




# PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



## CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP

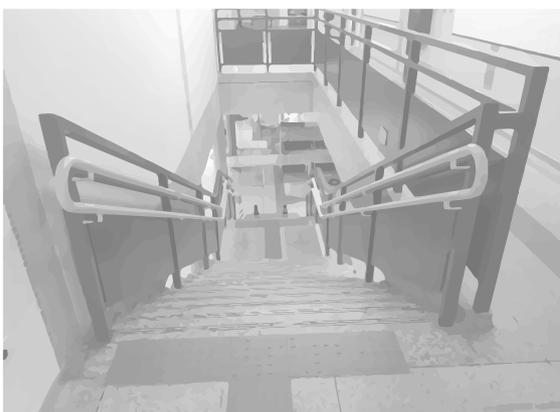

## EMEFM RUBENS PAIVA



## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>RELATÓRIOS</b>	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	076

ESCOLA:

Rubens Paiva

TIPO:

EMEFM

LOCAL:

Rua dos Navegantes 91

BAIRRO:

Sarolim Angela

DRE:


São Mateus

CÓD. UNIDADE:

### ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Realizo nesta data vistoria técnica de diagnóstico da unidade escolar para levantamento cadastral e da infraestrutura da unidade.

Vistoriado por:

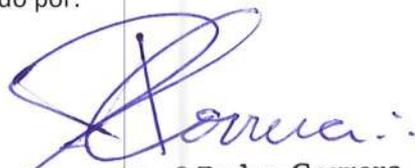  
Engº Pedro Correra  
CREA 5069091794

Ciência da Direção da UE (carimbo):





LEVANTAMENTO CADASTRAL									
Dados Gerais:									
Tipo de equipamento	EMEFM								
Nome da Unidade	RUBENS PAIVA								
DRE	SÃO MATEUS			Subprefeitura			SAPOEMBA		
Cod.Unidade	016519								
Endereço da Escola									
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)			Endereço			Número		Complemento
RUA				DOS NAVEGADORES			91		
Bairro	CEP			Caixa Postal			Latitude		Longitude
JARDIM ANGELA	03985-120						-23,606662		-46,518806
Distrito	Subprefeitura			Microrregião			Observação:		
SÃO MATEUS	SAPOEMBA			SAPOEMBA					
SQL (Setor, quadra, lote)	UF			Município					
155, 190, 0003	SP			SÃO PAULO					
Descrição do Imóvel									
Tipo de Construção	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA								
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA			Nº de Pavimentos			3		
Descrição do Terreno									
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM			Rua Iluminada (Sim ou Não)			SIM		
Área do Terreno (m²)	6303			Área Edificada/ Construída (m²)			2743		
Área Pavimentada (m²)	3818			Área Verde / Permeável (m²)			2485		
Área da Cobertura (m²)	2743			Área Edificável (m²) (potencial construtivo)			3560		
Zoneamento	ZM			C.A. (máx)			2		T.O. (máx) 0,7
Muro de Fecho (gradil, muro)	MURO								
Abastecimento									
Água									
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água			Observação:					
Até 500 L	NA			CONCRETO ARMADO					
De 501 a 1000 L	NA								
De 1001 a 5000 L	NA								
De 5001 a 10.000 L	NA								
De 10.001 a 20.000 L	2								
Acima de 20.001 L	NA								
Gás									
Encanado (Sim ou Não)	NÃO			Botijão de gás (Sim ou Não)			SIM		
Energia Elétrica									
Voltagem	110 / 220 V								
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:			NA		
Esgoto:									
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM			Fossa Séptica (Sim ou Não)			NÃO		
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM	Quantidade:		1	Caixa de Passagem (Sim ou Não)			SIM	
Informações AVCB									
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO			Nº					
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Sim ou Não	SIM			Total (Sim ou Não)			NÃO	Parcial (Sim ou Não)	SIM
Acessibilidade									
Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade			NA		
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)			NÃO	Qual ?	NA
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)			NÃO	Visual (Sim ou Não)		NÃO	Tátil (Sim ou Não)	NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº			NA		
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)				NÃO			Quantidade:		NA
Ambientes da Escola									
Administrativo									
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção			Tipo de Piso		Grau de Adequabilidade do Ambiente	
Almoxarifado	1	8	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		1	
Área de Recreação (solário)	NA	NA	NA			NA		NA	
Biblioteca	NA	NA	NA			NA		NA	
Camarim	NA	NA	NA			NA		NA	
Casa de Máquinas	1	5	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		2	
Cozinha	1	35	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			CERÂMICO		2	
Depósito	NA	NA	NA			NA		NA	
Depósito Material Didático	NA	NA	NA			NA		NA	
Depensa/ Depósito Alimen	1	8	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			CERÂMICO		2	
Estacionamento	NA	NA	NA			NA		NA	
Laboratório de Ciências	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		3	
Laboratório de Informática	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		1	
Lactário	NA	NA	NA			NA		NA	
Lavanderia	NA	NA	NA			NA		NA	
Parque Arborizado	NA	NA	NA			NA		NA	
Pátio Coberto	1	250	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		1	
Pátio Descoberto (piso aciment)	1	350	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		1	
Piscina	NA	NA	NA			NA		NA	
Play Ground	NA	NA	NA			NA		NA	
Quadra Coberta	1	600	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			CIMENTADO		N/A	
Quadra Descoberta	1	200	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		3	
Refeitório	1	150	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		1	
Sala de Assistente Diretor	1	15	CONCRETO ARMADO / DRYWALL			CERÂMICO		N/A	
Sala de Coord. Pedag.	1	15	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		1	
Sala de Diretor	1	15	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		1	
Sala de Leitura	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		1	
Sala de Professores	1	35	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		3	
Sala de Reuniões	1	35	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		1	
Sala de Vídeo	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		3	
Secretaria	1	35	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA			GRANILITE		2	
Teatro	NA	NA	NA			NA		NA	
Vistoriador	ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL								Data

Nome da Unidade			RUBENS PAIVA					
LEVANTAMENTO CADASTRAL								
Educativo								
Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente			
Sala de Aula 1	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 2	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 3	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 4	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 5	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 6	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 7	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 8	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 9	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 10	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 11	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 12	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 13	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 14	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 15	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 16	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 17	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 18	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 19	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 20	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 21	35	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	MADEIRA	2			
Sala de Aula 22	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 23	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 24	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 25	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 26	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 27	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 28	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 29	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 30	NA	NA	NA	NA	NA			
Sanitários			Informações Complementares					
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	1	5	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	1	1	1
Sanit. Funcion. Fem.	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	3	2	NA
Sanit. Funcion. Masc.	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	2	2	NA
Sanit. Funcion. Unisex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Aluno Fem.	3	21	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	18	9	NA
Sanit. Aluno Masc.	3	21	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	18	9	NA
Sanit. Aluno. Unisex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unisex Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unisex Aluno	1	5	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	1	1	NA
Vestibário	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Informações Adicionais								
Brinquedos Playground (Sim ou Não)	SIM		Especificar:	ESCORREGADOR	Tipo ( Madeira, ferro, cimento)			MADEIRA
Observação:								
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO		Área Cúbica (m³)	NA				
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)	NÃO		Área (m²)	NA				
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)	NÃO		Área (m²)	NA				
Cobertura (Sim ou Não)	NÃO		Área (m²)	NA				
Observações Gerais:								
Vistoriador	ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL					Data		



Nome da Unidade		RUBENS PAIVA	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
<b>1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
1.1	Colapso do solo	3	Necessário revisão nos muros de divisa, possui queda de gradil no momento da vistoria e piso do abrigo de gás com recalque
1.2	Erosão do solo	3	Necessário revisão nos muros de divisa, possui queda de gradil no momento da vistoria e piso do abrigo de gás com recalque
1.3	Recalque diferencial	3	Necessário revisão nos muros de divisa, possui queda de gradil no momento da vistoria e piso do abrigo de gás com recalque
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	1	
2.2	Corrosão	1	
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	2	Muro de divisa possui trincas devido a falta de junta de dilatação
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
2.5	Armadura exposta	1	
2.6	Deformações excessivas	1	
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
2.8	Lixiviação	1	
2.9	Infiltrações	1	
<b>3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
3.1	Infiltração	1	
3.2	Descolamento da manta	1	
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1	
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1	
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1	
3.6	Falta de caimento para os ralos	1	
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	3	reservatórios inferior e superior
<b>4</b>	<b>FACHADA</b>		
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1	
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1	
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	NA	
4.6	Fissuras e trincas	1	
4.7	Infiltração	2	fachada apresenta indícios de infiltração
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
4.10	Descaracterização da fachada original	1	
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
<b>5</b>	<b>COBERTURA</b>		
5.1	Deformações excessivas	1	
5.2	Abertura de frestas	1	
5.3	Umidade na estrutura	1	
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	1	
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	2	rufo bloco principal
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	2	vedantes calhas e rufos
5.7	Destacamentos de rufos	3	
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	3	bloco principal
5.9	Ausência da grelha do ralo	1	
5.10	Ausência de extravasor da calha	3	bloco principal
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1	
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	1	
5.13	Falta de condições de segurança	1	
5.14	Fissuras	1	
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1	
5.16	Falha nos elementos de fixação	2	bloco principal
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	3	bloco principal
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	1	
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1	
5.21	Manchamento, sujidades	1	
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
5.23	Ataque de pragas biológicas	1	
5.24	Ineficiência nas emendas	1	
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	3	viga calha bloco principal
5.26	Subdimensionamento	1	
5.27	Obstrução por sujidades	2	bloco principal
<b>6</b>	<b>PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS</b>		
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	2	corredor externo
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1	
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	2	passagem de cabos aparente na fachada
6.6	Som cavo	1	
6.7	Fissuras e trincas	1	
6.8	Infiltração	1	
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	3	alambrado quadra coberta deteriorado
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	3	alambrado quadra coberta deteriorado
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	pintura geral interna no bloco principal
<b>7</b>	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS</b>		
7.1	Fissura	3	corredor externo apresenta fissuras no piso
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	granilite do banheiro unisex de pcd
7.3	Destacamento / descolamento	1	
7.4	Piso estufado	1	
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	1	
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	3	escadinha do corredor externo não possui fita antiderrapante
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos diferentes do original	1	
7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	



<b>8</b>	<b>FORRO</b>		
8.1	Deformação excessiva	1	
8.2	Desencaixe	1	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	1	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	1	
8.5	Fissuras e trincas	1	
8.6	Infiltração	1	
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	1	
<b>9</b>	<b>ESQUADRIA</b>		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	2	caixilhos em salas de aula, sala da direção e banheiros
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	2	caixilhos em salas de aula, sala da direção, banheiros e laboratório
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	2	caixilhos em salas de aula, sala da direção e banheiros
9.6	Vedação deficiente	2	caixilhos em salas de aula, sala da direção e banheiros
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	1	
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	2	porta madeira banheiro unisex pd fora de padrão
9.12	Manchamento, sujidades	2	caixilhos em salas de aula, sala da direção e banheiros necessita pintura
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	2	casa de máquinas não apresenta identificação
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	3	bebedouro / banheiro de alunos
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	1	
<b>10.10</b>	<b>RESERVATÓRIOS</b>		
10.10.1	Fissuras	2	reservatórios inferior e superior
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	2	reservatórios inferior e superior
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	3	reservatórios inferior e superior
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO</b>		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	1	
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	2	salas de aula, secretaria e circulação
11.5	Luminárias de emergência	2	sem funcionamento da luminária de emergência
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	2	circuito de ventiladores e tomadas de toda a unidade. sala dos professores possui improviso rede elétrica
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	2	laboratório possui fiação exposta
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	2	revisão no circuito de tomadas da unidades, algumas apresentam falhas e interruptor quebrado
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS</b>		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	N/A	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	N/A	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO</b>		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA</b>		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	2	necessário revisão
14.2	Cabeamento de automação	2	necessário revisão
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO</b>		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	NA	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	NA	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	NA	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	NA	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	NA	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	
<b>Vistoriador</b>			<b>Data</b>
ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL			



Nome da Unidade		RUBENS PAIVA	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS</b>		
<b>16.1</b>	<b>ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES</b>		
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	NA	
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	NA	
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	NA	
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	NA	
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	NA	
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	NA	
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	NA	
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	
<b>16.2</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>		
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA	
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA	
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA	
<b>16.3</b>	<b>VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	3	cozinha adaptada no pavimento superior apresenta falhas
16.3.2	Falta de testes periódicos	3	cozinha adaptada no pavimento superior apresenta falhas
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	3	cozinha adaptada no pavimento superior apresenta falhas
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	3	cozinha adaptada no pavimento superior apresenta falhas
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	3	cozinha adaptada no pavimento superior apresenta falhas
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
<b>17.1</b>	<b>EXTINTORES</b>		
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	3	alguns extintores estão com prazo vencido
17.1.2	Lacre violado / vencido	3	vencidos
17.1.3	Sem indicação da sua classe	1	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	2	inexistente
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	1	
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	1	
17.1.7	Sinalização incorreta	3	ausência
<b>17.2</b>	<b>HIDRANTES</b>		
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	3	ausência
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	3	danificado, sem funcionamento
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	2	danificadas
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	NA	
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1	
17.2.6	Mangueira conectada	1	
17.2.7	Ausência da mangueira	3	ausência
17.2.8	Ausência do esguicho	3	ausência
17.2.9	Falha na sinalização	2	circulação da unidade escolar
17.2.10	Obstrução de acessos	1	
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	2	ausência de alvará
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	2	não identificado certificado de manutenção
<b>17.3</b>	<b>SAÍDA DE EMERGÊNCIA</b>		
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	3	não possui sinalização
17.3.2	Portas obstruídas	1	
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA	
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA	
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	2	possui falhas na iluminação autônoma
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	1	
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1	
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	2	atende parcial
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
18.1	Ausência do sistema (A>1500m <sup>2</sup> ou H>12m)	3	possui parcial
18.2	Queda de haste / antenas	2	possui parcial
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	2	possui parcial
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	2	possui parcial
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	2	não possui luz no topo
<b>19</b>	<b>INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)</b>		
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1	
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2 e/ou variantes	1	
<b>19</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
19.1	Louças quebradas	3	bacias e cubas danificadas
19.2	Vazamento nos metais	1	
19.3	Falta de peças nos sistemas	3	adaptação de cozinha no pavimento superior
19.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1	
<b>20</b>	<b>SUSTENTABILIDADE</b>		
20.1	Sistemas de cogeração de energia	NA	
20.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	2	necessita troca para lampadas de leds
20.3	Condicionamento acústico	NA	
20.4	Condicionamento térmico	NA	
20.5	Coletas de resíduos sólidos	1	
20.6	Rede de abastecimento de água e reuso	2	ausência de reuso
20.7	Rede de coleta de esgoto	2	possui alguns locais de improvisação de captação
<b>21</b>	<b>ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE</b>		
21.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	NA	
21.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	1	
21.3	Sinalização escolar nas vias	1	
21.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	3	adequação de corrimãos nas escadarias e piso tátil



<b>22</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
22.1	Rua Engenheiro Sá Freire	1	
22.2	Rua dos Navegadores	1	
22.3	Rua Ananias Nogueira Pinheiro	1	
22.4	Rua José Gustavo Paiva	1	
<b>23</b>	<b>COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA</b>		
23.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	2	necessita de melhorias
23.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	1	parcialmente conservadas
<b>24</b>	<b>CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO</b>		
24.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas, quando aplicável	NA	
24.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas envoltórias no imóvel	NA	
<b>25</b>	<b>ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE</b>		
25.1	Acesso principal	1	
25.2	Acesso a outros andares	3	não possui elevador
25.3	Acesso aos sanitários	1	
25.4	Sanitários acessíveis	2	possui pouca acessibilidade nos banheiros
25.5	Vaga de estacionamento para deficientes	3	não possui
25.6	Acesso a todos os ambientes internos	3	não possui elevador
25.7	Acesso a todos os ambientes externos	1	
25.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	3	possui alguns desníveis
<b>Vistoriador</b>	ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL		<b>Data</b>



# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 1 EXTINTOR.



FOTO 2 MURO DE DIVISA COM JUNTA DE DILATAÇÃO SEM TRATAMENTO.



FOTO 3 BANHEIRO ACESSÍVEL UNISSEX.



FOTO 4 SALA DOS PROFESSORES, IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 5 MURO DE DIVISA, PINGADEIRA DANIFICADA COM FERRAGEM EXPOSTA.



FOTO 6 SANITÁRIO ACESSÍVEL UNISSEX.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 64  
*[Handwritten signature]*

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 7

SALA DOS PROFESSORES, CAIXILHO INEFICIENTE COM AUSÊNCIA DE BRAÇO DE ALAVANCA.



FOTO 8 FACHADA.



FOTO 9

SANITÁRIO ACESSÍVEL UNISSEX.



FOTO 10

SALA DOS PROFESSORES, COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 11

MURO DE DIVISA COM TRINCAS.



FOTO 12

BANHEIRO ACESSÍVEL UNISSEX.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 13 SECRETARIA (EM MANUTENÇÃO).



FOTO 14 MURO DE DIVISA COM FISSURAS.

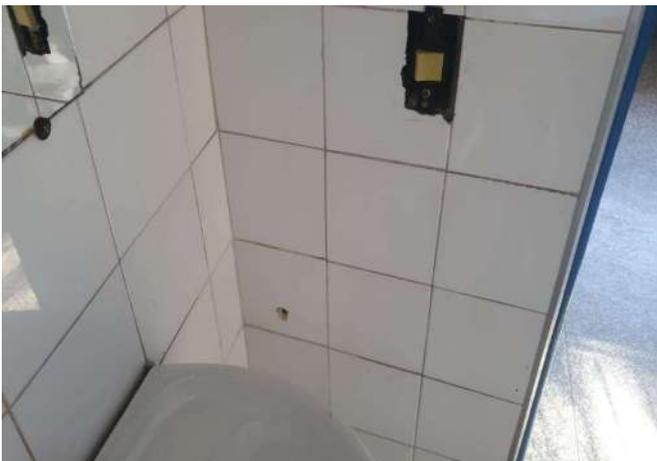


FOTO 15 BANHEIRO ACESSÍVEL UNISSEX COM AUSÊNCIA DE ACABAMENTO ELÉTRICO.



FOTO 16 SECRETARIA (EM MANUTENÇÃO).



FOTO 17 PORTÃO DE ACESSO FACHADA.



FOTO 18 BANHEIRO ACESSÍVEL UNISSEX, PORTA FORA DE NORMA.

Vistoriador:

ENG° PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha:

3

# Relatório Fotográfico

DATA

1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 19 PASSEIO INTERNO, RECALQUE DE PISO



FOTO 20 MURO DE DIVISA DANIFICADO, QUEDA DO GRADIL.



FOTO 21 CORREDOR INTERNO.



FOTO 22 PASSEIO INTERNO, PISO APRESENTA RECALQUE.



FOTO 23 MURO DE DIVISA DANIFICADO, QUEDA DO GRADIL.



FOTO 24 BANHO E TROCA, REVESTIMENTO DISTOANTE E AUSÊNCIA DE BRAÇO DE ALAVANCA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha:

4 / 64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 25 FACHADA.



FOTO 26 MURO DE DIVISA DANIFICADO, QUEDA DO GRADIL.

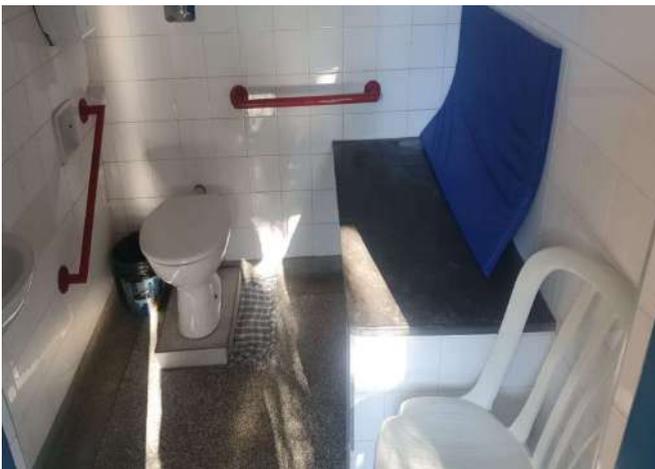


FOTO 27 BANHO E TROCA.



FOTO 28 PASSEIO EXTERNO, REVESTIMENTO SOLTO.



FOTO 29 MURO DE DIVISA DANIFICADO, QUEDA DO GRADIL.

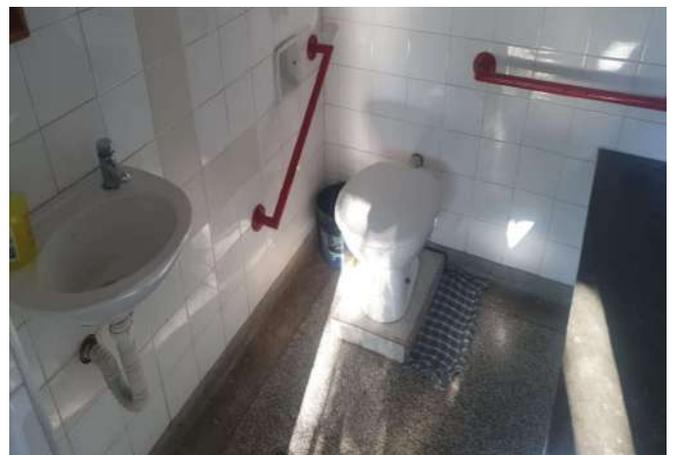


FOTO 30 BANHO E TROCA POSSUI VAZAMENTO.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha:

# Relatório Fotográfico

DATA

1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 31 FACHADA, AUSÊNCIA DA TELA DE PROTEÇÃO.



FOTO 32 MURO DE DIVISA DANIFICADO, QUEDA DO GRADIL.



FOTO 33 BANHO E TROCA, REVESTIMENTO DE PINTURA DANIFICADO.



FOTO 34 FACHADA, ESQUADRIA METÁLICA AUSENTE.



FOTO 35 MURO DE DIVISA DANIFICADO, QUEDA DO GRADIL.



FOTO 36 BANHO E TROCA, PORTA FORA DE PADRÃO.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha:

6

64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 37 MURO DE DIVISA DANIFICADO, QUEDA DO GRADIL.



FOTO 38 MURO DE DIVISA DANIFICADO, QUEDA DO GRADIL.



FOTO 39 CORREDOR INTERNO.



FOTO 40 MURO DE DIVISA DANIFICADO, QUEDA DO GRADIL.



FOTO 41 MURO DE DIVISA DANIFICADO, QUEDA DO GRADIL.



FOTO 42 BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 43 ABRIGO DE GÁS SEM SINALIZAÇÃO.



FOTO 44 MURO DE DIVISA DANIFICADO, QUEDA DO GRADIL.



FOTO 45 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS, AUSÊNCIA DE TORNEIRA.



FOTO 46 ABRIGO DE GÁS.



FOTO 47 MURO DE DIVISA DANIFICADO, QUEDA DO GRADIL.



FOTO 48 BANHEIRO MASCULINO SEM METAL.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 49 ABRIGO DE GÁS, CAVALETE OXIDADO.



FOTO 50 MURO DE DIVISA, DANIFICADO. QUEDA DO GRADIL.



FOTO 51 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS.



FOTO 52 ABRIGO DE GÁS, COM RECALQUE.



FOTO 53 MURO DE DIVISA DANIFICADO, QUEDA DO GRADIL.



FOTO 54 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 64  
*[Assinatura]*

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 55 FACHADA, IMPROVISO NA REDE HIDRÁULICA.



FOTO 56 FACHADA.



FOTO 57 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS, CAIXILHO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO.



FOTO 58 FACHADA, REVESTIMENTO DE PINTURA DANIFICADO.



FOTO 59 FACHADA, MURO DE DIVISA.



FOTO 60 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS, REVESTIMENTO AUSENTE.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 10

# Relatório Fotográfico

DATA

1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 61 FACHADA.



FOTO 62 LABORATÓRIO, FIAÇÃO EXPOSTA E IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 63 LABORATÓRIO, CAIXILHO INEFICIENTE E VIDROS QUEBRADOS.



FOTO 64 QUADRA DE ESPORTES.



FOTO 65 LABORATÓRIO COM INFILTRAÇÃO.

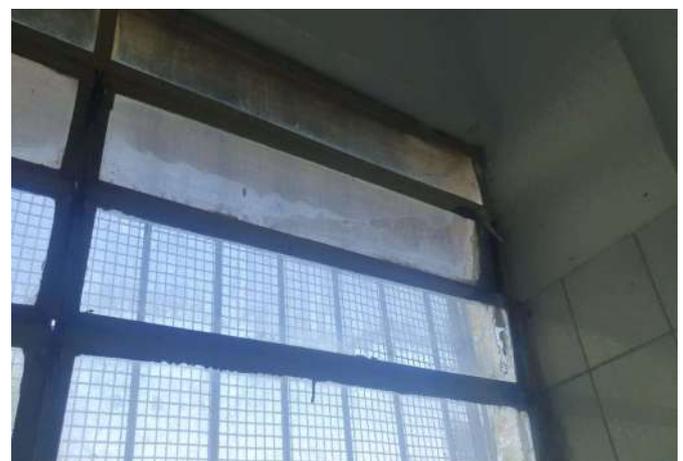


FOTO 66 BANHEIRO ALUNOS MASCULINO COM INFILTRAÇÃO.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 11

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 67 QUADRA DE ESPORTES, ALAMBRADO DANIFICADO.



FOTO 68 LABORATÓRIO, IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 69 BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS, REVESTIMENTO DANIFICADO.



FOTO 70 QUADRA DE ESPORTES, ALAMBRADO OXIDADO.



FOTO 71 LABORATÓRIO COM AUSÊNCIA DE RODAPÉ.



FOTO 72 ESQUADRIA DE MADEIRA SEM FECHADURA

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 12

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 73 QUADRA DE ESPORTES, ESTRUTURA COM PINTURA RECENTE.



FOTO 74 LABORATÓRIO COM INFILTRAÇÃO.



FOTO 75 COZINHA DESATIVADA.



FOTO 76 PÁTIO EXTERNO, PISO CIMENTADO FISSURADO.



FOTO 77 LABORATÓRIO.



FOTO 78 COZINHA DESATIVADA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 13 de 64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 79 QUADRA DE ESPORTES, ALAMBRADO OXIDADO.



FOTO 80 COZINHA DESATIVADA.



FOTO 81 DESPENSA DESATIVADA.



FOTO 82 ÁREA EXTERNA, PISO CIMENTADO TRINCADO.



FOTO 83 LABORATÓRIO.



FOTO 84 LAVANDERIA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 14  
64  
*[Assinatura]*

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 85 COBERTURA DO PÁTIO COBERTO.



FOTO 86 LABORATÓRIO, CAIXILHO COM AUSÊNCIA DE BRAÇO DE ALAVANCA E ALAVANCA.



FOTO 87 COZINHA DESATIVADA.



FOTO 88 COBERTURA DO PÁTIO.



FOTO 89 LABORATÓRIO COM AUSÊNCIA DE BRAÇO DE ALAVANCA E ALAVANCA.



FOTO 90 COZINHA DESATIVADA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 15

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 91 MURO DE DIVISA.



FOTO 92 LABORATÓRIO.



FOTO 93 COZINHA DESATIVADA.



FOTO 94 CORREDOR INTERNO, INFILTRAÇÃO NA JUNTA DE DILATAÇÃO.



FOTO 95 LABORATÓRIO COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 96 COZINHA DESATIVADA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 16 de 64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 97 CORREDOR INTERNO.



FOTO 98 SALA DOS PROFESSORES, IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA FIOS EXPOSTOS.



FOTO 99 COZINHA DESATIVADA.



FOTO 100 BANHEIRO MASCULINO ADMINISTRATIVO.



FOTO 101 LABORATÓRIO COM UMIDADE NO PISO DEVIDO A INFILTRAÇÃO DO TETO.



FOTO 102 COZINHA DESATIVADA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 103 BANHEIRO MASCULINO ADMINISTRATIVO.



FOTO 104 SALA DOS PROFESSORES.



FOTO 105 COZINHA DESATIVADA.



FOTO 106 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO.



FOTO 107 SALA DE VÍDEO.



FOTO 108 COZINHA DESATIVADA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 48 64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 109 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO.



FOTO 110 SALA DE VÍDEO COM INFILTRAÇÃO.



FOTO 111 COZINHA DESATIVADA.



FOTO 112 COPA.



FOTO 113 SALA DE VÍDEO COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 114 PÁTIO COBERTO.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 19

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus

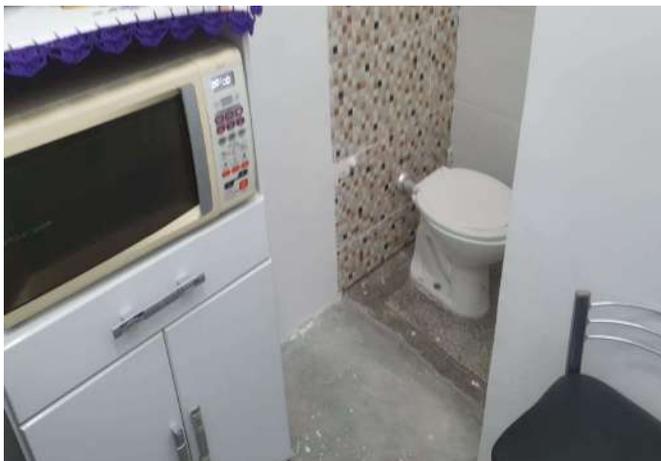


FOTO 115 COPA.



FOTO 116 DESNÍVEL COPA.



FOTO 117 PÁTIO COBERTO.



FOTO 118 COPA COM PISO IREGULAR.



FOTO 119 SALA DE VÍDEO, AUSÊNCIA DE BRAÇO DE ALAVANCA.



FOTO 120 PÁTIO COBERTO, IMPROVISO NA REDE DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 20

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 121 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.



FOTO 122 SALA DE VÍDEO COM INFILTRAÇÃO E ILUMINAÇÃO DEFICIENTE.



FOTO 123 SALA DE AULA 06, CAIXILHO OXIDADO E COM AUSÊNCIA DE VIDROS.



FOTO 124 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.



FOTO 125 SALA DE VÍDEO.



FOTO 126 PÁTIO COBERTO, CAIXILHO DEFICIENTE E VIDROS QUEBRADOS.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 127 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS.



FOTO 128 SALA DE LEITURA.



FOTO 129 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS.



FOTO 130 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS, ACABAMENTO DE VÁLVULA DANIFICADO.



FOTO 131 SALA DE LEITURA COM INFILTRAÇÃO.



FOTO 132 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 22

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 133 BANHEIRO MASCULINO COM VÁLVULA AUSENTE.



FOTO 134 SALA DE LEITURA COM INFILTRAÇÃO.



FOTO 135 BANHEIRO MASCULINO, UMIDADE NO TETO.



FOTO 136 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO COM REGISTRO FALTANTE.



FOTO 137 SALA DE LEITURA, IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 138 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 23

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 139 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO.



FOTO 140 DEPÓSITO COM PISO DANIFICADO COM FERRUGEM E PEÇAS OCAS.



FOTO 141 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS, MICTÓRIO DANIFICADO.

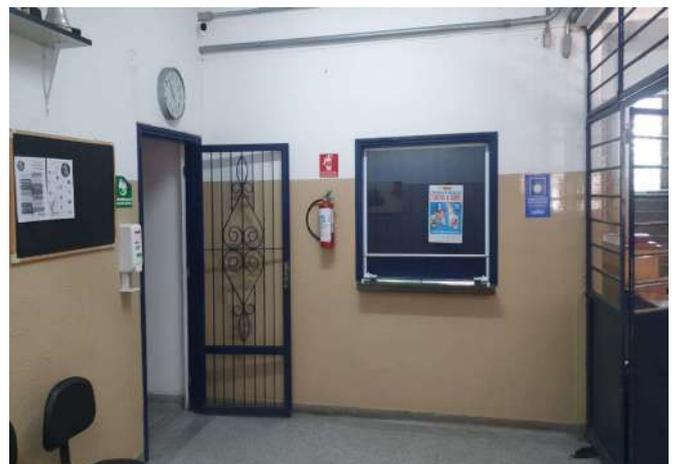


FOTO 142 SECRETARIA.



FOTO 143 SALA DE LEITURA(17) INFILTRAÇÃO NO TETO.



FOTO 144 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 24

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 145 HIDRANTE INCOMPLETO E DANIFICADO.



FOTO 146 BANHEIRO FEMININO ALUNOS COM INFILTRAÇÃO.

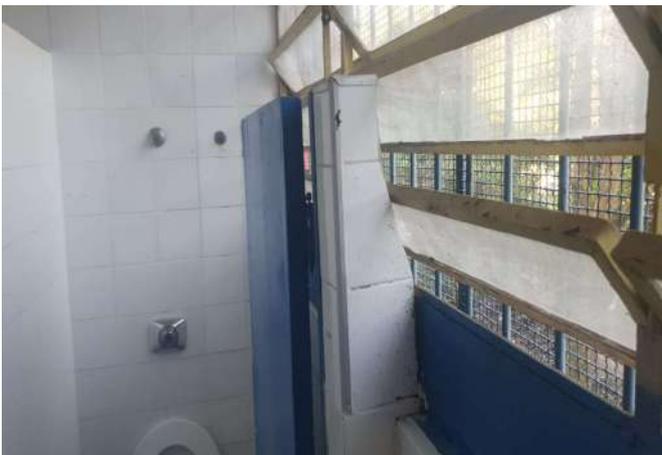


FOTO 147 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS COM AUSÊNCIA DE ACABAMENTO DE REGISTRO.



FOTO 148 SALA DE AULA 11, IMPROVISO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E DE VENTILAÇÃO.



FOTO 149 SALA DE LEITURA.



FOTO 150 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 25

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 151 SALA DE AULA 11.



FOTO 152 CORREDOR INTERNO COM INFILTRAÇÃO.



FOTO 153 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS COM ACESSIBILIDADE.



FOTO 154 SALA DE AULA 09.



FOTO 155 CORREDOR INTERNO.



FOTO 156 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 26

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 157 SALA DE AULA 11 COM PISO DE MADEIRA DANIFICADO.



FOTO 158 SALA DE LEITURA, INEFICIÊNCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO.



FOTO 159 BANHEIRO MASCULINO ACESSÍVEL DESATIVADO.



FOTO 160 SALA DE AULA 07.

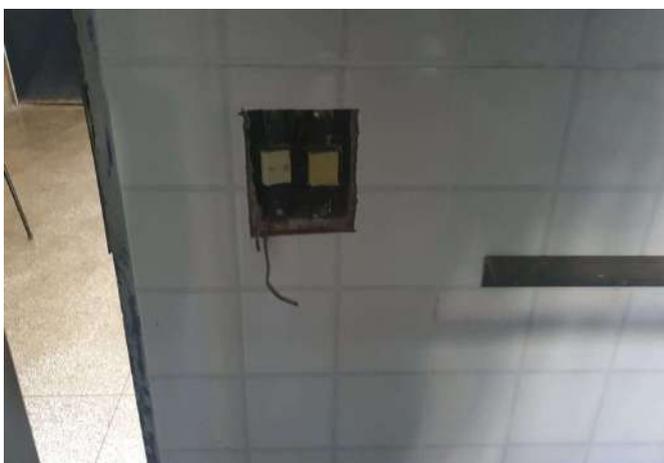


FOTO 161 BANHEIRO MASCULINO COM FIAÇÃO EXPOSTA E AUSÊNCIA DE ACABAMENTO TIPO GRADE.

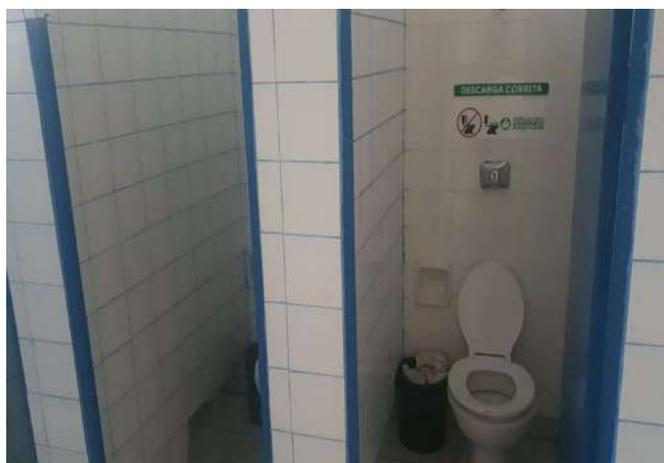


FOTO 162 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 163 SALA DE AULA 13.



FOTO 164 SALA DE LEITURA.



FOTO 165 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS.



FOTO 166 SALA DE AULA 13 COM AUSÊNCIA DE BRAÇO DE ALAVANCA.



FOTO 167 SALA DE LEITURA.



FOTO 168 BANHEIRO FEMININO ALUNOS COM SANITÁRIO DANIFICADO.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 28

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 169 SALA DE AULA 08.



FOTO 170 EXTINTORES.

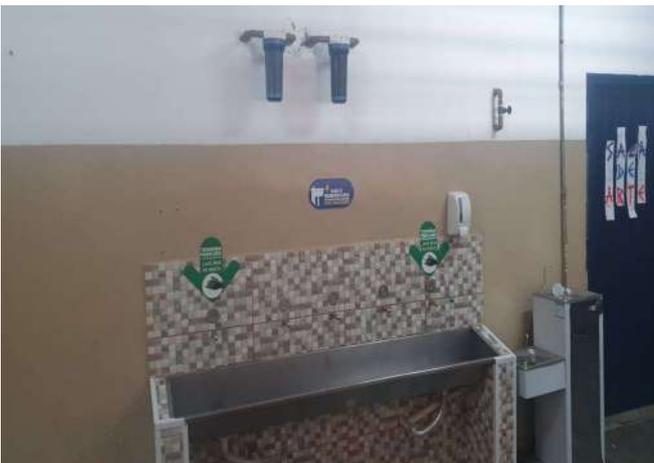


FOTO 171 CORREDOR INTERNO, LAVATÓRIO.



FOTO 172 SALA DE AULA 06, AUSÊNCIA DA TELA DE PROTEÇÃO E CAIXILHO DEFICIENTE.



FOTO 173 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.



FOTO 174 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 29 de 60

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 175 SALA DE AULA, CAIXILHO SEM PINTURA E SEM LUBRIFICAÇÃO.



FOTO 176 SECRETARIA.



FOTO 177 SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA.



FOTO 178 SALA DE AULA 04.



FOTO 179 CORREDOR INTERNO COM TRINCA NA JUNTA DE DILATAÇÃO DO PISO GRANILITE.



FOTO 180 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS INTERDITADO.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha:

30

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 181 SALA DE AULA 08.



FOTO 182 QDE.



FOTO 183 DEPÓSITO.



FOTO 184 SALA DE AULA 08.



FOTO 185 CORREDOR INTERNO COM INFILTRAÇÃO PELA JUNTA DE DILATAÇÃO DO BLOCO.



FOTO 186 DEPÓSITO.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 39

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 187 SALA DE AULA 13 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 188 CORREDOR INTERNO, INFILTRAÇÃO NA JUNTA DE DILATAÇÃO DOS BLOCOS.



FOTO 189 EXTINTOR.



FOTO 190 SALA DE AULA 03, DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA E LÓGICA.

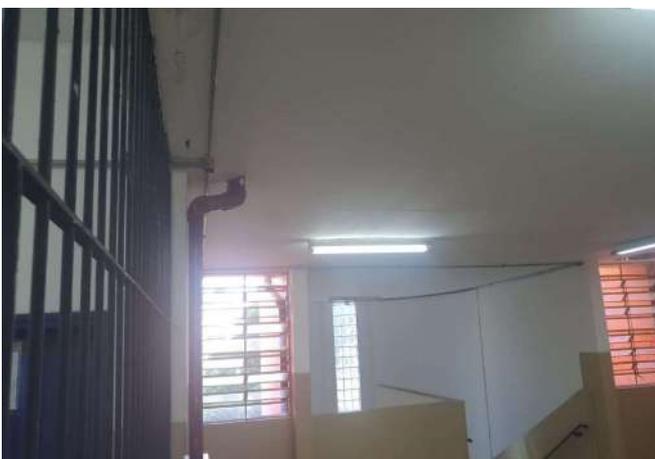


FOTO 191 INFILTRAÇÃO NA ESCADA SOBRE RESERVATÓRIO.



FOTO 192 SALA DE ARTE.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 193 SALA DE ARTE COM INFILTRAÇÃO PRÓXIMO AO CAIXILHO.



FOTO 194 INFILTRAÇÃO NA ESCADA SOBRE RESERVATÓRIO.



FOTO 195 SALA DE ARTE.

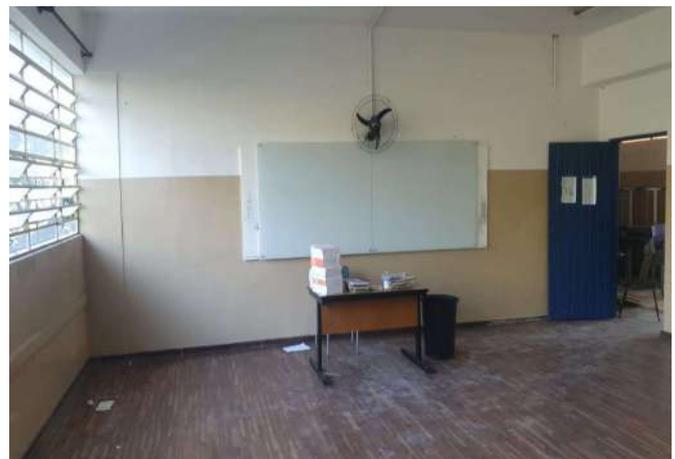


FOTO 196 SALA DE ARTE.

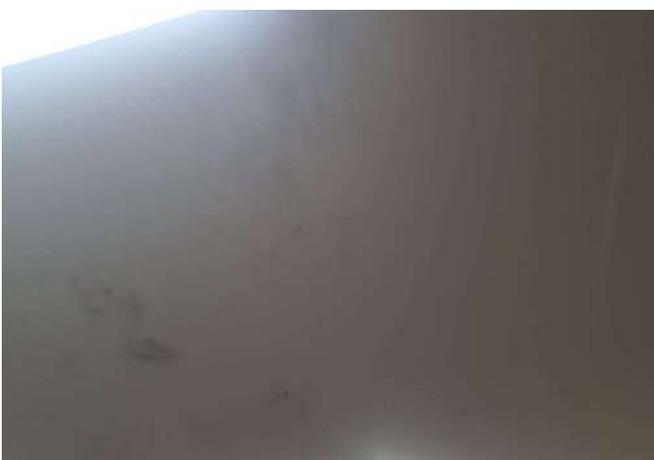


FOTO 197 INFILTRAÇÃO NA ESCADA SOBRE RESERVATÓRIO.



FOTO 198 SALA DE ARTE, IMPROVISADO NA REDE ELÉTRICA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 33 64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 199 CORREDOR INTERNO (EM MANUTENÇÃO).



FOTO 200 INFILTRAÇÃO NA ESCADA SOBRE RESERVATÓRIO.



FOTO 201 SALA DE ARTE COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 202 SALA DE AULA 12 COM CAIXILHO DEFICIENTE.



FOTO 203 SALA DE ARTE, IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA ACABAMENTO SOLTO/DANIFICADO.



FOTO 204 SALA DE ARTE.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha:

34

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 205 SALA DE AULA 15.



FOTO 206 ALÇAPÃO DE ACESSO AO RESERVATÓRIO.



FOTO 207 SALA DE ARTES, CAIXILHO OXIDADO E COM ALAVANCA AUSENTE.

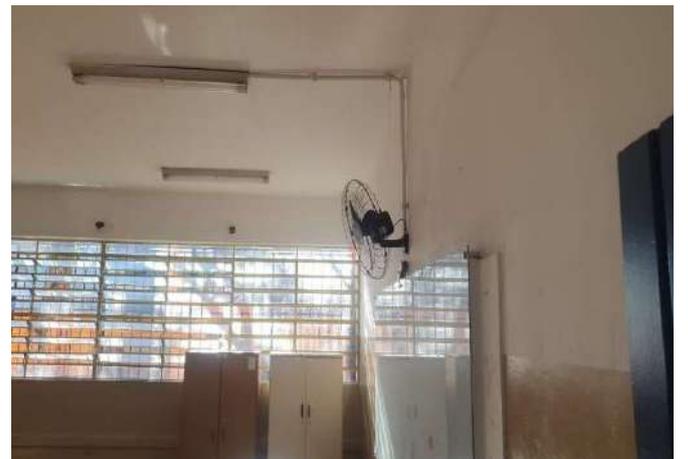


FOTO 208 SALA DE AULA 14, IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 209 QDE.

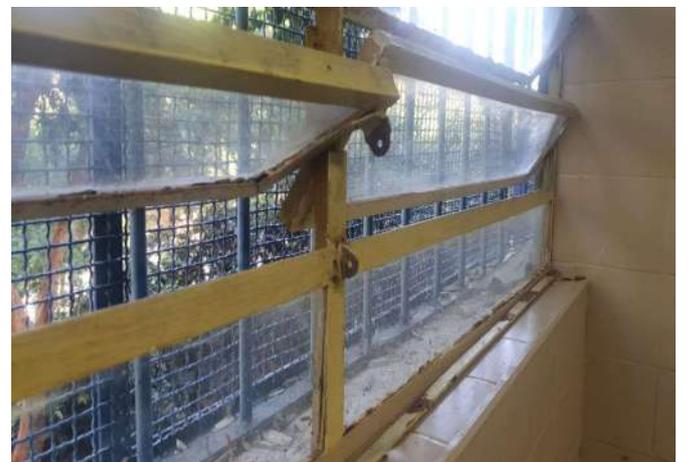


FOTO 210 SALA DE ARTES, CAIXILHO OXIDADO.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 35

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 211 DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA.



FOTO 212 QDE.



FOTO 213 SALA DE ARTES.

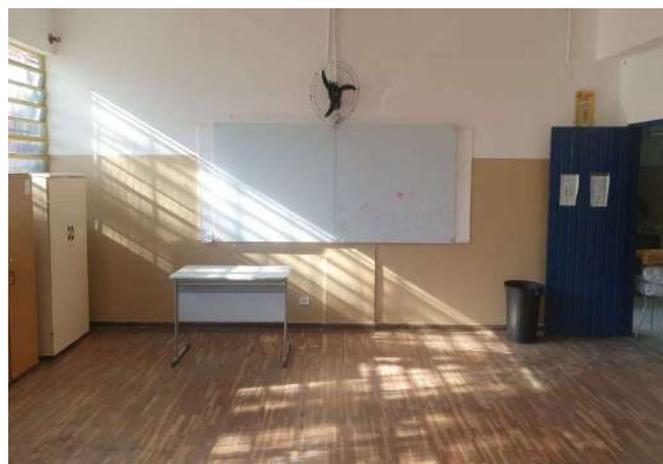


FOTO 214 SALA DE AULA 10.

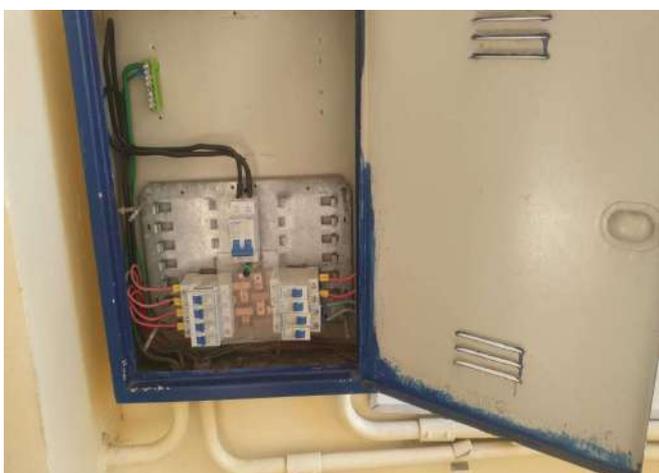


FOTO 215 QDE.



FOTO 216 COZINHA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 36

64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 217 SALA DE AULA 09 COM REVESTIMENTO DE PINTURA DANIFICADO.



FOTO 218 DEPÓSITO.

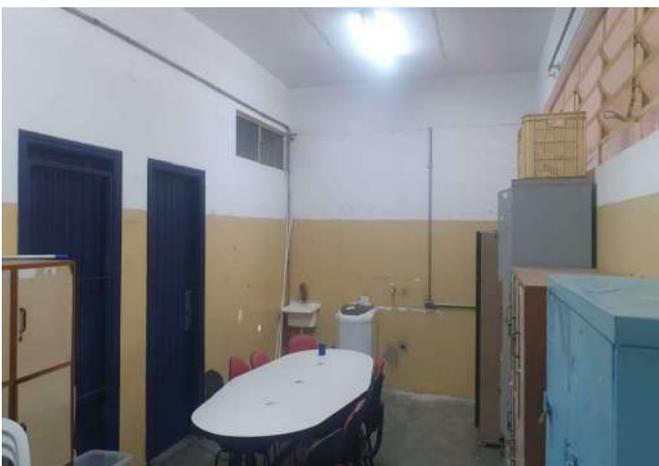


FOTO 219 REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS.



FOTO 220 SALA DE AULA 03.

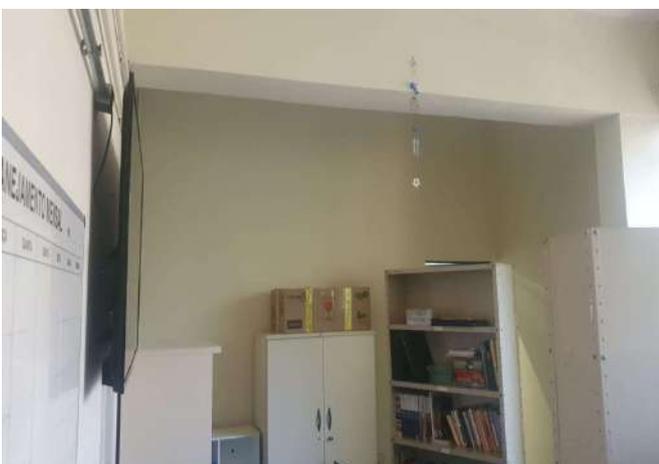


FOTO 221 SALA DA DIREÇÃO (EM MANUTENÇÃO).

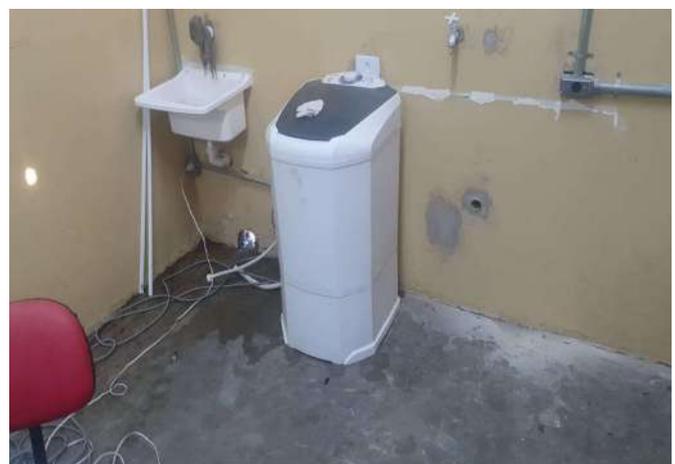


FOTO 222 LAVANDERIA COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha:

37

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 223 SALA DE AULA 09.



FOTO 224 SALA DE AULA 09, IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 225 LAVANDERIA COM IMPROVISO NA REDE HIDRÁULICA E DE ESGOTO.



FOTO 226 SALA DE AULA 9.



FOTO 227 SALA DA DIREÇÃO (EM MANUTENÇÃO).

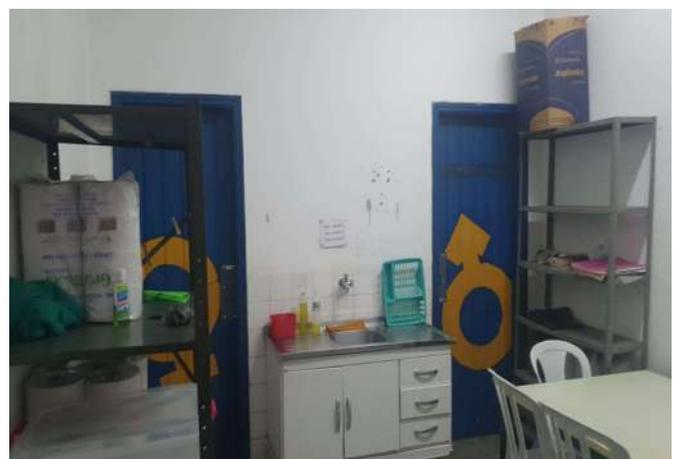


FOTO 228 DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 38

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 223

SALA DE AULA 09 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO

224

SALA DE AULA 08 COM UMIDADE SOB O CAIXILHO.



FOTO 225

BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS.



FOTO 226

SALA DE AULA 06 COM TELA DE PROTEÇÃO AUSENTE.

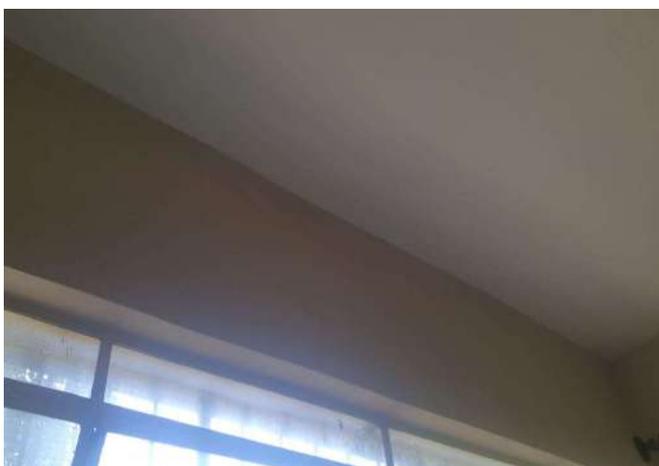


FOTO 227

SALA DE AULA 08.



FOTO

228

REFEITÓRIO DE FUNCIONÁRIOS.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 39

*(Assinatura)*

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 223 SALA DE AULA 05.



FOTO 224 CORREDOR INTERNO.

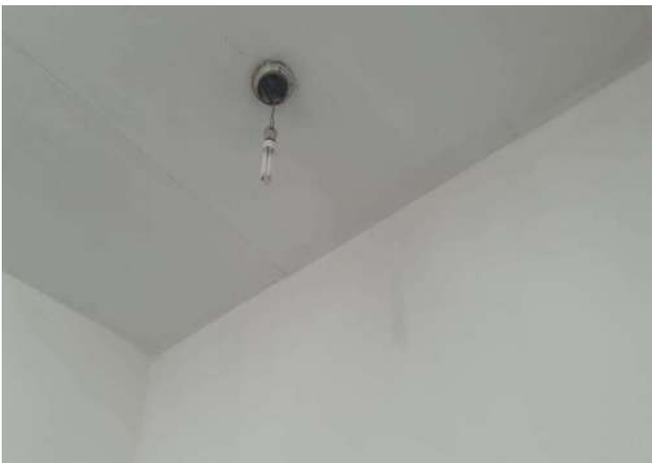


FOTO 225 REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS.



FOTO 226 SALA DE AULA 13.

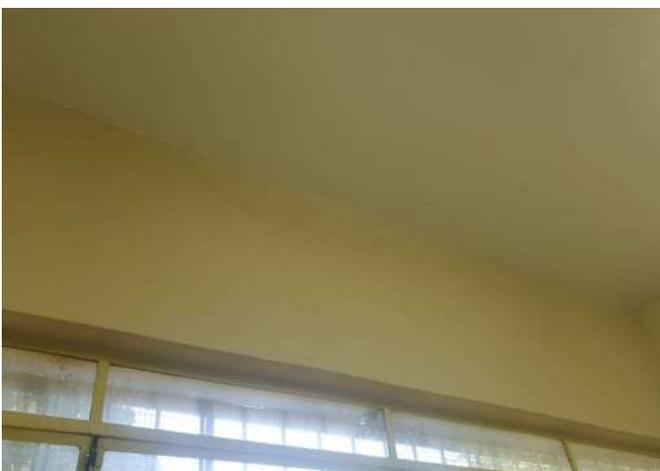


FOTO 227 SALA DE AULA 02.



FOTO 228 REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 40 64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 229 SALA DE AULA 01.



FOTO 230 SALA DE REUNIÃO.



FOTO 231 REFEITÓRIO.

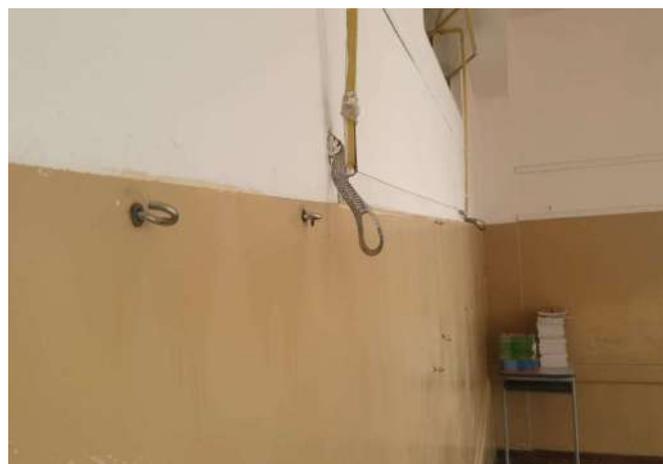


FOTO 232 SALA DE AULA 01.

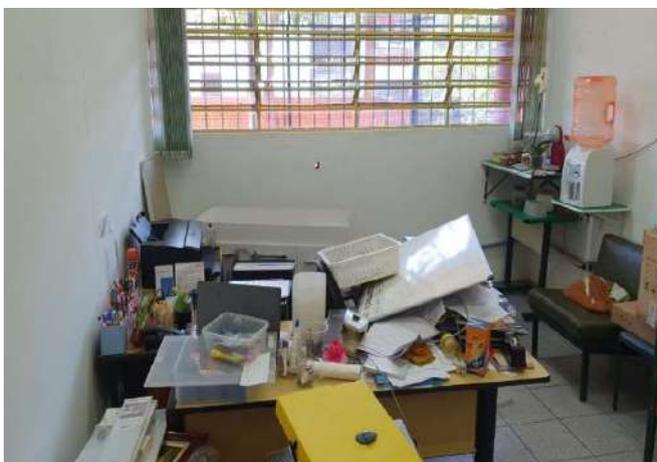


FOTO 233 SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.



FOTO 234 REFEITÓRIO.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 41 64  
*[Handwritten signature]*

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 235 SALA DE AULA 02 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 236 SECRETARIA.



FOTO 237 PÁTIO COBERTO.



FOTO 238 SALA DE AULA FIAÇÃO EXPOSTA.



FOTO 239 SECRETARIA.



FOTO 240 PÁTIO COBERTO.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 42 64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 241 SALA DE AULA



FOTO 242 SALA DE ARQUIVO.



FOTO 243 PÁTIO COBERTO.



FOTO 244 SALA DE AULA 10 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 245 SECRETARIA.



FOTO 246 SALA DE AULA 01.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 43 64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 247 SALA DE AULA 01 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 248 SECRETARIA.



FOTO 249 SALA DE AULA 02 COM AUSÊNCIA DE BRAÇO DE ALAVANCA E ALAVANCA.



FOTO 250 SALA DE AULA 08 COM PASSANTE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA.



FOTO 251 SECRETARIA.



FOTO 252 SALA DE AULA 11.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 40

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 253 SALA DE AULA 02.



FOTO 254 SALA DA COORDENAÇÃO.



FOTO 255 SALA DE AULA 02.



FOTO 256 EXTINTORES.



FOTO 257 SALA DE AULA 15.

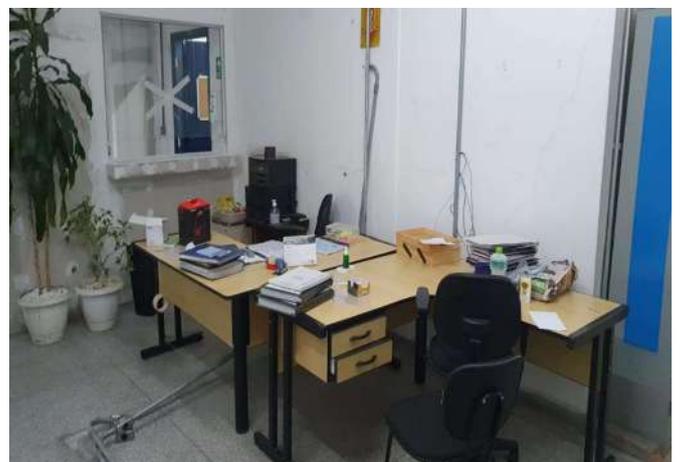


FOTO 258 SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 45

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 259 CORREDOR INTERNO COM LAVATÓRIO.



FOTO 260 SECRETARIA COM FISSURA NO REVESTIMENTO DA PAREDE.

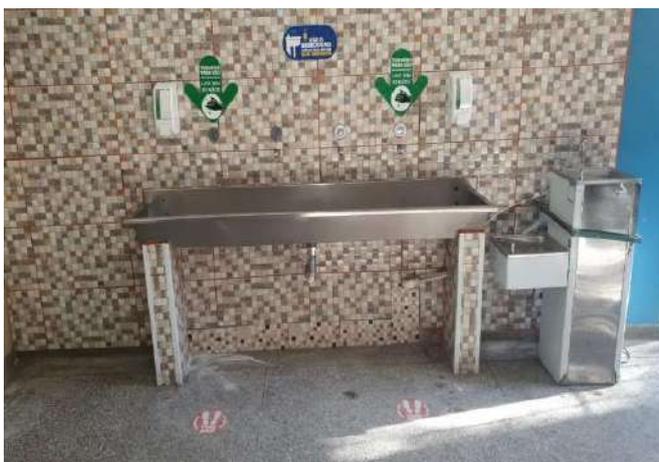


FOTO 261 CORREDOR INTERNO COM LAVATÓRIO E BEBEDOURO.



FOTO 262 SECRETARIA COM TRINCA NO REVESTIMENTO DA PAREDE.



FOTO 263 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.

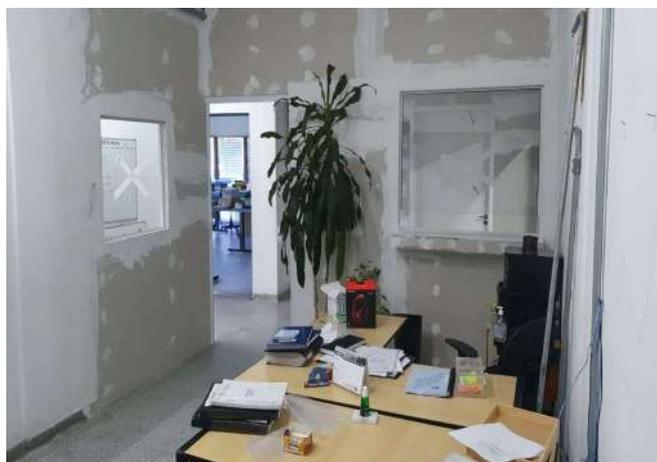


FOTO 264 SALA DA COORDENAÇÃO (EM MANUTENÇÃO).

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 46

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 265 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.



FOTO 266 SALA DE REUNIÃO.



FOTO 267 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.



FOTO 268 SALA DE REUNIÃO.

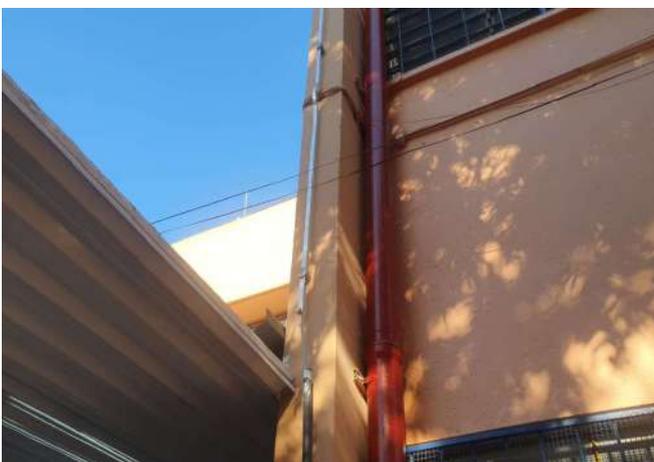


FOTO 269 FACHADA.

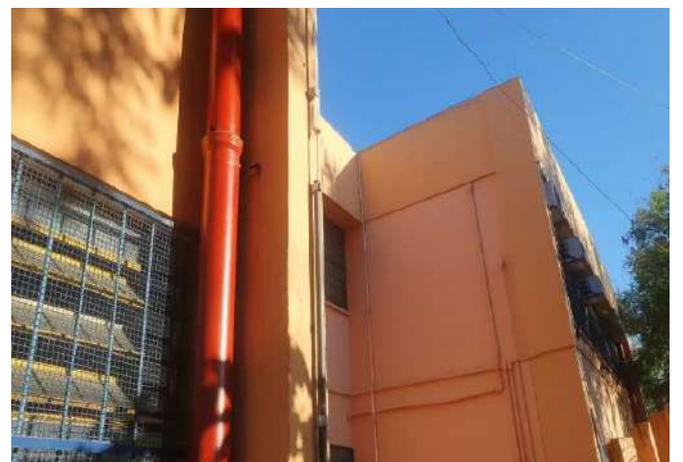


FOTO 270 FACHADA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 47 64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 271 BANHEIRO FEMININO ALUNOS COM IMPROVISO NA ALVENARIA DE DIVISA DA CABINE.



FOTO 272 SALA DE REUNIÃO.



FOTO 273 BANHEIRO FEMININO ALUNOS COM IMPROVISO NA ALVENARIA DE DIVISA DA CABINE.



FOTO 274 SALA DE REUNIÃO.

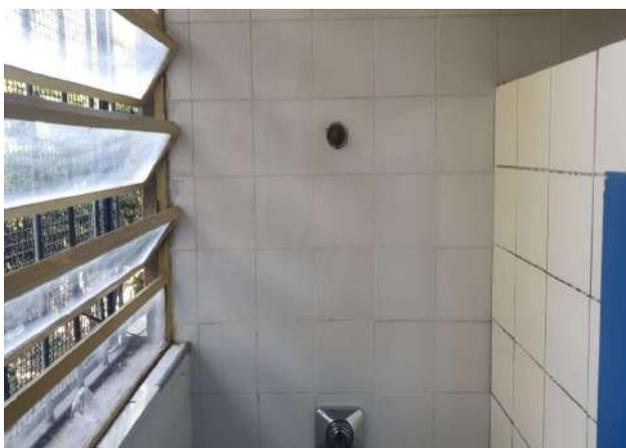


FOTO 275 BANHEIRO FEMININO ALUNOS COM AUSÊNCIA DE ACABAMENTO DE REGISTRO.

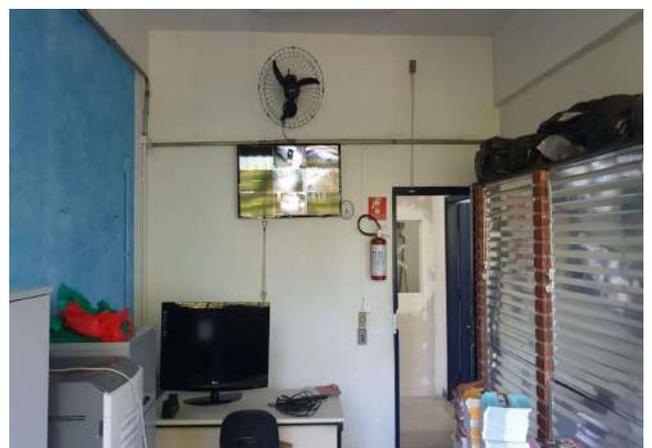


FOTO 276 SALA DE REUNIÃO.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha:

48/484

# Relatório Fotográfico

DATA

1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 277 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.



FOTO 278 SALA DOS PROFESSORES COM FALTA DE ACABAMENTO DE TOMADA.



FOTO 279 BANHEIRO FEMININO ALUNOS COM DIVERGÊNCIA NO PADRÃO DO REJUNTAMENTO.



FOTO 280 SALA DOS PROFESSORES.



FOTO 281 BANHEIRO FEMININO ALUNOS, DIVERGÊNCIA NO PADRÃO DO REJUNTAMENTO.



FOTO 282 SALA DOS PROFESSORES COM IMPROVISO NA REDE HIDRÁULICA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 48 / 64

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 1 6 5 1 9

NOME  
RUBENS PAIVA

ENDEREÇO  
RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO  
EMEF

DER  
São Mateus



FOTO 283 MURO DE DIVISA COM TRINCA MAPEADA NA JUNTA.



FOTO 284 BANHEIRO ACESSÍVEL UNISSEX.



FOTO 285 SALA DE AULA 04.



FOTO 286 SALA DE AULA 04 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 287 SALA DE AULA 04 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 288 SALA DE AULA 03(EM MANUTENÇÃO).

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 289 SALA DE AULA 06 COM CAIXILHO DEFICIENTE NECESSITA PINTURA E LUBRIFICAÇÃO.



FOTO 290 SALA DE AULA 06 COM CAIXILHO DEFICIENTE NECESSITA PINTURA E LUBRIFICAÇÃO.



FOTO 291 SALA DE AULA 03 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 292 SALA DE AULA 03 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 293 SALA DE AULA 04 COM REVETIMENTO DE PINTURA DANIFICADO.



FOTO 294 SALA DE AULA 04.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 51

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 223 SALA DE AULA 11.



FOTO 224 SALA DE UALA 06.



FOTO 295 SALA DE AULA 08 COM CAIXILHO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO.



FOTO 296 SALA DE AULA 07 COM UMIDADE NA REGIÃO ABAIXO DO CAIXILHOS.

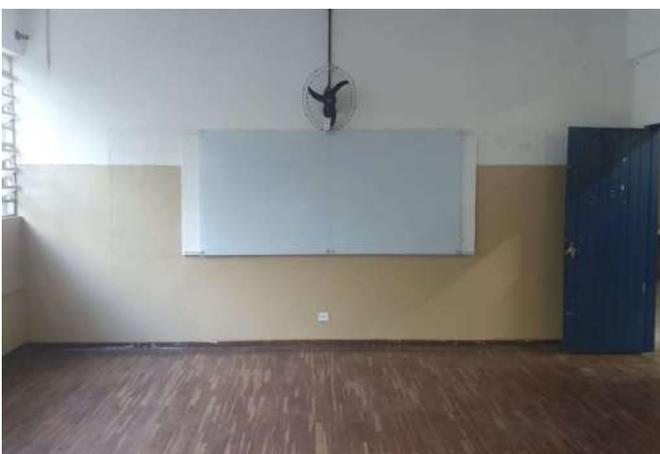


FOTO 297 SALA DE AULA 08.



FOTO 298 EXTINTORES SINALIZAÇÃO AUSENTE.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 52

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 299 CORREDOR INTERNO (EM MANUTENÇÃO).



FOTO 300 SALA MULTIUSO.

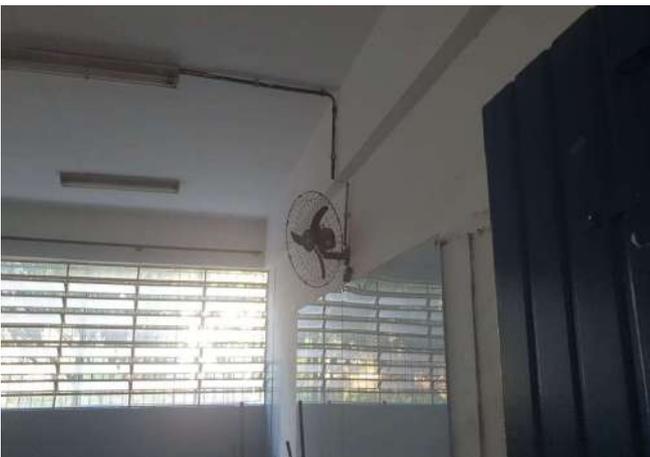


FOTO 301 SALA DE AULA 11.



FOTO 302 CORREDOR INTERNO (EM MANUTENÇÃO).



FOTO 303 HIDRANTE INCOMPLETO E SEM SINALIZAÇÃO.

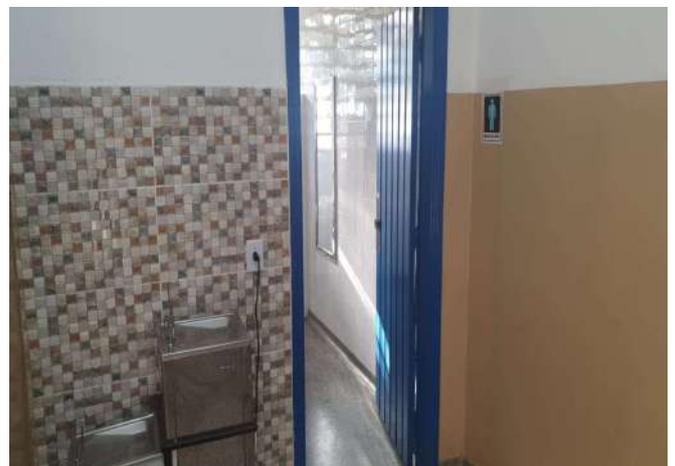


FOTO 304 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 33 64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 305 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS COM IMPROVISO HIDRÁULICO.



FOTO 306 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS COM IMPROVISO HIDRÁULICO.



FOTO 307 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS COM IMPROVISO HIDRÁULICO.

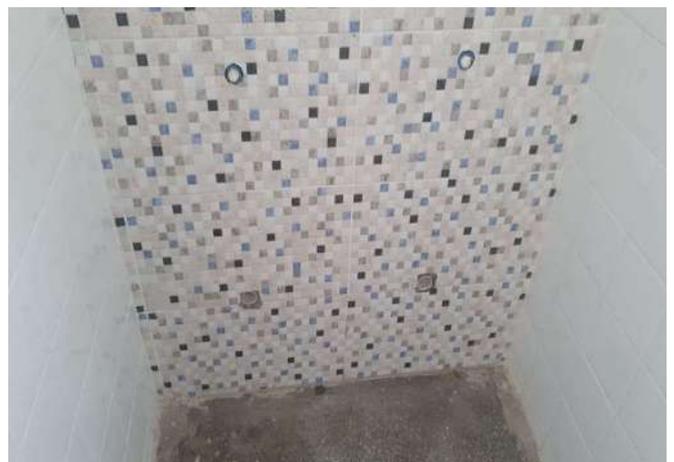


FOTO 308 BANHEIRO MASCULINO COM MICTÓRIOS AUSENTES.



FOTO 309 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS.



FOTO 310 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS COM CAIXILHO OXIDADO.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 311 CORREDOR INTERNO COM PISO GRANILITE REMENDADO.



FOTO 312 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.



FOTO 313 BANHEIRO FEMININO ALUNOS SEM VASO SANITÁRIO.



FOTO 314 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.



FOTO 315 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.



FOTO 316 BANHEIRO FEMININO ALUNOS SEM VASO SANITÁRIO.

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9

NOME  
RUBENS PAIVA

ENDEREÇO  
RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO  
EMEF

DER  
São Mateus



FOTO 317 BANHEIRO FEMININO ALUNOS COM ESQUADRIA DE MADEIRA DANIFICADA



FOTO 318 BANHEIRO FEMININO ALUNOS COM ESQUADRIA DE MADEIRA DANIFICADA



FOTO 319 BANHEIRO FEMININO ALUNOS COM ESQUADRIA METÁLICA DANIFICADA.



FOTO 320 SALA DE AULA 16 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 321 SALA DE AULA 16 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 322 SALA DE AULA 16 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 323 SALA DE AULA 14 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 324 SALA DE AULA 14.



FOTO 325 SALA DE AULA 14.



FOTO 326 SALA DE AULA 14 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 327 SALA DE AULA 11.



FOTO 328 CORREDOR INTERNO COM TRINCA NO PISO GRANILITE NA JUNTA DE DILATAÇÃO DO BLOCO.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 57 64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 329 EXTINTOR.



FOTO 330 EXTINTOR.



FOTO 331 SALA DE CIÊNCIAS (EM MANUTENÇÃO).



FOTO 332 SALA DE CIÊNCIAS (EM MANUTENÇÃO).



FOTO 333 SALA DE CIÊNCIAS (EM MANUTENÇÃO).



FOTO 334 SALA DE CIÊNCIAS COM CAIXILHO SEM ALAVANCA (EM MANUTENÇÃO).

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 58

# Relatório Fotográfico

DATA 1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 1 6 5 1 9

NOME  
RUBENS PAIVA

ENDEREÇO  
RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO  
EMEF

DER  
São Mateus



FOTO 335 SALA DE AULA 15.



FOTO 336 SALA DE AULA 15.

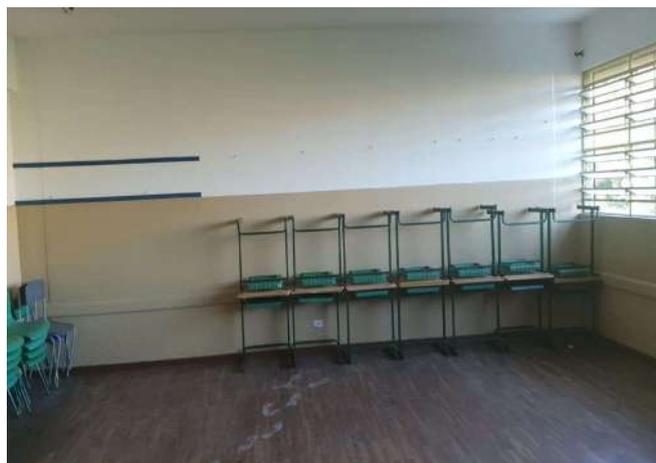


FOTO 337 SALA DE AULA 15 COM INEFICIÊNCIA DOS CAIXILHOS



FOTO 338 SALA DE AULA 15 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 339 SALA DE AULA 16.

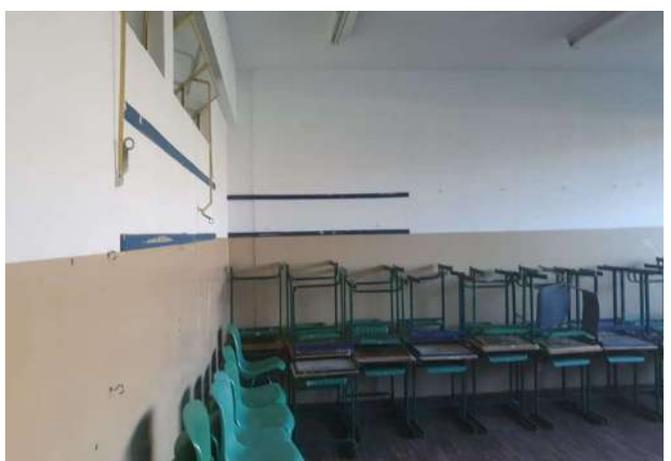


FOTO 340 SALA DE AULA 16 COM INEFICIÊNCIA DOS CAIXILHOS.

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 1 6 5 1 9

NOME  
RUBENS PAIVA

ENDEREÇO  
RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO  
EMEF

DER  
São Mateus



FOTO 341 SALA DE AULA 16 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 342 SALA DE AULA 16 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 343 SALA DE AULA 15 COM INEFICIÊNCIA DOS CAIXILHOS.



FOTO 344 SALA DE AULA 15 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 345 EXTINTOR.



FOTO 346 SALA DE AULA 16 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9

NOME  
RUBENS PAIVA

ENDEREÇO  
RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO  
EMEF

DER  
São Mateus



FOTO 347 SALA DE AULA 17 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 348 SALA DE AULA 17 COM INEFICIÊNCIA DOS CAIXILHOS.



FOTO 349 SALA DE AULA 17 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 350 SALA DE AULA 17 COM INEFICIÊNCIA DOS APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS QUEIMADAS.



FOTO 351 SALA DE AULA 17.



FOTO 352 SALA DE AULA 17 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 353 SALA DE AULA 11.



FOTO 354 SALA DE AULA 13 COM INEFICIÊNCIA DOS CAIXILHOS.



FOTO 355 SALA DE AULA 11 COM TRINCA NO REVESTIMENTO DE PAREDE.



FOTO 356 SALA DE AULA 13 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 357 SALA DE AULA 03 COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.

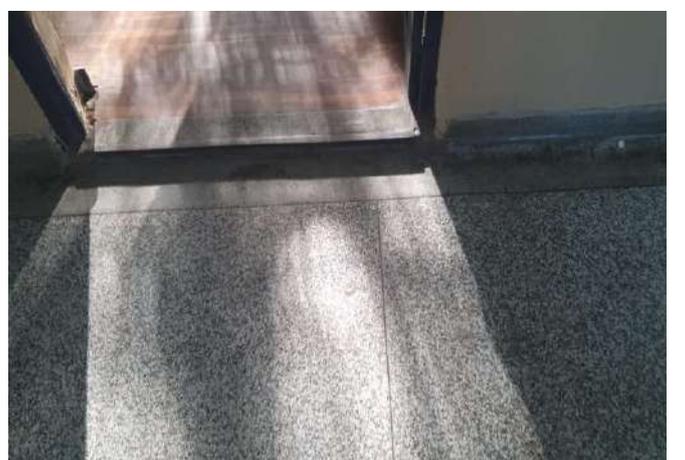


FOTO 358 CORREDOR INTERNO COM DEGRAU NA SOLEIRA.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 62

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 359 CORREDOR INTERNO.



FOTO 360 CORREDOR INTERNO COM IMPROVISO NA REDE DE ESGOTO/CAPTAÇÃO DE ÁGUA.



FOTO 361 CORREDOR INTERNO, ACESSO A ESCADA COM INFILTRAÇÃO NAS PAREDES.



FOTO 362 CORREDOR INTERNO COM IMPROVISO NA REDE DE ESGOTO/CAPTAÇÃO DE ÁGUA.



FOTO 363 CORREDOR INTERNO COM IMPROVISO NA REDE DE ESGOTO/CAPTAÇÃO DE ÁGUA.



FOTO 364 SALA DE AULA 07.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 69

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES 91

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 365 SPDA - HASTE DE ATERRAMENTO.



FOTO 366 SPDA - HASTE DE ATERRAMENTO.

FOTO -

FOTO -

FOTO -

FOTO -

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 44 64

# Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES, 91


TIPO

EMEFM

DER

SÃO MATEUS

## LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

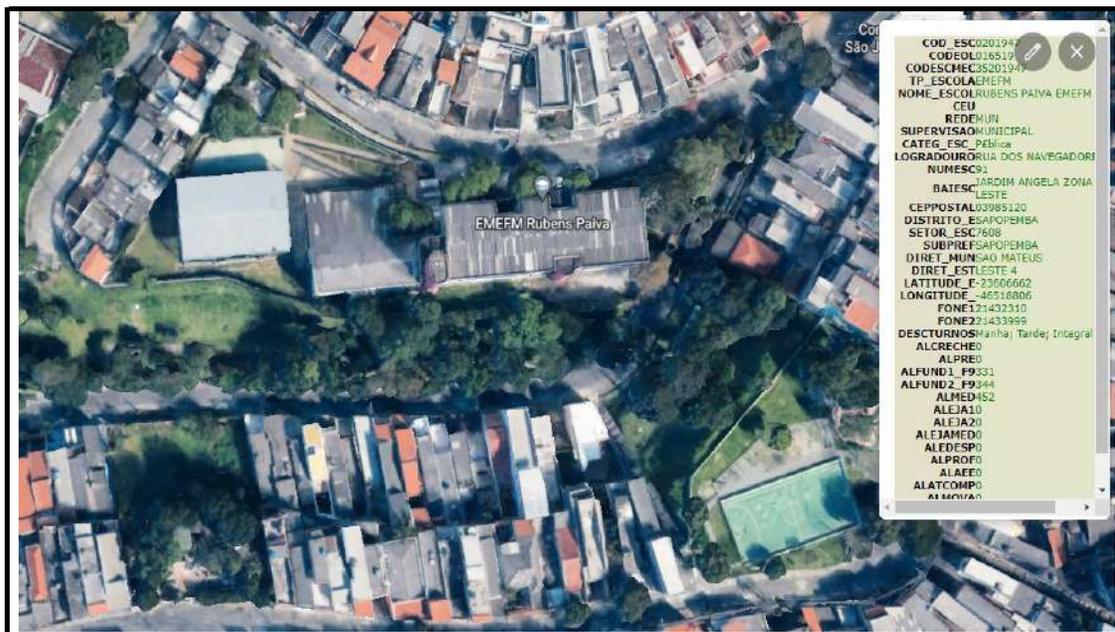

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉCNICO LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 1 / 4

*Handwritten signature*

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 6 5 1 9

NOME

RUBENS PAIVA

ENDEREÇO

RUA DOS NAVEGADORES, 91

TIPO

EMEFM

DER

SÃO MATEUS

## CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉCNICO LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 2 / 4

  
73

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 1 6 5 1 9


NOME  
RUBENS PAIVA

ENDEREÇO  
RUA DOS NAVEGADORES, 91

TIPO  
EMEFM

DER  
SÃO MATEUS

## VOLUMÉTRICO

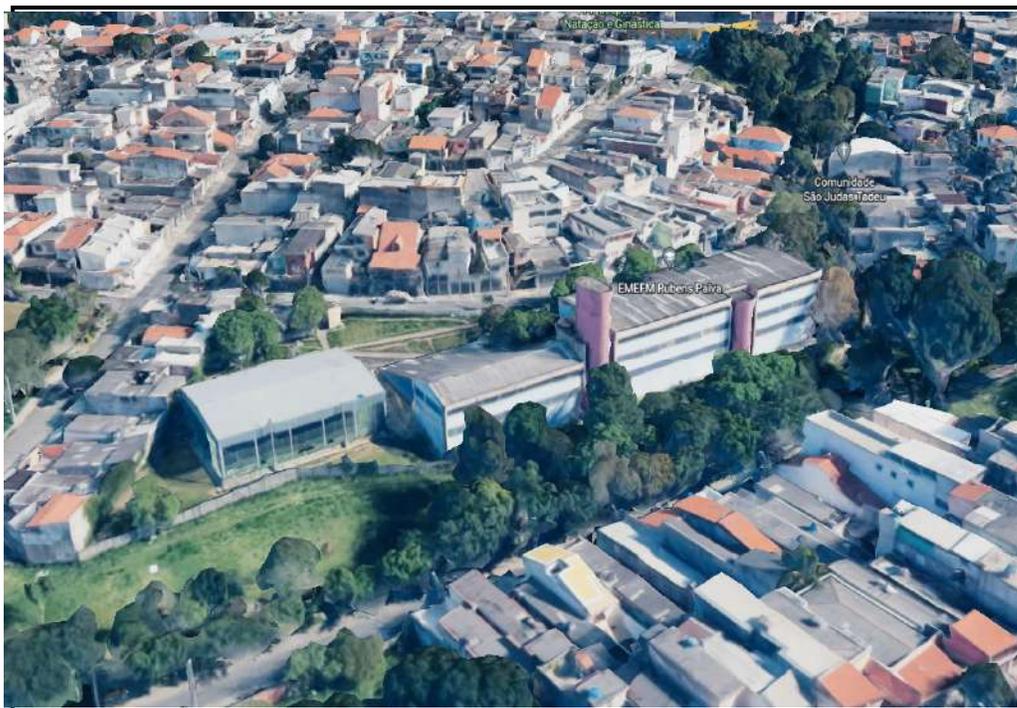

Vistoriador: ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 3 / 4

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 1 6 5 1 9

NOME  
RUBENS PAIVA

ENDEREÇO  
RUA DOS NAVEGADORES, 91

TIPO  
EMEFM

DER  
SÃO MATEUS

## IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 4 / 4

# DIAGNÓSTICO

Escola

RUBENS PAIVA

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

28


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
RUBENS PAIVA	EMEFM	1	120	60,91%
RUBENS PAIVA	EMEFM	2	41	20,81%
RUBENS PAIVA	EMEFM	3	36	18,27%

Total por Parâmetro

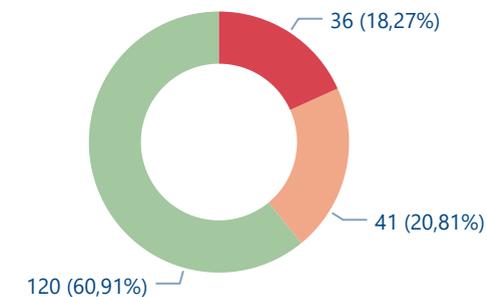


Percentual de Itens por Parâmetro

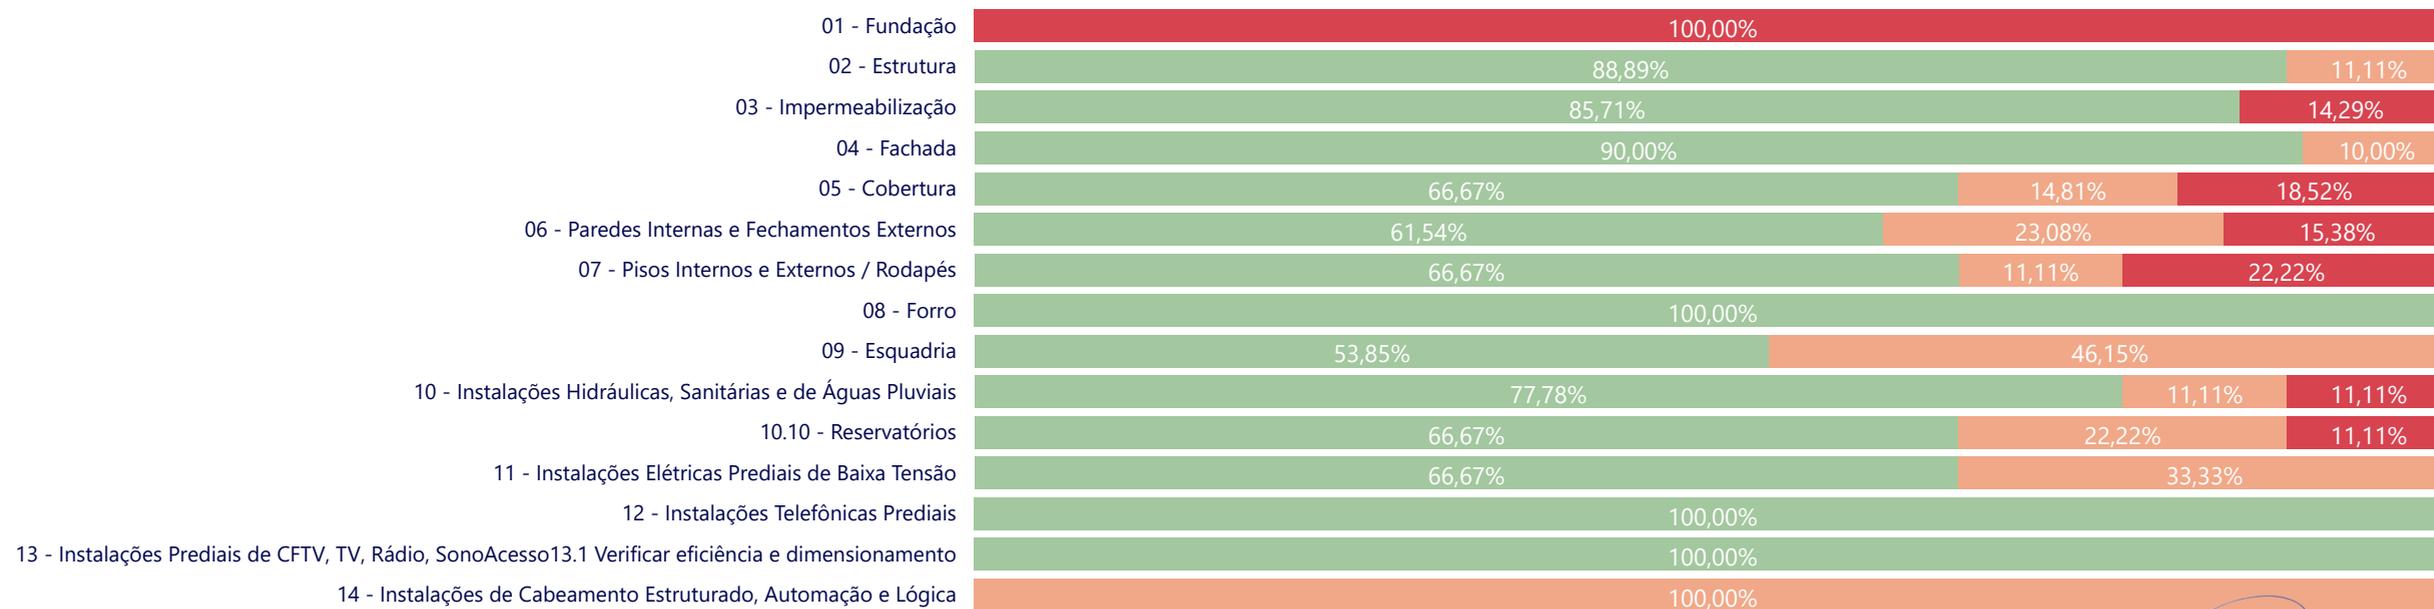

Parâmetro 1 2 3

## Percentual de Itens por Parâmetro

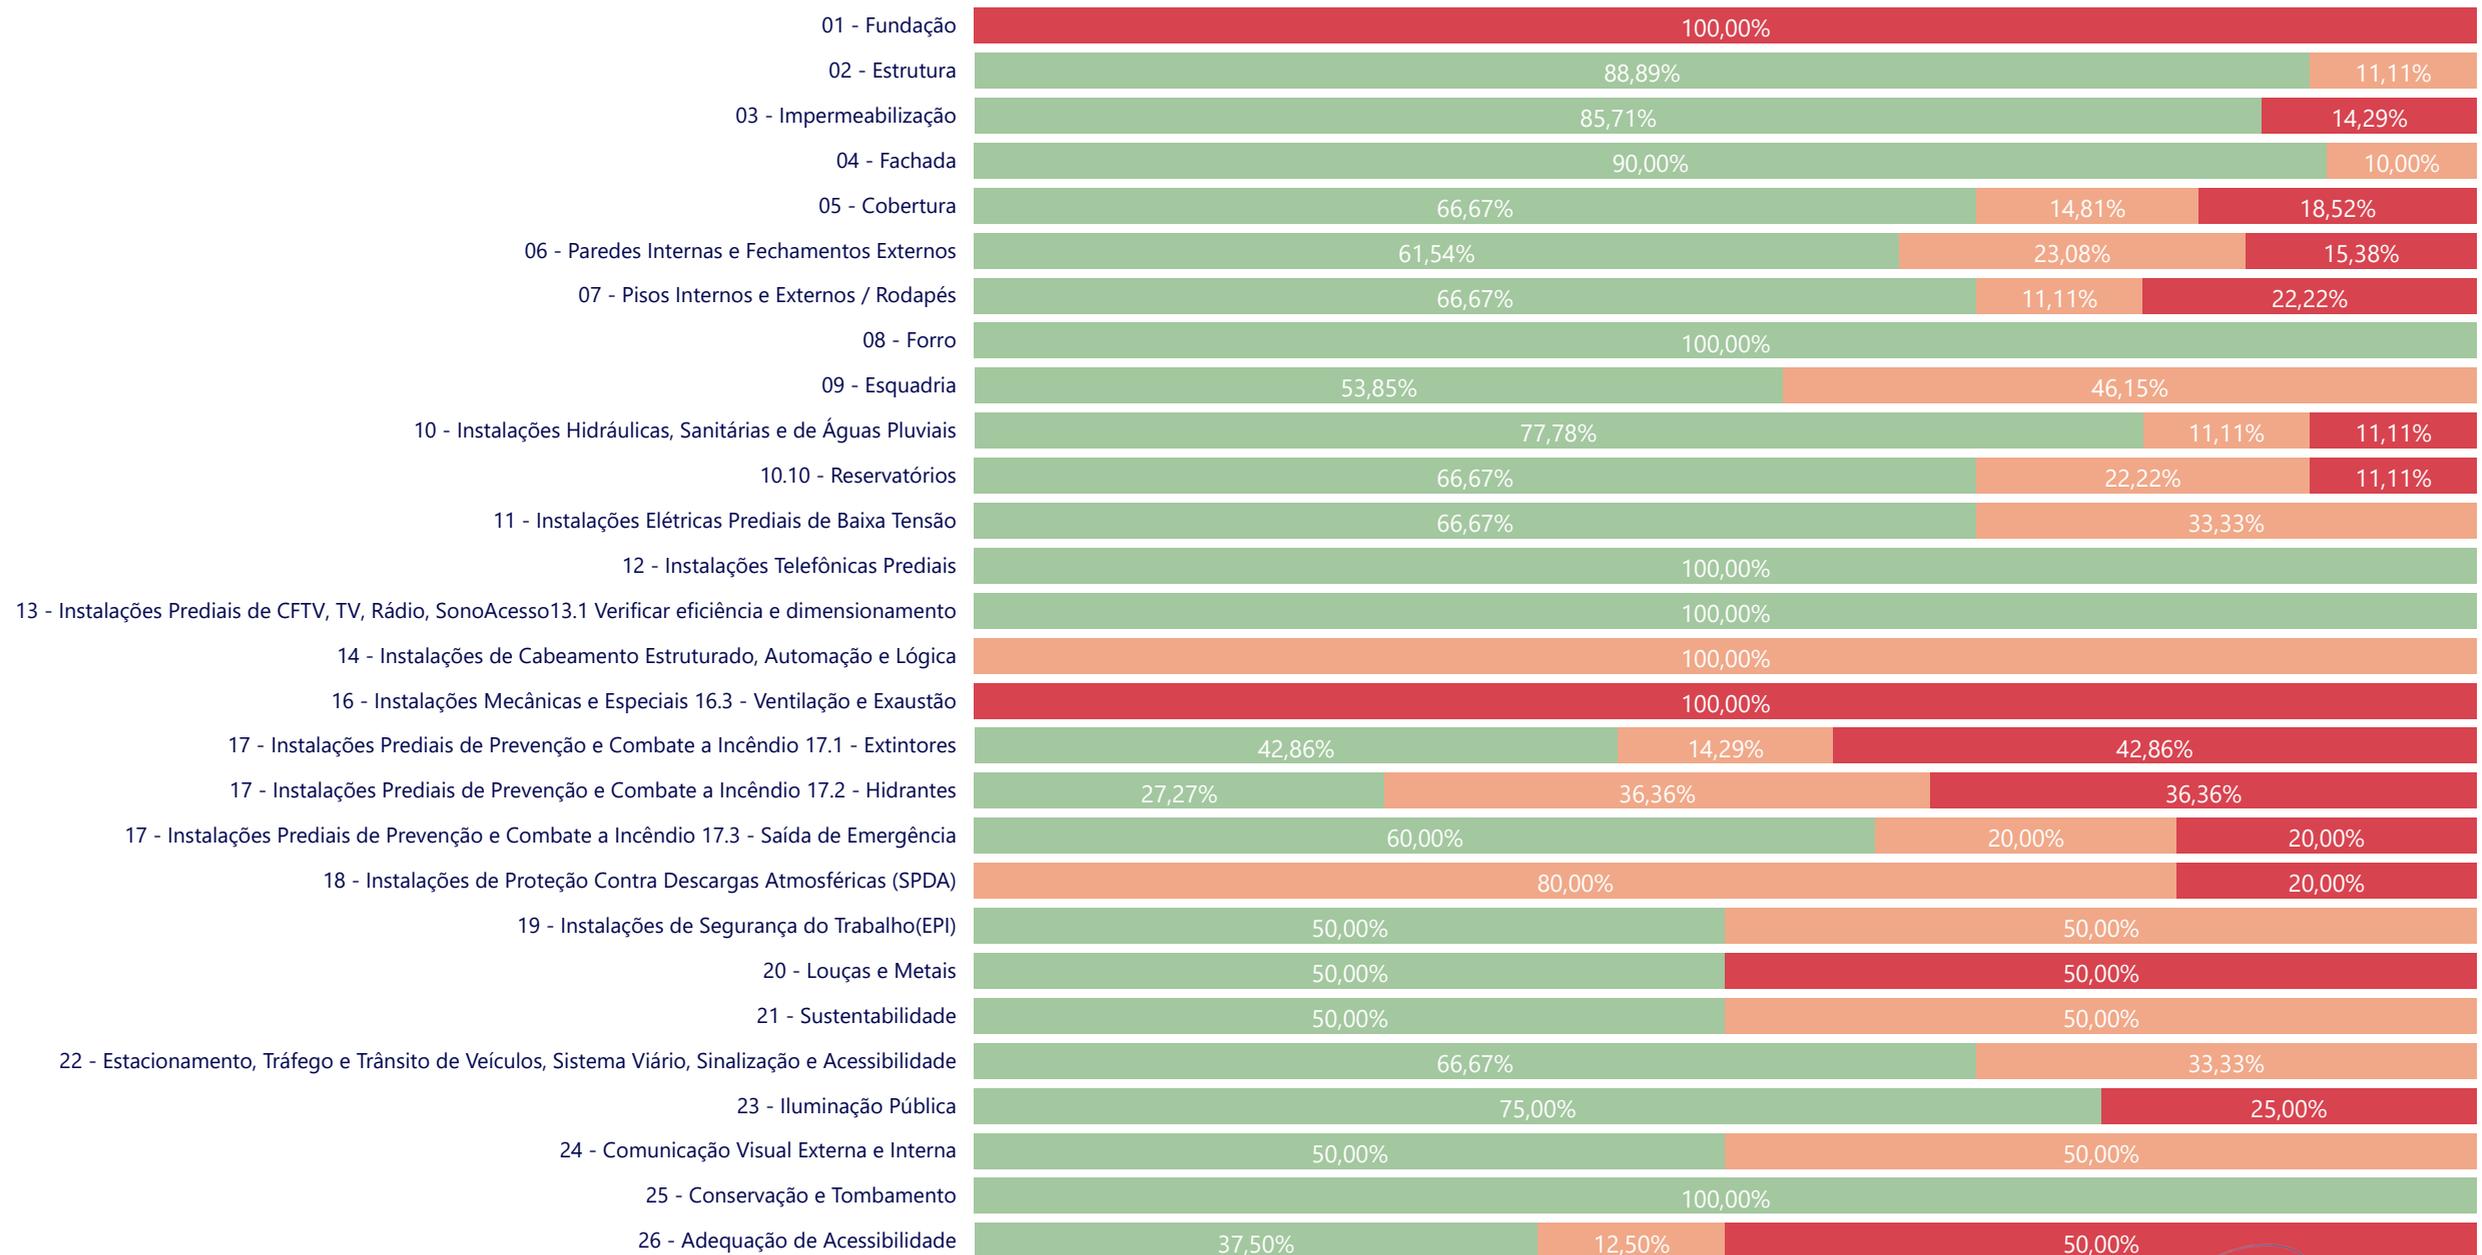

Parâmetro ● 1 ● 2 ● 3