




PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP

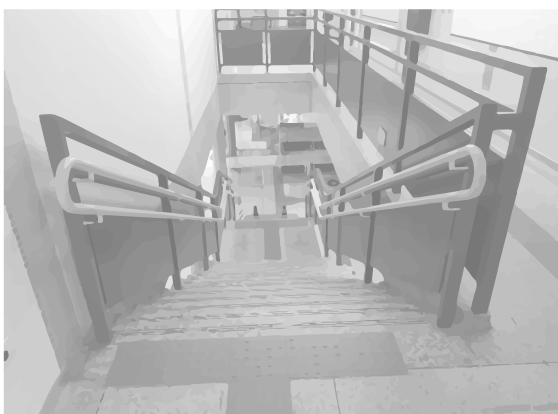

EMEF ACLAMADO



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	009
1.4.	Diagnóstico.....	044

24.01.2022

ESCOLA: EMEF ACLAMADO

TIPO: EMEF

LOCAL: RUA CURUMATIM, 390

BAIRRO:

DRE: SÃO MATEUS

CÓD. UNIDADE: 019 509

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

ESTIVEMOS NESTA DATA PARA VISTORIA

A UNIDADE ESCOLAR ACIMA DESCRITA

PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, PARA

EMBASAR O PLANEJAMENTO PÚBLICO

Nº CH/002/SEM-SEDP/2021

Vistoriado por:

Vania Alcazar Narducci Felício
Engenheira Civil
CREA 5062924478MARIA SOARES RODRIGUES
TEC. EDIFICAÇÕES

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Marcelo da Silveira
Diretor de Escola
R.F. 748.410-1
R.G. 18.602.171 9
R.F. 748.410-1
Diretor de Escola
Marcelo da Silveira

LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Dados Gerais:										
Tipo de equipamento	EMEF									
Nome da Unidade	ACLAMADO									
DRE	SÃO MATEUS				Subprefeitura	SÃO MATEUS				
Cod.Unidade	19509									
Endereço da Escola										
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)			Endereço		Número	Complemento			
Rua				Curumtim		509				
Bairro	CEP			Caixa Postal		Latitude	Longitude			
Parque das Flores	08341-240					-23,6026104	-46,45081595			
Distrito	Subprefeitura			Microrregião		Observação:				
SÃO RAFAEL	SÃO MATEUS									
SQL (Setor, quadra, lote)	UF			Município						
194, 235, 0001	SP			SÃO PAULO						
Descrição do Imóvel										
Tipo de Construção	Alvenaria Estrutural									
Status (Ativa, Não Ativa)	Ativa				Nº de Pavimentos		4			
Descrição do Terreno										
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	Sim			Rua Iluminada (Sim ou Não)			Sim			
Área do Terreno (m²)	4760			Área Edificada/ Construída (m²)			3750			
Área Pavimentada (m²)	1700			Área Verde / Permeável (m²)			300			
Área da Cobertura (m2)	939			Área Edificável (m²) (potencial construtivo)			1454			
Zonamento	ZEIS 2			C.A. (máx)		4	T.O. (máx)		0,7	
Muro de Fecho (gradil, muro)	Muro e Gradil Alamedado									
Abastecimento										
Água										
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água			Observação:						
Até 500 L										
De 501 a 1000 L										
De 1001 a 5000 L										
De 5001 a 10.000 L										
De 10.001 a 20.000 L	1									
Acima de 20.001 L										
Gás										
Encanado (Sim ou Não)	Não			Botijão de gás (Sim ou Não)			Sim			
Energia Elétrica										
Voltagem	110 e 220									
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	Sim			Quantidade:			1 - Informática			
Esgoto:										
Rede Pública (Sim ou Não)	Sim			Fossa Séptica (Sim ou Não)			Sim			
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	Sim	Quantidade:		2	Caixa de Passagem (Sim ou Não)			Sim		
Informações AVCB										
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	Não			Nº						
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Sim ou Não	Sim			Total (Sim ou Não)			Não	Parcial (Sim ou Não)	Sim	
Acessibilidade										
Elevador (Sim ou Não)	Sim			Quantidade			1			
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	Sim	Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)			Não	Qual ?				
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)			Não	Visual (Sim ou Não)			Sim	Tátil (Sim ou Não)	Sim
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	Não			Nº						
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	Sim			Quantidade:			1			
Ambientes da Escola										
Administrativo										
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção		Tipo de Piso		Grau de Adequabilidade do Ambiente			
Almoxarifado	1	8	Pré moldado		Granilite		1			
Área de Recreação (solário)	NA	NA	NA		NA		NA			
Biblioteca	NA	NA	NA		NA		NA			
Camarim	NA	NA	NA		NA		NA			
Casa de Máquinas	1	7	Alvenaria estrutural		Acimentado		2			
Cozinha	1	39	Pré moldado		Piso cerâmico		2			
Depósito	2	24	Pré moldado		Granilite		1			
Depósito Material Didático	NA	NA	NA		NA		NA			
Despensa/ Depósito Alimen	1	10	Pré moldado		Granilite		1			
Estacionamento	1	300	Área aberta		Acimentado		2			
Laboratório de Ciências	1	49	Pré moldado		Granilite		2			
Laboratório de Informática	1	49	Pré moldado		Granilite		3			
Lactário	NA	NA	NA		NA		NA			
Lavanderia	1	10	Pré moldado		Granilite		2			
Parque Arborizado	NA	NA	NA		NA		NA			
Pátio Coberto	NA	NA	NA		NA		NA			
Pátio Descoberto (piso aciment)	1	1000	Área aberta		Acimentado pintado		2			
Piscina	NA	NA	NA		NA		NA			
Play Ground	1	300	Área aberta		Gramado		2			
Quadra Coberta	1	1000	Pré moldado		Acimentado pintado		1			
Quadra Descoberta	2	400	Área aberta		Acimentado pintado		NA			
Refeitório	2	156	Pré moldado		Granilite e piso cerâmico		2			
Sala de Assistente Diretor	1	12	Pré moldado		Granilite		1			
Sala de Coord. Pedag.	1	12	Pré moldado		Granilite		2			
Sala de Diretor	1	12	Pré moldado		Granilite		1			
Sala de Leitura	1	49	Pré moldado		Granilite		2			
Sala de Professores	1	24	Pré moldado		Granilite		2			
Sala de Reuniões	NA	NA	NA		NA		NA			
Sala de Vídeo	1	49	Pré moldado		Granilite		2			
Secretaria	1	49	Pré moldado		Granilite		2			
Teatro	NA	NA	NA		NA		NA			
Legenda										
Grau de Adequabilidade do Ambiente										
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.									
2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.									
3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.									
NA	Item que não existe na unidade escolar									
VISTORIADOR										
Vania Felício / Maria Socorro										

Ambientes da Escola

Ambientes da Escola

Legenda	
Grau de Adequabilidade do Ambiente	
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.
2	Razível grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.
3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.
NA	Item que não existe na unidade escolar

Vania Felicio / Maria Socorro

Nome da Unidade :	ACLAMADO	DRE :	SAO MATEUS
-------------------	----------	-------	------------

LEVANTAMENTO CADASTRAL					
Educação					
Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Sala de Aula 1	NA				NA
Sala de Aula 2	NA				NA
Sala de Aula 3	NA				NA
Sala de Aula 4	NA				NA
Sala de Aula 5	NA				NA
Sala de Aula 6	NA				NA
Sala de Aula 7	NA				NA
Sala de Aula 8	NA				NA
Sala de Aula 9	NA				NA
Sala de Aula 10	35	49	Pré moldada	Granilite	2
Sala de Aula 11	NA				NA
Sala de Aula 12	35	49	Pré moldada	Granilite	2
Sala de Aula 13	NA				NA
Sala de Aula 14	35	49	Pré moldada	Granilite	2
Sala de Aula 15	35	49	Pré moldada	Granilite	2
Sala de Aula 16	35	49	Pré moldada	Granilite	2
Sala de Aula 17	35	49	Pré moldada	Granilite	2
Sala de Aula 18	NA				NA
Sala de Aula 19	NA				NA
Sala de Aula 20	NA				NA
Sala de Aula 21	NA				NA
Sala de Aula 22	35	49	Pré moldada	Granilite	2
Sala de Aula 23	35	49	Pré moldada	Granilite	2
Sala de Aula 24	35	49	Pré moldada	Granilite	2
Sala de Aula 25	NA				NA
Sala de Aula 26	35	49	Pré moldada	Granilite	2
Sala de Aula 27	35	49	Pré moldada	Granilite	2
Sala de Aula 28	35	49	Pré moldada	Granilite	2
Sala de Aula 29	NA				NA
Sala de Aula 30	NA				NA

Sanitários						Informações Complementares		
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	NA	NA	NA	NA	NA			
Sanit. Funcion. Fem.	2	5,8	Pré Moldados	Piso ceramico	1	3	4	0
Sanit. Funcion. Masc.	2	5,8	Pré Moldados	Piso ceramico	1	2	2	1
Sanit. Funcion. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA			
Sanit. Aluno Fem.	2	11,88	Pré Moldados	Piso ceramico	1	10	8	0
Sanit. Aluno Masc.	2	7,55	Pré Moldados	Piso ceramico	1	10	8	0
Sanit. Aluno. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA			
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA			
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA			
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	NA	NA	NA	NA	NA			
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	4	12	Pré Moldados	Piso ceramico	1	3	4	
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	4	12	Pré Moldados	Piso ceramico	2	2	2	1
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	NA	NA	NA	NA	NA			
Vestibário	1	5,8	Pré Moldados	Piso ceramico	2	3	2	1

Informações Adicionais			
Brinquedos Playground (Sim ou Não)	Sim	Especificar:	Tipo (Madeira, ferro, cimento)
Observação: Brinquedos Quebrados: Balança e gangorra		Trepa trepa, Balança	Madeira
		Trepa trepa, Balança	Concreto
		Gangorra	Ferro
Tanque de Areia (Sim ou Não)	Não	Área Cúbica (m³)	
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)	Não	Área (m²)	
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)	Não	Área (m²)	
Cobertura (Sim ou Não)	Não	Área (m²)	
Observações Gerais:			

Legenda	
Grau de Adequabilidade do Ambiente	
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.
2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.
3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR	Vania Felicio / Maria Socorro
-------------	-------------------------------



Nome da Unidade :		ACLAMADO		DRE : SÃO MATEUS	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES					
	Item	Grau de Comprome- timento	Ambiente / Observações		
1	FUNDAÇÃO				
1.1	Colapso do solo	1			
1.2	Erosão do solo	3	Pátio Descoberto (piso acimentado)		
1.3	Recalque diferencial	1			
2	ESTRUTURA				
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	1			
2.2	Corrosão	1			
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	1			
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1			
2.5	Armadura exposta	1			
2.6	Deformações excessivas	1			
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1			
2.8	Lixiviação	1			
2.9	Infiltrações	1			
3	IMPERMEABILIZAÇÃO				
3.1	Infiltração	3	Laboratório de informática, Refeitório dos funcionários, Sala de leitura, sala de vídeo(sala 13), sala de música, todas as salas de aula		
3.2	Descolamento da manta	1			
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	3	Laboratório de informática, Refeitório dos funcionários, Sala de leitura, sala de vídeo(sala 13), sala de música, todas as salas de aula		
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1			
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1			
3.6	Falta de caimento para os ralos	1			
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1			
4	FACHADA				
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1			
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	2	Pátio Descoberto (piso aciment),		
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1			
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1			
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1			
4.6	Fissuras e trincas	1			
4.7	Infiltração	1			
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1			
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1			
4.10	Descaracterização da fachada original	1			
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1			
5	COBERTURA				
5.1	Deformações excessivas				
5.2	Abertura de frestas	3	Visão somente da parte inferior, verificados alguns buracos pela quadra da escola.		
5.3	Umidade na estrutura	3	Laboratório de informática, Refeitório dos funcionários, Sala de leitura, sala de vídeo(sala 13), sala de música, todas as salas de aula		
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	1			
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	1			
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	1			
5.7	Destacamentos de rufos	1			
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	1			
5.9	Ausência da grelha do ralo	1			
5.10	Ausência de extravasor da calha	1			
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1			
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	1			
5.13	Falta de condições de segurança	1			
5.14	Fissuras	3	Laboratório de informática, Refeitório dos funcionários, Sala de leitura, sala de vídeo(sala 13), sala de música, todas as salas de aula		
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1			
5.16	Falha nos elementos de fixação	1			
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	1			
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1			
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	1			
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1			
5.21	Manchamento, sujidades	1			
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1			
5.23	Ataque de pragas biológicas	1			
5.24	Ineficiência nas emendas	3	Laboratório de informática, Refeitório dos funcionários, Sala de leitura, sala de vídeo(sala 13), sala de música, todas as salas de aula		
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	3	Laboratório de informática, Refeitório dos funcionários, Sala de leitura, sala de vídeo(sala 13), sala de música, todas as salas de aula		
5.26	Subdimensionamento	1			
5.27	Obstrução por sujidades	1			
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS				
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	3	Laboratório de ciências, Refeitório funcionários, sala deprojetos		
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	3	Laboratório de informática, Refeitório dos funcionários, Sala de leitura, sala de vídeo(sala 13), sala de música, todas as salas de aula		
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	sala de vídeo(sala 13), secretaria, sala de multi uso, todas as salas de aula, Sanitários		
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	2	sala de projetos		
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	2	secretaria, sanitários		
6.6	Som cavo	2	circulação dos banheiros e elevadores em todos os andares		
6.7	Fissuras e trincas	2	Área do estacionamento, Laboratório de ciências, Laboratório de informática, Sala de leitura, sala de vídeo(sala 13), sala 14, sala 17, sala 22, sala 23, todas as salas de aula, Sanitários		
6.8	Infiltração	2	Sala de leitura, salas de aula, sala 16		
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	2	sala de vídeo(sala 13), sala 16		
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	2	sala de vídeo(sala 13), sala 17		
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1			
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Pátio Descoberto (piso aciment), sala de vídeo(sala 13), secretaria, sala 15, sala 17, sala 27, sala 28, Sanitários		
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1			
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS				
7.1	Fissura	2	Refeitório, sala de vídeo(sala 13), Sala 10, Sala 12, todas as salas de aula		
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	Laboratório de ciências, Laboratório de informática, Pátio Descoberto (piso aciment), Sala 10, Sala 12, sala 15, sala 22, todas as salas de aula		
7.3	Destacamento / descolamento	1			

7.4	Piso estufado	1	
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	1	
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	1	
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos diferentes do original	2	Laboratório de informática, Refeitório dos funcionários (salário)
7.8	Abatimento do piso	2	Sala de vídeo(sala 13)
7.9	Som cavo	1	
8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	NA	
8.2	Desencaixe	NA	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	NA	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	NA	
8.5	Fissuras e trincas	NA	
8.6	Infiltração	NA	
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	NA	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	NA	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	NA	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	NA	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	2	Porta da casa de máquinas da caixa da água, Pátio Descoberto (piso aciment),
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	1	
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	2	portas dos boxes dos banheiros
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Pátio Descoberto (piso aciment), sanitários
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	1	
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	1	
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	2	Cozinha (balcão), sanitários
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	1	
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	1	
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak/ gerador	1	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	1	
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	1	
11.5	Luminárias de emergência	1	
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	2	Secretaria, sanitários
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	1	
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	3	Todos comidos na unidade
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	2	Laboratório de ciências, sala de projetos, Sala 10, Sala 12, sala 14, sala15, sala 17, sala 24, sala 27, sala 28, sala 24, sala 28
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	3	Internet e telefones periodicamente não funcionam
12.2	Identificação dos telefones públicos	NA	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	NA	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	NA	
14	14		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	NA	
14.2	Cabeamento de automação	NA	
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	NA	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	NA	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	NA	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	NA	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	NA	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	

Legenda

Grau de Comprometimento

1
2
3
NA

Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
 Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
 Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
 Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

Vania Felício / Maria Socorro



Nome da Unidade :		ACLAMADO	DRE :	SÃO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprome- timento	Ambiente / Observações	
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS			
16.1	ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES			
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	1		
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	1		
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	3	Não funcionam	
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	1		
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	1		
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	1		
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	1		
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	1		
16.2	CLIMATIZAÇÃO			
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA		
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA		
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA		
16.3	VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO			
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	NA		
16.3.2	Falta de testes periódicos	NA		
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	NA		
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	NA		
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	NA		
17	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
17.1	EXTINTORES			
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	1		
17.1.2	Lacre violado / vencido	1		
17.1.3	Sem indicação da sua classe	1		
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	1		
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	1		
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	1		
17.1.7	Sinalização incorreta	3	Sem sinalização na unidade	
17.2	HIDRANTES			
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	1		
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	1		
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	1		
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	1		
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1		
17.2.6	Mangueira conectada	1		
17.2.7	Ausência da mangueira	1		
17.2.8	Ausência do esguicho	1		
17.2.9	Falha na sinalização	1		
17.2.10	Obstrução de acessos	1		
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	1		
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	1		
17.3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA			
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	1		
17.3.2	Portas obstruídas	1		
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA		
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA		
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	NA		
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	3		
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1		
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	3		
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	1		
18.2	Queda de haste / antenas	1		
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	1		
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	3		
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	3		
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)			
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1		
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2	1		
20	LOUÇAS E METAIS			
20.1	Louças quebradas	1		
20.2	Vazamento nos metais	1		
20.3	Falta de peças nos sistemas	1		
20.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1		
21	SUSTENTABILIDADE			
21.1	Sistemas de cogeração de energia	NA		
21.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	NA		
21.3	Condicionamento acústico	NA		
21.4	Condicionamento térmico	NA		
21.5	Coletas de resíduos sólidos	NA		
21.6	Rede de abastecimento de água e reuso	1		
21.7	Rede de coleta de esgoto	NA		



22	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
22.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	1	
22.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	1	
22.3	Sinalização escolar nas vias	3	
22.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	1	
23	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
23.1	Rua Anotnio de Jaboatão	1	
23.2	Rua Capoaba	1	
23.3	Rua [•]		
23.4	Rua [•]		
24	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
24.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	1	
24.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	3	
25	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
25.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,	NA	
25.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas	NA	
26	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
26.1	Acesso principal	1	
26.2	Acesso a outros andares	1	
26.3	Acesso aos sanitários	1	
26.4	Sanitários acessíveis	1	
26.5	Vaga de estacionamento para deficientes	1	
26.6	Acesso a todos os ambientes internos	1	
26.7	Acesso a todos os ambientes externos	1	
26.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	1	

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

Vania Felício / Maria Socorro

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 1 Fachada / Entrada - Visão geral



FOTO 2 Fachada / Entrada - Placa



FOTO 3 Acesso - Visão geral



FOTO 4 Almoxarifado - Visão geral



FOTO 5 Casa de Máquina - Elevador - Visão interna



FOTO 6 Porta oxidada - Casa de Máquina Reservatório

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 1 / 31



Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 7 Cozinha - Visão geral

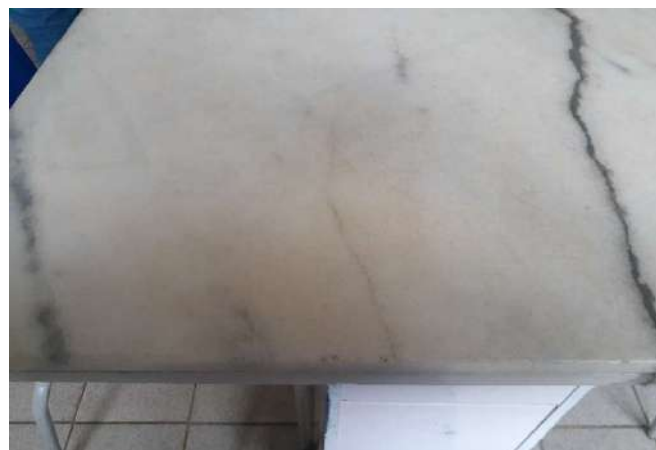


FOTO 8 Cozinha - Balcão com tampa fissurada



FOTO 9 Depósito - Visão interna



FOTO 10 Depósito - Visão interna



FOTO 11 Despensa - Visão geral



FOTO 12 Despensa - Prateleiras

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 2 / 31



Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 13 Estacionamento - Visão geral



FOTO 14 Estacionamento - Vaga deficiente



FOTO 15 Estacionamento - Parede externa trincada



FOTO 16 Estacionamento - Parede externa trincada



FOTO 17 Estacionamento - Visão parcial



FOTO 18 Laboratório Ciências - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 3 / 31

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS

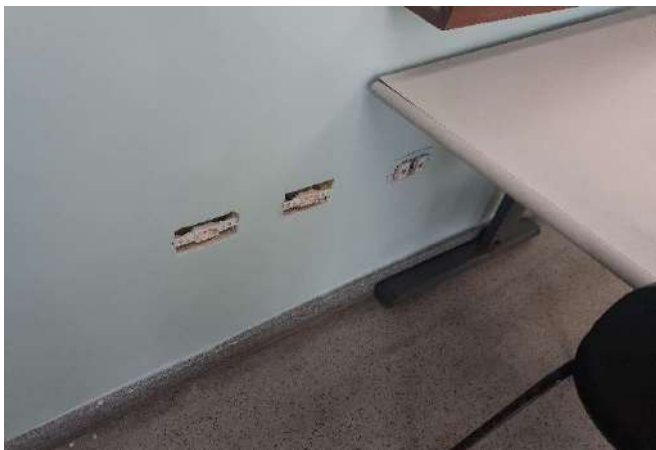


FOTO 19 Laboratório de Ciências - Tomadas sem espelhos



FOTO 20 Laboratório de Ciências - Destacamento



FOTO 21 Laboratório Ciências - Rodapé deficiência nas juntas



FOTO 22 Laboratório Ciências -Trincas na parede



FOTO 23 Laboratório de Ciências - Trinca no teto



FOTO 24 Laboratório de Informática - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 4 / 31

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 25 Laboratório de Informática - Deficiência nas juntas (Rejunte)



FOTO 26 Laboratório de Informática - Trincas horizontais



FOTO 27 Laboratório de Informática - Eflorescência



FOTO 28 Laboratório de Informática - Piso manchado



FOTO 29 Laboratório de Informática - Trinca com 10mm



FOTO 30 Laboratório de Informática - Abertura na parede de 20mm

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 5 / 31

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 31 Laboratório de Informática - Fissura



FOTO 32 Laboratório de Informática - Trinca horizontal



FOTO 33 Pátio Descoberto - Visão geral



FOTO 34 Pátio Descoberto - Visão parcial



FOTO 35 Pátio Descoberto - Visão parcial



FOTO 36 Pátio Descoberto - Partes quebradas (Destacamento)

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 6 / 31



Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 37 Pátio Descoberto - Grade oxidata



FOTO 38 Pátio Descoberto - Partes quebradas



FOTO 39 Pátio Descoberto - Juntas de dilatação e deficiência no rejunte



FOTO 40 Pátio Descoberto - Juntas de dilatação e deficiência no rejunte



FOTO 41 Pátio Descoberto - Talude com erosão



FOTO 42 Pátio Descoberto - Descascamento

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 7 / 31

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 43 Pátio Descoberto - Grade danificada



FOTO 44 Playground - Visão geral



FOTO 45 Playground - Juntas deficiente



FOTO 46 Playground - Mesas de Piquenick



FOTO 47 Playground - Gangorra quebrada



FOTO 48 Playground - Balança quebrada

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 8 / 31



Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 49 Playground - Trepa Trepa de Madeira



FOTO 50 Playground - Casinha com tunel



FOTO 51 Playground - Gramado em amu estado de conservação

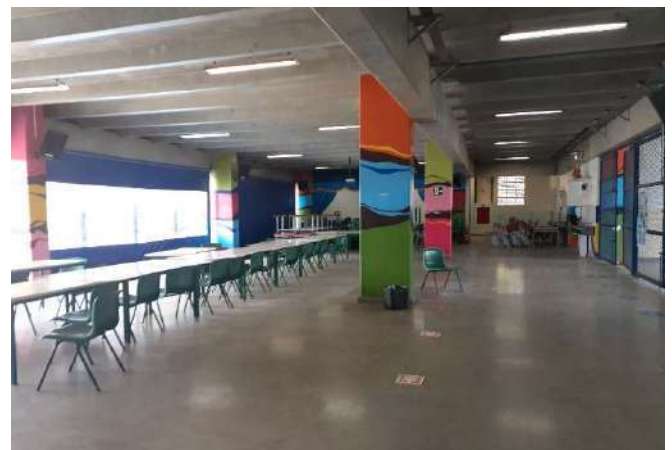


FOTO 52 Refeitório - Visão geral

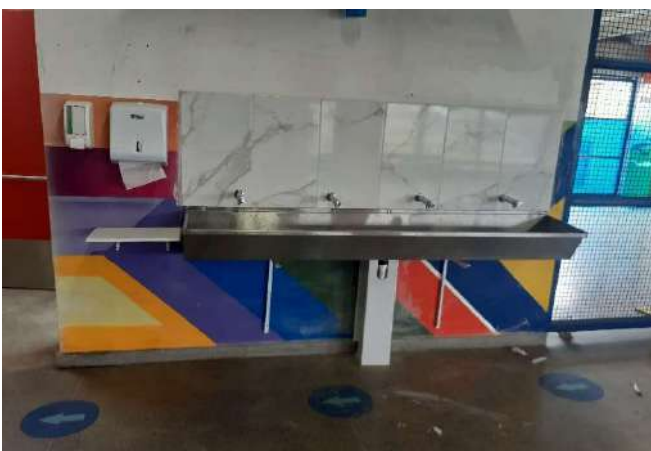


FOTO 53 Refeitório - Bebedouro



FOTO 54 Refeitório - Piso Trinca

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 9 / 31



Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 55 Refeitório - Tomada com proteção adaptada



FOTO 56 Refeitório Func. - Visão geral



FOTO 57 Refeitório Func. - Descascamento (Parede externa Solario)



FOTO 58 Refeitório Func. - Umidade do solo



FOTO 59 Refeitório Func. - Umidade do solo

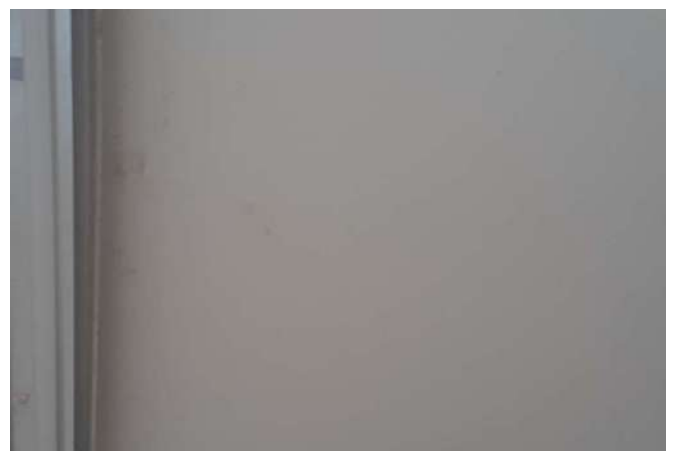


FOTO 60 Refeitório Func. - Mancha de mofo/bolor Teto e Parede

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 10 / 31

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 61 Sala do assistente do diretor - Visão geral



FOTO 62 Sala do coordenador - Visão geral



FOTO 63 Sala do coordenador - Fechamento ineficiente (Conforto térmico)

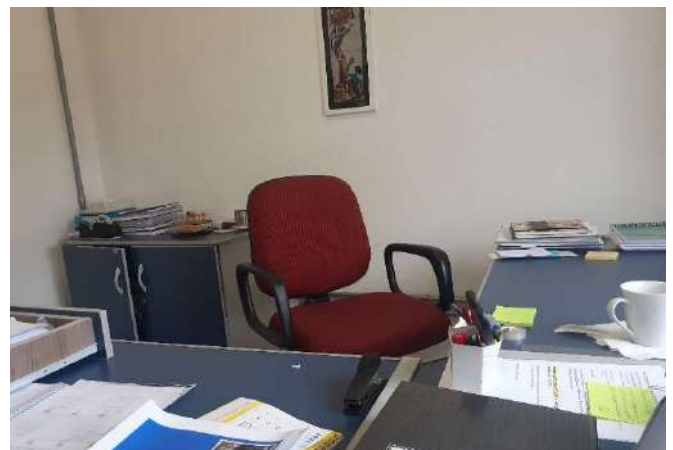


FOTO 64 Sala do diretor - Visão geral



FOTO 65 Sala dos Professores - Visão geral



FOTO 66 Sala dos Professores - Fechamento Inadequado (Conforto térmico)

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 11 / 31

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 67 Sala dos Professores - Canaleta solta



FOTO 68 Sala dos Professores - Trinca na viga



FOTO 69 Sala de Video - Rodapé deficiência na junta, abertura entre rodapé e a parede

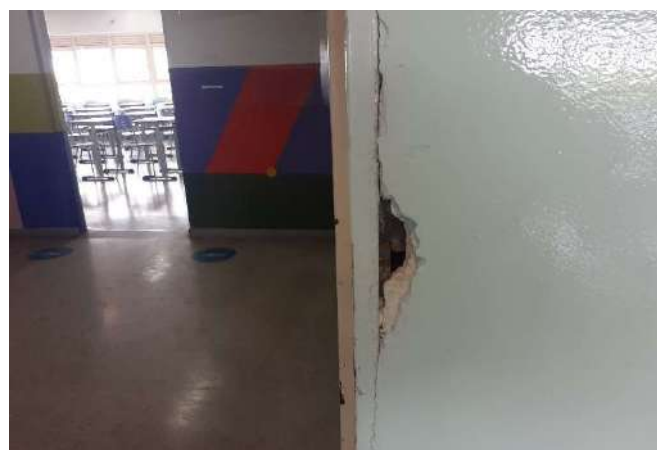


FOTO 70 Sala de Video - Partes quebrada



FOTO 71 Sala de Video - Bolhas e trinca



FOTO 72 Sala de Video - Eflorescência

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 12 / 31

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 73 Sala de Música - Visão geral



FOTO 74 Sala de Música - Teto com mancha de infiltração



FOTO 75 Sala de Projeto - Visão geral



FOTO 76 Sala de Projeto - Tomadas afundadas



FOTO 77 Sala de Projeto - Destacamento



FOTO 78 Sala de multi uso - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 13 / 31

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 79 Sala de multi uso - Falha na tomada



FOTO 80 Sala de Leitura - Visão geral



FOTO 81 Sala de Leitura - Infiltração, mancha de mofo/bolor
Junta da peças pré moldadas e fissuras



FOTO 82 Sala 10 - Espelho tomada quebrada



FOTO 83 Sala 10 - Rodapé com abertura (ineficiente)



FOTO 84 Sala 10 - Falta tomada

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 14 / 31

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 85 Sala 12 - Visão geral



FOTO 86 Sala 12 - Espelhos faltantes



FOTO 87 Sala 12 - Fissuras na juntas das peças



FOTO 88 Sala 12 - Rodapé com deficiência nas juntas



FOTO 89 Sala 14 - Visão geral

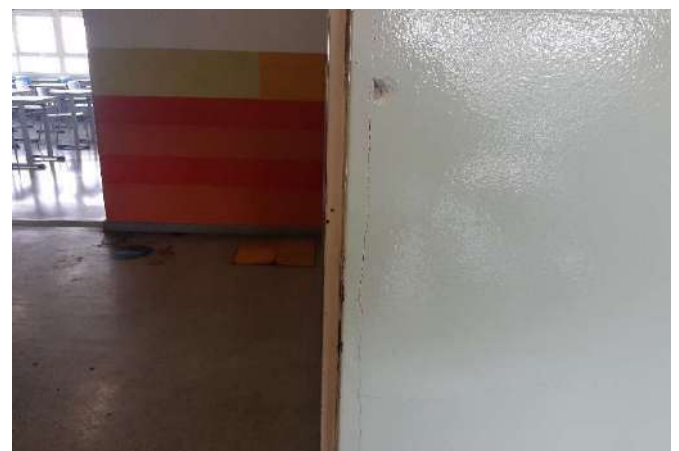


FOTO 90 Sala 14 - Partes quebradas e trinca

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 15 / 31

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 91 Sala 14 - Rodapé com deficiência nas juntas



FOTO 92 Sala 14 - Falta tomada



FOTO 93 Sala 14 - Fissura



FOTO 94 Sala 14 - Fissura



FOTO 95 Sala 15 - Visão geral



FOTO 96 Sala 15 - Rodapé com deficiência na juntas

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 16 / 31

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 97 Sala 15 - Tomada inadequada



FOTO 98 Sala 15 - Partes soltas



FOTO 99 Sala 16 - Visão geral



FOTO 100 Sala 16 - Mancha de infiltração



FOTO 101 Sala 16 - Juntas fissuradas



FOTO 102 Sala 16 - Efloreência

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 17 / 31

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 97 Sala 17 - Visão geral



FOTO 98 Sala 17 - Tomadas (Falta de espelho)



FOTO 99 Sala 17 - Beiral com partes quebradas



FOTO 100 Sala 17 - Abertura parede (20mm)



FOTO 101 Sala 17 - Fissura na viga



FOTO 102 Sala 17 - Eflorencia

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 18 / 31

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 97 Sala 22 - Visão geral



FOTO 98 Sala 22 - Rodapé inefficiente



FOTO 99 Sala 22 - Efloreência



FOTO 100 Sala 22 - Juntas de dilatação e fissura



FOTO 101 Sala 23 - Lavagem da sala



FOTO 102 Sala 23 - Fissura na parede

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 19 / 31

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sala 24 - Visão geral



FOTO 104 Sala 24 - Rodapé ineficiente (Partes quebradas)



FOTO 105 Sala 24 - Tomadas Ineficiente



FOTO 106 Sala 26 - Visão geral



FOTO 107 Sala 26 - Parede com fissura



FOTO 108 Sala 26 - Rodapé inadequado com partes quebradas

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 20 / 31

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sala 27 - Rodapé com abertura entre a parede e o piso



FOTO 104 Sala 27 - Rodapé com abertura entre a parede e o piso com profundidade de 70 mm



FOTO 105 Sala 27 - Partes quebrada



FOTO 106 Sala 27 - Juntas deficientes



FOTO 107 Sala 27 - Juntas deficientes



FOTO 108 Sala 27 - Juntas deficientes

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 21 / 31

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sala 28 - Visão geral



FOTO 104 Sala 28 - Tomada ineficiente



FOTO 105 Sala 28 - Beiral com partes quebradas



FOTO 106 Secretaria - Visão geral



FOTO 107 Secretaria - Fechamento ineficiente (conforto)

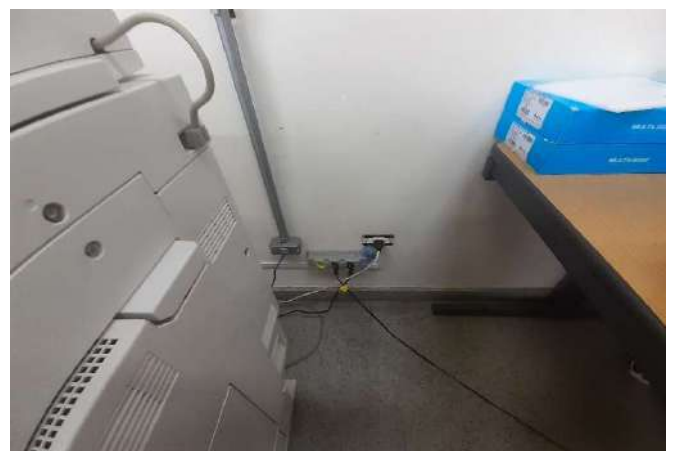


FOTO 108 Secretaria - Improviso elétrico

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 22 / 31

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Secretaria - Improviso elétrico

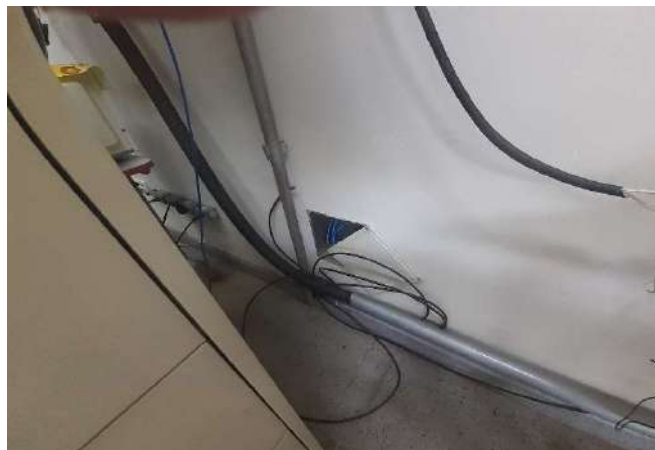


FOTO 104 Secretaria - Abertura para passagem de cabos



FOTO 105 Vestiário - Falta de rejunte



FOTO 106 Sanit. Aluno Fem. - Visão geral



FOTO 107 Sanit. Aluno Fem - Fissura



FOTO 108 Sanit aluno Fem - Rodapé

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 23 / 31

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sanit Aluno Fem - Partes quebradas



FOTO 104 Sanit Aluno Fem - Trinca rejunte azulejo



FOTO 105 Sanit aluno Fem - Esquadria quebrada

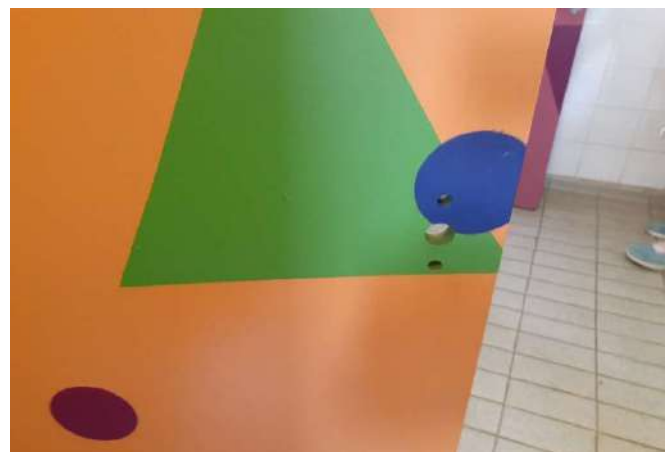


FOTO 106 Sanit Aluno Fem - Trinco box

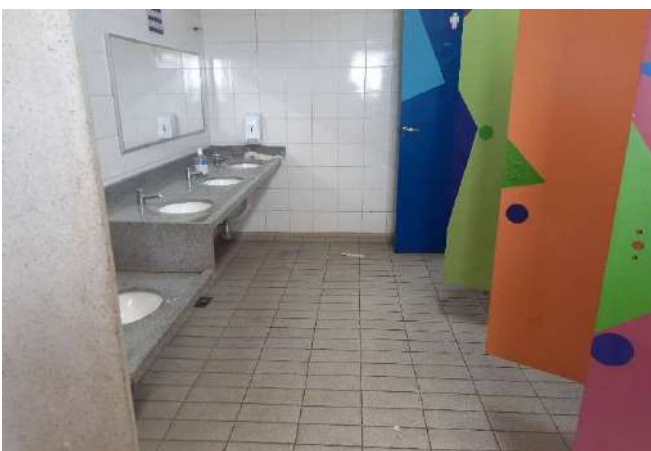


FOTO 107 Sanit Aluno Masc - Visão geral



FOTO 108 Sanit Aluno Masc - Trinco da porta quebrada

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 24 / 31

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sanit Aluno Masc - Esquadria quebrada

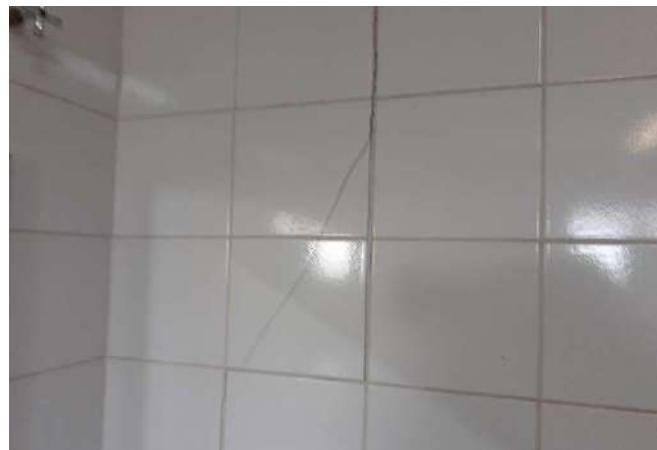


FOTO 104 Sanit Aluno Masc - Fissura azulejo



FOTO 105 Sanit Func Fem - Visão geral



FOTO 106 Sanit Func Masc - Visão geral



FOTO 107 Sanit Func Masc - Improviso elétrico



FOTO 108 Sanit Func Masc - Abertura Teto (Forro)

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 25 / 31

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sanit. para Deficiente Fem. - Visão geral



FOTO 104 Sanit. para Deficiente Fem - Mancha umidade



FOTO 105 Sanit. para Deficiente Fem - Interruptor quebrado



FOTO 106 Sanit. para Deficiente Fem - Vidro quebrado



FOTO 107 Sanit. para Deficiente Masc. - Visão geral



FOTO 108 Sanit. para Deficiente Masc. - Trinca

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 26 / 31

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sanit. para Deficiente Masc. - Improviso elétrico



FOTO 104 Sanit. para Deficiente Masc.- Vidro quebrado



FOTO 105 Caixa d' Água - Visão geral



FOTO 106 Caixa da Água - Controle de bomba



FOTO 107 Caixa d' Água - Fissura



FOTO 108 Elevador - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 27 / 31

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Elevador - Botões emergencia/ Interfone não funciona



FOTO 104 Extintor - Sem placa de identificação



FOTO 105 Hidrante - Visão geral



FOTO 106 SPDA - Visão geral



FOTO 107 SPDA - Descida barra



FOTO 108 Piso tatil - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 28 / 31

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Piso tatil - Visão geral



FOTO 104 Rota de fuga



FOTO 105 Prevenção ao covid - Informativo



FOTO 106 Prevenção ao covid - Educativo e informativo



FOTO 107 Cobertura - Visão geral



FOTO 108 Cobertura - Abertura 2 aberturas

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 29 / 31

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Quadro de luz - Visão geral



FOTO 104 Quadro de luz - Armário fechado



FOTO 105 Escadas e circulação - Visão geral



FOTO 106 Escadas e circulação - Bate choco



FOTO 107 Escadas e circulação - Mancha de umidade



FOTO 108 Escadas e circulação - Bebedouro

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 30 / 31

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

Rua Curumatim, 390 - JD Boa Esperança

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Escada e circulação - Trinca



FOTO 104 Escada e circulação - Mancha de umidade



FOTO 105 Escada e circulação - Piso com fissura e infiltração



FOTO 106 Escada e circulação -Manchas de umidade



FOTO 107 Escada e circulação - Abertura no teto



FOTO 108

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 31 / 31

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

RUA CURUMATIM, 10


TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

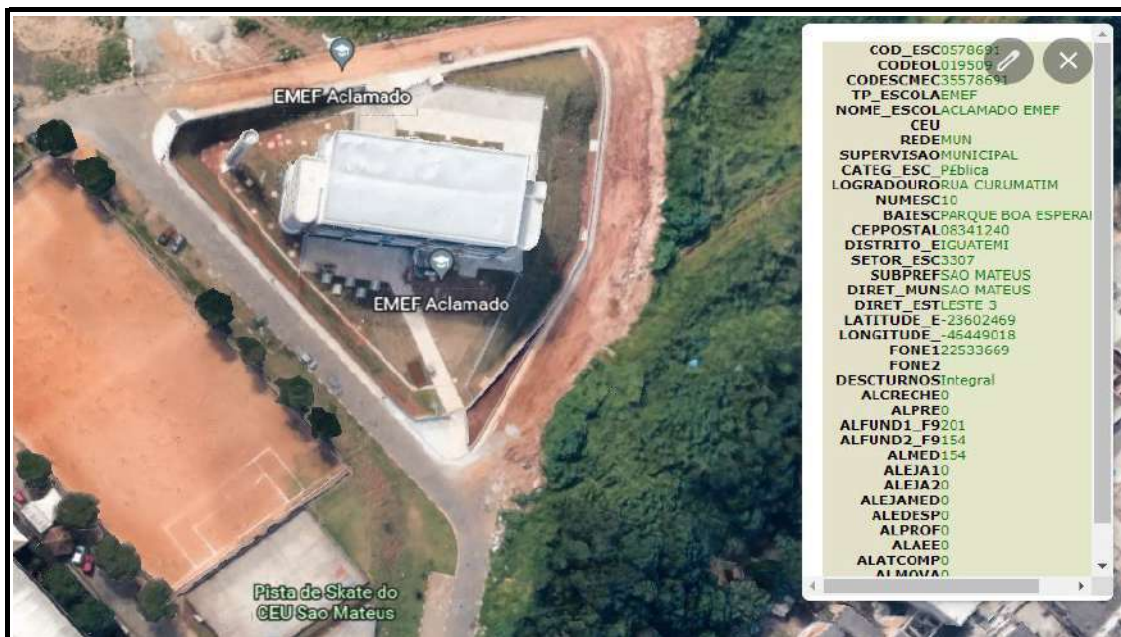

Vistoriador: ENGª VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉCN. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 1 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

RUA CURUMATIM, 10


TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR

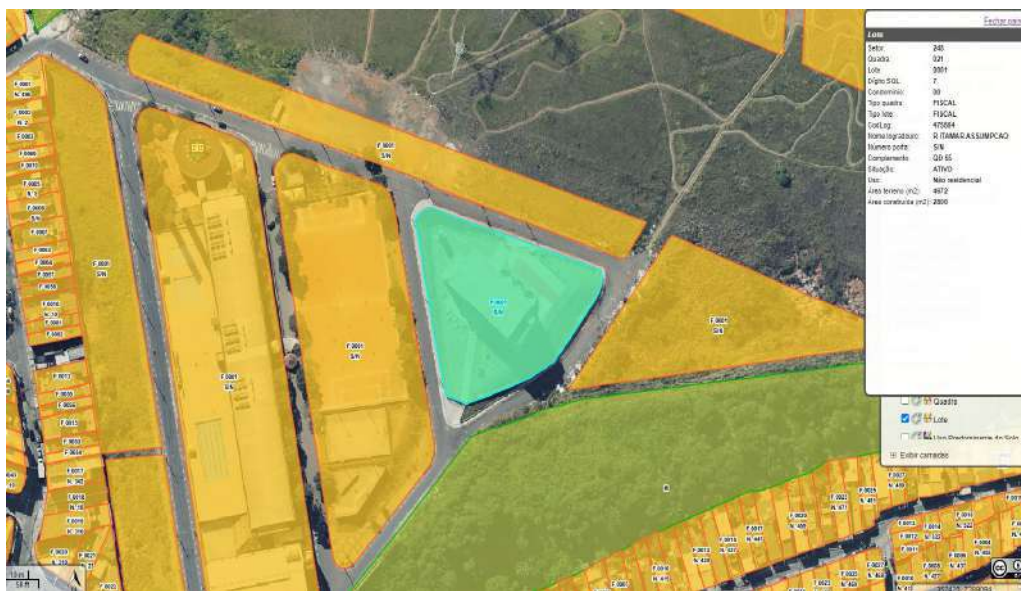

Vistoriador: ENGª VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 2 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 5 0 9

NOME

ACLAMADO

ENDEREÇO

RUA CURUMATIM, 10

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

VOLUMÉTRICO



Vistoriador: ENGª VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 3 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 1 9 5 0 9

NOME
ACLAMADO

ENDEREÇO
RUA CURUMATIM, 10

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador: ENGª VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 4 / 4

DIAGNÓSTICO

Escola

ACLAMADO

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

24


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
ACLAMADO	EMEF	1	145	78,38%
ACLAMADO	EMEF	2	20	10,81%
ACLAMADO	EMEF	3	20	10,81%

Total por Parâmetro

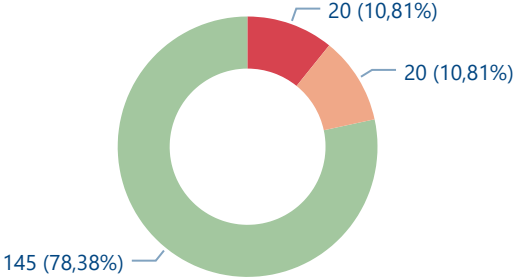


Percentual de Itens por Parâmetro

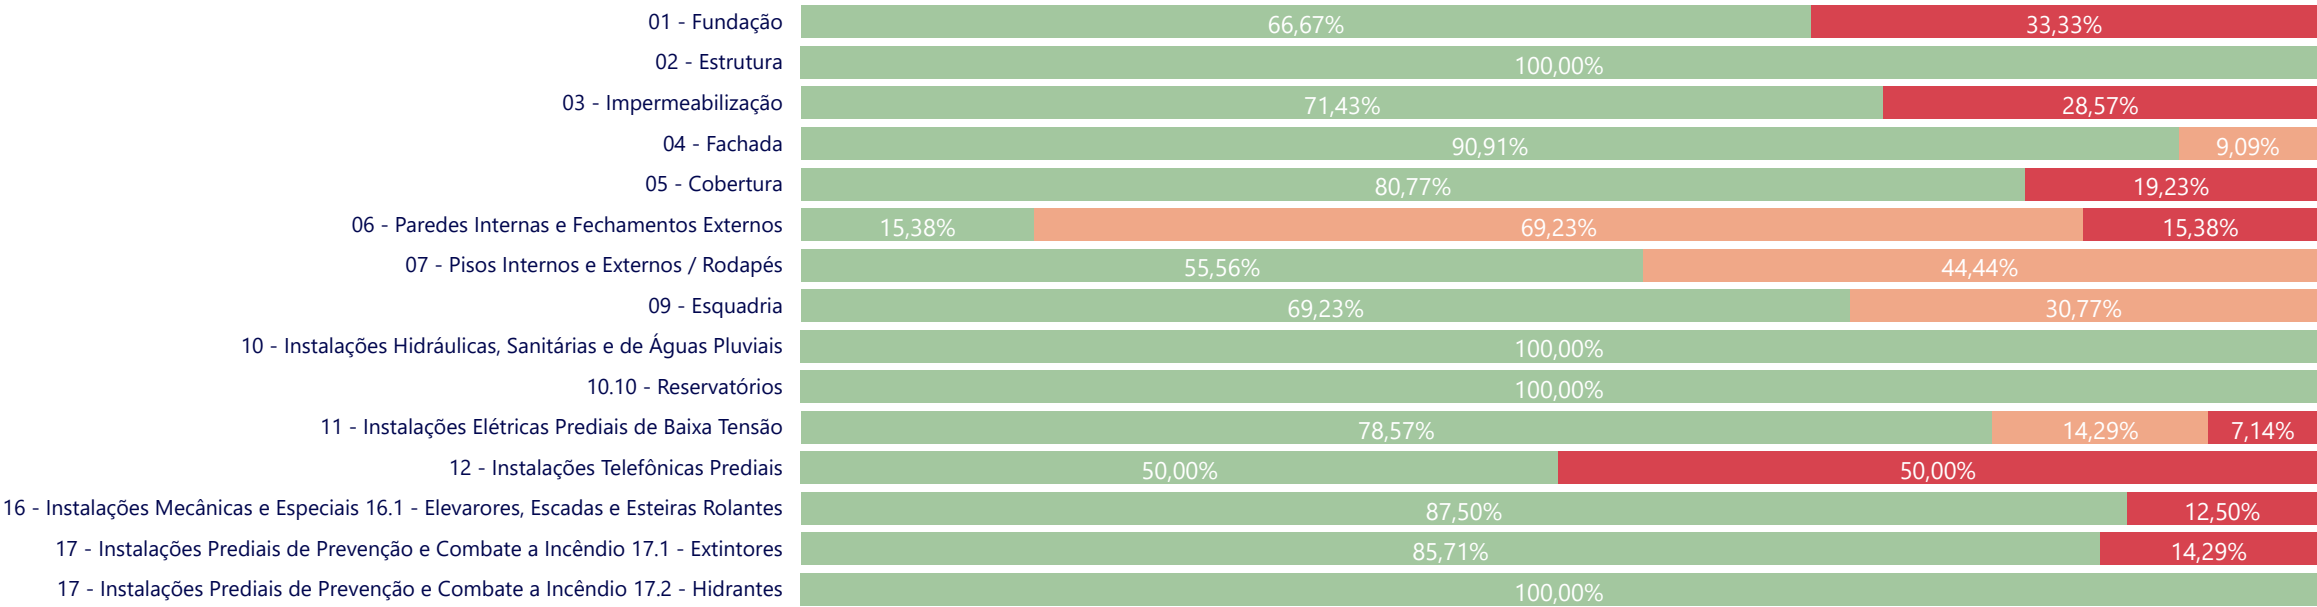

Parâmetro 1 2 3

[Handwritten signature]

Percentual de Itens por Parâmetro

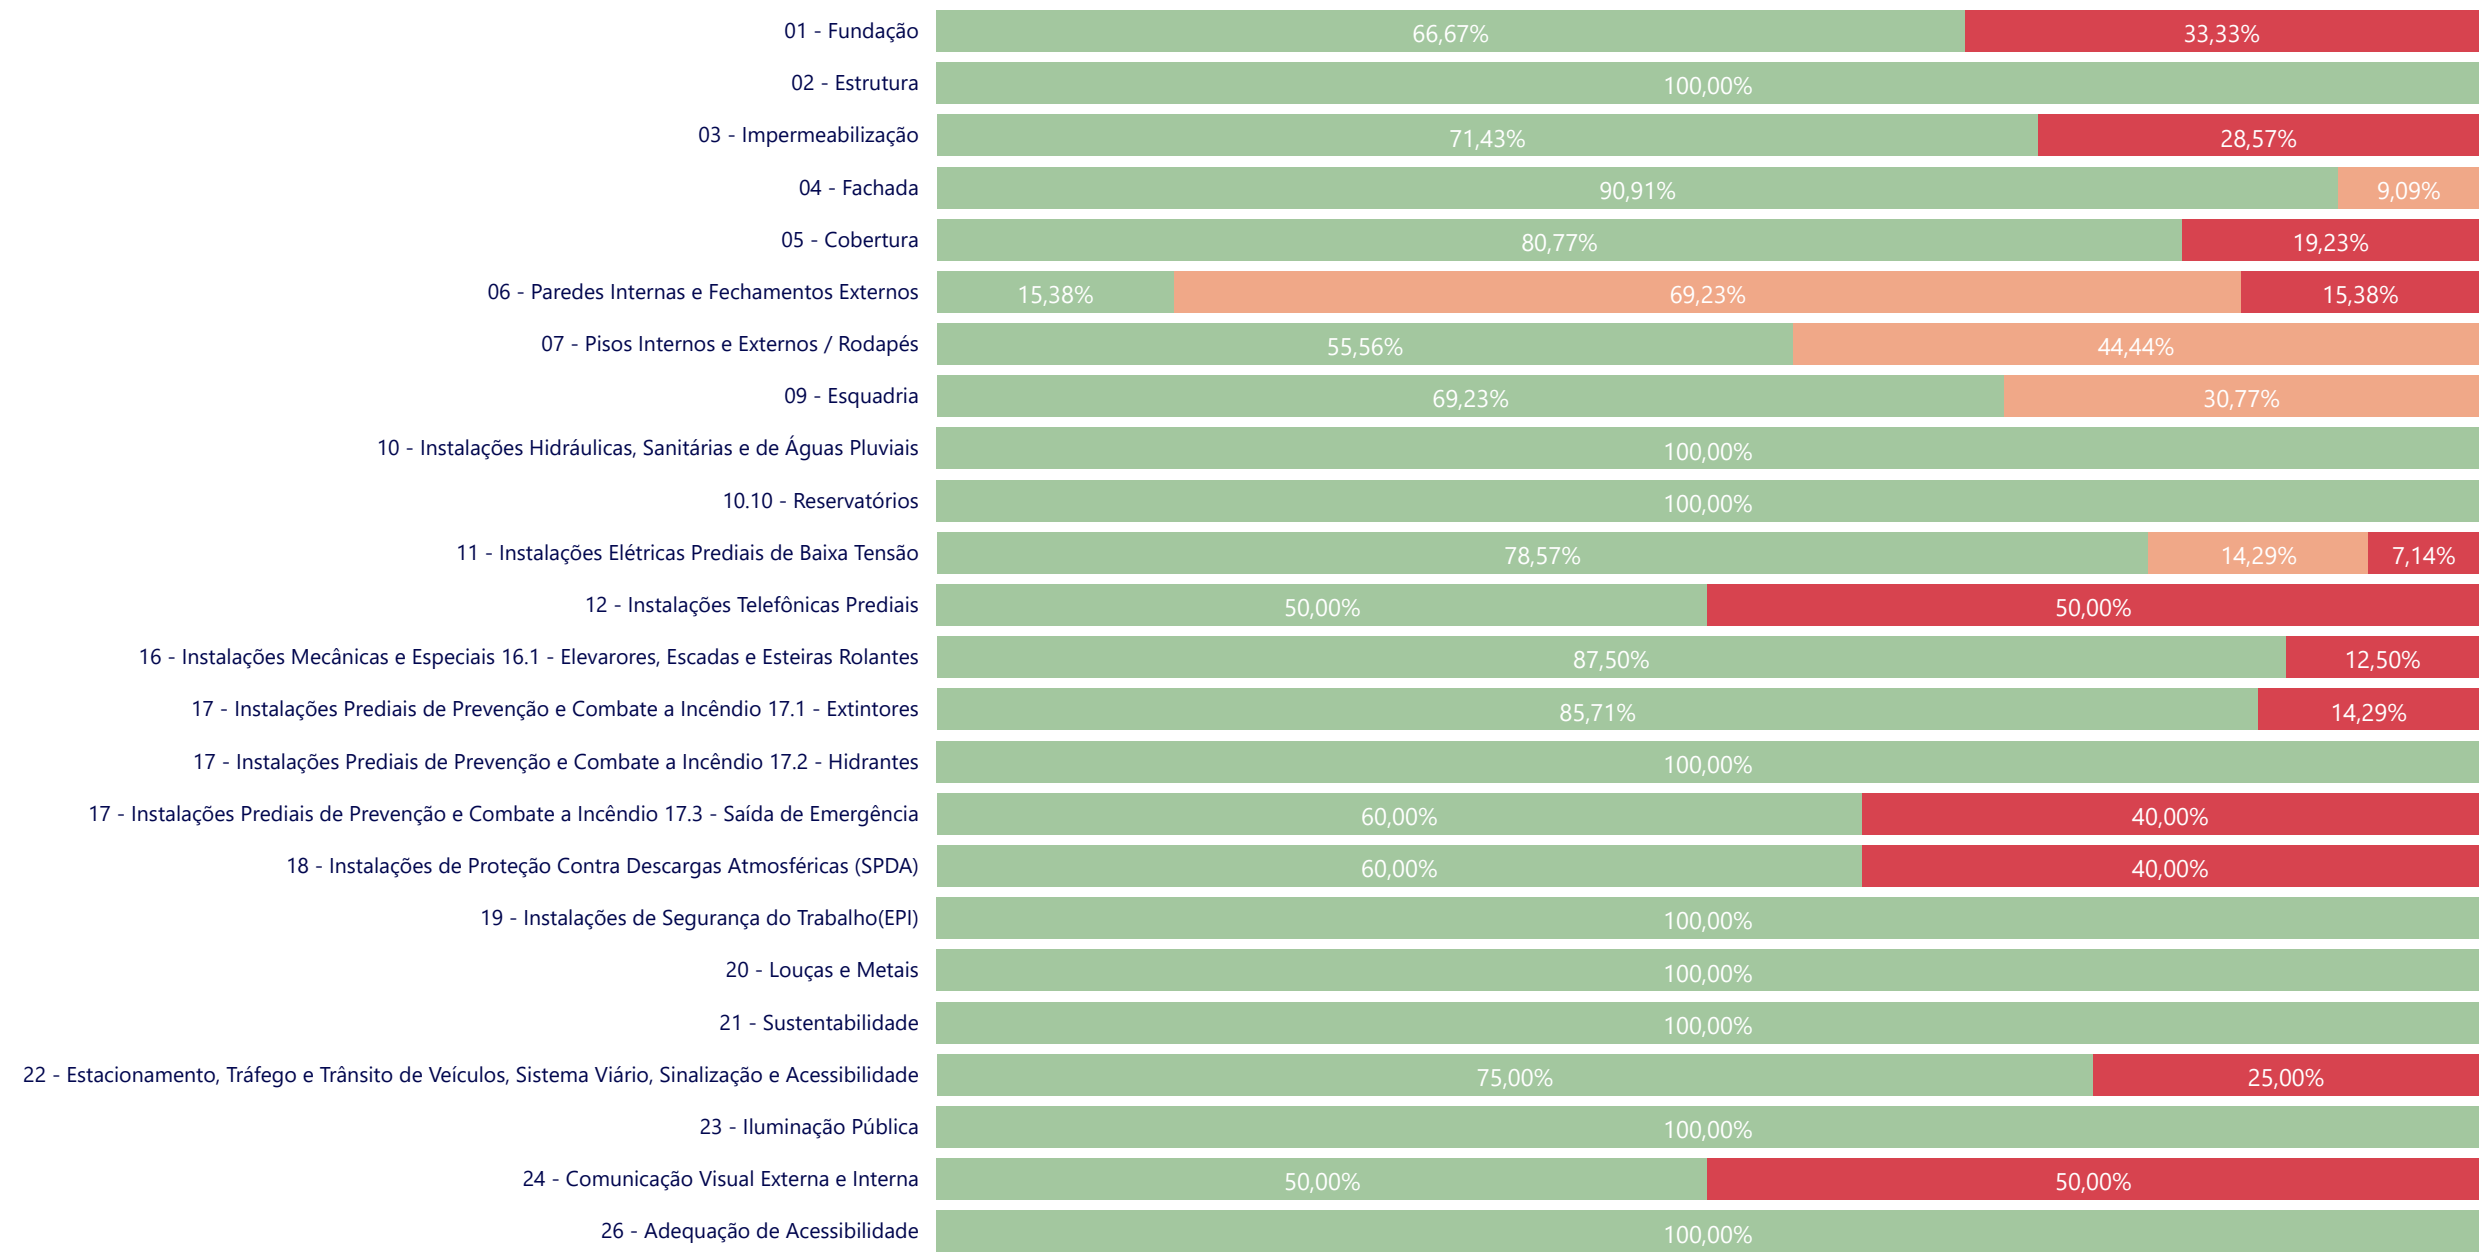

Parâmetro 1 2 3