



PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



EMEF ALCEU AMOROSO LIMA



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	058

01/22

ESCOLA: Alceu Amoroso Lima

TIPO: EMEF

LOCAL: Rua Carmem Testola 48

BAIRRO: Cons. Planorax

DRE: São Mateus

CÓD. UNIDADE: 095567

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES


Realiza nesta data vistoria técnica de diagnóstico da unidade escolar para levantamento cadastral e da infraestrutura de unidade

Vistoriado por:



Engº Pedro Correra
CREA 5069091794

Ciência da Direção da UE (carimbo):

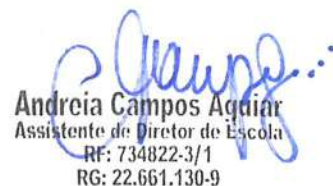

Andreia Campos Aguiar
Assistente de Diretor de Escola
RF: 734822-3/1
RG: 22.661.130-9

LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Dados Gerais:										
Tipo de equipamento	EMEF									
Nome da Unidade	ALCEU AMOROSO LIMA									
DRE	SÃO MATEUS			Subprefeitura			SAPOPEMBA			
Cod.Unidade	095567									
Endereço da Escola										
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)			Endereço			Número		Complemento	
RUA				CARMEN TORTOLA			48			
Bairro	CEP			Caixa Postal			Latitude		Longitude	
CONJ. PROMORAR	08395-330						-23,621142		-46,457605	
Distrito	Subprefeitura			Microrregião			Observação:			
SÃO MATEUS	SAPOPEMBA			SAPOPEMBA						
SQL (Setor, quadra, lote)	UF			Município						
(252,001, -)	SP			SÃO PAULO						
Descrição do Imóvel										
Tipo de Construção	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA									
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA			Nº de Pavimentos			3			
Descrição do Terreno										
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM			Rua Iluminada (Sim ou Não)			SIM			
Área do Terreno (m²)	6547			Área Edificada/ Construída (m²)			3174			
Área Pavimentada (m²)	887			Área Verde / Permeável (m²)			4042			
Área da Cobertura (m²)	1618			Área Edificável (m²) (potencial construtivo)			2964,9			
Zoneamento	ZEIS-1			C.A. (máx)			2,5		T.O. (máx)	0,7
Muro de Fecho (gradil, muro)	Muro									
Abastecimento										
Água										
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água			Observação:						
Até 500 L	N/A			CONCRETO ARMADO						
De 501 a 1000 L	N/A									
De 1001 a 5000 L	N/A									
De 5001 a 10.000 L	N/A									
De 10.001 a 20.000 L	1									
Acima de 20.001 L	N/A									
Gás										
Encanado (Sim ou Não)	NÃO			Botijão de gás (Sim ou Não)			SIM			
Energia Elétrica										
Voltagem	110 / 220 V									
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:			N/A			
Esgoto:										
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM			Fossa Séptica (Sim ou Não)			NÃO			
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:			1			
				Caixa de Passagem (Sim ou Não)			SIM			
Informações AVCB										
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO			Nº			N/A			
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Sim ou Não	SIM			Total (Sim ou Não)			NÃO			
				Parcial (Sim ou Não)			SIM			
Acessibilidade										
Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade			N/A			
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)			NÃO			
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)			Visual (Sim ou Não)			NÃO			
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº			N/A			
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:			N/A			
Ambientes da Escola										
Administrativo										
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Tipo de Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente					
Almoxarifado	1	10	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2					
Área de Recreação (solário)	NA	NA	NA	NA	NA					
Biblioteca	NA	NA	NA	NA	NA					
Camarim	NA	NA	NA	NA	NA					
Casa de Máquinas	1	4	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2					
Cozinha	1	35	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2					
Depósito	1	10	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2					
Depósito Material Didático	NA	NA	NA	NA	NA					
Despensa/ Depósito Alimen	1	10	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2					
Estacionamento	1	NA	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CIMENTADO	2					
Laboratório de Ciências	NA	NA	NA	NA	NA					
Laboratório de Informática	1	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	1					
Lactário	NA	NA	NA	NA	NA					
Lavanderia	NA	NA	NA	NA	NA					
Parque Arborizado	NA	NA	NA	NA	NA					
Pátio Coberto	1	200	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	1					
Pátio Descoberto (piso cimentado)	1	500	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CIMENTADO	3					
Piscina	NA	NA	NA	NA	NA					
Play Ground	1	40	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CIMENTADO	1					
Quadra Coberta	1	800	ESTRUTURA METÁLICA	CIMENTADO	2					
Quadra Descoberta	NA	NA	NA	NA	NA					
Refeitório	1	50	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2					
Sala de Assistente Diretor	1	15	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2					
Sala de Coord. Pedag.	1	15	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2					
Sala de Diretor	1	15	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2					
Sala de Leitura	1	15	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2					
Sala de Professores	1	20	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2					
Sala de Reuniões	NA	NA	NA	NA	NA					
Sala de Vídeo	NA	NA	NA	NA	NA					
Secretaria	1	35	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2					
Teatro	NA	NA	NA	NA	NA					
Vistoriador									Data	
ENG. PEDRO CORRERA/LEONADO KAMEL										

Nome da Unidade			ALCEU AMOROSO LIMA					
LEVANTAMENTO CADASTRAL								
Educativa								
Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção		Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente		
Sala de Aula 1	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICO	1		
Sala de Aula 2	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICO	1		
Sala de Aula 3	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICO	1		
Sala de Aula 4	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICO	1		
Sala de Aula 5	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICO	1		
Sala de Aula 6	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICO	1		
Sala de Aula 7	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICO	2		
Sala de Aula 8	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICO	2		
Sala de Aula 9	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICO	2		
Sala de Aula 10	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICO	2		
Sala de Aula 11	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA/DIVISÓRIA		CERÂMICO	2		
Sala de Aula 12	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICO	2		
Sala de Aula 13	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICO	2		
Sala de Aula 14	35	56	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICO	2		
Sala de Aula 15	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 16	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 17	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 18	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 19	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 20	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 21	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 22	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 23	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 24	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 25	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 26	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 27	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 28	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 29	NA	NA	NA		NA	NA		
Sala de Aula 30	NA	NA	NA		NA	NA		
Sanitários						Informações Complementares		
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Funcion. Fem.	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	5	3	NA
Sanit. Funcion. Masc.	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	5	3	NA
Sanit. Funcion. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Aluno Fem.	1	21	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	5	3	NA
Sanit. Aluno Masc.	1	21	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	5	3	NA
Sanit. Aluno. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vestibário	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Informações Adicionais								
Brinquedos Playground (Sim ou Não)		SIM		Especificar:		Tipo (Madeira, ferro, cimento)		
Observação:				ESCORREGADOR		MADEIRA		
				BALANÇO		MADEIRA		
				GANGORRA		MADEIRA		
Tanque de Areia (Sim ou Não)		NÃO		Área Cúbica (m³)		N/A		
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)		NÃO		Área (m²)		N/A		
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)		NÃO		Área (m²)		N/A		
Cobertura (Sim ou Não)		NÃO		Área (m²)		N/A		
Observações Gerais:								

Vistoriador	ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL	Data
-------------	----------------------------------	------

Nome da Unidade		ALCEU AMOROSO LIMA	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
1	FUNDAÇÃO		
1.1	Colapso do solo	1	
1.2	Erosão do solo	1	
1.3	Recalque diferencial	1	
2	ESTRUTURA		
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	2	Pilar corredor acesso ao pátio, pilar corredor secretaria, muro divisa lateral direita
2.2	Corrosão	2	Pilar corredor acesso ao pátio, pilar corredor secretaria, muro divisa lateral direita, estrutura da quadra coberta
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	2	Pilar corredor de acesso ao pátio, pilar corredor secretaria, muro divisa lateral direita, banheiro feminino de alunos
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	2	Pilar corredor de acesso ao pátio
2.5	Armadura exposta	2	Pilar corredor acesso ao pátio, pilar corredor da secretaria, muro divisa lateral direita, laje sala de arquivo
2.6	Deformações excessivas	3	Depósito de educação física
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
2.8	Lixiviação	1	
2.9	Infiltrações	1	
3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.1	Infiltração	2	Banheiro unissex de funcionário, banheiro feminino de alunos
3.2	Descolamento da manta	1	
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1	
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1	
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1	
3.6	Falta de caimento para os ralos	1	
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1	
4	FACHADA		
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1	
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1	
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	NA	
4.6	Fissuras e trincas	2	Fachada da unidade escolar possui trincas
4.7	Infiltração	1	
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
4.10	Descaracterização da fachada original	1	
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
5	COBERTURA		
5.1	Deformações excessivas	1	
5.2	Abertura de frestas	2	Cobertura na fachada central possui uma pequena abertura de fresta
5.3	Umidade na estrutura	1	
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	1	
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	2	Quadra coberta em péssimo estado
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	1	
5.7	Destacamentos de rufos	1	
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	2	Quadra coberta em péssimo estado
5.9	Ausência da grelha do ralo	2	Quadra coberta em péssimo estado
5.10	Ausência de extravasor da calha	1	
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1	
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	2	Quadra coberta em péssimo estado
5.13	Falta de condições de segurança	1	
5.14	Fissuras	1	
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1	
5.16	Falha nos elementos de fixação	2	Quadra coberta em péssimo estado
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	2	Quadra coberta em péssimo estado
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	2	Quadra coberta em péssimo estado
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1	
5.21	Manchamento, sujidades	2	Quadra coberta em péssimo estado
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
5.23	Ataque de pragas biológicas	1	
5.24	Ineficiência nas emendas	2	Quadra coberta em péssimo estado
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	2	Quadra coberta em péssimo estado
5.26	Subdimensionamento	1	
5.27	Obstrução por sujidades	2	Quadra coberta em péssimo estado
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS		
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	2	Sanitários de alunos masculino e feminino, cozinha e arquivo
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	Sala de aula 8
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1	
6.6	Som cavo	2	Sanitários de aluno, cozinha e banheiro masculino de funcionários
6.7	Fissuras e trincas	2	Sanitários de aluno, cozinha, entrada de energia, muro de divisa lateral direita, alvenaria da quadra de esportes, lavanderia, almoxarifado, arquivo, banheiro feminino de alunos, banheiro masculino de alunos
6.8	Infiltração	2	Banheiro Feminino de alunos (bacia)
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1	
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	3	Muro de divisa, lateral direita
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Sanitários de aluno masculino, cozinha, banheiro feminino de alunos, lavanderia, arquivo, bloco de vidro escadaria, banheiro masculino de funcionários
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	Banheiro de funcionário unissex e sala 11

7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS		
7.1	Fissura	2	Acesso a secretaria / salas de aula / sanitários de aluno / estacionamento / Pátio externo / corredor da quadra coberta
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	Acesso a secretaria / salas de aula / sanitários de aluno / estacionamento / Pátio externo / cozinha / salas 7 e 8
7.3	Destacamento / descolamento	2	Acesso a secretaria / salas de aula / sanitários de aluno / estacionamento
7.4	Piso estufado	2	Acesso a secretaria / salas de aula / sanitários de aluno / estacionamento
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	2	Acesso a secretaria / salas de aula / sanitários de aluno / estacionamento
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	1	
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos diferentes do original	1	
7.8	Abatimento do piso	2	Acesso a secretaria / salas de aula / sanitários de aluno / estacionamento
7.9	Som cavo	2	Acesso a secretaria / salas de aula / sanitários de aluno / estacionamento
8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	2	Forro de madeira das salas de aula pavimento superior (8 salas de aula)
8.2	Desencaixe	2	Forro de madeira das salas de aula pavimento superior (8 salas de aula)
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	1	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	1	
8.5	Fissuras e trincas	2	Forro de madeira das salas de aula pavimento superior (8 salas de aula)
8.6	Infiltração	1	
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	2	Forro de madeira das salas de aula pavimento superior (8 salas de aula)
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Forro de madeira das salas de aula pavimento superior (8 salas de aula)
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	1	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	2	Caixilhos
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	2	Salas de aula 7, 10, 11 e 13
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	2	Fechadura Banheiro masculino, alambrado quadra de esportes e muro de divisa
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Grades de proteção na fachada da unidade escolar
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	2	Caixilho secretaria e salas de aula
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	2	Caixilhos
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	2	Necessário revisão caixilhos da unidade escolar
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	2	Banheiro Feminino de alunos (bacia)
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	2	Condutor Quadra coberta
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	2	No setor externo necessita de limpeza das calhas/ralos
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	1	
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	3	Quadro de luz, pavimento superior
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	2	Administrativo, corredores e salas de aula da unidade escolar
11.5	Luminárias de emergência	2	Rota de fuga da unidade escolar
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / imprevistos	2	Secretaria (iluminação, tomada e ventilação), coordenação, direção, salas de aula, sala de apoio, sala de leitura, banheiro masculino de funcionários
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	2	Na fachada da unidade possui fiação exposta na parte superior
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	2	Falta de acrílico
11.14	Falha de tomada / interruptor	2	Necessita de revisão geral
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	NA	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	NA	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	2	Não possui controle de acesso
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	2	Necessário revisão
14.2	Cabeamento de automação	2	Necessário revisão
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	NA	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	NA	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	NA	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	NA	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	NA	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	
Vistoriador			Data
Eng° Pedro Correra/Leonardo Kamel			



Nome da Unidade		ALCEU AMOROSO LIMA	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS		
16.1	ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES		
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	NA	
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	NA	
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	NA	
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	NA	
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	NA	
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	NA	
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	NA	
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	
16.2	CLIMATIZAÇÃO		
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA	
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA	
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA	
16.3	VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO		
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	2	Possui diversos improvisos em suas instações
16.3.2	Falta de testes periódicos	2	Não são realizados testes
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	1	
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1	
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	2	Não é realizada a limpeza
17	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
17.1	EXTINTORES		
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	3	Vencido
17.1.2	Lacre violado / vencido	3	Vencido
17.1.3	Sem indicação da sua classe	1	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	1	
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	1	
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	1	
17.1.7	Sinalização incorreta	2	Ausência de sinalização
17.2	HIDRANTES		
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	1	
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	1	
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	1	
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	1	
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1	
17.2.6	Mangueira conectada	1	
17.2.7	Ausência da mangueira	1	
17.2.8	Ausência do esguicho	1	
17.2.9	Falha na sinalização	1	
17.2.10	Obstrução de acessos	1	
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	2	Ausência de alvará
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	2	Ausência de certificado de manutenção
17.3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	3	Ausência de sinalização
17.3.2	Portas obstruídas	1	
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA	
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA	
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	1	
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	1	
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1	
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	2	Atende parcial
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	2	possui SPDA parcial
18.2	Queda de haste / antenas	3	Ausência
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	2	Possui corrosão em algumas hastes
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	2	Descidas insuficientes
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	2	Não possui luz no topo
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)		
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1	
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2 e/ou variantes	1	
19	LOUÇAS E METAIS		
19.1	Louças quebradas	1	
19.2	Vazamento nos metais	2	Lavatório banheiro feminino de alunos
19.3	Falta de peças nos sistemas	1	
19.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1	
20	SUSTENTABILIDADE		
20.1	Sistemas de cogeração de energia	NA	
20.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	NA	
20.3	Condicionamento acústico	NA	
20.4	Condicionamento térmico	NA	
20.5	Coletas de resíduos sólidos	1	
20.6	Rede de abastecimento de água e reuso	2	Ausência de reuso
20.7	Rede de coleta de esgoto	1	
21	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
21.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	2	Não possui demarcação de vagas
21.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	1	
21.3	Sinalização escolar nas vias	1	
21.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	1	
22	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
22.1	Rua Carmem Tortola	1	
22.2	Travessa Noel Rosa	1	
22.3	Rua [•]	NA	
22.4	Rua [•]	NA	
23	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
23.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	1	



23.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	2	Placas de comunicação interna estão em mau estado
24	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
24.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas, quando aplicável	NA	
24.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas envoltórias no imóvel	NA	
25	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
25.1	Acesso principal	1	
25.2	Acesso a outros andares	2	Não é acessível
25.3	Acesso aos sanitários	3	Não possui sanitário acessível
25.4	Sanitários acessíveis	3	Não possui sanitário acessível
25.5	Vaga de estacionamento para deficientes	3	Não possui vaga para deficiente
25.6	Acesso a todos os ambientes internos	2	Parcialmente acessível
25.7	Acesso a todos os ambientes externos	2	Parcialmente acessível
25.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	1	
Vistoriador			
ENG. PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL			Data

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 ENTRADA DA ESCOLA



FOTO 2 PISO DA ENTRADA FISSURADO



FOTO 3 RAMPA DE ACESSO A SECRETARIA



FOTO 4 ENTRADA DE ENERGIA



FOTO 5 ENTRADA DE ENERGIA



FOTO 6 PÁTIO EXTERNO PISO COM TRINCAS

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 1 / 45



Relatório Fotográfico

DATA

2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 PISO EXTERNO FISSURA



FOTO 8 PAREDE COM TRINCAS NA SECRETARIA



FOTO 9 PLAYGROUND EXTERNO



FOTO 10 PLAYGROUND EXTERNO



FOTO 11 CORREDOR DE ACESSO À QUADRA



FOTO 12 CORREDOR DE ACESSO À QUADRA

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 2 / 45

Relatório Fotográfico

DATA

2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 FACHADA FRONTAL COM SPDA.



FOTO 14 FACHADA FRONTAL COM SPDA.



FOTO 15 PISO DO PÁTIO EXTERNO / JUNTA DE DILATAÇÃO.



FOTO 16 PISO PÁTIO EXTERNO.



FOTO 17 CORREDOR DE ACESSO AO PÁTIO / PILAR DANIFICADO.



FOTO 18 CORREDOR DE ACESSO AO PÁTIO / PILAR DANIFICADO.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

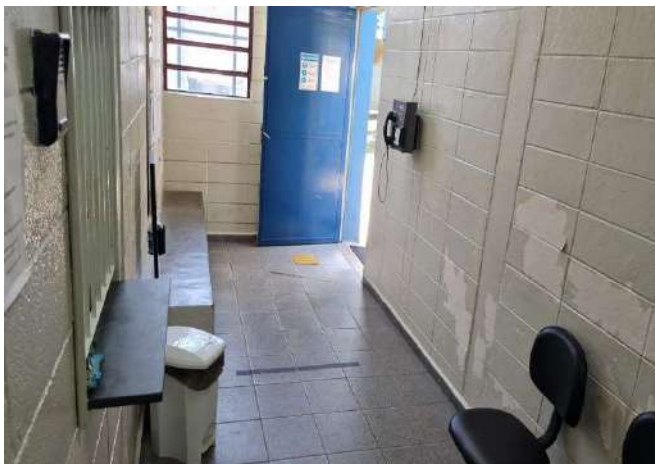


FOTO 19 SECRETARIA.



FOTO 20 SALA DOS SERVIDORES READAPTADOS.



FOTO 21 LUBRIFICAÇÃO DOS CAIXILHO DA SECRETARIA.



FOTO 22 LUBRIFICAÇÃO DOS CAIXILHO DA SECRETARIA.



FOTO 23 ADAPTAÇÕES DE TOMADAS / SECRETRIA.



FOTO 24 ADAPTAÇÃO DE TOMADAS /SECRETARIA.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 4 / 45

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

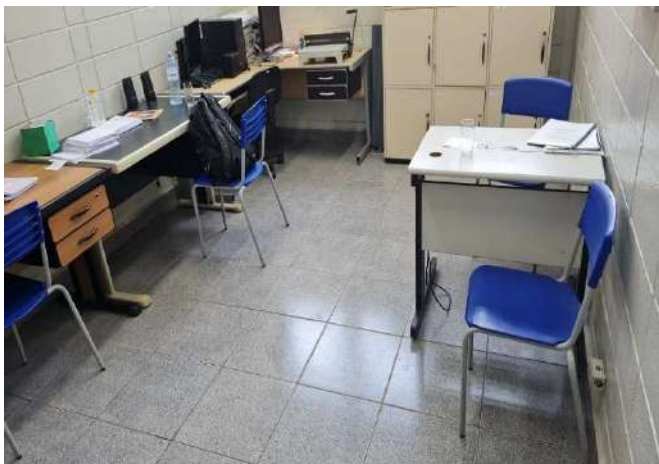


FOTO 25 SECRETARIA.

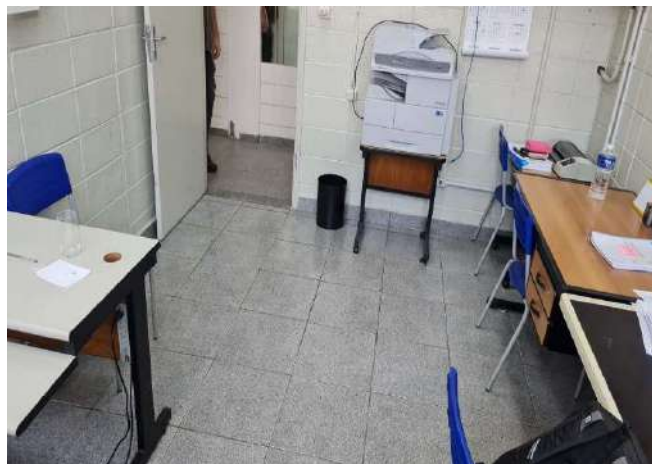


FOTO 26 SECRETARIA.



FOTO 27 SECRETARIA.



FOTO 28 SECRETARIA.



FOTO 29 ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES NA SECRETARIA.

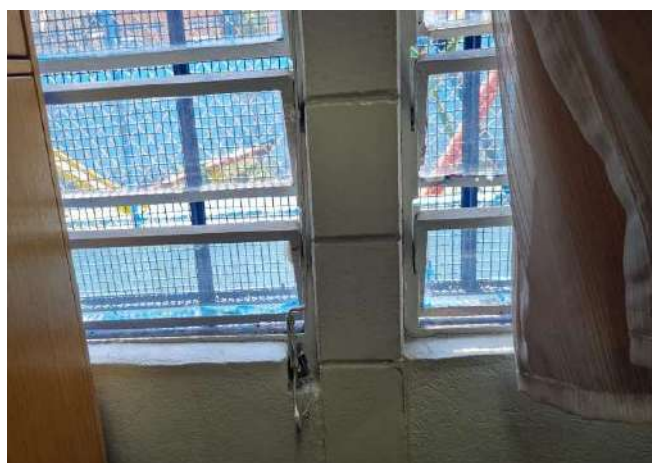


FOTO 30 LUBRIFICAÇÃO DOS CAIXILHO DA SECRETARIA.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 5 45

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

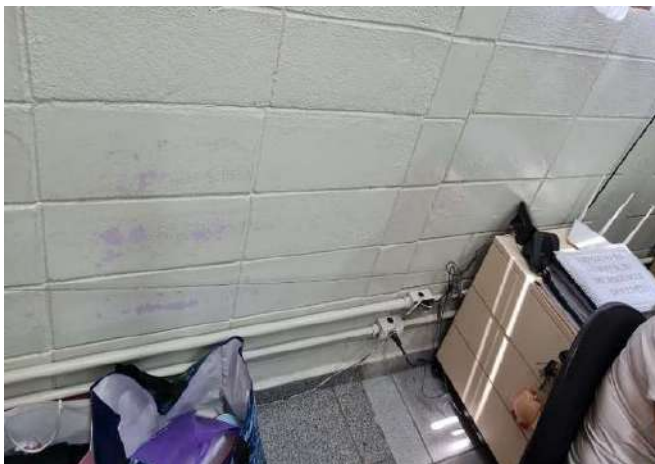


FOTO 31 ADAPTAÇÕES DE TOMADAS /DIREÇÃO.



FOTO 32 SALA DA DIREÇÃO.



FOTO 33 ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.

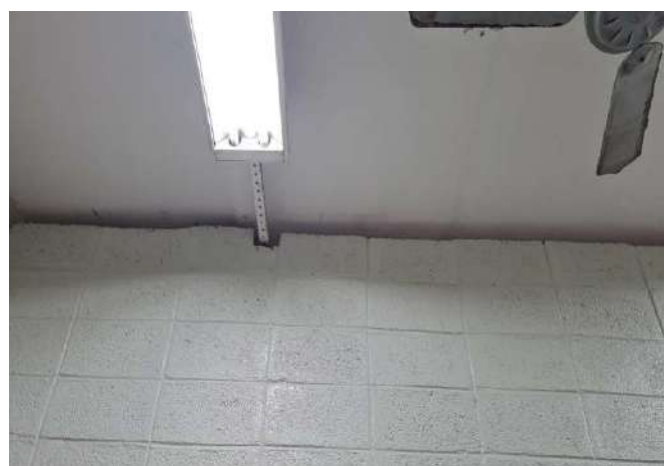


FOTO 34 SALA DA COORDENAÇÃO.



FOTO 35 SALA DA COORDENAÇÃO.



FOTO 36 ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

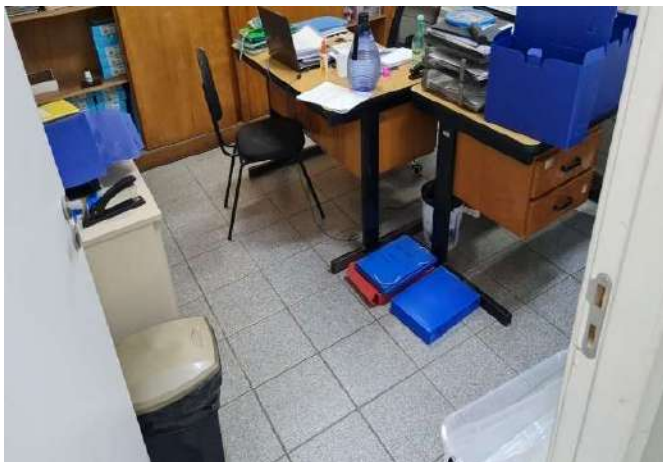


FOTO 37 SALA DE ASSISTENTES DIREÇÃO.



FOTO 38 SALA DE ASSISTENTES / DIREÇÃO.



FOTO 39 ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES SALA ASSISTENTES/DIREÇÃO.



FOTO 40 SALA DE ARQUIVO.



FOTO 41 SALA DE ARQUIVOS COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 42 SALA DA DIREÇÃO.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 7

45

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43 QUADRO DE ENERGIA.



FOTO 44 CORREDOR DA SECRETARIA.

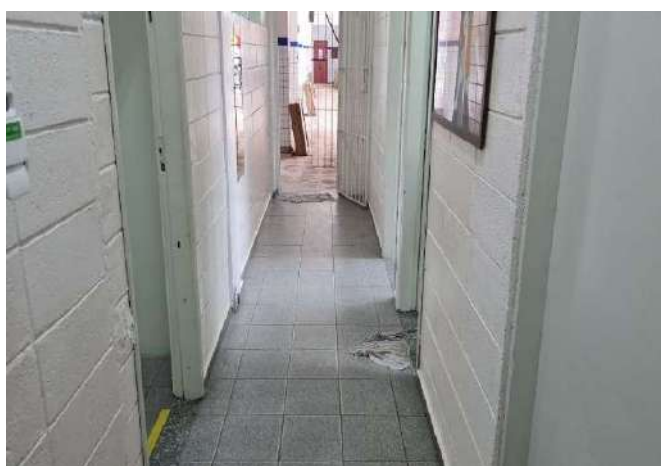


FOTO 45 CORREDOR DA SECRETARIA.



FOTO 46 CORREDOR DA SECRETARIA PILAR COM ARMADURA EXPOSTA.



FOTO 47 CORREDOR ADAPTAÇÕES DE TOMADAS.



FOTO 48 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49

BANHEIRO MASCULINO ALUNOS PORTA DO SEM FECHADURA.



FOTO 50

BANHEIRO MASCULINO ALUNOS.

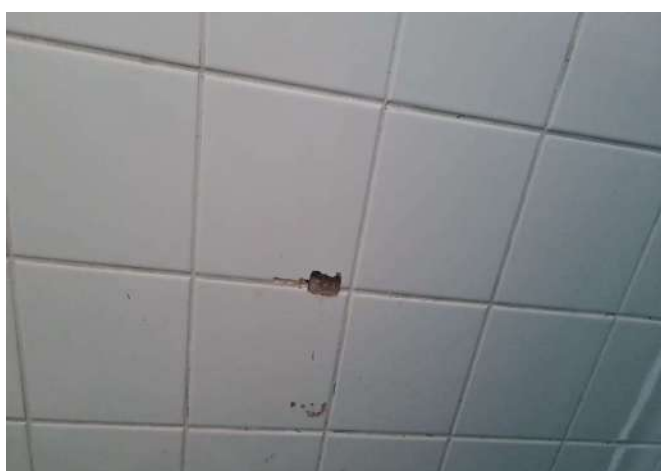


FOTO 51

BANHEIRO MASCULINO ALUNOS, AZULEJO DO BANHEIRO DANIFICADO.



FOTO 52

BANHEIRO MASCULINO ALUNOS, AZULEJO DO BANHEIRO DANIFICADO.

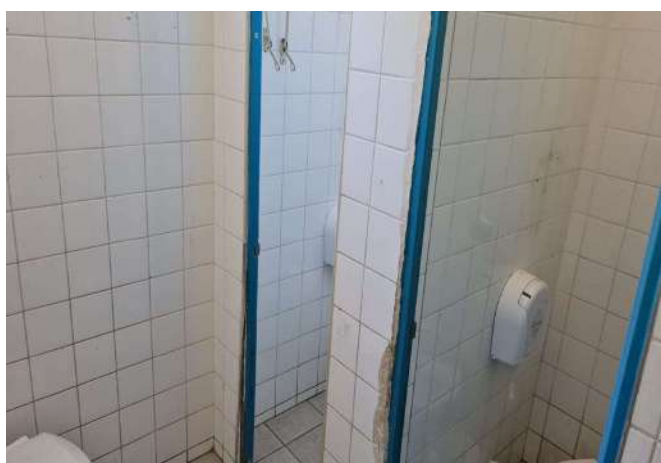


FOTO 53

BANHEIRO MASCULINO ALUNOS, AZULEJO DO BANHEIRO DANIFICADO.



FOTO 54

BANHEIRO MASCULINO ALUNOS, AZULEJO DO BANHEIRO DANIFICADO.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

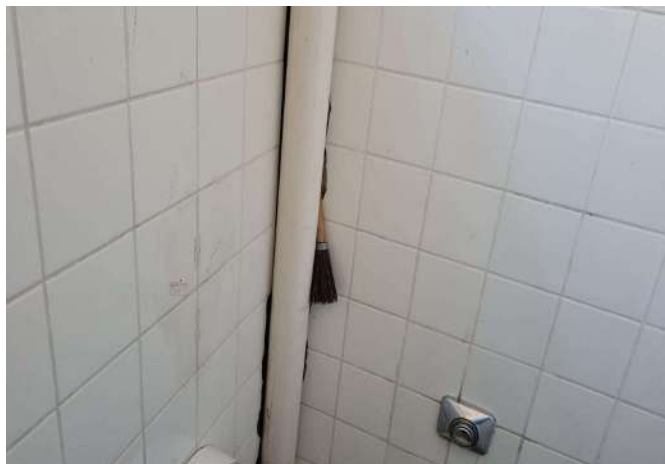


FOTO 55 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS.



FOTO 56 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS, AZULEJO DO BANHEIRO DANIFICADO.

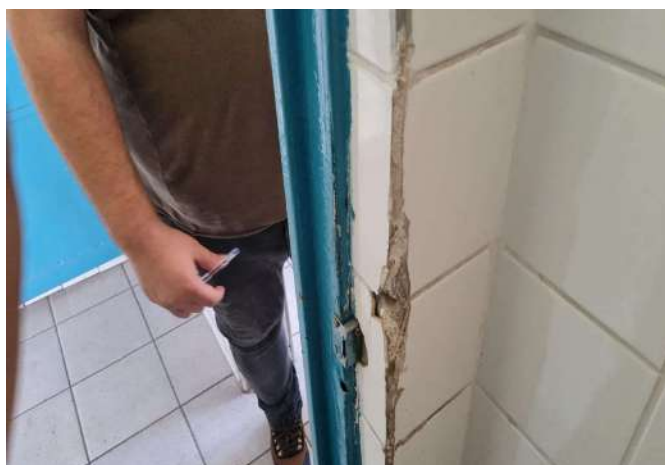


FOTO 57 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS, AZULEJO DO BANHEIRO DANIFICADO.



FOTO 58 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS.



FOTO 59 LAVATÓRIO.

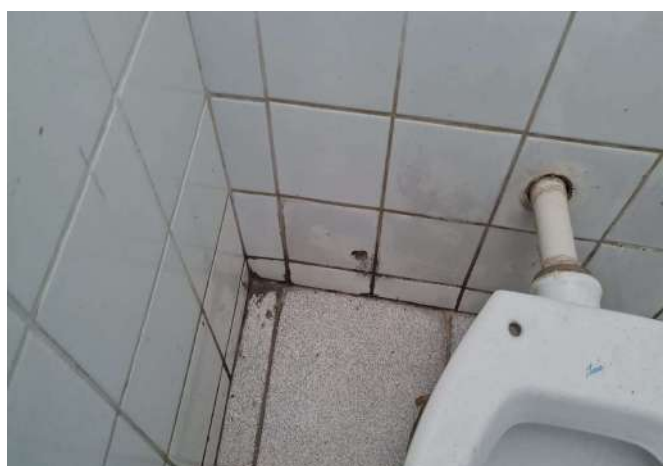


FOTO 60 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS SEM ASSENTO SANITÁRIO EM VASOS.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 61 EXTINTOR.



FOTO 62 EXTINTOR.

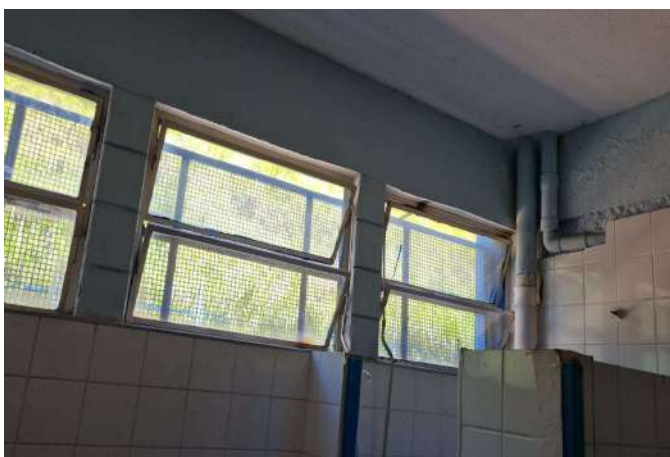


FOTO 63 BANHEIRO FEMININO ALUNO COM INFILTRAÇÃO.



FOTO 64 BANHEIRO FEMININO ALUNO.

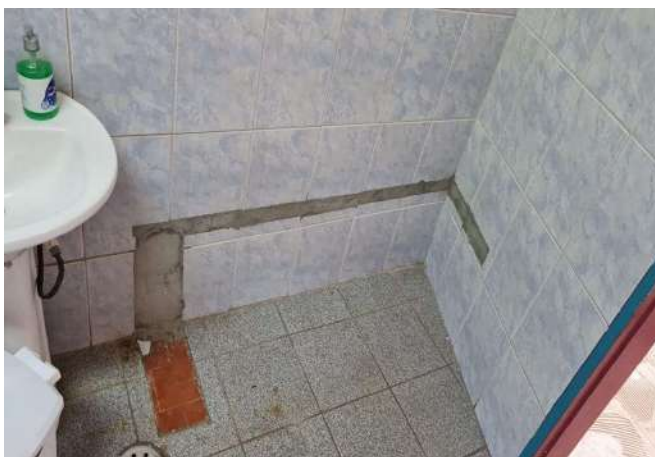


FOTO 65 BANHEIRO FEMININO ALUNO, PISO E AZULEJOS DANIFICADOS.



FOTO 66 BANHEIRO FEMININO ALUNO, IMPROVISO NA ELÉTRICA.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS UNISSEX.



FOTO 68 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS, TETO COM INFILTRAÇÃO.



FOTO 69 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS.

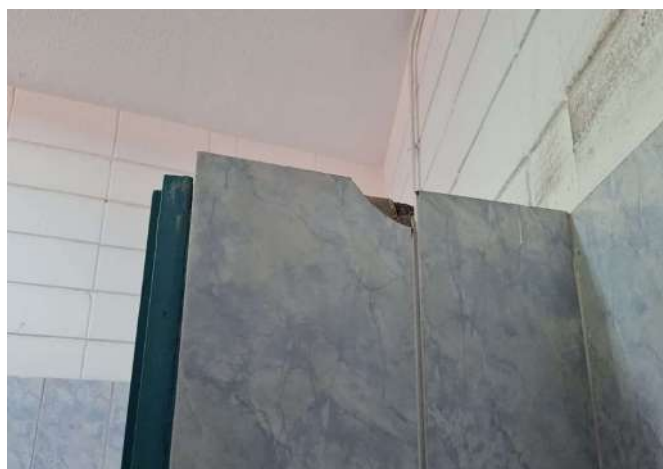


FOTO 70 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS, AZULEJO DANIFICADO.



FOTO 71 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIO, AUSÊNCIA DE ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA.

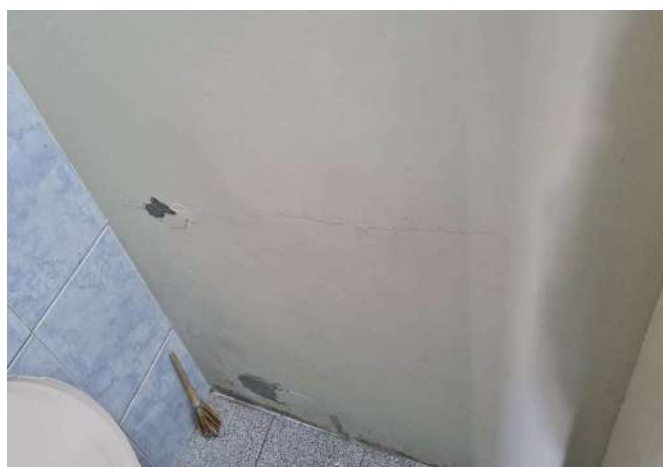


FOTO 72 BANHEIRO FUNCIONÁRIO.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

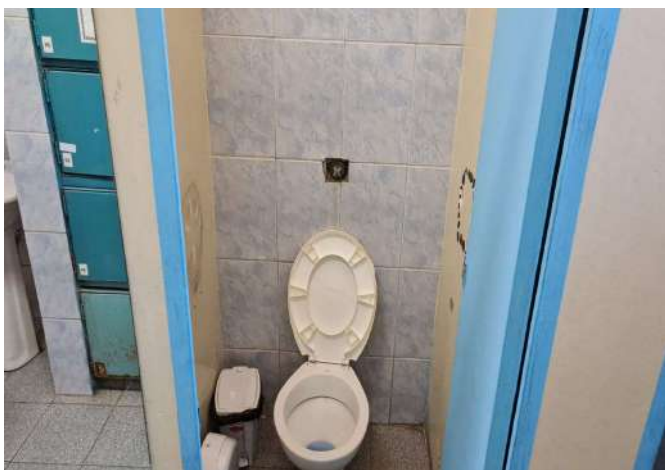


FOTO 73 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIO, AUSÊNCIA DE ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA.

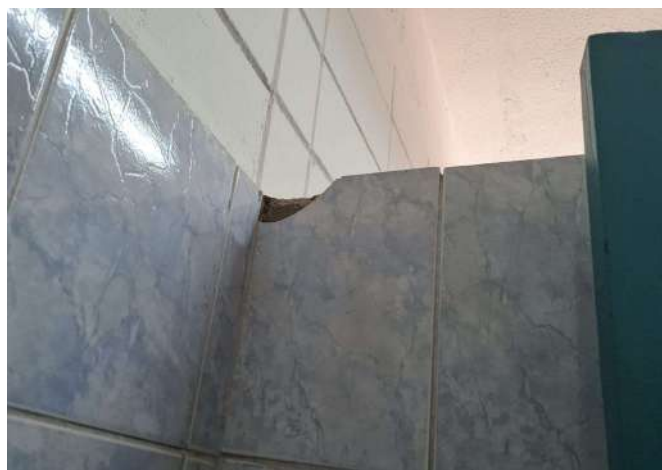


FOTO 74 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIO, AZULEJO TRINCADO.

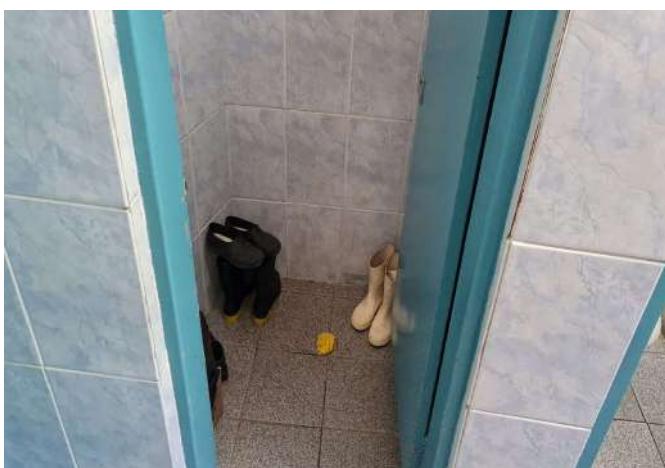


FOTO 75 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS UNISSEX.



FOTO 76 PAREDE DO BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS UNISSEX.

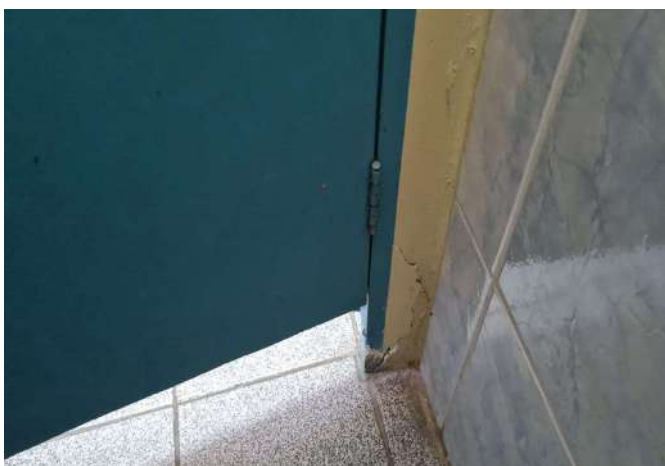


FOTO 77 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS UNISSEX.



FOTO 78 BANHEIRO DE FUNCIONARIO UNISSEX.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

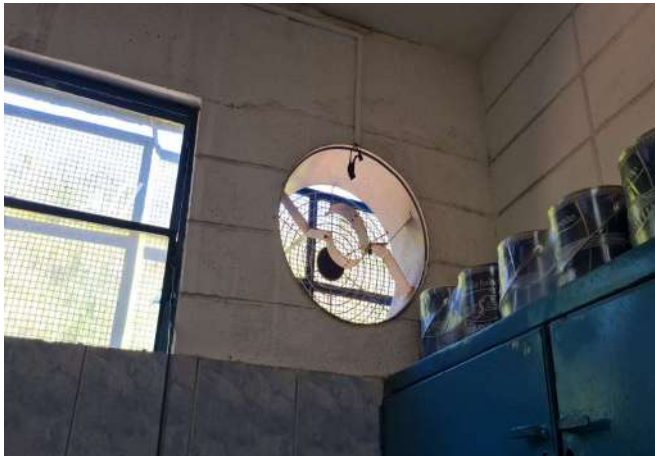


FOTO 79 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS UNISSEX.



FOTO 80 BANHEIRO FEMININO ALUNOS, AZULEJO DANIFICADO.



FOTO 81 PORTÃO DO PÁTIO.



FOTO 82 PÁTIO DA ÁREA EXTERNA, JUNTA DE DILATAÇÃO.



FOTO 83 PÁTIO EXTERNO.



FOTO 84 MURO DE DIVISA DA LATERAL DIREITA COM TRINCA E FISSURA.

Relatório Fotográfico

DATA

2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 85 MURO DE DIVISA.



FOTO 86 MURO DE DIVISA EXTERNA, ARMADURA EXPOSTA.



FOTO 87 DEPÓSITO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTRUTURA DANIFICADA.



FOTO 88 SPDA FACHADA LATERAL / DIREITA.



FOTO 89 SPDA FACHADA, LATERAL DIREITA.



FOTO 90 PAREDE DA QUADRA COBERTA, PARTES SOLTAS.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 91

QUADRA COBERTA, CONDUTOR SEM CONTINUIDADE ATÉ O PISO.



FOTO

92

QUADRA COBERTA.



FOTO 93

QUADRA COBERTA, ALAMBRADO DANIFICADO.



FOTO 94

QUADRA COBERTA.



FOTO 95

QUADRA COBERTA, AUSÊNCIA DE CONDUTOR NA SAÍDA DA CALHA.



FOTO

96

MURO DE DIVISA LATERAL, ALAMBRADO DANIFICADO.

Relatório Fotográfico

DATA
2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 97 MURO DE DIVISA DA LATERAL DIREITA.



FOTO 98 MURO DE DIVISA.



FOTO 99 MURO DE DIVISA.



FOTO 100 MURO DE DIVISA /ALAMBRADO.



FOTO 101 MURO DE DIVISA, REBOCO APRESENTA PARTES SOLTAS E SOM CAVO.



FOTO 102 MURO DE DIVISA, REBOCO APRESENTA PARTES SOLTAS E SOM CAVO.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

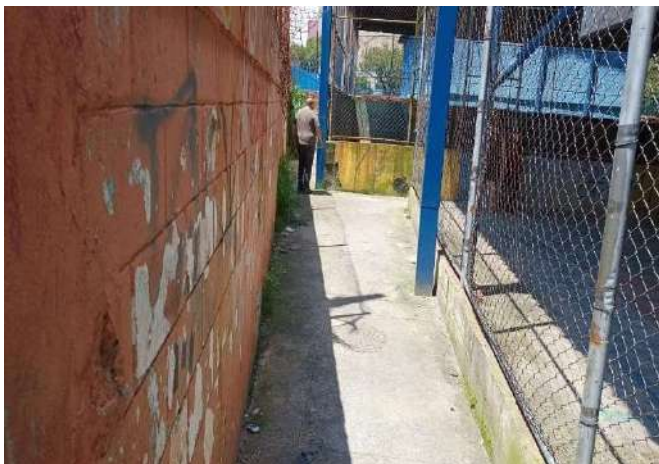


FOTO 103

CORREDOR DA QUADRA COBERTA, PISO COM TRINCA.



FOTO 104

PAREDE DA QUADRA COBERTA COM FISSURAS.

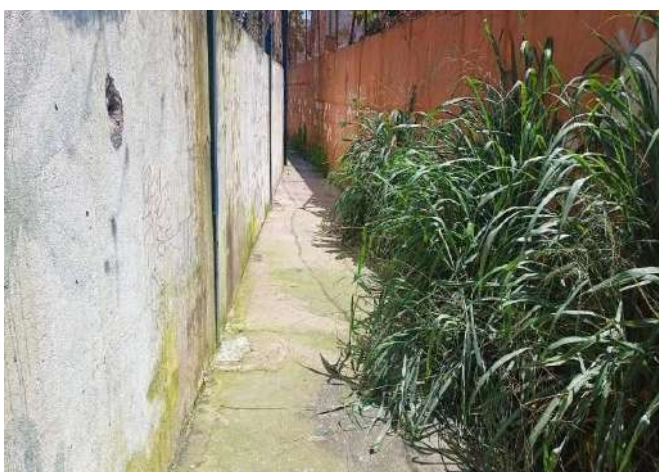


FOTO 105

CORREDOR DA QUADRA COBERTA.



FOTO 106

TABELA DE BASQUETE DANIFICADA.



FOTO 107

QUADRA COBERTA, PAREDE DO ALAMBRADO.



FOTO 108

QUADRA COBERTA, ALAMBRADO DANIFICADO.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 18 / 45

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 109 QUADRA COBERTA.



FOTO 110 QUADRA COBERTA, MURO DANIFICADO.



FOTO 111 PAREDE DA QUADRA DANIFICADA.



FOTO 112 QUADRA COBERTA, ALAMBRADO DANIFICADO.



FOTO 113 PISO DA QUADRA COBERTA.

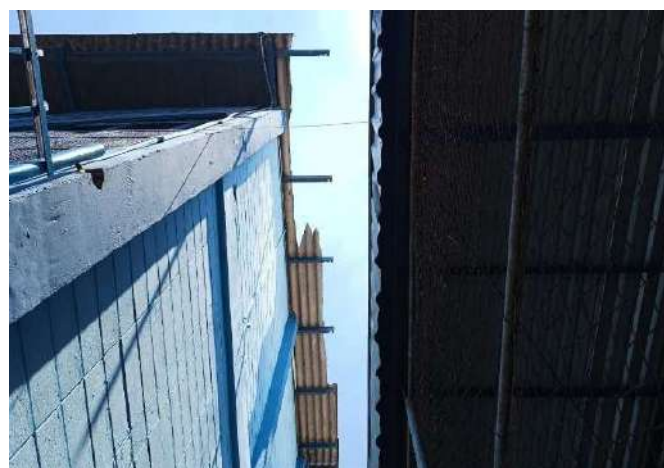


FOTO 114 SPDA FACHADA /FUNDOS.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 19 / 45

26

Relatório Fotográfico

DATA

2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 115 PISO DO CORREDOR.



FOTO 116 FACHADA.



FOTO 117 CORREDOR DA QUADRA COBERTA, ACESSO AO PÁTIO EXTERNO.



FOTO 118 JANELAS EXTERNAS, GRADE DE PROTEÇÃO DANIFICADA.



FOTO 119 JANELAS EXTERNAS GRADE DE PROTEÇÃO DANIFICADA.



FOTO 120 PÁTIO COBERTO.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 121 PÁTIO INTERNO (EM MANUTENÇÃO).



FOTO 122 PÁTIO INTERNO, ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 123 COZINHA.



FOTO 124 PISO DA COZINHA.



FOTO 125 COZINHA.



FOTO 126 COZINHA.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 109 COZINHA



FOTO 110 COZINHA



FOTO 127 COZINHA.

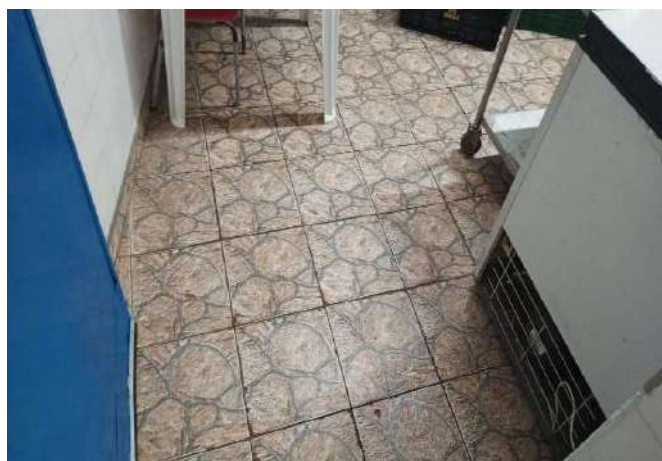


FOTO 128 COZINHA PISO, SEM REJUNTAMENTO.



FOTO 129 DESPENSA DE ALIMENTOS.

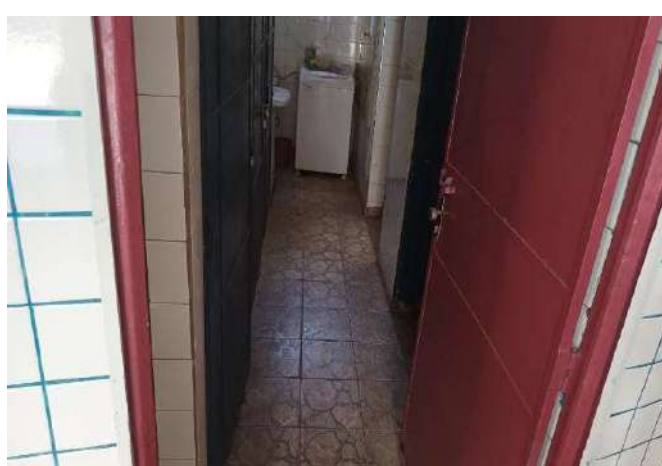


FOTO 130 DESPENSA DE ALIMENTOS.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

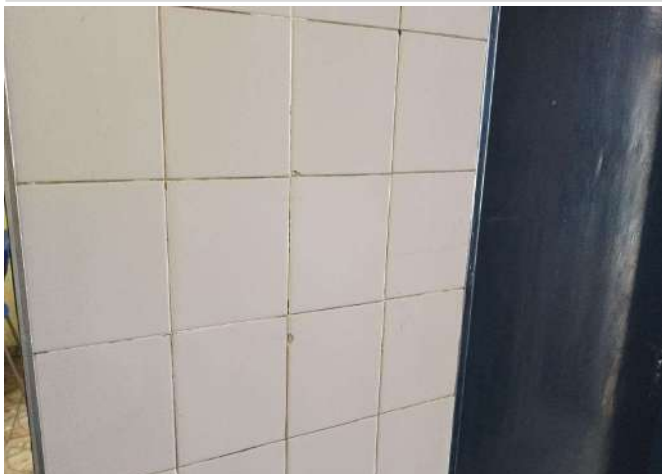


FOTO 131 LAVANDERIA, AZULEJO DA PAREDE DANIFICADO.



FOTO 132 LAVANDERIA.



FOTO 133 AZULEJO DA LAVANDERIA DANIFICADO.

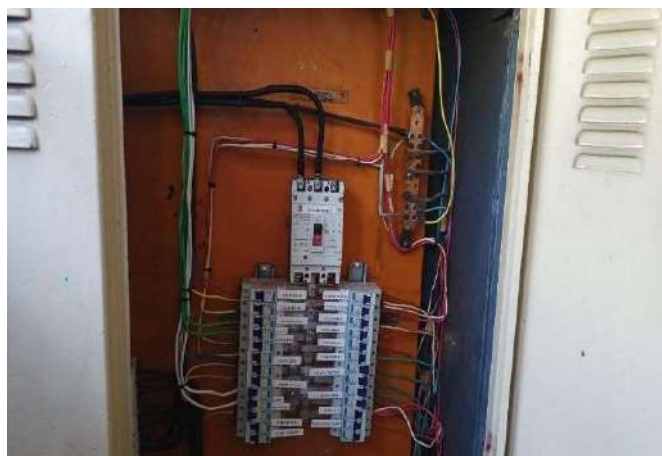


FOTO 134 QUADRO DE ENERGIA.

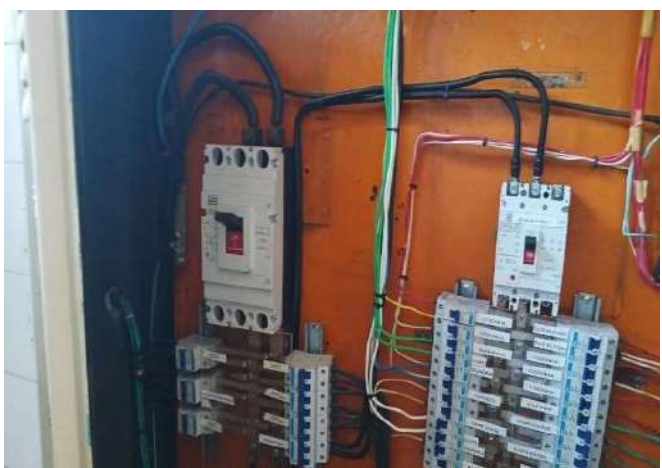


FOTO 135 QUADRO DE ENERGIA.

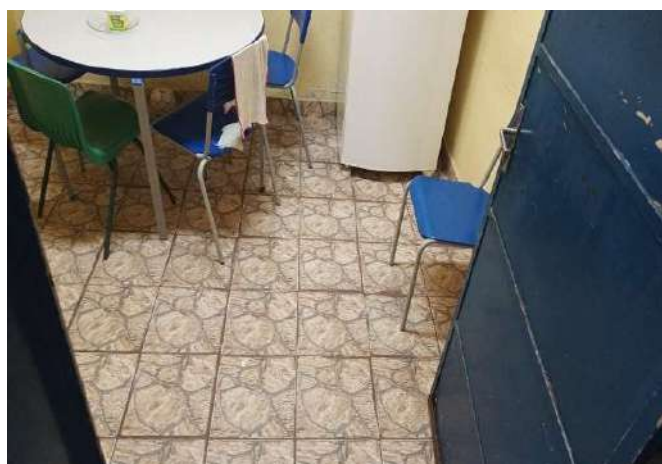


FOTO 136 COPA.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 137 ALMOJARIFADO, COM FISSURA NA PAREDE.

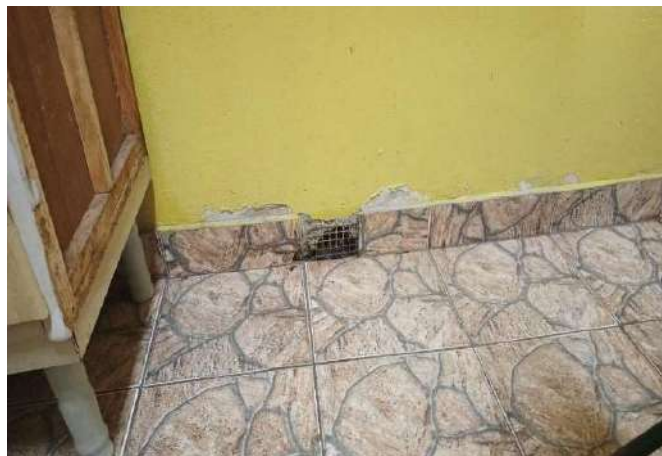


FOTO 138 ALMOJARIFADO, COM FISSURA NA PAREDE.



FOTO 139 SECRETARIA, COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 140 ALMOJARIFADO, COM PISO DANIFICADO.



FOTO 141 ALMOJARIFADO COM ESQUADRIAS DE MADEIRAS.



FOTO 142 SALA DE ARQUIVO COM GRADE DANIFICADA.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 143

SALA DE ARQUIVO, REVESTIMENTO DA PAREDE COM SOM CAVO E SE DESPRENDENDO.



FOTO

144

SALA DE ARQUIVO.



FOTO 145

SALA DE ARQUIVO COM PISO DANIFICADO.



FOTO 146

TETO DA SALA DE ARQUIVO.



FOTO 147

SALA DE ARQUIVO COM ADPTAÇÃO ELÉTRICA.



FOTO

148

SALA DE ARQUIVO, ARMADURA EXPOSTA.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 149 BANHEIRO FEMININO ALUNO.



FOTO 150 PÁTIO INTERNO.



FOTO 151 BANHEIRO FEMININO ALUNO.



FOTO 152 BANHEIRO FEMININO ALUNO.

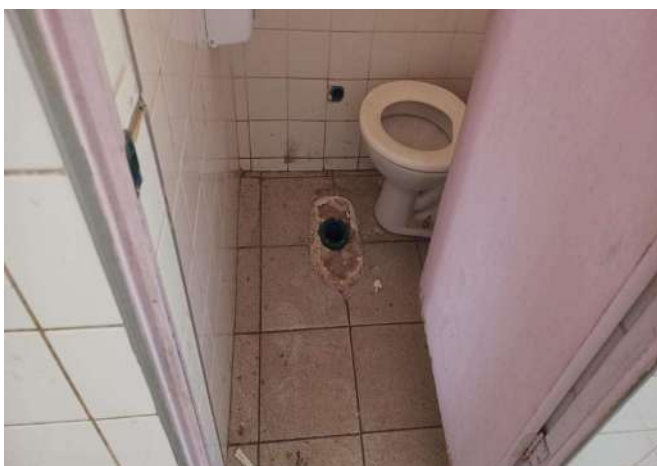


FOTO 153 BANHEIRO FEM ALUNO, VASO DANIFICADO E SINAIS DE INFILTRAÇÃO.



FOTO 154 BANHEIRO FEM ALUNO, VASO DANIFICADO, ENTUPIMENTO E INFILTRAÇÕES.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 155 BANHEIRO FEM ALUNOS, VÁLVULA DE DESCARGA DANIFICADA E SEM ACABAMENTO.



FOTO 156 BANHEIRO FEM ALUNO, VÁLVULA DE DESCARGA SEM ACABAMENTO E AZULEJOS TRINCADOS.



FOTO 157 BANHEIRO FEM ALUNO PAREDE INFILTRADA COM PARTES SOLTAS.



FOTO 158 BANHEIRO FEM ALUNO.



FOTO 159 BANHEIRO FEM ALUNO, IMPROVISO NA PARTE ELÉTRICA E FIOS APARENTES.



FOTO 160 BANHEIRO FEM ALUNO.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 161 SALA DE AULA 1.

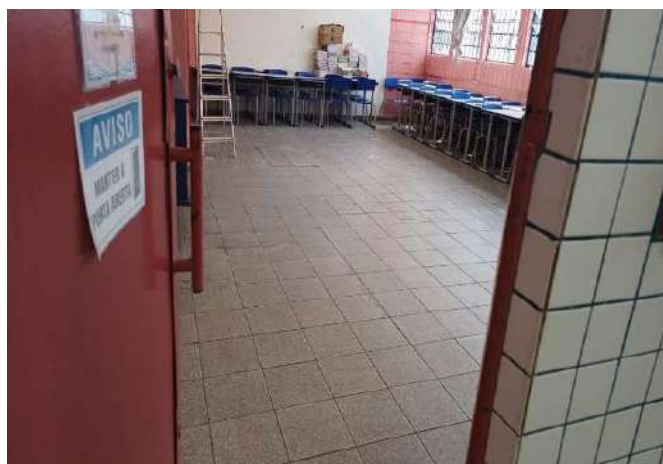


FOTO 162 SALA DE AULA 1.

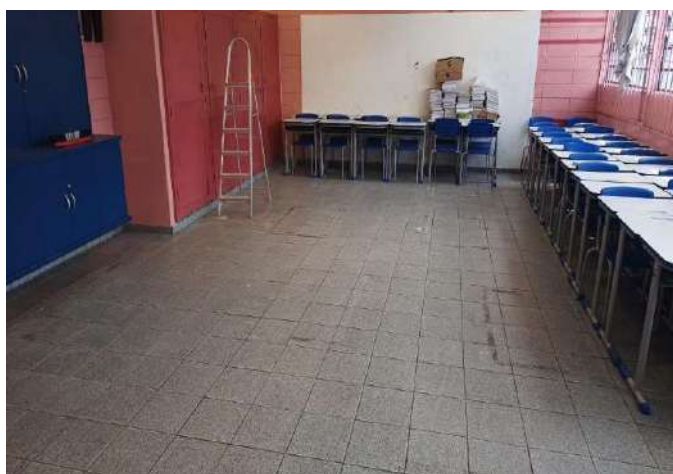


FOTO 163 SALA DE AULA 1.



FOTO 164 SALA DE AULA 1 COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 165 SALA DE AULA 2.



FOTO 166 SALA DE AULA 2.

Relatório Fotográfico

DATA
2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 5 5 6 7

NOME
EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO
R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS



FOTO 109 SALA DE AULA 2.



FOTO 110 SALA DE AULA 2.



FOTO 167 SALA DE AULA 2, ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 168 SALA DE AULA 2.



FOTO 169 QUADRO DE ENERGIA (QDE).

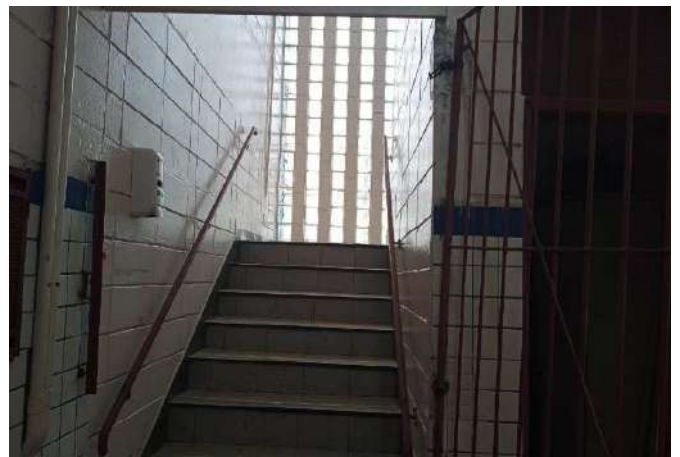


FOTO 170 ESCADA E CORRIMÃO, ACESSO PISO SUPERIOR.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 171

PAREDE DE VIDRO QUEBRADA DO PATAMAR DA ESCADA

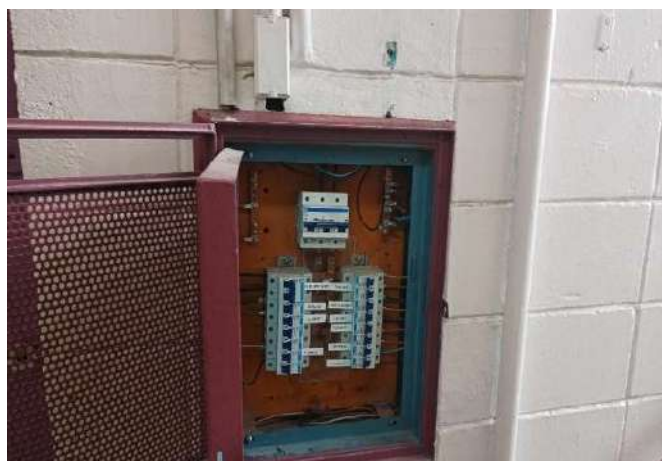


FOTO 172

QUADRO DE ENERGIA (QDE).

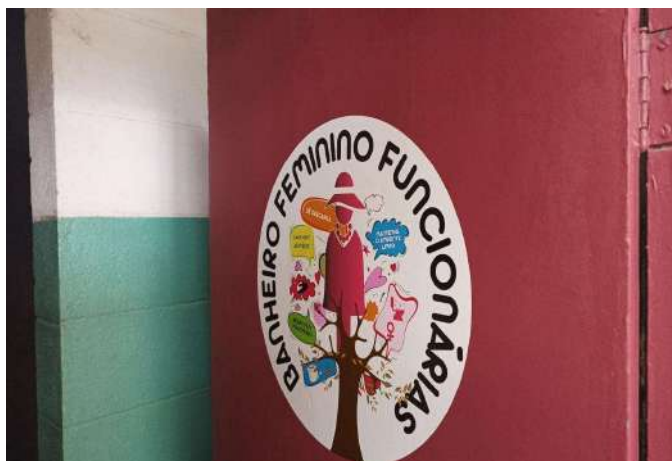


FOTO 173

BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIO.

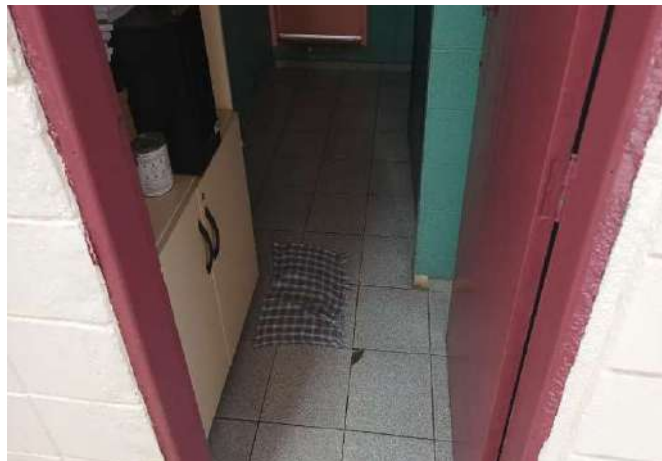


FOTO 174

BANHEIRO FEM FUNCIONÁRIOS COM PISO QUEBRADO.

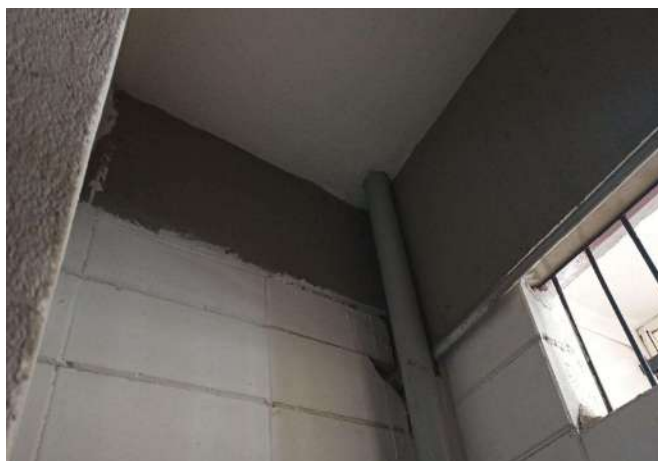


FOTO 175

BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIO



FOTO 176

BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIO.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 177 BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIO.

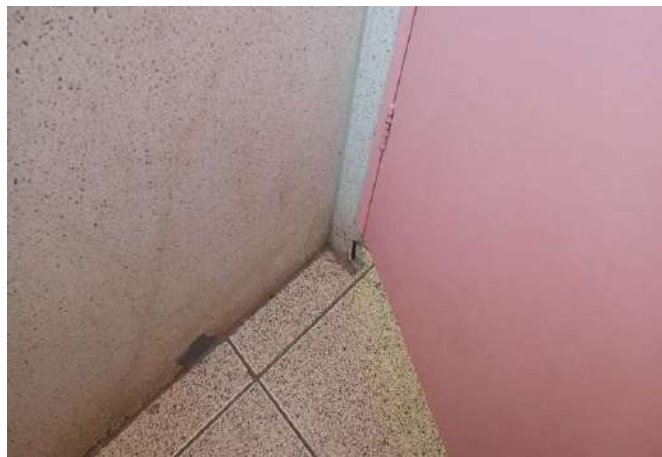


FOTO 178 BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIO, GRANILITE DE DIVISÓRIA DANIFICADO.

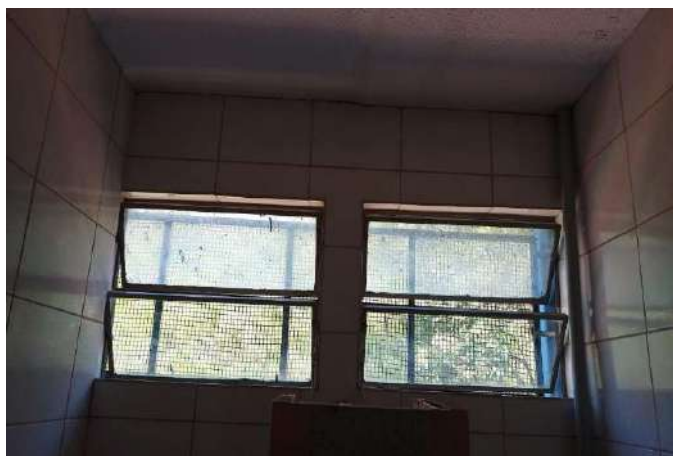


FOTO 179 JANELAS DO BANHEIRO FEM FUNCIONÁRIOS.

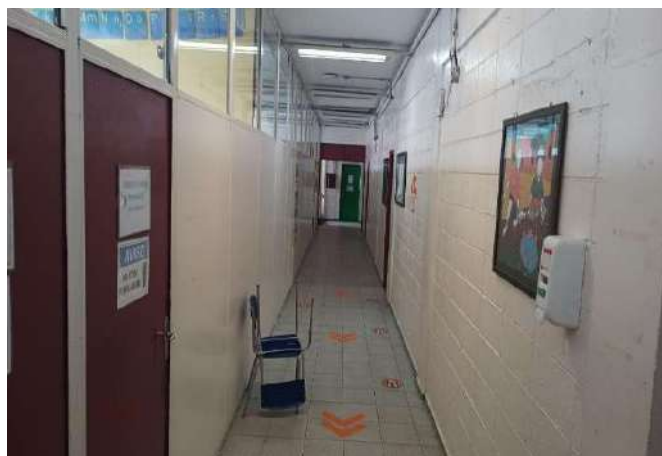


FOTO 180 CORREDOR PAVIMENTO SUPERIOR DA ESCOLA.



FOTO 181 CORREDOR COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 182 SALA DE PROFESSORES.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

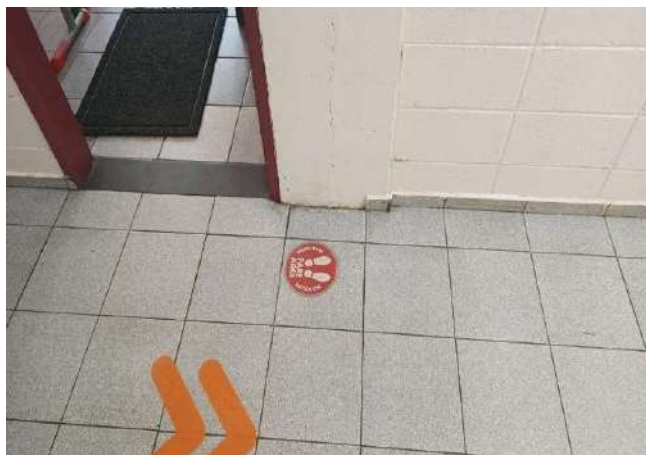


FOTO 183 CORREDOR, FALTA DE JUNTA DE DILATAÇÃO.

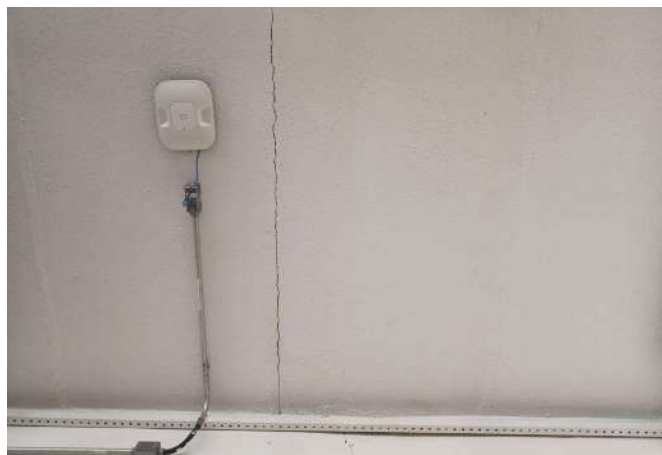


FOTO 184 CORREDOR COM FISSURA NA JUNTA DE DILATAÇÃO.



FOTO 185 SALA DOS PROFESSORES.



FOTO 186 SALA DOS PROFESSORES.



FOTO 187 SALA DOS PROFESSORES COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 188 SALA DOS PROFESSORES COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 189 QUADRO DE ENERGIA.



FOTO 190 SALA DE APOIO PEDAGÓGICO.

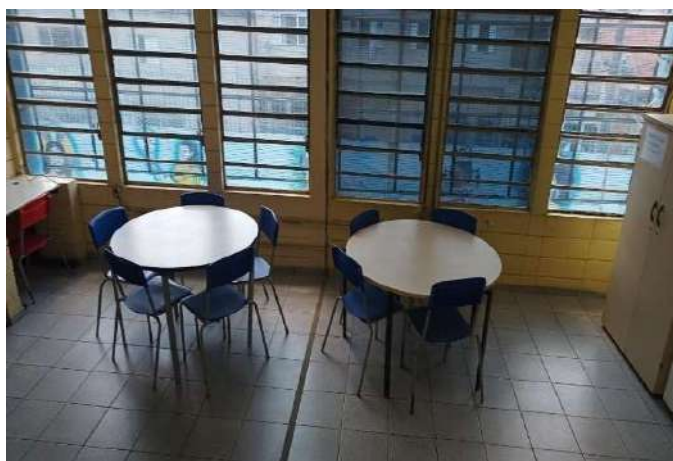


FOTO 191 SALA DE APOIO PEDAGÓGICO.



FOTO 192 SALA DE APOIO PEDAGÓGICO, ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 193 SALA DE LEITURA.



FOTO 194 SALA DE LEITURA, ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 195 SALA DE LEITURA, ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E LEITURA.



FOTO 196 SALA DE LEITURA, ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 197 QUADRO DE ENERGIA (QDE).



FOTO 198 SALA DE AULA 06.

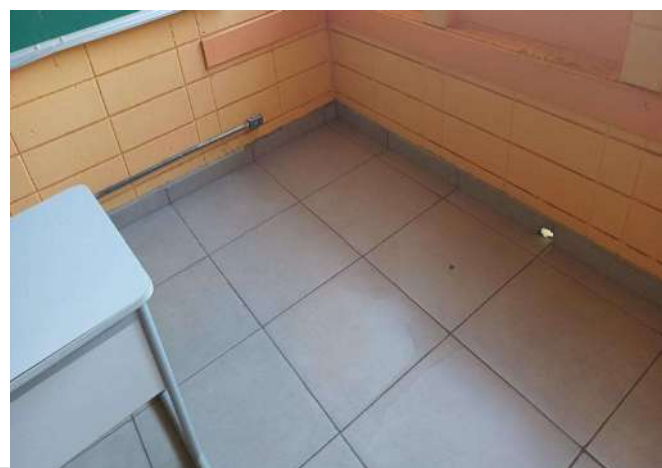


FOTO 199 SALA DE AULA 6.



FOTO 200 SALA DE AULA 06.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 201 SALA DE AULA 06.



FOTO 202 SALA DE RÁDIO.



FOTO 203 SALA DE RÁDIO, ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 204 SALA DE AULA 5.



FOTO 205 SALA DE AULA 5.



FOTO 206 SALA DE AULA 5, ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 35 45

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 207 SALA DE AULA 8, PAREDE INFILTRADA.

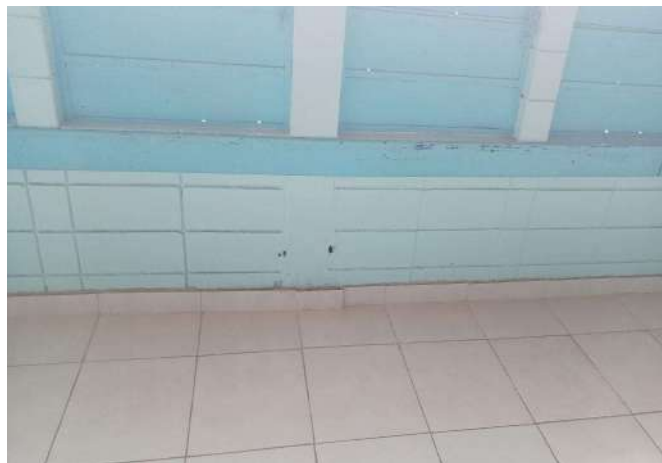


FOTO 208 SALA DE AULA 08.



FOTO 209 SALA DE AULA 08.



FOTO 210 SALA DE AULA 08.



FOTO 211 SALA DE AULA 08.



FOTO 212 SALA DE AULA 08, ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 213 SALA DE AULA 07 PAREDE DANIFICA

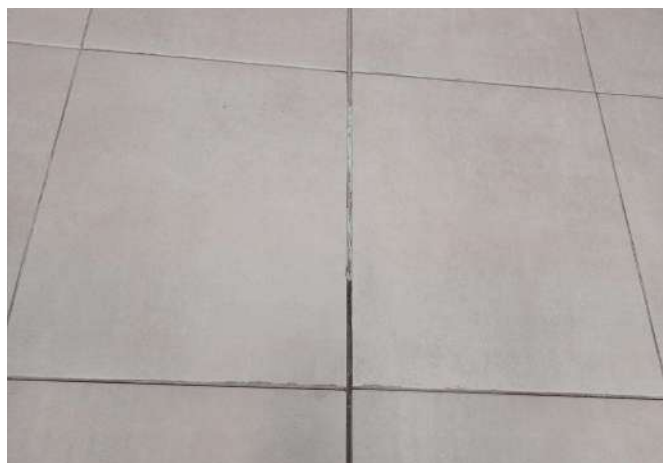


FOTO 214 SALA DE AULA 07, FALTA DE JUNTA DE DILATAÇÃO E REJUNTE.



FOTO 215 SALA DE AULA 07.

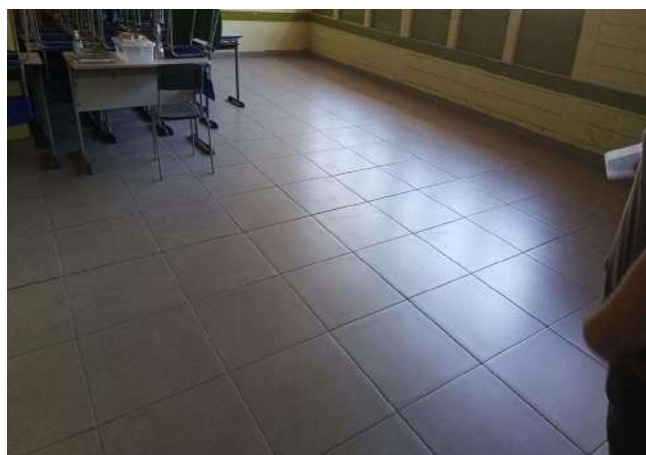


FOTO 216 SALA DE AULA 07.



FOTO 217 SALA DE AULA 07.



FOTO 218 SALA DE AULA 07.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 37 / 45

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 219

SALA DE AULA 07, ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 220

SALA DE AULA 07, JANELAS VIDROS QUEBRADOS.



FOTO 221

ABRIGO DE HIDRANTE VANDALIZADO.



FOTO 222

SALA DE INFORMÁTICA.



FOTO 223

SALA DE INFORMÁTICA, ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 224

SALA DE INFORMÁTICA.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 225

CORREDOR DO BANHEIRO MASCULINO
FUNCIONÁRIO COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS.



FOTO 226

BANHEIRO MASCULINO FUNCIONÁRIOS.

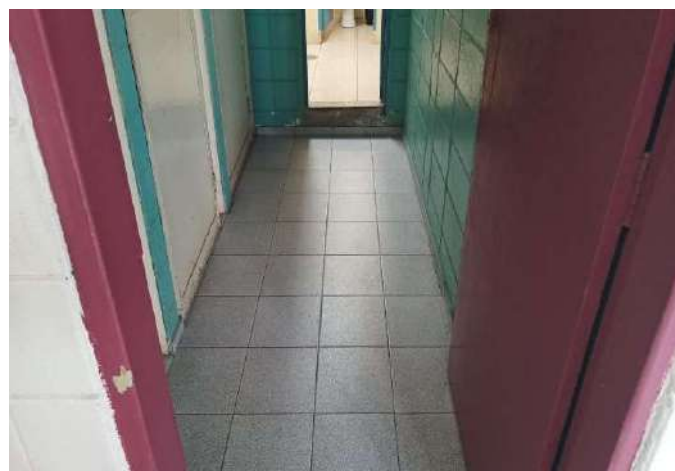


FOTO 227

BANHEIRO MASCULINO FUNCIONÁRIOS.



FOTO 228

BANHEIRO MASCULINO FUNCIONÁRIOS.



FOTO 229

BANHEIRO MASCULINO FUNCIONÁRIOS,
PREVISÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO.

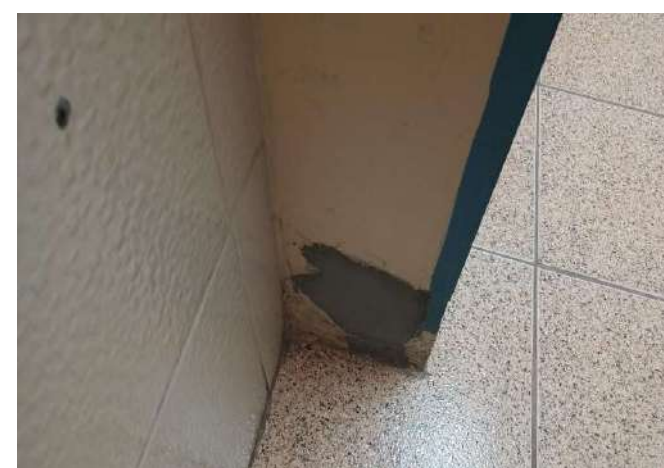


FOTO 230

BANHEIRO MASCULINO FUNCIONÁRIOS.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 231 BANHEIRO MASCULINO FUNCIONÁRIOS, PAREDE COM PARTES SOLTAS.



FOTO 232 BANHEIRO MASCULINO FUNCIONÁRIOS, REMENDO NO GRANILITE DA DIVISÓRIA.



FOTO 233 SALA DE AULA 09.



FOTO 234 SALA DE AULA 09.



FOTO 235 SALA DE AULA 09, COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 236 SALA DE AULA 10.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 237 SALA DE AULA 10.



FOTO 238 SALA DE AULA 10 COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 239 SALA DE AULA 10 COM VIDRO QUEBRADO.



FOTO 240 QUADRO DE ENERGIA (QDE).



FOTO 241 SALA DE AULA 10 COM IMPROVISO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.



FOTO 242 QUADRO DE ENERGIA.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 41

45

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 243 SALA DE AULA 14.



FOTO 244 SALA DE AULA 14.



FOTO 245 SALA DE AULA 14, ADAPTAÇÕES PARA TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 246 SALA DE AULA 13.



FOTO 247 SALA DE AULA 16.



FOTO 248 SALA DE AULA 13, ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 42 45

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 249 SALA DE AULA 13 COM FORRO DANIFICADO.



FOTO 250 SALA DE AULA 13, VIDRO DA JANELA QUEBRADO.



FOTO 251 SALA DE AULA 12.



FOTO 252 SALA DE AULA 12.



FOTO 253 SALA DE AULA 12 COM FORRO DE MADEIRA DANIFICADO.



FOTO 254 SALA DE AULA 12 COM FORRO DE MADEIRA DANIFICADO.

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 255

SALA DE AULA 12 COM CAIXILHO DANIFICADO E EMPERRADO.



FOTO

256

SALA DE AULA 11.



FOTO 257

SALA DE AULA 11.



FOTO 258

SALA DE AULA 11 COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.

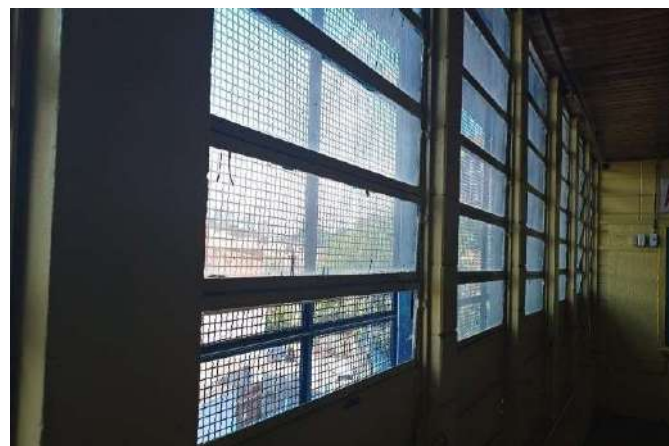


FOTO 259

SALA DE AULA 11 COM VIDROS QUEBRADOS.



FOTO 260

SALA DE AULA 11 (EM MANUTENÇÃO) PARTES SOLTAS E UMIDADE

Relatório Fotográfico

DATA

2 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

EMEF ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

R. Carmem Tortola, 48 - Conj. Promorar Rio Claro

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 109 CORREDOR ACESSO AS SALAS DE AULAS



FOTO 110 SALA DE AULA 11



FOTO 261 SALA DE AULA 11 COM VIDRO QUEBRADO.



FOTO 262 SALA DE AULA 11 COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS.



FOTO 263 SALA DE AULA 11 COM DIVISÓRIA DE MADEIRA.

FOTO 264

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 45 / 45

Assinatura

Relatório Fotográfico

DATA

1 8 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

RUA CARMEM TORTOLA, 26

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÊC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 1 / 5

Relatório Fotográfico

DATA
1 8 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

RUA CARMEM TORTOLA, 26

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 2 / 5

Relatório Fotográfico

DATA
1 8 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 | 5 5 | 6 7

NOME
ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO
RUA CARMEM TORTOLA, 26

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

VOLUMETRICO



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 3 / 5

Relatório Fotográfico

DATA
1 8 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

RUA CARMEM TORTOLA, 26

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 4 / 5

Relatório Fotográfico

DATA
1 8 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 6 7

NOME

ALCEU AMOROSO LIMA

ENDEREÇO

RUA CARMEM TORTOLA, 26

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

REGISTRO DO IMÓVEL



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 5 / 5

DIAGNÓSTICO

Escola

ALCEU AMOROSO LIMA

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro


Todos

1
Quantidade Escolas

28
Quantidade Itens


Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
ALCEU AMOROSO LIMA	EMEF	1	111	56,63%
ALCEU AMOROSO LIMA	EMEF	2	75	38,27%
ALCEU AMOROSO LIMA	EMEF	3	10	5,10%

Total por Parâmetro

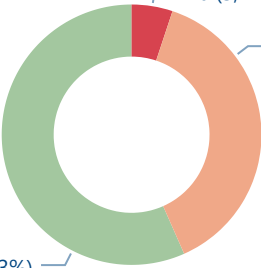

Parâmetro	Total	%
1	111	56,63%
2	75	38,27%
3	10	5,10%


Percentual de Itens por Parâmetro

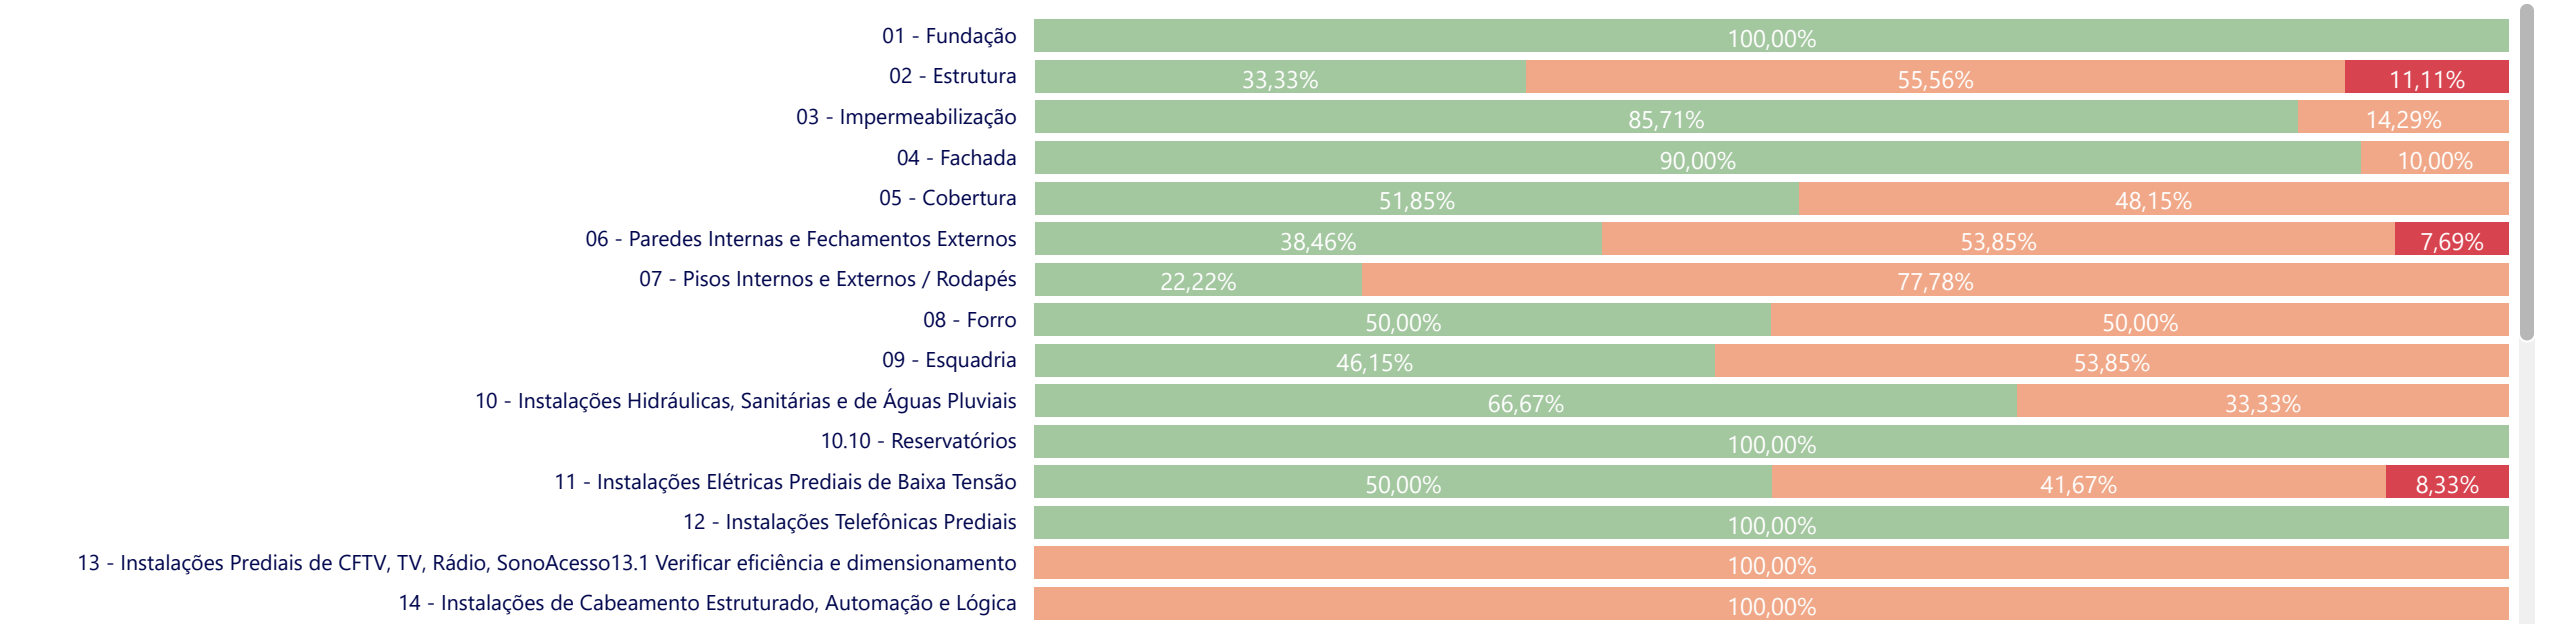

Parâmetro 1 2 3



Percentual de Itens por Parâmetro

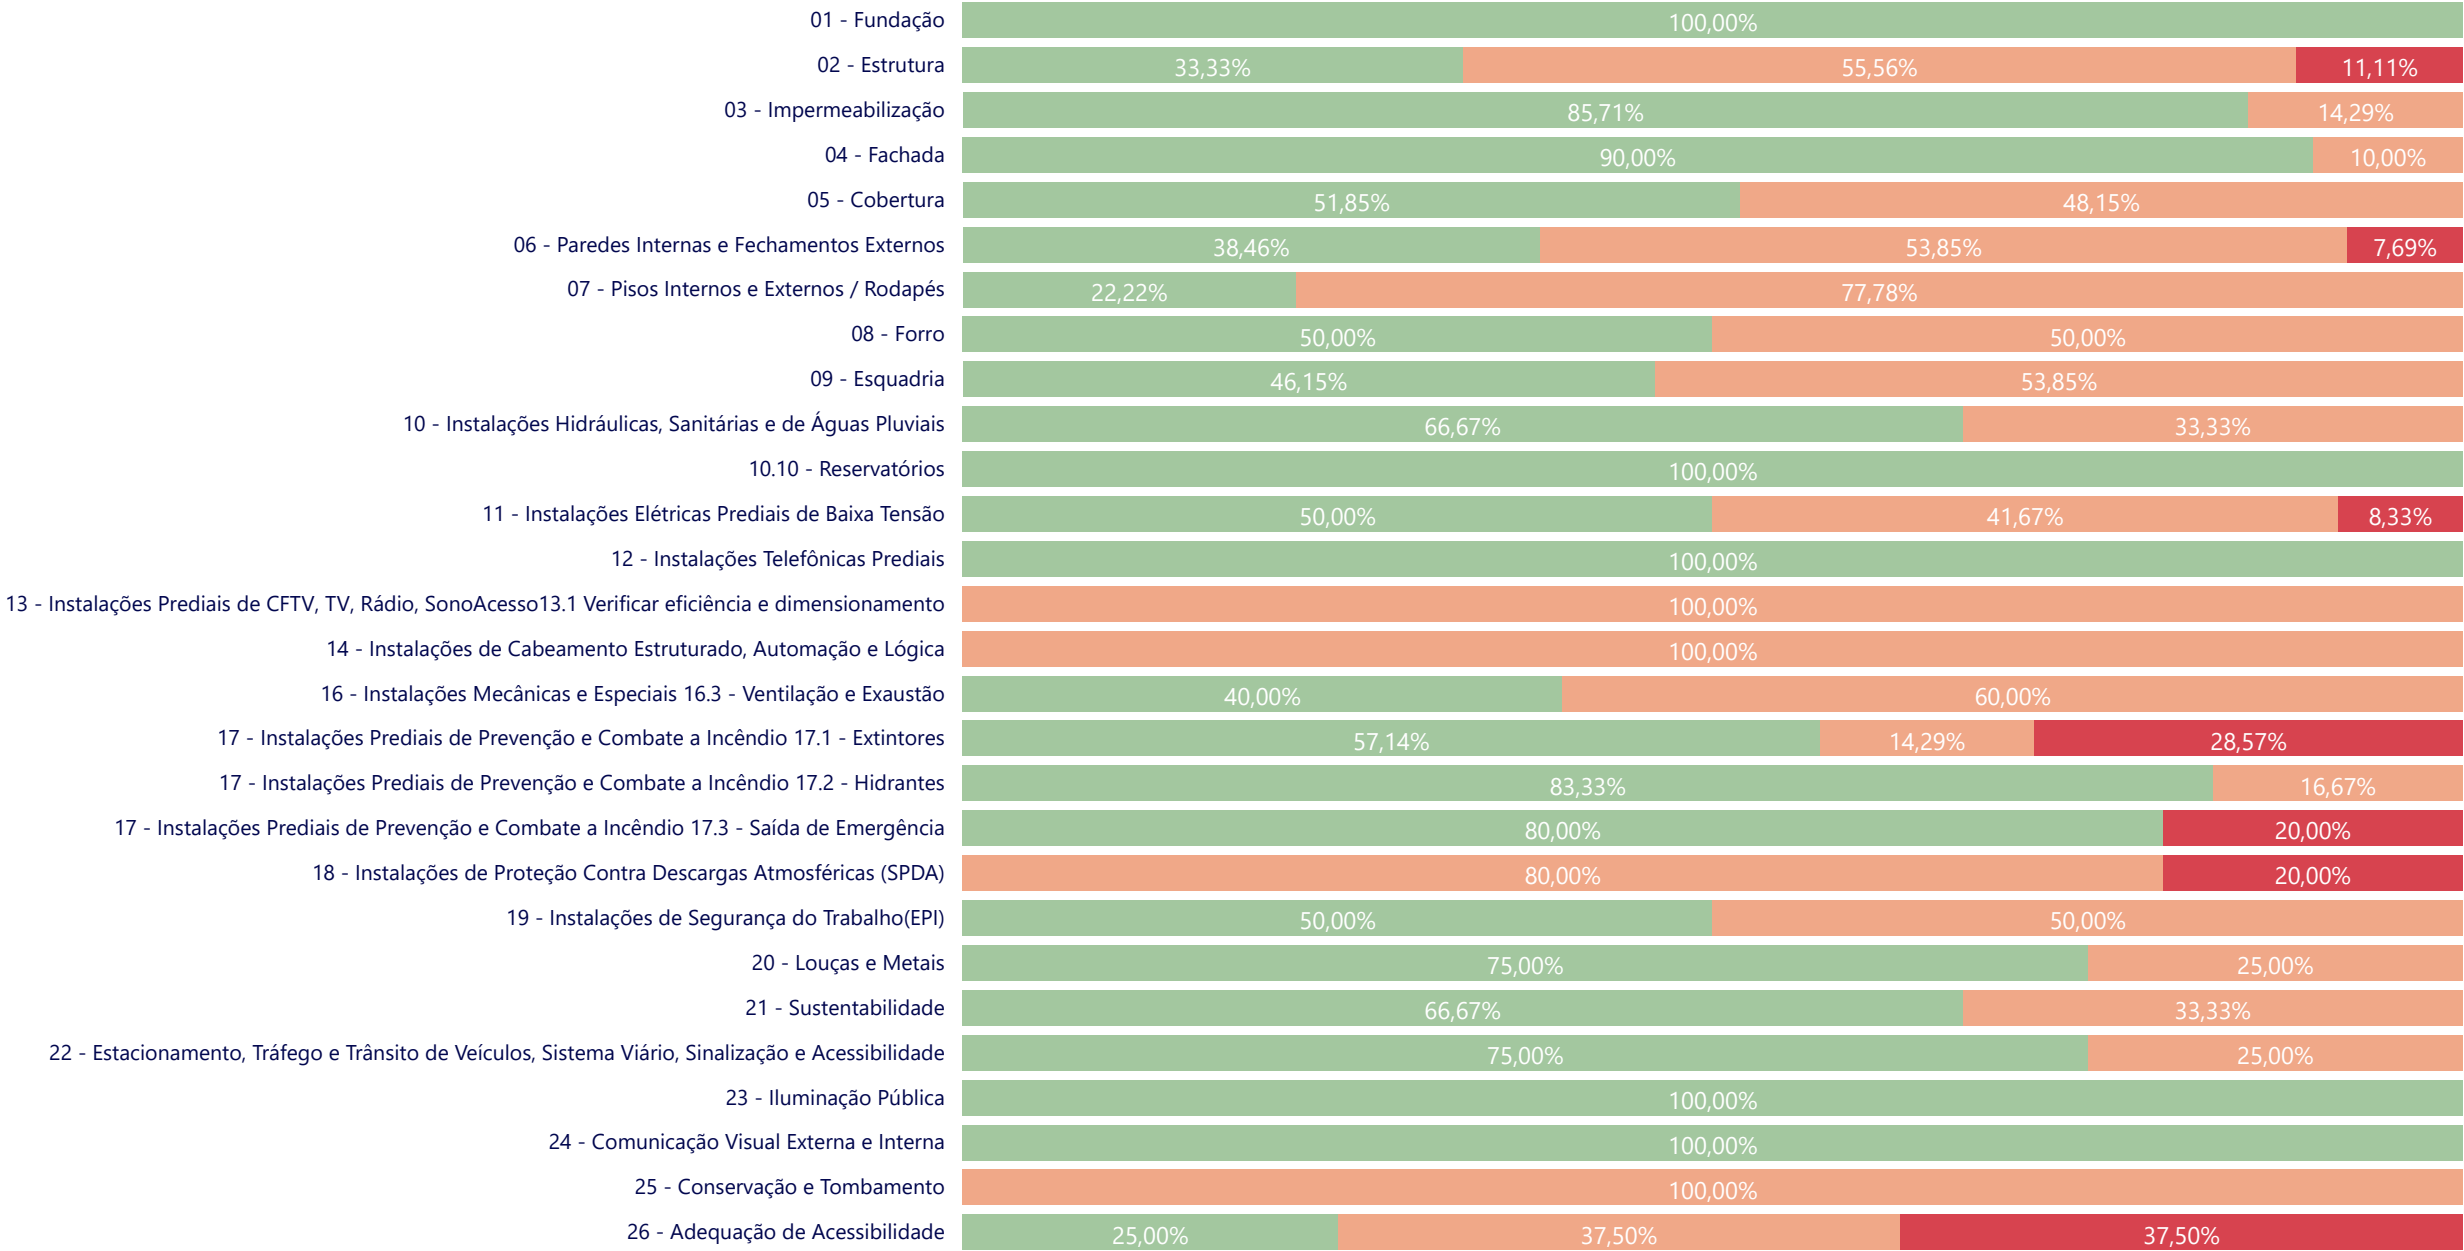

Parâmetro 1 2 3