



PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	058

ESCOLA: Bartolomeu Campos de Queiros

TIPO: EMEF

LOCAL: Av. Arquiteto Vilanova Artigas 1471

BAIRRO: Cong. Heb Teotônio Vilel

DRE: São Mateus

CÓD. UNIDADE: 039454

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES


Realize nesta data vistoria técnica de diagnóstico da unidade escolar para levantamento cadastral e de infraestrutura da unidade.

Vistoriado por:



Engº Pedro Correra
CREA 5069091794

Ciência da Direção da UE (carimbo):



Claud Pereira Borges
Diretor de Escola
RG: 11.538.736-5 RF 7926740

LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais:

Tipo de equipamento	EMEF		
Nome da Unidade	BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS		
DRE	SÃO MATEUS	Subprefeitura	SAPOPEMBA
Cod.Unidade	019454		

Endereço da Escola

Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)	Endereço	Número	Complemento
AVENIDA		ARQUITETO VILA NOVAS ARTIGAS	1471	
Bairro	CEP	Caixa Postal	Latitude	Longitude
COHAB TEOTONIO VILELA	03928-240		-23.601.954	-46.503.092
Distrito	Subprefeitura	Microrregião	Observação:	
SÃO MATEUS	SAPOPEMBA	SAPOPEMBA		
SQL (Setor, quadra, lote)	UF	Município		
(000154, 000134, 000024)	SP	SÃO PAULO		

Descrição do Imóvel

ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM FECHAMENTO EM ALVENARIA			
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA	Nº de Pavimentos	2

Descrição do Terreno

Descrição do Terreno						
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM		Rua Iluminada (Sim ou Não)		SIM	
Área do Terreno (m²)	5706		Área Edificada/ Construída (m²)		1805,95	
Área Pavimentada (m²)	4620,67		Área Verde / Permeável (m²)		1085,33	
Área da Cobertura (m2)	1805,95		Área Edificável (m²) (potencial construtivo)		2188,25	
Zoneamento	ZEIS-2		C.A. (máx)	4	T.O. (máx)	0,7
Muro de Fecho (gradil, muro)	GRADIL					

Abastecimento

Água		Observação:
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água	
Até 500 L	NA	
De 501 a 1000 L	NA	
De 1001 a 5000 L	NA	
De 5001 a 10.000 L	NA	
De 10.001 a 20.000 L	NA	
Acima de 20.001 L	1	

Gás

Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de gás (Sim ou Não)	SIM
-----------------------	-----	-----------------------------	-----

Energia Elétrica

Energia elétrica			
Voltagem	110/220		
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO	Quantidade:	NA

Esgoto:

Ligação:					
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM			Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM	Quantidade:	1	Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM

Informações AVCB

Informações AVE					
	NÃO	Nº	NA		
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)					
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)Sim ou Não	NÃO	Total (Sim ou Não)	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	Não

Acessibilidade

Acessibilidade						
Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade	1	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM	Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)		SIM	Qual ?	PÁTIO COBERTO
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº	NA		
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	NA	

Ambientes da Escola

Administrativo

Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Tipo de Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Almoxarifado	NA		NA	NA	NA
Área de Recreação (solário)	NA		NA	NA	NA
Biblioteca	NA		NA	NA	NA
Camarim	NA		NA	NA	NA
Casa de Máquinas	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	CONCRETO ARMADO	2
Cozinha	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2
Depósito	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Depósito Material Didático	NA		NA	NA	NA
Despensa/ Depósito Alimen	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2
Estacionamento	NA		NA	NA	NA
Laboratório de Ciências	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Laboratório de Informática	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Lactário	NA		NA	NA	NA
Lavanderia	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2
Parque Arborizado	NA		NA	NA	NA
Pátio Coberto	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Pátio Descoberto (piso aciment)	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	INTERTRAVADO	1
Piscina	NA		NA	NA	NA
Play Ground	NA		NA	NA	NA
Quadra Coberta	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	CONCRETO	2
Quadra Descoberta	NA		NA	NA	NA
Refeitório	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Assistente Diretor	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Coord. Pedag.	NA		NA	NA	NA
Sala de Diretor	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Leitura	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Professores	NA		NA	NA	NA
Sala de Reuniões	NA		NA	NA	NA
Sala de Vídeo	NA		NA	NA	NA
Secretaria	1		CONCRETO PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Teatro	NA		NA	NA	NA

Vistoriador	ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL	Data
-------------	----------------------------------	------

Nome da Unidade			BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS					
LEVANTAMENTO CADASTRAL								
Educatonal								
Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente			
Sala de Aula 1	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 2	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 3	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 4	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 5	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 6	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 7	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 8	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 9	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 10	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 11	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 12	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 13	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 14	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 15	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 16	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 17	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 18	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 19	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 20	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 21	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 22	30		CONCRETO PRÉ-MOLDADO /ALVENARIA	GRANILITE	2			
Sala de Aula 23	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 24	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 25	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 26	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 27	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 28	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 29	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 30	NA	NA	NA	NA	NA			
Sanitários						Informações Complementares		
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Funcion. Fem.	1		CONCRETO PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	1	2	NA
Sanit. Funcion. Masc.	1		CONCRETO PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	1	3	NA
Sanit. Funcion. Unissex	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Aluno Fem.	2		CONCRETO PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	10	9	NA
Sanit. Aluno Masc.	2		CONCRETO PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	10	11	NA
Sanit. Aluno. Unissex	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	1		CONCRETO PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	1	1	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	1		CONCRETO PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	1	1	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	2		CONCRETO PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	2	2	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	1		CONCRETO PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	1	1	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	1		CONCRETO PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	1	1	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vestário	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Informações Adicionais								
Brinquedos Playground (Sim ou Não)		NÃO	Especificar:			Tipo (Madeira, ferro, cimento)		
Observação: NA					NA			
					NA			
					NA			
					NA			
Tanque de Areia (Sim ou Não)		NÃO	Área Cúbica (m³)	NA		NA		
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)		NÃO	Área (m²)	NA		NA		
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)		NÃO	Área (m²)	NA		NA		
Cobertura (Sim ou Não)		NÃO	Área (m²)	NA		NA		
Observações Gerais:								
Vistoriador						Data		
ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL								

Nome da Unidade		BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
1	FUNDAÇÃO		
1.1	Colapso do solo	1	
1.2	Erosão do solo	1	
1.3	Recalque diferencial	1	
2	ESTRUTURA		
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	1	
2.2	Corrosão	1	
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	3	Refazer a junta de dilatação pátio, salas de aula, leitura e artes e fachada encontro do caixilho com a estrutura
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
2.5	Armadura exposta	1	
2.6	Deformações excessivas	1	
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
2.8	Lixiviação	1	
2.9	Infiltrações	1	
3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.1	Infiltração	2	Alvenara de divisa da Sala de aula e sanitário de aluno
3.2	Descolamento da manta	1	
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1	
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1	
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	3	Refazer a junta de dilatação pátio, salas de aula e fachada encontro do caixilho com a estrutura
3.6	Falta de caimento para os ralos	1	
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1	
4	FACHADA		
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1	
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1	
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	3	Caixilho e estrutura do prédio da U.E.
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1	
4.6	Fissuras e trincas	1	
4.7	Infiltração	3	Caixilho e estrutura do prédio da U.E.
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
4.10	Descaracterização da fachada original	1	
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	3	Caixilho e estrutura do prédio da U.E.
5	COBERTURA		
5.1	Deformações excessivas	2	Quadra de esportes coberta
5.2	Abertura de frestas	1	
5.3	Umidade na estrutura	2	Algumas salas de aula foram encontradas umidade
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	2	Coertura da U.E.
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	3	Quadra de esportes coberta
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	3	Quadra de esportes coberta
5.7	Destacamentos de rufos	2	Coertura da U.E.
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	2	Coertura da U.E.
5.9	Ausência da grelha do ralo	1	
5.10	Ausência de extravasor da calha	2	Não possui
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1	
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	3	Quadra de esportes coberta com estrutura em péssimo estado
5.13	Falta de condições de segurança	1	
5.14	Fissuras	2	Pátio coberto com fissura na junta de dilatação
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1	
5.16	Falha nos elementos de fixação	1	
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	1	
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	2	Pátio coberto e salas de aula
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	2	Coertura da U.E. e quadra de esportes coberta
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1	
5.21	Manchamento, sujidades	2	Algumas salas de aula foram encontradas sujidades em sua cobertura e quadra coberta
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
5.23	Ataque de pragas biológicas	1	
5.24	Ineficiência nas emendas	1	
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	2	Coertura da U.E.
5.26	Subdimensionamento	1	
5.27	Obstrução por sujidades	1	
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS		
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	2	Sanitários de alunos, refeitório de func., Sala de artes(laboratório), sala de informática, leitura algumas salas de aula e cozinha
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1	
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	Sanitários de alunos, refeitório de func., Sala de artes(laboratório), sala de informática, leitura algumas salas de aula e cozinha
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1	
6.6	Som cavo	2	Sanitários de alunos, refeitório de func., Sala de artes(laboratório), sala de informática, leitura algumas salas de aula, cozinha, pátio
6.7	Fissuras e trincas	2	Sanitários de alunos, refeitório de func., Sala de artes(laboratório), sala de informática, leitura algumas salas de aula, cozinha, pátio
6.8	Infiltração	1	
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	3	Caixilho de toda a U.E. (encontro com a estrutura do prédio)
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1	
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Sanitários de alunos, refeitório de func., Sala de artes(laboratório), sala de informática, leitura algumas salas de aula, cozinha, pátio
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	3	Caixilho de toda a U.E.

7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS		
7.1	Fissura	2	Sanitários de alunos, refeitório de func., Sala de artes(laboratório), sala de informática, leitura, cozinha e pátio
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	Sanitários de alunos, refeitório de func., Sala de artes(laboratório), sala de informática, leitura, cozinha e pátio
7.3	Destacamento / descolamento	2	Sanitários de alunos, refeitório de func., Sala de artes(laboratório), sala de informática, leitura, cozinha e pátio
7.4	Piso estufado	2	Sanitários de alunos, refeitório de func., Sala de artes(laboratório), sala de informática, leitura, cozinha e pátio
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	1	
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	1	
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos diferentes do original	2	Pátio externo para adentrar a escola
7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	
8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	NA	
8.2	Desencaixe	NA	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	NA	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	NA	
8.5	Fissuras e trincas	NA	
8.6	Infiltração	NA	
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	NA	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	NA	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	NA	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	NA	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	3	Caixilhos da fachada de toda U.E. Divisórias do banheiro feminino e masculino de alunos
9.2	Ataque de pragas	3	Caixilhos da fachada de toda U.E.
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	2	Revisar todos os caixilhos da unidade
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	3	Caixilhos da fachada de toda U.E.
9.5	Componentes danificados	2	Divisórias do banheiro feminino e masculino de alunos
9.6	Vedação deficiente	3	Caixilhos da fachada de toda U.E.
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Revisar todos os caixilhos da unidade
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	2	Revisar todos os caixilhos da unidade
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	2	Caixilhos da fachada de toda U.E. Divisórias do banheiro feminino e masculino de alunos
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	2	Divisórias do banheiro feminino e masculino de alunos
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	2	Reservatório
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	2	Reservatório
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	2	Área externa da U.E. possui entupimentos
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	2	Reservatório
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	2	Reservatório
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	2	Reservatório
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	2	Reservatório
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	2	Reservatório possui indícios de infiltração
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	2	Reservatório
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	2	Necessário revisão nos quadros
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	2	Lâmpadas queimadas no banheiro de alunos masculino e corredor de acesso as salas de aula
11.5	Luminárias de emergência	1	
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	2	Improvisos nas instalações elétricas nas salas de aula e quase que em todas as salas e ambientes
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	2	Diversos ambientes possuem, necessário revisão elétrica na unidade
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	2	Não possui proteção acrílica
11.14	Falha de tomada / interruptor	2	Diversos ambientes possuem, necessário revisão elétrica na unidade
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	NA	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	NA	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	2	Não possui controle de acesso
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	2	Necessário revisão nos cabeamentos
14.2	Cabeamento de automação	2	Necessário revisão na automação
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	NA	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	NA	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	NA	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	NA	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	NA	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	

Vistoriador	ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL	Data
-------------	----------------------------------	------

 5

Nome da Unidade		BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS		
16.1	ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES		
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	1	
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	1	
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	1	
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	1	
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	1	
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	1	
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	1	
16.1.8	Ausência/inadequação do certificado de manutenção	1	
16.2	CLIMATIZAÇÃO		
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA	
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA	
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA	
16.3	VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO		
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	2	Alguns improvisos em sua instalação, principalmente nas salas de aula
16.3.2	Falta de testes periódicos	2	Não são realizados testes
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	1	
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1	
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	2	Falta de limpeza periódica
17	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
17.1	EXTINTORES		
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	1	
17.1.2	Lacre violado / vencido	2	Alguns extintores estão vencidos no momento da vistoria
17.1.3	Sem indicação da sua classe	1	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	1	
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	1	
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	1	
17.1.7	Sinalização incorreta	2	Sinalização incorreta
17.2	HIDRANTES		
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	2	Em mau estado
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	2	Em mau estado
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	2	Em mau estado
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	1	
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1	
17.2.6	Mangueira conectada	1	
17.2.7	Ausência da mangueira	1	
17.2.8	Ausência do esguicho	1	
17.2.9	Falha na sinalização	2	Sinalização incorreta
17.2.10	Obstrução de acessos	1	
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	2	Ausência de alvará
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	2	Ausência de certificado de manutenção
17.3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	2	Ausência de sinalização
17.3.2	Portas obstruídas	1	
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA	
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA	
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	2	Alguns pontos com falha de iluminação autônoma
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	1	
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1	
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	2	Atende parcialmente
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	3	Ausente
18.2	Queda de haste / antenas	NA	
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	NA	
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	NA	
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	NA	
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)		
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1	
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2 e/ou variantes	2	Possui poucas
19	LOUÇAS E METAIS		
19.1	Louças quebradas	2	
19.2	Vazamento nos metais	1	
19.3	Falta de peças nos sistemas	2	Faltando acabamento de vaso no banheiro deficiente de alunos
19.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	2	Faltando acabamento de vaso no banheiro deficiente de alunos
20	SUSTENTABILIDADE		
20.1	Sistemas de cogeração de energia	NA	
20.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	2	Necessário ajuste para lampadas de led
20.3	Condicionamento acústico	NA	
20.4	Condicionamento térmico	NA	
20.5	Coletas de resíduos sólidos	1	
20.6	Rede de abastecimento de água e reuso	2	Ausência de reuso
20.7	Rede de coleta de esgoto	1	
21	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
21.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	2	Não possui demarcação de vagas
21.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	1	
21.3	Sinalização escolar nas vias	2	Possui porém necessita de melhorias
21.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	2	Necessário adequação aos corrimãos ao novo padrão

22	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
22.1	Rua LEANDRO DE SEVILHA	1	
22.2	AVENIDA ARQUITETO VILA NOVA ARTIGAS	1	
22.3	Rua SINFONIAS DO OCASO	1	
22.4	Rua [•]	NA	
23	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
23.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	2	Não foi encontrada no momento da vistoria
23.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	1	Necessário melhorias e padronização nas placas de comunicação interna
24	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
24.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas, quando aplicável	NA	
24.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas envoltórias no imóvel	NA	
25	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
25.1	Acesso principal	1	
25.2	Acesso a outros andares	1	
25.3	Acesso aos sanitários	1	
25.4	Sanitários acessíveis	2	Necessário manutenção e adequação dos banheiros acessíveis
25.5	Vaga de estacionamento para deficientes	2	Ausência de vaga para deficiente
25.6	Acesso a todos os ambientes internos	2	Necessário adequação na rampa do pátio, manutenção nos pisos táteis faltantes e corrigirão ao novo padrão
25.7	Acesso a todos os ambientes externos	1	
25.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	1	
Vistoriador			Data
ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL			

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

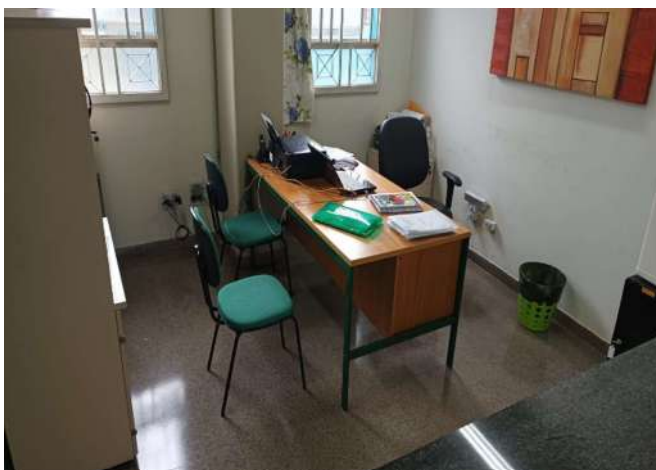


FOTO 1 SALA DA SECRETARIA.

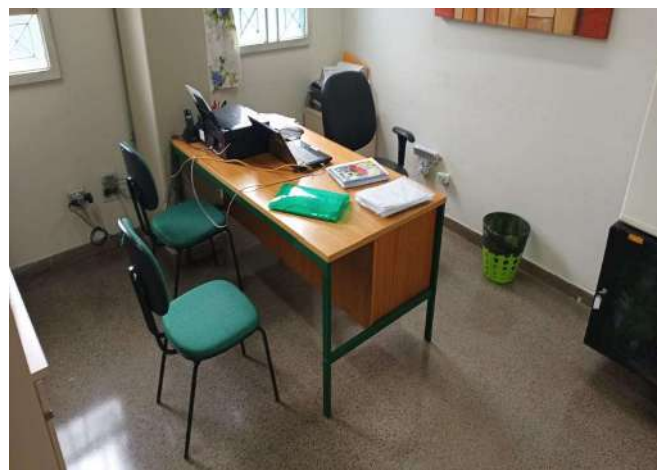


FOTO 2 SALA DA SECRETARIA.

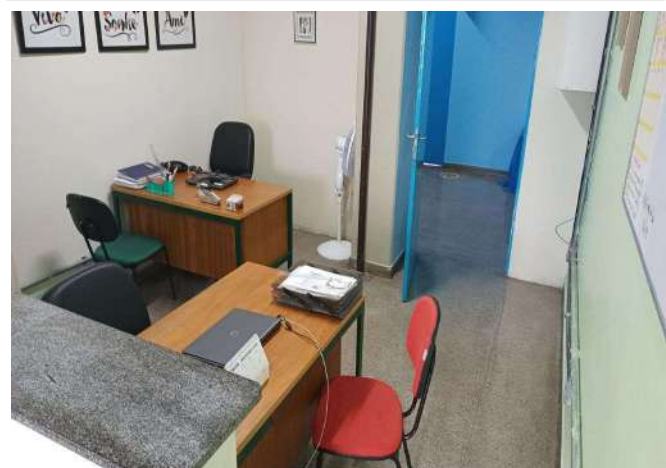


FOTO 3 SALA DA SECRETARIA.



FOTO 4 SALA DA SECRETARIA.



FOTO 5 TETO DA SALA DE ALUNO.



FOTO 6 SALA 1 DE ALUNO.

Vistoriador:

ENG Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 1 / 46

8

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 SALA 1 DE ALUNO.



FOTO 8 SALA 1 DE ALUNO.



FOTO 9 SALA 1 DE AULNO.



FOTO 10 SALA 1 DE ALUNO COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 11 SALA 1 DE ALUNO / TETO.



FOTO 12 SALA 1 DE ALUNO /TETO.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 SALA 1 DE ALUNO.

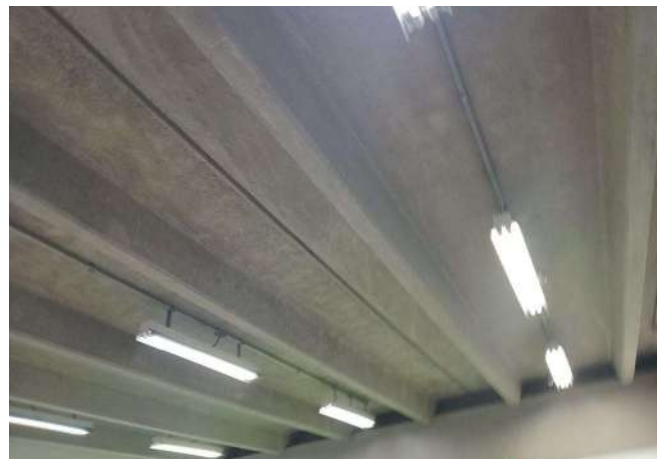


FOTO 14 SALA 1 DE ALUNO.



FOTO 15 SALA 1 DE ALUNO.



FOTO 16 SALA 1 DE ALUNO.



FOTO 17 SALA 1 DE ALUNO / PAREDE DA LOUSA.

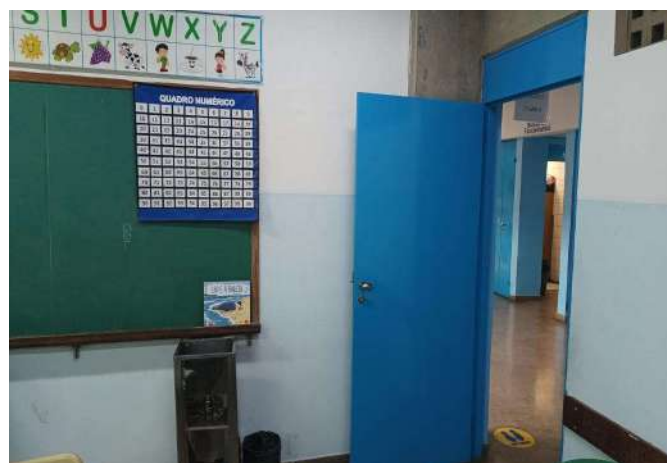


FOTO 18 SALA 1 DE ALUNO.

Vistoriador:

ENG Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 3 / 46

Handwritten signature
10

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 SALA DE ALUNO 2.



FOTO 20 SALA DE ALUNO 2.



FOTO 21 SALA 2 DE ALUNO COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 22 SALA DE ALUNO 4.

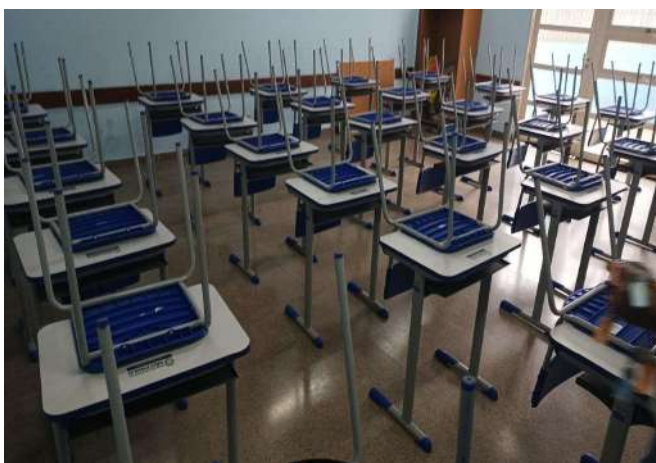


FOTO 23 SALA 2 DE ALUNO.



FOTO 24 SALA 4 DE ALUNO.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25 SALA 4 DE ALUNO.



FOTO 26 SALA 4 DE ALUNO.



FOTO 27 SALA 4 DE ALUNO COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.

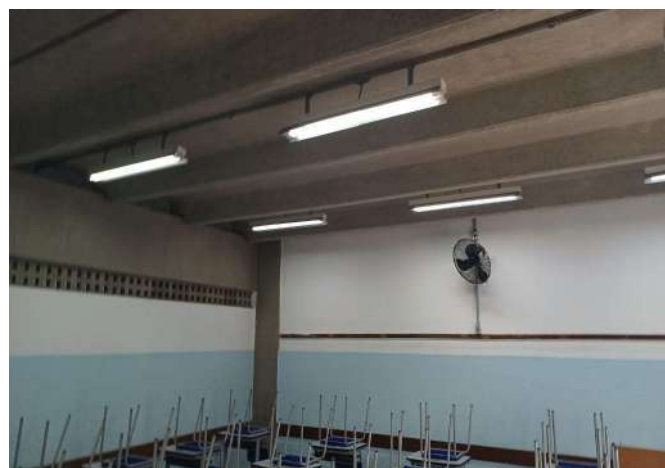


FOTO 28 SALA 4 DE ALUNO COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 29 SALA 4 DE ALUNO.



FOTO 30 SALA 4 DE ALUNO COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31 SALA 4 DE ALUNO.



FOTO 32 SALA 4 DE ALUNO.



FOTO 33 SALA 4 DE ALUNO, PAREDE DA LOUSA.



FOTO 34 SALA 4 DE ALUNO.



FOTO 35 SALA 4 DE ALUNO COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 36 SALA 4 DE ALUNO COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37 SALA 5 DE ALUNO.



FOTO 38 SALA 5 DE ALUNO.



FOTO 39 SALA 5 DE ALUNO COM TRINCA NA PAREDE.



FOTO 40 SALA 5 DE ALUNO COM PAREDE E POTA DE VIDRO.

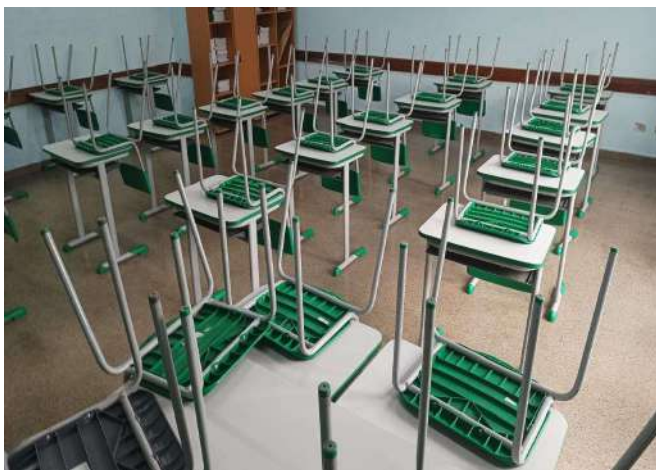


FOTO 41 SALA 5 DE ALUNO.



FOTO 42 SALA 5 DE ALUNO COM ADAPTAÇÕES DE TOMANDAS E VENTILADORES.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43 SALA 5 DE ALUNO.



FOTO 44 SALA 5 DE ALUNO COM TRINCA NO PILAR.



FOTO 45 SALA 5 DE ALUNO COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 46 SALA 5 DE ALUNO.



FOTO 47 SALA 5 DE ALUNO.

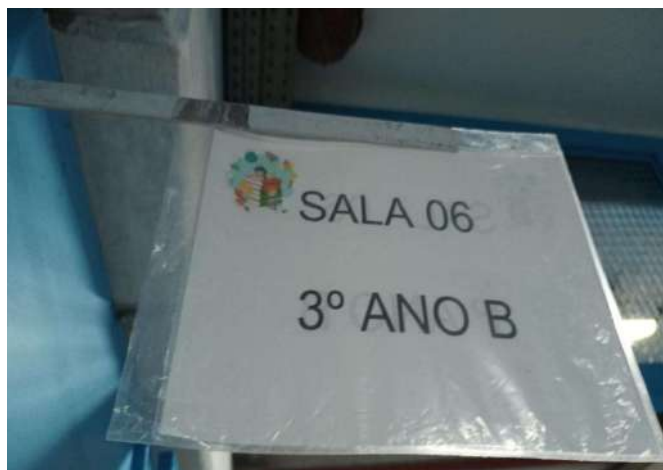


FOTO 48 SALA 6 DE ALUNO.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49 SALA 6 DE ALUNO, PAREDE COM MANCHAS.

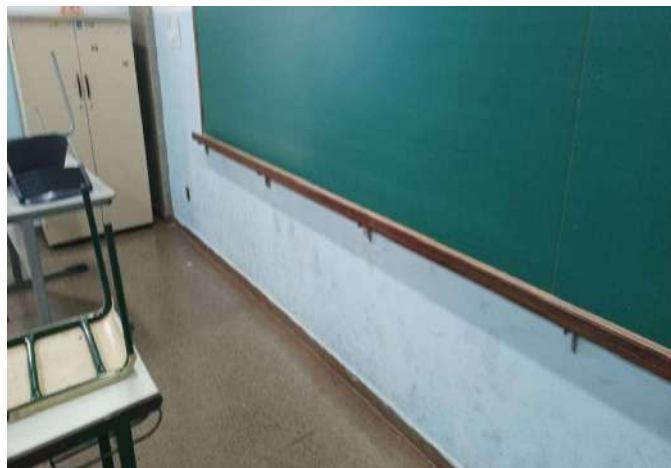


FOTO 50 SALA 6 DE ALUNO, PISO E PAREDE.

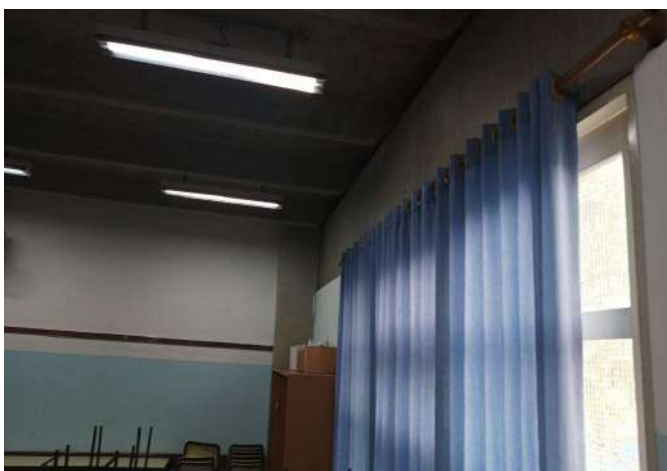


FOTO 51 SALA 6 DE ALUNO.



FOTO 52 SALA 6 DE ALUNO.

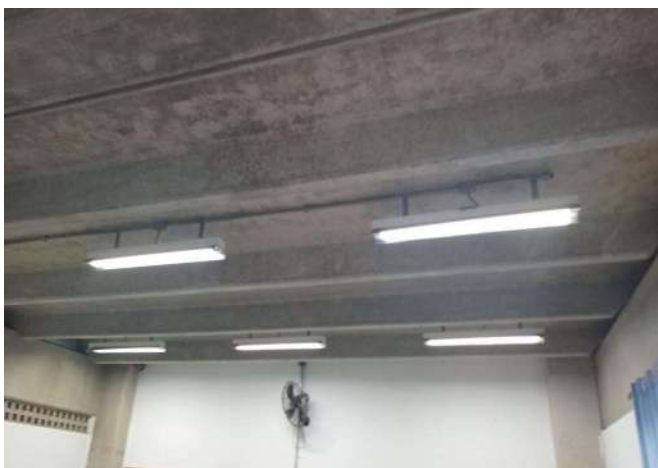


FOTO 53 SALA 6 DE ALUNO.

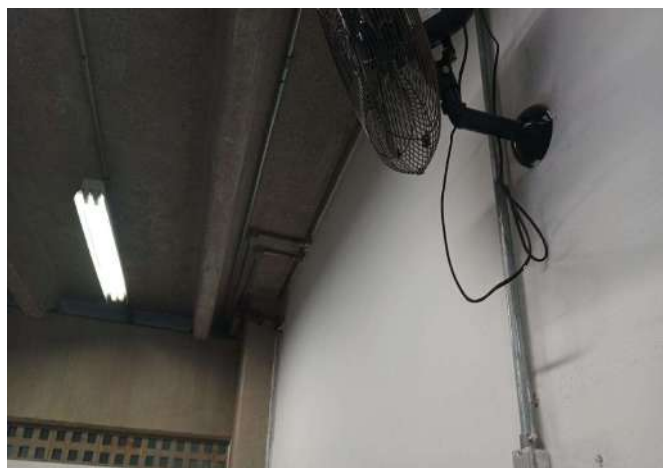


FOTO 54 SALA 6 DE ALUNO COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.

Vistoriador:

ENG Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 9 46

16

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 55 SALA 6 DE ALUNO.

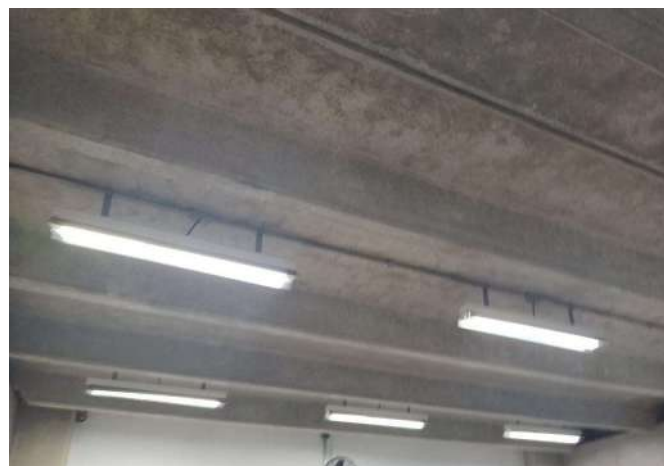


FOTO 56 SALA 6 DE ALUNO.



FOTO 57 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / DEFICIENTE.



FOTO 58 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / DEFICIENTE.

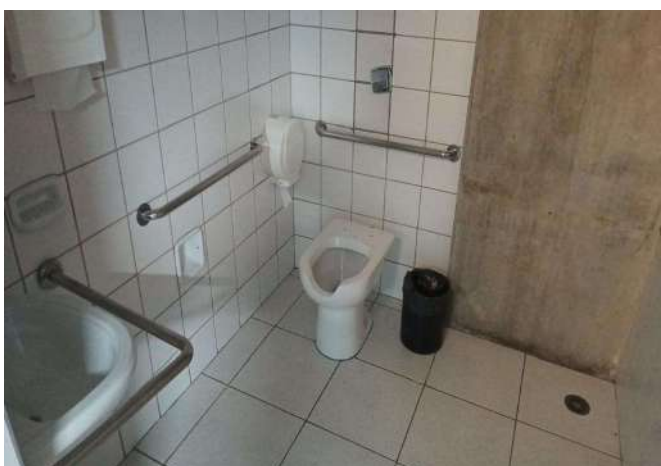


FOTO 59 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / DEFICIENTE.

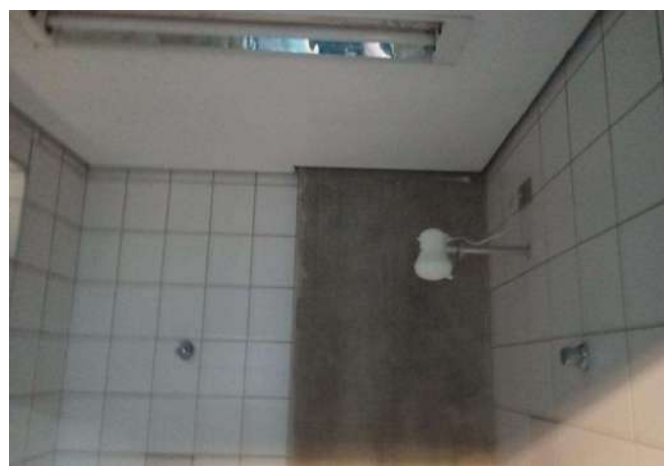


FOTO 60 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / DEFICIENTE.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 61

BANHEIRO UNISSEX ALUNO / CHUVEIRO, PAREDE E TETO.



FOTO 62

BANHEIRO FEM ALUNO / PORTA.



FOTO 63

BANHEIRO FEM ALUNO / PISO E BANCADA DO LAVATÓRIO.



FOTO 64

BANHEIRO FEM ALUNO / DIVISA DOS VASOS SANITÁRIOS.



FOTO 65

BANHEIRO FEM ALUNO.

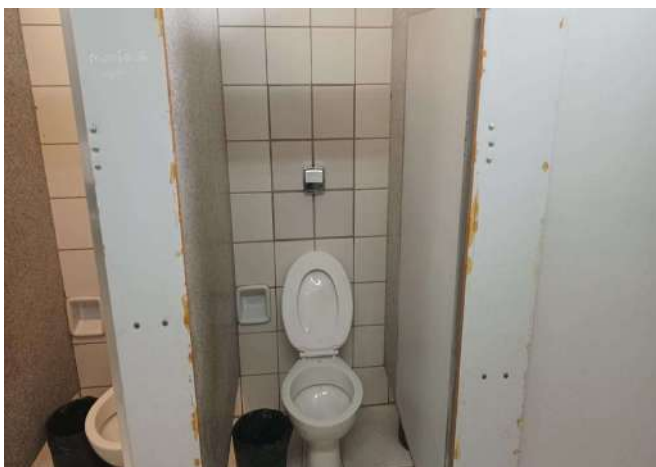


FOTO 66

BANHEIRO FEM ALUNO.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67 BANHEIRO FEM ALUNO / PISO.



FOTO 68 BANHEIRO FEM ALUNO / PISO E BANCADA DO LAVATÓRIO.



FOTO 69 BANHEIRO MASC ALUNO.



FOTO 70 BANHEIRO MASC ALUNO, BANCADA DO LAVATÓRIO.



FOTO 71 BANHEIRO MASC ALUNO.



FOTO 72 BANHEIRO MASC ALUNO, DIVISA DOS VASOS SANITÁRIOS.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 73 BANHEIRO MASC ALUNO / VASO.



FOTO 74 BANHEIRO MASC ALUNO / MICTÓRIO.



FOTO 75 BANHEIRO MASC ALUNO / PISO.



FOTO 76 BANHEIRO MASC ALUNO, PAREDE COM FISSURAS



FOTO 77 PÁTIO COBERTO.



FOTO 78 PÁTIO COBERTO.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 79 PÁTIO COBERTO / TETO E LUMINÁRIA



FOTO 80 PÁTIO COBERTO / TETO E LUMINÁRIA



FOTO 81 PÁTIO COBERTO / TETO E LUMINÁRIAS



FOTO 82 QUADRA DE FUTEBOL DESCOBERTA

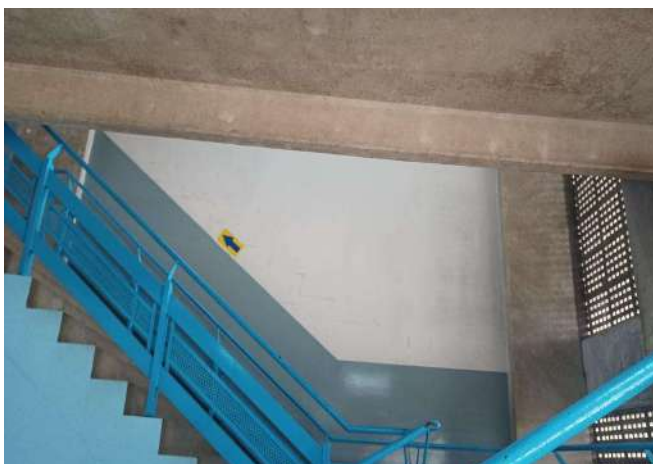


FOTO 83 CORRIMÃO DO PÁTIO PARA O PISO SUPERIOR

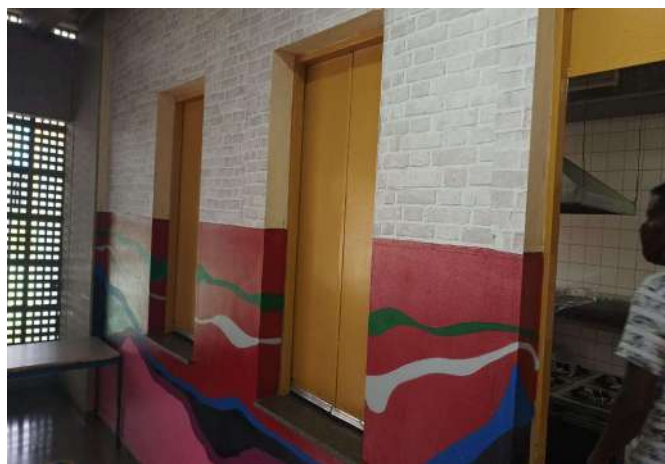


FOTO 84 ENTRADA DA COZINHA

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 85 COZINHA / FOGÃO SEM VALVULA DE PRESSÃO.



FOTO 86 COZINHA / EXAUSTOR.

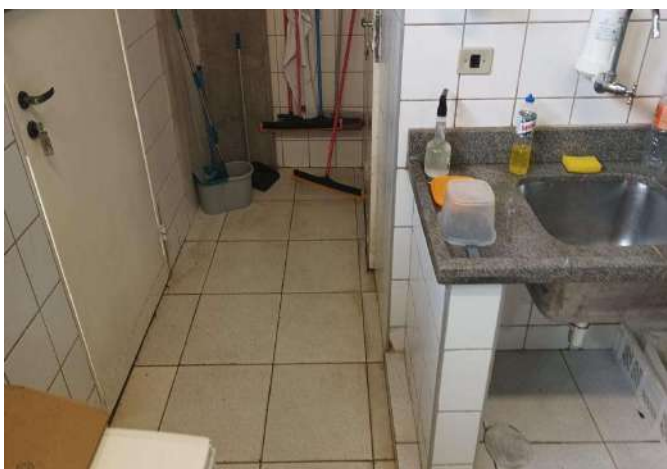


FOTO 87 COZINHA / PISO.



FOTO 88 DESPENSA DE ALIMENTAÇÃO.



FOTO 89 DESPENSA / BANCADAS.



FOTO 90 COZINHA / PISO.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 91 ABRIGO DE GÁS / PINGADEIRAS DANIFICADAS



FOTO 92 COZINHA / PAREDES E BANCADAS

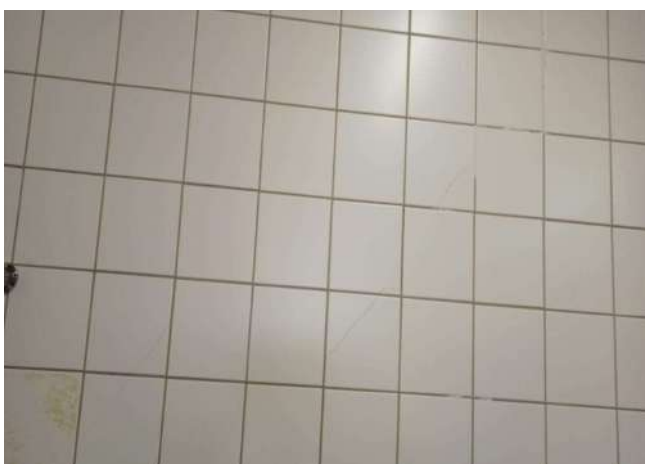


FOTO 93 COZINHA / PAREDE COM TRINCAS

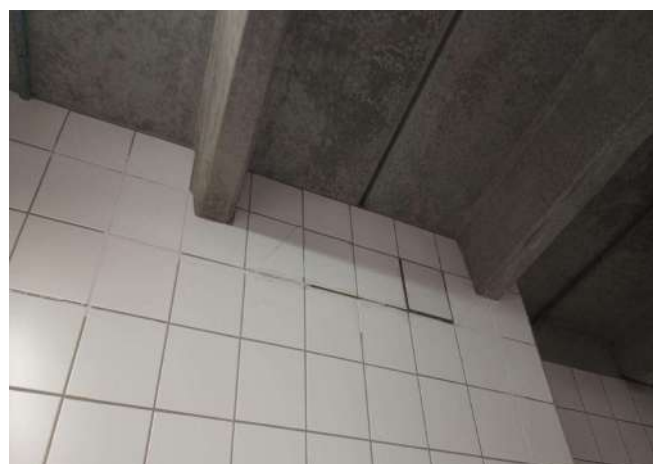


FOTO 94 COZINHA / PAREDE COM REVESTIMENTO DANIFICADO.



FOTO 95 COZINHA / PAREDE DA ENTRADA COM TRINCAS.



FOTO 96 PÁTIO PARA ADENTRAR A ESCOLA.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 97 PÁTIO DESCOBERTO.



FOTO 98 QUADRA COBERTA, SEM TRAVES E CESTO DE BASQUETE.



FOTO 99 QUADRA COBERTA / TETO.



FOTO 100 QUADRA COBERTA / SEM TRAVES E SEM CESTO DE BASQUETE.



FOTO 101 QUADRA DESCOBERTA.



FOTO 102 SALA DE LEITURA ALUNO / TETO COM FISSURA NA JUNTA DE DILATAÇÃO.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

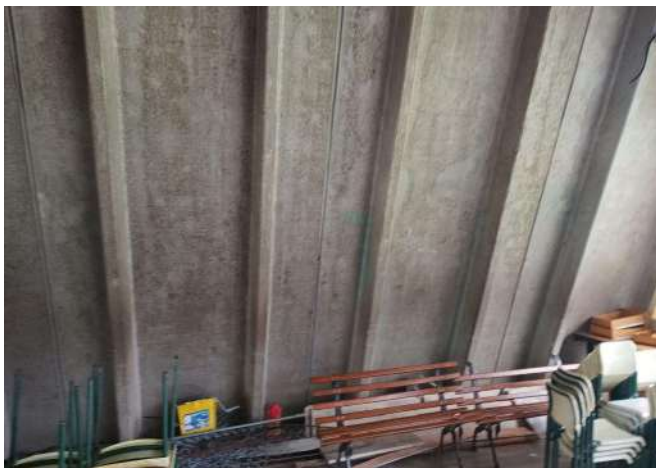


FOTO 103 PÁTIO COBERTO.

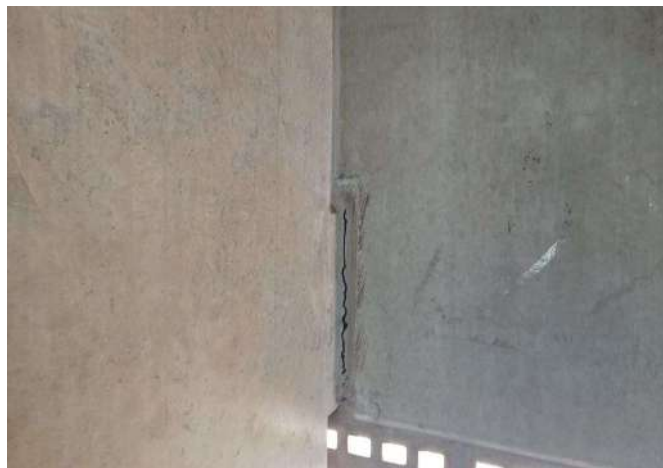


FOTO 104 PÁTIO COBERTO, PAREDE COM TRINCA.



FOTO 105 PÁTIO COBERTO / PISO E CORRIMÃO.

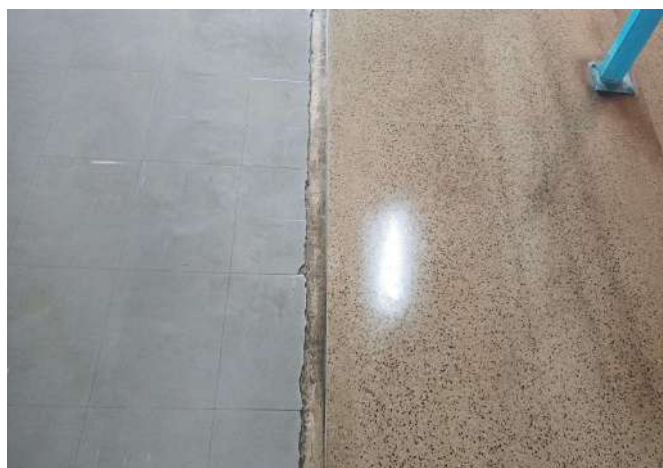


FOTO 106 PÁTIO COBERTO / PISO SEM JUNTA DE DILATAÇÃO.

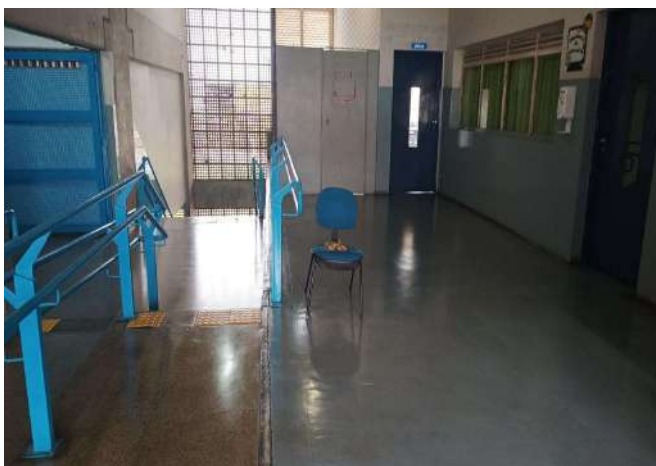


FOTO 107 PÁTIO COBERTO / PISO E RAMPA DE ACESSO.



FOTO 108 SALA DE LEITURA / PORTA.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

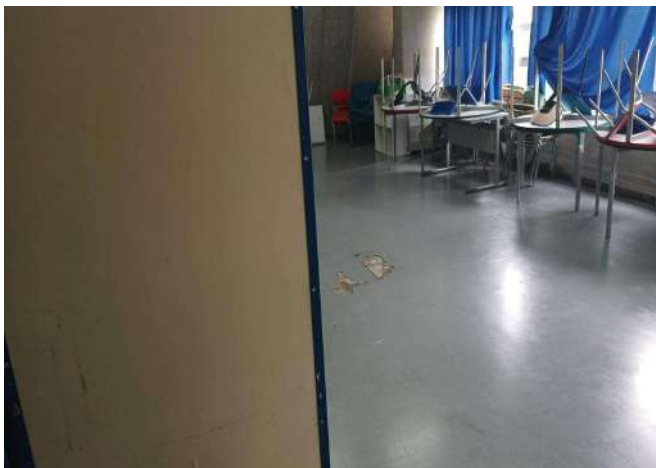


FOTO 109 SALA DE LEITURA.



FOTO 110 SALA DE LEITURA.



FOTO 111 SALA DE LEITURA / ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.

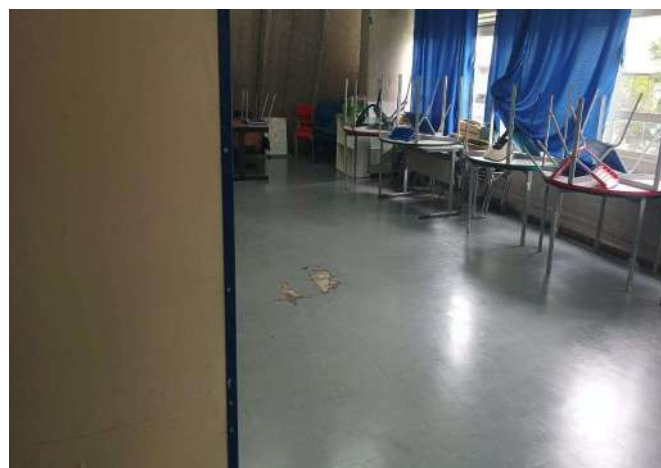


FOTO 112 SALA DE LEITURA / PISO DANIFICADO.

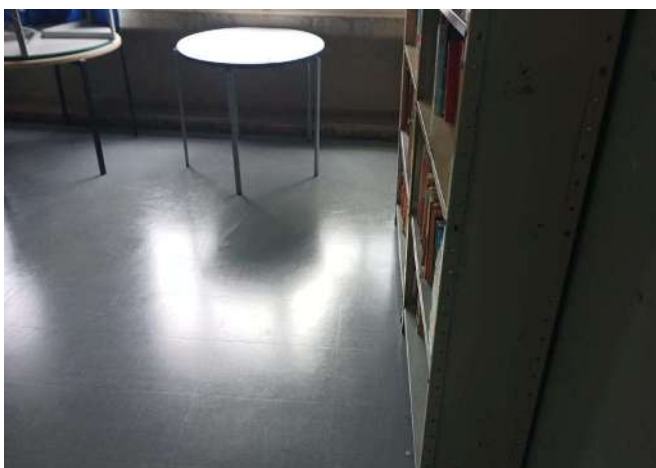


FOTO 113 SALA DE LEITURA, PISO CANTO DO RODAPÉ DANIFICADO.



FOTO 114 SALA DE LEITURA, PAREDE COM TRINCA

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 115

SALA DE ARTES, ENTRADA COM TRINCAS NA PORTA.



FOTO 116

SALA DE ARTES, TETO COM TRINCAS.

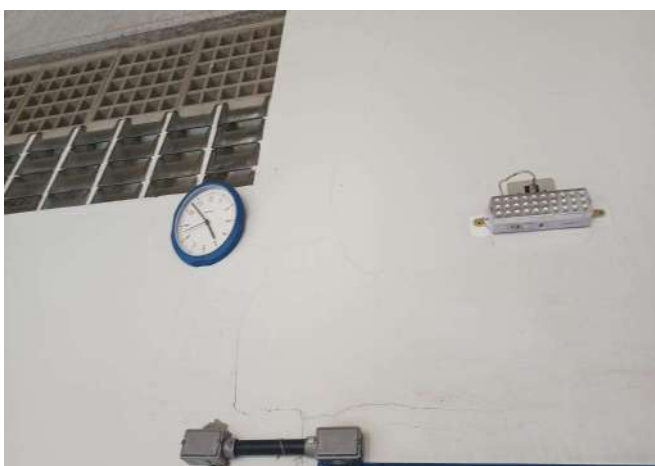


FOTO 117

SALA DE ARTES / PAREDE COM TRINCAS E ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES



FOTO 118

SALA DE ARTES, PISO, PAREDES E JANELAS DE VIDROS.



FOTO 119

SALA DE ARTES / JANELA COM FERRUGEM.



FOTO 120

SALA DE ARTES / JANELA COM FERRUGEM.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 121 SALA DE ARTES / JANELA COM FERRUGEM.



FOTO 122 SALA DE ARTES / JANELA COM FERRUGEM.



FOTO 123 SALA DE ARTES / JANELA COM FERRUGEM.

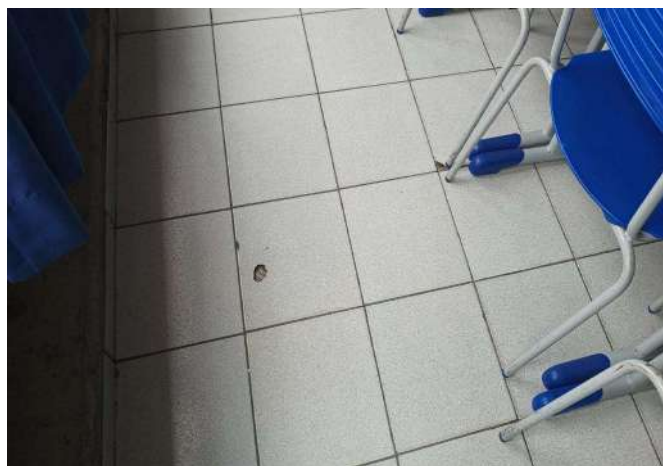


FOTO 124 SALA DE ARTES / PISO DANIFICADO.

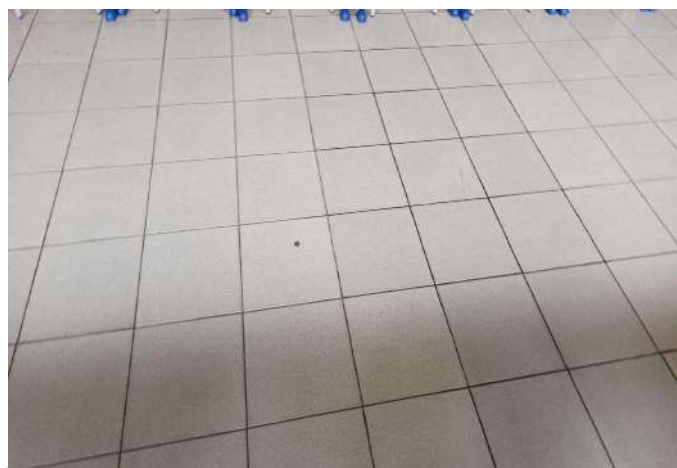


FOTO 125 SALA DE ARTES / PISO DANIFICADO.



FOTO 126 SALA DE ARTES.

Vistoriador:

ENG Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 21 / 46

Handwritten signature
28

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 127

PÁTIO COBERTO DE ALIMENTAÇÃO / PAREDE COM TRINCAS.



FOTO 128

PÁTIO COBERTO DE ALIMENTAÇÃO / PAREDE COM TRINCAS.



FOTO 129

PÁTIO COBERTO DE ALIMENTAÇÃO / PAREDE COM TRINCAS E ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES.



FOTO 130

PÁTIO COBERTO DE ALIMENTAÇÃO / PAREDE COM ADAPTAÇÃO DE TOMADA.



FOTO 131

PÁTIO COBERTO DE ALIMENTAÇÃO / PAREDE COM TRINCAS.



FOTO 132

SALA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 133 SALA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.



FOTO 134 SALA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA / AR CONDICIONADO.

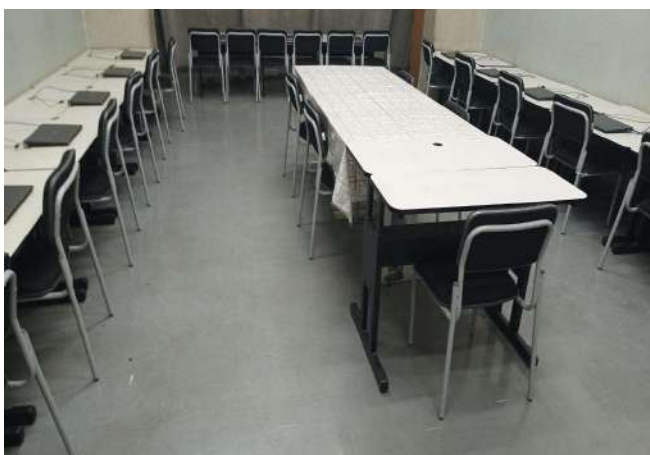


FOTO 135 SALA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA / PISO.



FOTO 136 SALA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA / PAREDE COM TRINCAS E ADAPTAÇÕES DE TOMADAS.



FOTO 137 CORREDOR P/ ACESSAR AS SALAS DE AULA / TETO

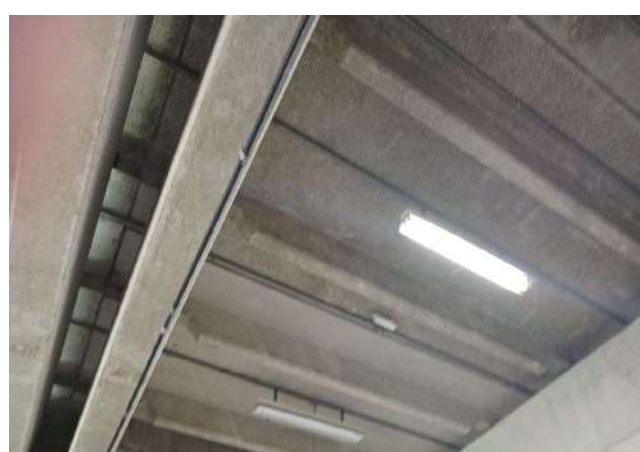


FOTO 138 CORREDOR P/ ACESSAR AS SALAS DE AULAS / TETO

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 139

CORREDOR P/ ACESSAR AS SALAS DE AULA / TETO



FOTO 140

CORREDOR P/ ACESSAR AS SALAS DE AULAS / PASSAGEM DE AR

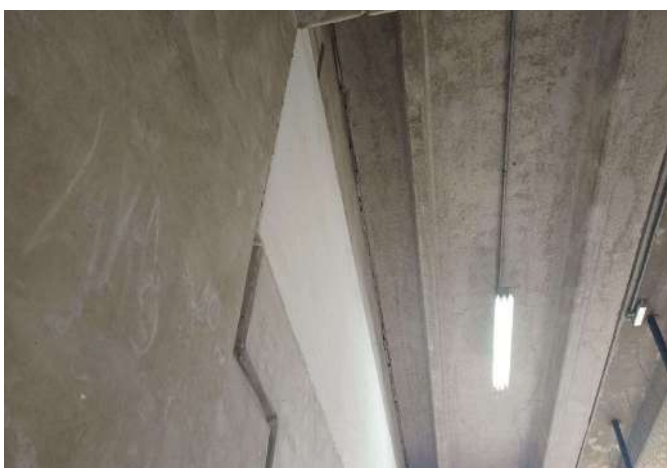


FOTO 141

CORREDOR P/ ACESSAR AS SALAS DE AULA / TETO



FOTO 142

HIDRANTE NO CORREDOR



FOTO 143

CORREDOR P/ ACESSAR AS SALAS DE AULA / PISO, PAREDE E TETO



FOTO 144

SALA DE MATEMÁTICA / TETO

Vistoriador:

ENG Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 24 / 46

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 145 SALA DE MATEMÁTICA / PORTA



FOTO 146 SALA DE MATEMÁTICA / PISO

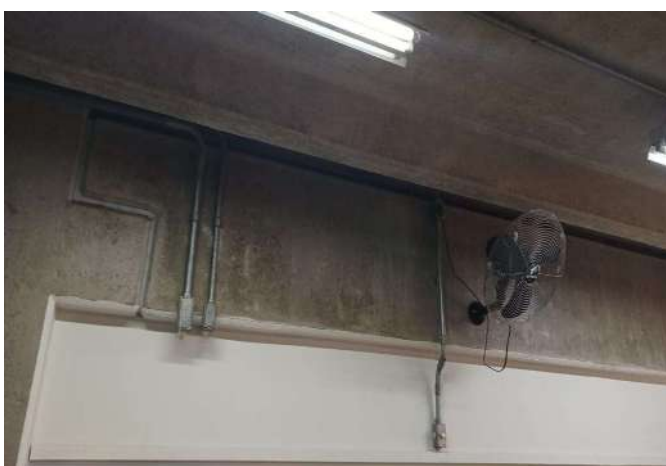


FOTO 147 SALA DE MATEMÁTICA / PAREDE COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES



FOTO 148 SALA DE MATEMÁTICA / TETO, PAREDES E JANELAS DE VIDRO

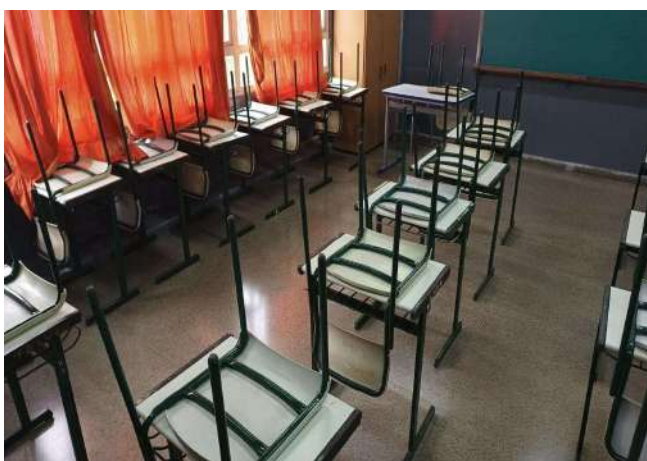


FOTO 149 SALA DE MATEMÁTICA / PISO



FOTO 150 SALA DE MATEMÁTICA / TETO

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

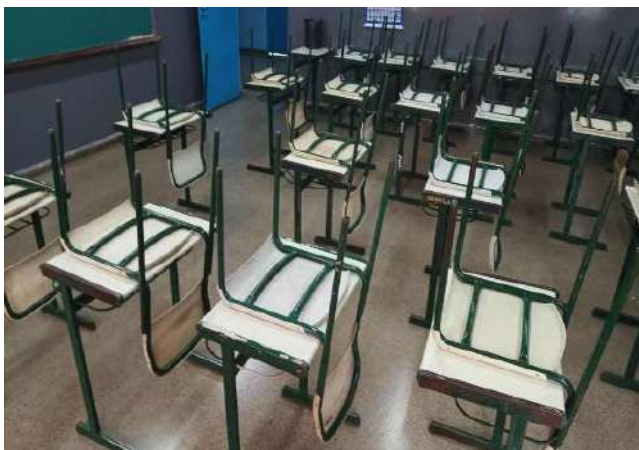


FOTO 151 SALA DE MATEMÁTICA / PISO



FOTO 152 SALA DE MATEMÁTICA / JANELAS DE VIDRO



FOTO 153 SALA DE MATEMÁTICA / PAREDE DA LOUSA



FOTO 154 SALA DE MATEMÁTICA / PAREDE DA LOUSA



FOTO 155 SALA DE MATEMÁTICA / TETO



FOTO 156 SALA DE MATEMÁTICA / TETO E PAREDE COM ADAPTAÇÕES DE VENTILADORES E TOMADAS

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 157 SALA DE MATEMÁTICA / TETO

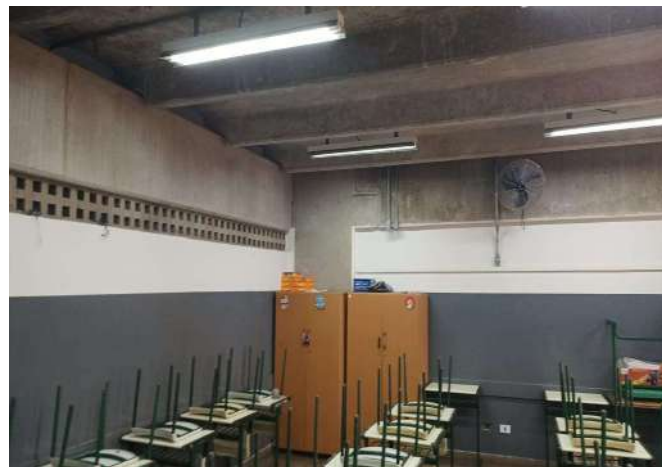


FOTO 158 SALA DE MATEMÁTICA / TETO, PAREDE E ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES

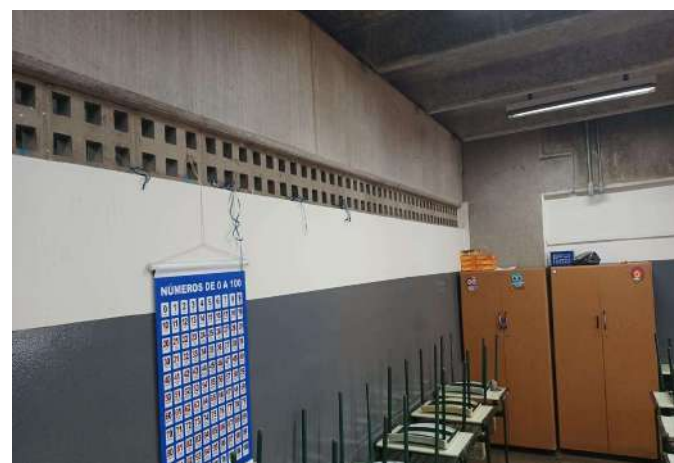


FOTO 159 SALA DE MATEMÁTICA



FOTO 160 SALA DE MATEMÁTICA



FOTO 161 SALA DE HISTÓRIA / PORTA



FOTO 162 SALA DE HISTÓRIA / PISO

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

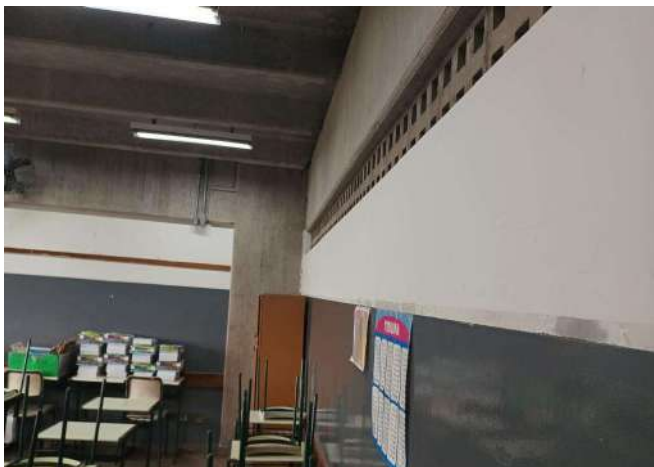


FOTO 163 SALA DE HISTÓRIA / PAREDE

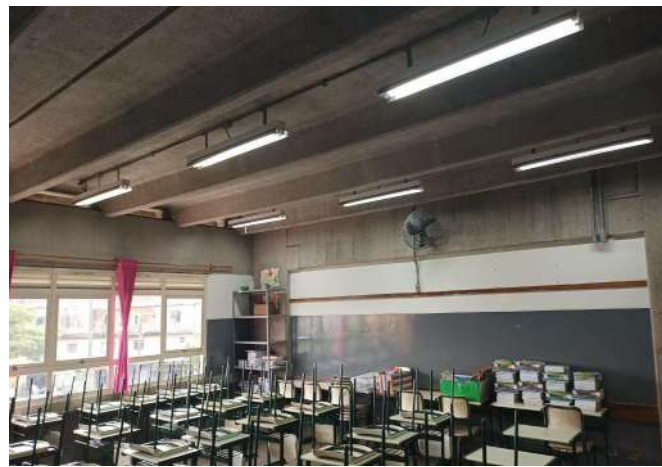


FOTO 164 SALA DE HISTÓRIA / PAREDE, JANELAS E ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES

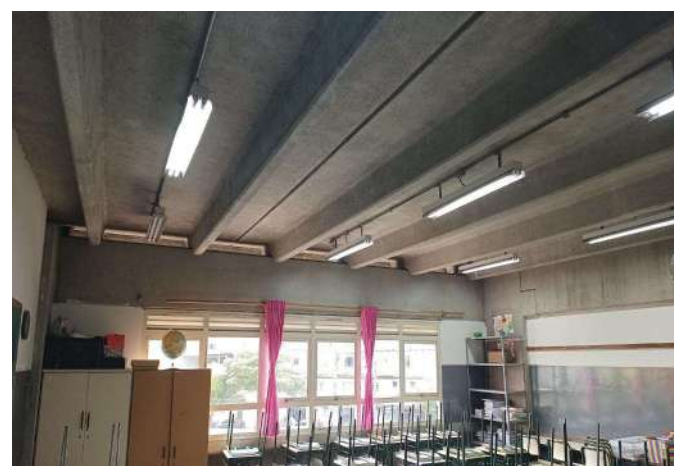


FOTO 165 SALA DE HISTÓRIA / TETO E JANELAS EM VIDROS



FOTO 166 SALA DE HISTÓRIA / PAREDE DA LOUSA



FOTO 167 SALA DE MATEMÁTICA / PORTA

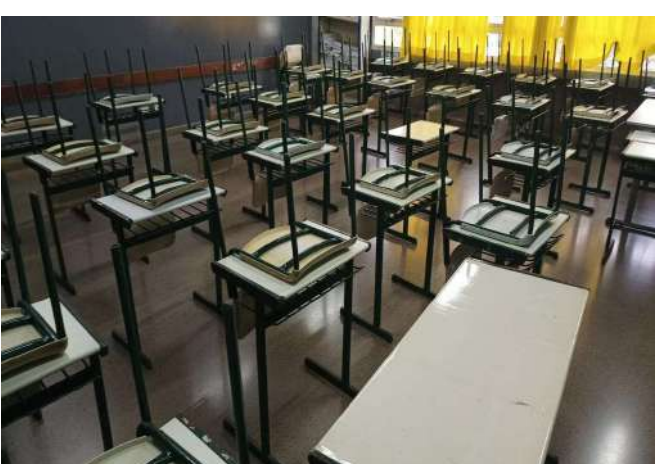


FOTO 168 SALA DE MATEMÁTICA / PISO

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

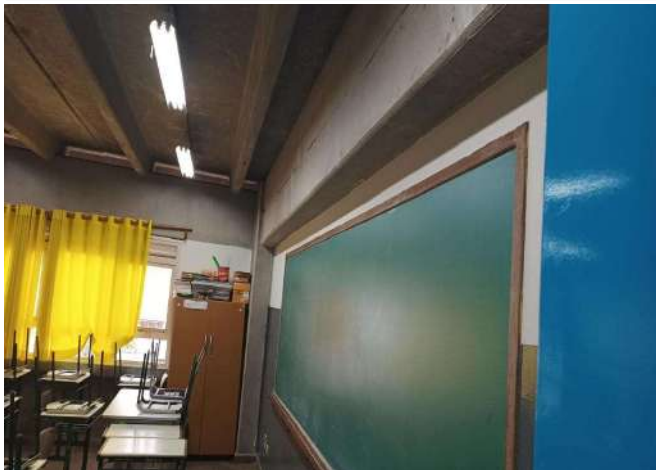


FOTO 169 SALA DE MATEMÁTICA / PAREDE DA LOUSA



FOTO 170 SALA DE MATEMÁTICA / TETO E JANELAS DE VIDROS

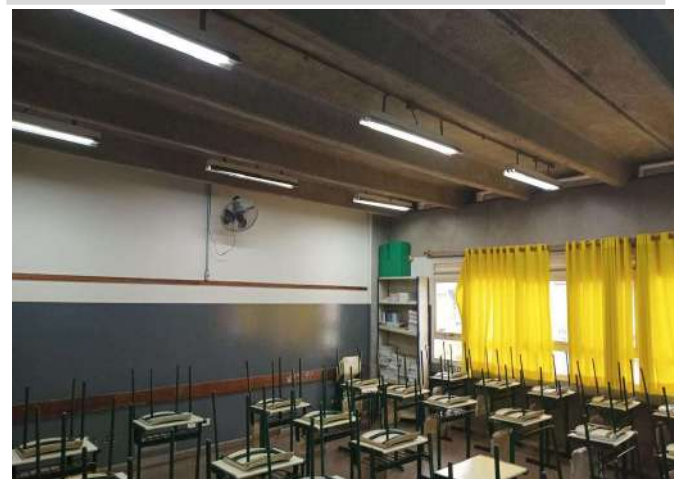


FOTO 171 SALA DE MATEMÁTICA / PAREDE COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES

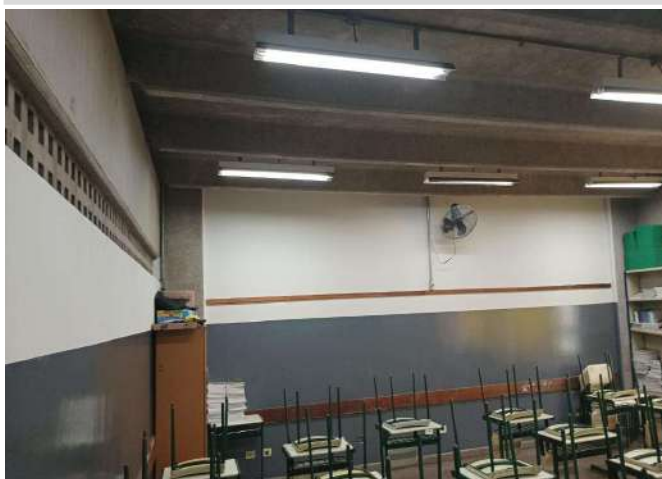


FOTO 172 SALA DE MATEMÁTICA / PAREDES E TETO



FOTO 173 SALA DE MATEMÁTICA / TETO E PAREDE



FOTO 174 SALA DE MATEMÁTICA / TETO

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

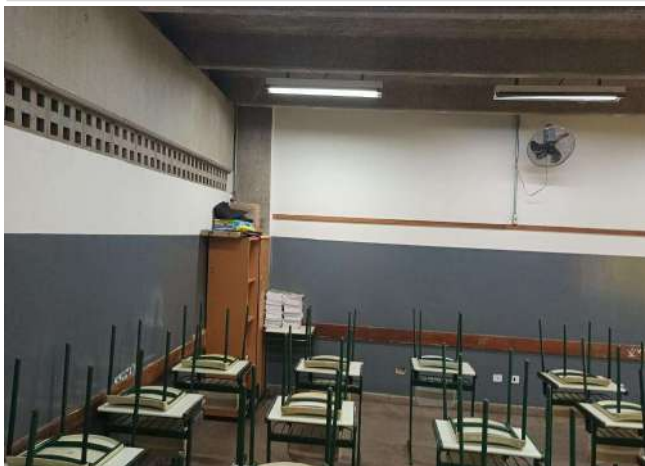


FOTO 175 SALA DE MATEMÁTICA / PISO E PAREDE



FOTO 176 SALA DE MATEMÁTICA / PAREDE E ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES



FOTO 177 SALA DE HISTÓRIA / PORTA



FOTO 178 SALA DE HISTÓRIA / PISO, PAREDE COM ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES



FOTO 179 SALA DE HISTÓRIA / JANELAS DE VIDRO, PARDE DA LOUSA



FOTO 180 SALA DE INGLÊS / PORTA

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 181

SALA DE INGLÊS / PISO, PAREDE DA LOUSA E JANELA DE VIDRO



FOTO 182

SALA DE INGLÊS / ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES



FOTO 183

SALA 21 DE ALUNO / PORTA

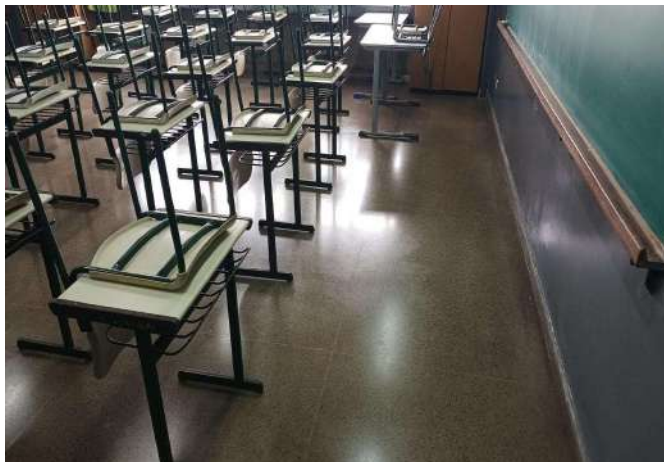


FOTO 184

SALA 21 DE ALUNO / PISO



FOTO 185

SALA 21 DE ALUNO / PAREDE DA LOUSA, JANELA DE VIDRO E TETO



FOTO 186

SALA 21 DE ALUNO / ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E LUMINARIAS

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 187 SALA DE GEOGRAFIA / PORTA



FOTO 188 SALA DE GEOGRAFIA / PISO

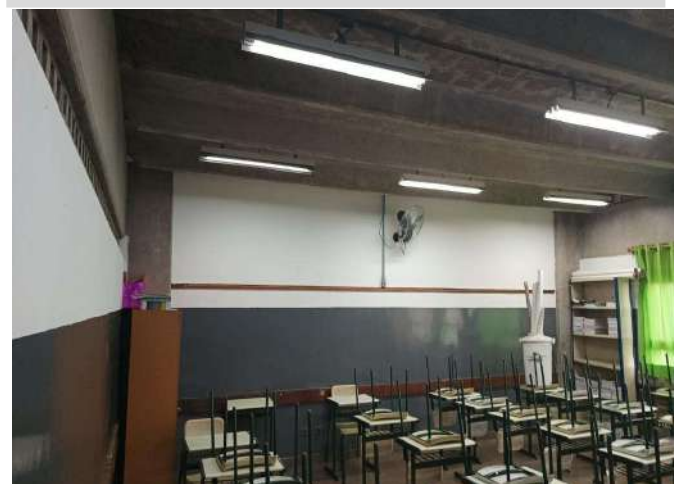


FOTO 189 SALA DE GEOGRAFIA / ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES



FOTO 190 SALA DE GEOGRAFIA / TETO, JANELA DE VIDRO



FOTO 191 SALA 22 DE ALUNO / PORTA



FOTO 192 SALA 22 DE ALUNO / PISO

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 193

SALA 22 DE ALUNO / ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES



FOTO 194

SALA DE CIÊNCIAS / PORTA

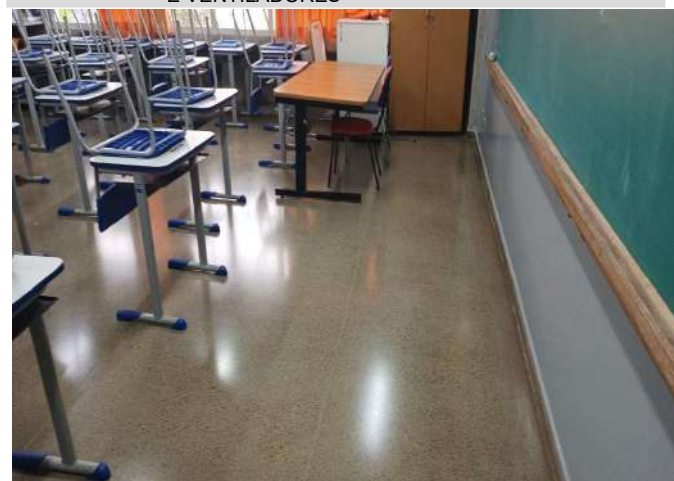


FOTO 195

SALA DE CIÊNCIAS / PISO



FOTO 196

SALA DE CIÊNCIAS / JANELA DE VIDRO



FOTO 197

SALA DE CIÊNCIAS / ADAPTAÇÕES DE TOMADAS E VENTILADORES



FOTO 198

SALA DE CIÊNCIAS / PAREDE E TETO

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 199 SALA DE CIÊNCIAS / TETO



FOTO 200 SALA DE CIÊNCIAS / TETO



FOTO 201 SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA / PORTA



FOTO 202 SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA / PISO

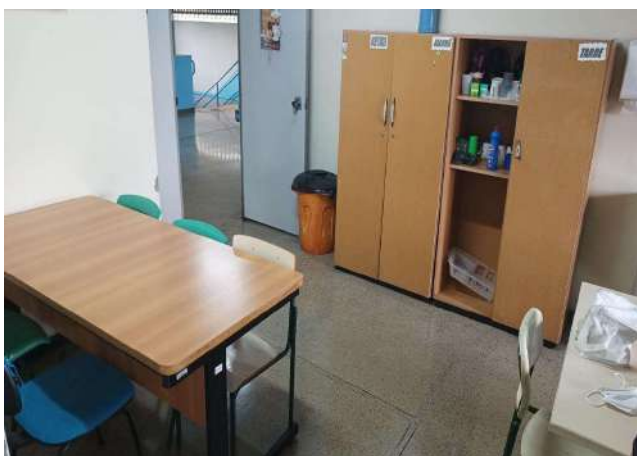


FOTO 203 SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA / PISO PAREDES



FOTO 204 COPA DA SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA / ADAPTAÇÕES DE VENTILADORES E TOMADAS

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 205 HIDRANTE E EXTINTORES.



FOTO 206 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / DEFICIENTE.



FOTO 207 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / DEFICIENTE.



FOTO 208 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / PORTA.



FOTO 209 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / PISO E PAREDE.



FOTO 210 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / LAVATÓRIO.

Vistoriador:

ENG Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 35 / 46

42

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 211 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / PISO



FOTO 212 BANHEIRO FEM ALUNO / PORTA FISSURA NO BATENTE

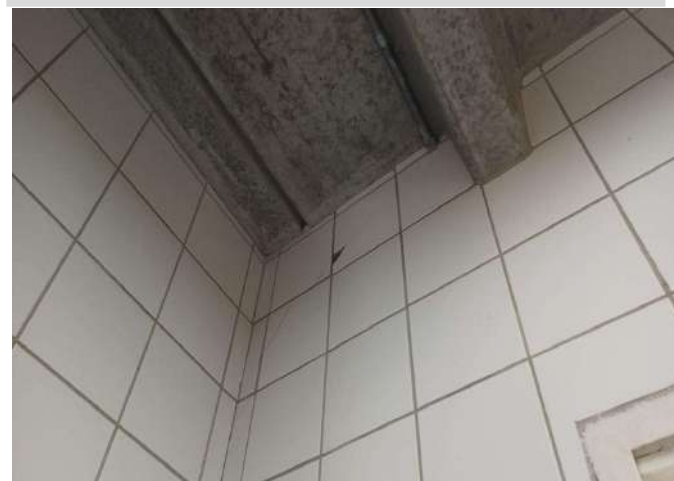


FOTO 213 BANHEIRO FEM ALUNO / REVESTIMENTO DANIFICADO



FOTO 214 BANHEIRO FEM ALUNO / PORTA



FOTO 215 BANHEIRO FEM ALUNO / BANCADA E LAVATÓRIO



FOTO 216 BANHEIRO FEM ALUNO / PISO E DIVISÃO DE VASOS SANITÁRIOS

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 217 BANHEIRO MASC ALUNO / DIVISAS DE VASOS



FOTO 218 BANHEIRO MASC ALUNO / JANELA COM FERRUGEM



FOTO 219 BANHEIRO MASC ALUNO / PORTA



FOTO 220 BANHEIRO MASC ALUNO / PISO E BANCADA DO LAVATÓRIO

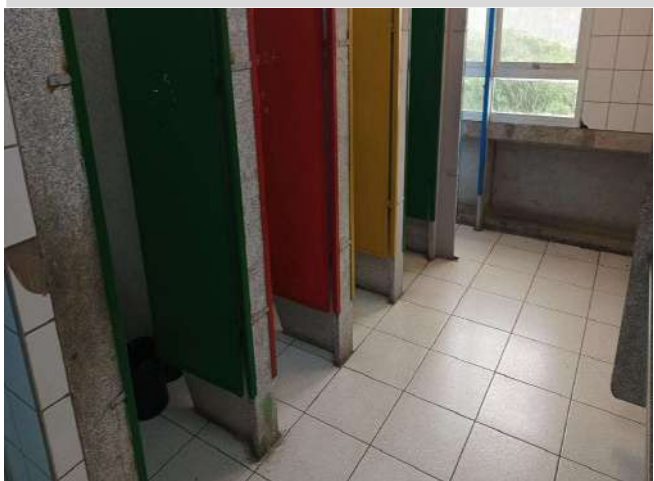


FOTO 221 BANHEIRO MASC ALUNO / PISO. PAREDE COM REVESTIMENTOS DANIFICADOS



FOTO 222 BANHEIRO MASC ALUNO / VASO

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 223 BANHEIRO MASC ALUNO / JANELA.



FOTO 224 BANHEIRO MASC ALUNO / JANELA DANIFICADA.



FOTO 225 BANHEIRO MASC ALUNO / MICTÓRIO E BANCADA DE LAVATÓRIO.



FOTO 226 BANHEIRO MASC ALUNO / PAREDE COM AZULEJO QUEBRADO.



FOTO 227 BANHEIRO MASC ALUNO / PAREDE COM AZULEJO QUEBRADO.



FOTO 228 CORREDOR DOS BANHEIROS.

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 229 PÁTIO COBERTO / JANELAS DE VIDRO



FOTO 230 PÁTIO COBERTO / JANELA DE VIDRO COM INFILTRAÇÃO



FOTO 231 PÁTIO COBERTO / JANELA DE VIDRO



FOTO 232 ESCADA P/ ACESSAR O PISO SUPERIOR / CORRIMÃO



FOTO 233 ESCADA E CORRIMÃO



FOTO 234 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / DEFICIENTE

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 235 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / PISO E PAREDES



FOTO 236 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / PAREDE



FOTO 237 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / PORTA

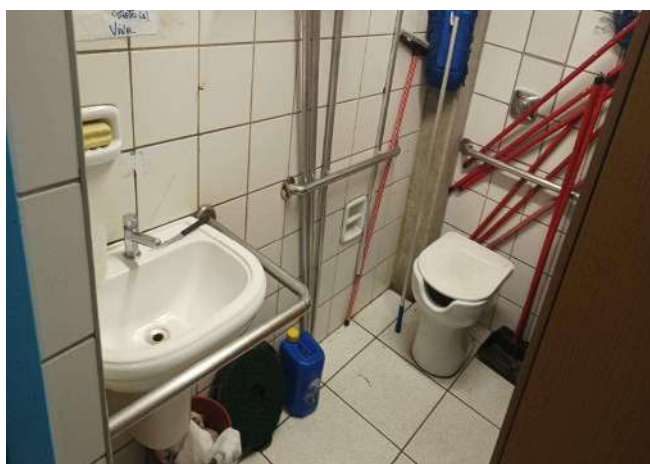


FOTO 238 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / PISO E PAREDE DESATIVADO

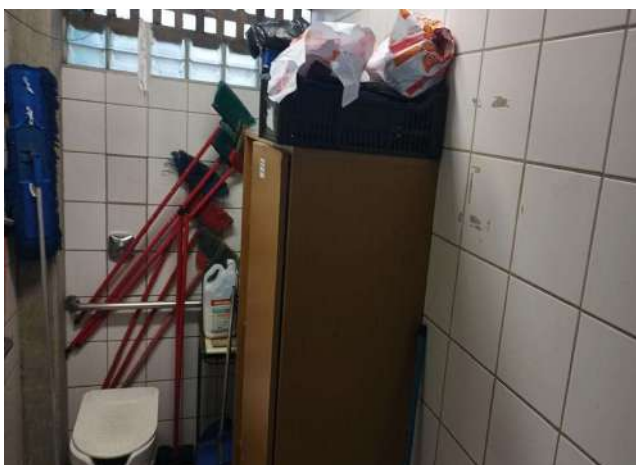


FOTO 239 BANHEIRO UNISSEX ALUNO / DESATIVADO



FOTO 240 BANHEIRO MASC FUNCIONÁRIO / PORTA

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 241 BANHEIRO MASC FUNCIONÁRIO / PISO, BANCADA E LAVATÓRIO



FOTO 242 BANHEIRO MASC FUNCIONÁRIO / MICTÓRIO



FOTO 243 BANHEIRO MASC FUNCIONÁRIO / VASO SANITÁRIO



FOTO 244 BANHEIRO MASC FUNCIONÁRIO / PAREDE DANIFICADA DOS VASOS SANITÁRIO



FOTO 245 BANHEIRO FEM FUNCIONÁRIO / PORTA



FOTO 246 BANHEIRO FEM FUNCIONÁRIO / PISO, BANCADA E LAVATÓRIO

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 247 BANHEIRO FEM FUNCIONÁRIO / VASO SANITÁRIO



FOTO 248 BANHEIRO FEM FUNCIONÁRIO / JANELA COM FILTRAÇÃO E REVESTIMNTO QUEBRADO



FOTO 249 BANHEIRO FEM FUNCIONÁRIO / AZULEJO TRINCADO

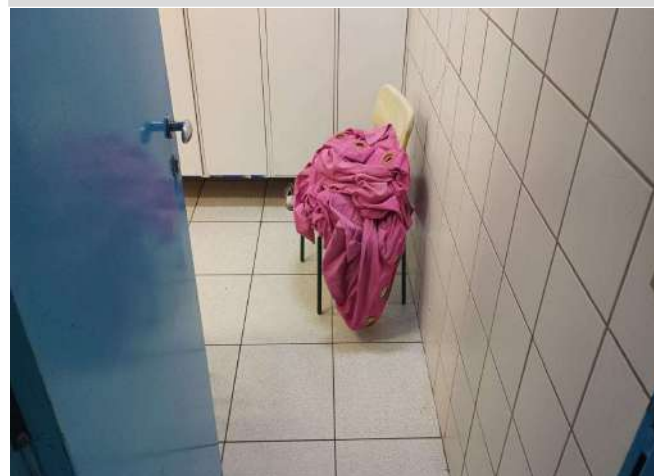


FOTO 250 COPA, LAVANDERIA E VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIO / PISO



FOTO 251 COPA, LAVANDERIA E VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIO / AZULEJOS TRINCADOS



FOTO 252 COPA, LAVANDERIA E VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIO / PISO SEM REJUNTE

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 253 COPA, LAVADERIA E VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIO



FOTO 254 QUADRO DE ENERGIA.



FOTO 255 FACHADA LATERAL DIREITA.



FOTO 256 PÁTIO DESCOBERTO / DANIFICADO.



FOTO 257 PÁTIO DESCOBERTO / DANIFICADO



FOTO 258 PÁTIO DESCOBERTO / DANIFICADO

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 259 PÁTIO DESCOBERTO DA ENTRADA / DANIFICADO



FOTO 260 PÁTIO DESCOBERTO DA ENTRADA / DANIFICADA



FOTO 261 PÁTIO DESCOBERTO DA ENTRADA / SEM VAZÃO DA ÁGUA DA CHUVA



FOTO 262 PÁTIO DESCOBERTO DA ENTRADA /SEM VAZÃO DA ÁGUA DA CHUVA



FOTO 263 SPDA DA FACHADA LATERAL DIREITA



FOTO 264 SPDA DA FACHADA LATERAL DIREITA

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 265 SPDA DA FACHADA DA FRENTE DA ECOLA



FOTO 266 SPDA DOS FUNDOS



FOTO 267 CAIXA D'ÁGUA E CASA DE MÁQUINA



FOTO 268 SPDA DA CAIXA D'ÁGUA E CASA DE MÁQUINA



FOTO 269 SPDA FACHADA



FOTO 270 SPDA DA CAIXA D'ÁGUA E CASA DE MÁQUINA

Relatório Fotográfico

DATA

1 2 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ

ENDEREÇO

Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1471 - Conj. Hab. Teotonio Vilela

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 271 FACHADA DA LATERAL DA ESCOLA



FOTO 272 SPDA DA FACHADA, LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA.

FOTO 273

FOTO 274

FOTO 275

FOTO 276

Vistoriador:

ENG Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 46 / 46

53

Relatório Fotográfico

DATA

0 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS

ENDEREÇO

AVENIDA ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS


TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

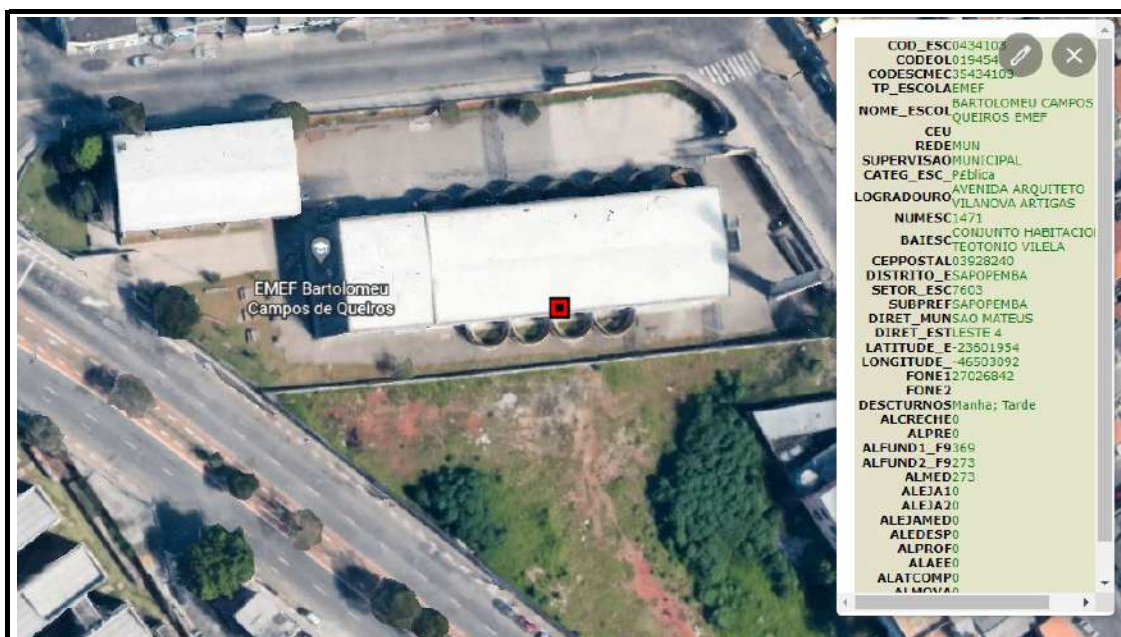

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÊC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 1 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
0 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 4 5 4

NOME

BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS

ENDEREÇO

AVENIDA ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 2 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
0 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 1 9 4 5 4

NOME
BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS

ENDEREÇO
AVENIDA ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

VOLUMÉTRICO



Vistoriador: ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 3 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
0 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 1 9 4 5 4

NOME
BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS

ENDEREÇO
AVENIDA ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador: ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 4 / 4

DIAGNÓSTICO

Escola

BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

28


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS	EMEF	1	106	54,92%
BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS	EMEF	2	72	37,31%
BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS	EMEF	3	15	7,77%

Total por Parâmetro

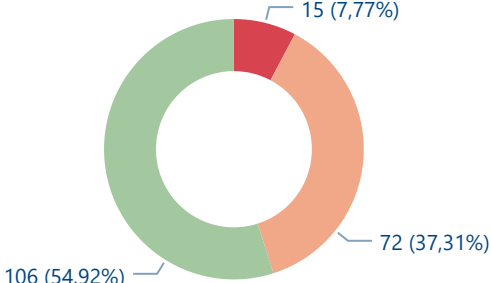

Percentual de Itens por Parâmetro

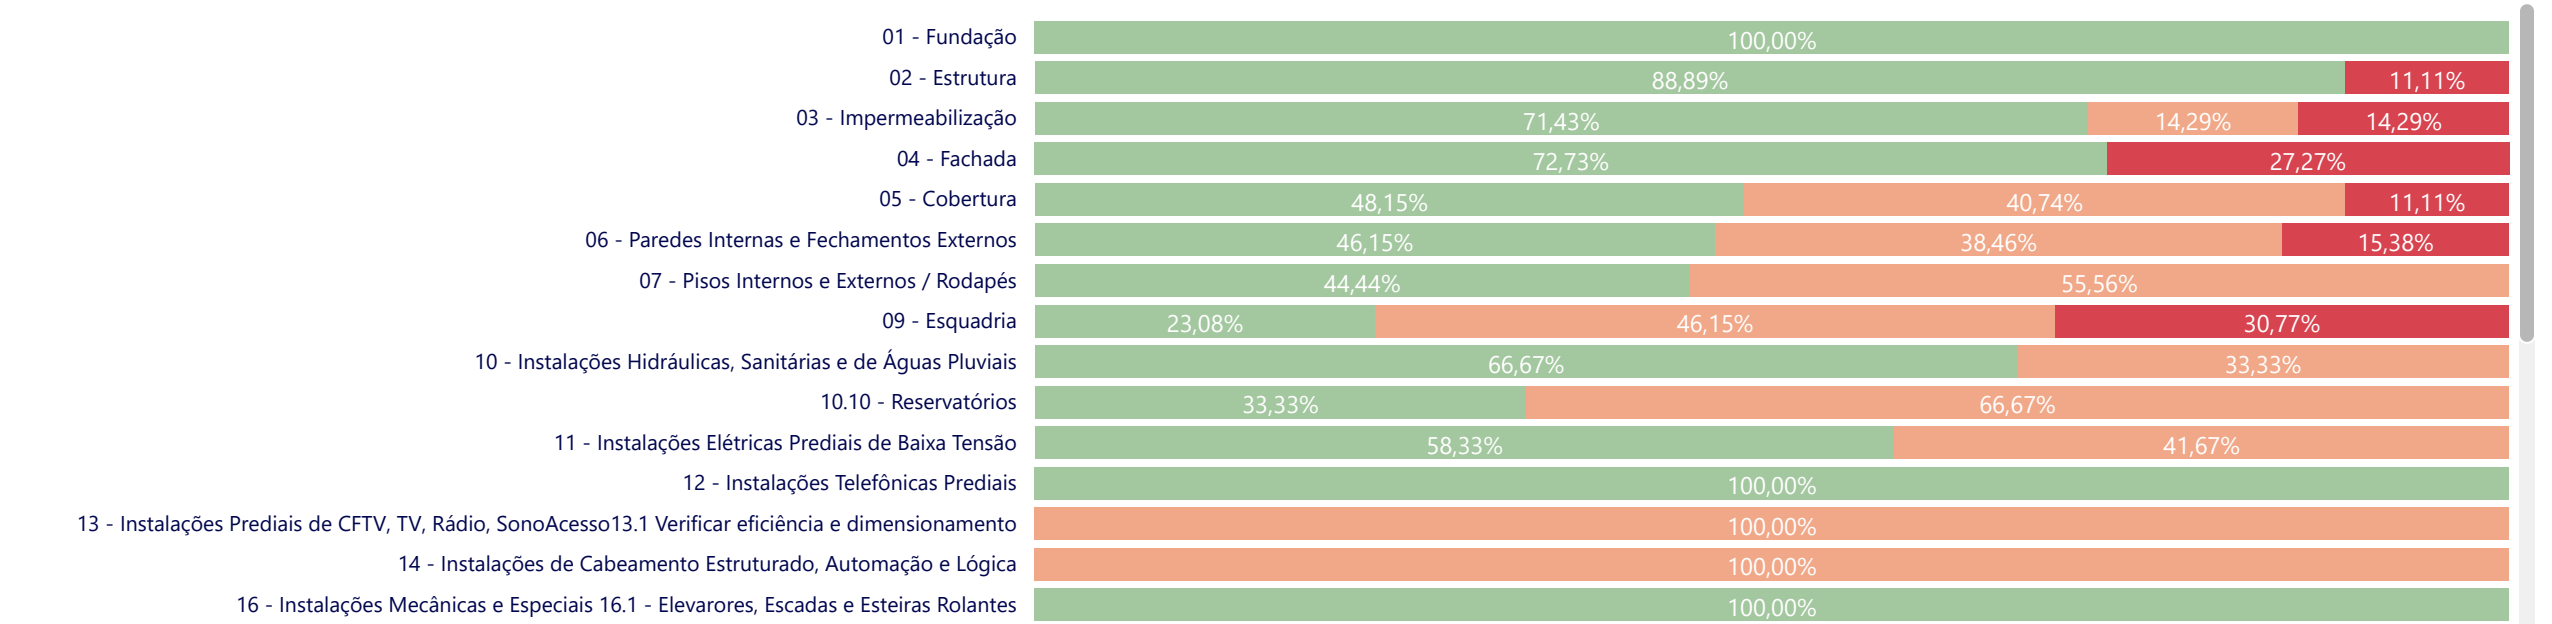

Parâmetro 1 2 3



Percentual de Itens por Parâmetro

