



PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



EMEF BRASILIO MACHADO NETO



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	027

11/01/22

ESCOLA:

BRASILIO MACHADO NETO

TIPO:

EMEF

LOCAL:

RUA ALMIRANTE OTCILIO CUNHA, 325

BAIRRO:

Pq. STA MADALENA

DRE:

SAO MACEUS

CÓD. UNIDADE:

095508

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Efetuada Vistoria da Edificação para Levantamento
e Diagnostico de Patologias Existentes

Vistoriado por:

Gilberto Barros Barreto

Ciência da Direção da UE (carimbo):



[Signature]
11/01/2022

LEVANTAMENTO CADASTRAL																	
Dados Gerais:																	
Tipo de equipamento	EMEF																
Nome da Unidade	BRASILIO MACHADO NETO																
DRE	SÃO MATEUS			Subprefeitura			SÃO MATEUS										
Cod.Unidade	095508																
Endereço da Escola																	
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)		Endereço			Número		Complemento									
RUA	ALMIRANTE		OTACÍLIO CUNHA			325											
Bairro	CEP		Caixa Postal			Latitude		Longitude									
PARQUE SANTA MADALENA	03982-190		NA			-23.612.879		-46.508.294									
Distrito	Subprefeitura		Microrregião			Observação:											
SAPOPEMBA	SÃO MATEUS		SAPOPEMBA			NA											
SQL (Setor, quadra, lote)	UF		Município														
152-035-0011	SP		SÃO PAULO														
Descrição do Imóvel																	
Tipo de Construção	PRÉ MOLDADO DE CONCRETO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO																
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA			Nº de Pavimentos			3										
Descrição do Terreno																	
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM			Rua Iluminada (Sim ou Não)			SIM										
Área do Terreno (m²)	5048,85			Área Edificada/ Construída (m²)			4189,9										
Área Pavimentada (m²)	1841,54			Área Verde / Permeável (m²)			1078,93										
Área da Cobertura (m²)	2128,38			Área Edificável (m²) (potencial construtivo)			1406										
Zoneamento	ZEIS-1			C.A. (máx)			2,5		T.O. (máx) 0,7								
Muro de Fecho (gradil, muro)	MURO																
Abastecimento																	
Água																	
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água			Observação:													
Até 500 L	NA			PRÉ MOLDADO DE CONCRETO (ATIVA) SEM GUARDA CORPO													
De 501 a 1000 L	NA																
De 1001 a 5000 L	NA																
De 5001 a 10.000 L	NA																
De 10.001 a 20.000 L	1																
Acima de 20.001 L	NA																
Gás																	
Encanado (Sim ou Não)	NÃO			Botijão de gás (Sim ou Não)			SIM										
Energia Elétrica																	
220V / 127V																	
Voltagem	NÃO			Quantidade:			NA										
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO			Esgoto:													
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM			Fossa Séptica (Sim ou Não)			SIM										
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:			1										
Caixa de Passagem (Sim ou Não) SIM																	
Informações AVCB																	
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO			Nº			NA										
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Sim ou Não	NÃO			Total (Sim ou Não)			NÃO										
Parcial (Sim ou Não) NÃO																	
Acessibilidade																	
Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade			NA										
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO			Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)			Qual ?										
NÃO																	
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)			Visual (Sim ou Não)			Tátil (Sim ou Não)										
NÃO																	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº			NA										
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:			NA										
Ambientes da Escola																	
Administrativo																	
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção			Tipo de Piso		Grau de Adequabilidade do Ambiente									
Almoxarifado	1	10	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO			CERÂMICO		1									
Área de Recreação (solário)	NA	NA	NA			NA		NA									
Biblioteca	NA	NA	NA			NA		NA									
Camarim	NA	NA	NA			NA		NA									
Casa de Máquinas	NA	NA	NA			NA		NA									
Cozinha	1	50	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO			CERÂMICO		2									
Depósito	NA	NA	NA			NA		NA									
Depósito Material Didático	NA	NA	NA			NA		NA									
Despensa/ Depósito Alimen	NA	NA	NA			NA		NA									
Estacionamento	1	200	ESPAÇO ABERTO			CONCRETO		2									
Laboratório de Ciências	1	38	NA			NA		NA									
Laboratório de Informática	1	38	NA			NA		NA									
Lactário	NA	NA	NA			NA		NA									
Lavanderia	NA	NA	NA			NA		NA									
Parque Arborizado	NA	NA	NA			NA		NA									
Pátio Coberto	1	150	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO			CERÂMICO		1									
Pátio Descoberto (piso acim)	1	168	ESPAÇO ABERTO			CONCRETO		NA									
Piscina	NA	NA	NA			NA		NA									
Play Ground	NA	NA	NA			NA		NA									
Quadra Coberta	1	200	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO			PLACAS DE CONCRETO		2									
Quadra Descoberta	NA	NA	NA			NA		NA									
Refeitório	1	197	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO			CONCRETO		1									
Sala de Assistente Diretor	NA	NA	NA			NA		NA									
Sala de Coord. Pedag.	NA	NA	NA			NA		NA									
Sala de Diretor	1	15	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO			CERÂMICO		1									
Sala de Leitura	NA	NA	NA			NA		NA									
Sala de Professores	1	20	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO			CERÂMICO		1									
Sala de Reuniões	NA	NA	NA			NA		NA									
Sala de Vídeo	NA	NA	NA			NA		NA									
Secretaria	1	20	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO			CERÂMICO		1									
Teatro	NA	NA	NA			NA		NA									
Legenda																	
Grau de Adequabilidade do Ambiente																	
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.</td> </tr> <tr> <td>NA</td> <td>Item que não existe na unidade escolar</td> </tr> </table>										1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.	2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.	3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.	NA	Item que não existe na unidade escolar
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.																
2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.																
3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.																
NA	Item que não existe na unidade escolar																
VISTORIADOR																	
ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA																	

Nome da Unidade :	BRASILIO MACHADO NETO	DRE :	SAO MATEUS
-------------------	-----------------------	-------	------------

LEVANTAMENTO CADASTRAL					
Educativa					
Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Sala de Aula 1	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 2	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 3	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1
Sala de Aula 4	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1
Sala de Aula 5	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 6	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 7	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 8	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1
Sala de Aula 9	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1
Sala de Aula 10	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1
Sala de Aula 11	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 12	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 13	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1
Sala de Aula 14	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1
Sala de Aula 15	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1
Sala de Aula 16	35	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 17	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 18	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 19	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 20	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 21	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 22	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 23	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 24	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 25	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 26	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 27	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 28	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 29	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 30	NA	NA	NA	NA	NA

Sanitários						Informações Complementares		
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuviros
Banho e Troca	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Função. Fem.	3	5,5 E 5	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	6	6	0
Sanit. Função. Masc.	3	5,5 E 5	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	6	6	0
Sanit. Função. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Aluno Fem.	4	10,10,10 E 10	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	8	8	0
Sanit. Aluno Masc.	4	10,10,10 E 10	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	8	8	0
Sanit. Aluno. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	1	5	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	1	1	0
Vestiário	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Informações Adicionais			
Brinquedos Playground (Sim ou Não)	NÃO	Especificar:	Tipo (Madeira, ferro, cimento)
Observação: NA		NA	NA
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)	NA
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	NA
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	NA
Cobertura (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	NA
Observações Gerais:			

Legenda	
Grau de Adequabilidade do Ambiente 1 2 3 NA	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade. Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade. Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade. Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR	ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA
-------------	--

Nome da Unidade :		BRASILIO MACHADO NETO	DRE :	SÃO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprome- timento	Ambiente / Observações	
1	FUNDAÇÃO			
1.1	Colapso do solo	1		
1.2	Erosão do solo	1		
1.3	Recalque diferencial	1		
2	ESTRUTURA			
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	1		
2.2	Corrosão	2	HÁ ARMADURA EXPOSTA EM COLUNAS, POSSÍVEL COMEÇO DE CORROSÃO	
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	3	TRINCAS E RACHADURAS EM MUROS DE DIVISA, COLUNAS, VIGAS	
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1		
2.5	Armadura exposta	3	HÁ ARMADURA EXPOSTA EM COLUNAS, POSSÍVEL COMEÇO DE CORROSÃO	
2.6	Deformações excessivas	1		
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
2.8	Lixiviação	1		
2.9	Infiltrações	2	FORTES INFILTRAÇÕES PELA COBERTURA	
3	IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.1	Infiltração	2	FORTES INFILTRAÇÕES PELA COBERTURA	
3.2	Descolamento da manta	NA		
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	NA		
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1		
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1		
3.6	Falta de caimento para os ralos	1		
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1		
4	FACHADA			
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1		
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1		
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	MANCHAS ORIGINADAS PELA UMIDADE	
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1		
4.6	Fissuras e trincas	2	FISSURAS ETRINCAS PRESENTES POR TODOS OS AMBIENTES	
4.7	Infiltração	2	INFILTRAÇÕES GERAM GRANDE UMIDADE NA FACHADA	
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1		
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
4.10	Descaracterização da fachada original	1		
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	NECESSÁRIO PINTURA	
5	COBERTURA			
5.1	Deformações excessivas	1		
5.2	Abertura de frestas	2	HÁ FRESTAS NO TELHADO, GRANDES INFILTRAÇÕES	
5.3	Umidade na estrutura	3	GRAVES INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS	
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	2	TELHAS DESALINHADAS E QUEBRADAS	
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	1		
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	1		
5.7	Destacamentos de rufos	1		
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	1		
5.9	Ausência da grelha do ralo	1		
5.10	Ausência de extravasor da calha	1		
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1		
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	1		
5.13	Falta de condições de segurança	1		
5.14	Fissuras	2	FISSURAS E TRINCAS NAS TELHAS	
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1		
5.16	Falha nos elementos de fixação	1		
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	1		
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	1		
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1		
5.21	Manchamento, sujidades	1		
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1		
5.23	Ataque de pragas biológicas	1		
5.24	Ineficiência nas emendas	1		
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	1		
5.26	Subdimensionamento	1		
5.27	Obstrução por sujidades	1		
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS			
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1		
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	MANCHAS ORIGINADAS PELA UMIDADE	
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	1		
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1		
6.6	Som cavo	1		
6.7	Fissuras e trincas	2	TRINCAS GENERALIZADAS PELA ESCOLA	
6.8	Infiltração	2	GRAVES INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS ORIGINADOS PELA COBERTURA	
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1		
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1		
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1		
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS			
7.1	Fissura	2	PATIO DESCOBERTO	
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
7.3	Destacamento / descolamento	2	SALA DE AULA 5	

7.4	Piso estufado	1	
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	1	
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	1	
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos	1	
7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	
8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	1	
8.2	Desencaixe	1	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	1	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	1	
8.5	Fissuras e trincas	1	
8.6	Infiltração	2	PÁRIO COBERTO E EM ALGUMAS SALAS DE AULA
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	1	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	1	
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	3	NECESSITA SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS DAS SALAS DE AULA
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	3	NECESSITA SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS DAS SALAS DE AULA
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	1	
9.9	Fixação deficiente	2	JANELAS APRESENTAM PROBLEMAS
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	1	
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	1	
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	1	
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	1	
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	NA	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	1	
11.5	Luminárias de emergência	1	
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	1	
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	1	
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	NA	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	1	
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	1	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	1	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	1	
14.2	Cabeamento de automação	1	
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	NA	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	NA	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	NA	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	NA	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	NA	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	

Legenda	
Grau de Comprometimento	
1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR
ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Nome da Unidade :		BRASILIO MACHADO NETO	DRE :	SÃO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprome- timento	Ambiente / Observações	
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS			
16.1	ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES			
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	NA		
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	NA		
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	NA		
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	NA		
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	NA		
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	NA		
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	NA		
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA		
16.2	CLIMATIZAÇÃO			
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA		
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA		
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA		
16.3	VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO			
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	1		
16.3.2	Falta de testes periódicos	1		
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	1		
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1		
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	1		
17	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
17.1	EXTINTORES			
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.2	Lacre violado / vencido	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.3	Sem indicação da sua classe	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.7	Sinalização incorreta	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2	HIDRANTES			
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.6	Mangueira conectada	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.7	Ausência da mangueira	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.8	Ausência do esguicho	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.9	Falha na sinalização	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.10	Obstrução de acessos	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA			
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / NÃO HÁ SINALIZAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA	
17.3.2	Portas obstruídas	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / NÃO HÁ SINALIZAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA	
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA		
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA		
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	3	SISTEMA SEM MANUTENÇÃO / FALTA PEÇAS / APRESENTA AVARIAS	
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	1		
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1		
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	3	NÃO CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES COM A TABELA 6C	
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	1		
18.2	Queda de haste / antenas	1		
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	2	CABOS CORROÍDOS	
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	2	INSUFICIENTES	
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	3	NÃO POSSUI	
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)			
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1		
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2	1		
20	LOUÇAS E METAIS			
20.1	Louças quebradas	1		
20.2	Vazamento nos metais	1		
20.3	Falta de peças nos sistemas	1		
20.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1		
21	SUSTENTABILIDADE			
21.1	Sistemas de cogeração de energia	NA		
21.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	NA		
21.3	Condicionamento acústico	NA		
21.4	Condicionamento térmico	NA		
21.5	Coletas de resíduos sólidos	NA		
21.6	Rede de abastecimento de água e reuso	NA		
21.7	Rede de coleta de esgoto	NA		

22	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
22.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	3	NÃO HÁ IDENTIFICAÇÃO E NUMERAÇÃO DAS VAGAS
22.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	3	RUA DE ACESSO PAVIMENTADA / NÃO HÁ SINALIZAÇÃO
22.3	Sinalização escolar nas vias	3	NÃO HÁ SINALIZAÇÃO
22.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	3	NENHUM DOS CRITÉRIOS PARA ACESSIBILIDADE É ATENDIDO
23	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
23.1	Rua ALMIRANTE OTACÍLIO CUNHA	1	
23.2	Rua [•]	NA	
23.3	Rua [•]	NA	
23.4	Rua [•]	NA	
24	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
24.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	3	NÃO HÁ
24.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	3	NÃO HÁ
25	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
25.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,	1	
25.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas	1	
26	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
26.1	Acesso principal	1	
26.2	Acesso a outros andares	3	NÃO HÁ / UNIDADE COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
26.3	Acesso aos sanitários	1	
26.4	Sanitários acessíveis	1	
26.5	Vaga de estacionamento para deficientes	3	NÃO HÁ / UNIDADE COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
26.6	Acesso a todos os ambientes internos	3	NÃO HÁ / UNIDADE COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
26.7	Acesso a todos os ambientes externos	3	NÃO HÁ / UNIDADE COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
26.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	3	NÃO HÁ / UNIDADE COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

R. ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, Nº325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 trinca na parede sala de aula 12



FOTO 2 Piso do pátio descoberto da frente com trincas e rachaduras



FOTO 3 Telhado do pátio apresenta goteira



FOTO 4 Substituição de janelas de todas 16 salas de aula



FOTO 5 Goteira e infiltração no corredor de acesso ao arquivo morto



FOTO 6 Rachaduras na coluna do corredor de acesso a sala de aula 12 do 1 andar

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

R. ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, N°325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 Trinca no muro da frente e substituição das grades



FOTO 8 Trinca na parede do corredor da sala de aula 16



FOTO 9 Caixa da água sem guarda corpo



FOTO 10 Substituição das grades do muro do pátio descoberto fundo



FOTO 11 Sala de aula 7 com umidade e infiltração



FOTO 12 Substituição da grade de ferro por grade de cimento e melhoramento do sistema de drenagem

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

R. ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, N°325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 Substituição de janelas da sala de xadrez



FOTO 14 Substituição de janelas do corredor do arquivo morto

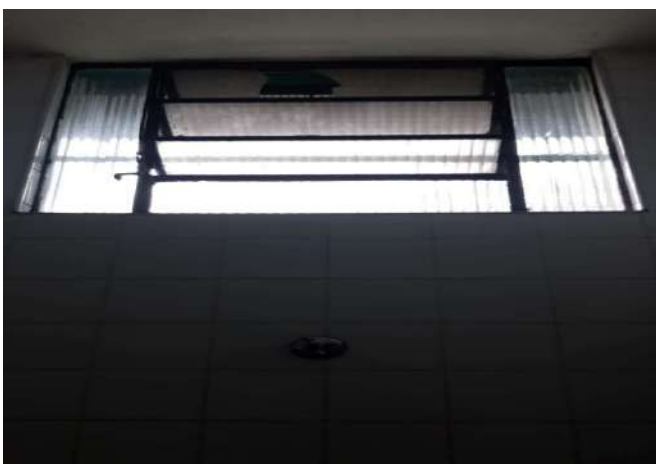


FOTO 15 Troca de vidro do banheiro dos funcionários



FOTO 16 Escola alega goteira na sala de aula 5



FOTO 17 Umidade e infiltração na parede externa de leitura



FOTO 18 Substituição de janelas do corredor da sala de aula 1

Vistoriador:

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 3 / 13

10

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

R. ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, N°325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19

Substituição de janelas das escadas de acesso do 1 andar para 2 andar



FOTO 20

Pintura da quadra coberta



FOTO 21

Rachaduras na porta da sala aula 1



FOTO 22

Rachaduras na porta do banheiro dos alunos masculino do 1 andar



FOTO 23

Rachaduras na parede do pátio coberto

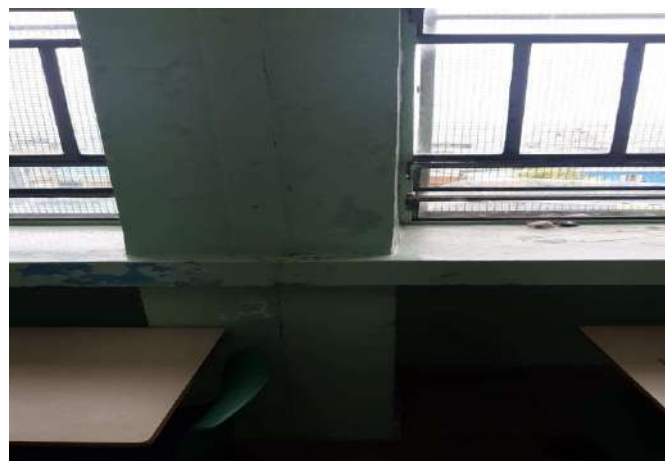


FOTO 24

Trinca na coluna da sala de aula 16

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

R. ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, N°325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

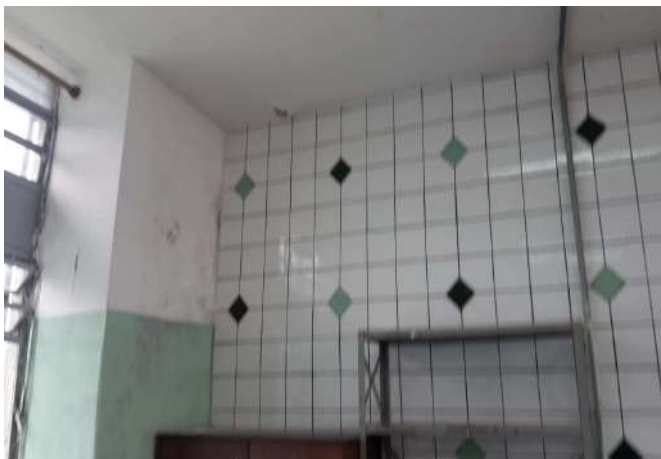


FOTO 25 Trinca e goteira sala aula 15



FOTO 26 Substituição de janelas de todas 16 salas de aula



FOTO 27 Telhado da escola com vazamento



FOTO 28 Substituição de janelas e grades do corredor de acesso a sala de aula 5



FOTO 29 Trinca no piso da sala aula 5



FOTO 30 Aumento do muro da quadra coberta

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

R. ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, N°325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31

Umidade e infiltração nas paredes das escadas de acesso ao piso superior

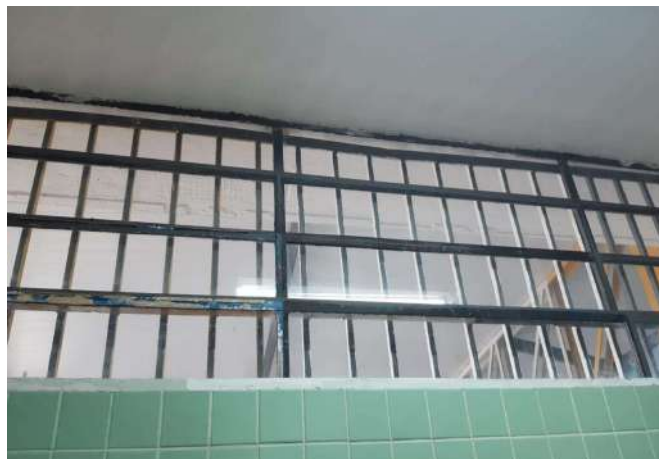


FOTO 32

Substituição das janelas do corredor acesso à sala de vídeo



FOTO 33

Desnivelamento e rachaduras na arquibancada da quadra coberta



FOTO 34

Rachaduras na porta da sala de aula 11



FOTO 35

Trinca no teto da sala dos professores

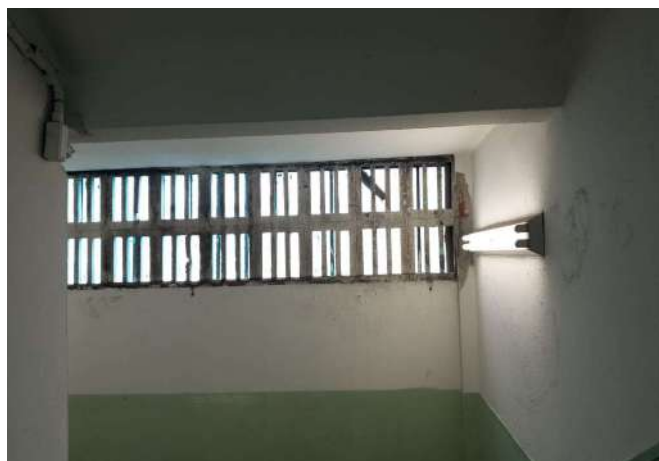


FOTO 36

Substituição da janela das escadas de acesso ao 1º andar

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

R. ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, N°325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37 Trinca na sala 12 de aula



FOTO 38 Rachaduras no vigamento do telhado do pátio coberto



FOTO 39 Trinca na parede da sala de aula 16



FOTO 40 Substituição de janelas do corredor de acesso a sala de aula 4

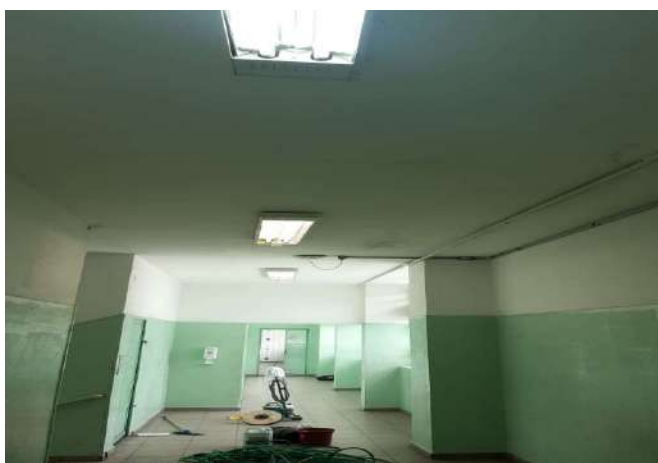


FOTO 41 Corredor das salas de aulas do piso superior apresentam goteira, umidade e infiltração



FOTO 42 fundos da escola, descascamento da pintura da unidade

Vistoriador:

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 7 / 13

14

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

R. ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, N°325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43 Trinca e rachaduras na sala de aula 6



FOTO 44 Trinca e rachaduras na sala de aula 6



FOTO 45 Trinca, infiltração e umidade na parede e teto do arquivo morto



FOTO 46 Retirada do ladrilhos e reboca por toda extensão da escola



FOTO 47 Substituição dos armários embutidos



FOTO 48 Piso com desnivelamento e trincas

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

R. ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, N°325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49

Piso com desnivelamento e buraco do corredor de acesso ao arquivo morto

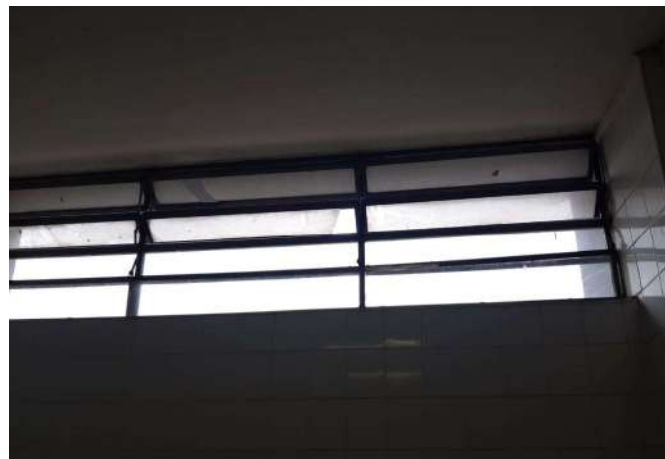


FOTO 50

Troca de vidro do banheiro dos alunos feminino do 1 andar



FOTO 51

Conserto do telhado da quadra coberta



FOTO 52

Trinca na sala de aula 2



FOTO 53

Substituição do piso das escadas de acesso ao 1 andar



FOTO 54

Erosão do solo da quadra coberta escola solicita piso ao redor da quadra

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

R. ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, N°325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 55 Substituição de janelas da sala dos professores



FOTO 56 Piso do pátio descoberto da frente com trinca e rachaduras



FOTO 57 Piso do pátio descoberto do fundo com trinca e rachaduras

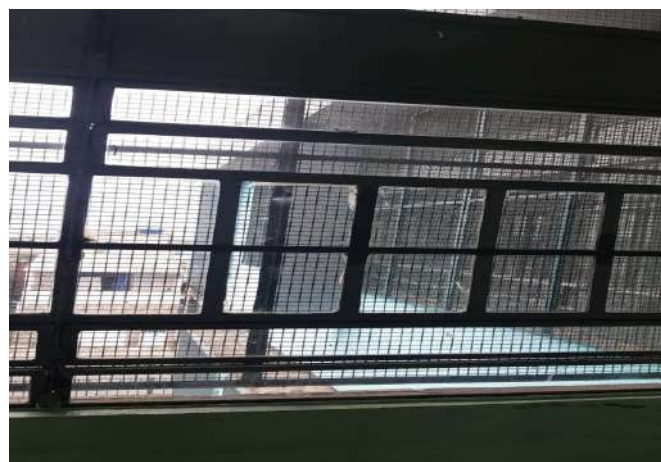


FOTO 58 Substituição de janelas do corredor da sala 16 de aula



FOTO 59 Rachaduras no piso externo na frente da escola



FOTO 60 fundos da escola, necessário pintura geral

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

R. ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, N°325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 61

Corredor de acesso a salas de aula 7 apresenta goteira, umidade, infiltração e queda do reboco



FOTO 62

área lateral da escola, necessário pintura geral



FOTO 63

Goteira, umidade e infiltração na sala de aula 9



FOTO 64

Substituição do piso da escada de acesso a sala de aula 7



FOTO 65

Infiltração, umidade e goteira na sala de leitura



FOTO 66

Substituição de janelas e grandes da secretaria

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

R. ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, N°325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67

Goteira e queda do reboco no corredor de acesso do 1 andar a sala de aula 1



FOTO 68

Reforma dos 2 quadro de basquete



FOTO 69

Troca de vidro do banheiro unissex dos especiais do primeiro andar



FOTO 70

Substituição da janela da sala da direção



FOTO 71

Aumento do muro da quadra coberta



FOTO 72

Trinca nas parede da sala de aula 1

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

R. ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, N°325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 73 Reforma da divisórias da sala dos professores

FOTO 74

FOTO 75

FOTO 76

FOTO 77

FOTO 78

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASILIO MACHADO NETO

ENDEREÇO

RUA ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, 325

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 1 / 6

Relatório Fotográfico

DATA
1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 5 5 0 8

NOME
BRASIL MACHADO NETO

ENDEREÇO
RUA ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, 325

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

VOLUMETRICO



Vistoriador: ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 3 / 6

Relatório Fotográfico

DATA
1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 5 5 0 8

NOME
BRASIL MACHADO NETO

ENDEREÇO
RUA ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, 325

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador: ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 4 / 6

Relatório Fotográfico

DATA
1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 5 5 0 8

NOME
BRASIL MACHADO NETO

ENDEREÇO
RUA ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, 325

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

REGISTRO DO IMÓVEL



Vistoriador: ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 5 / 6

Relatório Fotográfico

DATA
1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 0 8

NOME

BRASIL MACHADO NETO

ENDEREÇO

RUA ALMIRANTE OTACILIO CUNHA, 325


TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO GEOSAMPA

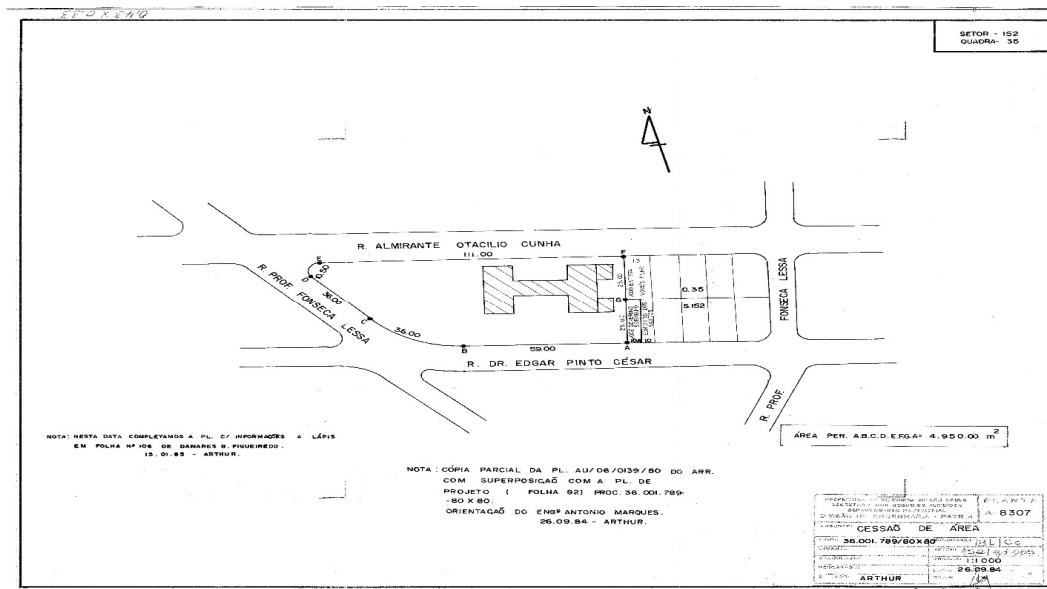

Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 10 / 6

DIAGNÓSTICO

Escola

BRASILIO MACHADO NETO

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

28


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
BRASILIO MACHADO NETO	EMEF	1	133	69,27%
BRASILIO MACHADO NETO	EMEF	2	19	9,90%
BRASILIO MACHADO NETO	EMEF	3	40	20,83%


Total por Parâmetro

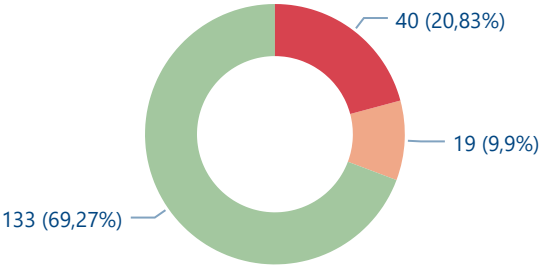

Percentual de Itens por Parâmetro

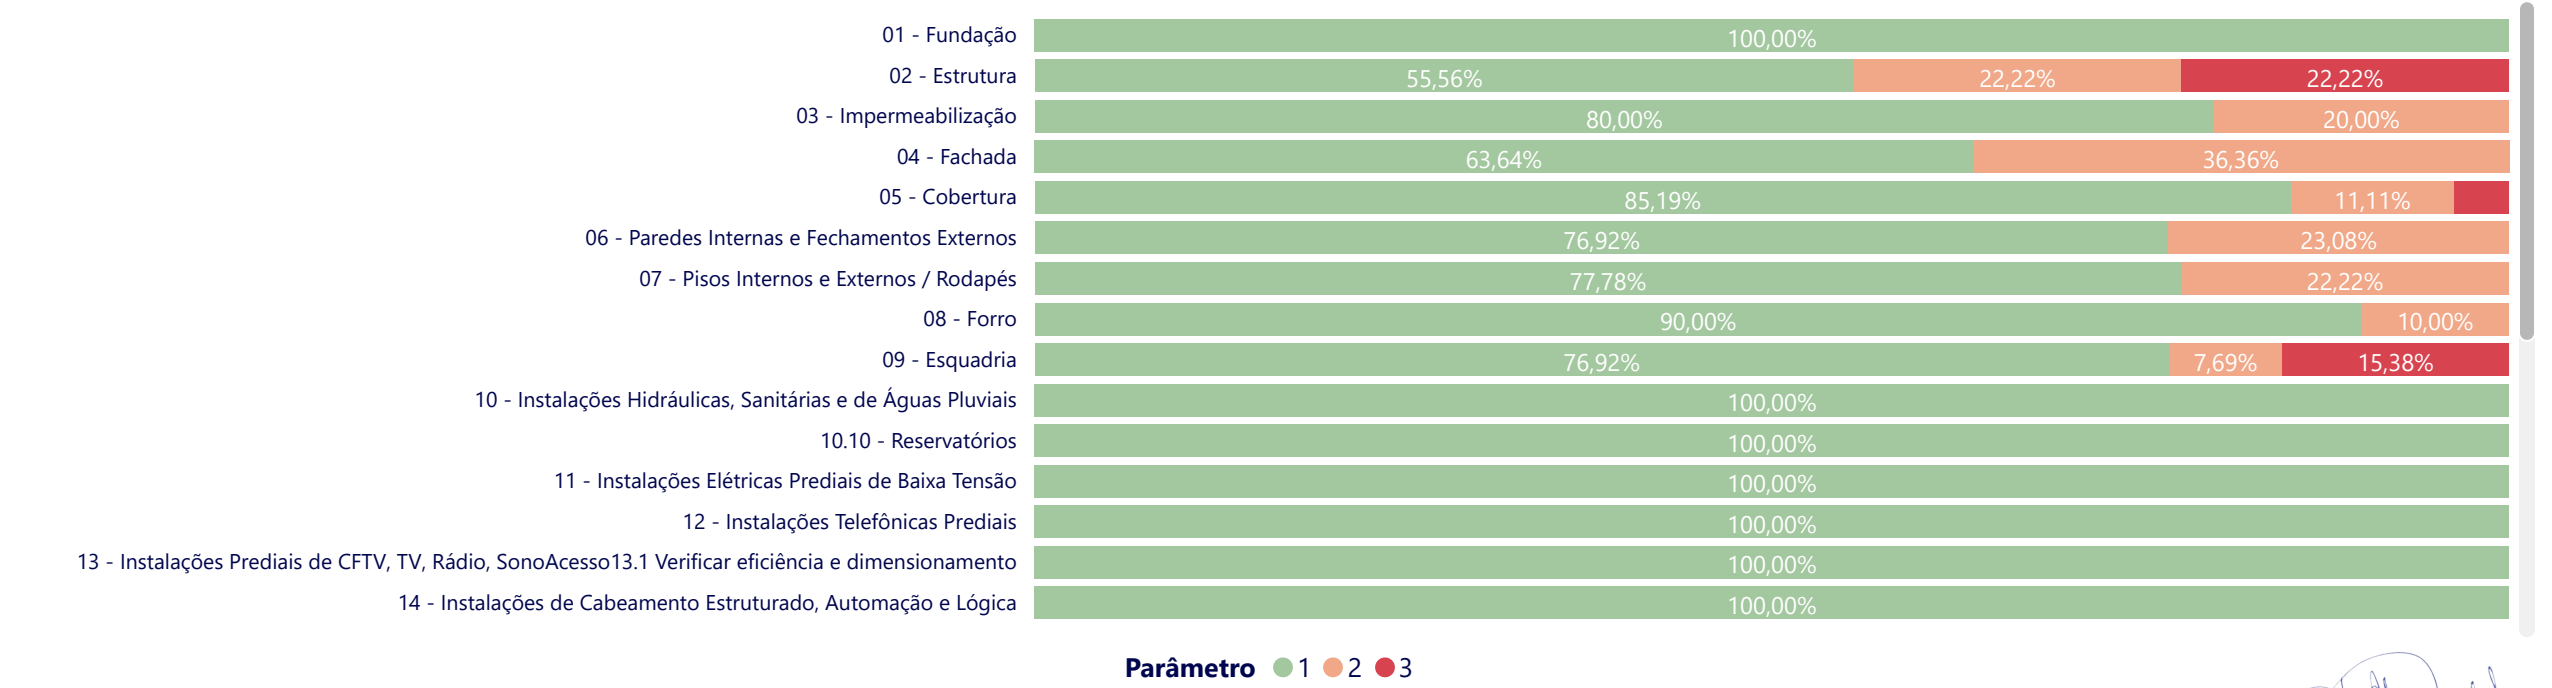

Percentual de Itens por Parâmetro

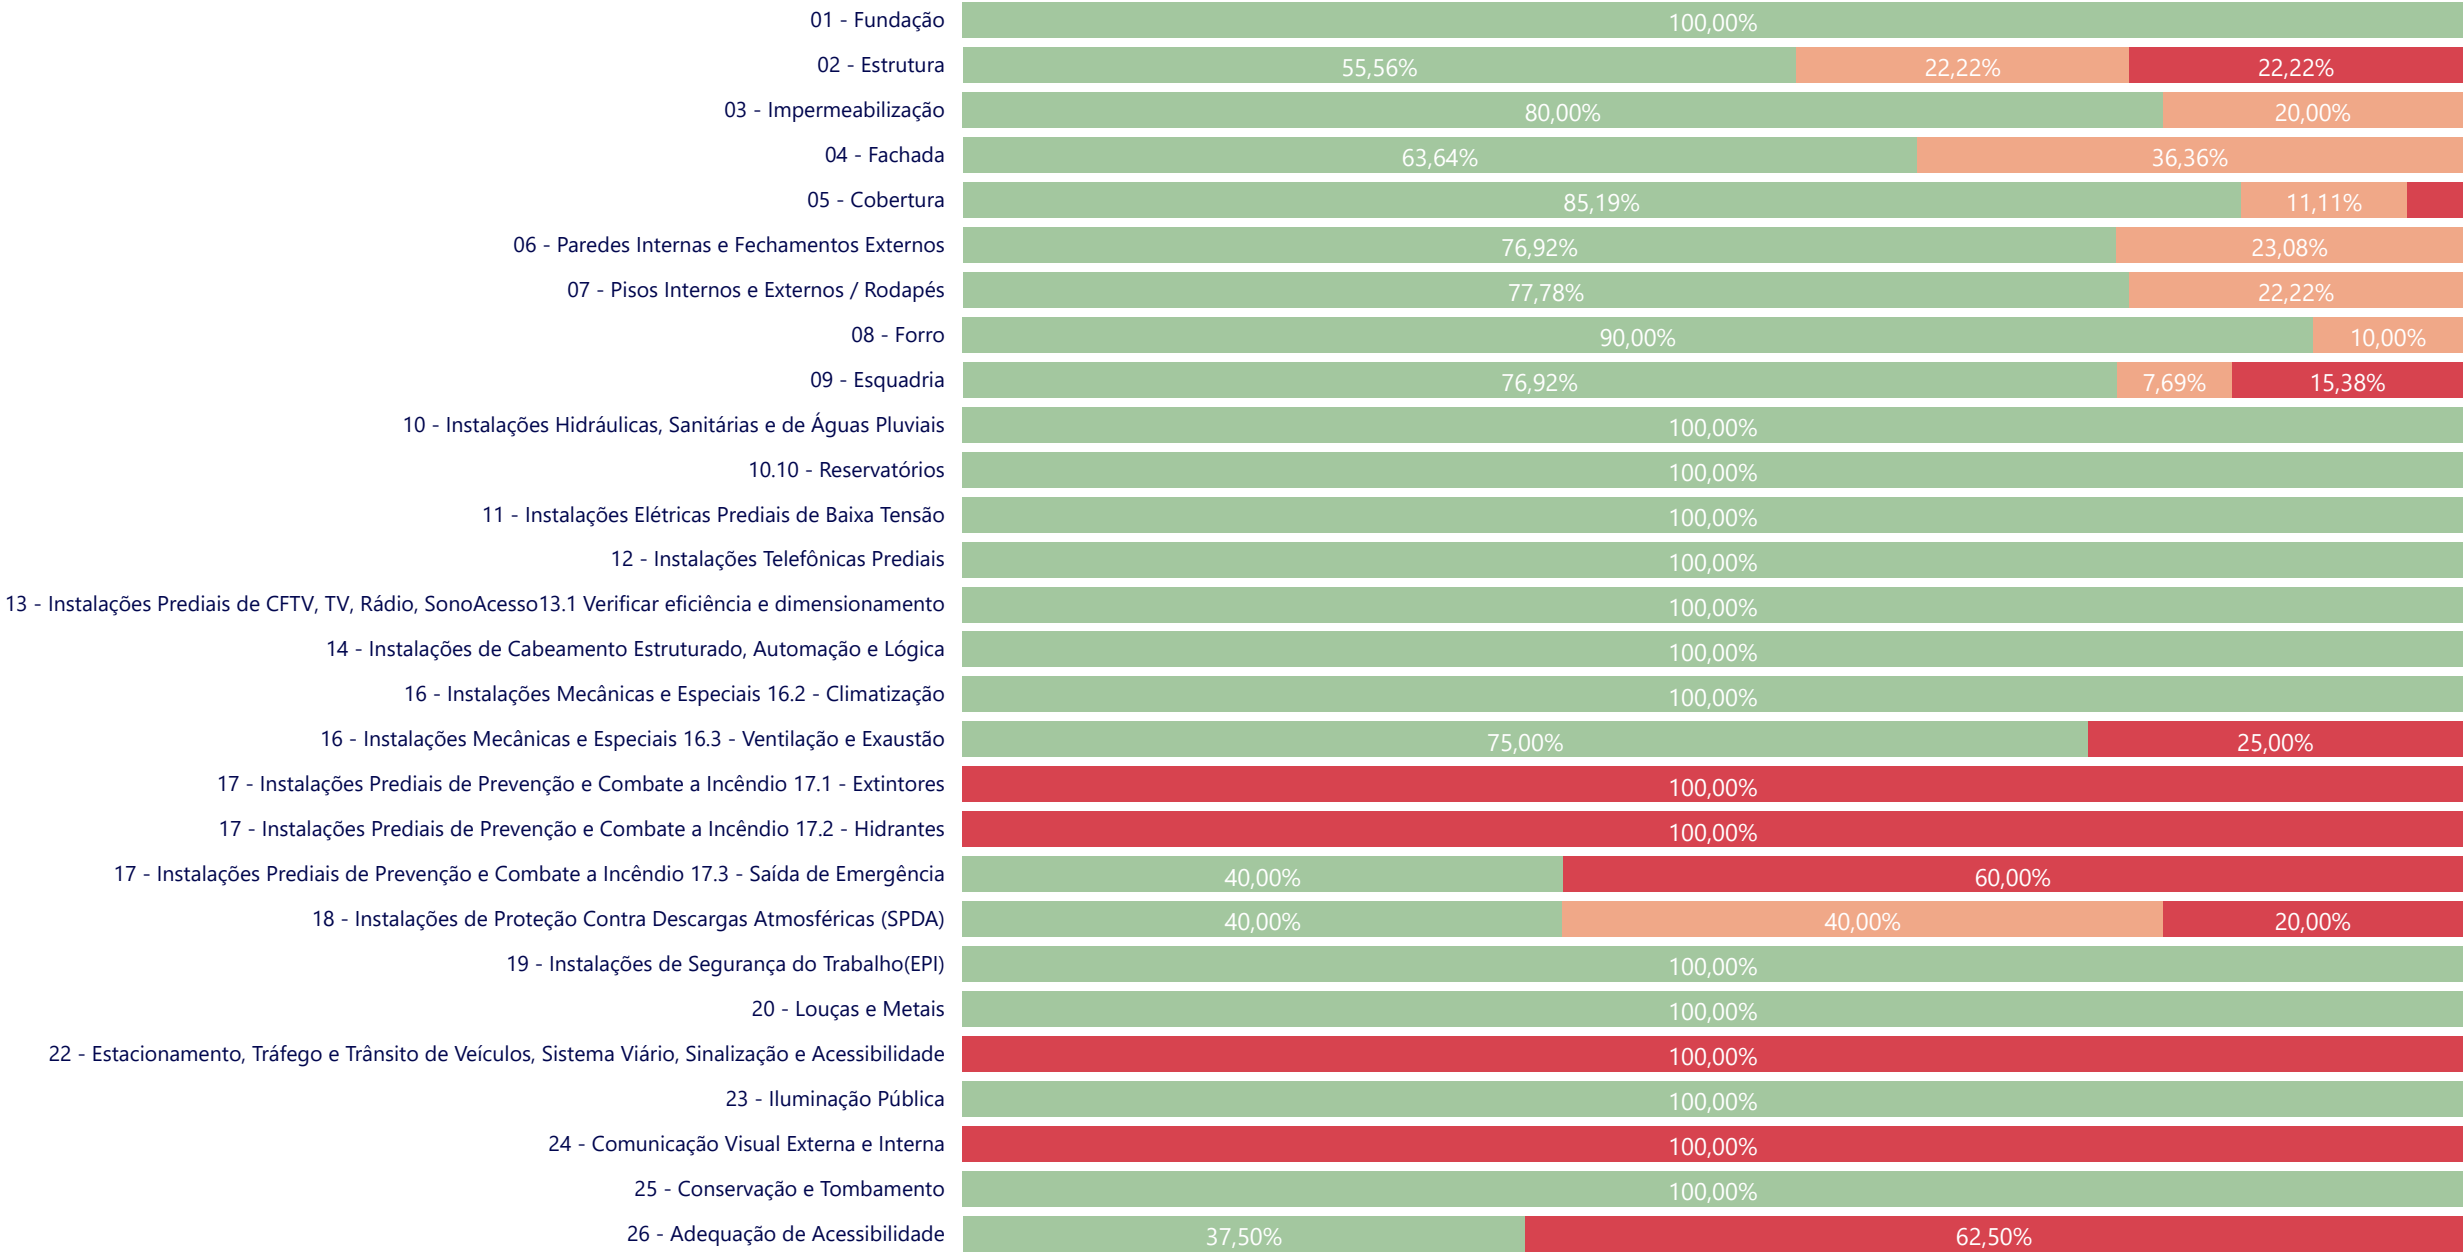

Parâmetro 1 2 3