



PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



EMEF CIDADE DE OSAKA



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	047

ESCOLA: CIDADE DE OSAKA

TIPO: REMEF

LOCAL: AV. BARONESA DE MURITIBA, 55

BAIRRO: SÃO RAFAEL


DRE: SÃO MATEUS


CÓD. UNIDADE: 095575

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

ESTIVEMOS NESTA DATA PARA VISTORIANZ
A UNIDADE ESCOLAR ACIMA DESCRITA,
PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO,
PARA EMPASAR O CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº CH/002/SGM-SEDP/2021

Vistoriado por:


Vania Alcazar Narducci
Engenheira Civil
CREA 5062924478


TÉC. EDIFICAÇÕES
MARIA SOLORIO RODRIGUES

Ciência da Direção da UE (carimbo):


Raquel Seriani
Assistente de Diretor de Escola
RF: 678791600
RG: 21477285



LEVANTAMENTO CADASTRAL									
Dados Gerais:									
Tipo de equipamento	EMEF								
Nome da Unidade	CIDADE DE OSAKA								
DRE	SÃO MATEUS				Subprefeitura	SÃO MATEUS			
Cod.Unidade	095575								
Endereço da Escola									
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)		Endereço			Número	Complemento		
Avenida			Baronesa de Muritiba			55			
Bairro	CEP		Caixa Postal			Latitude	Longitude		
Parque das Flores	08311-080					-23,6237299	-46,4715193		
Distrito	Subprefeitura		Microrregião			Observação:			
SÃO RAFAEL	SÃO MATEUS								
SQL (Setor, quadra, lote)	UF		Município						
152, 035, 0001	SP		SÃO PAULO						
Descrição do Imóvel									
Tipo de Construção	Concreto Armado e Alvenaria								
Status (Ativa, Não Ativa)	Ativa				Nº de Pavimentos	2			
Descrição do Terreno									
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	Sim		Rua Iluminada (Sim ou Não)			Sim			
Área do Terreno (m²)	3648		Área Edificada/ Construída (m²)			2836			
Área Pavimentada (m²)	1100		Área Verde / Permeável (m²)			719			
Área da Cobertura (m2)	1723		Área Edificável (m²) (potencial construtivo)			830,6			
Zoneamento	ZC		C.A. (máx)			2	T.O. (máx)	0,7	
Muro de Fecho (gradil, muro)	Muro								
Abastecimento									
Água									
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água		Observação:						
Até 500 L									
De 501 a 1000 L									
De 1001 a 5000 L	3								
De 5001 a 10.000 L									
De 10.001 a 20.000 L									
Acima de 20.001 L									
Gás									
Encanado (Sim ou Não)	Não		Botijão de gás (Sim ou Não)			Sim			
Energia Elétrica									
Voltagem	110 e 220								
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	Sim		Quantidade:			1			
Esgoto:									
Rede Pública (Sim ou Não)	Sim		Fossa Séptica (Sim ou Não)			Sim			
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	Sim	Quantidade:	1	Caixa de Passagem (Sim ou Não)			Sim		
Informações AVCB									
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	Não		Nº						
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Sim ou Não	Não		Total (Sim ou Não)			Não	Parcial (Sim ou Não)	Não	
Acessibilidade									
Elevador (Sim ou Não)	Não		Quantidade			1			
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	Sim	Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)			Não	Qual ?	Todos (elevador)		
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)		Não	Visual (Sim ou Não)	Sim	Tátil (Sim ou Não)	Sim		
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	Não		Nº			0			
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	Sim		Quantidade:			1			
Ambientes da Escola									
Administrativo									
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção		Tipo de Piso		Grau de Adequabilidade do Ambiente		
Almoxarifado	1	16	Concreto armado e Alvenaria		Granilite		2		
Área de Recreação (solário)	NA						NA		
Biblioteca - Brinquedoteca	NA						NA		
Camarim	NA						NA		
Casa de Máquinas	NA						NA		
Cozinha	2	21,0	Concreto armado e Alvenaria		Piso cerâmico		2		
Depósito	2	86, 35	Concreto armado e Alvenaria		Granilite e piso ceramico		3		
Depósito Material Didático	NA								
Dispensa/ Depósito Alimen	NA		Concreto armado e Alvenaria		Granilite		NA		
Estacionamento	1	420	Área Aberta		Acimentado		2		
Laboratório de Ciências	NA				Granilite				
Laboratório de Informática	1	56,4	Concreto armado e Alvenaria		Piso cerâmico		2		
Lactário	NA				Granilite				
Lavanderia	NA								
Parque Arborizado	NA								
Pátio Coberto	NA								
Pátio Descoberto (piso aciment)	1	500	Área Aberta		Acimentado		2		
Piscina	NA								
Play Ground	1	180	Área Aberta		Acimentado		3		
Quadra Coberta	1	1000	Concreto armado e Alvenaria		Acimentado		2		
Quadra Descoberta	1		Concreto armado e Alvenaria		Acimentado		3		
Refeitório	2	260,0	Concreto armado e Alvenaria		Granilite e Piso cerâmico		2		
Sala de Assistente Diretor	NA								
Sala de Coord. Pedag.	1	26,0	Concreto armado e Alvenaria		Piso cerâmico		2		
Sala de Diretor	1	28,0	Concreto armado e Alvenaria		Piso cerâmico		2		
Sala de Leitura	1	52,4	Concreto armado e Alvenaria		Piso cerâmico		3		
Sala de Professores	1	62,5	Concreto armado e Alvenaria		Piso cerâmico		2		
Sala de Reuniões	NA								
Sala de Vídeo	NA								
Secretaria	1	34	Concreto armado e Alvenaria		Piso cerâmico		2		
Teatro	NA								
Legenda									
Grau de Adequabilidade do Ambiente									
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.								
2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.								
3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.								
NA	Item que não existe na unidade escolar								
VISTORIADOR									
Vania Felício / Maria Socorro									

Nome da Unidade :	CIDADE DE OSAKA	DRE :	SAO MATEUS
-------------------	-----------------	-------	------------

LEVANTAMENTO CADASTRAL					
Educativa					
Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Sala de Aula 1	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	2
Sala de Aula 2	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	2
Sala de Aula 3	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	2
Sala de Aula 4	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	2
Sala de Aula 5	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	3
Sala de Aula 6	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	2
Sala de Aula 7	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	2
Sala de Aula 8	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	3
Sala de Aula 9	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	3
Sala de Aula 10	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	2
Sala de Aula 11	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	2
Sala de Aula 12	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	2
Sala de Aula 13	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	2
Sala de Aula 14	35	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	3
Sala de Aula 15	35	50	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	3
Sala de Aula 16	35	47	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	2
Sala de Aula 17	15	52	Concreto armado e Alvenaria	Piso cerâmico	2
Sala de Aula 18	NA				NA
Sala de Aula 19	NA				NA
Sala de Aula 20	NA				NA
Sala de Aula 21	NA				NA
Sala de Aula 22	NA				NA
Sala de Aula 23	NA				NA
Sala de Aula 24	NA				NA
Sala de Aula 25	NA				NA
Sala de Aula 26	NA				NA
Sala de Aula 27	NA				NA
Sala de Aula 28	NA				NA
Sala de Aula 29	NA				NA
Sala de Aula 30	NA				NA

Sanitários						Informações Complementares		
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca								
Sanit. Funcion. Fem.	1	6,4	C. armado e Alvenaria	Piso ceramico	2	1	1	0
Sanit. Funcion. Masc.	1	6,8	C. armado e Alvenaria	Piso ceramico	2	2	1	1
Sanit. Funcion. Unissex								
Sanit. Aluno Fem.			C. armado e Alvenaria	Piso ceramico				
Sanit. Aluno Masc.			C. armado e Alvenaria	Piso ceramico				
Sanit. Aluno. Unissex								
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.								
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.								
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.								
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno								
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	1	7,3	C. armado e Alvenaria	Piso ceramico	2	1	1	1
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	1	7,3	C. armado e Alvenaria	Piso ceramico	2	1	1	1
Vestibulo	1							

Informações Adicionais					
Brinquedos Playground (Sim ou Não)	Sim	Especificar:		Tipo (Madeira, ferro, cimento)	
Observação:		Gangorra, Balança		Madeira	
Tanque de Areia (Sim ou Não)	Não	Área Cúbica (m³)		3,0	
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)	Não	Área (m²)			
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)	Não	Área (m²)			
Cobertura (Sim ou Não)	Não	Área (m²)			
Observações Gerais:					

Legenda	
Grau de Adequabilidade do Ambiente 1 2 3 NA	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade. Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade. Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade. Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR
Vania Felício / Maria Socorro

Nome da Unidade :		CIDADE DE OSAKA	DRE :	SÃO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações	
1	FUNDAÇÃO			
1.1	Colapso do solo	1		
1.2	Erosão do solo	1		
1.3	Recalque diferencial	1		
2	ESTRUTURA			
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	1		
2.2	Corrosão	1		
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	3	Muro de acesso	
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1		
2.5	Armadura exposta	1		
2.6	Deformações excessivas	1		
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
2.8	Lixiviação	1		
2.9	Infiltrações	1		
3	IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.1	Infiltração	3	depósito, vestiário, Sanit. Funcion. Masc., Sanit. Aluno Fem.,	
3.2	Descolamento da manta	1		
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1		
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1		
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1		
3.6	Falta de caimento para os ralos	1		
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1		
4	FACHADA			
4.1	Destacamento / desagregação / descolumento	1		
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1		
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1		
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1		
4.6	Fissuras e trincas	1		
4.7	Infiltração	1		
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1		
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
4.10	Descaracterização da fachada original	1		
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1		
5	COBERTURA			
5.1	Deformações excessivas	3		
5.2	Abertura de frestas	3		
5.3	Umidade na estrutura	3	depósito, vestiário, Sanit. Funcion. Masc., Sanit. Aluno Fem.,	
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	3		
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	3		
5.6	Ressecamentos das borachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	3		
5.7	Destacamentos de rufos	2	sim, declarado pela direção	
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	2	sim, declarado pela direção	
5.9	Ausência da grelha do ralo	3		
5.10	Ausência de extravasor da calha	3		
5.11	Caimento do telhado insuficiente	3		
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	3		
5.13	Falta de condições de segurança	3		
5.14	Fissuras	2	sim, declarado pela direção	
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	3		
5.16	Falha nos elementos de fixação	3		
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	2	sim, declarado pela direção	
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	3		
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	2	sim, declarado pela direção	
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	3		
5.21	Manchamento, sujidades	3		
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	3		
5.23	Ataque de pragas biológicas	3		
5.24	Ineficiência nas emendas	3		
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	2	sim, declarado pela direção	
5.26	Subdimensionamento	2	sim, declarado pela direção	
5.27	Obstrução por sujidades	3		
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS			
6.1	Destacamento / desagregação / descolumento	2	Cozinha funionários, corredor térreo moldura, sala 7, Sanit. Funcion. Fem.	
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	3	sala de leitura, sala 8, sala 9, sala 14, sala 15, sala de educação física, Sanit. Aluno Fem.	
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	3	depósito, escadas, corredor térreo, sala de leitura, sala 1, sala 2, sala 5, sala 6, sala 7, sala 9, sala 13, sala 15	
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	2	depósito, arquivo/almoxxarifado, corredor térreo, escadas, sala 15, sala de som, Sanit. Funcion. Masc.	
6.6	Som cavo	1		
6.7	Fissuras e trincas	2	Pátio descoberto, refeitório, sala de leitura, sala dos professores, sala 2, sala 6, sala 7, sala 8, sala 9, sala 10, sala 11, sala 14, sala de apoio pedagógico	
6.8	Infiltração	3	depósito, vestiário, Sanit. Funcion. Masc., Sanit. Aluno Fem.,	
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1		
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	2	depósito	
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	refeitório, lab de informática, sala dos professores	
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	Sanit. Funcion. Fem.	
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS			
7.1	Fissura	2	Acesso principal, estacionamento, pátio descoberto, quadra descoberta	
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	Acesso principal, estacionamento, pátio descoberto, quadra descoberta	
7.3	Destacamento / descolumento	1		

7.4	Piso estufado	2	Área externa: raiz da árvore
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	1	
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	1	
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos diferentes do original	2	Cozinha, refeitório, lab de informática, coordenação, sala 4, sala 7, sala 8, sala 9, sala 12, sala 14, vestiário, Sanit. Deficiente Unissex, área de descanso
7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	
8 FORRO			
8.1	Deformação excessiva	1	
8.2	Desencaixe	1	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	1	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	1	
8.5	Fissuras e trincas	1	
8.6	Infiltração	1	
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	2	Corredor do 1º pavimento
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	1	
9 ESQUADRIA			
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	1	
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	2	sala dos professores, sala 2, sala 12, sala 13, sala 15, Sanit. Funcion. Fem., Sanit. Deficiente masc.
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	2	refeitório, sala 1, sala 4, sala 5, sala 10, sala 11
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	Banheiros
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	2	sala dos professores
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	1	
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS			
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	2	quadra descoberta
10.10 RESERVATÓRI		SEM ACESSO	
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	1	
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO			
11.1	Nobreak/ gerador	3	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	2	sala 11
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	1	
11.5	Luminárias de emergência	1	
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	2	Cozinha, depósito, pátio descoberto, arquivo/almoxarifado, corredor térreo, refeitório, lab de informática, sala 1, coordenação, sala de leitura, sala dos professores, sala 3, sala 4, sala 5, sala 11, sala 14, sala de som
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiação e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	3	depósito
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	3	Maioria
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	2	sala 5
12 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS			
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	3	Não tem na unidade de ensino
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	3	Não tem na unidade de ensino
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO			
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	2	
14 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA			
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	NA	
14.2	Cabeamento de automação	NA	
15 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO			
15.1	Indícios de vazamentos de gás	NA	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	NA	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	NA	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	NA	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	NA	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	

Legenda

Grau de Comprometimento

1
2
3
NA

Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
 Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
 Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
 Item que não existe na unidade escolar

Nome da Unidade :		CIDADE DE OSAKA	DRE :	SÃO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprome- timento	Ambiente / Observações	
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS			
16.1	ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES			
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	NA		
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	NA		
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	NA		
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	NA		
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	NA		
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	NA		
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	NA		
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA		
16.2	CLIMATIZAÇÃO			
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA		
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA		
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA		
16.3	VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO			
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	NA		
16.3.2	Falta de testes periódicos	NA		
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	NA		
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	NA		
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	NA		
17	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
17.1	EXTINTORES			
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	1		
17.1.2	Lacre violado / vencido	1		
17.1.3	Sem indicação da sua classe	3	Lab de informática, refeitório	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	1		
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	1		
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	1		
17.1.7	Sinalização incorreta	3	Alguns extintores da unidade estão sem identificação	
17.2	HIDRANTES			
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	1		
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	1		
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	1		
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	1		
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1		
17.2.6	Mangueira conectada	1		
17.2.7	Ausência da mangueira	1		
17.2.8	Ausência do esguicho	1		
17.2.9	Falha na sinalização	1		
17.2.10	Obstrução de acessos	1		
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	3		
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	3		
17.3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA			
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	1		
17.3.2	Portas obstruídas	1		
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	3		
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	3		
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	3		
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	1		
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	3		
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	3		
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOFÉRICAS (SPDA)			
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	3	Não funcionam	
18.2	Queda de haste / antenas	3		
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	3		
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	3		
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	3		
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)			
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1		
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2	1		
20	LOUÇAS E METAIS			
20.1	Louças quebradas	1		
20.2	Vazamento nos metais	1		
20.3	Falta de peças nos sistemas	2	acabamento descarga em alguns sanitários	
20.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1		
21	SUSTENTABILIDADE			
21.1	Sistemas de cogeração de energia	3		
21.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	3		
21.3	Condicionamento acústico	3		
21.4	Condicionamento térmico	3		
21.5	Coletas de resíduos sólidos	1	Cooperativa	
21.6	Rede de abastecimento de água e reuso	3		
21.7	Rede de coleta de esgoto	3		

22	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
22.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	1	
22.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	1	
22.3	Sinalização escolar nas vias	1	
22.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	1	
23	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
23.1	Rua Baronesa de Muritiba	1	
23.2	Rua Aristides Ricardo	1	
23.3			
23.4	Rua [*]		
24	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
24.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	1	
24.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	1	
25	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
25.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,	NA	
25.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas	NA	
26	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
26.1	Acesso principal	1	
26.2	Acesso a outros andares	3	
26.3	Acesso aos sanitários	3	
26.4	Sanitários acessíveis	1	
26.5	Vaga de estacionamento para deficientes	1	
26.6	Acesso a todos os ambientes internos	3	
26.7	Acesso a todos os ambientes externos	3	
26.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	3	

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

Vania Felício / Maria Socorro

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 1 Fachada/ Entrada - Visão geral



FOTO 2 Fachada/ Entrada - Visão geral



FOTO 3 Acesso - Visão geral

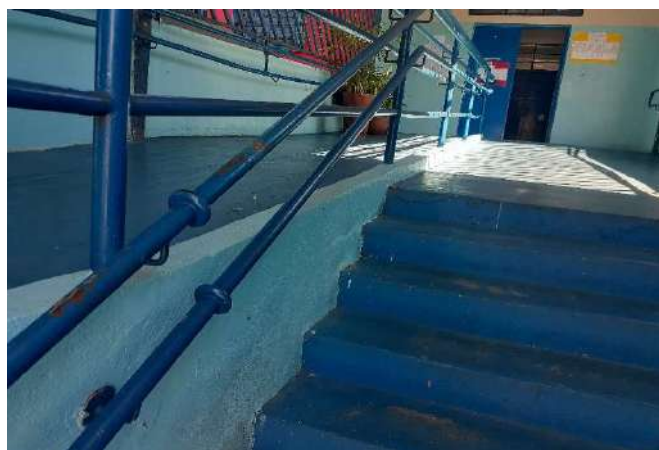


FOTO 4 Acesso - Escada e rampa



FOTO 5 Acesso - Deficiência de na junta de dilatação



FOTO 6 Acesso - Rampa de acesso ao estacionamento

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 1 / 34

8

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 7 Área externa - Visão geral



FOTO 8 Área externa - Muro rachado



FOTO 9 Área externa - Piso estufado pela raiz da árvore

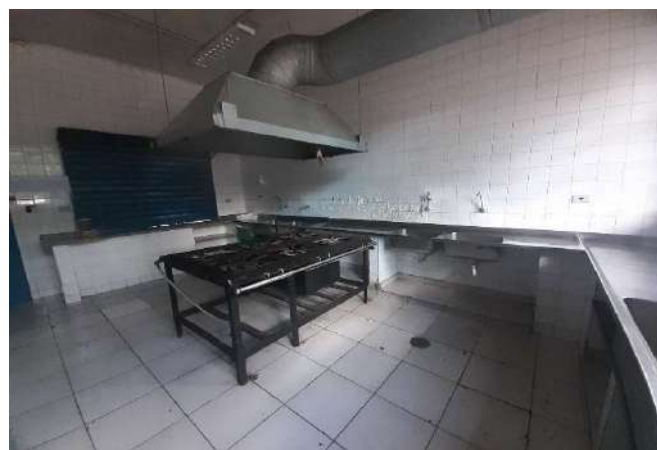


FOTO 10 Cozinha - Visão geral

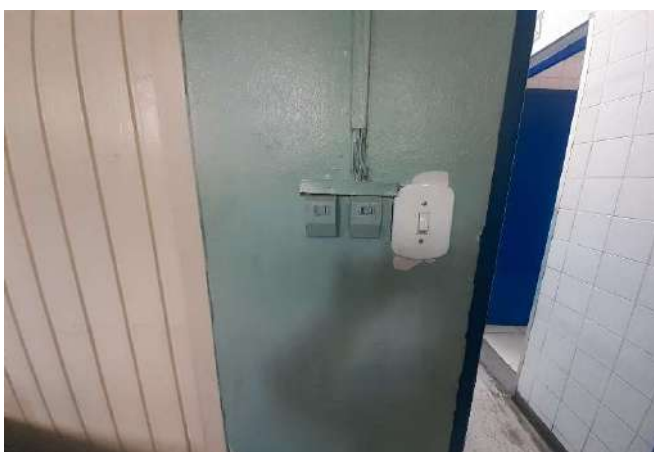


FOTO 11 Cozinha - Improviso elétrico



FOTO 12 Cozinha - Piso danificado

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 2 / 34

9

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronessa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 13 Cozinha - Piso diferente do original



FOTO 14 Cozinha func. - Visão geral e descolamento de azulejo



FOTO 15 Cozinha func. - Descolamento



FOTO 16 Escada - Visão geral

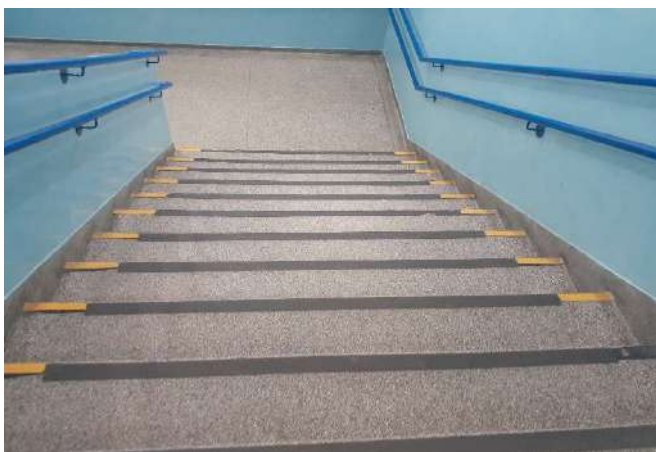


FOTO 17 Escada - Visão parcial



FOTO 18 Escada - Bolhas

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 3 / 34

10

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 19 Corredor - Visão geral



FOTO 20 Corredor - Improviso

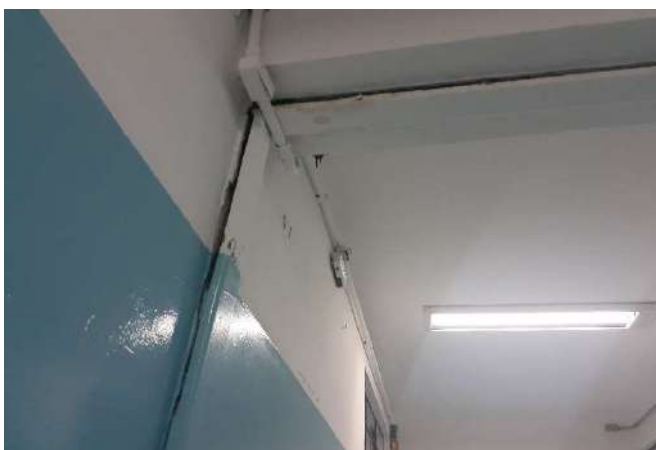


FOTO 21 Corredor - Moldura descolada

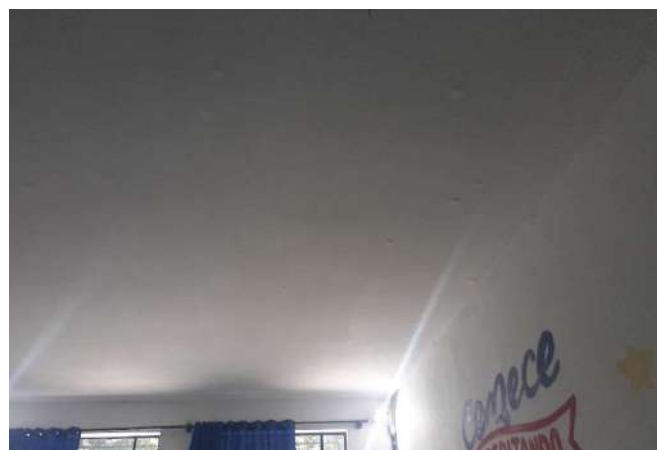


FOTO 22 Corredor - Bolhas



FOTO 23 Corredor - Visão geral



FOTO 24 Corredor - Parafusos e teto irregulares

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 4 / 34

Vania Felicio
11

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 25 Almojarifado - Visão geral



FOTO 26 Almojarifado - Abertura para passagem de cabos



FOTO 27 Almojarifado - Improviso elétrico



FOTO 28 Almojarifado - Improviso elétrico



FOTO 29 Depósito - Visão geral



FOTO 30 Depósito - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 5 / 34

12

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronessa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 31 Depósito - Visão geral



FOTO 32 Depósito - Batente Danificado



FOTO 33 Depósito - Improviso elétrico



FOTO 34 Depósito - Estante material didático



FOTO 35 Depósito - Descamamento, infiltração, mancha de mofo/bolor

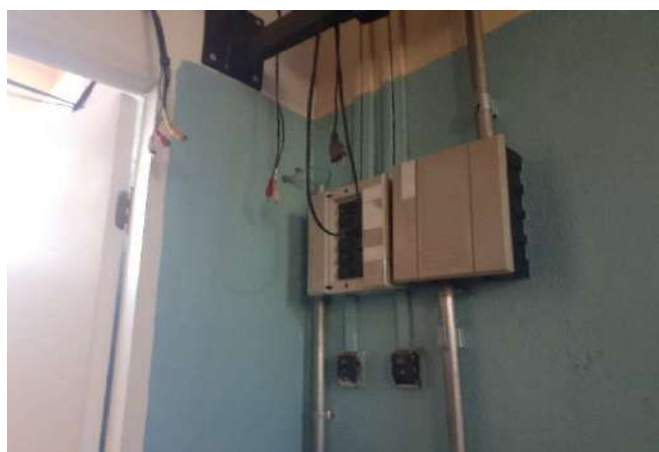


FOTO 36 Depósito - Improviso elétrico

Vistoriador:

Vania Felício / Maria do Socorro

Folha: 6 / 34

13

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 37 Depósito - Improviso



FOTO 38 Depósito - Abertura de passagem de cabos



FOTO 39 Depósito - Improviso elétrico



FOTO 40 Depósito - Quadro de luz sem tampa

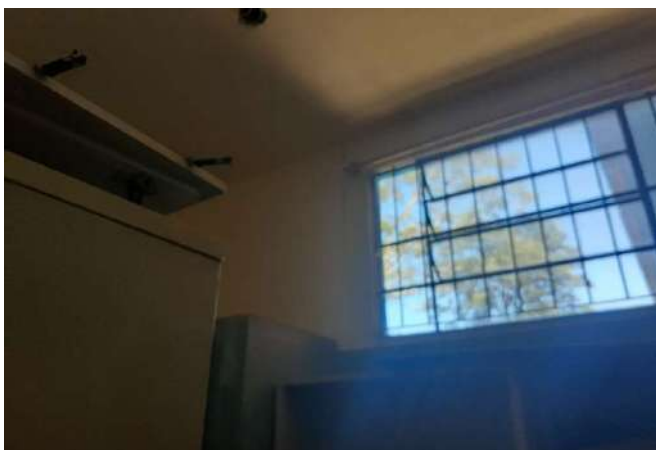


FOTO 41 Depósito - Esquadria emperrada



FOTO 42 Estacionamento - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felício / Maria do Socorro

Folha: 7 / 34

14

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS

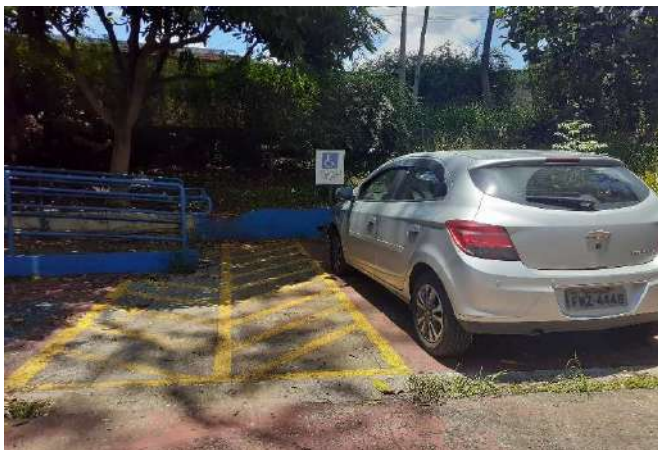


FOTO 43 Estacionamento - Vaga deficiente



FOTO 44 Estacionamento - Portão de acesso

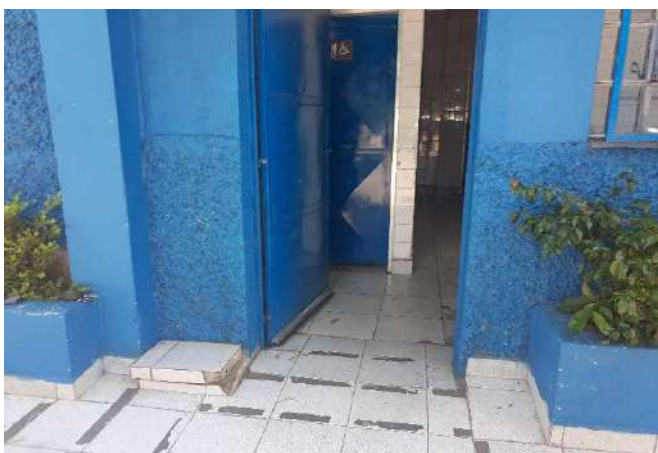


FOTO 45 Estacionamento - Acesso a unidade



FOTO 46 Estacionamento - Piso quebrado, falta e deficiência na junta de trabalho



FOTO 47 Sala de informatica - Visão geral



FOTO 48 Sala de informatica - Improvisos elétricos

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 8 / 34

15

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 49 Sala de informática - Improviso elétrico



FOTO 50 Sala de informática - Improviso elétrico



FOTO 51 Sala de informática - Parte quebrada

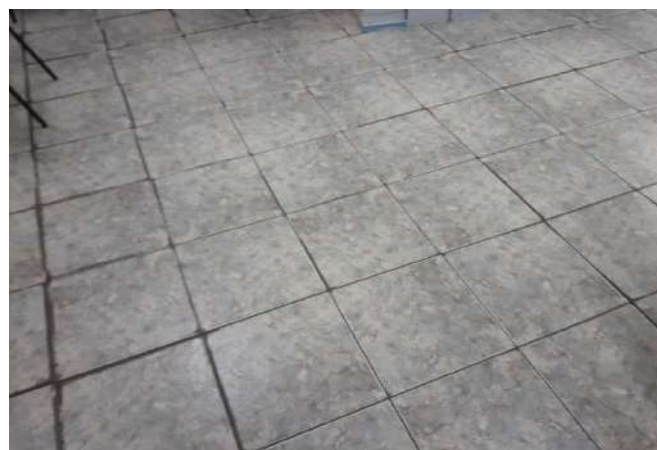


FOTO 52 Sala de informática - Piso Desgastado



FOTO 53 Sala de informática - Extintor sem placa de identificação

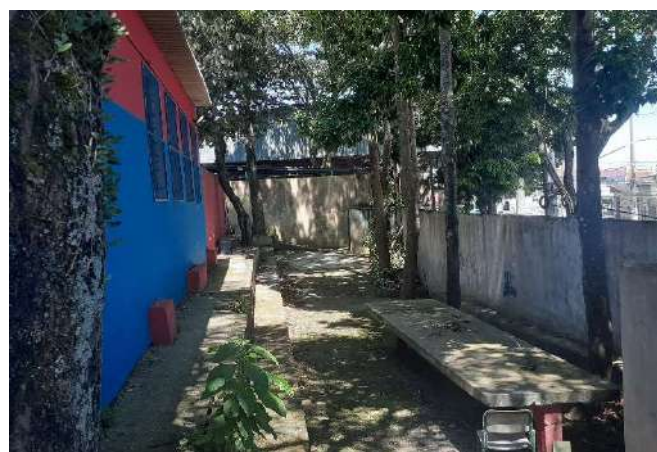


FOTO 54 Pátio descoberto - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 9 / 34

16

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 55 Pátio descoberto - Visão geral



FOTO 56 Pátio descoberto - Juntas deficientes



FOTO 57 Pátio descoberto - Manchas umidade



FOTO 58 Pátio descoberto - Juntas de dilatação



FOTO 59 Pátio descoberto - Muro com trinca



FOTO 60 Playground - Sem acesso

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 10 / 34

[Handwritten signature]

17

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 61 Quadra coberta - Visão geral, sem acesso



FOTO 62 Quadra coberta - Bebedouro desativado



FOTO 63 Quadra coberta - Rampa de Acesso



FOTO 64 Quadra descoberta - Visão geral e pintura desgastada



FOTO 65 Quadra descoberta - Ralo obstruído



FOTO 66 Refeitório Func. - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 11 / 34

18

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS

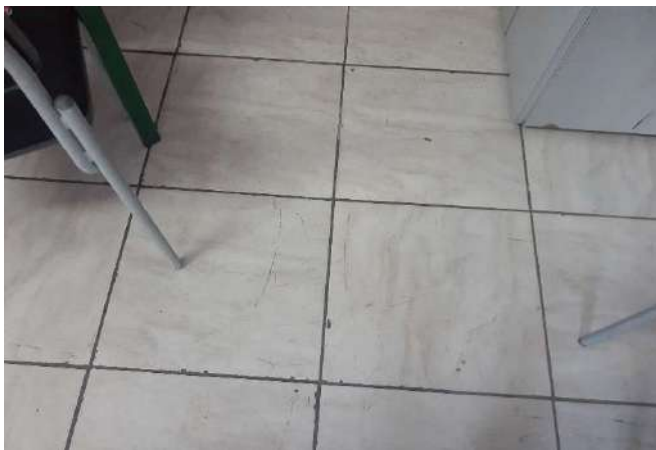


FOTO 67 Refeitório Func - Piso desgastado

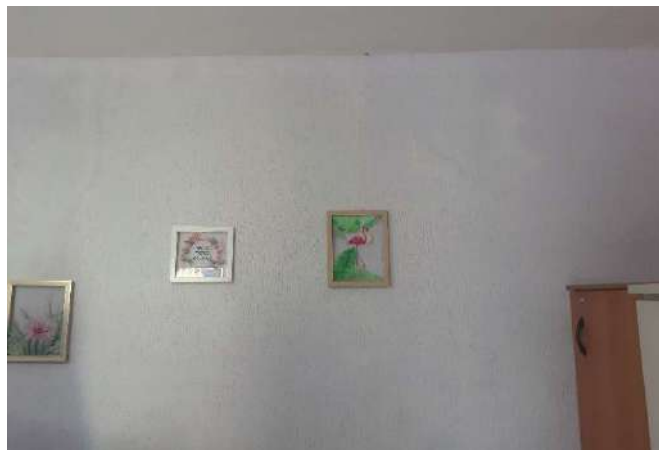


FOTO 68 Refeitório Func. - Fissura



FOTO 69 Sala diretor - Visão geral

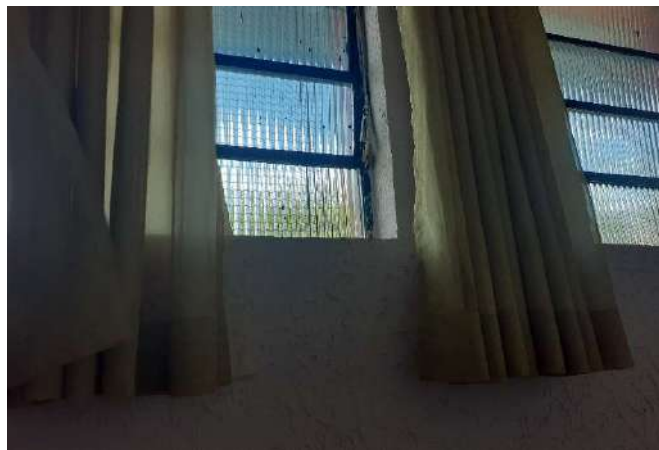


FOTO 70 Sala diretor - Esquadria emperrada

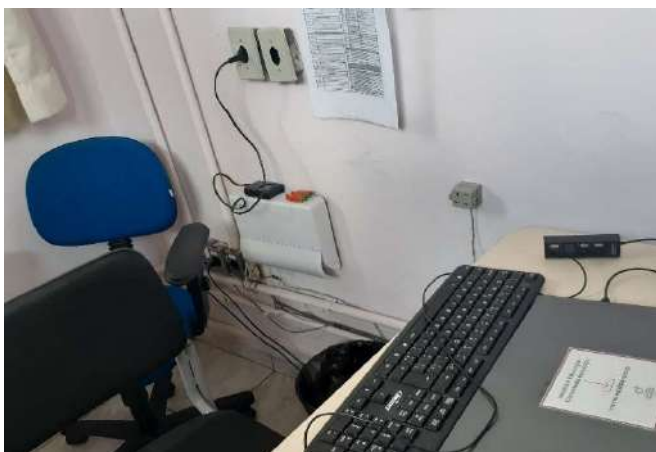


FOTO 71 Sala diretor - Improviso



FOTO 72 Sala coordenação - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 12 / 34

19

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 73 Sala coordenação - Improviso



FOTO 74 Sala coordenação - Piso desgastado



FOTO 75 Sala de leitura - Visão geral



FOTO 76 Sala de leitura - Descascamento/ bolhas



FOTO 77 Sala de leitura - Improviso elétrico



FOTO 78 Sala de leitura - Fissura, mancha de mofo/bolor

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 79 Sala dos professores - Visão geral

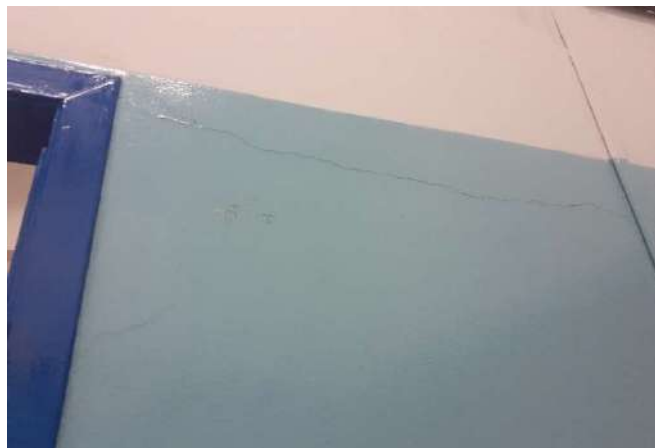


FOTO 80 Sala dos professores - Trinca na parede e corredor



FOTO 81 Sala dos professores - Trinca



FOTO 82 Sala dos professores - Improviso elétrico

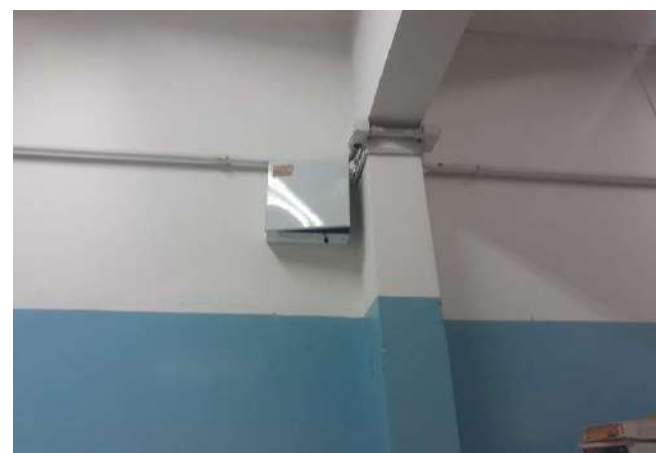


FOTO 83 Sala dos professores - Improvisos

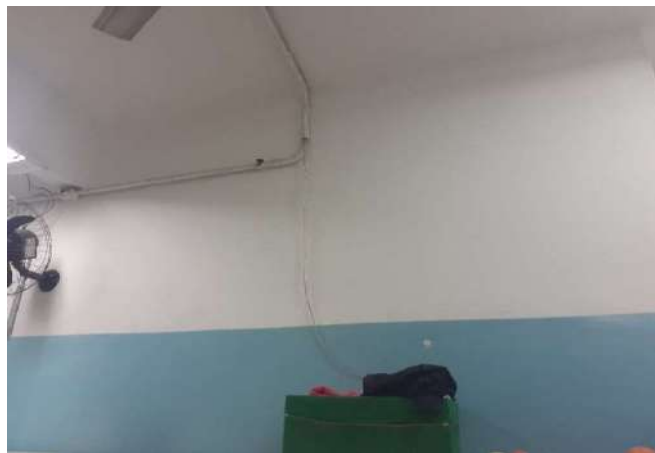


FOTO 84 Sala dos professores - Improvisos

Vistoriador:

Vania Felício / Maria do Socorro

Folha: 14 / 34

21

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 79 Sala dos professores - Esquadria emperrada



FOTO 80 Sala dos professores - Vidro quebrado



FOTO 81 Sala dos professores - Partes quebrada



FOTO 82 Secretaria - Visão geral



FOTO 83 Secretaria - Extintor irregular no chão



FOTO 84 Secretaria - Improviso

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 15 / 34

22

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 85 Todas as salas - Improviso elétrico



FOTO 86



FOTO 87 Sala 1 - Bolhas



FOTO 88 Sala 1 - Esquadria emperrada/quebrada



FOTO 89 Sala 2 - Descascamento



FOTO 90 Sala 2 - Trinca

Vistoriador:

Vania Felício / Maria do Socorro

Folha: 16 / 34

23

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS

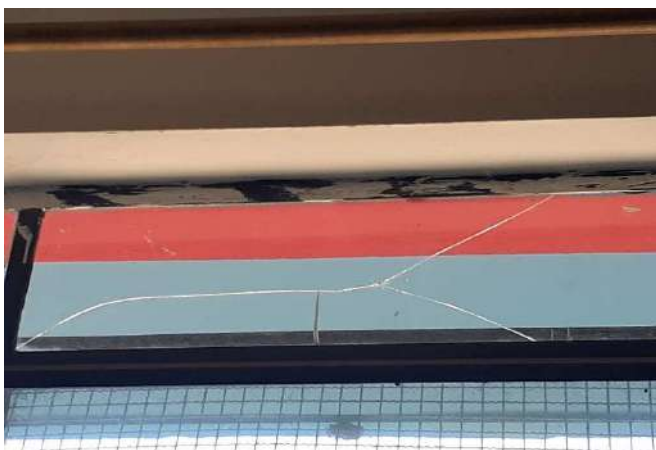


FOTO 91 Sala 2 - Vidro quebrado



FOTO 92 Sala 3 - Visão getal

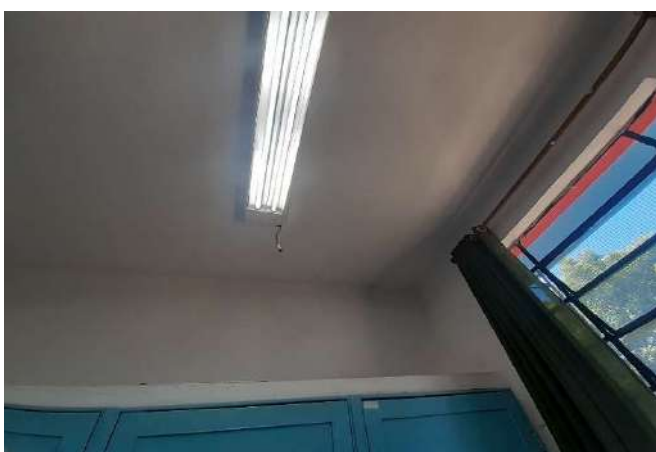


FOTO 93 Sala 3 - Improviso

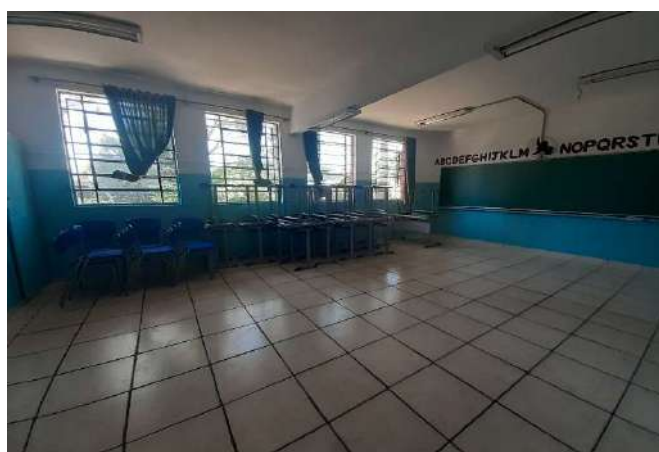


FOTO 94 Sala 4 - Visão geral



FOTO 95 Sala 4 - Improviso



FOTO 96 Sala 4 - Piso desgastado

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 17 / 34

24

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 97 Sala 4 - Esquadria danificada



FOTO 98 Sala 5 - Visão geral



FOTO 99 Sala 5 - Espelho da tomada faltante

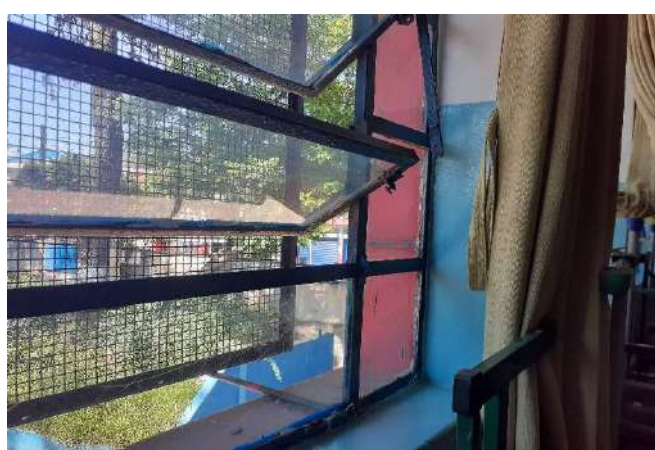


FOTO 100 Sala 5 - Esquadria quebrada



FOTO 101 Sala 5 - Bolhas e descascamento



FOTO 102 Sala 6 - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 18 / 34

25

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sala 6 - Descascamento



FOTO 104 Sala 6 - Trinca



FOTO 105 Sala 6 - Bolhas



FOTO 106 Sala 7 - Visão geral



FOTO 107 Sala 7 - Fissura horizontal

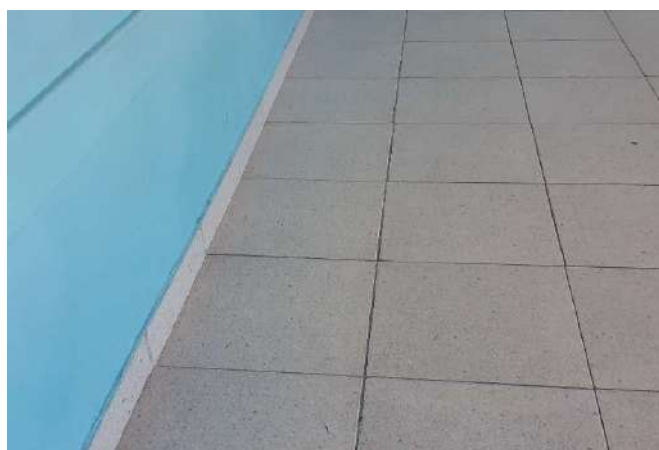


FOTO 108 Sala 7 - Piso desgastado

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 19 / 34

26

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 109 Sala 7 - Descascamento



FOTO 110 Sala 8 - Piso desgastado



FOTO 111 Sala 8 - Infiltração, mancha de mofo/bolor



FOTO 112 Sala 8 - Fissura Horizontal



FOTO 113 Sala 8 - Manchas bolor



FOTO 114 Sala 8 - Manchas bolor

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 20 / 34

27

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 Sala 9 - Moldura corredor descolando



FOTO 116 Sala 9 - Piso colocado 9mm acima do nível da soleira

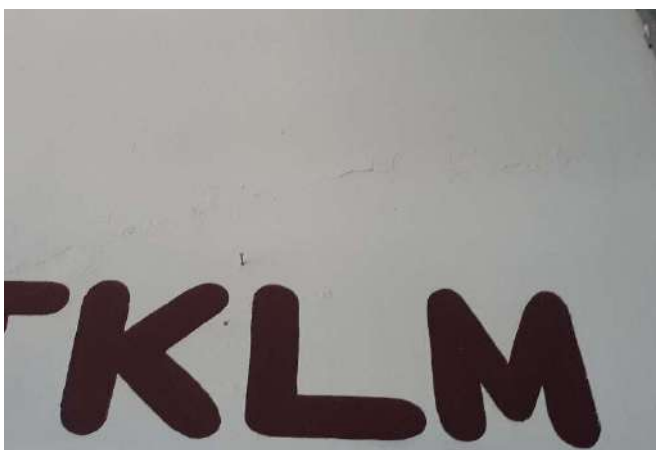


FOTO 117 Sala 9 - Fissura



FOTO 118 Sala 9 - Mancha de mofo/ bolor



FOTO 119 Sala 9 - Bolha e descascamento



FOTO 120 Sala 9 - Fissura horizontal

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 21 / 34

28

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 Sala 10 - Visão geral



FOTO 116 Sala 10 - Esquadria quebrada



FOTO 117 Sala 10 - Trinca



FOTO 118 Sala 11 - Visão geral



FOTO 119 Sala 11 - Trinca



FOTO 120 Sala 11 - Improviso elétrico

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 Sala 11 - Esquadria quebrada



FOTO 116 Sala 11 - Fora de norma



FOTO 117 Sala 12 - Visão geral



FOTO 118 Sala 12 - Piso quebrado



FOTO 119 Sala 12 - Vidro quebrado



FOTO 120 Sala 13 - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 23 / 34

30

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 Sala 13 - Piso quebrado



FOTO 116 Sala 13 - Bolhas e descascamento



FOTO 117 Sala 13 - Descascamento



FOTO 118 Sala 13 - Vidro quebrado



FOTO 119 sala 14 - Visão geral



FOTO 120 sala 14 - Piso desgastado

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 24 / 34

31

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 sala 14 - Trinca

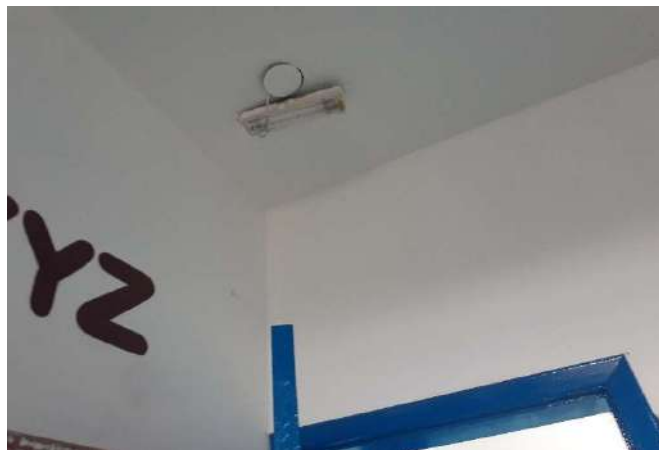


FOTO 116 sala 14 - Improviso



FOTO 117 sala 14 - Vidro quebrado



FOTO 118 Sala 15 - Visão geral



FOTO 119 Sala 15 - Vidro quebrado



FOTO 120 Sala 15 - Descascamento

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 25 / 34

32

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 Sala 15 - Piso desgastado



FOTO 116 Sala 15 - Mancha de mofo/bolor e bolhas

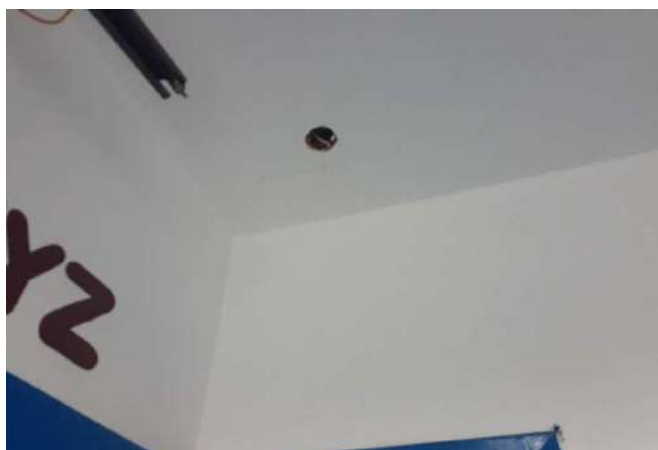


FOTO 117 Sala 15 - Abertura para passagem de fios

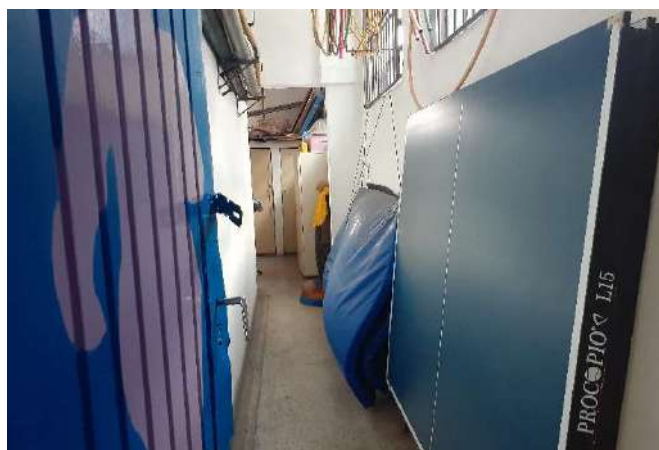


FOTO 118 Sala de Educação física - Visão geral



FOTO 119 Sala de Educação física - Mancha de bolor/mofo



FOTO 120 Sala de Apoio - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 26 / 34

33

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 Sala de Apoio - Trinca horizontal



FOTO 116 Sala de som - Abertura de passagem de fios e parede danificada



FOTO 117 Sala de som - Improviso



FOTO 118 Palco - Visão geral



FOTO 119 Palco - Rampa



FOTO 120 Vestiário - Visão geral e piso desgastado

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 27 / 34

34

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 Vestiário - Antiga Infiltração



FOTO 116 Sanit. Fun. Fem. - Vista geral (box)



FOTO 117 Sanit. Fun. Fem. - Descolamento do azulejo



FOTO 118 Sanit. Fun. Fem. - Vidro quebrado

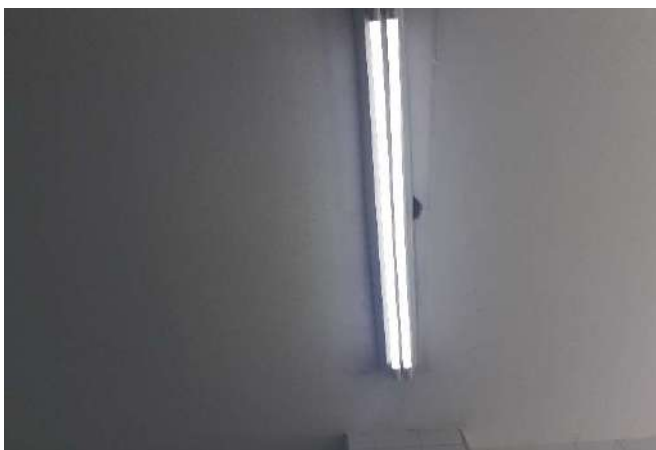


FOTO 119 Sanit. Fun. Fem. - Sujidade do teto



FOTO 120 Sanit. Fun. Masc. - Visão geral (Box)

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 28 / 34

35

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS

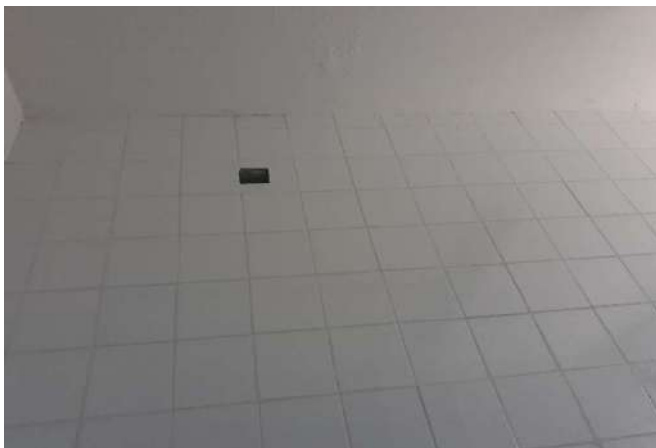


FOTO 115

Sanit. Fun. Masc. - Abertura para passagem de cabos e infiltração



FOTO 116

Sanit. Aluno Fem. - Visão geral



FOTO 117

Sanit. Aluno Fem - Falta de acabamento na descarga



FOTO 118

Sanit. Aluno Fem - Mancha de mofo/bolor



FOTO 119

Sanit. Aluno Fem. - Infiltração

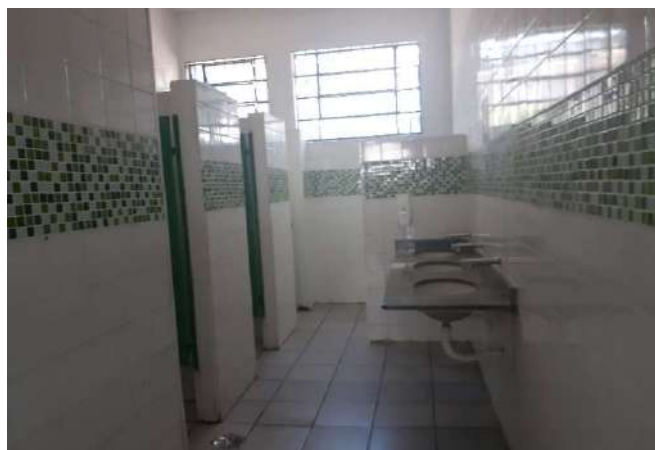


FOTO 120

Sanit. Aluno Masc - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 29 / 34

36

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 Sanit aluno Masc - Macha de mofo no teto

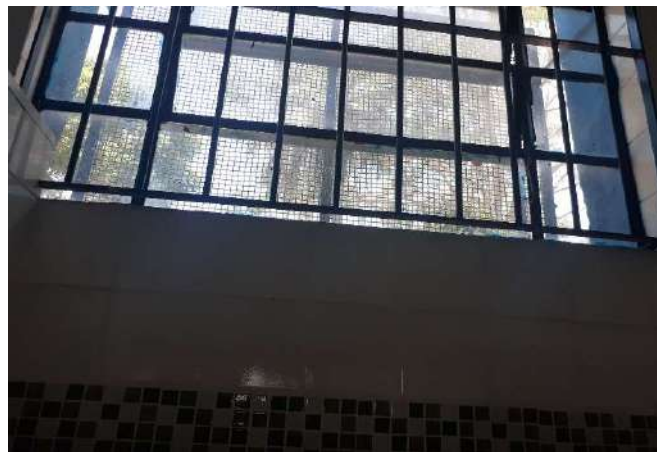


FOTO 116 Sanit aluno Masc - Esquadria emperrada

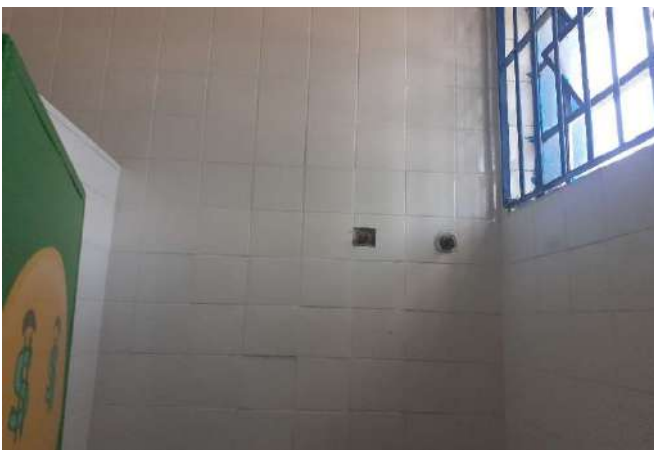


FOTO 117 Sanit. Aluno Masc. - Acabamento do registro



FOTO 118 Sanit. para Deficiente Masc. - Visão geral



FOTO 119 Sanit. para Deficiente Masc.- Vidro quebrado



FOTO 120 Sanit. para Deficiente Unissex - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 30 / 34

37

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 Sanit. para Deficiente Unissex - Piso desgastado



FOTO 116 Área de descanso - Visão geral



FOTO 117 Área de descanso - Umidade ascendente do solo



FOTO 118 Área de descanso - Árvore caída (necessita remoção)



FOTO 119 Prevenção ao covid



FOTO 120 Prevenção ao covid

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 31 / 34

38

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 Extintores em conformidade



FOTO 116 Extintor - Sem lacre (Almoxarifado)



FOTO 117 Extintores - Faltantes



FOTO 118 Gás - Em conformidade



FOTO 119 Hidrante - Visão geral, sem identificação



FOTO 120 Hidrante - Não conforme - lixo

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 32 / 34

39

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 Hidrante



FOTO 116 Quadro de força - Trancado (Não conforme)



FOTO 117 Quadro de força - Trancado (Não conforme)

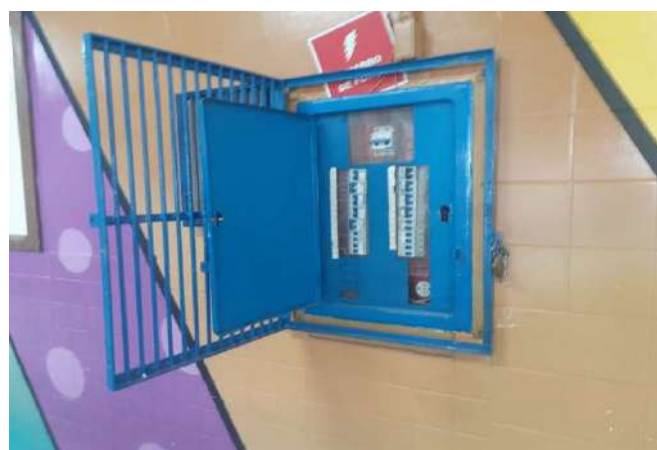


FOTO 118 Quadro de força - Trancado (Não conforme)



FOTO 119 Quadro de força - Trancado (Não conforme)



FOTO 120 Luz de emergência - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 33 / 34

40

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

Av. Baronesa de Muritiba, 55 Parue São Rafael

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 115 Piso tátil - Visão geral



FOTO 116 Rota de fuga - Visão geral



FOTO 117 Rota de fuga - Visão geral



FOTO 118 Sinalização viária - Visão geral



FOTO 119 Sinalização viária - Visão geral



FOTO 120 Sinalização viária - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria do Socorro

Folha: 34 / 34

41

Relatório Fotográfico

DATA

1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

AVENIDA BARONESA DE MURITIBA, 55

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Relatório Fotográfico

DATA
1 9 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

AVENIDA BARONESA DE MURITIBA, 55

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGª VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÊC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 2 / 5

Relatório Fotográfico

DATA
1 9 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 7 5

NOME

CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO

AVENIDA BARONESA DE MURITIBA, 55

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

VOLUMÉTRICO



Vistoriador: ENGª VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 3 / 5

Relatório Fotográfico

DATA
1 9 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 5 5 7 5

NOME
CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO
AVENIDA BARONESA DE MURITIBA, 55

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador: ENG^a VANIA A. NARDUCCI FELICIO e T^{EC}. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 4 / 5

Relatório Fotográfico

DATA
1 9 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 | 5 5 | 7 5

NOME
CIDADE DE OSAKA

ENDEREÇO
AVENIDA BARONESA DE MURITIBA, 55

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

REGISTRO DO IMOVEL



Vistoriador: ENG^a VANIA A. NARDUCCI FELICIO e T^{EC}. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 5 / 5

DIAGNÓSTICO

Escola

CIDADE DE OSAKA

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

25


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
CIDADE DE OSAKA	EMEF	1	118	59,00%
CIDADE DE OSAKA	EMEF	2	27	13,50%
CIDADE DE OSAKA	EMEF	3	55	27,50%


Total por Parâmetro

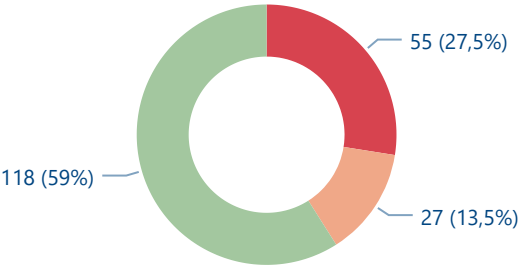

Percentual de Itens por Parâmetro

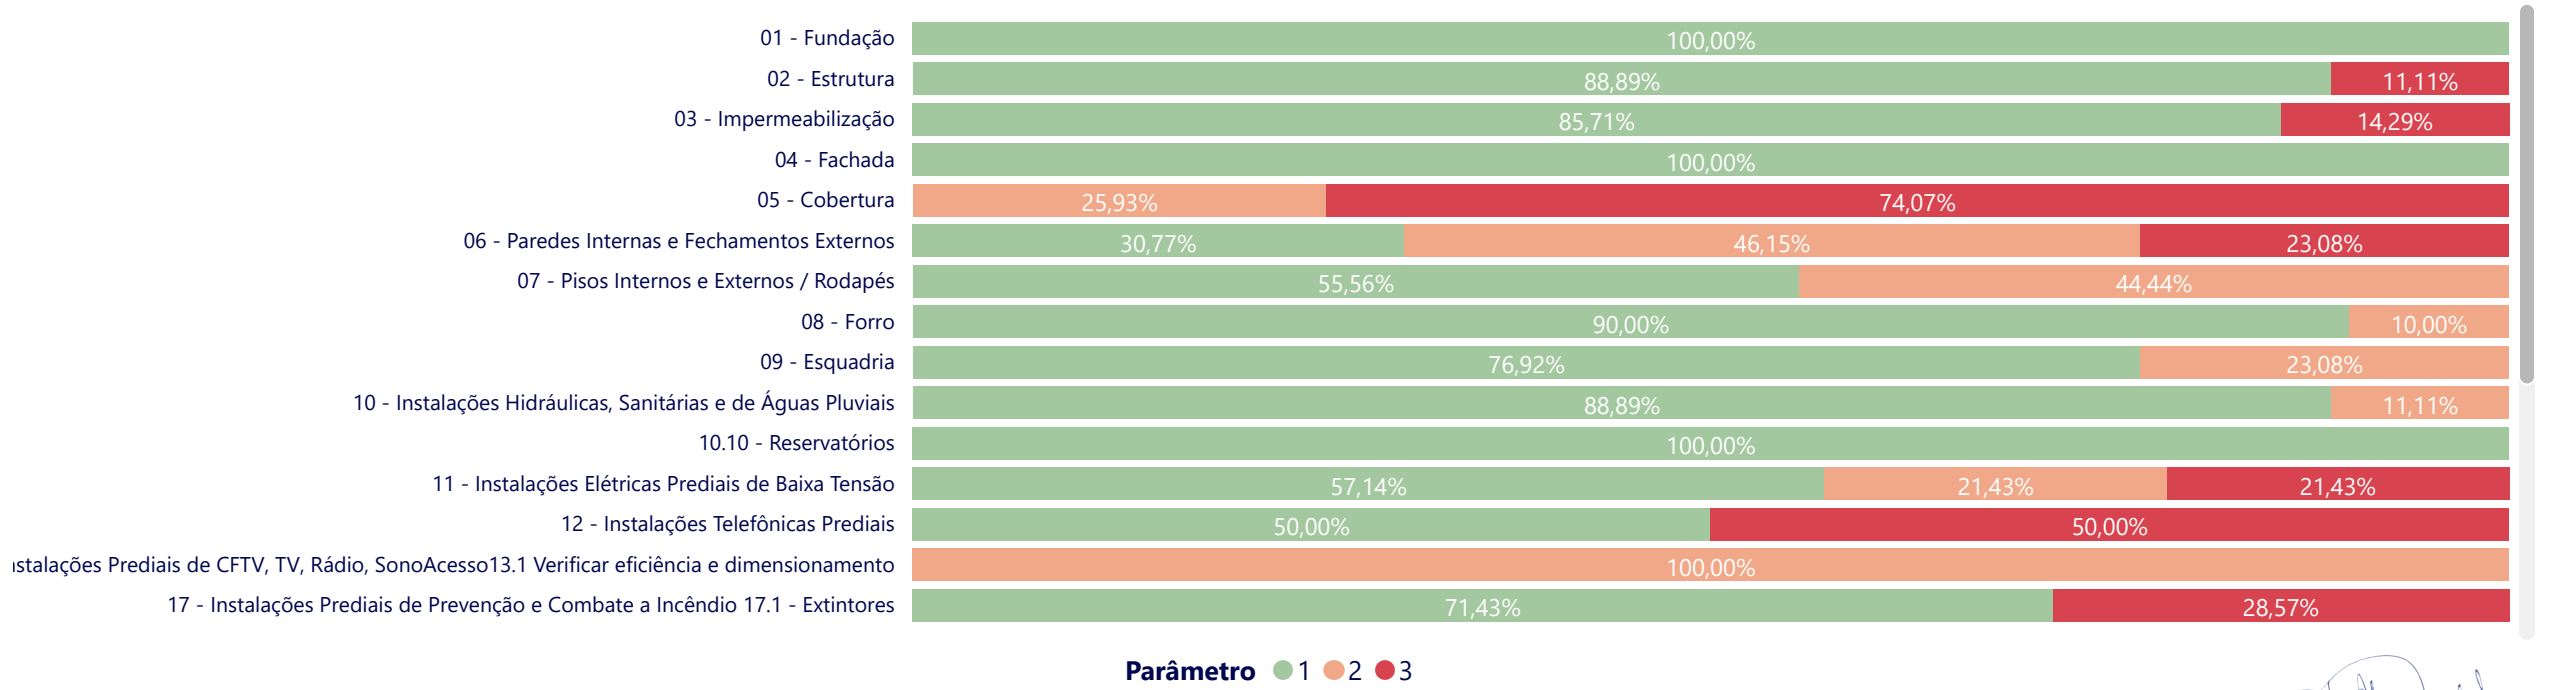

Percentual de Itens por Parâmetro

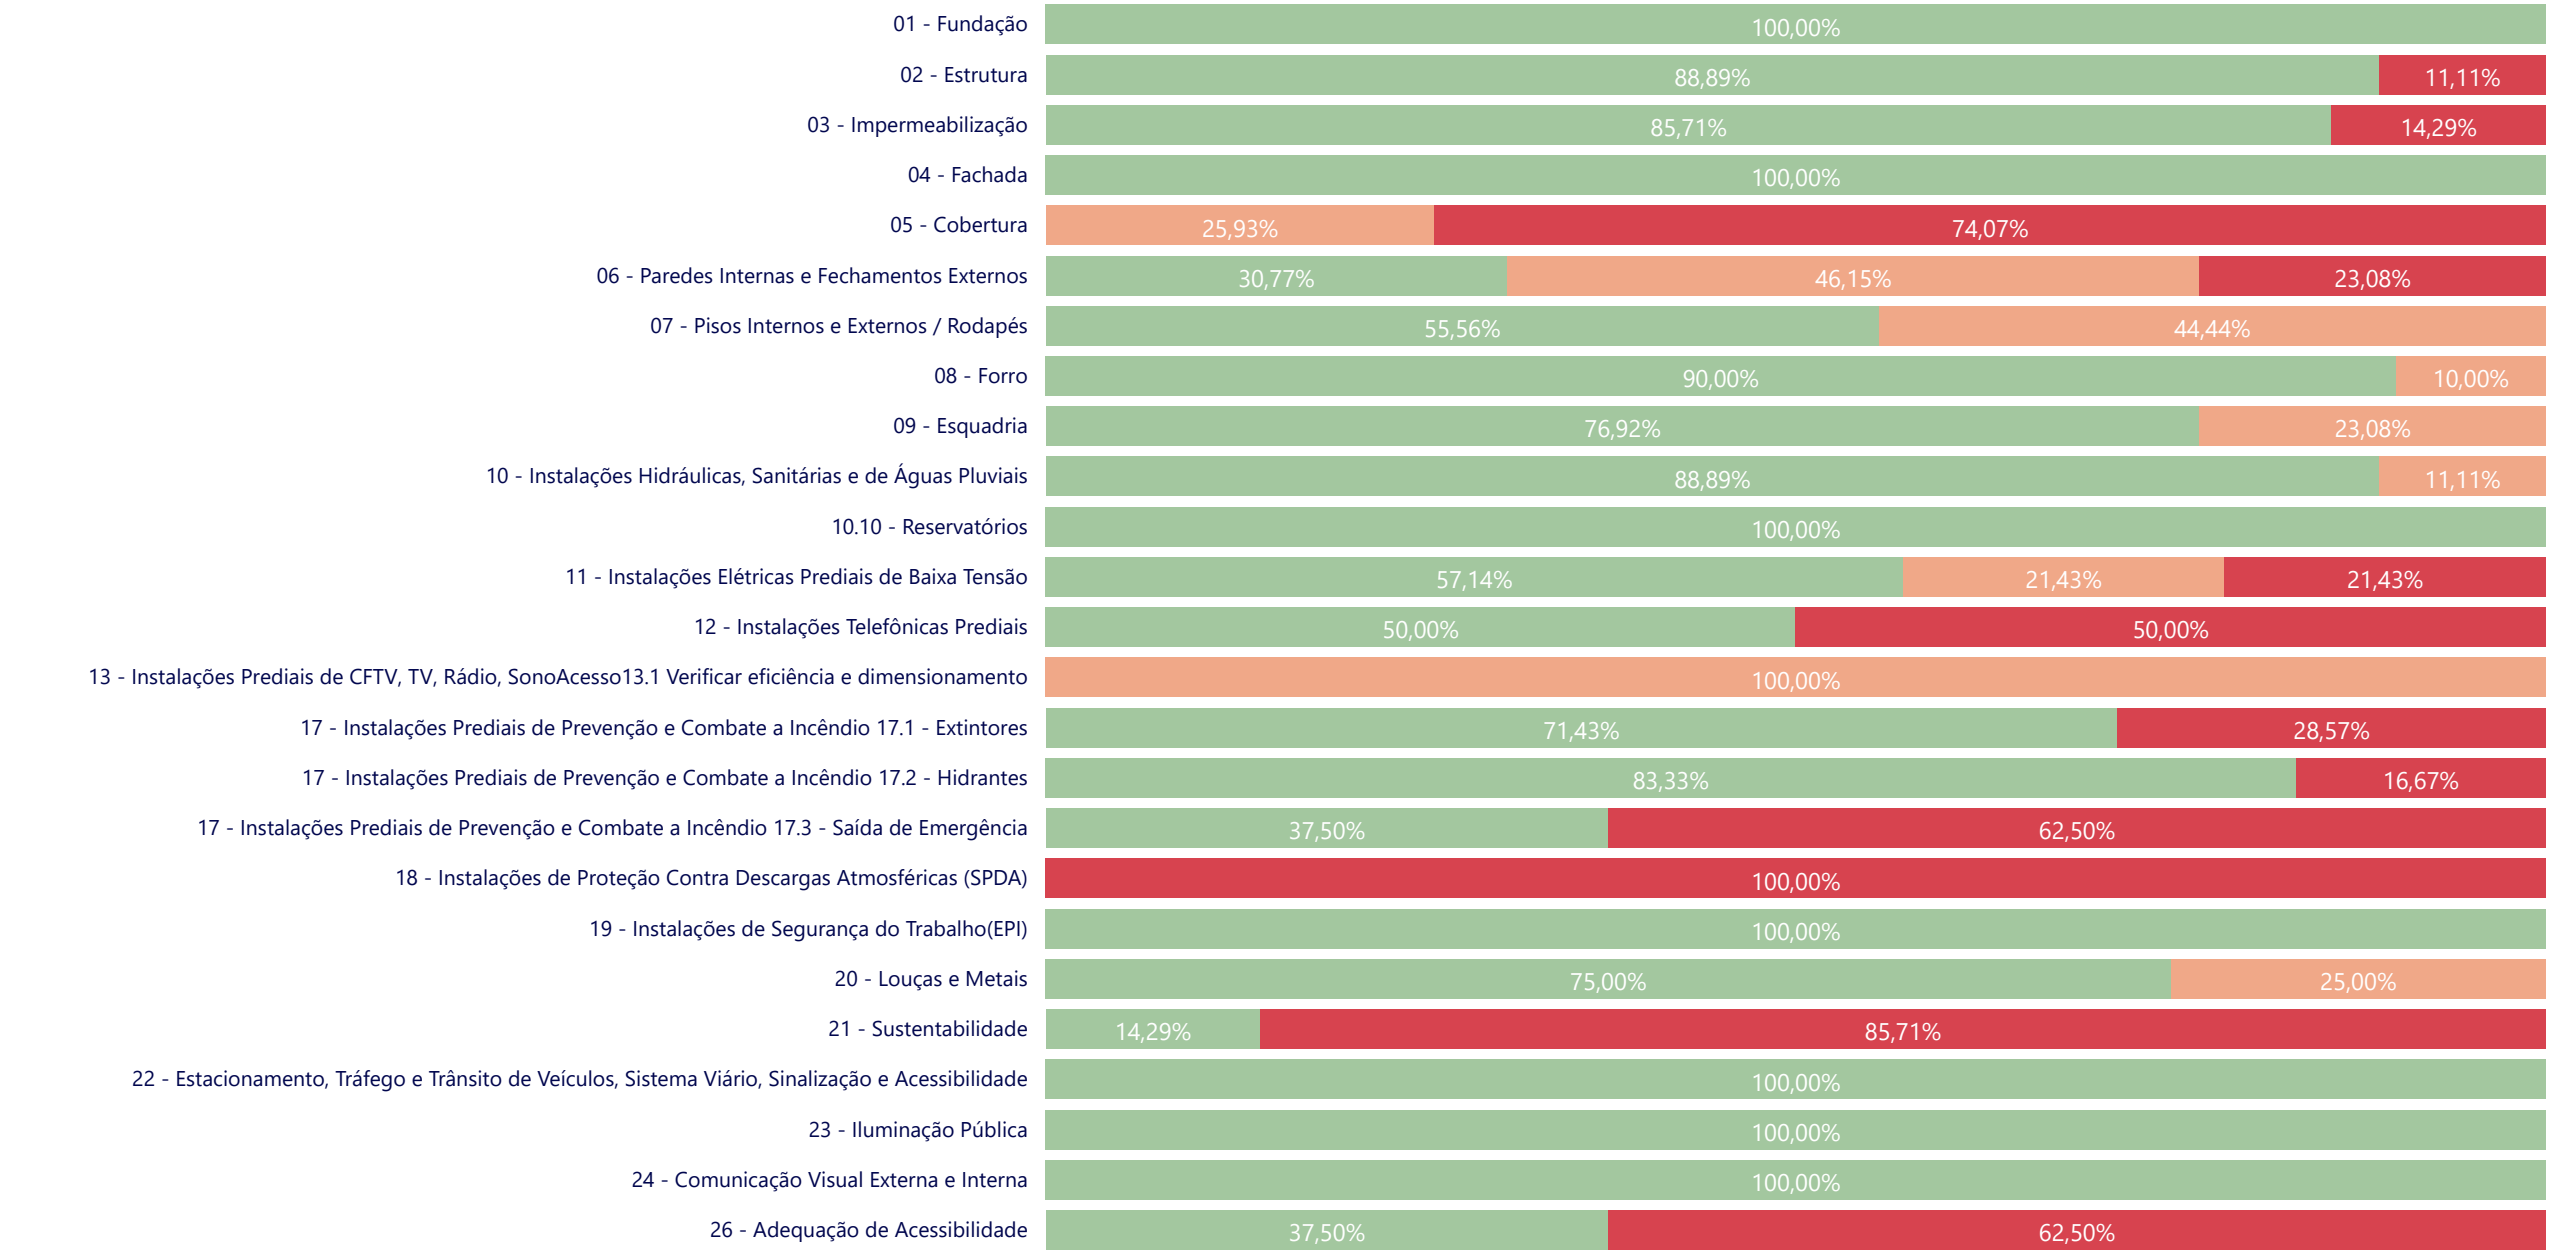

Parâmetro 1 2 3