




# PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



## CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP

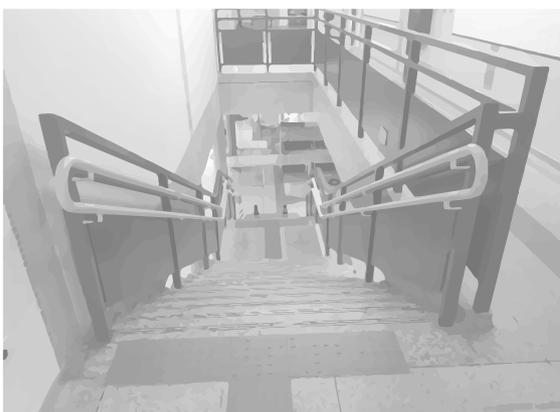

## EMEF HERALDO BARBUY




## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>RELATÓRIOS</b>	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	039

ESCOLA: <u>Heraldo Barbuy</u>	TIPO: <u>EMEF</u>
LOCAL: <u>Rua Cristovão de Vasconcelos 86</u>	BAIRRO: <u>Jd Aditara</u>
DRE: <u>São Mateus</u>	CÓD. UNIDADE: <u>095956</u>

**ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES**

Realiza nesta data vistoria técnica do diagnóstico da unidade escolar para levantamento cadastral e da infraestrutura da unidade.

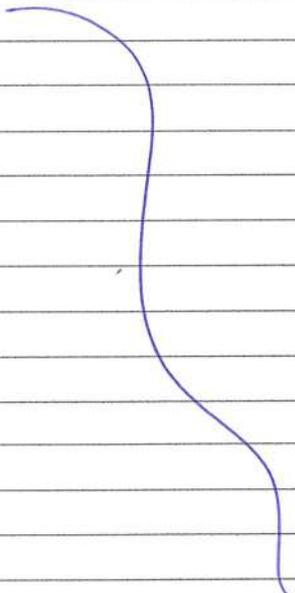

Vistoriado por:



Engº Pedro Carrera  
CREA 5069091794

Ciência da Direção da UE (carimbo):



Sabrina A. Antunes Pontara  
Assistente de Diretor de Escola  
RF: 804.592-5

**LEVANTAMENTO CADASTRAL**

**Dados Gerais:**

Tipo de equipamento	EMEF		
Nome da Unidade	HERALDO BARBUY		
DRE	SÃO MATEUS	Subprefeitura	SAPOEMBA
Cod.Unidade	095956		

**Endereço da Escola**

Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)	Endereço	Número	Complemento
RUA		CRISTOVÃO DE VASCONCELOS	86	
Bairro	CEP	Caixa Postal	Latitude	Longitude
JARDIM ADUTORA	03978-000		-23.616.763	-46502900
Distrito	Subprefeitura	Microrregião	Observação:	
SÃO MATEUS	SAPOEMBA	SAPOEMBA		
SQL (Setor, quadra, lote)	UF	Município		
153, 099, 0061	SP	SÃO PAULO		

**Descrição do Imóvel**

Tipo de Construção	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA	Nº de Pavimentos	3

**Descrição do Terreno**

Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM	Rua Iluminada (Sim ou Não)	SIM
Área do Terreno (m²)	6601	Área Edificada/ Construída (m²)	2467
Área Pavimentada (m²)	2816	Área Verde / Permeável (m²)	3785
Área da Cobertura (m2)	2467	Área Edificável (m²) (potencial construtivo)	4134
Zonamento	ZM	C.A. (máx)	2
		T.O. (máx)	0,7

**MURO**

**Abastecimento**

**Água**

Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água	Observação:
Até 500 L	NA	RESERVATÓRIO EM ANEL PRÉ MOLDADO DE CONCRETO
De 501 a 1000 L	NA	
De 1001 a 5000 L	NA	
De 5001 a 10.000 L	NA	
De 10.001 a 20.000 L	NA	
Acima de 20.001 L	2	

**Gás**

Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de gás (Sim ou Não)	SIM
-----------------------	-----	-----------------------------	-----

**Energia Elétrica**

Voltagem	110 / 220 V		
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO	Quantidade:	NA

**Esgoto:**

Rede Pública (Sim ou Não)	SIM	Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM	Quantidade:	1
		Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM

**Informações AVCB**

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	NA
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)Sim ou Não	SIM	Total (Sim ou Não)	NA
		Parcial (Sim ou Não)	SIM

**Acessibilidade**

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade	1
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM	Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)	SIM	Qual ?	PÁTIO EXTERNO
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)	Não	Visual (Sim ou Não)	Não	Tátil (Sim ou Não)
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO	Nº	NA		
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)		NÃO	Quantidade:	NA	

**Ambientes da Escola**

**Administrativo**

Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Tipo de Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Almoxarifado	NA	NA	NA	NA	NA
Área de Recreação (solário)	NA	NA	NA	NA	NA
Biblioteca	NA	NA	NA	NA	NA
Camarim	NA	NA	NA	NA	NA
Casa de Máquinas	1	5	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CIMENTADO	2
Cozinha	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Depósito	1	14	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Depósito Material Didático	1	14	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Depensa/ Depósito Alimen	NA	NA	NA	NA	NA
Estacionamento	NA	NA	NA	NA	NA
Laboratório de Ciências	NA	NA	NA	NA	NA
Laboratório de Informática	NA	NA	NA	NA	NA
Lactário	NA	NA	NA	NA	NA
Lavanderia	NA	NA	NA	NA	NA
Parque Arborizado	NA	NA	NA	NA	NA
Pátio Coberto	1	250	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Pátio Descoberto (piso aciment)	NA	NA	NA	NA	NA
Piscina	NA	NA	NA	NA	NA
Play Ground	1	50	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRAMA	2
Quadra Coberta	1	600	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CIMENTADO	2
Quadra Descoberta	NA	NA	NA	NA	NA
Refeitório	1	150	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Sala de Assistente Diretor	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Coord. Pedag.	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Sala de Diretor	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Leitura	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Professores	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Reuniões	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Vídeo	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	2
Secretaria	1	35	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Teatro	NA	NA	NA	NA	NA

Vistoriador

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Data



Nome da Unidade		HERALDO BARBUY	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
<b>1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
1.1	Colapso do solo	1	
1.2	Erosão do solo	1	
1.3	Recalque diferencial	1	
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	2	Muro de divisa e fachada da unidade escolar apresenta os problemas mencionados
2.2	Corrosão	3	Estrutura da Quadra de esportes e brises da fachada possuem corrosão
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	2	Muro de divisa e fachada da unidade escolar apresenta fissuras e trincas
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
2.5	Armadura exposta	3	Fachada da unidade escolar possui trecho com armadura exposta
2.6	Deformações excessivas	1	
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
2.8	Lixiviação	1	
2.9	Infiltrações	2	Fachada e muro de divisa apresenta sinais de infiltração
<b>3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
3.1	Infiltração	3	Laje de platibanda fachada fundos da unidade escolar
3.2	Descolamento da manta	1	
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	3	Laje de platibanda fachada fundos da unidade escolar
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1	
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1	
3.6	Falta de caimento para os ralos	1	
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	2	Reservatório de anéis de concreto possui indícios de infiltração em sua totalidade
<b>4</b>	<b>FACHADA</b>		
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	2	Em toda a fachada da unidade escolar
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	2	Em toda a fachada da unidade escolar
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	Em toda a fachada da unidade escolar
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	Em toda a fachada da unidade escolar
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	NA	
4.6	Fissuras e trincas	2	Em toda a fachada da unidade escolar
4.7	Infiltração	2	Em toda a fachada da unidade escolar
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Em toda a fachada da unidade escolar
4.10	Descaracterização da fachada original	1	
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	Em toda a fachada da unidade escolar
<b>5</b>	<b>COBERTURA</b>		
5.1	Deformações excessivas	1	
5.2	Abertura de frestas	3	Quadra de esportes coberta
5.3	Umidade na estrutura	1	
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	1	
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	3	Quadra de esportes coberta
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	1	
5.7	Destacamentos de rufos	1	
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	3	Quadra de esportes coberta
5.9	Ausência da grelha do ralo	3	Quadra de esportes coberta
5.10	Ausência de extravasor da calha	2	Não possui extravasor
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1	
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	3	Quadra de esportes coberta
5.13	Falta de condições de segurança	1	
5.14	Fissuras	1	
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1	
5.16	Falha nos elementos de fixação	1	
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	3	Quadra de esportes coberta
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	2	Viga calha, brises e fachada do Bloco Principal
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	2	Viga calha, brises e fachada do Bloco Principal
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1	
5.21	Manchamento, sujidades	2	Viga calha, brises e fachada do Bloco Principal
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	2	Viga calha, brises e fachada do Bloco Principal
5.23	Ataque de pragas biológicas	1	
5.24	Ineficiência nas emendas	1	
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	1	
5.26	Subdimensionamento	1	
5.27	Obstrução por sujidades	1	
<b>6</b>	<b>PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS</b>		
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1	
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1	
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1	
6.6	Som cavo	2	Cozinha e banheiros administrativo masculino e feminino
6.7	Fissuras e trincas	2	Cozinha e banheiros administrativo masculino e feminino
6.8	Infiltração	2	Parede da quadra de esportes possui indícios
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1	
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	Algumas paredes possui sujidades, como depósito material didático e parede quadra coberta, a escola no momento da vistoria encontrava-se em manutenção
<b>7</b>	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS</b>		
7.1	Fissura	2	Estacionamento, acesso abrigo de gás, arquibancada e acesso a quadra de esportes
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	Estacionamento, acesso abrigo de gás, arquibancada e acesso a quadra de esportes
7.3	Destacamento / descolamento	2	Estacionamento, acesso abrigo de gás, arquibancada e acesso a quadra de esportes
7.4	Piso estufado	2	Estacionamento, acesso abrigo de gás, arquibancada e acesso a quadra de esportes
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	2	Banheiro feminino funcionário, necessário elevar o ralo até a altura do piso
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	2	Escada de acesso a secretaria não possui fita antiderrapante
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos diferentes do original	2	Necessário verificar se no piso do banheiro feminino funcionários há umidade
7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	

8	<b>FORRO</b>		
8.1	Deformação excessiva	NA	
8.2	Desencaixe	NA	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	NA	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	NA	
8.5	Fissuras e trincas	NA	
8.6	Infiltração	NA	
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	NA	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	NA	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	NA	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	NA	
9	<b>ESQUADRIA</b>		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	1	
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	2	Cozinha e salas de aula possuem caixilhos ineficientes. Sala de leitura e pátio interno possui vidro quebrado
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	2	Cozinha e salas de aula possuem caixilhos ineficientes
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Cozinha e salas de aula possuem caixilhos ineficientes. Pátio interno esquadria danificada
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	1	
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	2	Revisão em todos os caixilhos das salas de aula
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	3	Quadra de esporte possui em péssimo estado e com entupimento
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	2	Casa de máquinas
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	2	Casa de máquinas
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	3	Quadra de esporte possui em péssimo estado e com entupimento
10.10	<b>RESERVATÓRIOS</b>		
10.10.1	Fissuras	2	Possui pequenas fissuras
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	2	Reservatório com desgaste
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	2	Há indícios
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	2	Há indícios de infiltração no reservatório
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO</b>		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	1	
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	2	Salas de aula, pátio, área externa e secretaria possuem ausência e algumas queimadas
11.5	Luminárias de emergência	2	Não foram encontradas luminárias de emergência em funcionamento
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	2	Falta de individualização dos circuito de ventiladores e improvisos na rede elétrica em diversos setores da escola, como por exemplo copa da sala dos professores, sala de informática
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	1	
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	2	Alguns quadros de luz não possuem identificação
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	1	
12	<b>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS</b>		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	NA	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	NA	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO</b>		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	2	Não possui controle de acesso
14	<b>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA</b>		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	1	
14.2	Cabeamento de automação	1	
15	<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO</b>		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	NA	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	NA	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	NA	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	NA	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	NA	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	
Vistoriador			Data
ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL			

Nome da Unidade		HERALDO BARBUY	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS</b>		
<b>16.1</b>	<b>ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES</b>		
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	1	
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	1	
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	1	
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	1	
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	1	
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	1	
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	1	
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	1	
<b>16.2</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>		
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA	
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA	
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA	
<b>16.3</b>	<b>VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	2	Circuito de tomadas e ventiladores em toda a unidade escolar.
16.3.2	Falta de testes periódicos	2	Não são realizados testes
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	1	
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1	
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	1	
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
<b>17.1</b>	<b>EXTINTORES</b>		
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	1	
17.1.2	Lacre violado / vencido	1	
17.1.3	Sem indicação da sua classe	1	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	1	
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	2	No momento da vistoria havia pontos sinalizados porém sem extintores
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	1	
17.1.7	Sinalização incorreta	1	
<b>17.2</b>	<b>HIDRANTES</b>		
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	1	
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	2	Alguns em mau estado de conservação
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	2	Alguns em mau estado de conservação
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	2	Mangueiras ausentes no momento da vistoria
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1	
17.2.6	Mangueira conectada	1	
17.2.7	Ausência da mangueira	2	Alguns pontos sem mangueira
17.2.8	Ausência do esguicho	2	Alguns pontos sem esguicho
17.2.9	Falha na sinalização	1	
17.2.10	Obstrução de acessos	1	
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	2	Não possui alvará
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	2	Não foram encontrados certificados de manutenção
<b>17.3</b>	<b>SAÍDA DE EMERGÊNCIA</b>		
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	1	
17.3.2	Portas obstruídas	1	
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA	
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA	
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	2	Alguns pontos tem pouca iluminação autônoma
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	1	
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1	
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	2	Atende parcialmente
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
18.1	Ausência do sistema (A>1500m <sup>2</sup> ou H>12m)	2	Possui sistema parcial, alguns pontos foram furçados
18.2	Queda de haste / antenas	2	Algumas antenas foram furçadas
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	2	Ausência de hastes
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	2	Algumas descidas não foram encontradas
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	2	Não há luz no topo
<b>19</b>	<b>INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)</b>		
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1	
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2 e/ou variantes	1	
<b>19</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
19.1	Louças quebradas	1	
19.2	Vazamento nos metais	1	
19.3	Falta de peças nos sistemas	1	
19.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1	
<b>20</b>	<b>SUSTENTABILIDADE</b>		
20.1	Sistemas de cogeração de energia	NA	
20.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	2	Não possui lâmpada de Led
20.3	Condicionamento acústico	NA	
20.4	Condicionamento térmico	NA	
20.5	Coletas de resíduos sólidos	1	
20.6	Rede de abastecimento de água e reuso	2	Ausência de reuso
20.7	Rede de coleta de esgoto	1	
<b>21</b>	<b>ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE</b>		
21.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	2	Não possui demarcação de vagas
21.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	2	Ruim
21.3	Sinalização escolar nas vias	2	Necessita de melhorias na sinalização nas vias
21.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	2	Necessário revisão dos corrimãos para o padrão novo

<b>22</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
22.1	Rua SERRO FRIO	1	
22.2	Rua CRISTOVÃO DE VASCONCELOS	1	
22.3	Rua [*]	NA	
22.4	Rua [*]	NA	
<b>23</b>	<b>COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA</b>		
23.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	2	Placa deteriorada, prever uma nova
23.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	2	Necessita de melhoras na comunicação interna, alguns locais estão deteriorados
<b>24</b>	<b>CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO</b>		
24.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas, quando aplicável	NA	
24.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas envoltórias no imóvel	NA	
<b>25</b>	<b>ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE</b>		
25.1	Acesso principal	2	Rampa de acesso necessita de melhorias e uma acessibilidade melhor, inclusão de corrimãos e pintura
25.2	Acesso a outros andares	1	
25.3	Acesso aos sanitários	1	
25.4	Sanitários acessíveis	2	Quantidade insuficiente pois alguns banheiros a diretoria transformou em depósito de materiais
25.5	Vaga de estacionamento para deficientes	2	Não possui vaga para deficientes
25.6	Acesso a todos os ambientes internos	1	
25.7	Acesso a todos os ambientes externos	2	Necessário adequação da rampa do pátio externo, adequar os corrimãos ao novo padrão, pintura e inclusão piso tátil
25.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	1	
<b>Vistoriador</b>	ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL		<b>Data</b>

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 1 BANHEIRO MASCULINO ADMINISTRATIVO.



FOTO 2 ENTRADA DA ESCOLA.



FOTO 3 PASSEIO INTERNO.



FOTO 4 PASSEIO INTERNO.



FOTO 5 FACHADA.



FOTO 6 FACHADA.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 7 ESTACIONAMENTO, SEM VAGAS DEMARCADAS.



FOTO 8 PASSEIO INTERNO.



FOTO 9 PASSEIO INTERNO DO ACESSO À SECRETARIA.



FOTO 10 SECRETARIA.

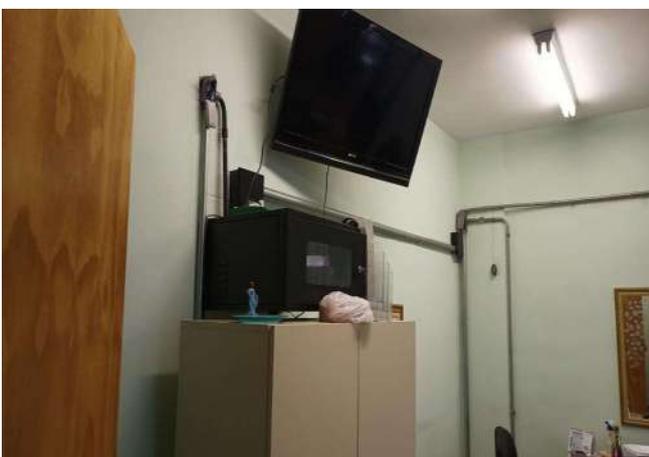


FOTO 11 SECRETARIA.



FOTO 12 BANHEIRO MASCULINO ADMINISTRATIVO.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 13 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO.



FOTO 14 BANHEIRO UNISSEX ALUNOS.



FOTO 15 BANHEIRO UNISSEX ACESSÍVEL.

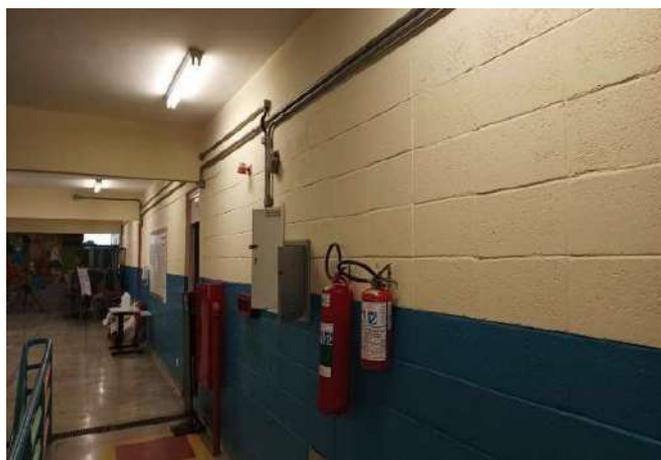


FOTO 16 CORREDOR INTERNO.



FOTO 17 SALA DE VÍDEO.



FOTO 18 SALA DE VÍDEO.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 19 BANHEIRO MASCULINO ACESSÍVEL ALUNOS.



FOTO 20 BANHEIRO MASCULINO ACESSÍVEL ALUNOS.



FOTO 21 BANHEIRO MASCULINO ACESSÍVEL ALUNOS.



FOTO 22 CORREDOR INTERNO LAVATÓRIO.



FOTO 23 ELEVADOR.



FOTO 24 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 25 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO.



FOTO 26 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO.



FOTO 27 BANHEIRO MASCULINO ADMINISTRATIVO.



FOTO 28 DEPÓSITO MATERIAL DIDÁTICO.



FOTO 29 DEPÓSITO MATERIAL DIDÁTICO.



FOTO 30 SALA DE PROFESSORES.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 31 SALA DOS PROFESSORES COM COPA IMPROVISO NA LIGAÇÃO HIDRÁULICA.



FOTO 32 BIBLIOTECA.



FOTO 33 SALA DE AULA 12.



FOTO 34 SALA DE AULA 12 COM CAIXILHO INEFICIENTE.



FOTO 35 SALA DE AULA 12.



FOTO 36 SALA DE AULA 14.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 37 SALA DE AULA 14.



FOTO 38 SALA DE AULA 14, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INEFICIENTE E COM LÂMPADAS QUEIMADAS.



FOTO 39 SALA DE AULA.



FOTO 40 SALA DE AULA.



FOTO 41 SALA DE AULA 11.



FOTO 42 SALA DE AULA 11.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 43 SALA DE AULA 12 COM ILUMINAÇÃO DEFICIENTE COM LÂMPADAS QUEIMADAS.



FOTO 44 SALA DA COORDENAÇÃO.



FOTO 45 SALA DA COORDENAÇÃO.



FOTO 46 PÁTIO EXTERNO PASSEIO.

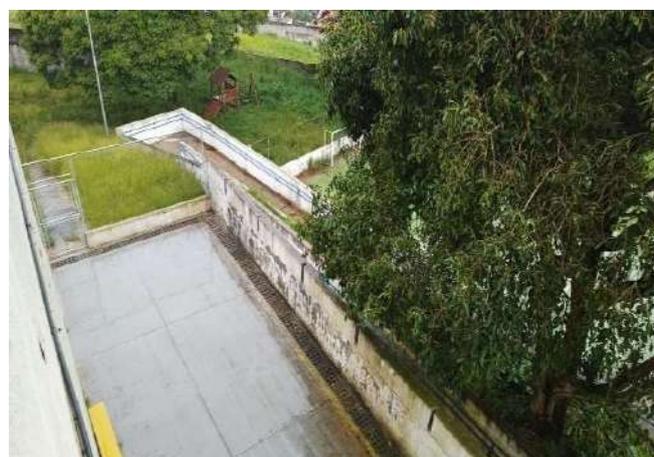


FOTO 47 PASSEIO EXTERNO.



FOTO 48 SALA DE INFORMÁTICA.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 49 SALA DE INFORMÁTICA COM IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.

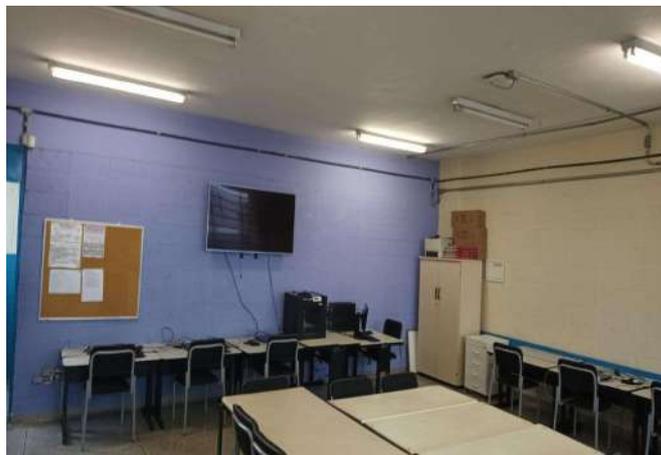


FOTO 50 SALA DE INFORMÁTICA.



FOTO 51 PLAYGROUND.



FOTO 52 SALA DE AULA 13.



FOTO 53 SALA DE AULA 13.



FOTO 54 SALA DE AULA 13 COM APARELHOS DE ILUMINAÇÃO DEFICIENTES.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 55 SALA DE AULA 02.

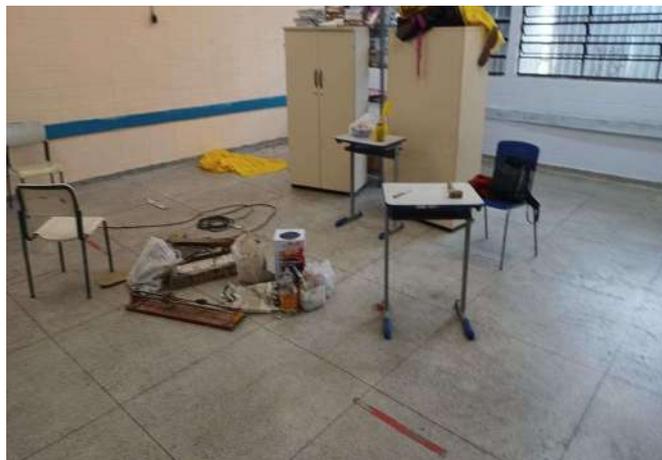


FOTO 56 SALA DE AULA 02 (EM MANUTENÇÃO).

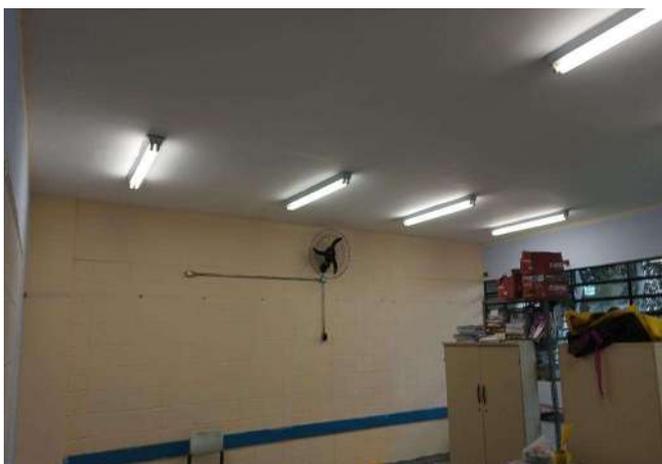


FOTO 57 SALA DE AULA 02.



FOTO 58 SALA DE AULA 08.



FOTO 59 SALA DE AULA 08.

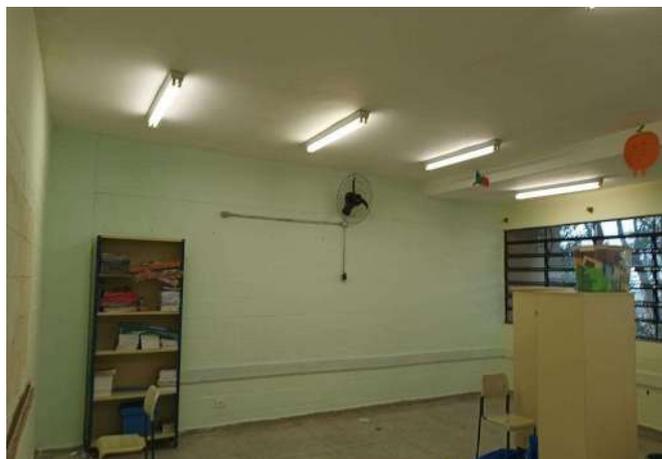


FOTO 60 SALA DE AULA 08.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 61 SALA DE AULA 03.



FOTO 62 SALA DE AULA 03.

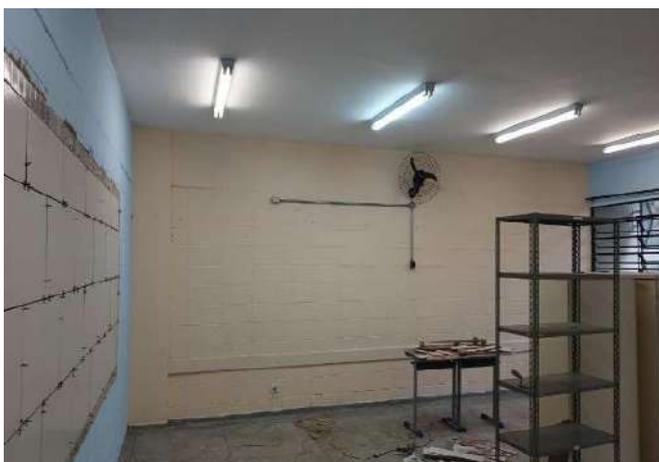


FOTO 63 SALA DE AULA 03 (EM MANUTENÇÃO).



FOTO 64 SALA DE AULA 07.



FOTO 65 SALA DE AULA 07.



FOTO 66 SALA DE AULA 07.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 67 SALA DE AULA 06.



FOTO 68 SALA DE AULA 06.

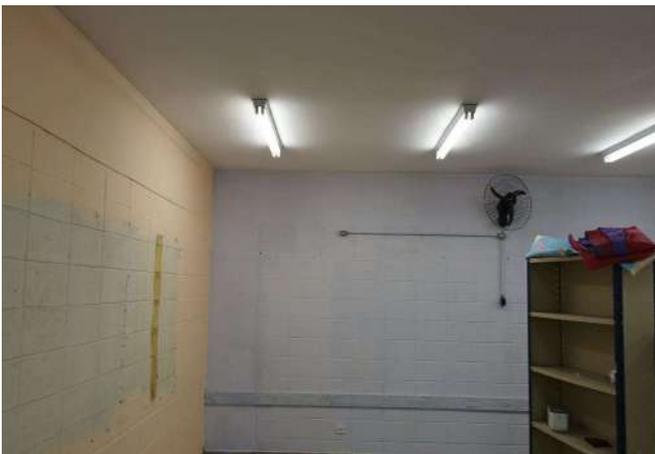


FOTO 69 SALA DE AULA 06.



FOTO 70 SALA DE AULA 04.

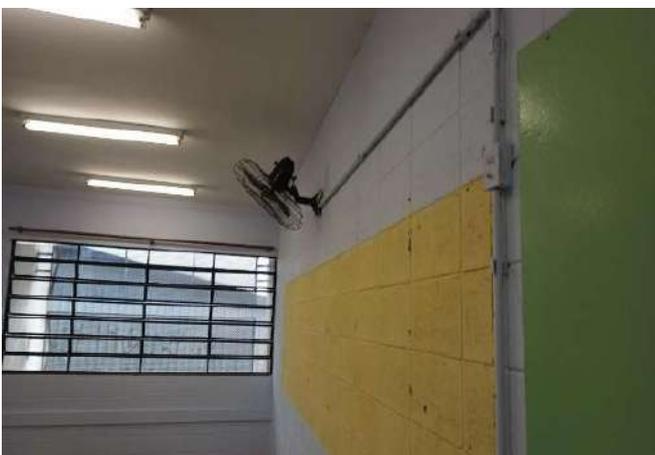


FOTO 71 SALA DE AULA 04.



FOTO 72 SALA DE AULA 04.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 73 SALA DE AULA 05.



FOTO 74 SALA DE AULA 05.



FOTO 75 SALA DE AULA 05.



FOTO 76 SALA DE AULA 01.

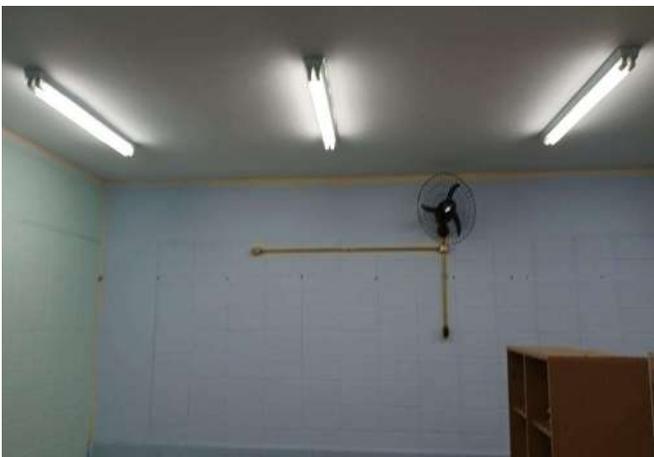


FOTO 77 SALA DE AULA 01.



FOTO 78 SALA DE AULA 01.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 79 BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIOS.



FOTO 80 BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIOS.



FOTO 81 BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIOS.



FOTO 82 COPA FUNCIONÁRIOS.



FOTO 83 SALA DE AULA 08.



FOTO 84 SALA DE AULA 08 COM CAIXILHO INEFICIENTE.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 85 SALA DE AULA 08.



FOTO 86 QDE.

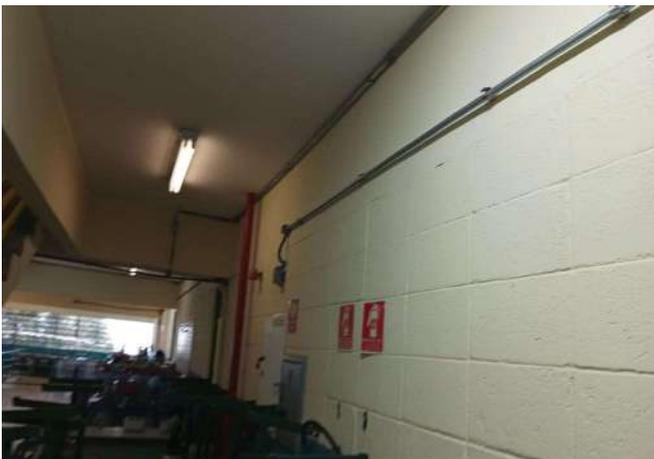


FOTO 87 CORREDOR INTERNO COM EXTINTORES AUSENTES.



FOTO 88 SALA DE AULA 09.

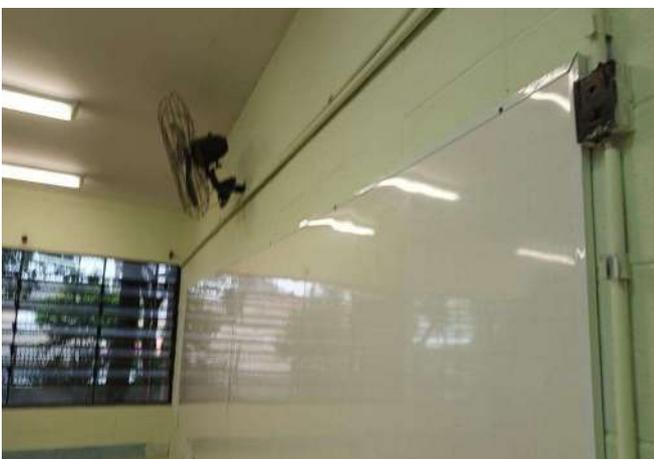


FOTO 89 SALA DE AULA 09(EM MANUTENÇÃO).



FOTO 90 SALA DE AULA 09.

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 15 / 27

*Handwritten signature*  
22

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 91 BANHEIRO ACESSÍVEL.



FOTO 92 BANHEIRO ACESSÍVEL.

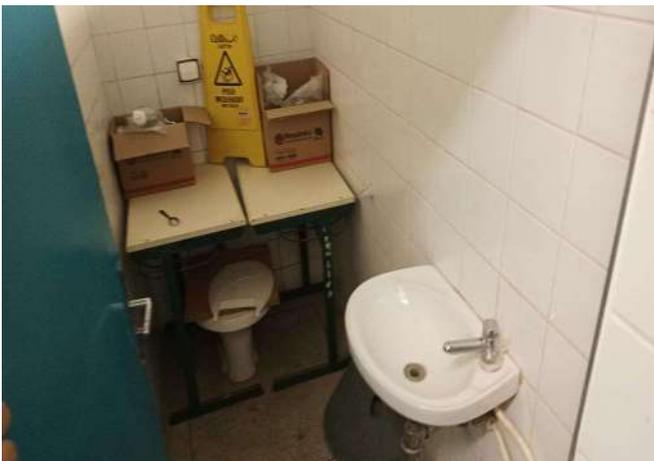


FOTO 93 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS.



FOTO 94 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.



FOTO 95 SALA DE AULA 10.

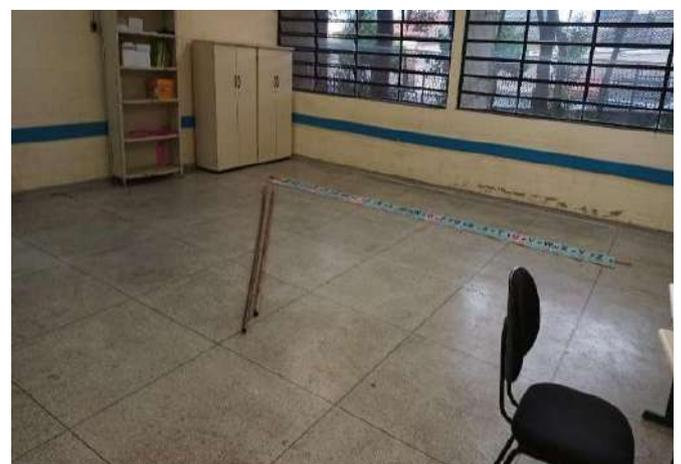


FOTO 96 SALA DE AULA 10 COM REVESTIMENTO DE PINTURA DANIFICADO (EM MANUTENÇÃO).

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 97 SALA DE AULA 10 COM ILUMINAÇÃO INEFICIENTE.



FOTO 98 REFEITÓRIO DE ALUNOS.



FOTO 99 PÁTIO COBERTO.



FOTO 100 SALA DE LEITURA.



FOTO 101 SALA DE LEITURA COM ILUMINAÇÃO QUEIMADA.



FOTO 102 SALA DE LEITURA COM VIDRO DANIFICADO.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus

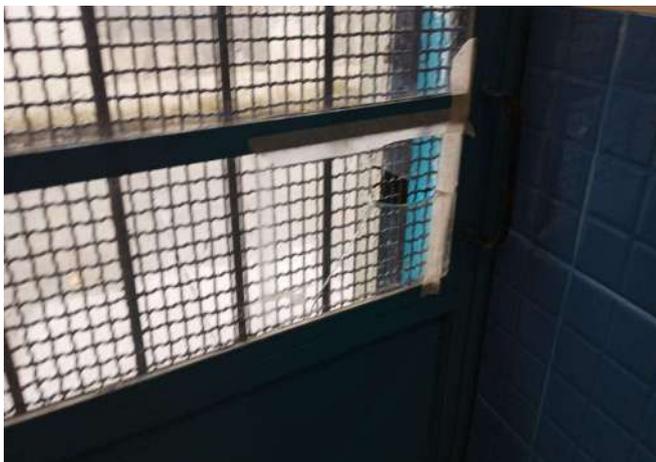


FOTO 103

PÁTIO INTERNO COM ESQUADRIA METÁLICA DANIFICADA E VIDRO QUEBRADO.

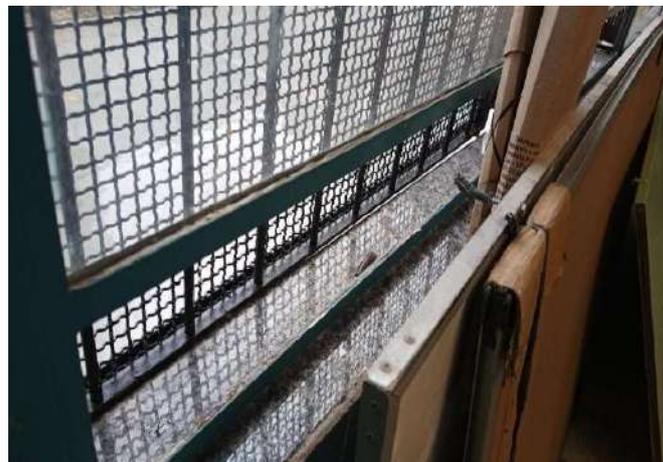


FOTO 104

PÁTIO INTERNO COM VIDROS QUEBRADOS.



FOTO 105

DEPÓSITO.



FOTO 106

DEPÓSITO.



FOTO 107

CORREDOR INTERNO (EM MANUTENÇÃO).



FOTO 108

DEPÓSITO DE EDUCAÇÃO FÍSICA.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 109 SECRETARIA COM HIDRANTE INCOMPLETO.



FOTO 110 FACHADA COM PARTES SOLTAS E INFILTRAÇÃO.



FOTO 111 RESERVATÓRIO.



FOTO 112 ESTACIONAMENTO E ENTRADA.



FOTO 113 QUADRA DE ESPORTES CANALETA EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MUROS COM FISSURAS.



FOTO 114 QUADRA DE ESPORTES, JARDINEIRA COM TRINCAS E REVESTIMENTO DESPLACANDO.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 115 QUADRA DE ESPORTES COM ALAMBRADO DANIFICADO.



FOTO 116 QUADRA DE ESPORTES COM ESTRUTURA OXIDADA.



FOTO 117 QUADRA DE ESPORTES COBERTURA COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO



FOTO 118 QUADRA DE ESPORTES, ESTRUTURA OXIDADA



FOTO 119 ESTRUTURA.



FOTO 120 ESRUTURA.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 121

QUADRA DE ESPORTES COM ESTRUTURA OXIDADA.



FOTO 122

FACHADA BEIRAL COM PARTES SOLTAS E FERRAGEM APARENTE.



FOTO 123

ABRIGO DE GÁS SEM SINALIZAÇÃO E EXTINTOR.



FOTO 124

ABRIGO DE GÁS COM PISO CIMENTADO FISSURADO.



FOTO 125

FACHADA COM PONTOS DE UMIDADE E INFILTRAÇÃO,



FOTO 126

FACHADA COM PARTES SOLTAS E UMIDADE APARENTE.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 127 ÁREA EXTERNA.



FOTO 128 QUADRA DE ESPORTES COBERTURA EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO.



FOTO 129 QUADRA DE ESPORTES COBERTURA DANIFICADA E CONDUTORES DE ÁGUA.



FOTO 130 QDE.

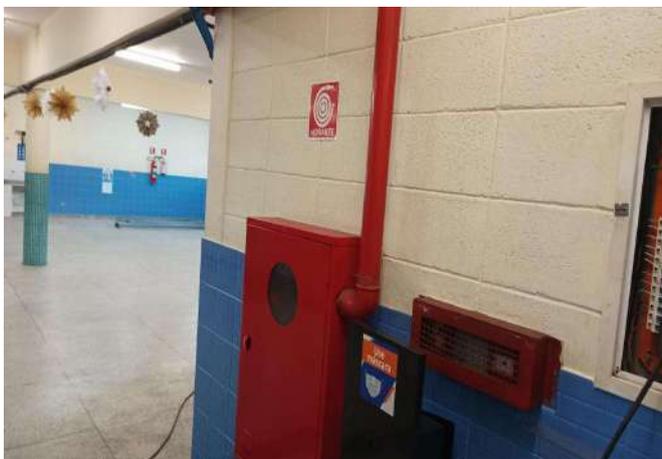


FOTO 131 PÁTIO INTERNO COM HIDRANTE .



FOTO 132 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS.

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 9 5 9 5 6

NOME  
HERALDO BARBUY

ENDEREÇO  
Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO  
EMEF

DER  
São Mateus



FOTO 133 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS.



FOTO 134 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS.



FOTO 135 BANHEIRO ACESSÍVEL MASCULINO.



FOTO 136 BANHEIRO ACESSÍVEL MASCULINO.

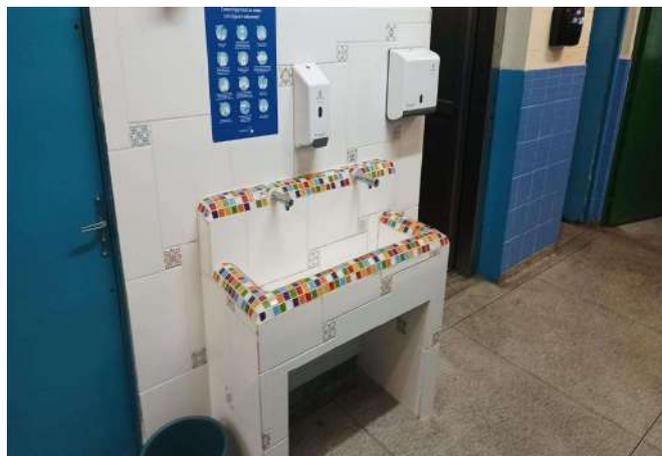


FOTO 137 CORREDOR INTERNO LAVATÓRIO.



FOTO 138 BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS.

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 9 5 9 5 6

NOME  
HERALDO BARBUY

ENDEREÇO  
Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO  
EMEF

DER  
São Mateus



FOTO 139 BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS.



FOTO 140 BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS.



FOTO 141 COZINHA.



FOTO 142 COZINHA.



FOTO 143 QDE COZINHA.



FOTO 144 COZINHA.

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 9 5 9 5 6

NOME  
HERALDO BARBUY

ENDEREÇO  
Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO  
EMEF

DER  
São Mateus



FOTO 145 QDL.



FOTO 146 BANHEIRO MASCULINO DE FUNCIONÁRIOS.



FOTO 147 QDE.



FOTO 148 QDE.



FOTO 149 QDE.



FOTO 150 BANHEIRO FEMININO ACESSÍVEL.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 151 SECRETARIA IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 152 SECRETARIA COM FIOS EXPOSTOS E APARELHOS DE ILUMINAÇÃO DEFICIENTES.



FOTO 153 SECRETARIA.



FOTO 154 MURO DE DIVISA EM DESAPRUMO.



FOTO 155 MURO DE DIVISA COM TRINCAS.



FOTO 156 MURO DE DIVISA COM TRINCAS.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 9 5 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

Rua Cristóvão de Vasconcelos, 86

TIPO

EMEF

DER

São Mateus



FOTO 157 ENTRADA DE ENERGIA.



FOTO 158 FACHADA MURO DE DIVISA.



FOTO 159 FACHADA.



FOTO 160 FACHADA.

FOTO -

FOTO -

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 27 / 27

*Handwritten signature*  
34

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 1 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

RUA CRISTOVAO DE VASCONCELOS, 86


TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

## LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

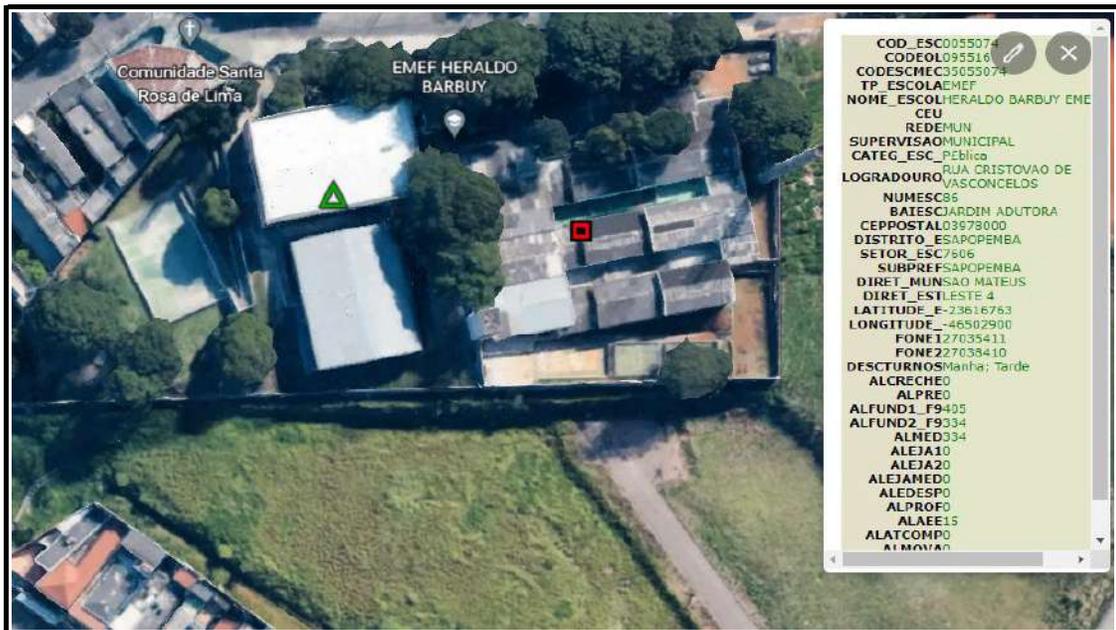

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 1 / 4

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 1 6

NOME

HERALDO BARBUY

ENDEREÇO

RUA CRISTOVAO DE VASCONCELOS, 86

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

## CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉCNICO LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 2 / 4

# Relatório Fotográfico

DATA 1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 9 5 5 1 6

NOME  
HERALDO BARBUY

ENDEREÇO  
RUA CRISTOVAO DE VASCONCELOS, 86

TIPO  
EMEF

DER  
SÃO MATEUS

## VOLUMETRICO



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 3 / 4

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 9 5 5 1 6

NOME  
HERALDO BARBUY

ENDEREÇO  
RUA CRISTOVAO DE VASCONCELOS, 86

TIPO  
EMEF

DER  
SÃO MATEUS

## IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 4 / 4

# DIAGNÓSTICO

Escola

HERALDO BARBUY

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

28


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
HERALDO BARBUY	EMEF	1	111	56,92%
HERALDO BARBUY	EMEF	2	72	36,92%
HERALDO BARBUY	EMEF	3	12	6,15%

Total por Parâmetro

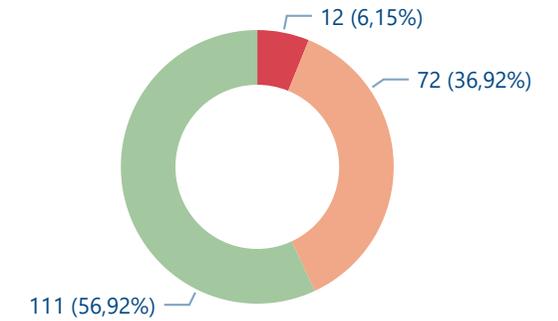


Percentual de Itens por Parâmetro

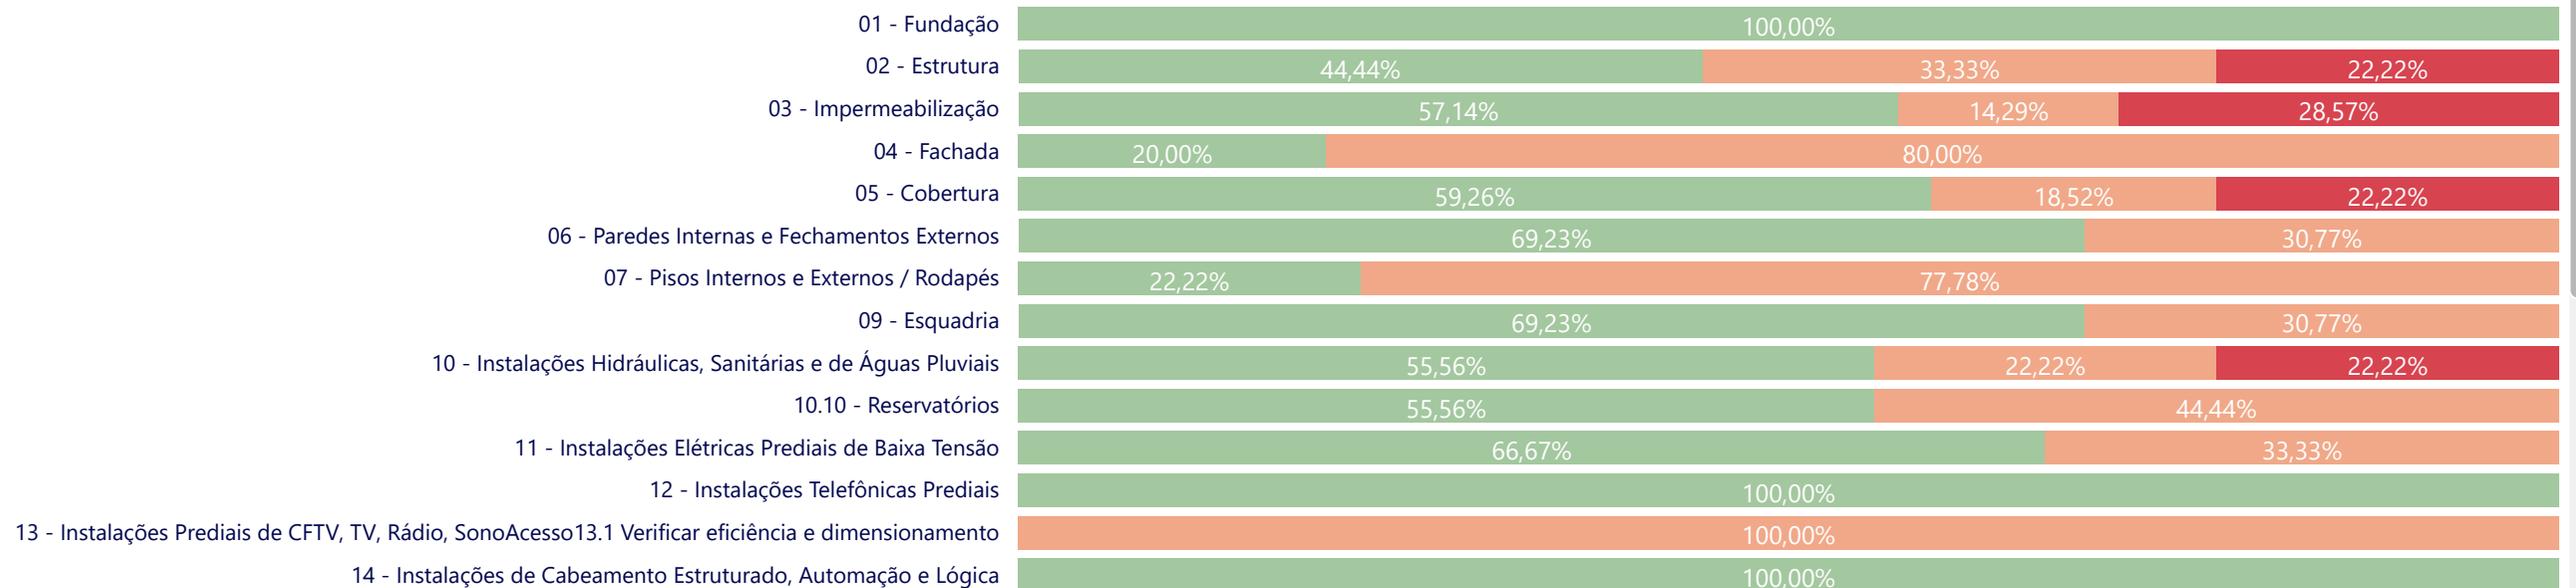

Parâmetro ● 1 ● 2 ● 3

## Percentual de Itens por Parâmetro

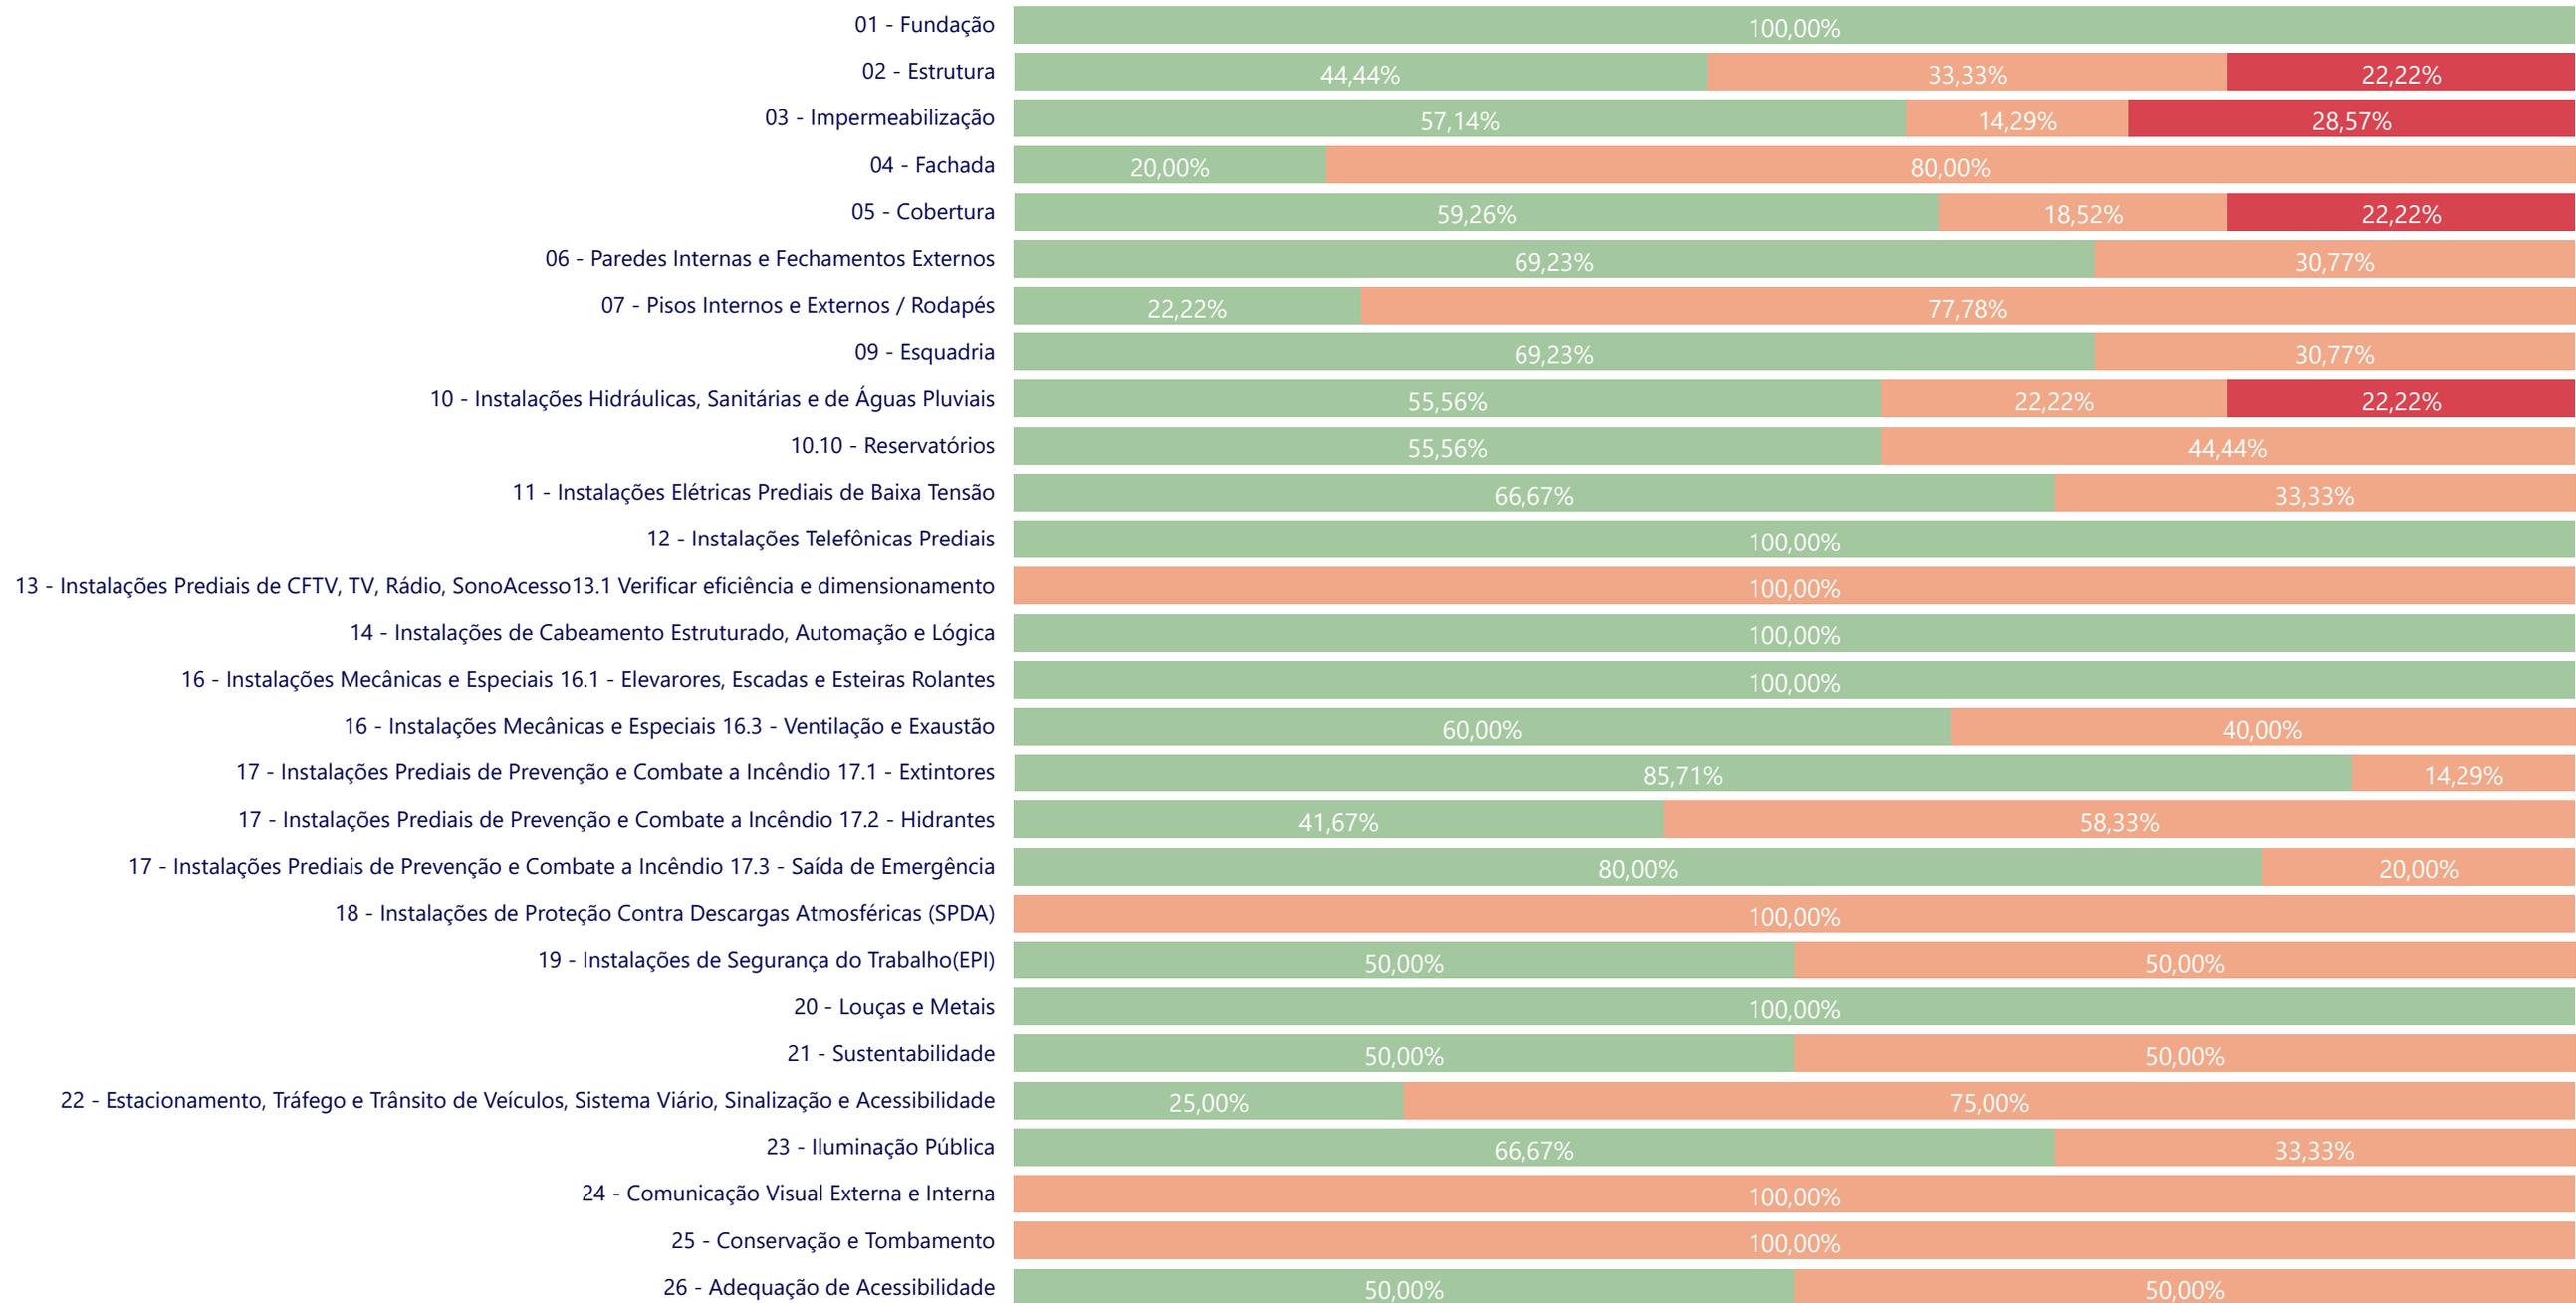

Parâmetro ● 1 ● 2 ● 3