



PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



EMEF IVETE VARGAS, DEP.



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	026

ESCOLA: DEPUTADA IVETE VARGAS

TIPO: EMEF

LOCAL: RUA CARLO CLAUSETTI, 300

BAIRRO: JD. SAPOREMBA

DRE: SÃO MATEUS

CÓD. UNIDADE: 095581

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

EFETUADA VISTORIA PARA LEVANTAMENTO E
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS NA EDIFICAÇÃO

Vistoriado por:

GILBERTO BARNOS BARNETO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

EMEF DEP. IVETE VARGAS
R. Carlo Clausetti, 300 - Jd. Saporembe
São Paulo - SP - CEP 03928-220
Tels.: 2704-4344 / 2702-0261



LEVANTAMENTO CADASTRAL						
Dados Gerais:						
Tipo de equipamento	EMEF					
Nome da Unidade	DEPUTADA IVETE VARGAS					
DRE	SÃO MATEUS	Subprefeitura		SAPOPEMBA		
Cod.Unidade	095591					
Endereço da Escola						
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)	Endereço		Número	Complemento	
RUA	NA	CARLO CLAUSETTI		300	NA	
Bairro	CEP	Caixa Postal		Latitude	Longitude	
COHAB TEOTONIO VILELA	03928-220	NA		-23.604.612	-46.500.419	
Distrito	Subprefeitura	Microrregião		Observação:		
SAPOPEMBA	SAPOPEMBA	SAPOPEMBA		NA		
SQL (Setor, quadra, lote)	UF	Município				
154 - 237 - 745	SP	SÃO PAULO				
Descrição do Imóvel						
Tipo de Construção	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM FECHAMENTO EM ALVENARIA					
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA		Nº de Pavimentos		2	
Descrição do Terreno						
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM		Rua Iluminada (Sim ou Não)		SIM	
Área do Terreno (m²)	6968,52		Área Edificada/ Construída (m²)		3692,15	
Área Pavimentada (m²)	1146,25		Área Verde / Permeável (m²)		1930,12	
Área da Cobertura (m2)	3692,15		Área Edificável (m²) (potencial construtivo)		1185,81	
Zoneamento	ZMIS		C.A. (máx)		2	
Muro de Fecho (gradil, muro)	MURO		T.O. (máx)		0,7	
Abastecimento						
Água						
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água		Observação:			
Até 500 L	NA		ANEIS DE CONCRETO (ATIVA) / Reservatório necessita trocar bombas			
De 501 a 1000 L	NA					
De 1001 a 5000 L	NA					
De 5001 a 10.000 L	NA					
De 10.001 a 20.000 L	1					
Acima de 20.001 L	NA					
Gás						
Encanado (Sim ou Não)	NÃO		Botijão de gás (Sim ou Não)		SIM	
Energia Elétrica						
Voltagem	220V / 127V					
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:		NA	
Esgoto:						
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM		Fossa Séptica (Sim ou Não)		SIM	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM		Caixa de Passagem (Sim ou Não)		SIM	
Informações AVCB						
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO		Nº		NA	
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)Sim ou Não	NÃO		Total (Sim ou Não)		NÃO	
Acessibilidade						
Elevador (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade			
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO		Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)		NÃO	
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)		Visual (Sim ou Não)		NÃO	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº		NÃO	
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:		NA	
Ambientes da Escola						
Administrativo						
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Tipo de Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	
Almoxarifado	1	15	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	
Área de Recreação (solário)	NA	NA	NA	NA	NA	
Biblioteca	NA	NA	NA	NA	NA	
Camarim	NA	NA	NA	NA	NA	
Casa de Máquinas	NA	NA	NA	NA	NA	
Cozinha	1	38	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2	
Depósito	NA	NA	NA	NA	NA	
Depósito Material Didático	NA	NA	NA	NA	NA	
Despensa/ Depósito Alimen	1	22	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	
Estacionamento	NA	NA	NA	NA	NA	
Laboratório de Ciências	1	35	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	
Laboratório de Informática	1	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	
Lactário	NA	NA	NA	NA	NA	
Lavanderia	NA	NA	NA	NA	NA	
Parque Arborizado	NA	NA	NA	NA	NA	
Pátio Coberto	1	400	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	PLACAS DE CONCRETO	2	
Pátio Descoberto (piso aciment)	NA	NA	NA	NA	NA	
Piscina	NA	NA	NA	NA	NA	
Play Ground	NA	NA	NA	NA	NA	
Quadra Coberta	NA	NA	NA	NA	NA	
Quadra Descoberta	1	677	ESTRUTURA METALICA	PLACAS DE CONCRETO	2	
Refeitório	1	85	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CONCRETO	1	
Sala de Assistente Diretor	NA	NA	NA	NA	NA	
Sala de Coord. Pedag.	1	15	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	
Sala de Diretor	1	15	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2	
Sala de Leitura	1	20	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	
Sala de Professores	1	31	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	
Sala de Reuniões	NA	NA	NA	NA	NA	
Sala de Vídeo	1	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	NA	
Secretaria	NA	NA	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2	
Teatro	NA	NA	NA	NA	NA	
Legenda						
Grau de Adequabilidade do Ambiente						
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.					
2	Razoável grau de adequabilidade - intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.					
3	Nenhum grau de adequabilidade - ambiente inadequado para sua finalidade.					
NA	Item que não existe na unidade escolar					
VISTORIADOR						
GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA						



Nome da Unidade :	DEPUTADA IVETE VARGAS	DRE :	SAO MATEUS
-------------------	-----------------------	-------	------------

LEVANTAMENTO CADASTRAL					
Educativa					
Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Sala de Aula 1	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 2	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 3	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 4	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 5	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 6	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 7	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 8	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 9	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 10	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 11	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 12	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 13	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 14	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 15	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 16	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 17	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 18	40	40	ALVENARIA / PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 19	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 20	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 21	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 22	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 23	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 24	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 25	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 26	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 27	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 28	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 29	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 30	NA	NA	NA	NA	NA

Sanitários						Informações Complementares		
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Funcion. Fem.	1	14	ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	3	3	0
Sanit. Funcion. Masc.	1	7	ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	2	2	0
Sanit. Funcion. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Aluno Fem.	1	35	ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	7	7	0
Sanit. Aluno Masc.	1	35	ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	7	7	0
Sanit. Aluno. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	1	10	ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO	CERÂMICO	1	1	1	0
Vestário	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Informações Adicionais								
Brinquedos Playground (Sim ou Não)	NÃO		Especificar:			Tipo (Madeira, ferro, cimento)		
Observação:	NA		NA			NA		
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO		Área Cúbica (m³)			NA		
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)	NÃO		Área (m²)			NA		
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)	NÃO		Área (m²)			NA		
Cobertura (Sim ou Não)	NÃO		Área (m²)			NA		
Observações Gerais:								

Legenda	
1 2 3 NA	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade. Razoável grau de adequabilidade - intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade. Nenhum grau de adequabilidade - ambiente inadequado para sua finalidade. Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR	GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA
-------------	---

Nome da Unidade :		DEPUTADA IVETE VARGAS	DRE :	SAO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações	
1	FUNDAÇÃO			
1.1	Colapso do solo	1		
1.2	Erosão do solo	1		
1.3	Recalque diferencial	1		
2	ESTRUTURA			
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	2	DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	
2.2	Corrosão	1		
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	2	FISSURAS E TRINCAS GENERALIZADAS PELAS ESTRUTURAS, LAJES	
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1		
2.5	Armadura exposta	1		
2.6	Deformações excessivas	2	DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
2.8	Lixiviação	1		
2.9	Infiltrações	2	HÁ FORTES INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DA COBERTURA	
3	IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.1	Infiltração	2	NECESSÁRIO CORRETA IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA	
3.2	Descolamento da manta	1		
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1		
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1		
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1		
3.6	Falta de caimento para os ralos	1		
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1		
4	FACHADA			
4.1	Destacamento / desagregação / descasamento	1		
4.2	Descasamento / bolhas / enrugamento	1		
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	CAUSADAS PELAS INFILTRAÇÕES	
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1		
4.6	Fissuras e trincas	2	FISSURAS E TRINCAS GENERALIZADAS PELAS ESTRUTURAS, LAJES	
4.7	Infiltração	1		
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1		
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
4.10	Descaracterização da fachada original	1		
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	NECESSÁRIO PINTURA	
5	COBERTURA			
5.1	Deformações excessivas	2	TELHAS DESALINHADAS, DESLOCADAS E QUEBRADAS	
5.2	Abertura de frestas	2	TELHAS DESALINHADAS E DESLOCADAS, DEIXAM FRESTAS	
5.3	Umidade na estrutura	2	COBERTURA SOFRE INFILTRAÇÕES, NECESSÁRIO IMPERMEABILIZAÇÃO	
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	2	TELHAS DESALINHADAS	
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	1		
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	1		
5.7	Destacamentos de rufos	1		
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	1		
5.9	Ausência da grelha do ralo	1		
5.10	Ausência de extravasor da calha	1		
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1		
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	1		
5.13	Falta de condições de segurança	1		
5.14	Fissuras	2	TRINCAS NA LAJE DE ACESSO A SECRETARIA	
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1		
5.16	Falha nos elementos de fixação	1		
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	1		
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	1		
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1		
5.21	Manchamento, sujidades	1		
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1		
5.23	Ataque de pragas biológicas	1		
5.24	Ineficiência nas emendas	1		
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	2	INFILTRAÇÃO NO PATIO, SALA 14	
5.26	Subdimensionamento	1		
5.27	Obstrução por sujidades	1		
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS			
6.1	Destacamento / desagregação / descasamento	1		
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1		
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
6.4	Descasamento / bolhas / enrugamento	1		
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1		
6.6	Som cavo	1		
6.7	Fissuras e trincas	2	TRINCAS NA ENTRADA, SALA 03, SALA 01 E OUTROS AMBIENTES	
6.8	Infiltração	1		
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	2	PRESENTE EM DIVERSOS PONTOS DAS PAREDES EXTERNAS	
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1		
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1		
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1		
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS			
7.1	Fissura	2	QUADRA, SALA DA COORDENAÇÃO E EM VARIOS OUTROS AMBIENTES	
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
7.3	Destacamento / descasamento	2	40% DO PISO NO PALCO ESTÁ COMPROMETIDO	

7.4	Piso estufado	1	
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	1	
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	1	
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos	1	
7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	
8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	1	
8.2	Desencaixe	1	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	1	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	1	
8.5	Fissuras e trincas	1	
8.6	Infiltração	1	
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	1	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	1	
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	1	
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	1	
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	1	
9.9	Fixação deficiente	2	FIXAÇÃO DAS ESQUADRIAS NA PAREDE APRESENTAM MUITAS TRINCAS
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	1	
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	1	
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	1	
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	2	FALTA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS QUADROS DE DISJUNTOR
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	NA	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	1	
11.5	Luminárias de emergência	3	SISTEMA SEM MANUTENÇÃO / FALTA PEÇAS / APRESENTA AVÁRIAS
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	1	
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	1	
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	NA	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	2	TOMADA LOCALIZADA NO PALCO / PATIO
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	1	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	1	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	1	
14.2	Cabeamento de automação	1	
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	NA	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	NA	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	NA	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	NA	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	NA	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	

Legenda		
Grau de Comprometimento		
1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.	
2	Razoável grau de comprometimento - Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.	
3	Alto grau de comprometimento - Intervenções estruturais ou urgentes.	
NA	Item que não existe na unidade escolar	

VISTORIADOR	GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA
-------------	---



Nome da Unidade :		DEPUTADA IVETE VARGAS		DRE :	SAO MATEUS	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES						
	Item	Grau de Comprome- timento		Ambiente / Observações		
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS					
16.1	ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES					
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	NA				
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	NA				
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	NA				
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	NA				
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	NA				
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	NA				
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	NA				
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA				
16.2	CLIMATIZAÇÃO					
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA				
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA				
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA				
16.3	VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO					
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	1				
16.3.2	Falta de testes periódicos	1				
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	1				
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1				
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	1				
17	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					
17.1	EXTINTORES					
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.1.2	Lacre violado / vencido	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.1.3	Sem indicação da sua classe	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.1.7	Sinalização incorreta	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.2	HIDRANTES					
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.2.6	Mangueira conectada	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.2.7	Ausência da mangueira	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.2.8	Ausência do esguicho	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.2.9	Falha na sinalização	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.2.10	Obstrução de acessos	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS		
17.3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA					
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	3		PRÉDIO NÃO TEM AVCB / NÃO HÁ SINALIZAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA		
17.3.2	Portas obstruídas	1				
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA				
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA				
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	3		SISTEMA SEM MANUTENÇÃO / FALTA PEÇAS / APRESENTA AVARIAS		
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	1				
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1				
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	3		NÃO CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES COM A TABELA 6C		
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	3		NÃO POSSUI SPDA		
18.2	Queda de haste / antenas	NA				
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	NA				
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	NA				
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	NA				
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)					
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1				
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2	1				
20	LOUÇAS E METAIS					
20.1	Louças quebradas	1				
20.2	Vazamento nos metais	1				
20.3	Falta de peças nos sistemas	2		TRINCA NA PIA DE MÁRMORE NO BANHEIRO MASCULINO DO PISO SUPERIOR		
20.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1				
21	SUSTENTABILIDADE					
21.1	Sistemas de cogeração de energia	NA				
21.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	NA				
21.3	Condicionamento acústico	NA				
21.4	Condicionamento térmico	NA				
21.5	Coletas de resíduos sólidos	NA				
21.6	Rede de abastecimento de água e reuso	NA				
21.7	Rede de coleta de esgoto	NA				

22	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
22.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	3	NÃO HÁ IDENTIFICAÇÃO E NUMERAÇÃO DAS VAGAS
22.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	3	RUA DE ACESSO PAVIMENTADA / NÃO HÁ SINALIZAÇÃO
22.3	Sinalização escolar nas vias	3	NÃO HÁ SINALIZAÇÃO
22.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	3	NENHUM DOS CRITÉRIOS PARA ACESSIBILIDADE É ATENDIDO
23	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
23.1	Rua [•] CARLO CLAUSETTI	1	
23.2	Rua [•]	NA	
23.3	Rua [•]	NA	
23.4	Rua [•]	NA	
24	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
24.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	NA	
24.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	NA	
25	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
25.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,	NA	
25.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas	NA	
26	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
26.1	Acesso principal	3	NÃO HÁ / UNIDADE COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
26.2	Acesso a outros andares	3	NÃO HÁ / UNIDADE COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
26.3	Acesso aos sanitários	1	
26.4	Sanitários acessíveis	1	
26.5	Vaga de estacionamento para deficientes	3	NÃO HÁ / UNIDADE COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
26.6	Acesso a todos os ambientes internos	3	NÃO HÁ / UNIDADE COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
26.7	Acesso a todos os ambientes externos	3	NÃO HÁ / UNIDADE COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
26.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	1	

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento - Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento - Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 Reparo na fechadura do banheiro masculino do piso



FOTO 2 Vazamento no telhado do pátio



FOTO 3 Trincas na entrada de acesso de carga e descarga



FOTO 4 Trinca na porta da sala 01 no piso inferior



FOTO 5 Pintura geral das grades e paredes da quadra de esportes



FOTO 6 Trinca na porta da sala multiuso no piso inferior - Sala de Aula 3

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 Trinca na parede da sala 1



FOTO 8 Trincas na laje de acesso a secretária



FOTO 9 Trincas no piso de acesso a quadra de esportes



FOTO 10 Infiltração no teto da sala 14



FOTO 11 Trincas na sala de esportes



FOTO 12 Trinca na pia de mármore no banheiro masculino no piso superior

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 Caixa do hidrante danificada



FOTO 14 Reparo no vidro frente a sala 11

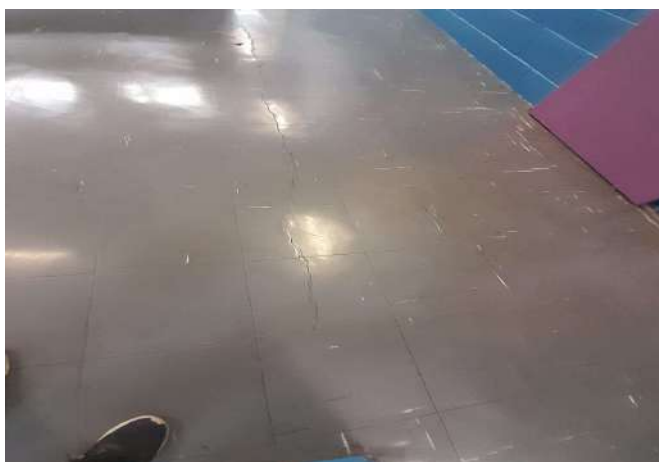


FOTO 15 Reparo no piso de entrada sala de coordenação



FOTO 16 40% do piso no palco do piso inferior está comprometido



FOTO 17 Trinca na parede da sala 18



FOTO 18 Piso de acesso a secretária com trincas

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19

Reparo no gradil e muro de acesso às águas pluviais no lado externo da cozinha



FOTO 20

Caixa do hidrante danificada



FOTO 21

Trincas na entrada de acesso de carga e descarga



FOTO 22

40% do piso no palco do piso inferior está comprometido



FOTO 23

Trincas na escada de acesso a secretária



FOTO 24

Pintura geral das grandes e paredes da quadra de esportes

Vistoriador:

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO E JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 4 / 14

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25

Reparo na fechadura do banheiro masculino do piso inferior



FOTO 26

Sem coleta de águas pluviais, nas extensão de 40 metros



FOTO 27

Vazamento no telhado do pátio



FOTO 28

Infiltração na sala 16 do piso superior



FOTO 29

Reparo nas grades no acesso a secretária



FOTO 30

Trincas na arquibancada da quadra de esportes

Vistoriador:

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO E JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 5 / 14

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31

Trinca na parede do banheiro masculino no andar superior



FOTO 32

Trincas na escada de acesso a secretária



FOTO 33

Reparo na trave da quadra de esportes



FOTO 34

Trinca no teto da entrada do WC

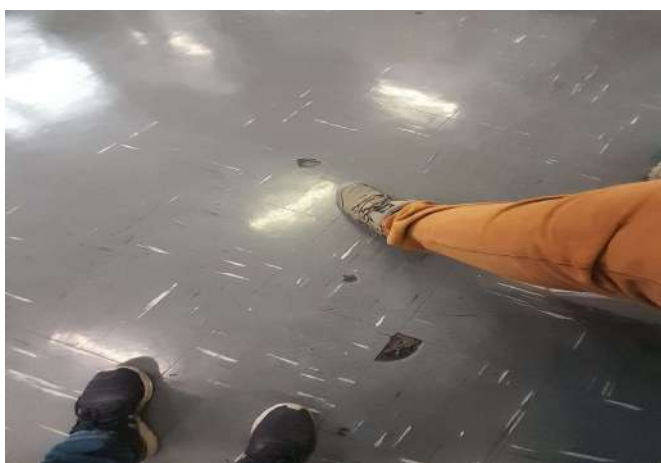


FOTO 35

Reparo no piso de entrada da sala de coordenação



FOTO 36

Trinca no piso de acesso a quadra de esportes

Vistoriador:

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO E JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 6 / 14

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37 Infiltração próximo a escada de acesso ao pátio



FOTO 38 Piso de acesso a secretária com trincas



FOTO 39 Manutenção no gradil, aproximadamente 200 metros



FOTO 40 Sem coleta de águas pluviais, nas extensão de 40 metros



FOTO 41 Trinca no teto da entrada do WC



FOTO 42 Reparo no gradil e muro de acesso às águas pluviais no lado externo da cozinha

Vistoriador:

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO E JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 7 / 14

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43

Instalar 60 trincos nas portas dos banheiros masculino e feminino



FOTO 44

Infiltração frente a sala de depósito

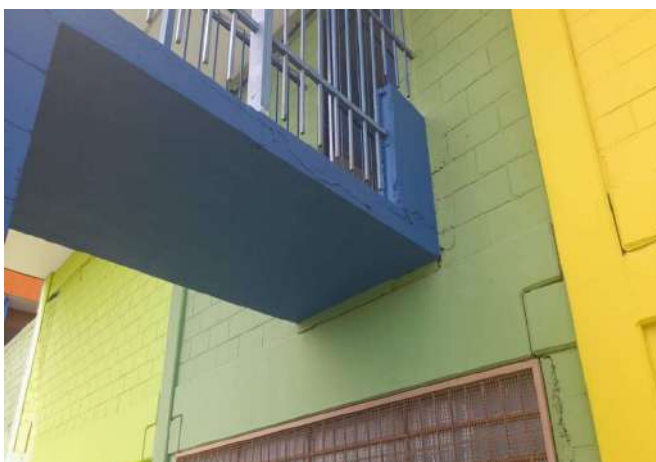


FOTO 45

Trincas na laje de acesso a secretária



FOTO 46

Trincas na estrutura da arquibancada da quadra



FOTO 47

Reparo no fechamento da sala 06 e 08 no piso inferior



FOTO 48

Reparo na trave da quadra de esportes

Vistoriador:

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO E JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 8 / 14

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49 Trinca no pré moldado frente a sala 07 do piso inferior



FOTO 50 Piso de acesso a secretária com trincas



FOTO 51 Trincas na quadra de esportes

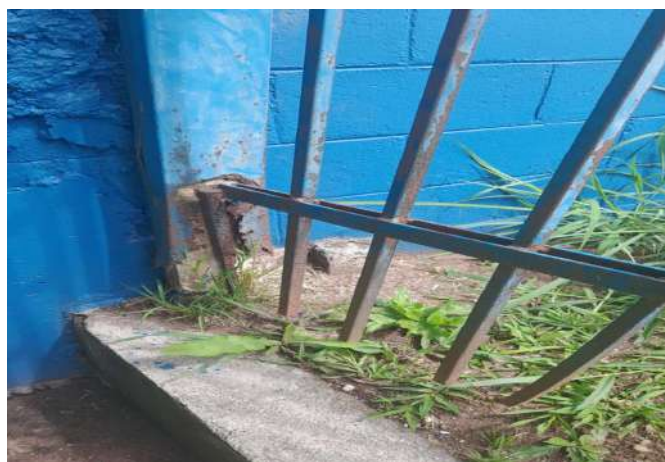


FOTO 52 Reparo nas grades no acesso a secretário



FOTO 53 Trincas na arquibancada da quadra de esportes



FOTO 54 Caixa de hidrante falta a porta e a mangueira

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 55 Trinca no piso de acesso a quadra de esportes



FOTO 56 Infiltração na sala de depósito e vidro do vitro quebrado



FOTO 57 Reparo no piso de entrada da sala de coordenação



FOTO 58 Manutenção no gradil aproximadamente 200 metros



FOTO 59 Trinca na parede do banheiro masculino no andar superior



FOTO 60 Reposição do aro para a prática de basquete

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 61 Trinca na parede da sala 09 do piso inferior



FOTO 62 Trinca na parede e teto na entrada da sala 10



FOTO 63 Infiltração no teto da cozinha



FOTO 64 Caimento do piso invertido



FOTO 65 Falta a mangueira e chave de acionamento do hidrante no corredor do andar superior próximo a sala



FOTO 66 Trincas na arquibancada da quadra de esportes

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67 Trinca na parede da sala 01



FOTO 68 Reparo na trave da quadra de esportes



FOTO 69 Trinca na porta da sala multiuso no piso inferior

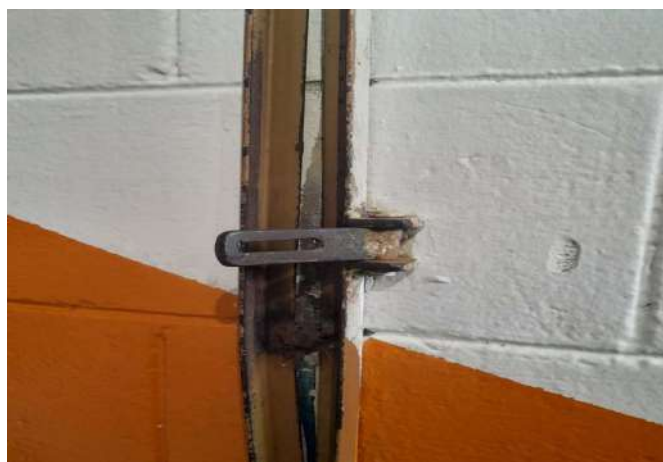


FOTO 70 Reparo no portão de acesso ao piso superior



FOTO 71 Falta as tampas das caixas de aterramento



FOTO 72 Piso de acesso a secretária com trincas

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 73 Trincas na quadra de esportes



FOTO 74 Regulagem de todas as portas



FOTO 75 Trincas na entrada de acesso de carga e descarga



FOTO 76 Reparo na tomada no palco do pátio

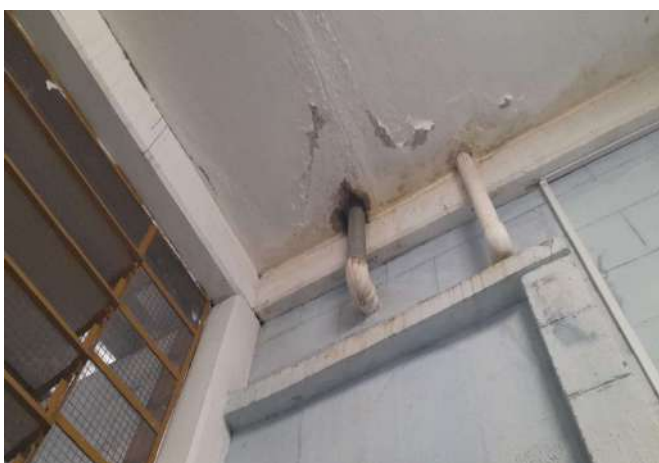


FOTO 77 Infiltração na sala de depósito



FOTO 78 Trincas na entrada de acesso de carga e descarga

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

DEPUTADA IVETE VARGAS

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, Nº 300 JD. SAPOPEMBA

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 79 Trinca no piso de acesso à quadra de esportes



FOTO 80 Infiltração no teto

FOTO 81

FOTO 82

FOTO 83

FOTO 84

Relatório Fotográfico

DATA

0 3 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

IVETE VARGAS, DEP.

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, 300

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 1 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

IVETE VARGAS, DEP.

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, 300

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 2 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

IVETE VARGAS, DEP.

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, 300

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

VOLUMETRICO



Vistoriador: ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 3 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
0 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 9 1

NOME

IVETE VARGAS, DEP.

ENDEREÇO

RUA CARLO CLAUSETTI, 300

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 4 / 4

DIAGNÓSTICO

Escola

IVETE VARGAS, DEP.

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro


Todos

1
Quantidade Escolas


26
Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
IVETE VARGAS, DEP.	EMEF	1	133	71,12%
IVETE VARGAS, DEP.	EMEF	2	21	11,23%
IVETE VARGAS, DEP.	EMEF	3	33	17,65%

Total por Parâmetro

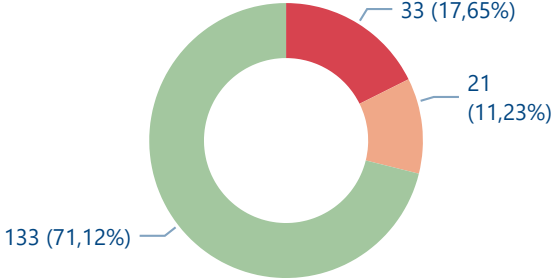


Percentual de Itens por Parâmetro

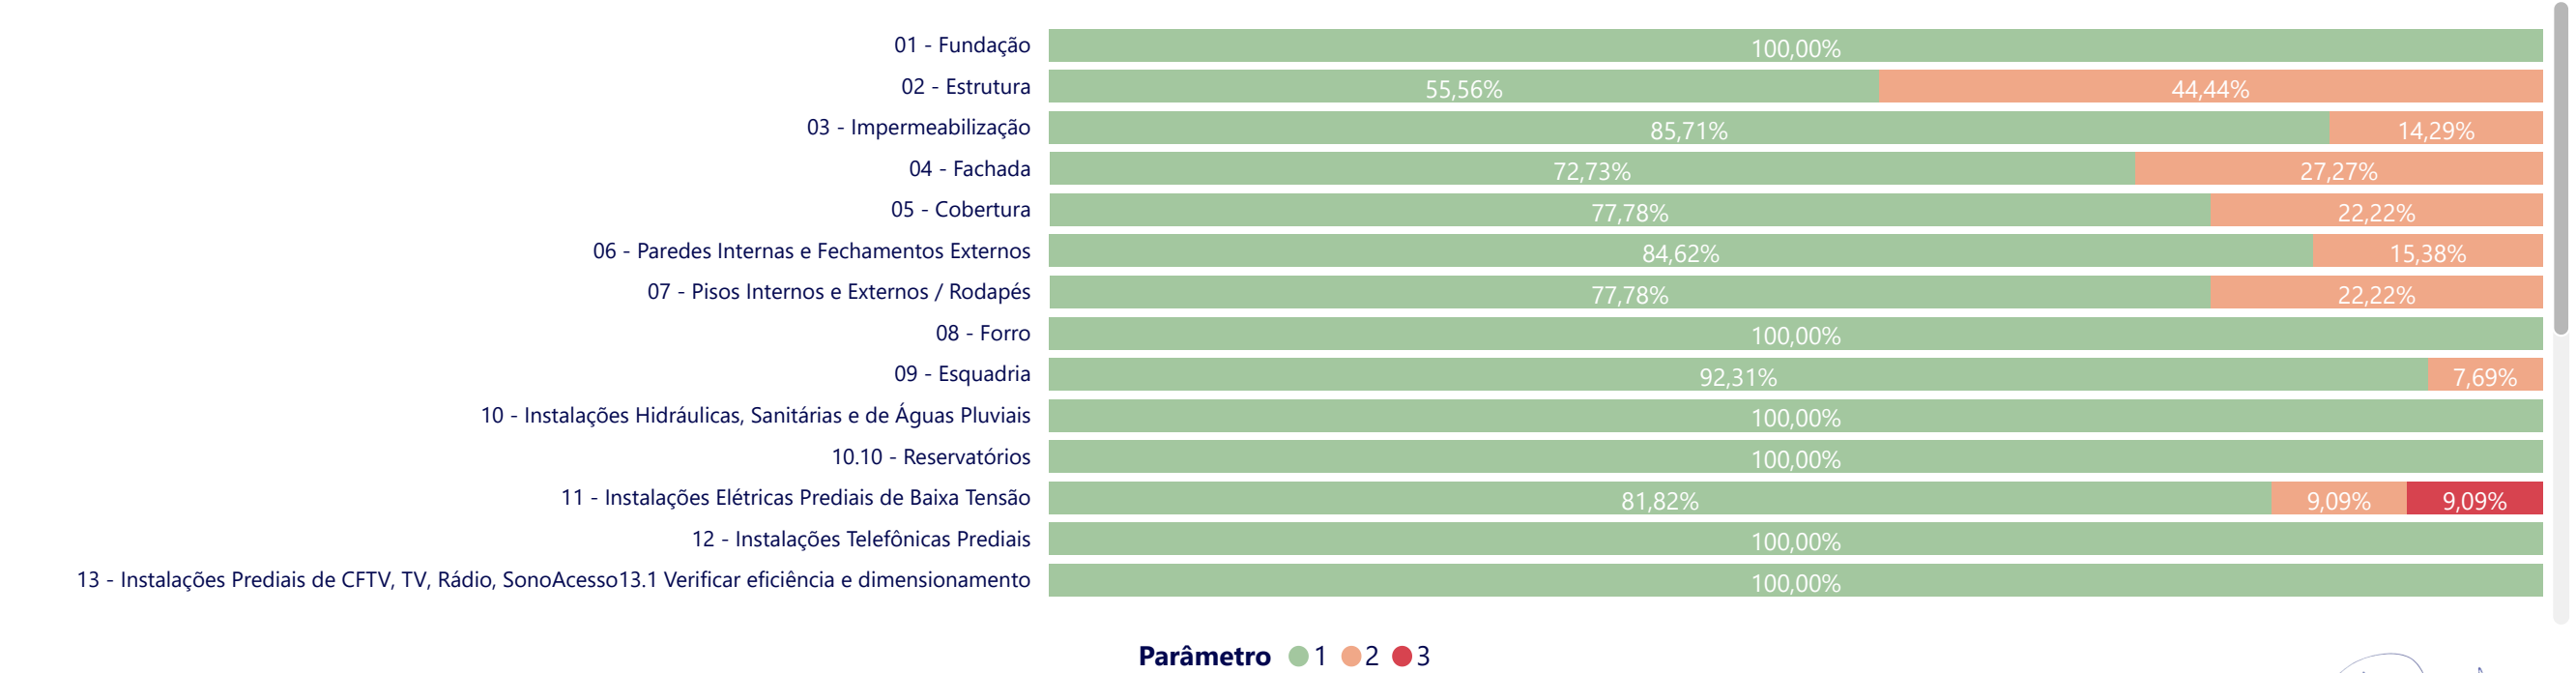

[Handwritten signature]

Percentual de Itens por Parâmetro

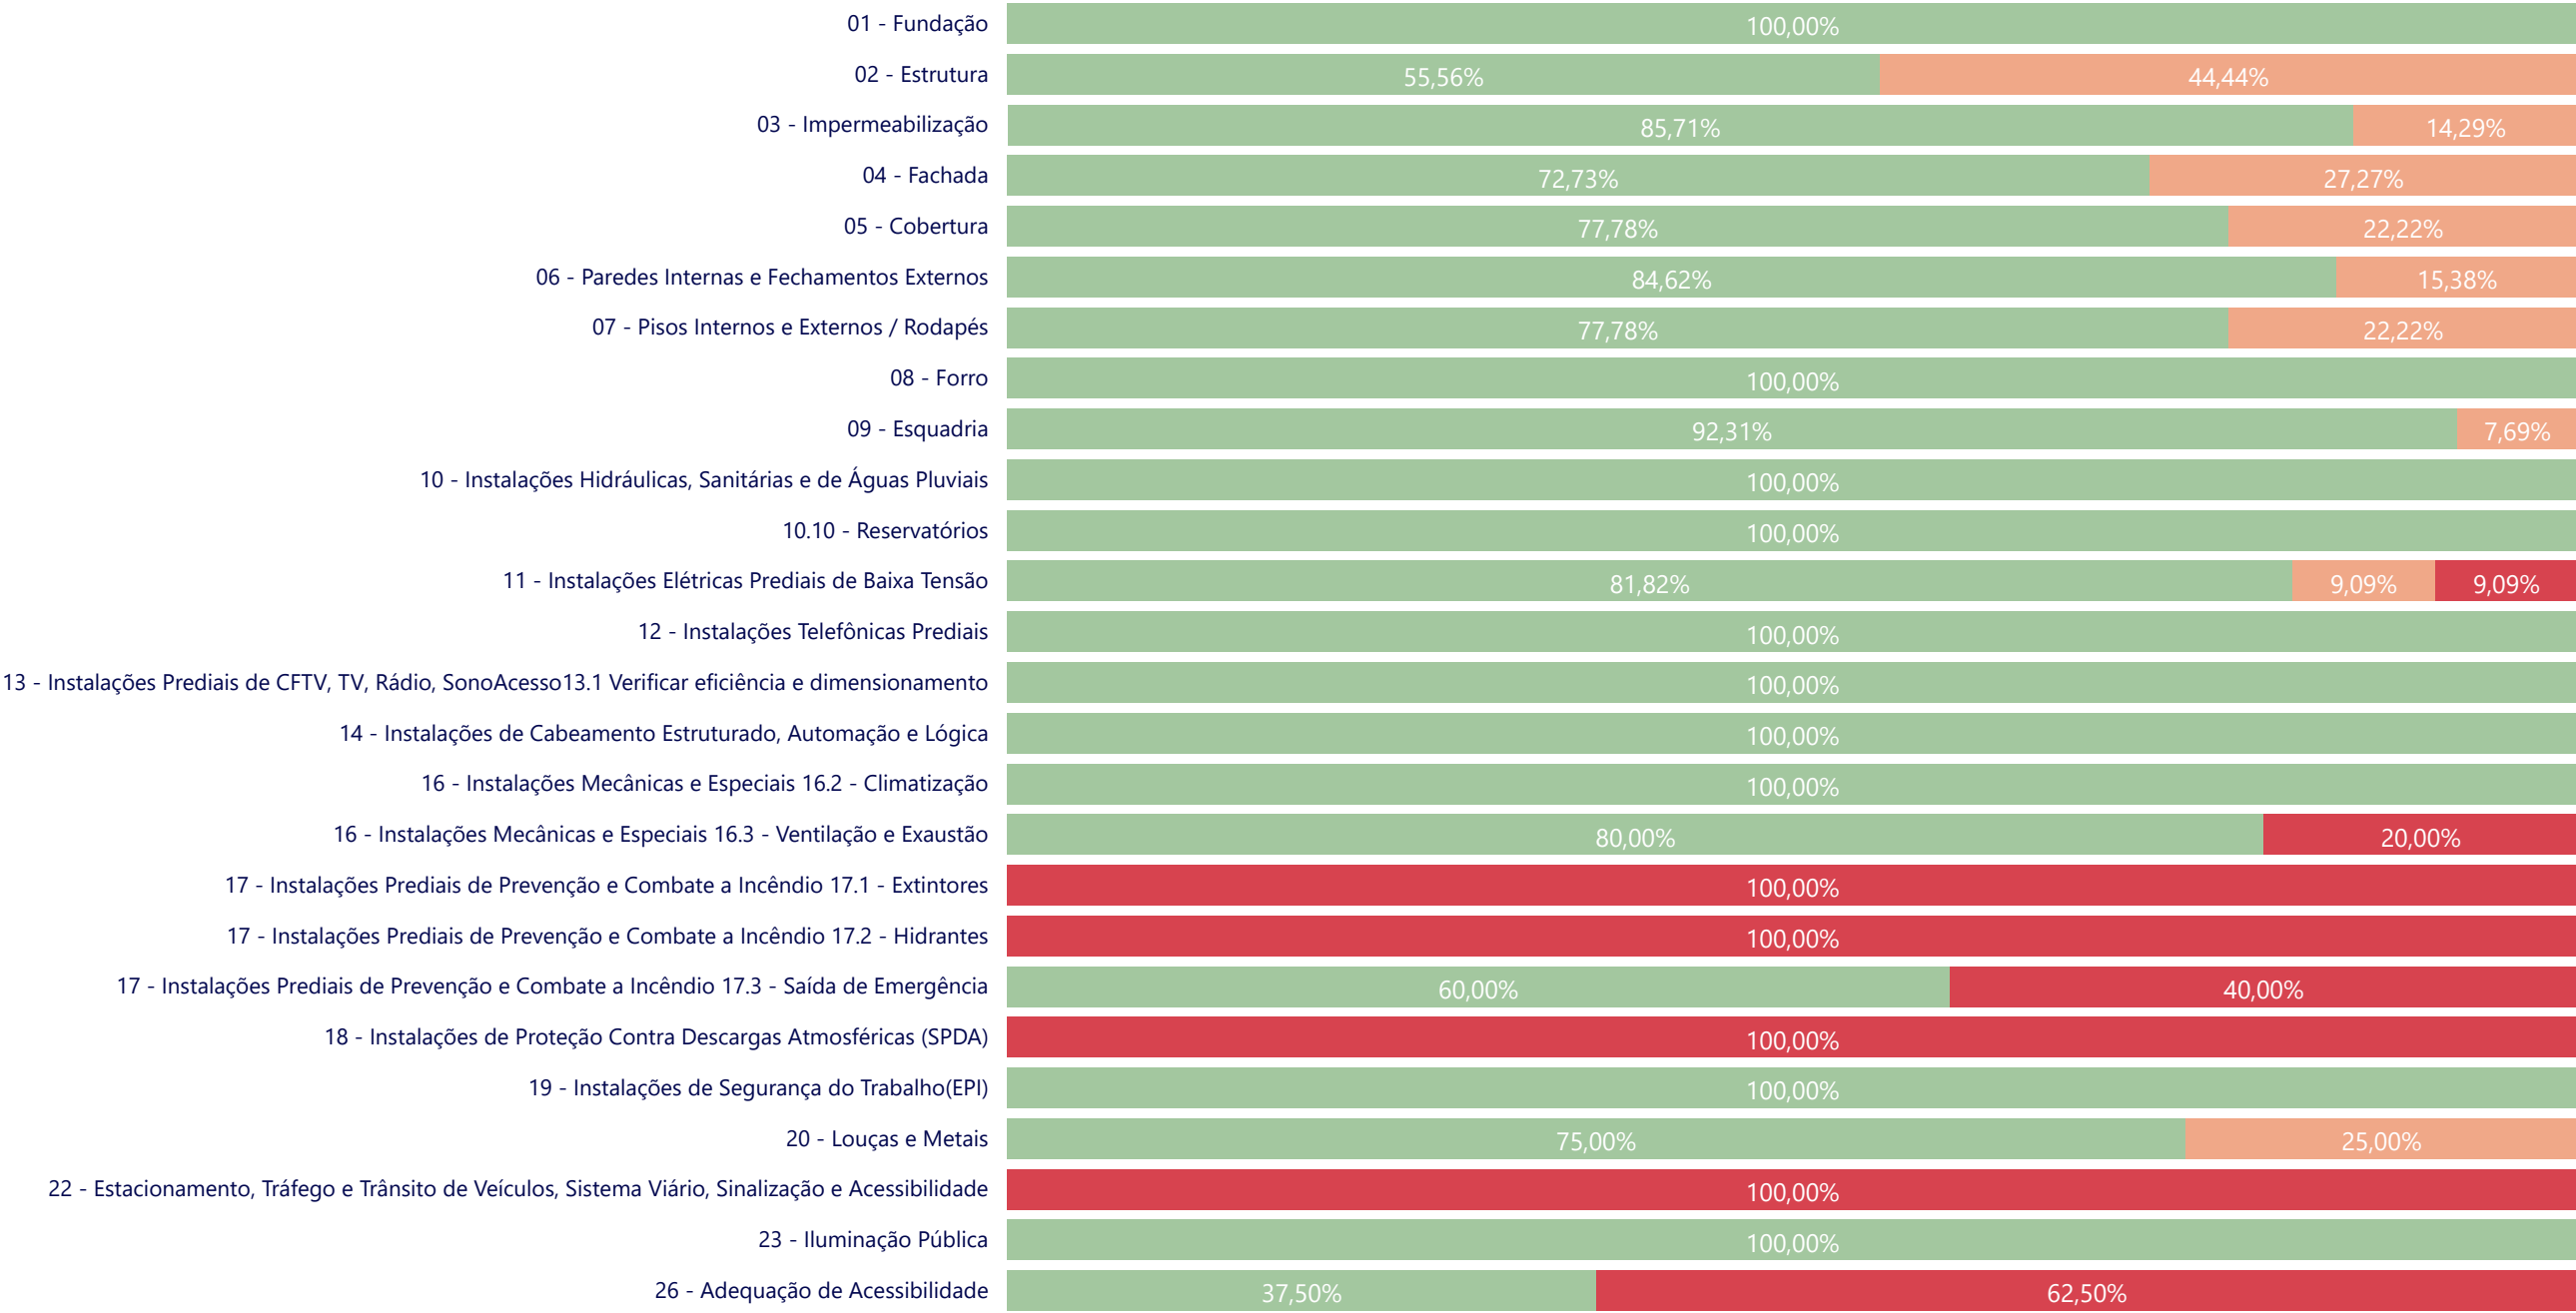

Parâmetro 1 2 3