



PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



EMEF JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	043

ESCOLA: Joaquim Osório Duque Estrada

TIPO: EMEF

LOCAL: Rua Prina Brudini, 441

BAIRRO: Jd. Augusto

DRE: São Mateus

CÓD. UNIDADE: 093564

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Estivemos nesta data para vistoriar
a unidade escolar acima descrita,
para elaboração de diagnóstico, para
ambasar o chamamento

Público nº CH/DOZ/SEM-JEDD/2021

Vistoriado por:

Flavio P. Silva

Flavio P. Silva

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Ana Lúcia de Oliveira

Ana Lúcia de Oliveira
Diretor de Escola
RF: 692.508.1/1
RG: 19.107.789-6

LEVANTAMENTO CADASTRAL																	
Dados Gerais:																	
Tipo de equipamento		EMEF															
Nome da Unidade		JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA															
DRE		SÃO MATEUS				Subprefeitura		SÃO MATEUS									
Cod.Unidade		093564															
Endereço da Escola																	
Tipo (rua, avenida, travessa)		Título (Dr., Desem e outros)		Endereço		Número		Complemento									
RUA		NA		PRIMO BAUDINI		441		NA									
Bairro		CEP		Caixa Postal		Latitude		Longitude									
JARDIM AUGUSTO		08371-120		NA		-23.5959699500002		-46.4485670500038									
Distrito		Subprefeitura		Microrregião		Observação:											
IGUATEMI		SÃO MATEUS		NA		Necessária atualização cadastral. A escola divide o mesmo lote com outros imóveis											
SQL (Setor, quadra, lote)		UF		Município													
194.232.0002		SP		SÃO PAULO													
Descrição do Imóvel																	
Tipo de Construção		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM FECHAMENTO EM ALVENARIA															
Status (Ativa, Não Ativa)		ATIVA				Nº de Pavimentos		3									
Descrição do Terreno																	
Rua Pavimentada (Sim ou Não)		SIM		Rua Iluminada (Sim ou Não)		SIM											
Área do Terreno (m²)		4.850,00		Área Edificada/ Construída (m²)		3.213,76											
Área Pavimentada (m²)		4.043,07		Área Verde / Permeável (m²)		806,93											
Área da Cobertura (m2)		1.519,50		Área Edificável (m²) (potencial construtivo)		1.875,50											
Zoneamento		ZEIS-2		C.A. (máx)		4		T.O. (máx) 0,7									
Muro de Fecho (gradil, muro)		MURO + GRADIL + CONCERTINA															
Abastecimento																	
Água																	
Reservatório/ Caixa de Água		Quantidade de caixas de água		Observação:													
Até 500 L				TIPO TORRE EM ANÉIS DE CONCRETO SEM INFORMAÇÃO SOBRE QUANTIDADE E VOLUME													
De 501 a 1000 L																	
De 1001 a 5000 L																	
De 5001 a 10.000 L																	
De 10.001 a 20.000 L																	
Acima de 20.001 L																	
Gás																	
Encanado (Sim ou Não)		NÃO		Botijão de gás (Sim ou Não)		SIM											
Energia Elétrica																	
Voltagem		127V / 220V															
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)		NÃO		Quantidade:		NA											
Esgoto:																	
Rede Pública (Sim ou Não)		SIM		Fossa Séptica (Sim ou Não)		NÃO											
Caixa de Gordura (Sim ou Não)		SIM		Quantidade:		2		Caixa de Passagem (Sim ou Não) SIM									
Informações AVCB																	
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)		NÃO		Nº		NA											
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)Sim ou Não		NÃO		Total (Sim ou Não)		NÃO		Parcial (Sim ou Não) NÃO									
Acessibilidade																	
Elevador (Sim ou Não)		SIM		Quantidade		1											
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)		SIM		Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)		S		Qual ? ACESSO A QUADRA									
Tipo de sinalização		Sonora (Sim ou Não)		NÃO		Visual (Sim ou Não)		NÃO Tátil (Sim ou Não) SIM									
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)		N		Nº		NA											
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)		NÃO		Quantidade:		NA											
Ambientes da Escola																	
Administrativo																	
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção		Tipo de Piso		Grau de Adequabilidade do Ambiente										
Almoxarifado	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Área de Recreação (solário)	NA						NA										
Biblioteca	NA						NA										
Sala de Xadrez	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Casa de Máquinas	1		SEM ACESSO				2										
Cozinha	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Depósito	1	13,69	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Depósito Material Didático	NA						NA										
Despensa/ Depósito Alimen	1	32,9	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Estacionamento	1	608,41	GRADE + ALVENARIA + CONCRETO		CONCRETO + BRITA		1										
Laboratório de Ciências	NA																
Laboratório de Informática	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
AVE (Auxílio a Vida Escolar)	1	8,55	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		CERÂMICO		1										
Lavanderia	1	4,84	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Parque Arborizado	NA						NA										
Pátio Coberto	1	105,85	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Pátio Descoberto (piso aciment)	1	351,34	GRADE + ALVENARIA + CONCRETO		CIMENTADO PINTADO		1										
Depósito DML	1	5,24	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Play Ground	1	279,89	GRADE + ALVENARIA + CONCRETO		TERRA + GRAMA		1										
Quadra Coberta	1	655,55	GRADE + ALVENARIA + CONCRETO		CIMENTADO PINTADO		1										
Quadra Descoberta	1	531,41	GRADE + ALVENARIA + CONCRETO		CONCRETO RÚSTICO		2										
Refeitório	1	205,9	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Sala de Assistente Diretor	1	14,85	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Sala de Coord. Pedag.	1	35,3	DRYWALL + ALVENARIA + CONCRETO		GRANILITE		1										
Sala de Diretor	1	11,9	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Sala de Leitura	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Sala de Professores	1	42	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Sala de Reuniões	NA						NA										
Sala de Recuperação Paralela	1	31,92	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Secretaria	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Sala Multiuso	1	42	CONCRETO ARMADO / ALVENRIA		GRANILITE		1										
Legenda																	
Grau de Adequabilidade do Ambiente																	
<table><tr><td>1</td><td>Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.</td></tr><tr><td>2</td><td>Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.</td></tr><tr><td>3</td><td>Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.</td></tr><tr><td>NA</td><td>Item que não existe na unidade escolar</td></tr></table>										1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.	2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.	3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.	NA	Item que não existe na unidade escolar
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.																
2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.																
3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.																
NA	Item que não existe na unidade escolar																
VISTORIADOR																	
FLAVIO P. SILVA / MÉRICA P. SILVA																	

Nome da Unidade :		DRE :	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
	Item	Grau de Comprome- timento	Ambiente / Observações
1	FUNDAÇÃO		
1.1	Colapso do solo	1	
1.2	Erosão do solo	1	
1.3	Recalque diferencial	1	
2	ESTRUTURA		
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	1	
2.2	Corrosão	3	QUADRA COBERTA
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	1	
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
2.5	Armadura exposta	2	BEIRAL FACHADA PRINCIPAL E FUNDOS
2.6	Deformações excessivas	1	
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
2.8	Lixiviação	1	
2.9	Infiltrações	1	
3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.1	Infiltração	2	SEM ACESSO. CASA DDE MÁQUINA DO ELEVADOR
3.2	Descolamento da manta	2	SEM ACESSO. CASA DDE MÁQUINA DO ELEVADOR
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	2	SEM ACESSO. CASA DDE MÁQUINA DO ELEVADOR
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	2	SEM ACESSO. CASA DDE MÁQUINA DO ELEVADOR
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	3	NÃO FOI DETECTADA JUNTA NA ESCOLA
3.6	Falta de caimento para os ralos	2	SEM ACESSO. CASA DDE MÁQUINA DO ELEVADOR
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	2	SEM ACESSO. CASA DDE MÁQUINA DO ELEVADOR
4	FACHADA		
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	2	LATERAL ESQUERDA
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	2	FUNDOS
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1	
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1	
4.6	Fissuras e trincas	1	
4.7	Infiltração	2	FUNDOS
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
4.10	Descaracterização da fachada original	1	
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	PRINCIPAL E FUNDOS
5	COBERTURA		
5.1	Deformações excessivas	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.2	Abertura de frestas	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.3	Umidade na estrutura	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	2	QUADRA
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.7	Destacamentos de rufos	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.9	Ausência da grelha do ralo	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.10	Ausência de extravasor da calha	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.11	Caimento do telhado insuficiente	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.13	Falta de condições de segurança	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.14	Fissuras	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.16	Falha nos elementos de fixação	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.21	Manchamento, sujidades	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.23	Ataque de pragas biológicas	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.24	Ineficiência nas emendas	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	2	
5.26	Subdimensionamento	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
5.27	Obstrução por sujidades	2	SEM ACESSO. COM PONTOS DE INFILTRAÇÃO
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS		
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	2	SANIT ALUN FEM 01 AND / SANIT PCD ALU UNIS 2 AND 1 E I
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	QUADRA COBERTA
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1	
6.6	Som cavo	1	
6.7	Fissuras e trincas	2	MURO DO ESTACIONAMENTO / SALA DE XADREZ / SECCRETÁRIA / DEPÓSITO 1 / DEPÓSITO 1 / DEPÓSITO DE ALIMENTO / SANIT ALU FEM TER / SALA COORDENADOR / SANIT ALU UNIS 01 AND / SANIT ALUN MASC E FEM 01 E 02 AND / SALA DE LEITURA / SALA DE RECUPERAÇÃO PARALELA / CORREDOR SANIT 02 AND / SALAS 11, 12 E 13
6.8	Infiltração	2	NAS PAREDES DA FACHADA LATERAL / SALAS 01, 05, 06, 10, 11 E 15 / SALA DE LEITURA / SALA DE RECUPERAÇÃO PARALELA
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1	
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	VESTIÁRIO / LAVANDERIA
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS		
7.1	Fissura	2	SECRETÁRIA / REFEITÓRIO / COZINHA / ASSISTENTE DIRETOR / ALMOXARIFADO / SALA 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15 E 16 / CORREDOR 01 AND / ESCADA DO TÉRREO AO 02 AND / SALA DOS PROFESSORES E VARANDA
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	3	NÃO FOI DETECTADA JUNTA NA ESCOLA
7.3	Destacamento / descolamento	1	



7.4	Piso estufado	1	
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	1	
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	1	
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos	1	
7.8	Abatimento do piso	2	ARQUIBANCADA QUADRA
7.9	Som cavo	2	ARQUIBANCADA QUADRA
8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	1	
8.2	Desencaixe	1	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	1	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	1	
8.5	Fissuras e trincas	1	
8.6	Infiltração	2	SANIT ALU FEM TER / SALA COORDENADOR / SANIT ALU MAS E FEM 01 AND / ESCADA 02 AND / HALL ELEVADOR 02 AND / SALA DOSS PROFESSORES
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	COZINHA
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	1	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	2	GERAL
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	2	SALAS 03, 11 E 13 / SANIT ALU FEM 02 AND / SALA DE INFORMÁTICA
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	1	
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	2	GERAL
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	1	
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	2	CEDEU DEVIDO A CUPIM DE SOLO. JÁ REGULARIZADO
10.2	Vazamentos e infiltrações	2	VARANDA SALA DOS PROFESSORES
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	1	
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	2	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	2	
10.10.8	Colapso do solo	N	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	2	SEM ACESSO AO LOCAL
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	1	
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	2	LAMPADAS LED QUEIMAM EM 6 MESES
11.5	Luminárias de emergência	1	
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	1	
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	2	ALMOXARIFADO / SALA DDE INFORMÁTICA
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	1	
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	2	FICA MUDO POR UMA SEMANA
12.2	Identificação dos telefones públicos	1	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	1	
12.4	Rede de telefonia da administração	2	FICA MUDO POR UMA SEMANA
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	3	NÃO EXISTE
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	1	
14.2	Cabeamento de automação	NA	
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	NA	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	NA	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	NA	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	NA	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	NA	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	

Legenda		
Grau de Comprometimento		
1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.	
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.	
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.	
NA	Item que não existe na unidade escolar	

VISTORIADOR	FLAVIO P. SILVA / MÉRICA P. SILVA
-------------	-----------------------------------

Nome da Unidade :		DRE :	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS		
16.1	ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES		
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	1	
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	1	
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	1	
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	1	
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	1	
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	2	SEM ACESSO
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	2	SEM ACESSO
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	1	
16.2	CLIMATIZAÇÃO		
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA	
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA	
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA	
16.3	VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO		
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	2	OS EQUIPAMENTOS QUEIMAM COM FREQUENCIA
16.3.2	Falta de testes periódicos	1	
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	1	
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1	
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	1	
17	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
17.1	EXTINTORES		
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	1	
17.1.2	Lacre violado / vencido	1	
17.1.3	Sem indicação da sua classe	1	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	1	
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	1	
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	1	
17.1.7	Sinalização incorreta	1	
17.2	HIDRANTES		
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	1	
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	1	
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	1	
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	1	
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1	
17.2.6	Mangueira conectada	1	
17.2.7	Ausência da mangueira	1	
17.2.8	Ausência do esguicho	1	
17.2.9	Falha na sinalização	1	
17.2.10	Obstrução de acessos	1	
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	NA	
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	NA	
17.3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	3	NÃO EXISTE
17.3.2	Portas obstruídas	1	
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA	
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA	
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	3	NÃO EXISTE
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	1	
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1	
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	1	
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	3	NÃO EXISTE
18.2	Queda de haste / antenas	3	NÃO EXISTE
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	3	NÃO EXISTE
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	3	NÃO EXISTE
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	3	NÃO EXISTE
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)		
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1	
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2	1	
20	LOUÇAS E METAIS		
20.1	Louças quebradas	1	
20.2	Vazamento nos metais	1	
20.3	Falta de peças nos sistemas	1	
20.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1	
21	SUSTENTABILIDADE		
21.1	Sistemas de cogeração de energia	NA	
21.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	NA	
21.3	Condicionamento acústico	NA	
21.4	Condicionamento térmico	NA	
21.5	Coletas de resíduos sólidos	NA	
21.6	Rede de abastecimento de água e reuso	NA	
21.7	Rede de coleta de esgoto	NA	

22	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
22.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	NA	
22.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	NA	
22.3	Sinalização escolar nas vias	NA	
22.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	NA	
23	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
23.1	Rua Primo Baudini	1	
23.2	Rua [•]	NA	
23.3	Rua [•]	NA	
23.4	Rua [•]	NA	
24	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
24.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	2	APAGADA
24.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	NA	
25	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
25.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,	NA	
25.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas	NA	
26	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
26.1	Acesso principal	2	RAMPA FORA DA NORMA
26.2	Acesso a outros andares	1	
26.3	Acesso aos sanitários	1	
26.4	Sanitários acessíveis	1	
26.5	Vaga de estacionamento para deficientes	NA	
26.6	Acesso a todos os ambientes internos	1	
26.7	Acesso a todos os ambientes externos	2	DEGRAU DE ACESSO A QUADRA DESCOBERTA
26.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	1	

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

FLAVIO P. SILVA / MÉRICA P. SILVA

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1

FACHADA PRINCIPAL COM SUJEIDADES E INFILTRAÇÃO



FOTO 2

FACHADA PRINCIPAL COMUNICAÇÃO VISUAL



FOTO 3

FACHADA PRINCIPAL INFILTRAÇÃO E FERRAGEM EXPOSTA



FOTO 4

FACHADA PRINCIPAL COM VISTA CAIXA DE ÁGUA



FOTO 5

ACESSO PRINCIPAL, RAMPA NÃO ATENDE A NORMA



FOTO 6

FACHADA POSTERIOR

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 ESTACIONAMENTO PISO DANIFICADO



FOTO 8 ESTACIONAMENTO PISO DANIFICADO



FOTO 9 QUADRA COBERTA COM CORROSÃO



FOTO 10 QUADRA COBERTA COM ESTRUTURA METÁLICA COM CORROSÃO



FOTO 11 QUADRA COBERTA COM ESTRUTURA METÁLICA COM CORROSÃO



FOTO 12 QUADRA COBERTA COM ESTRUTURA METÁLICA COM CORROSÃO

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13

PISO ESTACIONAMENTO E PAREDE DIVISA COM TRINCAS E RACHADURAS



FOTO 14

MURO DIVISA COM MANCHAS E TRINCAS



FOTO 15

CAIXA DE GORDURA



FOTO 16

TETO BARRILHETE CAIXA DE ÁGUA



FOTO 17

CAIXA DE ÁGUA COM INFILTRAÇÃO, PINTURA DESCASCADA E EFLORESCÊNCIA



FOTO 18

CAIXA DE ÁGUA COM INFILTRAÇÃO, PINTURA DESCASCADA E EFLORESCÊNCIA

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19



FOTO 20



FOTO 21 ABRIGO GÁS PAREDES COM MANCHAS E SUJIDADES



FOTO 22 VESTIÁRIO TERCEIRIZADA



FOTO 23 VESTIÁRIO TERCEIRIZADA COM REVESTIMENTO QUEBRADO



FOTO 24 LAVANDERIA COM REVESTIMENTO QUEBRADO E TRINCAS

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25 DML COM MANCHAS DE MOFO E INFILTRAÇÃO



FOTO 26 REFEITÓRIO



FOTO 27 REFEITÓRIO



FOTO 28 RÁDIO



FOTO 29 RADIO PAREDES COM SUJIDADES



FOTO 30 SALA DE XADREZ COM TRINCAS NA PAREDE

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 5 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31 SALA DE XADREZ COM TRINCAS NA PAREDE



FOTO 32 SALA DE XADREZ COM ESQUADRIA TRAVADA



FOTO 33 SECRETARIA PAREDE COM TRINCA



FOTO 34 SECRETARIA PISO COM FISSURAS (INTERNO)



FOTO 35 SECRETARIA ESQUADRIA TRAVADA



FOTO 36 SECRETARIA PISO COM FISSURAS (CORREDOR)

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 6 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37 SECRETARIA PAREDE COM TRINCA



FOTO 38 SECRETARIA



FOTO 39 SECRETARIA



FOTO 40 ARQUIVO PAREDE COM TRINCA



FOTO 41 ARQUIVO PAREDE COM TRINCA



FOTO 42 ARQUIVO PAREDE COM TRINCA

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43 DEPÓSITO 1 COM TRINCANA PAREDE



FOTO 44 DEPÓSITO 1 COM TRINCANA PAREDE



FOTO 45 DEPÓSITO 1 COM TRINCA NA PAREDE, ESQUADRIA TRAVADA E INFILTRAÇÃO NO



FOTO 46 REFEITÓRIO PISO COM TRINCAS E ESQUADRIA TRAVADA



FOTO 47 REFEITÓRIO PISO COM TRINCAS



FOTO 48 REFEITÓRIO PISO COM TRINCAS

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 8 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49 REFEITÓRIO PISO COM TRINCAS



FOTO 50 ESCADA 1 ACESSO PISO INTERMEDIÁRIO



FOTO 51 HIDRANTE, EXTINTORES E QUADRO DE DISJUNTORES PISO TÉRREO



FOTO 52 HIDRANTE PISO TÉRREO PÁTIO COBERTO



FOTO 53 QUADRO DE DISJUNTORES COZINHA



FOTO 54 COZINHA

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 55 COZINHA



FOTO 56 DISPENSA DE ALIMENTOS



FOTO 57 DISPENSA DE ALIMENTOS COM TRINCAS NAS PAREDES



FOTO 58 DISPENSA DE ALIMENTOS COM TRINCAS NAS PAREDES



FOTO 59 DISPENSA DE ALIMENTOS COM TRINCAS NAS PAREDES

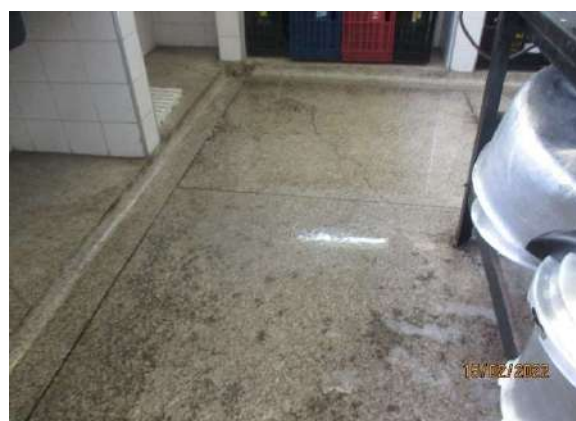


FOTO 60 COZINHA PISO COM TRINCAS

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 10 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 61 COZINHA PISO COM TRINCAS



FOTO 62 SANITÁRIO ALUNO MASCULINO TÉRREO



FOTO 63 SANITÁRIO ALUNO MASCULINO TÉRREO
ESQUADRIA TRAVADA



FOTO 64 DEPÓSITO EMBAIXO DA ESCADA 1



FOTO 65 SANITÁRIO PCD, PIA SEM BARRA DE APOIO



FOTO 66 SANITÁRIO MASCULINO ALUNO TÉRREO

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 11 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67 TELEFONE PÚBLICO



FOTO 68 SANITÁRIO ALUNO FEMININO COM TRINCAS NA PAREDE



FOTO 69 SANITÁRIO ALUNO FEMININO ESQUADRIA TRAVADA



FOTO 70 SANITÁRIO ALUNO FEMININO TRINCA NO REVESTIMENTO



FOTO 71 SANITÁRIO ALUNO FEMININO INFILTRAÇÃO NO FORRO



FOTO 72 SALA COORDENAÇÃO

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 12 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 73 SALA COORDENAÇÃO COM TRINCA NO PISO E INFILTRAÇÃO NO FORRO

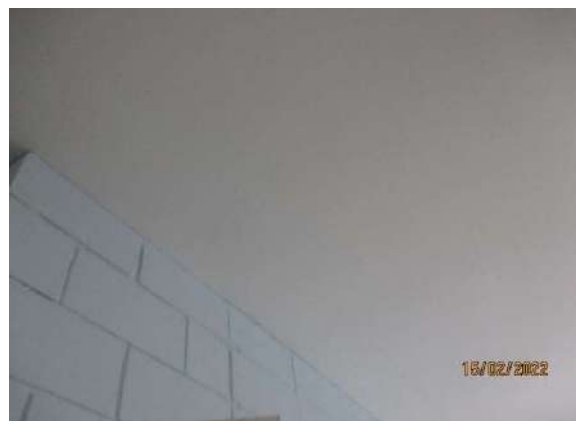


FOTO 74 SALA COORDENAÇÃO COM INFILTRAÇÃO NO FORRO



FOTO 75 SALA COORDENAÇÃO COM TRINCA NO PISO



FOTO 76 SALA COORDENAÇÃO COM TRINCA NO PISO



FOTO 77 QUADROTELEFONIA



FOTO 78 SALA DIRETOR

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 13 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 79 QUADRO DE DISJUNTORES SEM PROTEÇÃO



FOTO 80 QUADRO DE DISJUNTORES SEM PROTEÇÃO



FOTO 81 QUADRO DE DISJUNTORES



FOTO 82 SANITÁRIO MASCULINO FUNCIONÁRIO



FOTO 83 SANITÁRIO MASCULINO FUNCIONÁRIO

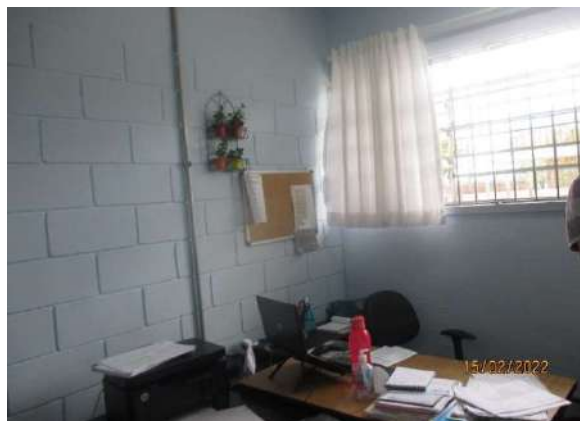


FOTO 84 SALA ASSISTENTE DE DIREÇÃO

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 14 31

Relatório Fotográfico

DATA
1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 85 SALA ASSISTENTE DIREÇÃO



FOTO 86 SANITÁRIO FEMININO FUNCIONÁRIO



FOTO 87 SANITÁRIO FEMININO FUNCIONÁRIO COM TRINCA NO REVESTIMENTO



FOTO 88 SALA ASSISTENTE DIREÇÃO COM TRINCA NO PISO



FOTO 89 SANITÁRIO PCD FUNCIONÁRIO SEM BARRA DE APOIO NA PIA



FOTO 90 SANITÁRIO PCD FUNCIONÁRIO

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 15 / 11

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 91

ALMOXARIFADO



FOTO 92

ALMOXARIFADO COM TRINCA NO PISO



FOTO 93

ALMOXARIFADO COM FIAÇÃO EXPOSTA



FOTO 94

TORNEIRA QUEBRADA PÁTIO DESCOBERTO



FOTO 95

FACHADA LATERAL ESQUERDA



FOTO 96

PÁTIO DESCOBERTO

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 16 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 97 PLAYGROUND



FOTO 98 ACESSO QUADRA DESCOBERTA COM PISO TRINCADO



FOTO 99 QUADRA DESCOBERTA PINTURA DESCOLORIDA



FOTO 100 QUADRA DESCOBERTA PINTURA DESCOLORIDA E PISO RÚSTICO



FOTO 101 PLAYGROUND



FOTO 102 ÁREA VERDE PERMEÁVEL

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 17 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 103 MURO DIVISA COM MANCHAS DE BOLOR E SUJIDADES



FOTO 104 BEBEDOURO QUADRA DESCOBERTA COM CANO QUEBRADO



FOTO 105 ACESSO QUADRA DE ESPORTES COBERTA



FOTO 106 QUADRA DE ESPORTES COBERTA GRADIL COM CORROSÃO



FOTO 107 QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM PINTURA DESCOLORIDA



FOTO 108 QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM BOLOR E EFLORESCÊNCIA

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 18 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 109

QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM SUJEIDADES



FOTO 110

QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM SUJEIDADES



FOTO 111

QUADRA DE ESPORTES COBERTA CALHA METÁLICA COM CORROSÃO



FOTO 112

QUADRA DE ESPORTES COBERTA, COM SUJEIDADES



FOTO 113

QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM ESTRUTURA METÁLICA COM CORROSÃO



FOTO 114

QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM ABATIMENTO DO PISO ARQUIBANCADA

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 10 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 115

QUADRA COBERTA COM MANCHAS DE MOFO E INFILTRAÇÃO



FOTO 116

QUADRA COBERTA TELHAO CORROÍDO E COM INFILTRAÇÃO



FOTO 117

QUADRA COBERTA ARQUIBANCADA TRINCADA



FOTO 118

QUADRA COBERTA COM MANCHAS DE BOLOR



FOTO 119

RAMPA DE ACESSO A QUADRA COBERTA COM TRINCA



FOTO 120

SALA AUXÍLIO VIDA ESCOLAR

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 20 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 121

SANITÁRIO UNISEX ALUNOS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO

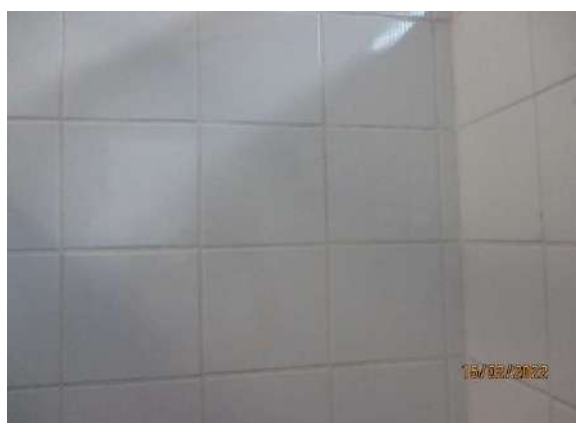


FOTO 122

SANITÁRIO UNISEX ALUNOS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO COM TRINCAS NO



FOTO 123

SALA DE AULA 01 COM INFILTRAÇÃO



FOTO 124

SALA DE AULA 01



FOTO 125

SALA DE AULA 01 COM TRINCAS NO PISO



FOTO 126

SALA DE AULA 01 COM TRINCAS NO PISO

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 21 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 127 SALA DE AULA 01 COM TRINCAS NO PISO



FOTO 128 SALA DE AULA 02



FOTO 129 QUADRO DISJUNTORES PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



FOTO 130 HIDRANTE PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



FOTO 131 EXTINTORES PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



FOTO 132 DEPÓSITO

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 122 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 133 DEPÓSITO



FOTO 134 SANITÁRIO MASCULINO ALUNOS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO



FOTO 135 SANITÁRIO MASCULINO ALUNOS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO COM INFILTRAÇÃO NO FORRO



FOTO 136 SANITÁRIO MASCULINO ALUNOS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO COM TRINCA NO REVESTIMENTO



FOTO 137 SANITÁRIO FEMININO ALUNOS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO COM TRINCA NO REVESTIMENTO



FOTO 138 SANITÁRIO FEMININO ALUNOS PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO COM TRINCA NO REVESTIMENTO

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 23 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 139 SALA 10 COM INFILTRAÇÃO NA PAREDE



FOTO 140 SALA 10 COM INFILTRAÇÃO NA PAREDE



FOTO 141 SALA 03 COM VIDRO QUEBRADO

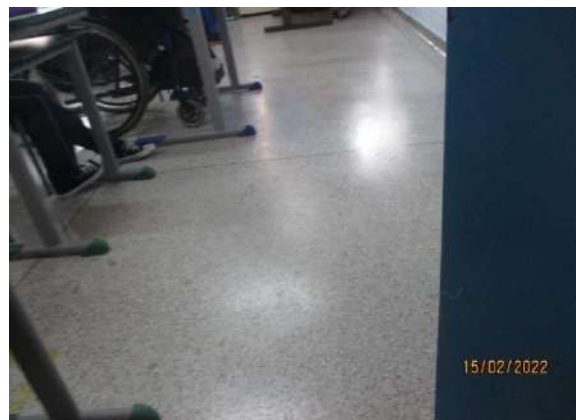


FOTO 142 SALA 03 COM TRINCA NO PISO



FOTO 143 SALA 04 COM TRINCA NO PISO



FOTO 144 SALA 05 COM VIDRO QUEBRADO

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 24 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 145

CORREDOR PISO INTERMEDIÁRIO COM TRINCA NO PISO



FOTO 146

CORREDOR PISO INTERMEDIÁRIO COM TRINCA NO PISO



FOTO 147

CORREDOR PISO INTERMEDIÁRIO COM TRINCA NO PISO



FOTO 148

CORREDOR PISO INTERMEDIÁRIO COM TRINCA NO PISO



FOTO 149

SALA 06

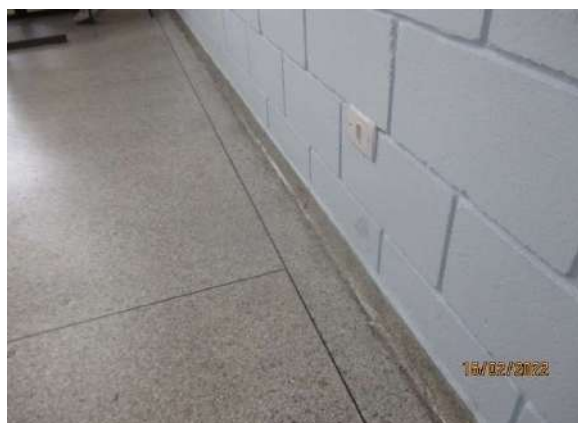


FOTO 150

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 25 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 151 SALA 07 COM TRINCA NO PISO



FOTO 152 SALA 08 COM TRINCA NO PISO



FOTO 153 ESCADA ACESSO PISO SUPERIOR COM TRINCAS

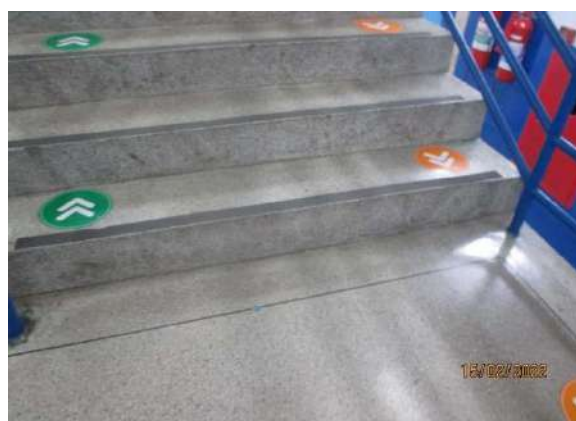


FOTO 154 ESCADA ACESSO PISO SUPERIOR COM TRINCAS



FOTO 155 PISO SUPERIOR



FOTO 156 PISO SUPERIOR COM INFILTRAÇÃO NO FORRO

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 26 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 157 PISO PAVIMENTO SUPERIOR COM TRINCA



FOTO 158 SALA DE LEITURA COM INFILTRAÇÃO NA PAREDE



FOTO 159 SALA LEITURA COM INFILTRAÇÃO NA PAREDE



FOTO 160 SALA LEITURA COM ESQUADRIA TRAVADA



FOTO 161 TELHADO QUADRA DE ESPORTES



FOTO 162 SALA RECUPERAÇÃO PARALELA

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 27 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 163 SALA RECUPERAÇÃO PARALELA



FOTO 164 SALA RECUPERAÇÃO PARALELA PAREDE COM TRINCA



FOTO 165 SALA 11 COM INFILTRAÇÃO NA PAREDE



FOTO 166 SALA 11 COM VIDRO QUEBRADO

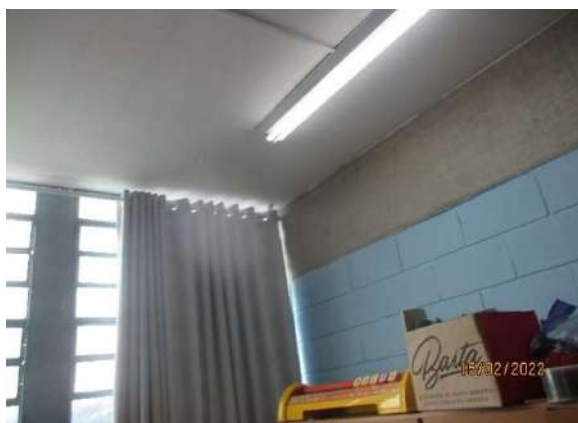


FOTO 167 SALA 12 COM TRINCAS



FOTO 168 SALA 12 COM TRINCAS

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 28 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI,441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 169 SALA 13 COM TRINCAS NO PISO



FOTO 170 SALA 13 COM TRINCA NA PAREDE



FOTO 171 SALA 13 COM ESQUADRIA TRAVADA E VIDRO QUEBRADO



FOTO 172 SALA 14 COM TRINCA NO PISO



FOTO 173 SALA 14 COM ESQUADRIA TRAVADA E VIDRO QUEBRADO

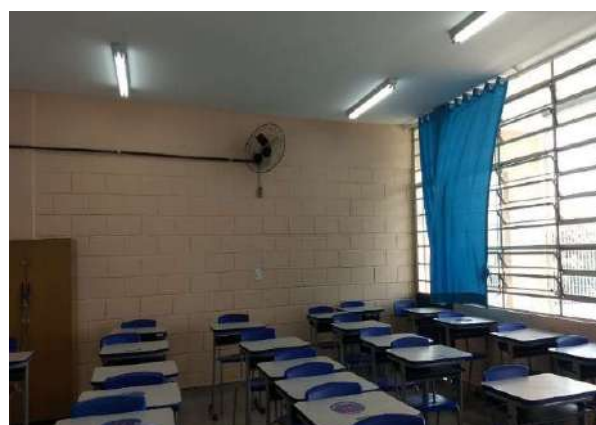


FOTO 174 SALA 15 COM INFILTRAÇÃO

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 29 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 175 SALA MULTIUSO COM TRINCAS NO PISO



FOTO 176 SALA 16 COM TRINCA NO PISO E PAREDE



FOTO 177 SALA 16 COM TRINCA NO PISO E PAREDE



FOTO 178 SALA PROFESSORES COM TRINCAS NO PISO



FOTO 179 VARANDA SALA PROFESSORES E SALA MULTIUSO COM TRINCA NO PISO

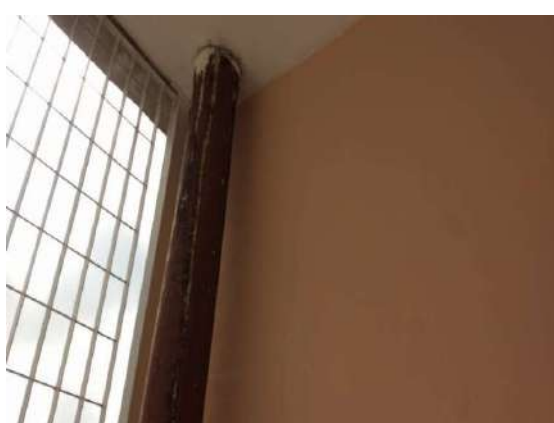


FOTO 180 VARANDA SALA PROFESSORES TUDO COM VAZAMENTO

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 30 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 181 SALA INFORMÁTICA COM TRINCAS NA PAREDE



FOTO 182 SANITÁRIO PCD UNISEX PISO SUPERIOR PIA SEM BARRA DE APOIO



FOTO 183 PAREDE INTERNA FACHADA DIREITA COM INFILTRAÇÃO E PINTURA DESCASCANDO



FOTO 184 PAREDE LATERAL ESQUERDA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 185 SANITÁRIO MASCULINO COM INFILTRAÇÃO E TRINCAS



FOTO 186 SANITÁRIO MASCULINO COM INFILTRAÇÃO E TRINCAS

Vistoriador:

FLÁVIO P. SILVA / MÉRCIA P. SILVA

Folha: 31 31

Relatório Fotográfico

DATA

1 8 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº FLÁVIO PEREIRA SILVA e TÉC. MÉRCIA P. SILVA

Folha: 1 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
1 8 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 3 5 6 4

NOME

JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO

RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº FLÁVIO PEREIRA SILVA e TÁC. MÉRCIA P. SILVA

Folha: 2 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
1 8 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 3 5 6 4

NOME
JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO
RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

VOLUMETRICO



Vistoriador:

ENGº FLÁVIO PEREIRA SILVA e TÉC. MÉRCIA P. SILVA

Folha: 3 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
1 8 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 3 5 6 4

NOME
JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA

ENDEREÇO
RUA PRIMO BAUDINI, 441

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº FLÁVIO PEREIRA SILVA e TÉC. MÉRCIA P. SILVA

Folha: 4 / 4

DIAGNÓSTICO

Escola

JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

26


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA	EMEF	1	117	60,31%
JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA	EMEF	2	66	34,02%
JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA	EMEF	3	11	5,67%


Total por Parâmetro

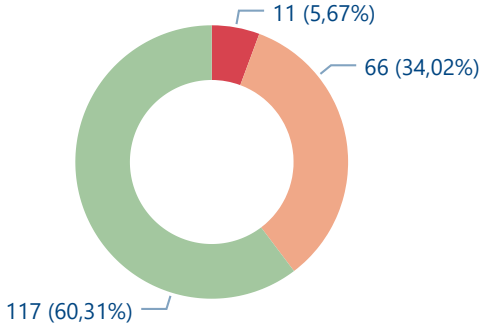

Percentual de Itens por Parâmetro

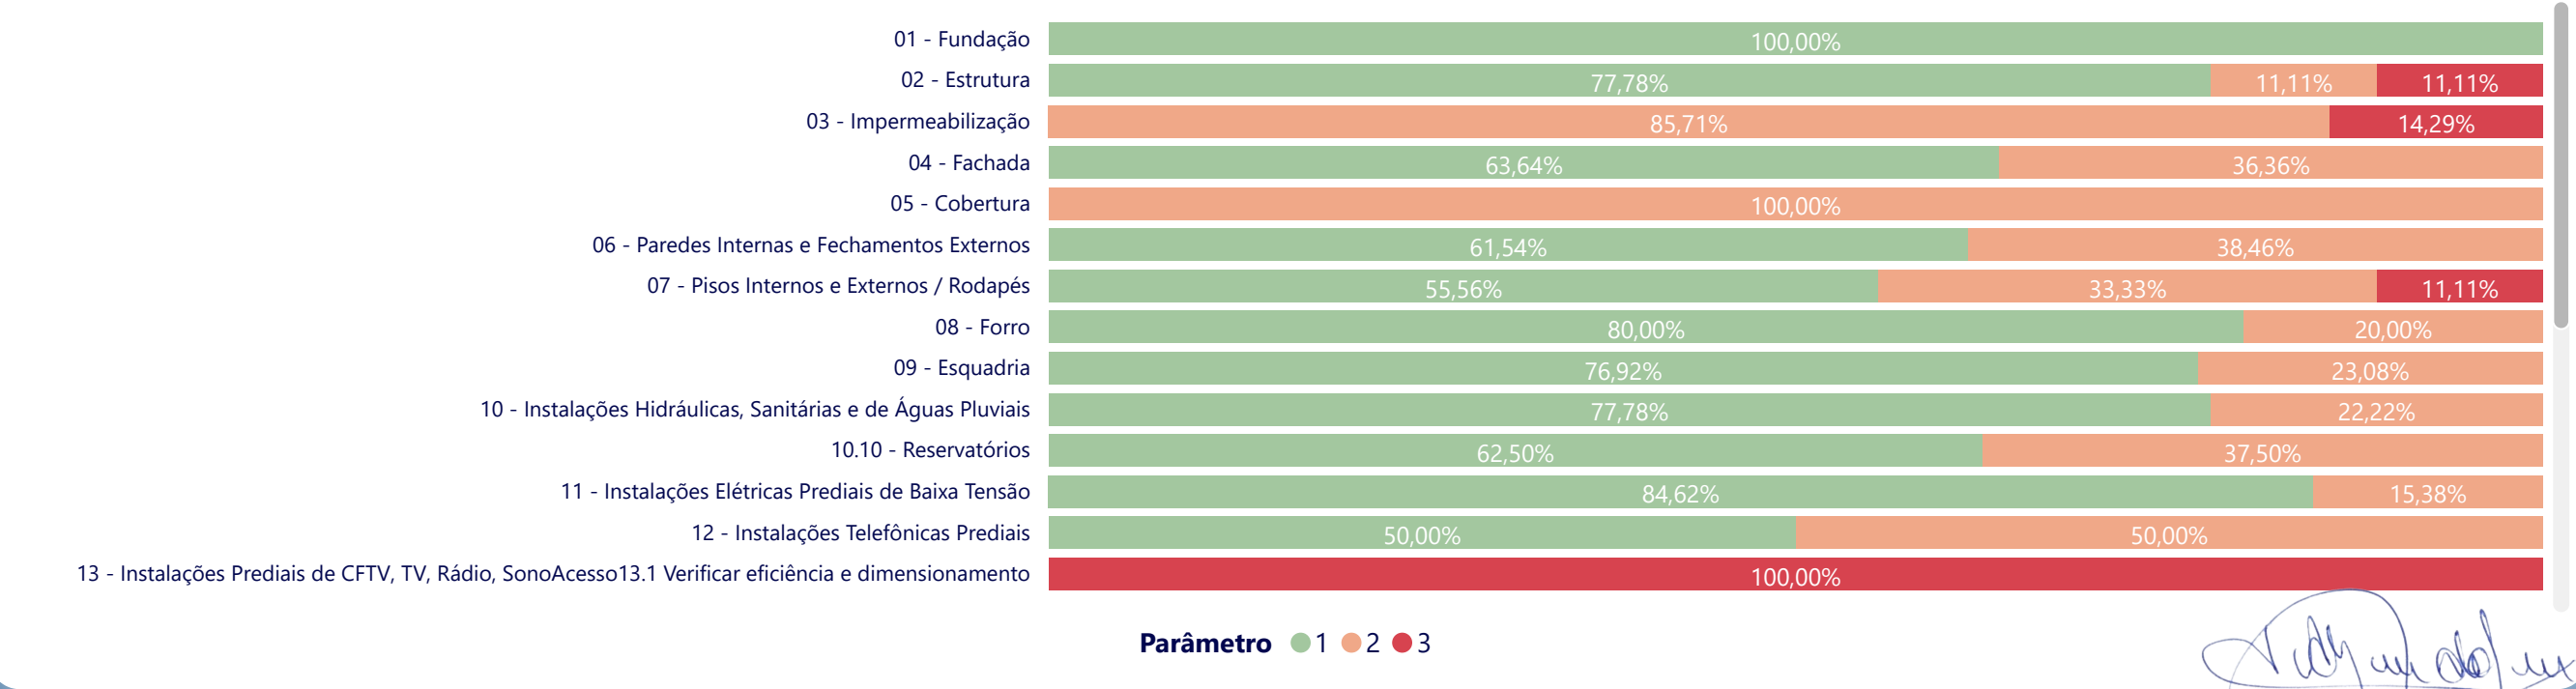

Percentual de Itens por Parâmetro

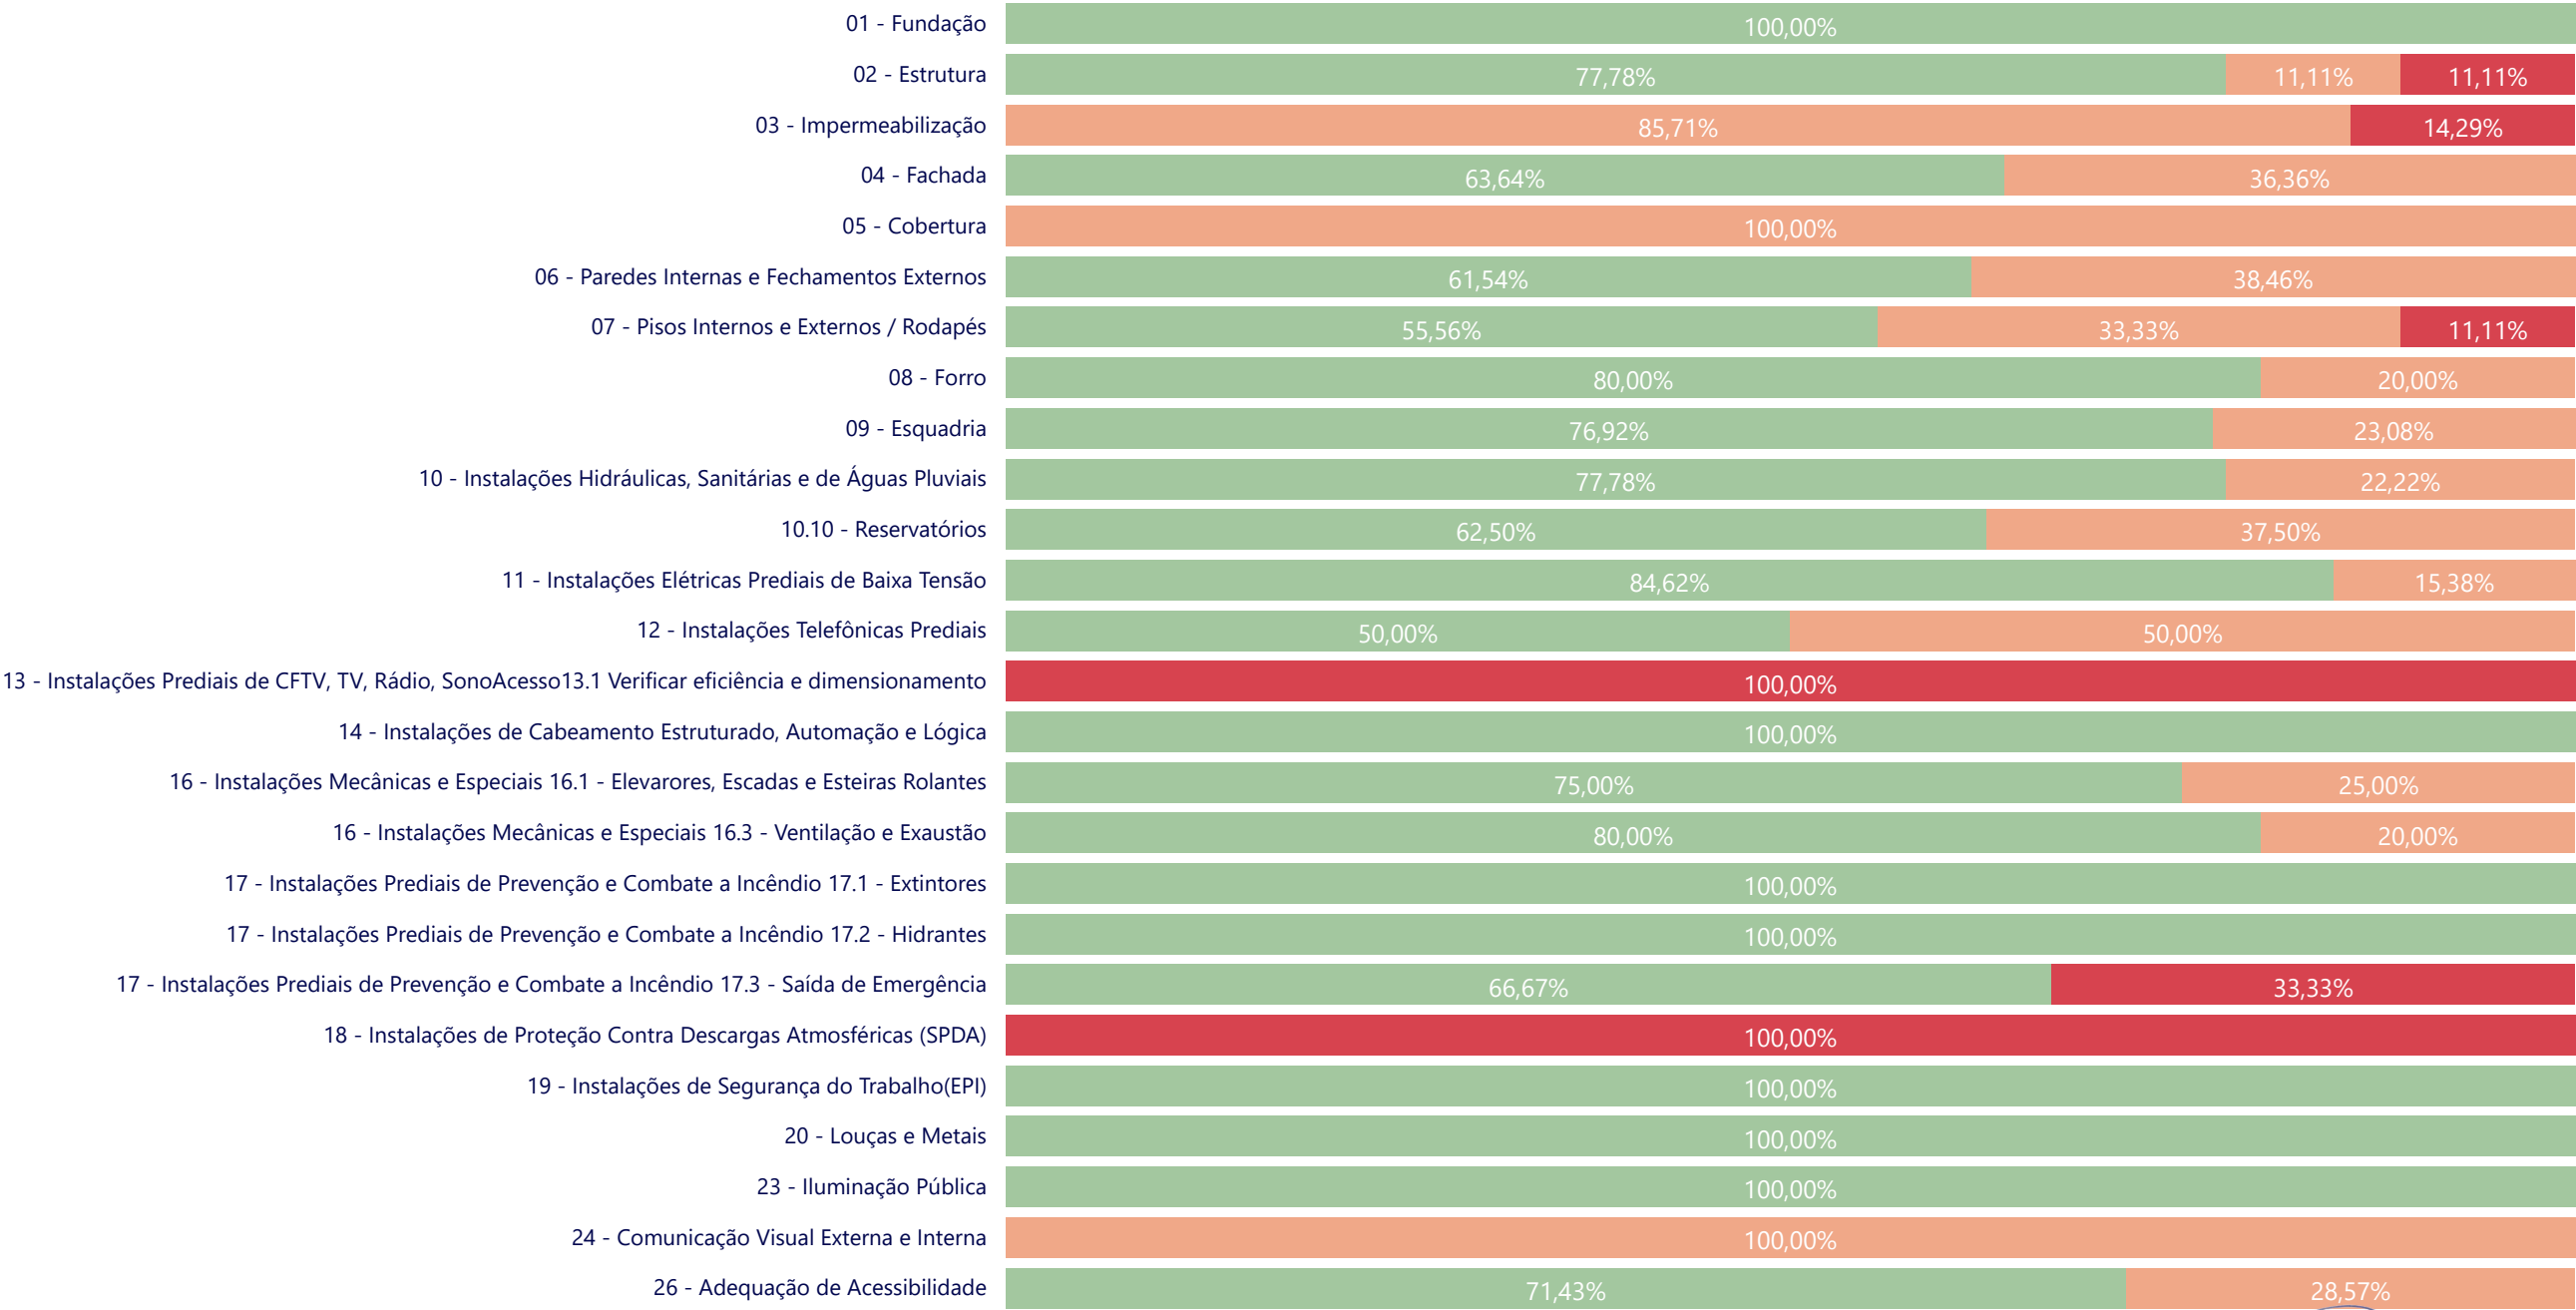

Parâmetro 1 2 3

[Handwritten signature]