



PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



EMEF MARIA APARECIDA VILASBOAS, PROFA.



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	046

17/01/2022

ESCOLA: PROFª. MARIA APARECIDA VILASBOAS

TIPO: EMEF

LOCAL: RUA DOS LÍRIOS, 02

BAIRRO: PARQUE DAS FLORES

DRE: SÃO MATEUS

CÓD. UNIDADE: 019223

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

ESTIVEMOS NESTA DATA PARA VISTORAR
A UNIDADE ESCOLAR ACIMA DESCRITA,
PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, PARA
EMBASAR O CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº CH/002/SGM-SEDP/2021

Vistoriado por:

Vania Alcazar Narducci Felício
Engenheira Civil
CREA 5062924478

Maria Soraia Rodrigues
Téc. Edificações

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Conceição Ap. de Sales
Diretor de Escola
RF 7940581
RG 17.722.890-8



[Handwritten signature]

LEVANTAMENTO CADASTRAL									
Dados Gerais:									
Tipo de equipamento	EMEF								
Nome da Unidade	PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS								
DRE	SÃO MATEUS				Subprefeitura	SÃO MATEUS			
Cod.Unidade	19223								
Endereço da Escola									
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)		Endereço			Número	Complemento		
Rua			dos Lirios			2			
Bairro	CEP		Caixa Postal			Latitude	Longitude		
Parque das Flores	08311-270					-23,6385069	-46,4470068		
Distrito	Subprefeitura		Microrregião			Observação:			
SÃO RAFAEL	SÃO MATEUS								
SQL (Setor, quadra, lote)	UF		Município						
251, Fiscal, 0002	SP		SÃO PAULO						
Descrição do Imóvel									
Tipo de Construção	Alvenaria Estrutural								
Status (Ativa, Não Ativa)	Ativa				Nº de Pavimentos	3			
Descrição do Terreno									
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	Sim		Rua Iluminada (Sim ou Não)			Sim			
Área do Terreno (m²)	4419		Área Edificada/ Construída (m²)			3650,4			
Área Pavimentada (m²)	200		Área Verde / Permeável (m²)			300			
Área da Cobertura (m2)	1730,8		Área Edificável (m²) (potencial construtivo)			1363,3			
Zonamento	ZEIS 1		C.A. (máx)			2,5 (f)	T.O. (máx)	0,7	
Muro de Fecho (gradil, muro)	Gradil								
Abastecimento									
Água									
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água		Observação:						
Até 500 L									
De 501 a 1000 L									
De 1001 a 5000 L									
De 5001 a 10.000 L									
De 10.001 a 20.000 L	2								
Acima de 20.001 L									
Gás									
Encanado (Sim ou Não)	Não		Botijão de gás (Sim ou Não)			Sim			
Energia Elétrica									
Voltagem	110 / 220								
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	Sim		Quantidade:			2 (sala de leitura e informática)			
Esgoto:									
Rede Pública (Sim ou Não)	Não		Fossa Séptica (Sim ou Não)			Sim			
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	Sim	Quantidade:	2	Caixa de Passagem (Sim ou Não)			Sim		
Informações AVCB									
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	Não		Nº						
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Sim ou Não	Sim		Total (Sim ou Não)			Sim	Parcial (Sim ou Não)	Não	
Acessibilidade									
Elevador (Sim ou Não)	Sim		Quantidade			1			
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	Sim	Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)			Sim	Qual ?	Todos (elevador)		
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)		Não	Visual (Sim ou Não)			Sim	Tátil (Sim ou Não)	Sim
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	Não		Nº						
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	Sim		Quantidade:			1			
Ambientes da Escola									
Administrativo									
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção			Tipo de Piso		Grau de Adequabilidade do Ambiente	
Almoxarifado	1	18	Alvenaria estrutural			Piso cerâmico		2	
Área de Recreação (solário)	NA								
Biblioteca - Brinquedoteca	NA		Alvenaria estrutural						
Camarim	NA								
Casa de Máquinas	2	18	Alvenaria estrutural			Piso cerâmico		3	
Cozinha	2	60,0	Alvenaria estrutural			Piso cerâmico		2	
Depósito	4	36,9	Alvenaria estrutural			Piso cerâmico		3	
Depósito Material Didático	1	9,2	Alvenaria estrutural e divisória Drywall			Piso cerâmico		2	
Depensa/ Depósito Alimen	1	32	Alvenaria estrutural			Piso cerâmico		2	
Estacionamento	1	300	Área Aberta			Gramado		1	
Laboratório de Ciências	NA								
Laboratório de Informática	1	40	Alvenaria estrutural			Vinílico		2	
Lactário	NA								
Lavanderia	NA								
Parque Arborizado	NA								
Pátio Coberto	NA		Alvenaria estrutural						
Pátio Descoberto (piso aciment)	NA								
Piscina	NA								
Play Ground	1	200	Área Aberta			Acimentado		1	
Quadra Coberta	1	1200	Alvenaria estrutural			Acimentado		1	
Quadra Descoberta	1	875	Alvenaria estrutural			Acimentado		1	
Refeitório	3	58,0	Alvenaria estrutural			Piso cerâmico		2	
Sala de Assistente Diretor	1	20,58	Alvenaria estrutural			Piso cerâmico		2	
Sala de Coord. Pedag.	NA								
Sala de Diretor	NA								
Sala de Leitura	2	59	Alvenaria estrutural			Piso cerâmico		3	
Sala de Professores	1	60,0	Alvenaria estrutural			Piso cerâmico		3	
Sala de Reuniões	NA								
Sala de Vídeo	NA								
Secretaria	2	39	Alvenaria estrutural			Piso cerâmico		3	
Teatro									
Legenda									
Grau de Adequabilidade do Ambiente									
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.								
2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.								
3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.								
NA	Item que não existe na unidade escolar								
VISTORIADOR									
Vania Felício / Maria Socorro									

Nome da Unidade :	PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS	DRE :	SAO MATEUS
-------------------	----------------------------------	-------	------------

LEVANTAMENTO CADASTRAL					
Educativa					
Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Sala de Aula 1	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2
Sala de Aula 2	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2
Sala de Aula 3	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2
Sala de Aula 4	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2
Sala de Aula 5	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2
Sala de Aula 6	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	3
Sala de Aula 7	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	3
Sala de Aula 8	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	1
Sala de Aula 9	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2
Sala de Aula 10	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	3
Sala de Aula 11	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2
Sala de Aula 12	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	3
Sala de Aula 13	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	3
Sala de Aula 14	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2
Sala de Aula 15	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	3
Sala de Aula 16	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2
Sala de Aula 17	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	3
Sala de Aula 18	35	49	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	3
Sala de Projetos	15	24	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2
Sala de Aula 20	NA				
Sala de Aula 21	NA				
Sala de Aula 22	NA				
Sala de Aula 23	NA				
Sala de Aula 24	NA				
Sala de Aula 25	NA				
Sala de Aula 26	NA				
Sala de Aula 27	NA				
Sala de Aula 28	NA				
Sala de Aula 29	NA				
Sala de Aula 30	NA				


Sanitários						Informações Complementares		
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	NA				NA			
Sanit. Funcion. Fem.	1	5,0	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2	1	1	0
Sanit. Funcion. Masc.	1	1,8	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2	1	1	0
Sanit. Funcion. Unissex	NA				NA			
Sanit. Aluno Fem.	4	31,6	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2	10	8	0
Sanit. Aluno Masc.	4	31,6	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2	10	5	0
Sanit. Aluno. Unissex	NA				NA			
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	NA				NA			
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	NA				NA			
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	NA				NA			
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	NA				NA			
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	NA				NA			
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	2	5,6	Alvenaria estrutural	Piso ceramico	2	2	2	2
Vestibário								

		Informações Adicionais			
Brinquedos Playground (Sim ou Não)	Sim	Especificar:		Tipo (Madeira, ferro, cimento)	
Observação:		Mesas PiqueNick		cimento	
		Casinha Tarzan		Madeira	
		Gangorra, Balança		Madeira	
Tanque de Areia (Sim ou Não)	Não	Área Cúbica (m³)		3,0	
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)	Não	Área (m²)			
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)	Não	Área (m²)			
Cobertura (Sim ou Não)	Não	Área (m²)			
Observações Gerais:					

Legenda	
Grau de Adequabilidade do Ambiente	
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.
2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.
3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR	Vania Felicio / Maria Socorro
-------------	-------------------------------

Nome da Unidade :		PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS	DRE :	SÃO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações	
1	FUNDAÇÃO			
1.1	Colapso do solo	1		
1.2	Erosão do solo	1		
1.3	Recalque diferencial	3	Sala da coordenação	
2	ESTRUTURA			
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	1		
2.2	Corrosão	1		
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	1		
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1		
2.5	Armadura exposta	1		
2.6	Deformações excessivas	1		
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
2.8	Lixiviação	1		
2.9	Infiltrações	1		
3	IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.1	Infiltração	3	Escadas, salas de aulas na totalidade, sala dos professores, sala 19, sala 15, Sala 12, Depósito, secretaria,	
3.2	Descolamento da manta	1		
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1		
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1		
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1		
3.6	Falta de caimento para os ralos	1		
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1		
4	FACHADA			
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1		
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1		
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1		
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1		
4.6	Fissuras e trincas	1		
4.7	Infiltração	1		
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1		
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
4.10	Descaracterização da fachada original	1		
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1		
5	COBERTURA			
5.1	Deformações excessivas	1		
5.2	Abertura de frestas	1		
5.3	Umidade na estrutura	1		
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	1		
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	1		
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	1		
5.7	Destacamentos de rufos	1		
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	1		
5.9	Ausência da grelha do ralo	1		
5.10	Ausência de extravasor da calha	1		
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1		
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	1		
5.13	Falta de condições de segurança	3	Escadas, salas de aulas na totalidade, sala dos professores, sala 19, sala 15, Sala 12, Depósito, secretaria,	
5.14	Fissuras	1		
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1		
5.16	Falha nos elementos de fixação	1		
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	1		
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	1		
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1		
5.21	Manchamento, sujidades	1		
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1		
5.23	Ataque de pragas biológicas	1		
5.24	Ineficiência nas emendas	1		
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	3	Escadas, salas de aulas na totalidade, sala dos professores, sala 19, sala 15, Sala 12, Depósito, secretaria,	
5.26	Subdimensionamento	1		
5.27	Obstrução por sujidades	1		
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS			
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	2	Banh. Aluno Masc, cozinha funcionários, .	
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	3	Escadas, salas de aulas na totalidade, sala dos professores, sala 19, sala 15, Sala 12, Depósito, secretaria,	
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	2	Escadas, sala dos professores, sala 19, Sala 12	
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	2	Sala de leitura	
6.6	Som cavo	3	Azulejo dos Banheiros	
6.7	Fissuras e trincas	2	Muro externo, Parede dos fundos, Escadas, sala 18, sala 13, sala dos professores, sala dos professores, sala de projetos, hall 2º pavto., Sala 12, Depósito, sala 5, cozinha funcionários,	
6.8	Infiltração	3	sala dos professores, sala 15	
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1		
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	2	corredor de acesso, sala 10	
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Gradil externo arrombado, corredor de acesso	
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	sala 18, sala de projetos	
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS			
7.1	Fissura	2	Área externa	
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	Área externa, hall 3º pavto., sala 11, sala 5	
7.3	Destacamento / descolamento	2	Área externa, sala 5	



7.4	Piso estufado	1	
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	2	Área externa , hall 2. pavto.
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	2	Área externa
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos diferentes do original	2	Área externa , Piso ceramico desgastados em todas as areas, sala 19, hall 1º pavto., Sala 15, Sala 12, sala 11, sala 10, sala 7, sala 2, almoarifado
7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	
8 FORRO			
8.1	Deformação excessiva	1	
8.2	Desencaixe	1	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	1	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	1	
8.5	Fissuras e trincas	1	
8.6	Infiltração	3	Depósito
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	1	
9 ESQUADRIA			
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	2	Banh. Fem e Masc. Prof.
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	2	Sala 12, Sala 10
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	2	Gradil arrombado, acabamento descarga Banh. Fun. Fem., sala 5, depósito material didático, sala 2
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	refeitório, Depósito
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	2	sala 18, sala dos professores, refeitório, sala 19, sala 15, sala 11, sala 4
9.9	Fixação deficiente	2	Corrimão escada 2. pavto., sala 18
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	2	sala dos professores,
9.12	Manchamento, sujidades	1	
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	2	Sala de leitura
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS			
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	1	
10.10 RESERVATÓRIOS		SEM ACESSO	
10.10.1	Fissuras	3	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	3	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	3	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	3	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	2	parede danificada
10.10.6	Armadura exposta	3	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	3	
10.10.8	Colapso do solo	3	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	3	
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO			
11.1	Nobreak/ gerador	NA	declarado não ter na unidade
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	3	sala 10, sala 7, interruptor sala 6
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	2	refeitório, sala 15, sala 9, sala 4, sala 3
11.5	Luminárias de emergência	1	
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	2	sala 16, sala 13, sala 14, sala dos professores, refeitório, Sala de leitura, Lab. De informática, sala 3, depósito material didático, casa de máquinas da caixa da água, cozinha funcionários, secretaria
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiação e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	3	Banh. Prof. Fem., hall 1º pavto., sala 15, sala 6
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	3	Quadro trancado
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	2	Área externa (poste oxidado), sala 19, hall 2º pavto., sala 6
12 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS			
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	3	Não tem na unidade
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	3	
12.4	Rede de telefonia da administração	2	
13 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO			
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	2	sala dos professores
14 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA			
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	NA	
14.2	Cabeamento de automação	NA	
15 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO			
15.1	Indícios de vazamentos de gás	NA	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	NA	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	NA	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	NA	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	NA	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	

Legenda

Grau de Comprometimento

1
2
3
NA

Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.

Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.

Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.

Item que não existe na unidade escolar

Nome da Unidade :		PROFA. MARIA APARECIDA VILASBOAS	DRE :	SÃO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprome- timento	Ambiente / Observações	
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS			
16.1	ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES			
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	1		
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	1		
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	3		
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	3		
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	1		
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	1		
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	3	Óleo vazando do motor	
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	1		
16.2	CLIMATIZAÇÃO			
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA		
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA		
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA		
16.3	VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO			
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	3	Sala 7 ventilador não funciona	
16.3.2	Falta de testes periódicos	NA		
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	NA		
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	NA		
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	NA		
17	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
17.1	EXTINTORES			
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	1		
17.1.2	Lacre violado / vencido	1		
17.1.3	Sem indicação da sua classe	1		
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	1		
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	3	sala de informática instalado atras da porta,	
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	1		
17.1.7	Sinalização incorreta	3	Aguns estão sem placa de sinalização	
17.2	HIDRANTES			
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	1		
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	1		
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	1		
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	1		
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1		
17.2.6	Mangueira conectada	1		
17.2.7	Ausência da mangueira	1		
17.2.8	Ausência do esguicho	1		
17.2.9	Falha na sinalização	1		
17.2.10	Obstrução de acessos	1		
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	3		
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	3		
17.3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA			
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	3	Não sinalizadas	
17.3.2	Portas obstruídas	3		
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	3		
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	3		
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	3		
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	3		
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	3		
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	3		
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	1		
18.2	Queda de haste / antenas	1		
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	1		
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	1		
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	1		
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)			
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1		
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2	1		
20	LOUÇAS E METAIS			
20.1	Louças quebradas	2	Sala do assistente do diretor	
20.2	Vazamento nos metais	1		
20.3	Falta de peças nos sistemas	2	Acabamento descaga e tampa do ralo do Banh. Func. Fem.	
20.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1		
21	SUSTENTABILIDADE			
21.1	Sistemas de cogeração de energia	NA		
21.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	NA		
21.3	Condicionamento acústico	NA		
21.4	Condicionamento térmico	NA		
21.5	Coletas de resíduos sólidos	1	Cooperativa	
21.6	Rede de abastecimento de água e reuso	NA		
21.7	Rede de coleta de esgoto	NA		

22	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
22.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	3	
22.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	3	
22.3	Sinalização escolar nas vias	3	
22.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	3	
23	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
23.1	Rua [•] das Rosas	1	
23.2	Rua [•] Flanboyam	1	
23.3	Rua [•] das Petunias	1	
23.4	Rua [•]		
24	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
24.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	1	
24.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	3	
25	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
25.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,	NA	
25.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas	NA	
26	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
26.1	Acesso principal	1	
26.2	Acesso a outros andares	3	
26.3	Acesso aos sanitários	3	
26.4	Sanitários acessíveis	1	
26.5	Vaga de estacionamento para deficientes	1	
26.6	Acesso a todos os ambientes internos	3	
26.7	Acesso a todos os ambientes externos	3	
26.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	3	

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

Vania Felício / Maria Socorro



Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 1 Fachada / Entrada - Visão geral Placa



FOTO 2 Fachada / Entrada - Visão geral



FOTO 3 Acesso - Escada



FOTO 4 Acesso - Rampa para aluno pne (deficiente)



FOTO 5 Acesso Deficiente - Visão geral



FOTO 6 Área Externa Rampa de Acesso - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha:

1 33

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 7 Área Externa - Trincas



FOTO 8 Área Externa - Trinca



FOTO 9 Área Externa - Juntas de dilatação ineficiente



FOTO 10 Área Externa - Trincas



FOTO 11 Área Externa - Deficiência na juntas de trabalho



FOTO 12 Área Externa - Gradil danificado

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 2 33

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 13 Área Externa - Poste oxidado



FOTO 14 Área Externa - Escada sem antiderrapante



FOTO 15 Área Externa - Mancha de umidade



FOTO 16 Escada de Acesso - Visão geral



FOTO 17 Escada de Acesso - Infiltração, mancha de mofo/bolor



FOTO 18 Escada de Acesso - Bolhas e enrugamento

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 33

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 19 Escada de Acesso - Trinca



FOTO 20 Escada de Acesso - Fixação deficiente



FOTO 21 Corredor de Acesso - Improvisos elétricos



FOTO 22 Corredor de Acesso - Rodapé quebrado



FOTO 23 Corredor de Acesso - Improvisos elétricos com fios aparentes



FOTO 24 Hall 1 - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 4 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 25 Hall 2- Visão geral



FOTO 26 Hall 2- Trinca



FOTO 27 Hall 2 - Espelho da tomada danificada



FOTO 28 Hall 2 - Tomada sem acabamento



FOTO 29 Hall 3 - Visão geral



FOTO 30 Hall 3 - Piso ceramico quebrado

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 5 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 31 Almojarifado - Visão geral



FOTO 32 Almojarifado - Piso desgastado



FOTO 33 Casa de máquina do elevador- Visão geral



FOTO 34 Casa de máquina do elevador - Vazamento de óleo



FOTO 35 Casa de máquinas da Caixa d' Água - Visão geral

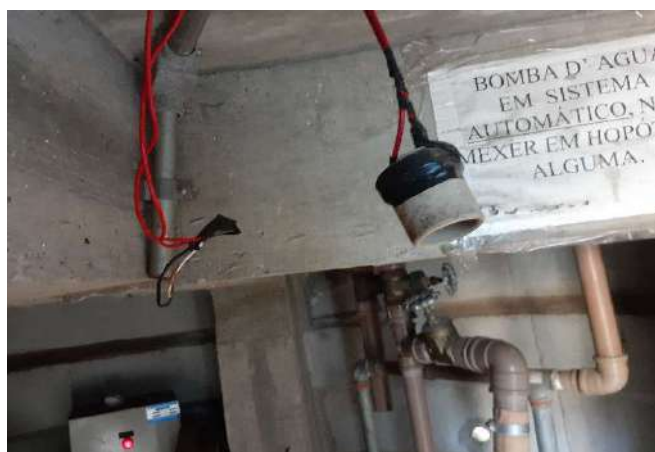


FOTO 36 Casa de máquinas da Caixa d' Água - Improviso elétrico

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 6 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 37

Casa de máquinas da Caixa d' Água - Parede Danificada



FOTO 38

Cozinha funcionário - Deslocamento



FOTO 39

Cozinha funcionário - Azulejo com trinca e danificado



FOTO 40

Cozinha funcionário - Improviso elétrico



FOTO 41

Cozinha - Visão geral (Em reforma)



FOTO 42

Cozinha - Visão geral (Em reforma)

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha:

33

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 43 Depósito - Visão geral



FOTO 44 Depósito - Trinca



FOTO 45 Depósito 2 Pavto - Esquadria quebrada e enferrujada



FOTO 46 Depósito 2 Pavto - Infiltração



FOTO 47 Depósito 2 Pavto - Trincas

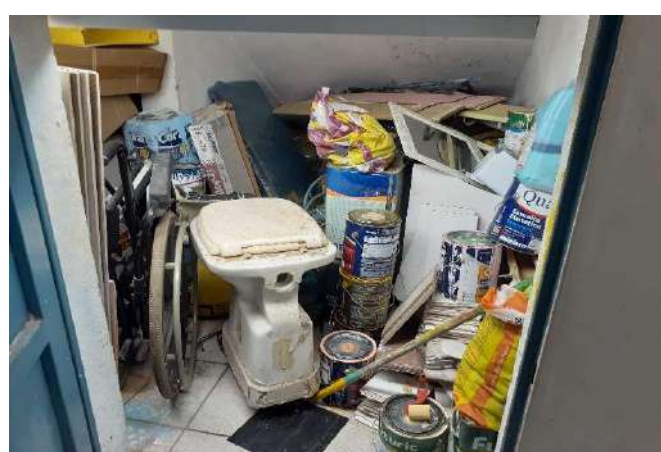


FOTO 48 Depósito em baixo da escada - Visão geral, com mancha de mofo

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha:

8 33

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 49

Depósito material de limpeza - Mancha de mofo/bolor e abertura improvisada

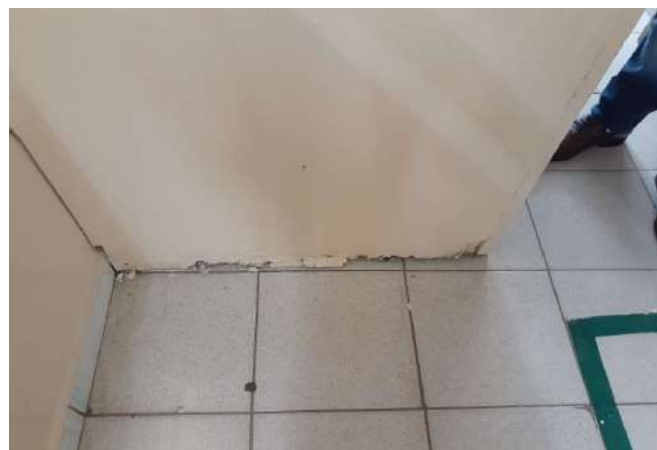


FOTO 50

Depósito Material de Didático - Divisoria danificada



FOTO 51

Depósito Material de Didático - Porta desgastada



FOTO 52

Depósito Material de Didático - Improviso elétrico



FOTO 53

Despensa - Visão geral



FOTO 54

Despensa - Destacamento

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha:

33

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 55 Despensa - Azulejo com trinca



FOTO 56 Despensa - Cantoneira danificada



FOTO 57 Estacionamento - Portão de entrada



FOTO 58 Estacionamento - Vaga deficiente com trincas



FOTO 59 Sala de Informática - Improviso elétrico



FOTO 60 Playground - Visão geral, juntas de dilatação com grama

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 10 33

17

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 61 Playground - Casa do tarzan



FOTO 62 Playground - Balança



FOTO 63 Quadra coberta- Visão geral



FOTO 64 Quadra Descoberta - Visão geral



FOTO 65 Refeitório - Visão geral



FOTO 66 Refeitório - Piso quebrado

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 11 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 67 Refeitório - Improviso elétrico



FOTO 68 Refeitório - Esquadria quebrada



FOTO 69 Refeitório - Maçaneta quebrada



FOTO 70 Refeitório Prof. externo - Visão geral



FOTO 71 Refeitório Prof externo - Grade danificada



FOTO 72 Refeitório Prof - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 12 33

19

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 73 Sala Assistente do diretor - Visão geral

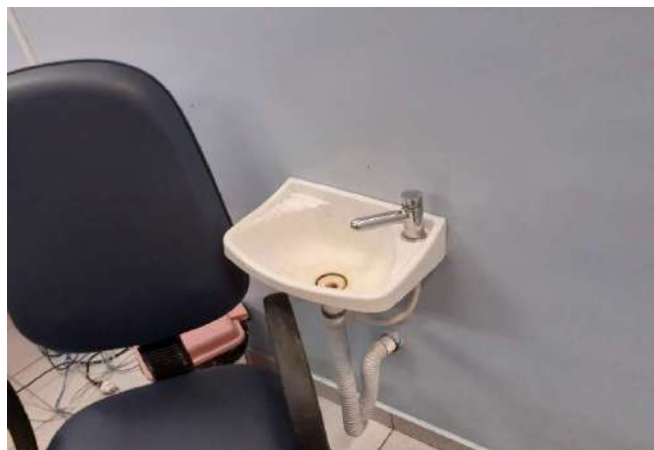


FOTO 74 Sala Assistente do diretor - Lavatório desativado



FOTO 75 Sala coordenação - Visão geral



FOTO 76 Sala coordenação - Recalque e bolhas



FOTO 77 Sala coordenação - Trinca



FOTO 78 Sala coordenação - Mancha de mofo/bolor

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 13 / 33

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 79 Sala coordenação - Irregularidade



FOTO 80 Sala de Leitura - Visão geral



FOTO 81 Sala de Leitura - Improvisos elétricos

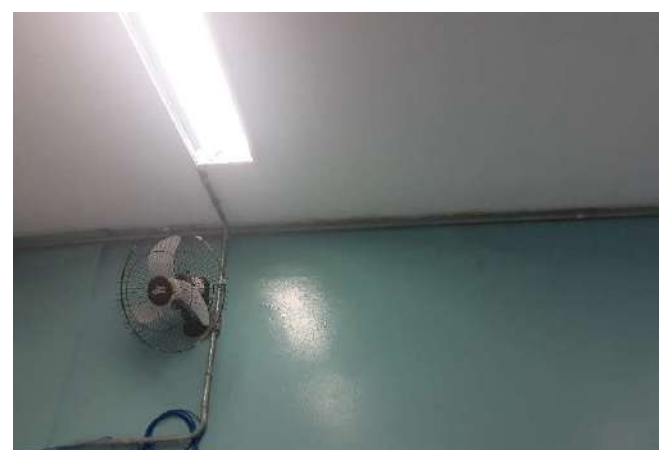


FOTO 82 Sala de Leitura - Mancha de mofo/bolor

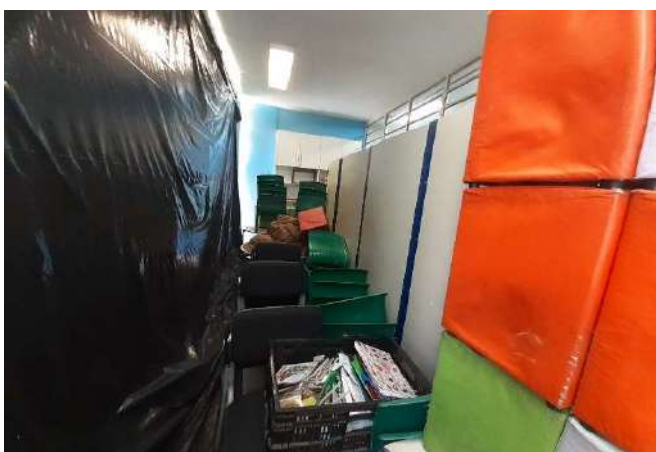


FOTO 83 Sala de Leitura - Visão geral

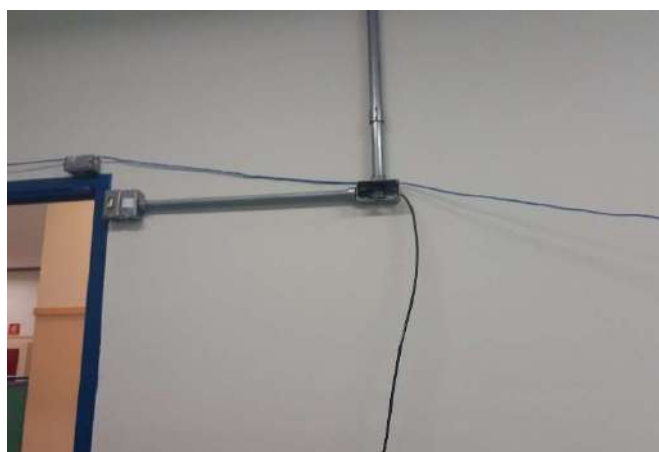


FOTO 84 Sala de Leitura - Improviso elétrico

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 14 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 85 Sala de Leitura - Abertura



FOTO 86 Sala de leitura - Esquadria enferrujada



FOTO 87 Sala dos professores - Visão geral



FOTO 88 Sala dos professores - Improviso elétrico



FOTO 89 Sala dos professores - Fixação antiga de elementos



FOTO 90 Sala dos professores - Trinca

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 15 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 91

Sala dos professores - Infiltração, mancha de mofo/bolor



FOTO 92

Secretaria - Visão geral



FOTO 93

Secretaria - Balcão de Atendimento



FOTO 94

Secretaria - Mancha de mofo/bolor



FOTO 95

Secretaria - Improviso elétrico



FOTO 96

Secretaria - Improviso elétrico

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 16 33

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 97 Sala da Secretária - Visão geral



FOTO 98 Sala 1 - Visão geral



FOTO 99 Sala 1 - Piso desgastado



FOTO 100 Sala 1 - Trinca



FOTO 101 Sala 2 - Batente porta



FOTO 102 Sala 2 - Piso desgastado

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 17 33

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 97 Sala 3 - Lâmpada queimada



FOTO 98 Sala 3 - Canaleta sem continuidade



FOTO 99 Sala 4 - Lâmpada queimada



FOTO 100 Sala 5 - Rodapé



FOTO 101 Sala 5 - Piso partes quebrada



FOTO 102 Sala 5 - Trinca

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 18 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 97 Sala 5 - Esquadria quebrada



FOTO 98 Sala 6 - Tomada inadequada (perigoso)



FOTO 99 Sala 6 - Rodapé partes quebradas



FOTO 100 Sala 6 - Interruptor quebrado

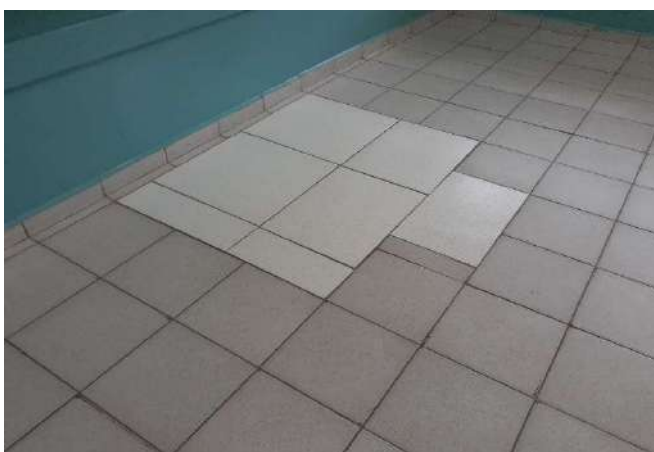


FOTO 101 Sala 7 - Piso desgastado e diferente



FOTO 102 Sala 7 - Tomada inadequada

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 19 33

26

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sala 7 - Ventilador não funciona



FOTO 104 Sala 8 - Visão geral



FOTO 105 Sala 9 - Lâmpada queimada



FOTO 106 Sala 10 - Falha na tomada



FOTO 107 Sala 10 - Vidro quebrado

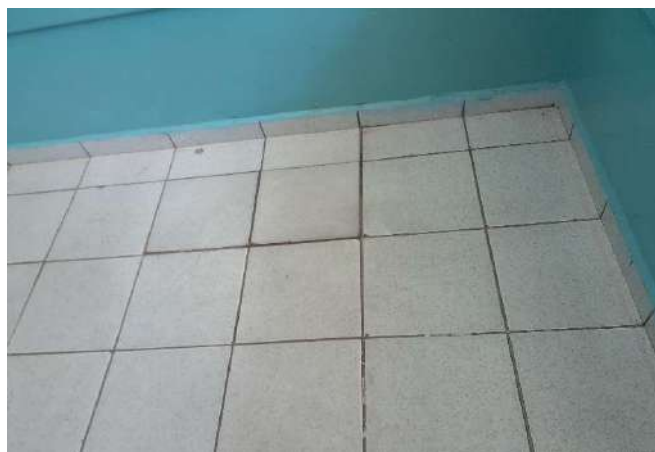


FOTO 108 Sala 10 - Mancha umidade solo

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 20 33

27

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sala 10 - Irregularidade fora de norma



FOTO 104 Sala 11 - Piso diferente do original



FOTO 105 Sala 11 - Esquadria danificada (porta)



FOTO 106 Sala 11 - Rodapé



FOTO 107 Sala 12 - Visão geral



FOTO 108 Sala 12 - Bolor atrás do quadro negro

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 21 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sala 12 - Piso trinca



FOTO 104 Sala 12 - Trinca



FOTO 105 Sala 12 - Bolhas no quadro

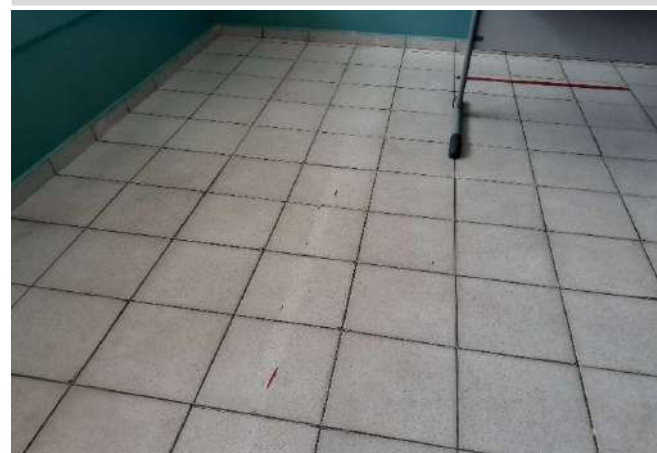


FOTO 106 Sala 13 - Piso desgastado



FOTO 107 Sala 13 - Mancha de mofo/bolor



FOTO 108 Sala 13 - Improviso elétrico

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 22 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sala 13 - Improviso elétrico



FOTO 104 Sala 13 - Trinca



FOTO 105 Sala 13 - Improviso elétrico e bolor

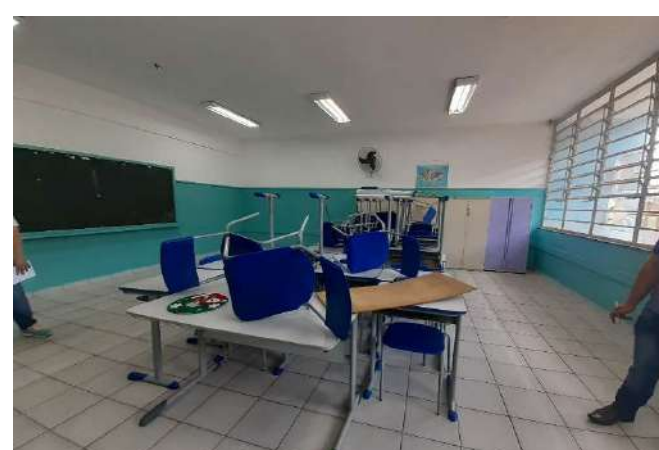


FOTO 106 Sala 14 - Visão geral



FOTO 107 Sala 14 - Improviso elétrico



FOTO 108 Sala 14 - Bolor na parede

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 23 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS

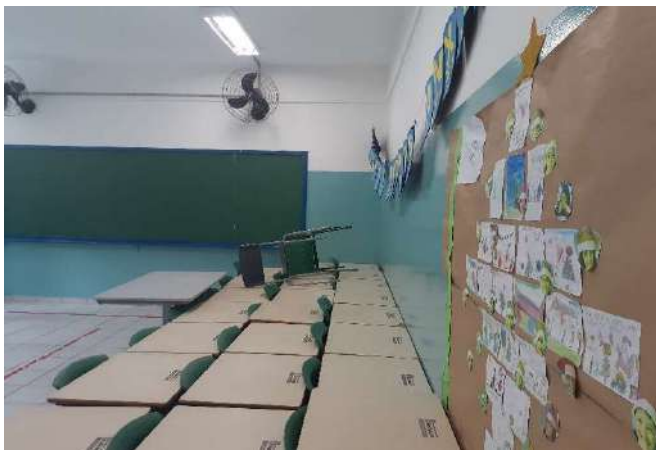


FOTO 103 Sala 15 - Visão geral



FOTO 104 Sala 15 - Piso desgastado



FOTO 105 Sala 15 - Esquadria emperrada

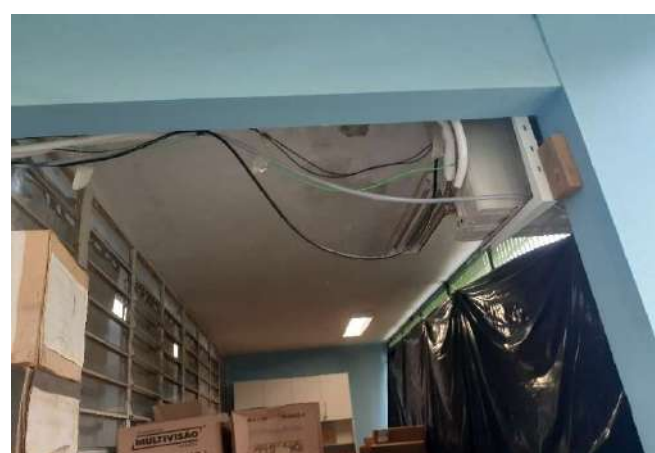


FOTO 106 Sala 15 - Instalação, improvisos elétricos



FOTO 107 Sala 15 - Infiltração, mancha de mofo/bolor



FOTO 108 Sala 16 - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 24 33

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sala 16 - Improviso elétrico



FOTO 104 Sala 16 - Piso desgastado



FOTO 105 Sala 16 - Improviso elétrico



FOTO 106 Sala 17 - Visão geral



FOTO 107 Sala 17 - Piso desgastado



FOTO 108 Sala 17 - Ventilador na funciona, mancha de mofo/ bolor

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 25 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sala 18 - Visão geral

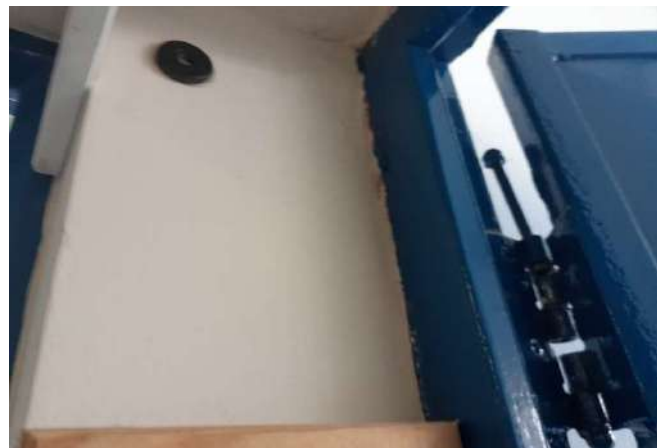


FOTO 104 Sala 18 - Fixação da porta



FOTO 105 Sala 18 - Parte quebrada



FOTO 106 Sala 18 - Esquadria sem deslizamento



FOTO 107 Sala 18 - Trinca

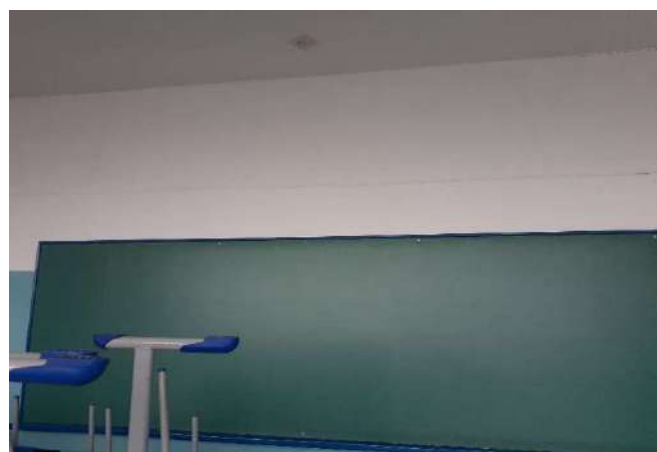


FOTO 108 Sala 18 - Trinca horizontal

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 26 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sala 19 - Visão geral



FOTO 104 Sala 19 - Piso diferente do original



FOTO 105 Sala 19 - Esquadria emperrada



FOTO 106 Sala 19 - Bolhas e mancha de bolor/mofo



FOTO 107 Sala 19 - Tomada/ interruptor danificados



FOTO 108 Sala de Projetos - Visão geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 27 33

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sala de Projetos - Sujidades



FOTO 104 Sala de Projetos - Trinca parede e teto

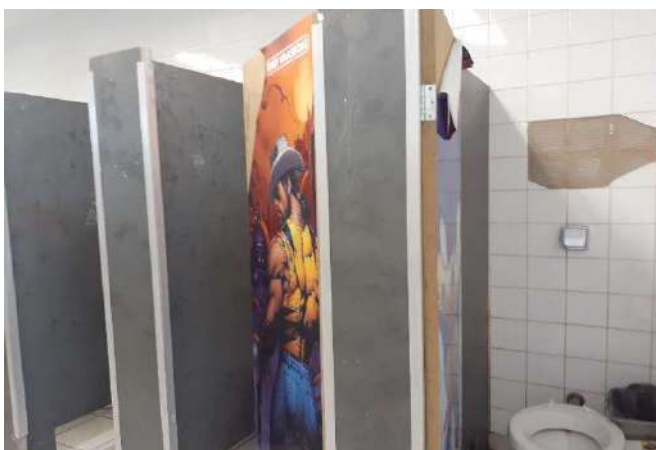


FOTO 105 Sanit. Aluno Masc - Azulejo caindo



FOTO 106 Sanit. Aluno Masc - Esquadria enferrujada



FOTO 107 Sanit. Aluno Masc - Azulejo trincado

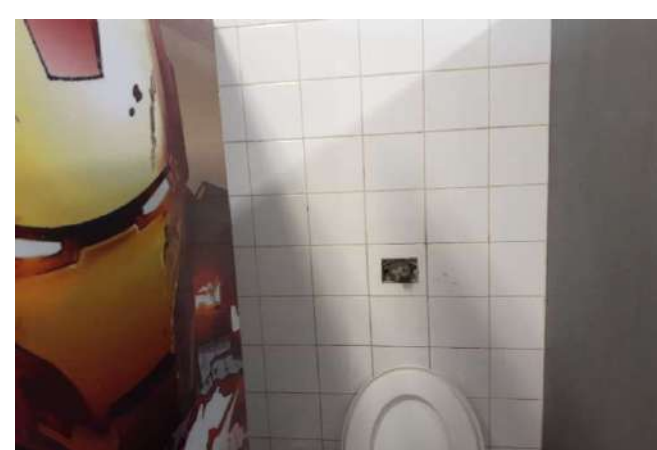


FOTO 108 Sanit. Aluno Masc - Acabamento da descarga faltante

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 28 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sanit. Func. Masc. - Acabamento descarga



FOTO 104 Sanit. Func. Masc. - Esquadria enferrujada

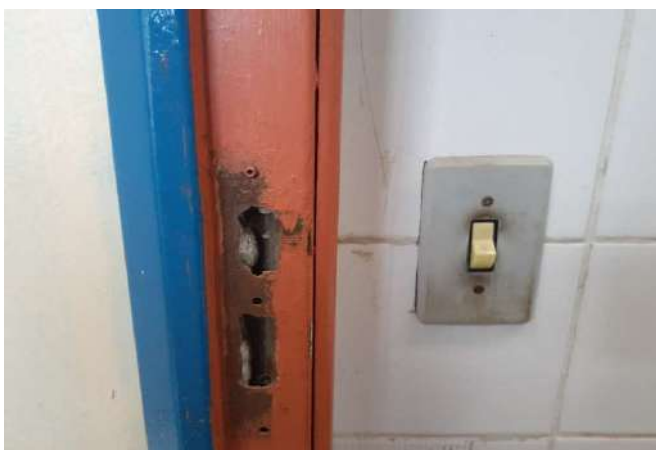


FOTO 105 Sanit. Unisex Deficiente - Porta danificada



FOTO 106 Sanit. Unisex Deficiente - Falta tampa vaso e ralo



FOTO 107 Sanit. Unisex Deficiente - Azulejo danificado



FOTO 108 Sanit. Unisex Deficiente - Acabamento descarga e espelho da tomada faltantes

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 29 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103

Sanit. Fem. Funcio. - Acabamento da descarga fantante

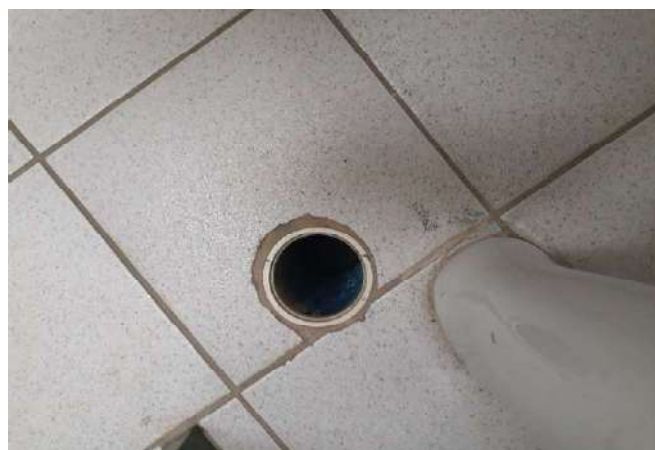


FOTO 104

Sanit. Fem. Funcio - Acabamento ralo faltante



FOTO 105

Sanit. Fem. Funcio - Esquadria enferrujada



FOTO 106

Sanit. Fem. Funcio - Acabamento descarga faltante



FOTO 107

Sanit. Fem. Funcio. - Trinca no azulejo



FOTO 108

Sanit. Fem. Funcion. - Tomada (espelho)

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 30 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Sanit. Fem. Funcio - Porta danificada



FOTO 104 Vestiário - Visão geral



FOTO 105 Vestiário - Acabamento descarga flsntne



FOTO 106 Quadro de energia - Trancado



FOTO 107 Quadro de energia - Visão Geral



FOTO 108 Quadro de energia - Visão Geral

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 31 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS

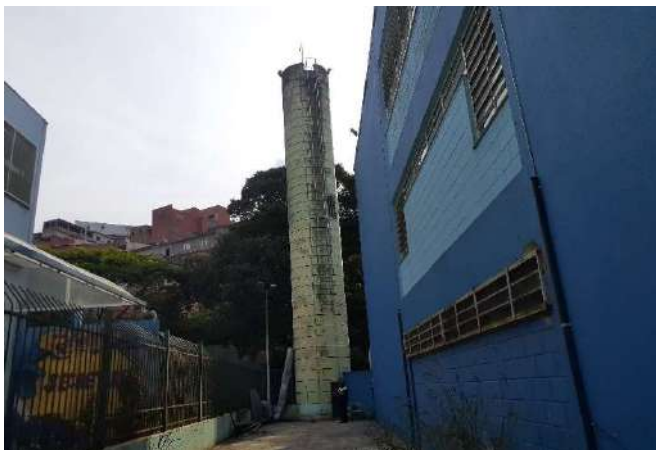


FOTO 103 Caixa d'água - Visão geral



FOTO 104 Elevador - Visão geral



FOTO 105 Prevenção ao covid - Visão geral



FOTO 106 Piso tátil - Visão Geral



FOTO 107 Extintor - Sem cilindro



FOTO 108 Extintor - Sem placa

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 32 33

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 2 3

NOME

MARIA APARECIDA VILASBOAS

ENDEREÇO

Rua do Lirios , 02 Parque das Flores

TIPO

EMEI

DER

SAO MATEUS



FOTO 103 Hidrante - Visão geral



FOTO 104 Hidrante - Visão



FOTO 105 SPDA - Visão geral



FOTO 106 Sinalização viária - Falta de sinalização nas vias



FOTO 107 Gás - Visão geral



FOTO 108 Luz de emergência

Vistoriador:

Vania Felicio / Maria Socorro

Folha: 33 33

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA 1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 1 9 2 2 3


NOME
MARIA APARECIDA VILASBOAS, PROFA.

ENDEREÇO
RUA DOS LIRIOS, 2

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

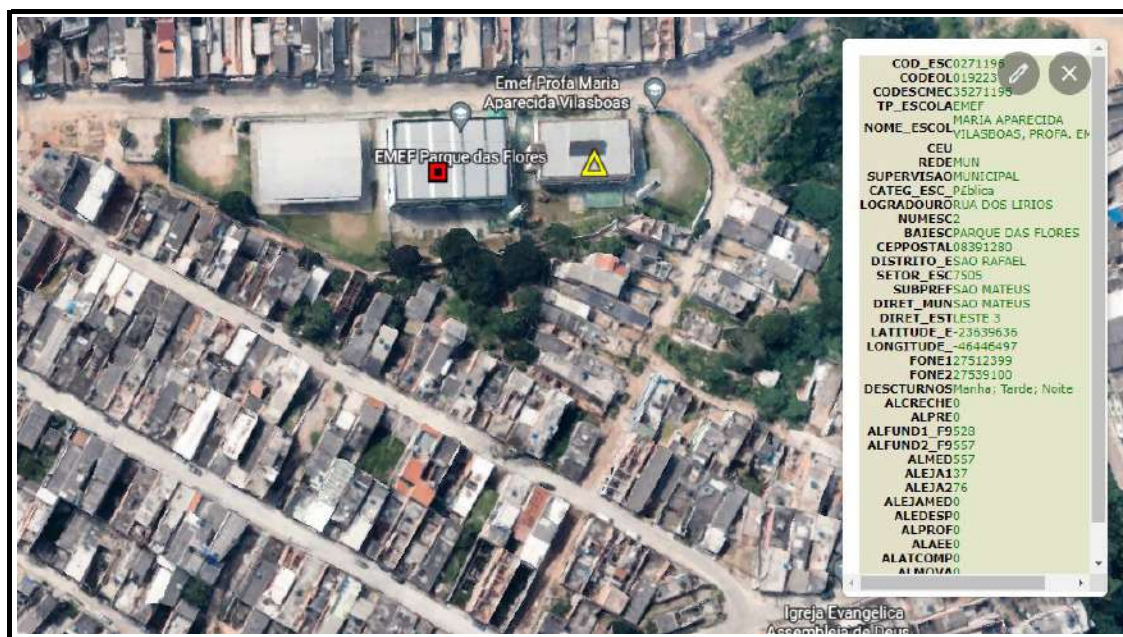

Vistoriador: ENG^a VANIA A. NARDUCCI FELICIO e T^{EC}. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 1 / 5

Relatório Fotográfico

DATA
1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 1 9 2 2 3

NOME
MARIA APARECIDA VILASBOAS, PROFA.

ENDEREÇO
RUA DOS LÍRIOS, 2

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador: ENGª VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 2 / 5

Relatório Fotográfico

DATA
1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 1 9 2 2 3

NOME
MARIA APARECIDA VILASBOAS, PROFA.

ENDEREÇO
RUA DOS LÍRIOS, 2

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

VOLUMETRICO



Vistoriador: ENGª VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 3 / 5

Relatório Fotográfico

DATA
1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 1 9 2 2 3

NOME
MARIA APARECIDA VILASBOAS, PROFA.

ENDEREÇO
RUA DOS LÍRIOS, 2

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador: ENG^a VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 4 / 5

Relatório Fotográfico

DATA
1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 1 9 2 2 3

NOME
MARIA APARECIDA VILASBOAS, PROFA.

ENDEREÇO
RUA DOS LÍRIOS, 2

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

REGISTRO DO IMÓVEL



Vistoriador: ENGª VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TÉC. MARIA SOCORRO RODRIGUES

Folha: 5 / 5

DIAGNÓSTICO

Escola

MARIA APARECIDA VILASBOAS, PROFA.

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro


Todos

1
Quantidade Escolas


27
Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
MARIA APARECIDA VILASBOAS, PROFA.	EMEF	1	149	76,02%
MARIA APARECIDA VILASBOAS, PROFA.	EMEF	2	14	7,14%
MARIA APARECIDA VILASBOAS, PROFA.	EMEF	3	33	16,84%

Total por Parâmetro

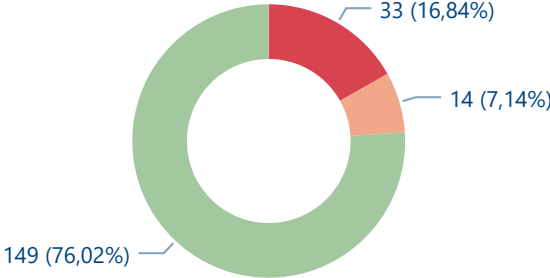


Percentual de Itens por Parâmetro

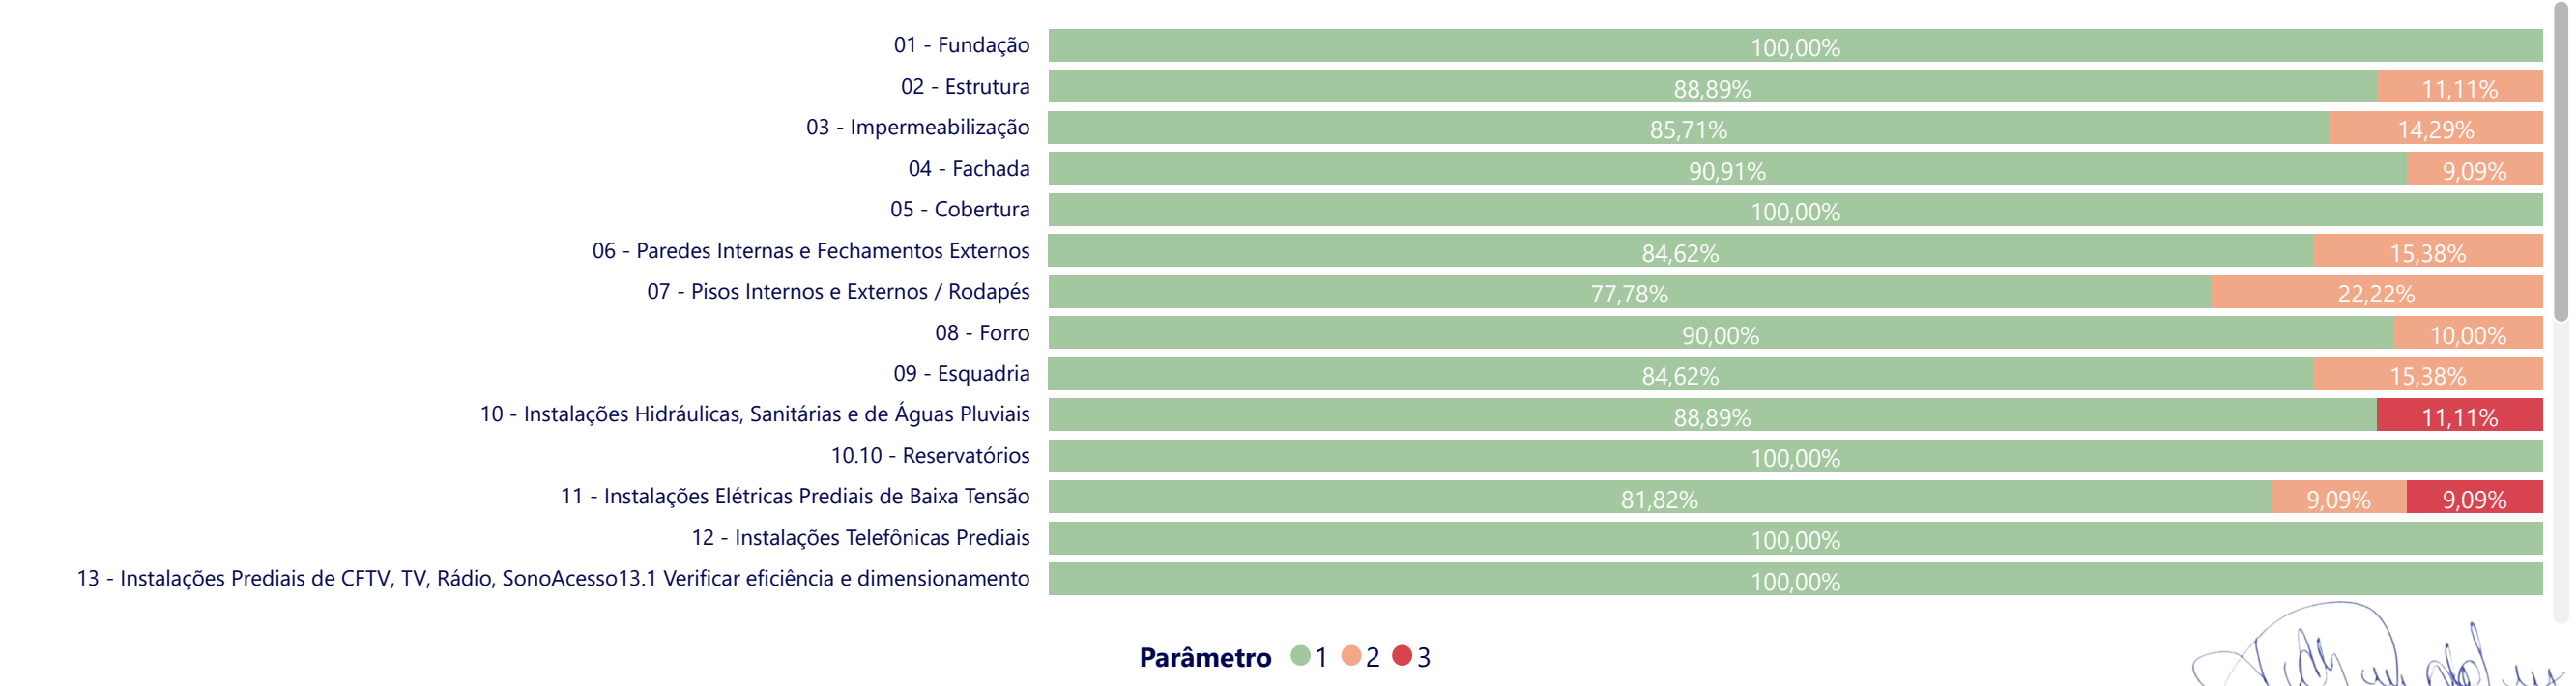



Percentual de Itens por Parâmetro

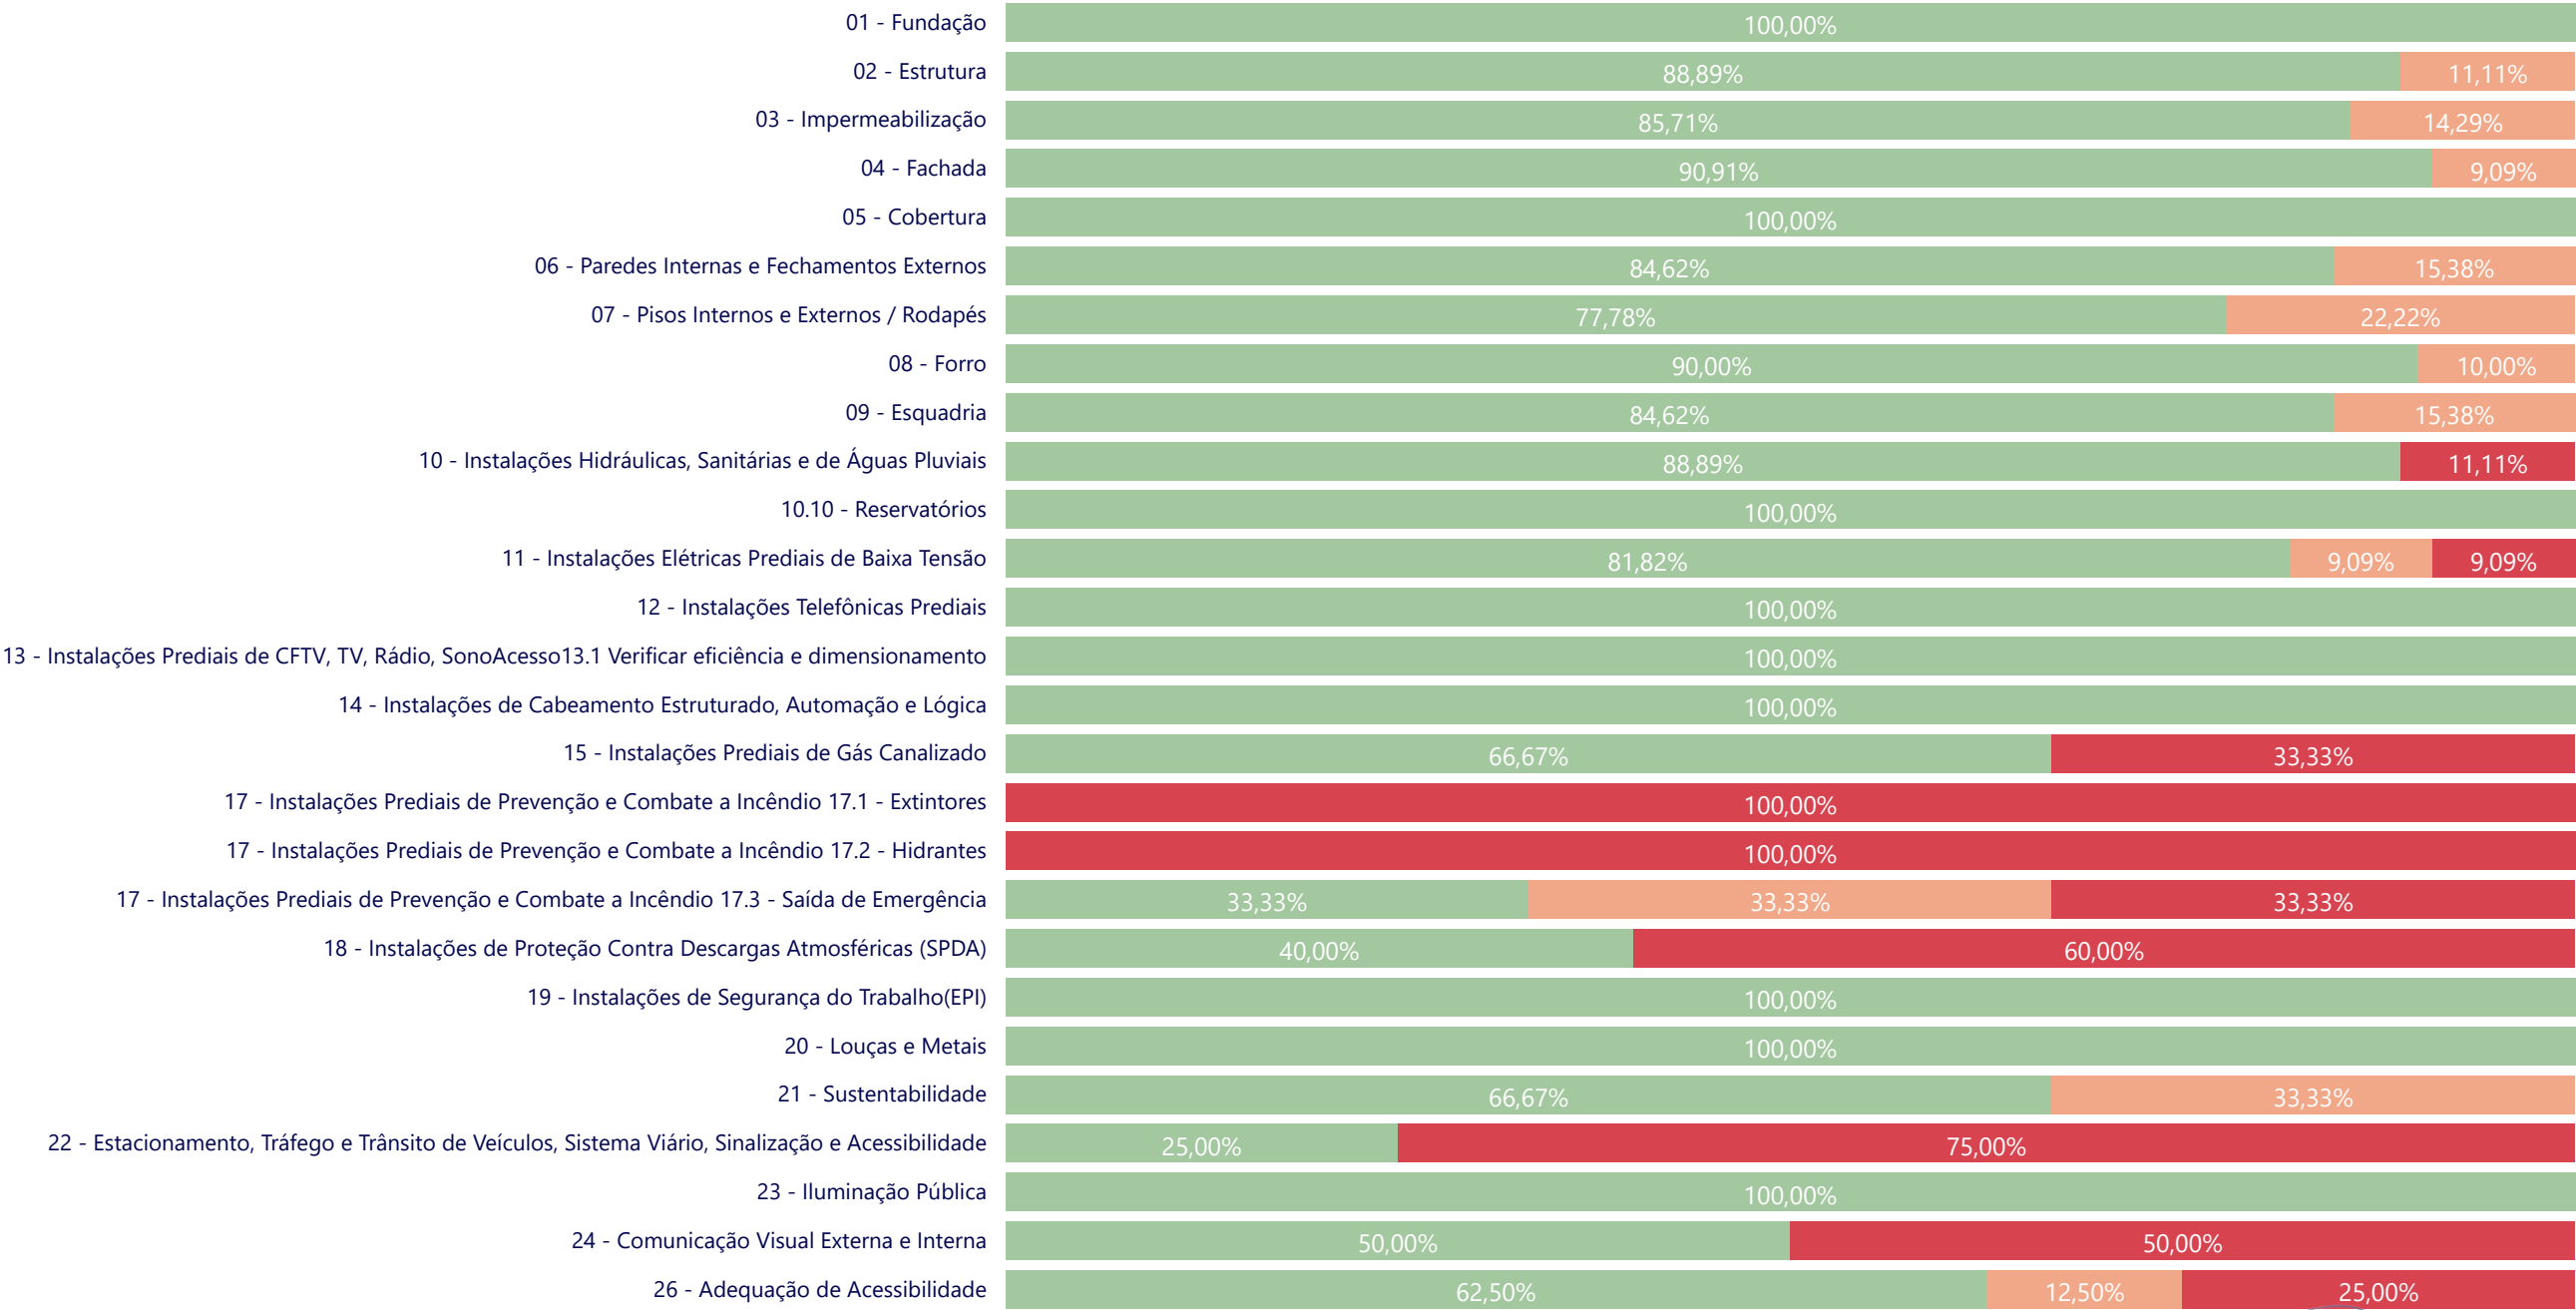

Parâmetro 1 2 3

