



PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



EMEF RODRIGUES DE CARVALHO



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	065

01/22

ESCOLA: Rodrigues de Carvalho

TIPO: EMEF

LOCAL: Rua Sargento Edgard Lourenço Pinto 40

BAIRRO: Cons. Hob. Mal. Mascarenhas

DRE: São Mateus

CÓD. UNIDADE:

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES


Realizo nesta data vistoria técnica de diagnóstico de unidade escolar para levantamento cadastral e de infraestrutura da unidade.

Vistoriado por:



Eng.º Pedro Correra
CREA 5069091794

Ciência da Direção da UE (carimbo):


Enelda Barreto M. Solia
RF 599.216.8/2
RG 18.384.129-3
Diretor de Escola



LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Dados Gerais:										
Tipo de equipamento	EMEF									
Nome da Unidade	RODRIGUES DE CARVALHO									
DRE	SÃO MATEUS			Subprefeitura			SAPOPEMBA			
Cod.Unidade	095532									
Endereço da Escola										
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)		Endereço				Número		Complemento	
RUA	SARGENTO		EDGARD LOURENÇO PINTO				40			
Bairro	CEP		Caixa Postal				Latitude		Longitude	
COHAB MASCARENHAS	03977-180						-23.616.884		-46.496.421	
Distrito	Subprefeitura		Microrregião				Observação:			
SÃO MATEUS	SAPOPEMBA		SAPOPEMBA							
SQL (Setor, quadra, lote)	UF		Município							
(000153, 00080, 00002)	SP		SÃO PAULO							
Descrição do Imóvel										
Tipo de Construção	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA									
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA						Nº de Pavimentos		3	
Descrição do Terreno										
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM		Rua Iluminada (Sim ou Não)				SIM			
Área do Terreno (m²)	2311		Área Edificada/ Construída (m²)				1642			
Área Pavimentada (m²)	1501		Área Verde / Permeável (m²)				810			
Área da Cobertura (m²)	1642		Área Edificável (m²) (potencial construtivo)				669			
Zoneamento	ZM		C.A. (máx)		2		T.O. (máx)		0,7	
Muro de Fecho (gradil, muro)	MURO									
Abastecimento										
Água										
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água				Observação:					
Até 500 L	NA									
De 501 a 1000 L	NA									
De 1001 a 5000 L	NA									
De 5001 a 10.000 L	NA									
De 10.001 a 20.000 L	NA									
Acima de 20.001 L	1									
Gás										
Encanado (Sim ou Não)	SIM		Botijão de gás (Sim ou Não)				SIM			
Energia Elétrica										
Voltagem	110 E 220									
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:		NA					
Esgoto:										
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM		Fossa Séptica (Sim ou Não)				NÃO			
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM		Quantidade:		1		Caixa de Passagem (Sim ou Não)		SIM	
Informações AVCB										
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO		Nº							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Sim ou Não	SIM		Total (Sim ou Não)		NÃO		Parcial (Sim ou Não)		SIM	
Acessibilidade										
Elevador (Sim ou Não)	SIM		Quantidade				1			
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM		Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)				SIM		Qual ? Acesso à quadra	
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)		NÃO		Visual (Sim ou Não)		NÃO		Tátil (Sim ou Não) NÃO	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº		NA					
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:				NA			
Ambientes da Escola										
Administrativo										
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção			Tipo de Piso		Grau de Adequabilidade do Ambiente		
Almoxarifado	2		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CERÂMICO		2		
Área de Recreação (solário)	NA		NA			NA		NA		
Biblioteca	NA		NA			NA		NA		
Camarim	NA		NA			NA		NA		
Casa de Máquinas	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CERÂMICO		2		
Cozinha	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CERÂMICO		2		
Depósito	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CERÂMICO		2		
Depósito Material Didático	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CERÂMICO		2		
Despensa/ Depósito Alimen	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CERÂMICO		2		
Estacionamento	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CONCRETO ARMADO		2		
Laboratório de Ciências	NA		NA			NA		NA		
Laboratório de Informática	NA		NA			NA		NA		
Lactário	NA		NA			NA		NA		
Lavanderia	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CERÂMICA		2		
Parque Arborizado	NA		NA			NA		NA		
Pátio Coberto	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CERÂMICA		2		
Pátio Descoberto (piso aciment)	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CONCRETO ARMADO		2		
Piscina	NA		NA			NA		NA		
Play Ground	NA		NA			NA		NA		
Quadra Coberta	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CONCRETO ARMADO		2		
Quadra Descoberta	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CONCRETO ARMADO		2		
Refeitório	2		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CERÂMICO		2		
Sala de Assistente Diretor	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CERÂMICO		2		
Sala de Coord. Pedag.	1		DIVISÓRIA			CERÂMICO		2		
Sala de Diretor	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CERÂMICO		2		
Sala de Leitura	NA		NA			NA		NA		
Sala de Professores	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			GRANILITE		2		
Sala de Reuniões	NA		NA			NA		NA		
Sala de Vídeo	NA		NA			NA		NA		
Secretaria	1		CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			CERÂMICO		2		
Teatro	NA		NA			NA		NA		
Vistoriador										
ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL										
Data										

Nome da Unidade				RODRIGUES DE CARVALHO				
LEVANTAMENTO CADASTRAL								
Educatonal								
Ambiente	Capacidade física (alunos)		Área (m²)	Tipo de Construção		Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	
Sala de Aula 1	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		CERÂMICA	2	
Sala de Aula 2	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 3	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 4	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 5	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 6	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 7	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 8	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 9	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 10	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 11	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 12	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 13	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 14	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 15	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 16	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 17	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 18	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 19	30			CONCRETO ARMADO/ALVENARIA		GRANILITE	2	
Sala de Aula 20	NA			NA		NA	NA	
Sala de Aula 21	NA			NA		NA	NA	
Sala de Aula 22	NA			NA		NA	NA	
Sala de Aula 23	NA			NA		NA	NA	
Sala de Aula 24	NA			NA		NA	NA	
Sala de Aula 25	NA			NA		NA	NA	
Sala de Aula 26	NA			NA		NA	NA	
Sala de Aula 27	NA			NA		NA	NA	
Sala de Aula 28	NA			NA		NA	NA	
Sala de Aula 29	NA			NA		NA	NA	
Sala de Aula 30	NA			NA		NA	NA	
Sanitários						Informações Complementares		
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Funcion. Fem.	1		CONCRETO ARMADO /ALVENARIA	CERÂMICA	2	2	2	NA
Sanit. Funcion. Masc.	1		CONCRETO ARMADO /ALVENARIA	CERÂMICA	2	1	1	NA
Sanit. Funcion. Unissex	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Aluno Fem.	2		CONCRETO ARMADO /ALVENARIA	CERÂMICA	2	10	6	NA
Sanit. Aluno Masc.	2		CONCRETO ARMADO /ALVENARIA	CERÂMICA	2	11	6	NA
Sanit. Aluno. Unissex	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vestário	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Informações Adicionais								
Brinquedos Playground (Sim ou Não)			SIM		Especificar:		Tipo (Madeira, ferro, cimento)	
Observação:					ESCORREGADOR		MADEIRA	
Tanque de Areia (Sim ou Não)			NÃO		Área Cúbica (m³)			
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)			NÃO		Área (m²)			
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)			NÃO		Área (m²)			
Cobertura (Sim ou Não)			NÃO		Área (m²)			
Observações Gerais:								
Vistoriador						Data		
ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL								

Nome da Unidade		RODRIGUES DE CARVALHO	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
1	FUNDAÇÃO		
1.1	Colapso do solo	1	
1.2	Erosão do solo	1	
1.3	Recalque diferencial	1	
2	ESTRUTURA		
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	3	Pilar tabela de basquete
2.2	Corrosão	3	Pilar tabela de basquete
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	3	Pilar tabela de basquete
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
2.5	Armadura exposta	3	Pilar tabela de basquete, viga da quadra coberta e estacionamento
2.6	Deformações excessivas	1	
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
2.8	Lixiviação	1	
2.9	Infiltrações	1	
3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.1	Infiltração	3	Viga calha e emenda do bloco novo e antiga, sanitário de alunos pavimento superior
3.2	Descolamento da manta	1	
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1	
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1	
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	3	Viga calha e emenda do bloco novo e antiga, sanitário de alunos pavimento superior
3.6	Falta de caimento para os ralos	1	
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	2	Reservatório superior
4	FACHADA		
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1	
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	3	Infiltração na fachada frontal e laterais
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	NA	
4.6	Fissuras e trincas	1	
4.7	Infiltração	3	Infiltração na fachada frontal e laterais
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Alambrado da quadra está deteriorado
4.10	Descaracterização da fachada original	1	
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	3	Infiltração na fachada frontal e laterais
5	COBERTURA		
5.1	Deformações excessivas	3	Cobertura da unidade escolar
5.2	Abertura de frestas	3	Cobertura da unidade escolar
5.3	Umidade na estrutura	3	Cobertura da unidade escolar
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	3	Cobertura da unidade escolar
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	3	Cobertura da unidade escolar
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	3	Cobertura da unidade escolar
5.7	Destacamentos de rufos	3	Cobertura da unidade escolar
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	3	Cobertura da unidade escolar
5.9	Ausência da grelha do ralo	2	Canaleta da quadra estão sem grelha
5.10	Ausência de extravasor da calha	2	Não possui extravasor da calha
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1	
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	2	Estrutura metálica da quadra necessita revisão
5.13	Falta de condições de segurança	1	
5.14	Fissuras	1	
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1	
5.16	Falha nos elementos de fixação	1	
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	3	Cobertura da unidade escolar
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	3	Cobertura da quadra coberta possui oxidação
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1	
5.21	Manchamento, sujidades	3	Cobertura da unidade escolar
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
5.23	Ataque de pragas biológicas	1	
5.24	Ineficiência nas emendas	3	Emenda Bloco principal e anexo
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	3	Cobertura da unidade escolar apresenta diversos pontos de infiltração
5.26	Subdimensionamento	1	
5.27	Obstrução por sujidades	1	
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS		
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	3	Sanitários da unidade escolar, Salas de aula, depósito didático, cozinha, sala da secretaria,e quadra de esportes
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	3	Sanitários da unidade escolar, Salas de aula, depósito didático, cozinha, sala da secretaria,e quadra de esportes
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	3	Sanitários da unidade escolar, Salas de aula, depósito didático, cozinha, sala da secretaria,e quadra de esportes
6.6	Som cavo	3	Sanitários da unidade escolar, Salas de aula, depósito didático, cozinha, sala da secretaria,e quadra de esportes
6.7	Fissuras e trincas	3	Sanitários da unidade escolar, Salas de aula, depósito didático, cozinha, sala da secretaria,e quadra de esportes
6.8	Infiltração	3	Sanitários da unidade escolar, Salas de aula, depósito didático, depósito pátio, cozinha, sala da secretaria,e quadra de esportes
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	3	Sanitários da unidade escolar, Salas de aula, depósito didático, depósito pátio, cozinha, sala da secretaria,e quadra de esportes
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1	
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	Sala da impressão possui sujidades na parede
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS		
7.1	Fissura	2	Acesso a quadra de esportes, cozinha, salas de aula, estacionamento e playground
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	Acesso a quadra de esportes, cozinha, salas de aula, estacionamento e playground
7.3	Destacamento / descolamento	2	Acesso a quadra de esportes, cozinha, salas de aula, estacionamento e playground
7.4	Piso estufado	2	Acesso a quadra de esportes, cozinha, salas de aula, estacionamento e playground
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	1	
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	2	Escada de acesso a secretaria não possui fita antiderrapante
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos diferentes do original	2	quadra descoberta possui sujidades
7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	

8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	1	
8.2	Desencaixe	1	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	1	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	1	
8.5	Fissuras e trincas	1	
8.6	Infiltração	3	Sanitários da unidade escolar, Salas de aula, depósito didático, cozinha e quadra de esportes
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	3	Sanitários da unidade escolar, Salas de aula, depósito didático, cozinha e quadra de esportes
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	1	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	3	Caixilhos de sala de aula, corredor e sala da coordenação pedagógica
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	1	
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	3	Caixilhos de sala de aula, corredor e sala da coordenação pedagógica
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	1	
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	3	Caixilhos de sala de aula, corredor e sala da coordenação pedagógica
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	3	Estacionamento
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	3	Bloco principal e anexo
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	2	Reservatório superior
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	2	Reservatório superior
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	1	
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	2	Setor administrativo e de alunos
11.5	Luminárias de emergência	2	Ausência de luminárias de emergência
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	2	Falta de individualização de circuitos dos ventiladores e improvisos rede elétrica no pátio interno
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	2	Pátio interno possui fiações aparentes devido aos improvisos
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	1	
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	1	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	1	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	1	
14.2	Cabeamento de automação	1	
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	1	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	1	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	1	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	1	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	1	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	1	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	1	
Vistoriador			Data
ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL			



Nome da Unidade		RODRIGUES DE CARVALHO	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS		
16.1	ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES		
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	1	
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	1	
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	1	
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	1	
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	1	
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	2	Poço com sujidades
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	1	
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	2	Não foi identificado certificado de manutenção
16.2	CLIMATIZAÇÃO		
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA	
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA	
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA	
16.3	VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO		
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	1	
16.3.2	Falta de testes periódicos	2	Não são feitos testes periódicos
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	1	
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1	
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	1	
17	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
17.1	EXTINTORES		
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	3	Alguns prazos de extintores estão vencidos
17.1.2	Lacre violado / vencido	2	Alguns lacres vencidos
17.1.3	Sem indicação da sua classe	1	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	1	
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	1	
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	1	
17.1.7	Sinalização incorreta	3	Ausência
17.2	HIDRANTES		
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	1	
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	1	
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	3	Algumas caixas de hidrante estão em mau estado de conservação
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	1	
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1	
17.2.6	Mangueira conectada	1	
17.2.7	Ausência da mangueira	1	
17.2.8	Ausência do esguicho	1	
17.2.9	Falha na sinalização	3	Alguns estão com falha na sinalização
17.2.10	Obstrução de acessos	1	
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	2	Não foi identificado alvará
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	2	Não identificado certificado de manutenção
17.3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	3	Ausência
17.3.2	Portas obstruídas	1	
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA	
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA	
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	1	
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	1	
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1	
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	2	Atende parcialmente
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	2	Parcial o sistema de SPDA
18.2	Queda de haste / antenas	1	
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	1	
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	2	Algumas descidas são insuficientes
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	2	Não possui luz nas hastes
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)		
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	NA	
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2 e/ou variantes	1	
19	LOUÇAS E METAIS		
19.1	Louças quebradas	2	Algumas louças do pátio estão em mau funcionamento e danificadas
19.2	Vazamento nos metais	2	Algumas louças do pátio estão em mau funcionamento e danificadas
19.3	Falta de peças nos sistemas	1	
19.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1	
20	SUSTENTABILIDADE		
20.1	Sistemas de cogeração de energia	NA	
20.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	2	Setor adm e alunos apresenta ineficiência
20.3	Condicionamento acústico	NA	
20.4	Condicionamento térmico	NA	
20.5	Coletas de resíduos sólidos	1	
20.6	Rede de abastecimento de água e reuso	2	Possui apenas rede de abastecimento de água
20.7	Rede de coleta de esgoto	1	
21	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
21.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	2	Não possui demarcação de vagas
21.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	2	Ausência
21.3	Sinalização escolar nas vias	2	Necessário melhorias na sinalização escolar
21.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	2	Rampa de acesso a quadra e secretaria necessário adequação de corrimãos, pisos táteis

22	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
22.1	Rua SERGIO AIRES DA SILVA DIAS	1	
22.2	Rua SERGIO FELIZ MARQUETI	1	
22.3	Rua [•]	NA	
22.4	Rua [•]	NA	
23	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
23.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	2	Ruim
23.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	2	Necessário melhorias
24	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
24.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas, quando aplicável	NA	
24.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas envoltórias no imóvel	NA	
25	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
25.1	Acesso principal	2	Necessário revisão na rampa de acesso à secretaria, não possui corrimãos acessíveis e piso em péssimo estado
25.2	Acesso a outros andares	1	
25.3	Acesso aos sanitários	1	
25.4	Sanitários acessíveis	3	Possui poucas unidades de sanitários acessíveis
25.5	Vaga de estacionamento para deficientes	2	Não possui vaga específica para deficientes
25.6	Acesso a todos os ambientes internos	2	Necessário revisão na rampa de acesso à secretaria, não possui corrimãos acessíveis e piso em péssimo estado
25.7	Acesso a todos os ambientes externos	2	Rampa de acesso a quadra e secretaria necessário adequação de corrimãos, pisos táteis
25.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	1	
Vistoriador			Data
ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL			



Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 FACHADA FRONTAL



FOTO 2 FACHADA FRONTAL

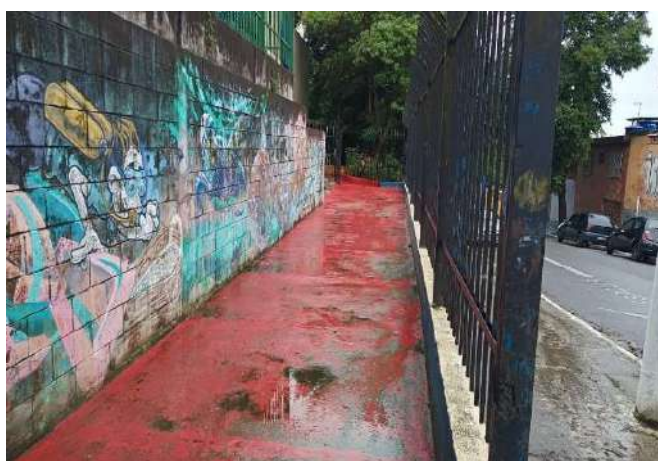


FOTO 3 ACESSO A SECRETARIA



FOTO 4 ACESSO A SECRETARIA

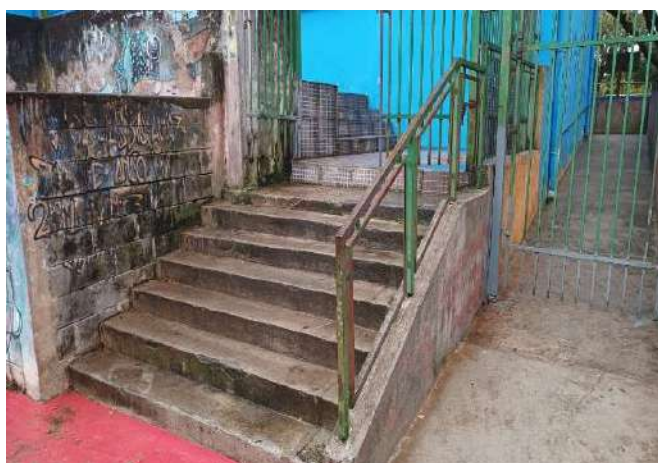


FOTO 5 ACESSO A SECRETARIA

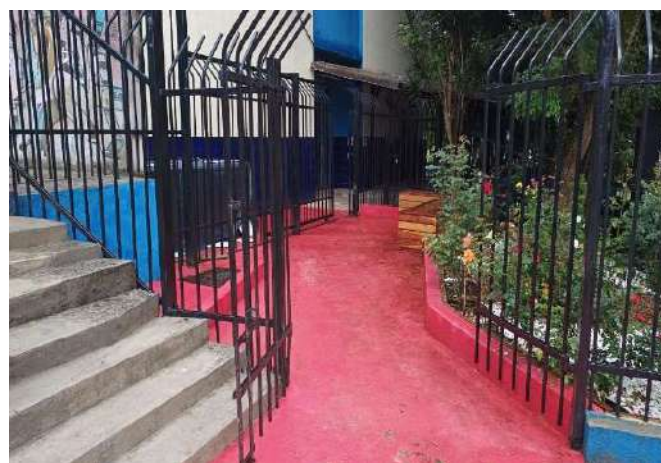


FOTO 6 ACESSO A SECRETARIA

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 1 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 FACHADA FRONTAL



FOTO 8 FACHADA FRONTAL



FOTO 9 FACHADA FRONTAL



FOTO 10 FACHADA FRONTAL

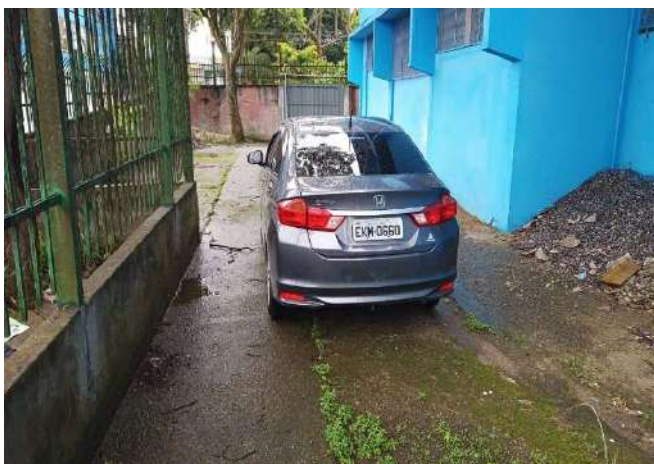


FOTO 11 ESTACIONAMENTO



FOTO 12 ACESSO A SECRETARIA

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 2 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 SECRETARIA



FOTO 14 SALA DE ASSISTENTE DIRETOR

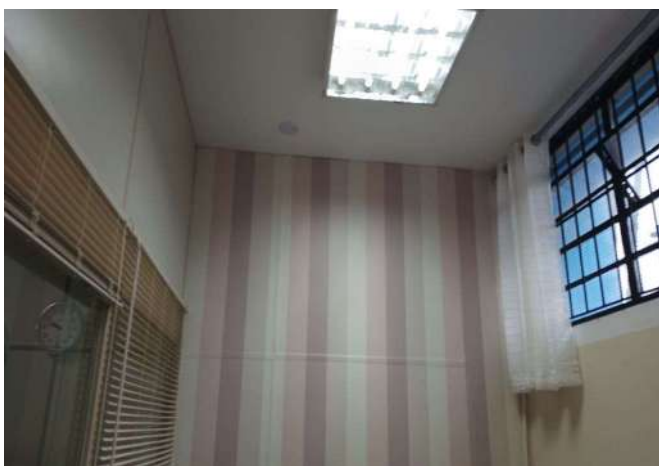


FOTO 15 SALA DA DIREÇÃO



FOTO 16 SALA DE ASSISTENTE DIRETOR

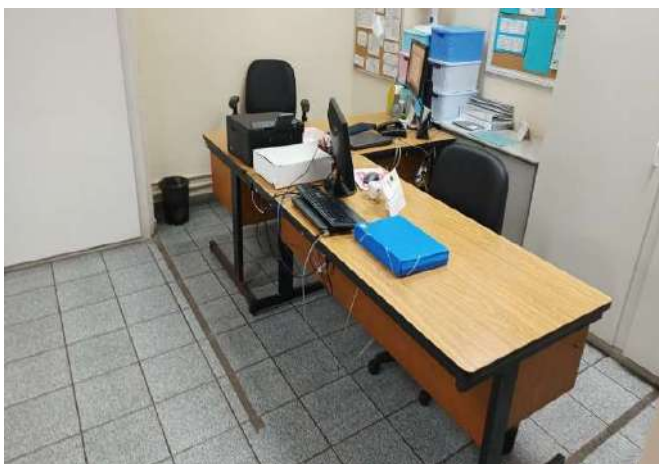


FOTO 17 SALA DE ASSISTENTE DIRETOR



FOTO 18 SALA DA COORDENAÇÃO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 3 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

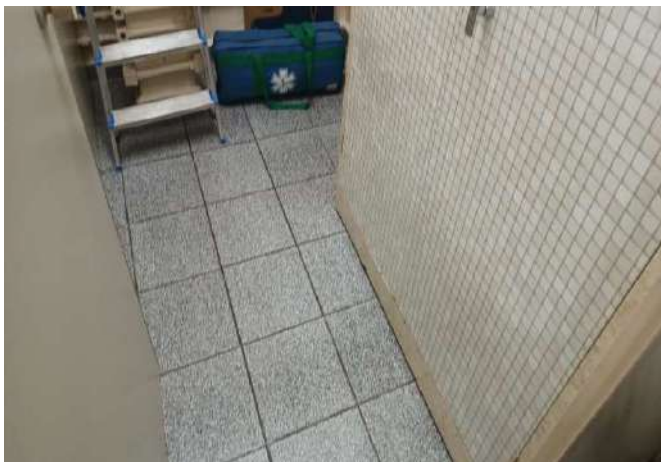


FOTO 19 DEPÓSITO

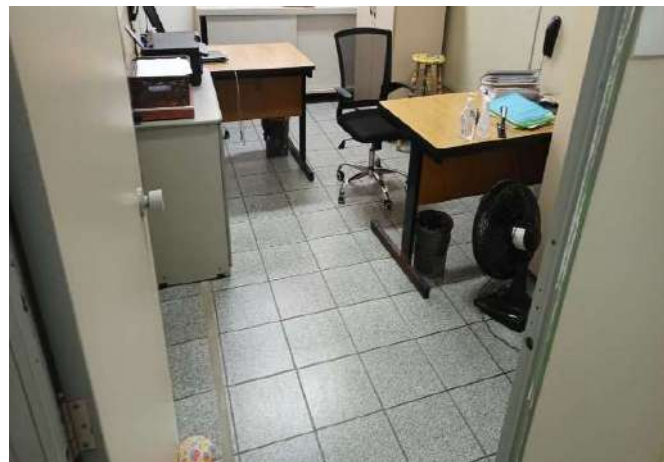


FOTO 20 SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA



FOTO 21 SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

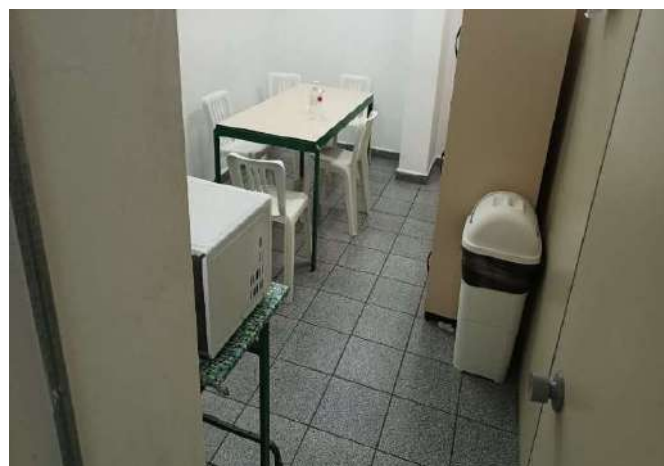


FOTO 22 REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS

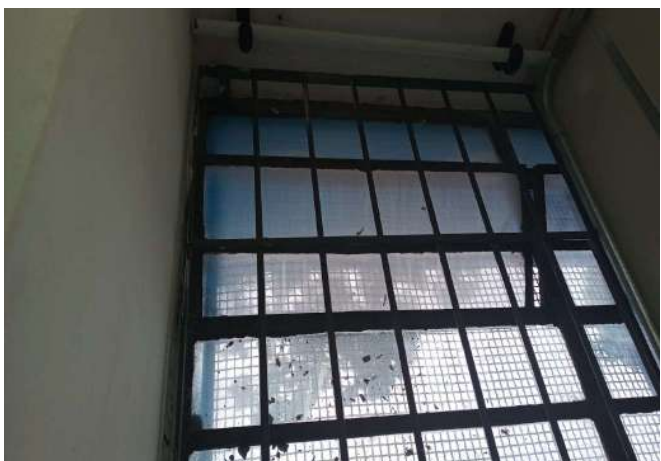


FOTO 23 SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

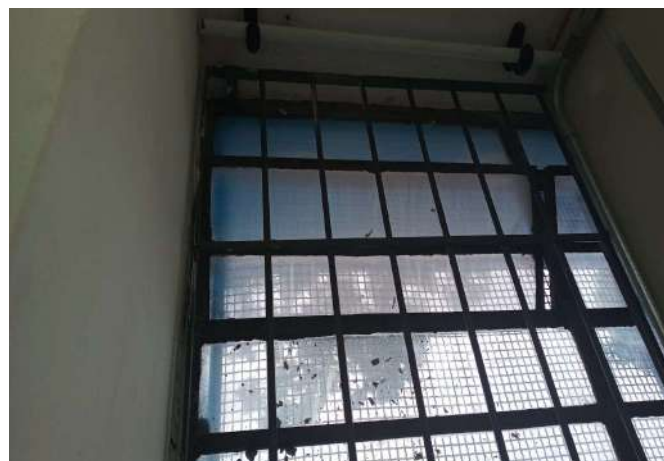


FOTO 24 SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 4 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25 REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS



FOTO 26 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS FEMININO

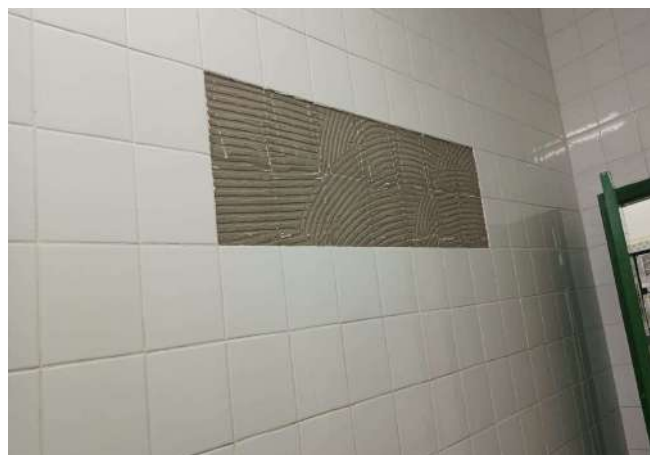


FOTO 27 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS FEMININO COM DESTACAMENTO DOS REVESTIMENTOS

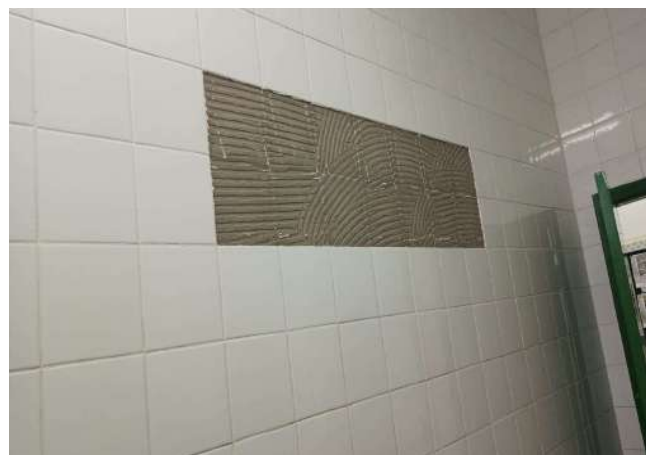


FOTO 28 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS FEMININO COM DESTACAMENTO DOS REVESTIMENTOS



FOTO 29 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS FEMININO COM DESTACAMENTO DOS REVESTIMENTOS



FOTO 30 ALMOXARIFADO

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31 LAVANDERIA

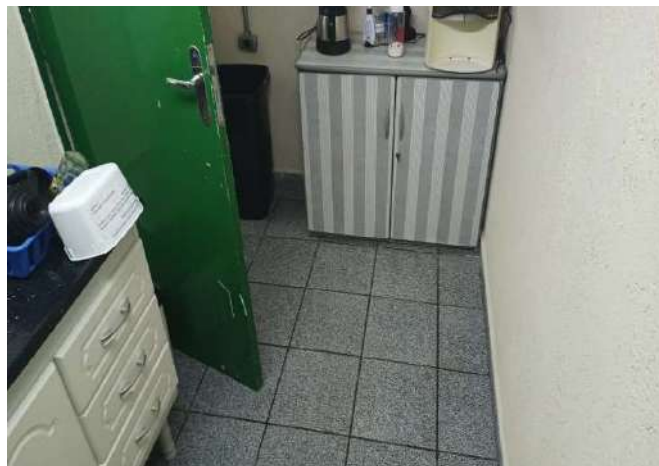


FOTO 32 LAVANDERIA



FOTO 33 ELEVADOR



FOTO 34 BANHEIRO MASCULINO



FOTO 35 BANHEIRO MASCULINO



FOTO 36 BANHEIRO MASCULINO COM DESTACAMENTO NO TETO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 6 53

[Signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37

BANHEIRO DE ALUNOS MASCULINO COM DESTACAMENTO DOS REVESTIMENTOS

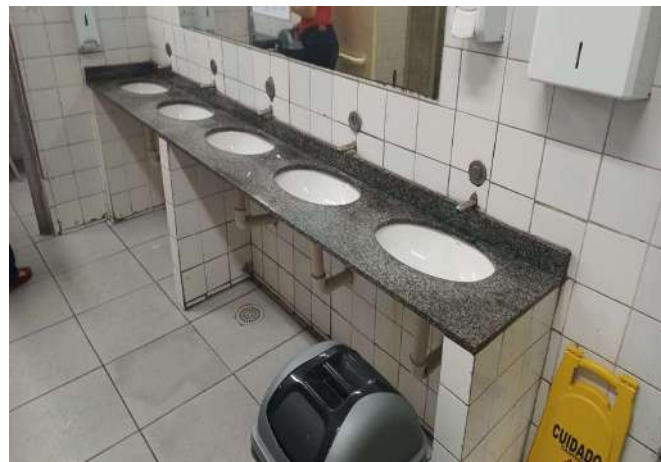


FOTO 38

BANHEIRO DE ALUNOS MASCULINO COM FISSURAS



FOTO 39

BANHEIRO DE ALUNOS MASCULINO COM FISSURAS



FOTO 40

BANHEIRO DE ALUNOS MASCULINO COM DESTACAMENTO DOS REVESTIMENTOS

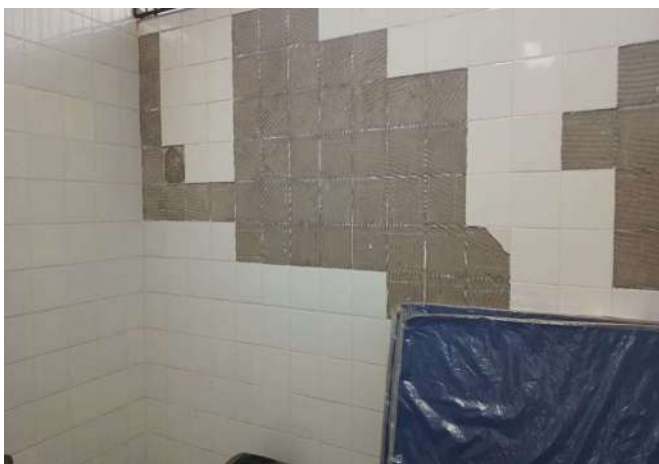


FOTO 41

BANHEIRO DE ALUNOS MASCULINO COM DESTACAMENTO DOS REVESTIMENTOS



FOTO 42

BANHEIRO DE ALUNOS MASCULINO COM SOM CAVO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 7 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43

BANHEIRO DE ALUNOS MASCULINO COM DESTACAMENTO DOS REVESTIMENTOS



FOTO 44

BANHEIRO DE ALUNOS MASCULINO COM DESTACAMENTO DOS REVESTIMENTOS

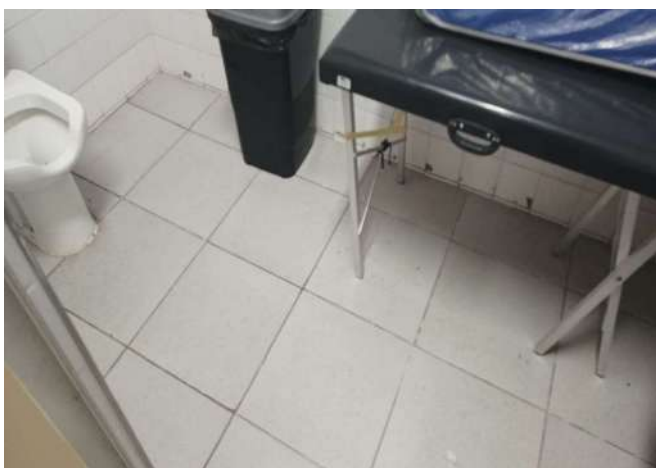


FOTO 45

BANHEIRO DE ALUNOS MASCULINO



FOTO 46



FOTO 47



FOTO 48

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 8 53

15

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ



FOTO 50 SALA DE IMPRESSÃO SUJIDADES NAS PAREDES



FOTO 51 SALA DE IMPRESSÃO



FOTO 52 PÁTIO IMPROVISSOS NA ELÉTRICA



FOTO 53 DEPÓSITO

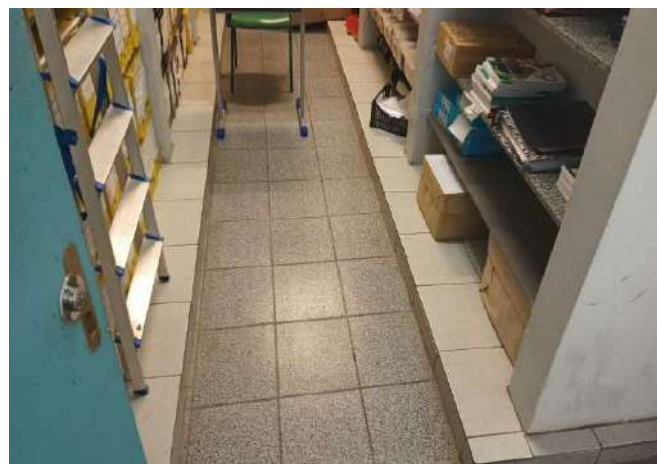


FOTO 54 DEPÓSITO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 9 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

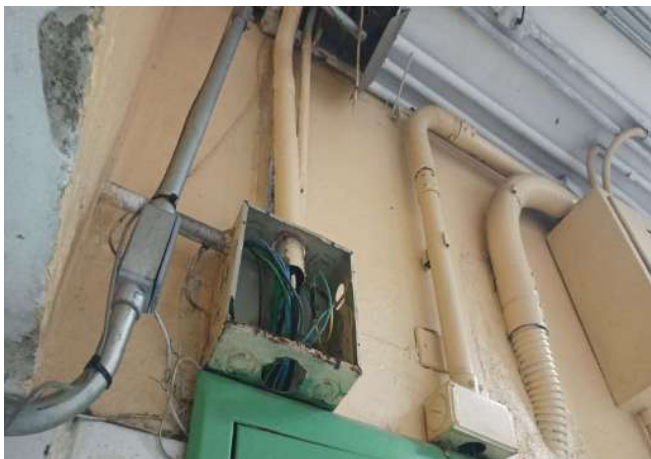


FOTO 55 PÁTIO COM FIAÇÃO EXPOSTA



FOTO 56 SECRETARIA

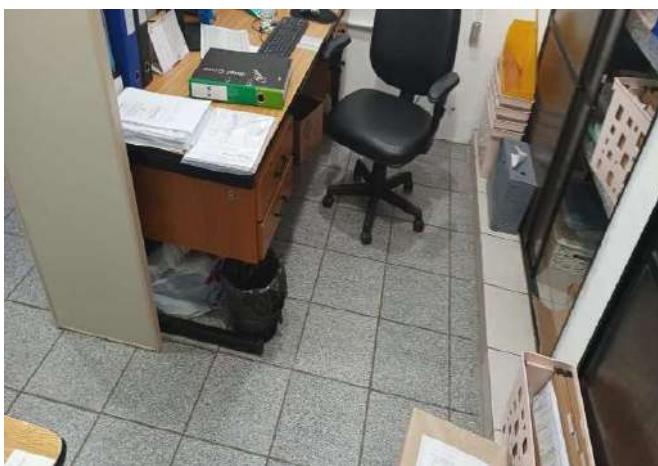


FOTO 57 SECRETARIA



FOTO 58 SECRETARIA COM IMPROVISOS NA ELÉTRICA



FOTO 59 SECRETARIA COM SUJIDADES NAS PAREDES



FOTO 60 SECRETARIA COM DESTACAMENTO DO REVESTIMENTO DAS PAREDES

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 10 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 61 REFEITÓRIO

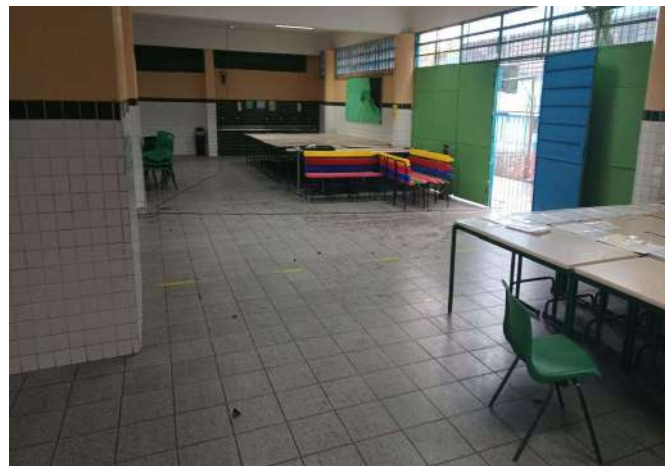


FOTO 62 REFEITÓRIO



FOTO 63 DEPÓSITO DO PÁTIO COM INFILTRAÇÃO



FOTO 64 DEPÓSITO DO PÁTIO COM INFILTRAÇÃO



FOTO 65 DEPÓSITO DO PÁTIO COM INFILTRAÇÃO



FOTO 66 DEPÓSITO DO PÁTIO COM INFILTRAÇÃO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 11 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67 DEPÓSITO DO PÁTIO COM INFILTRAÇÃO



FOTO 68 DEPÓSITO DO PÁTIO COM INFILTRAÇÃO



FOTO 69 DEPÓSITO DO PÁTIO



FOTO 70 DEPÓSITO DO PÁTIO



FOTO 71 DEPÓSITO



FOTO 72 DEPÓSITO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 12 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 73 QUADRA DESCOBERTA



FOTO 74 QUADRA DESCOBERTA



FOTO 75 FACHADA LATERAL DIREITA VAZAMENTO NA PRUMADA DE HIDRÁULICA



FOTO 76 FACHADA LATERAL DIREITA VAZAMENTO NA PRUMADA DE HIDRÁULICA



FOTO 77 FACHADA LATERAL DIREITA VAZAMENTO NA PRUMADA DE HIDRÁULICA



FOTO 78 FACHADA LATERAL DIREITA VAZAMENTO NA PRUMADA DE HIDRÁULICA

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 13 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 79

RAMPA DE ACESSO A QUADRA DE ESPORTES SEM CORRIMÃO



FOTO 80

RAMPA DE ACESSO A QUADRA DE ESPORTES SEM CORRIMÃO



FOTO 81

RAMPA DE ACESSO A QUADRA DE ESPORTES SEM CORRIMÃO



FOTO 82

RAMPA DE ACESSO A QUADRA DE ESPORTES SEM CORRIMÃO



FOTO 83

PÁTIO EXTERNO SEM JUNTA DE DILATAÇÃO



FOTO 84

FACHADA LATERAL DIREIRA COM VAZAMENTO NAS VIGAS CALHAS

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 14 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 85 FACHADA LATERAL DIREITA COM FISSURA



FOTO 86 FACHADA LATERAL DIREITA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 87 FACHADA LATERAL DIREITA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 88 PLAY GROUND COM FISSURAS NO PISO



FOTO 89 PLAY GROUND COM FISSURAS NO PISO



FOTO 90 ACESSO A QUADRA DE ESPORTES COM FISSURAS NO PISO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 15 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 91

ACESSO A QUADRA DE ESPORTES COM
FISSURAS NO PISO



FOTO 92

ACESSO A QUADRA DE ESPORTES COM
FISSURAS NO PISO



FOTO 93

ACESSO A QUADRA DE ESPORTES COM
FISSURAS NAS PAREDES



FOTO 94

ACESSO A QUADRA DE ESPORTES COM
FISSURAS NAS PAREDES



FOTO 95

QUADRA DE ESPORTES COM MURO E
ALAMBRADO DANIFICADO



FOTO 96

QUADRA DE ESPORTES SEM PORTÃO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 16 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 97

QUADRA DE ESPORTES COM ALAMBRADO DANIFICADO



FOTO 98

QUADRA DE ESPORTES COM FISSURAS NO MURO



FOTO 99

QUADRA DE ESPORTES COM ARMADURA EXPOSTA EM PILAR



FOTO 100

QUADRA DE ESPORTES COM CANALETAS DANIFICADAS



FOTO 101

QUADRA DE ESPORTES COM TELAS DE PROTEÇÃO DOS CAIXILHOS DANIFICADAS



FOTO 102

QUADRA DE ESPORTES COM SUJIDADES E SEM PINTURA

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 17 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 103

QUADRA DE ESPORTES COM ESTRUTURA METÁLICA OXIDADA



FOTO 104

QUADRA DE ESPORTES COM FALTA DE PARAFUSO NAS TELHAS



FOTO 105

QUADRA DESCOBERTA COM FISSURAS NA ESTRUTURA DAS TABELAS DE BASQUETE



FOTO 106

QUADRA DESCOBERTA COM ALAMBRADO DANIFICADO



FOTO 107

QUADRA DESCOBERTA COM PISO SEM PINTURA E COM SUJEIRA



FOTO 108

QUADRA COBERTA COM ALAMBRADO OXIDADO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 18 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 109

QUADRA COBERTA COM COMPONENTES DE TRAVE E TABELA DE BASQUETE DANIFICADOS

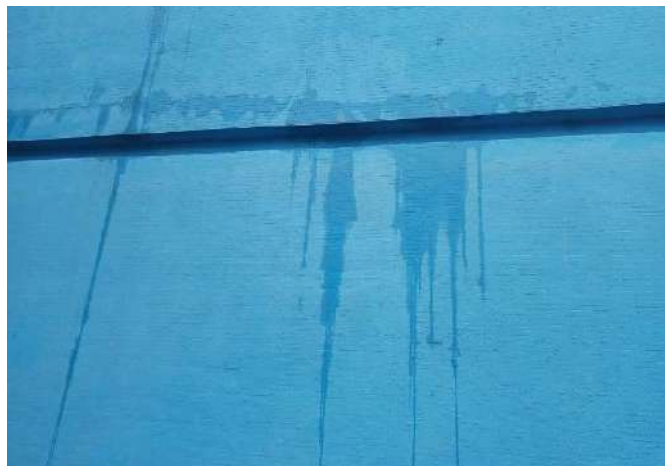


FOTO 110

FACHADA LATERAL DIREITA COM INFILTRAÇÃO

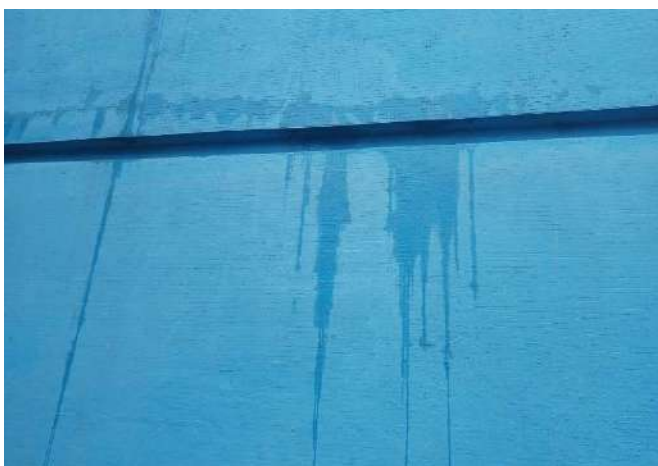


FOTO 111

FACHADA LATERAL DIREITA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 112

FACHADA LATERAL DIREITA COM INFILTRAÇÃO

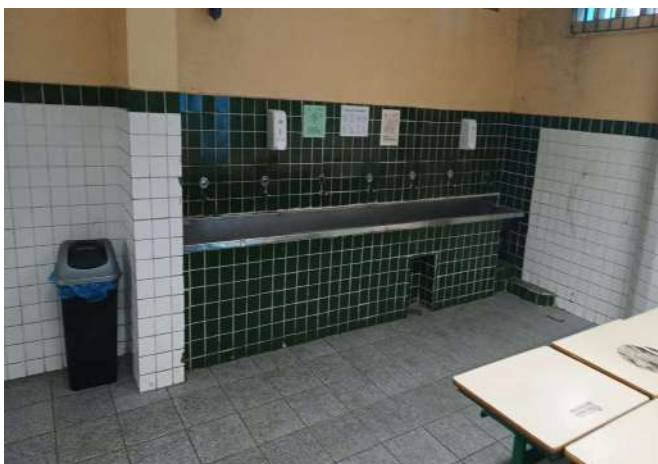


FOTO 113

PÁTIO COM BEBEDOURO COM TORNEIRAS DANIFICADAS



FOTO 114

BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 19 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

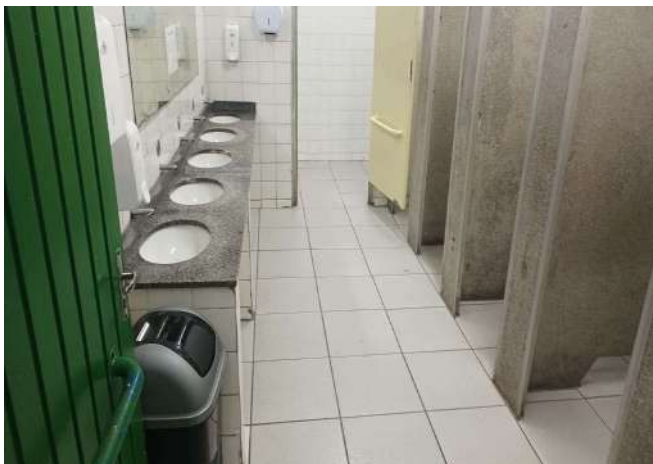


FOTO 115 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS

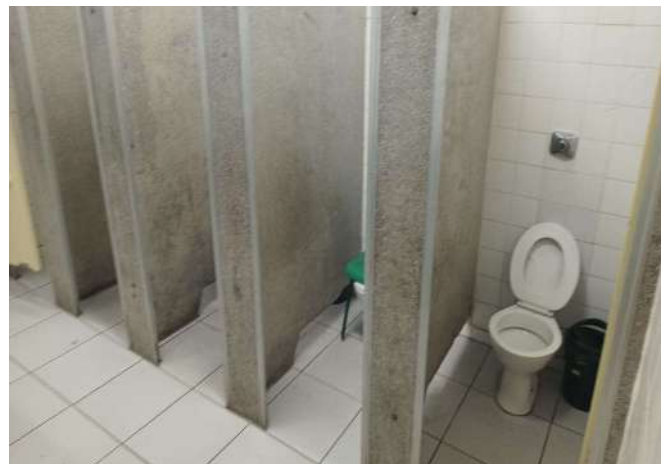


FOTO 116 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS

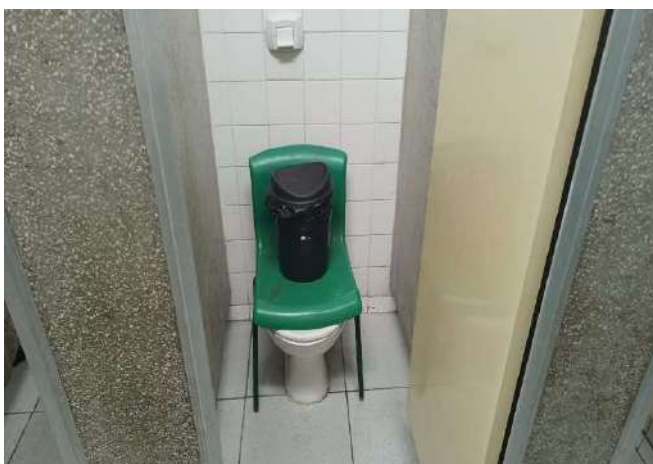


FOTO 117 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS COM BACIA DANIFICADA



FOTO 118 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS COM PORTA DANIFICADA



FOTO 119 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS COM FISSURA NOS REVESTIMENTOS

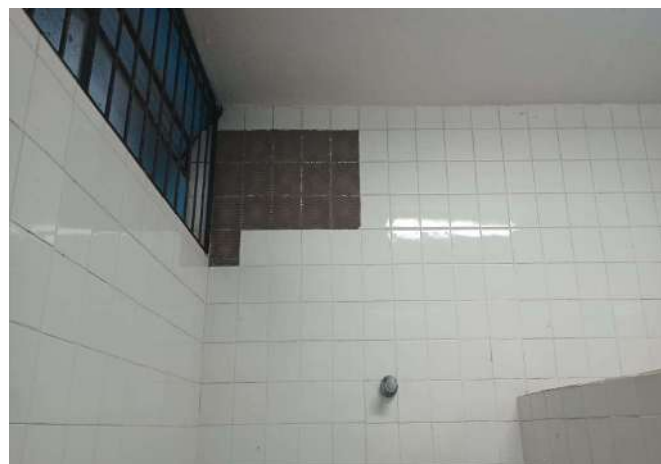


FOTO 120 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS COM DESTACAMENTO DOS REVESTIMENTOS

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 20 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 121

BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS COM FISSURA NOS REVESTIMENTOS



FOTO 122 PÁTIO



FOTO 123

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ



FOTO 124

SALA DE AULA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 125

SALA DE AULA COM INFILTRAÇÃO

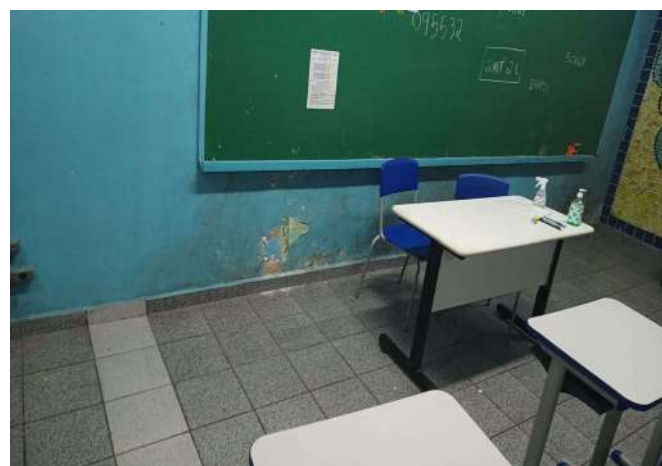


FOTO 126

SALA DE AULA / SANITÁRIO DE ALUNO COM INFILTRAÇÃO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 21 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

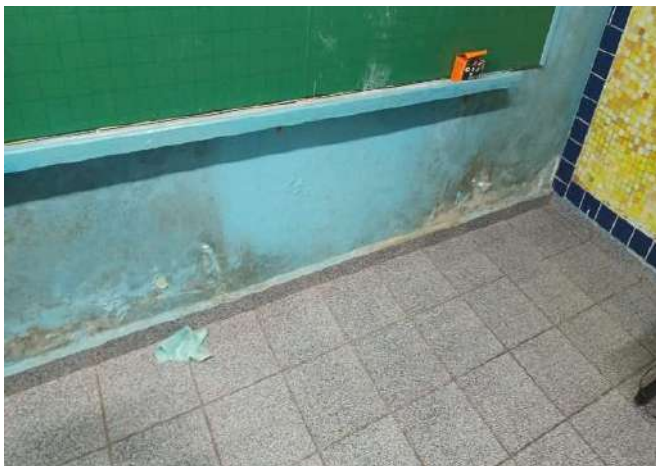


FOTO 127

SALA DE AULA / SANITÁRIO DE ALUNO COM INFILTRAÇÃO



FOTO 128

SALA DE AULA COM IMPROVISOS



FOTO 129

REFEITÓRIO



FOTO 130

DEPÓSITO

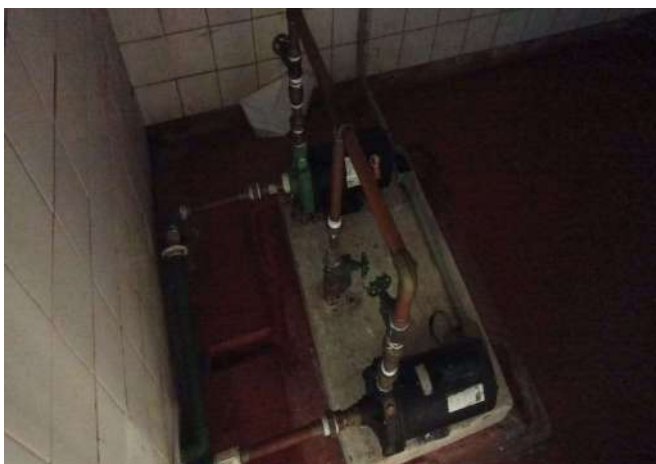


FOTO 131

CASA DE MÁQUINAS

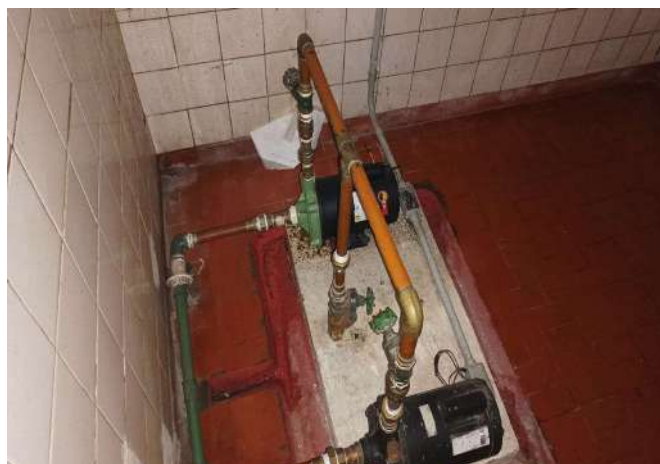


FOTO 132

CASA DE MÁQUINAS

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 22 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 133 RESERVATÓRIO INFERIOR



FOTO 134 RESERVATÓRIO INFERIOR

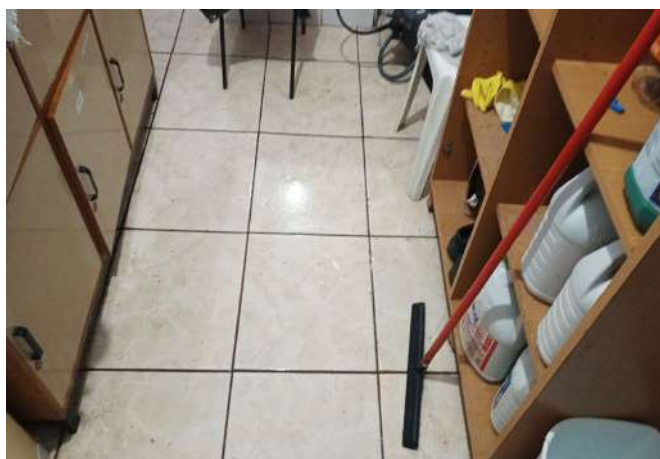


FOTO 135 VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

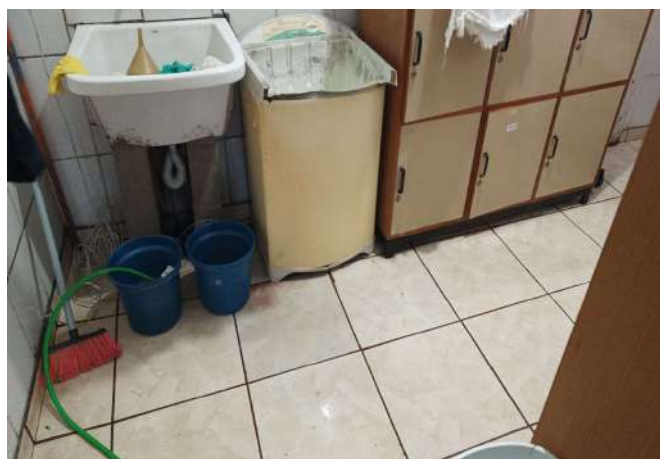


FOTO 136 VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

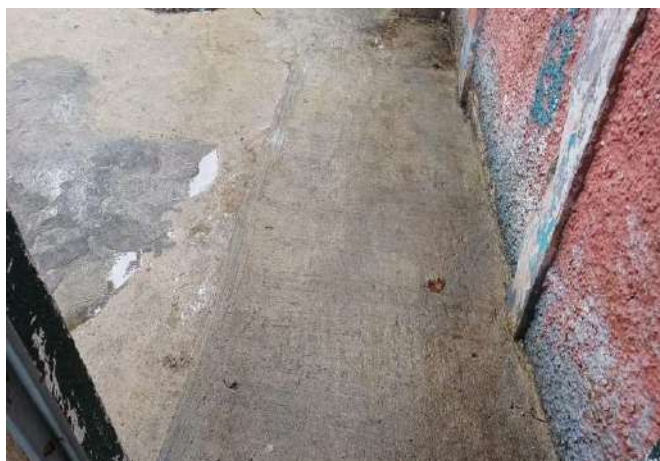


FOTO 137 ACESSO AO VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS SEM GUARDA-CORPO NA RAMP

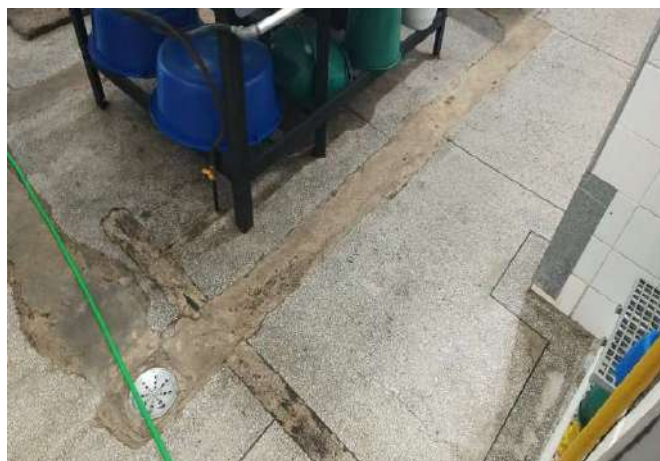


FOTO 138 COZINHA COM PISO DANIFICADO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 23 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 139 COZINHA



FOTO 140 DEPÓSITO DE MERENDA



FOTO 141 DEPÓSITO DE MERENDA



FOTO 142 DEPÓSITO DE MERENDA COM FISSURAS NO PISO



FOTO 143 DEPÓSITO DE MERENDA COM REVESTIMENTOS QUEBRADOS E SOLTOS



FOTO 144 DEPÓSITO DE MERENDA COM FISSURAS NO PISO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 24 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 145 DEPÓSITO DE MERENDA

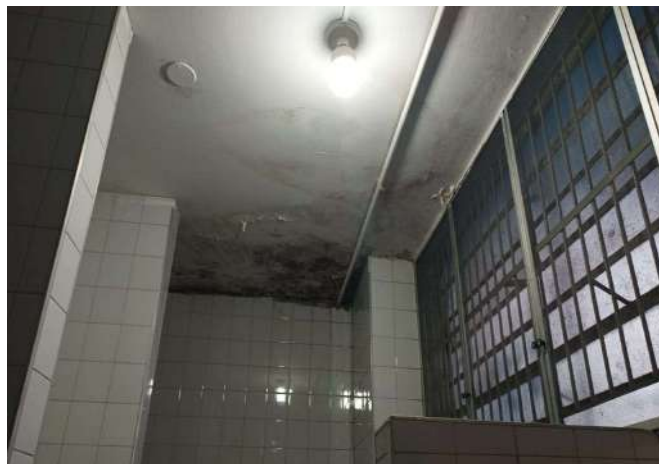


FOTO 146 DEPÓSITO DE MERENDA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 147 DEPÓSITO DE MERENDA COM INFILTRAÇÃO

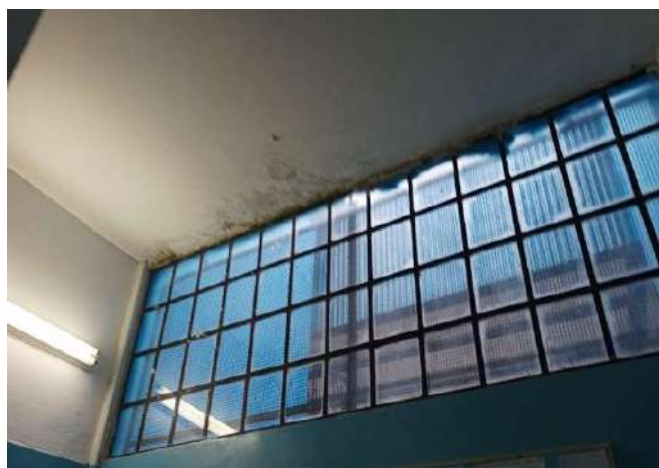


FOTO 148 DEPÓSITO DE MERENDA COM INFILTRAÇÃO

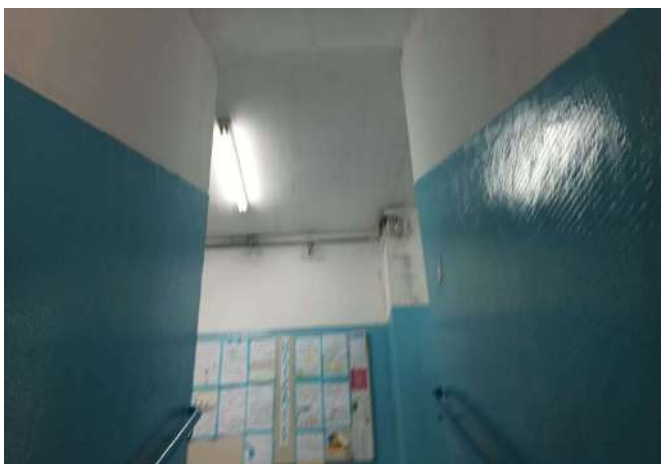


FOTO 149 ESCADARIA SEM CORRIMÃO CONTÍNUO

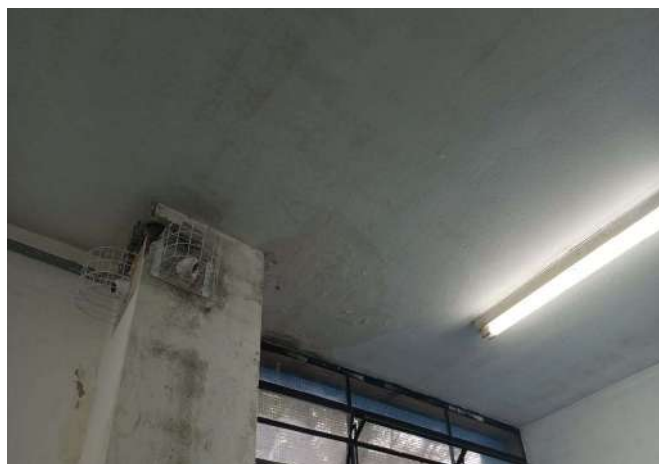


FOTO 150 CORREDORES DE SALAS DE AULA COM INFILTRAÇÃO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 25 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 151

CORREDORES DE SALAS DE AULA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 152

SALA DE AULA 7



FOTO 153

SALA DE AULA 7 COM FISSURAS NO PISO



FOTO 154

SALA DE AULA 7 COM IMPROVISOS NA ELÉTRICA



FOTO 155

DEPÓSITO



FOTO 156

DEPÓSITO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 26 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 157 SALA DE AULA 6



FOTO 158 SALA DE AULA 6 COM INFILTRAÇÃO



FOTO 159 SALA DE AULA 6 COM INFILTRAÇÃO



FOTO 160 SALA DE AULA 6 COM IPROVISOS NA ELÉTRICA

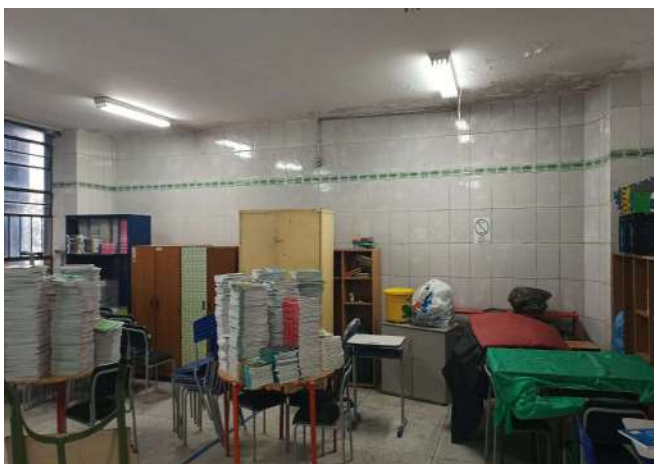


FOTO 161 SALA DE AULA 6 COM IPROVISOS NA ELÉTRICA

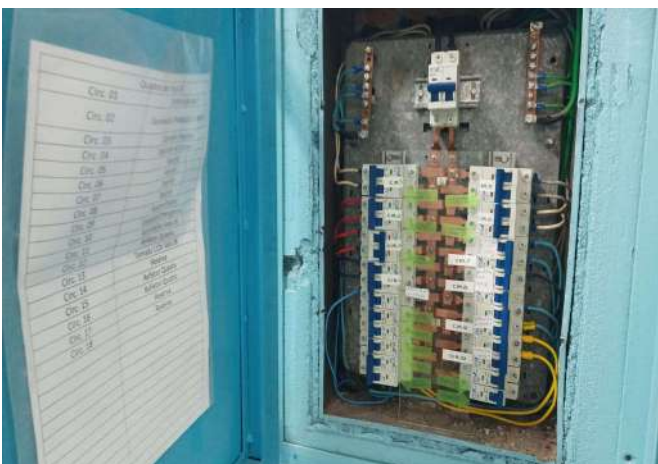


FOTO 162 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 27 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

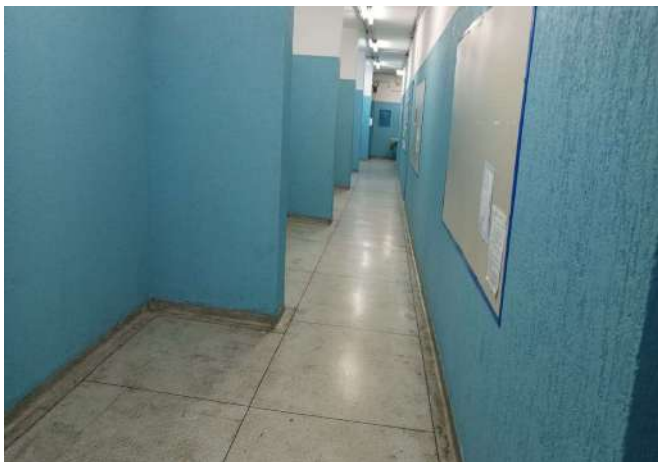


FOTO 163

CORREDORES DE SALA DE AULA COM FISSURAS NO PISO



FOTO 164

SALA DE AULA 8

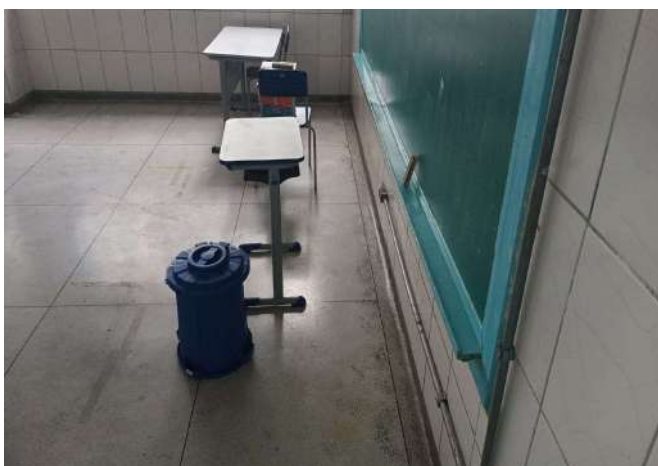


FOTO 165

SALA DE AULA 8 COM FISSURAS NO PISO

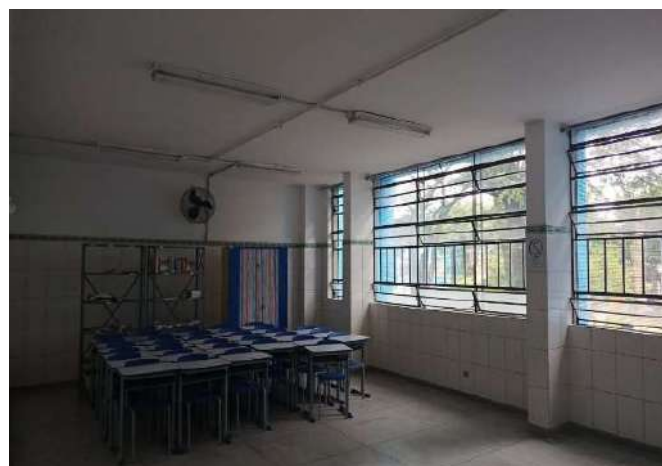


FOTO 166

SALA DE AULA 8 COM IMPROVISOS NA ELÉTRICA

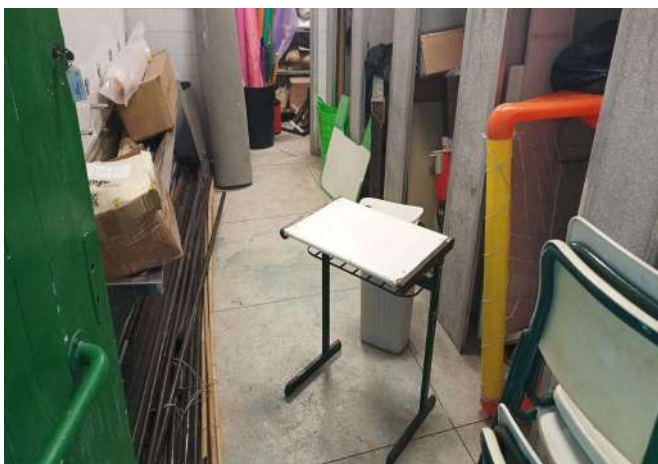


FOTO 167

DEPÓSITO



FOTO 168

DEPÓSITO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 28 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

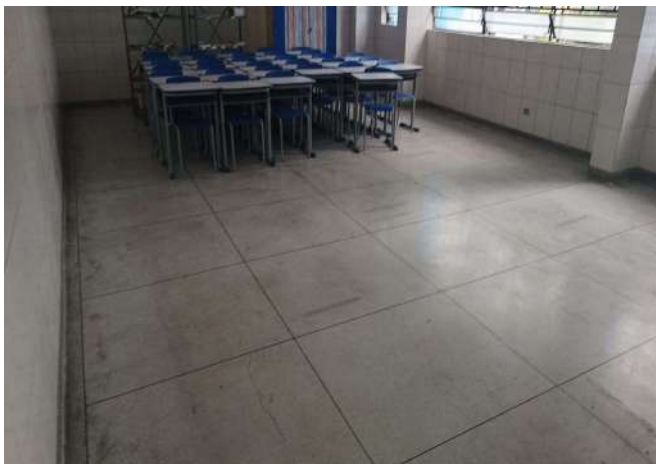


FOTO 169

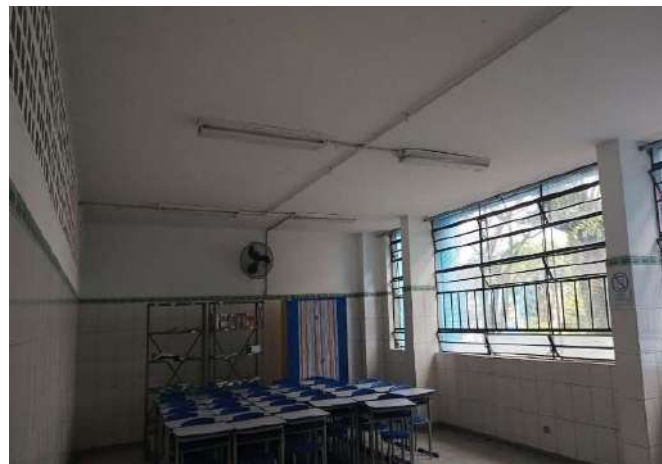


FOTO 170

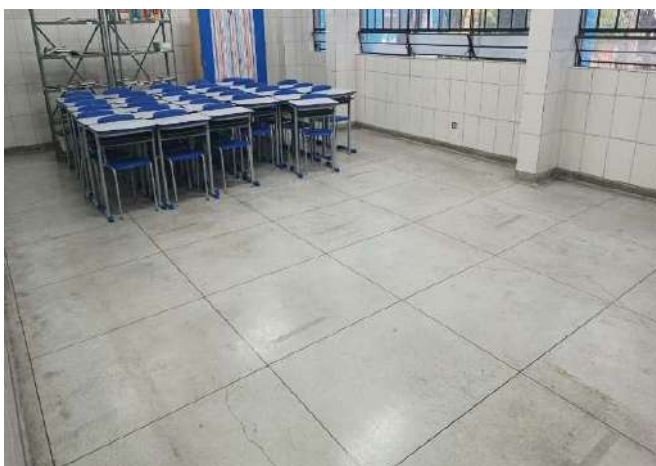


FOTO 171



FOTO 172



FOTO 173 SALA DE AULA 5

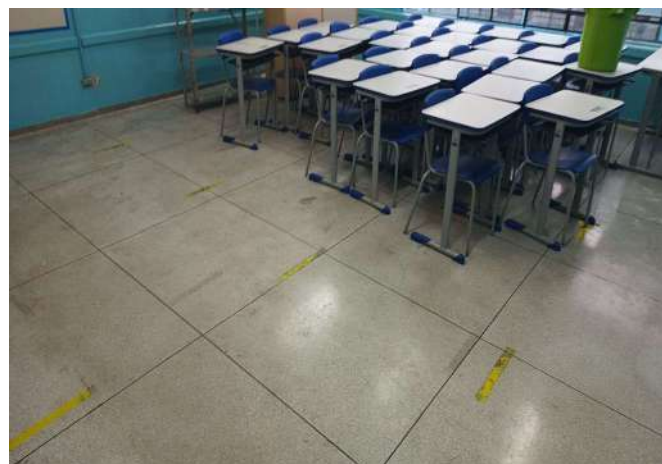


FOTO 174 SALA DE AULA 5

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 29 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 175 SALA DE AULA 5 COM IMPROVISOS NA ELÉTRICA



FOTO 176 SALA DE AULA 5



FOTO 177 SALA DE AULA 9

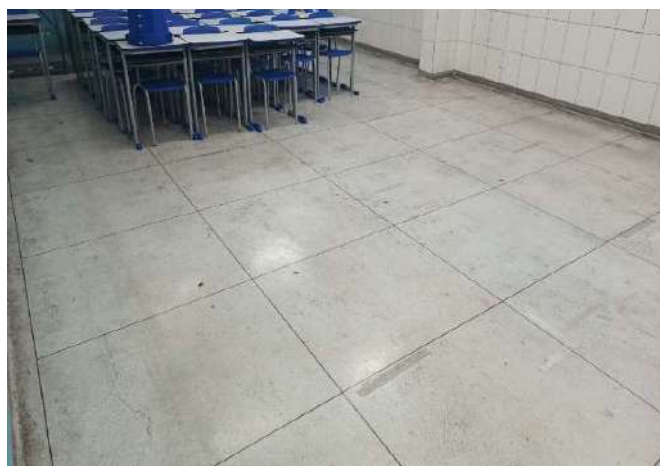


FOTO 178 SALA DE AULA 9 COM FISSURAS NO PISO



FOTO 179 SALA DE AULA 9 COM IMPROVISOS NA ELETTRICA



FOTO 180 SALA DE AULA 9 COM CAIXILHOS DANFICADOS

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 30 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 181 SALA DE AULA 9 COM CAIXILHOS DANIFICADOS

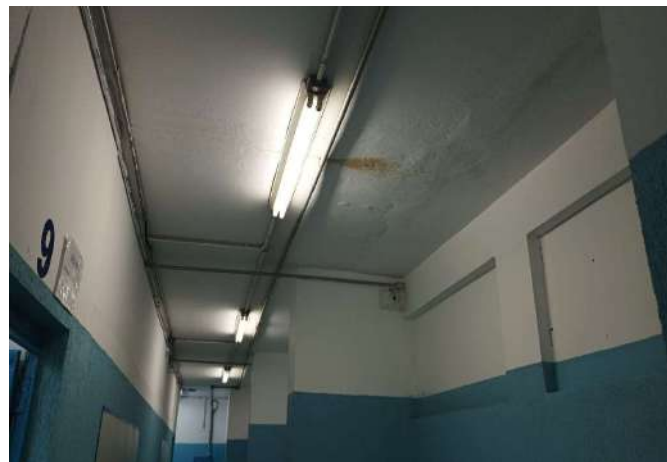


FOTO 182 CORREDOR DE SALAS DE AULA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 183 SALA DE AULA 4



FOTO 184 SALA DE AULA 4



FOTO 185 SALA DE AULA 4



FOTO 186 SALA DE AULA 4

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 31 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 187 SALA DE AULA 4 COM VIDROS QUEBRADOS



FOTO 188 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ



FOTO 189 SALA DE AULA 3

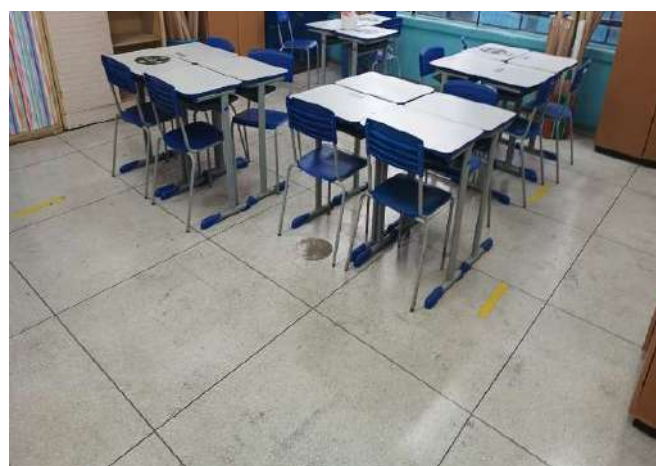


FOTO 190 SALA DE AULA 3

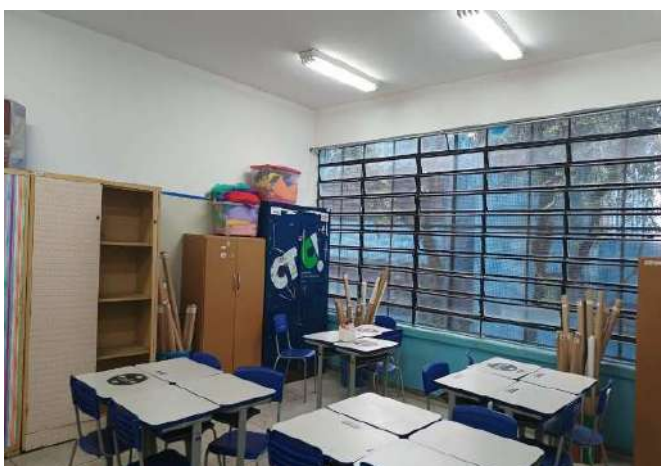


FOTO 191 SALA DE AULA 3



FOTO 192 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 32 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 193 SALA DE AULA 1



FOTO 194 SALA DE AULA 1 COM FISSURAS NO PISO



FOTO 195 SALA DE AULA 1 COM INFILTRAÇÃO

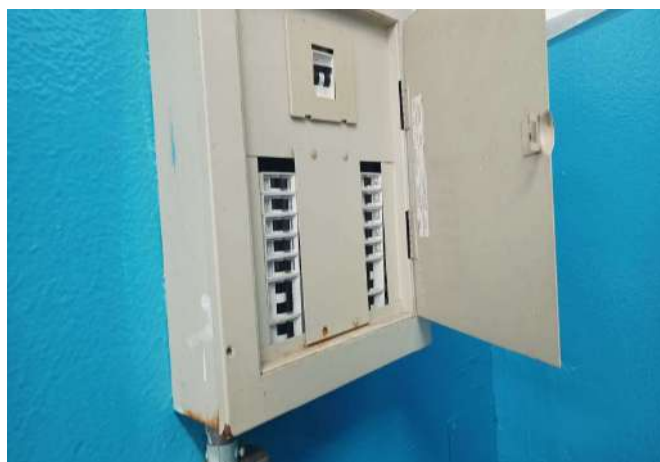


FOTO 196 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ



FOTO 197 JUNTA DE DILATAÇÃO DO BLOCO PRINCIPAL E ANEXO



FOTO 198 SALA DE AULA 1 COM DESTACAMENTO DO PISO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 33 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 199 SALA DE AULA 1 COM IMPROVISOS NA ELÉTRICA



FOTO 200 SALA DE AULA 1 COM INFILTRAÇÃO



FOTO 201 SALA DE AULA 1 COM INFILTRAÇÃO



FOTO 202 SALA DE AULA 1 COM DESTACAMENTO DAS PAREDES



FOTO 203 SALA DE AULA 1 COM INFILTRAÇÃO



FOTO 204 SALA DE AULA 1 COM INFILTRAÇÃO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 34 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 205 SALA DE AULA 1 COM PISO DANIFICADO



FOTO 206 SALA DE AULA 1 COM CAIXILHO DANIFICADO

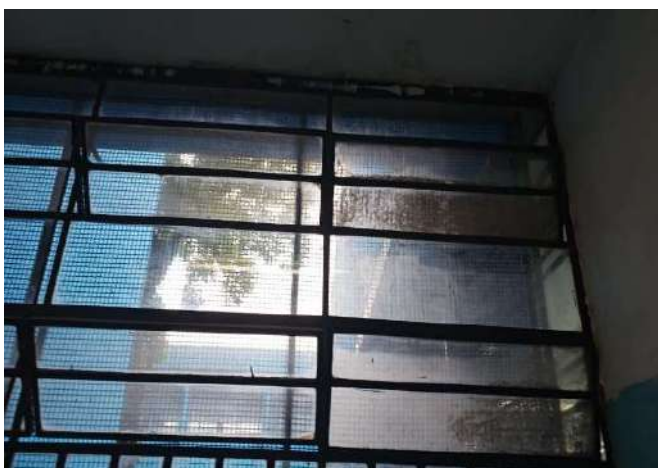


FOTO 207 CORREDORES COM CAIXILHOS DANIFICADOS

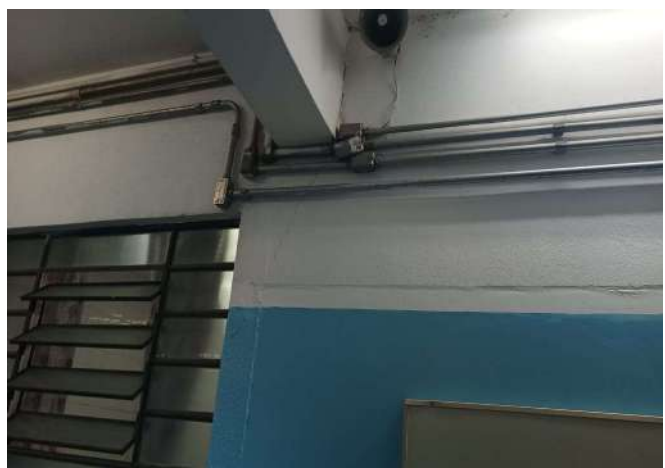


FOTO 208 CORREDORES COM AUSÊNCIA DE JUNTA DE DILATAÇÃO



FOTO 209 ELEVADOR

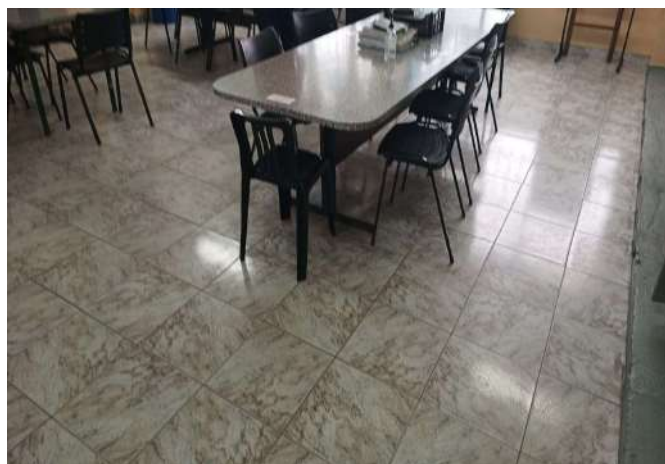


FOTO 210 SALA DOS PROFESSORES

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 35 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 211 SALA DOS PROFESSORES



FOTO 212 BANHEIRO DE FUNCIONARIOS MASCULINO



FOTO 213 BANHEIRO DE FUNCIONARIOS MASCULINO



FOTO 214 BANHEIRO DE FUNCIONARIOS MASCULINO

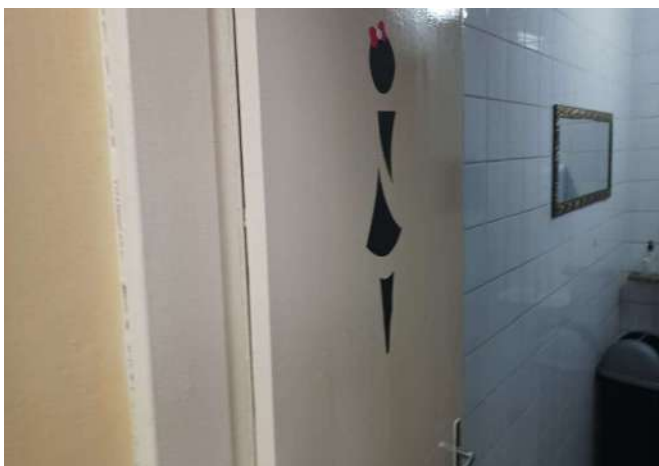


FOTO 215 BANHEIRO DE FUNCIONARIOS FEMININO

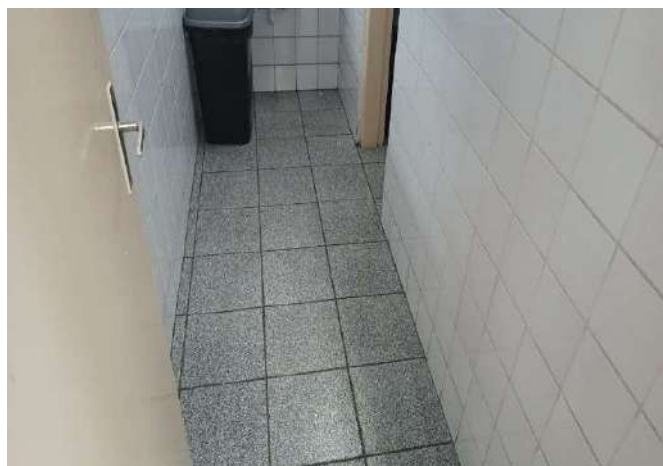


FOTO 216 BANHEIRO DE FUNCIONARIOS FEMININO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 36 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 217 BANHEIRO DE FUNCIONARIOS FEMININO



FOTO 218 BANHEIRO DE FUNCIONARIOS FEMININO



FOTO 219 REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS



FOTO 220 REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS

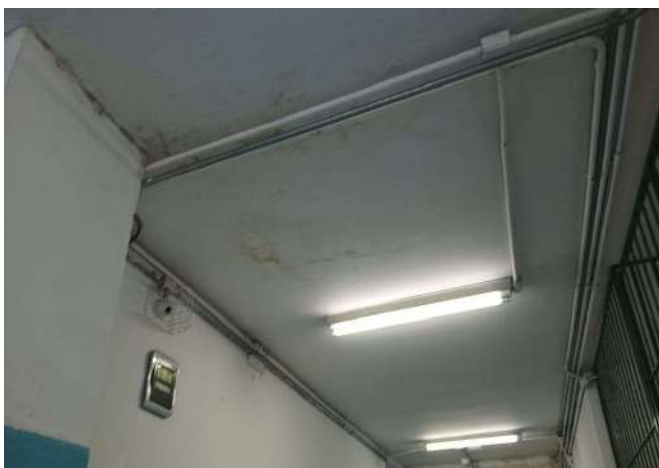


FOTO 221 CORREDORES COM INFILTRAÇÃO



FOTO 222 CORREDORES SEM EXTINTORES, ALARME E BOTOEIRA DO SISTEMA DE INCÊNDIO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 37 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 223 ESCADARIA SEM CORRIMÃOS CONTÍNUOS



FOTO 224 SALA DE LEITURA



FOTO 225 SALA DE LEITURA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 226 SALA DE LEITURA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 227 SALA DE LEITURA COM FISSURAS NO PISO

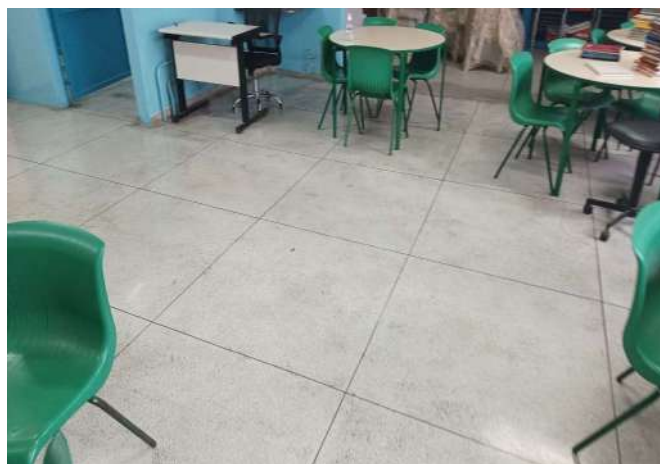


FOTO 228 SALA DE LEITURA COM FISSURAS NO PISO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 38 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

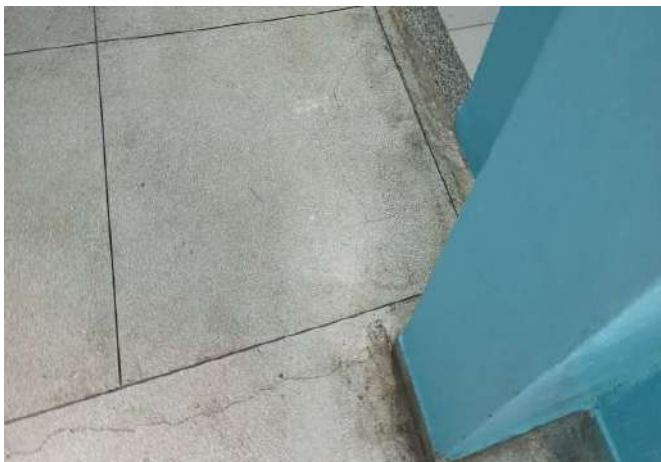


FOTO 229 CORREDORES COM FISSURAS NO PISO



FOTO 230 CORREDORES COM FISSURAS NO PISO



FOTO 231 HIDRANTE



FOTO 232 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ



FOTO 233 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

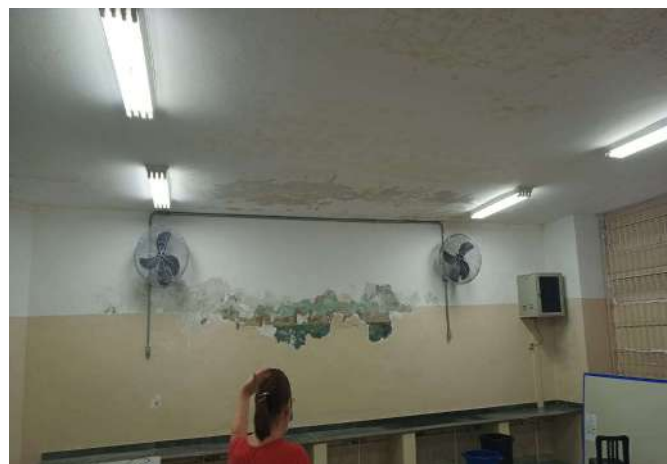


FOTO 234 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM INFILTRAÇÃO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 39 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 235

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM INFILTRAÇÃO

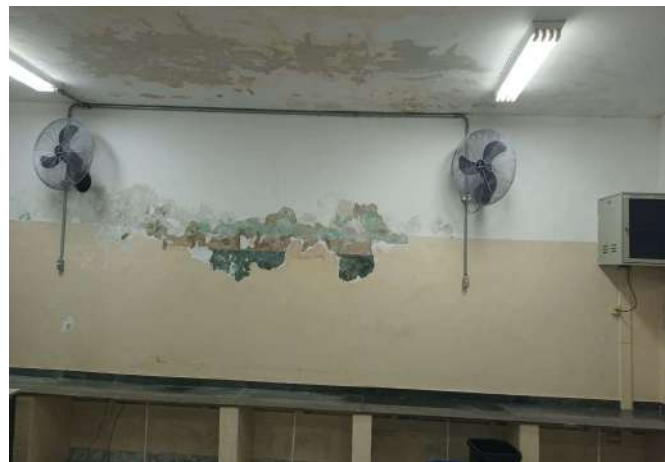


FOTO 236

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM DESTACAMENTO DAS PAREDES



FOTO 237

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 238

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM IMPROVISOS NA ELÉTRICA



FOTO 239

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ



FOTO 240

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM IMPROVISOS NA ELÉTRICA

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 40 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

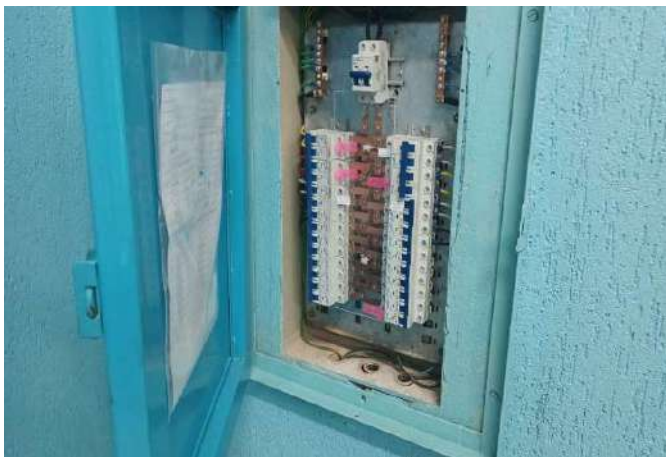


FOTO 241 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ



FOTO 242 SALA DE AULA 12

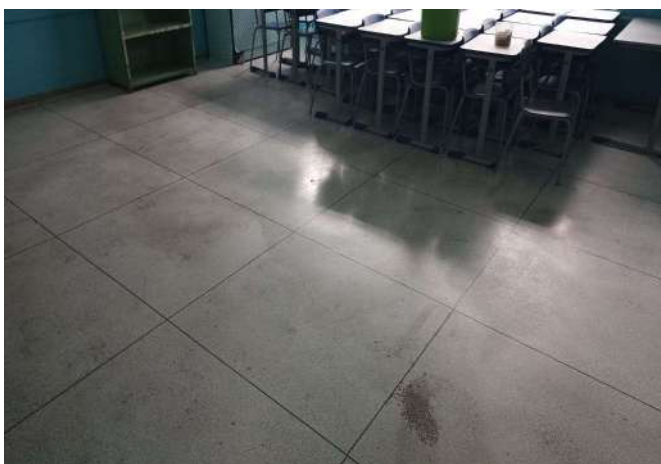


FOTO 243 SALA DE AULA 12

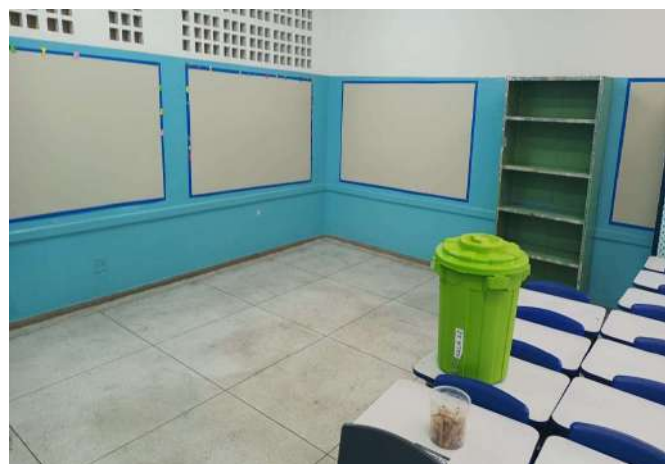


FOTO 244 SALA DE AULA 12



FOTO 245 SALA DE AULA 12 COM SUJIDADES NO TETO



FOTO 246 SALA DE AULA 13

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 41 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 247 SALA DE AULA 13 COM FISSURA NO PISO



FOTO 248 SALA DE AULA 13 COM SUJIDADES NO TETO E PAREDES

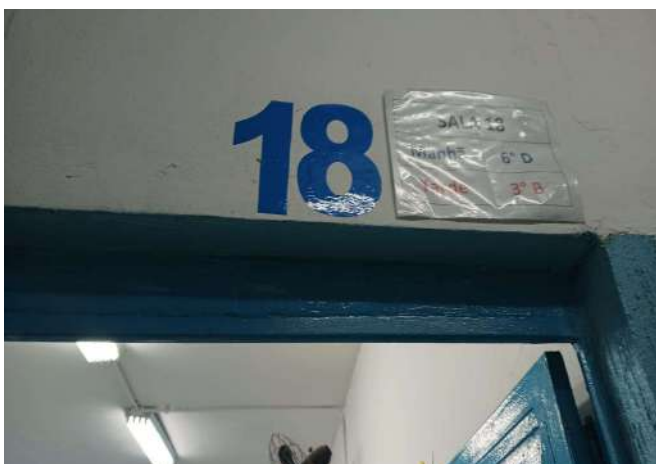


FOTO 249

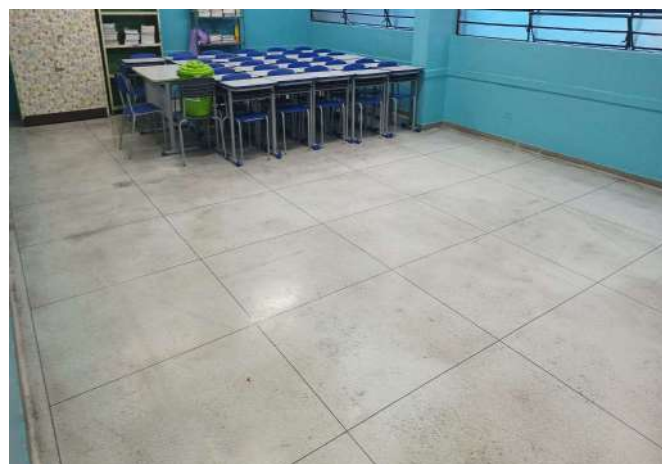


FOTO 250 SALA DE AULA 18 COM FISSURA NO PISO



FOTO 251 SALA DE AULA 18 COM VEDAÇÃO DOS CAIXILHOS

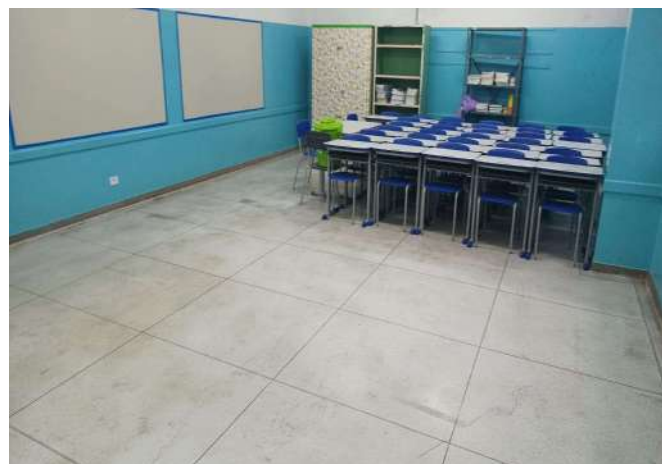


FOTO 252 SALA DE AULA 18 COM FISSURA NO PISO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 42 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 253

SALA DE AULA 18 COM IMPROVISOS NA ELÉTRICA



FOTO 254

CORREDOR COM FISSURA NO PISO

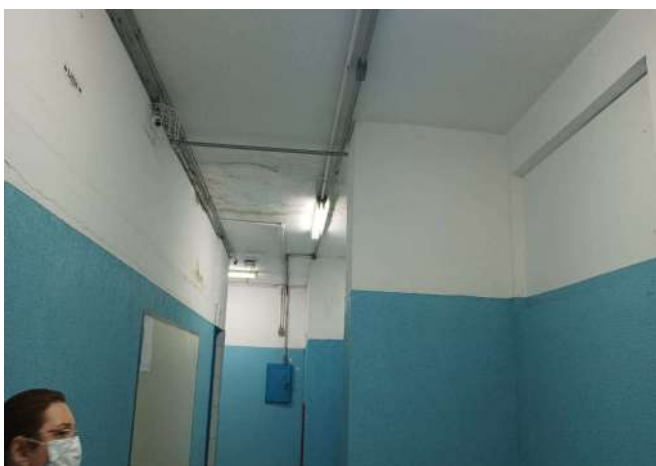


FOTO 255

CORREDORES DE SALAS DE AULA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 256

SALA DE AULA 14

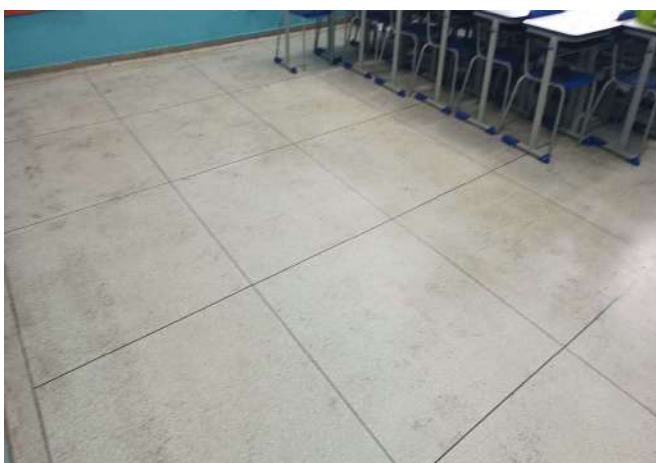


FOTO 257

SALA DE AULA 14

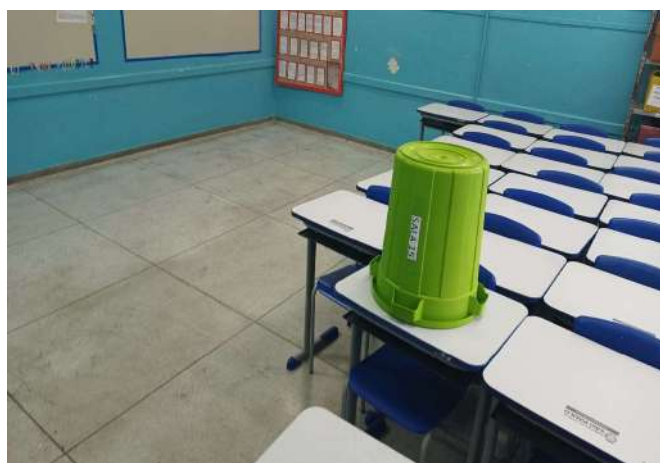


FOTO 258

SALA DE AULA 14

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 43 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 259

SALA DE AULA 14 COM IMPROVISOS NA ELÉTRICA



FOTO 260

SALA DE AULA 17

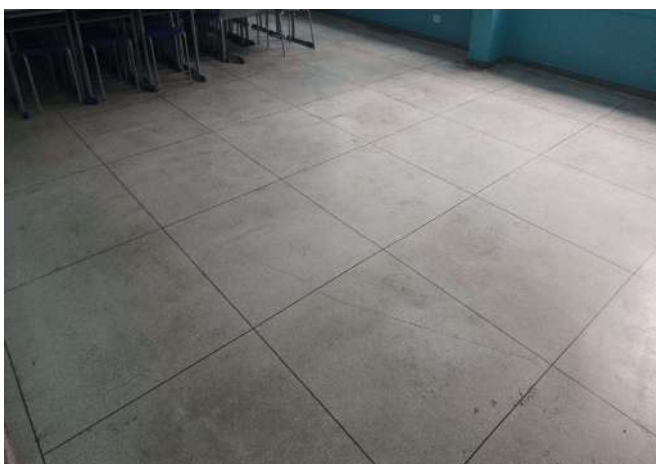


FOTO 261

SALA DE AULA 17 COM FISSURAS NO PISO



FOTO 262

SALA DE AULA 17 COM CAIXILHOS DANIFICADOS



FOTO 263

SALA DE AULA 17 COM INFILTRAÇÃO



FOTO 264

SALA DE AULA 17 COM IMPROVISOS NA ELÉTRICA

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 44 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

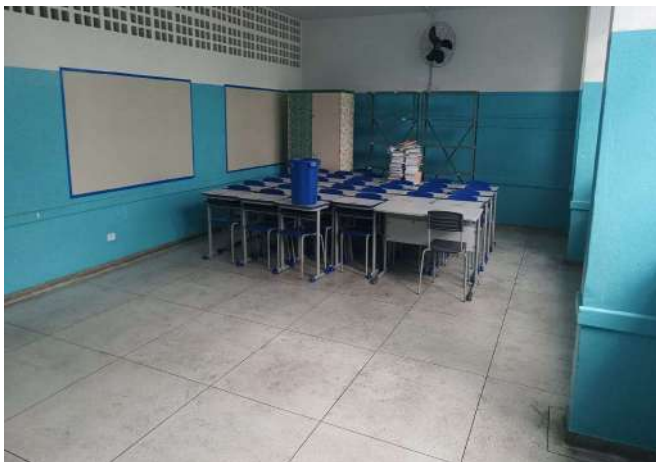


FOTO 265 SALA DE AULA 17



FOTO 266 SALA DE AULA 15



FOTO 267 SALA DE AULA 15 COM FISSURAS NO PISO

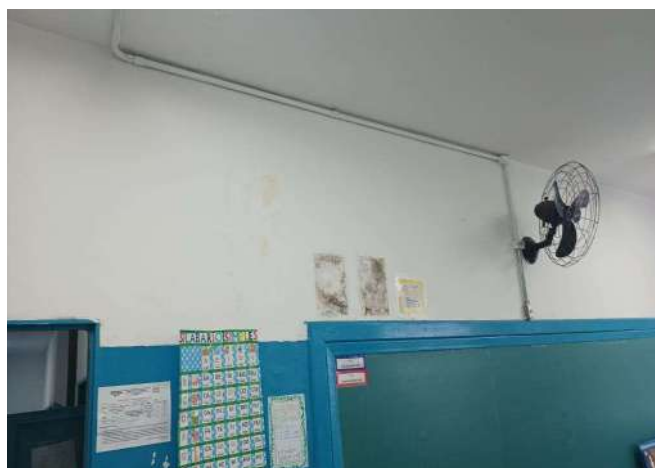


FOTO 268 SALA DE AULA 15 COM IMPROVISOS NA ELÉTRICA



FOTO 269 SALA DE AULA 15 COM SUJIDADES



FOTO 270 HIDRANTE

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 45 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 271

CORREDORES DE SALAS DE AULA COM INFILTRAÇÃO

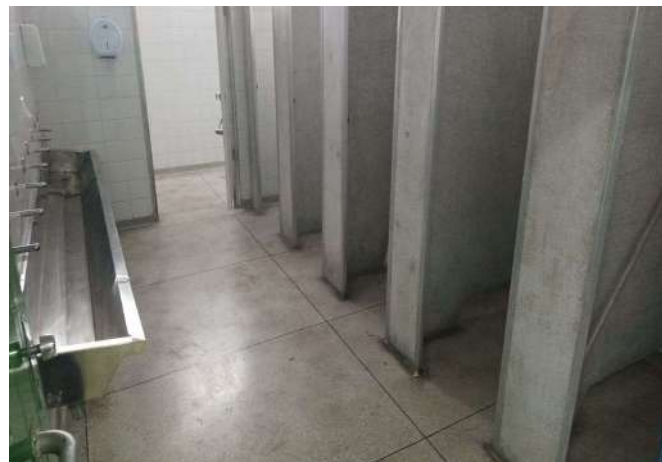


FOTO 272

SANITÁRIO DE ALUNOS MASCULINO



FOTO 273

SANITÁRIO DE ALUNOS MASCULINO

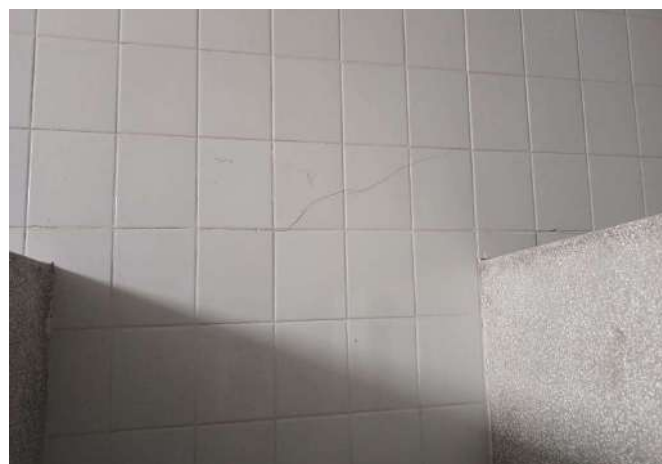


FOTO 274

SANITÁRIO DE ALUNOS MASCULINO COM FISSURAS NOS REVESTIMENTOS



FOTO 275

SANITÁRIO DE ALUNOS MASCULINO COM INFILTRAÇÃO

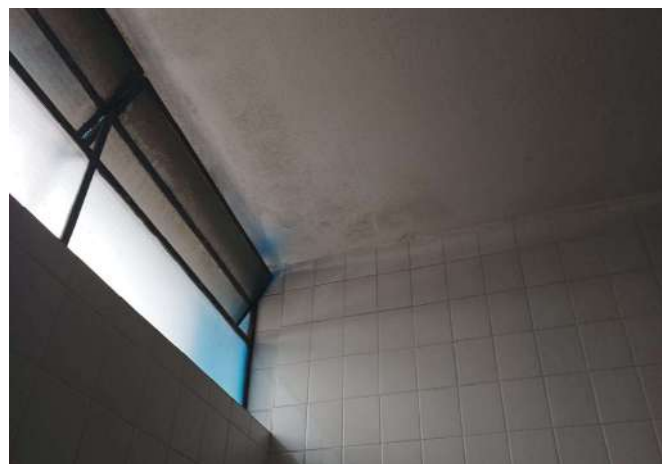


FOTO 276

SANITÁRIO DE ALUNOS MASCULINO COM INFILTRAÇÃO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 46 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

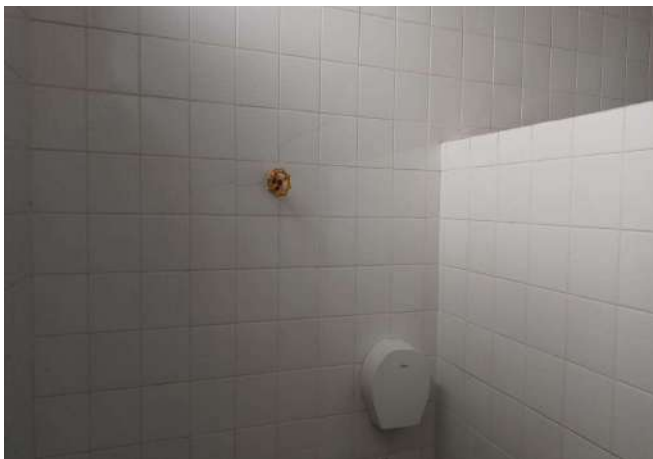


FOTO 277

SANITÁRIO DE ALUNOS MASCULINO COM FISSURAS NOS REVESTIMENTOS



FOTO 278

SANITÁRIO DE ALUNOS MASCULINO COM FISSURAS NOS REVESTIMENTOS



FOTO 279

SANITÁRIO DE ALUNOS MASCULINO ACESSÍVEL



FOTO 280

SANITÁRIO DE ALUNOS MASCULINO ACESSÍVEL



FOTO 281

SANITÁRIO DE ALUNOS FEMININO

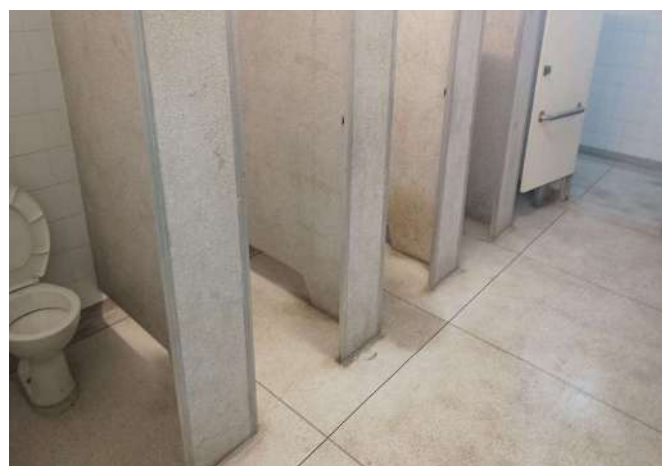


FOTO 282

SANITÁRIO DE ALUNOS FEMININO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 47 53

54

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 283 SANITÁRIO DE ALUNOS FEMININO



FOTO 284 SANITÁRIO DE ALUNOS FEMININO



FOTO 285 SANITÁRIO DE ALUNOS FEMININO COM FISSURAS NOS REVESTIMENTOS



FOTO 286 SANITÁRIO DE ALUNOS FEMININO



FOTO 287 SANITÁRIO DE ALUNOS FEMININO COM INFILTRAÇÃO



FOTO 288 CORREDOR DE SALA DE AULA COM INFILTRAÇÃO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 48 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 289 CORREDOR DE SALA DE AULA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 290 SALA DE AULA 16



FOTO 291 SALA DE AULA 16 COM INFILTRAÇÃO



FOTO 292 SALA DE AULA 16 COM FISSURAS NO PISO



FOTO 293 SALA DE AULA 16 COM IMPROVISOS NA ELÉTRICA



FOTO 294 SALA DE AULA 16 COM CAIXILHOS DANIFICADOS

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 49 53

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 295 CORREDOR COM CAIXILHOS DANIFICADOS



FOTO 296 CORREDOR COM INFILTRAÇÃO

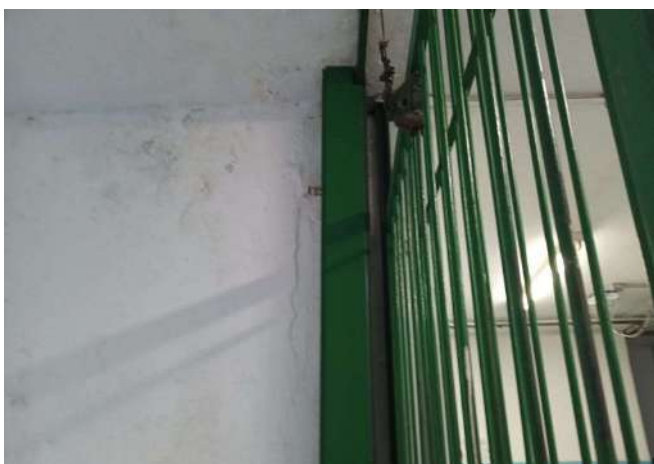


FOTO 297 ESCADARIA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 298 ESCADARIA COM INFILTRAÇÃO



FOTO 299 ESTACIONAMENTO COM CAIXA DE INSPEÇÃO DANIFICADA



FOTO 300 ESTACIONAMENTO

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 50 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 301 ESTACIONAMENTO



FOTO 302 ESTACIONAMENTO COM FISSURA NO PISO



FOTO 303 FACHADA LATERAL ESQUERDA COM INFILTRAÇÃO NA VIGA CALHA



FOTO 304 FACHADA LATERAL ESQUERDA COM FISSURAS



FOTO 305 ESTACIONAMENTO COM FISSURA NO PISO



FOTO 306 FACHADA LATERAL ESQUERDA

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 51 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 307

ESTACIONAMENTO COM FISSURAS NA ESTRUTURA DO MURO DE DIVISA



FOTO 308

FACHADA FRONTAL COM FISSURAS



FOTO 309

ABRIGO DE GÁS



FOTO 310

ABRIGO DE GÁS



FOTO 311

ESTACIONAMENTO COM FISSURAS NO PISO



FOTO 312

ESTACIONAMENTO COM ARMAÇÃO EXPOSTA DOS PILARES

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 52 53

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENÇO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 313

FACHADA LATERAL ESQUERDA COM
INFILTRAÇÃO

FOTO 314

FOTO 315

FOTO 316

FOTO 317

FOTO 318

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL

Folha: 53 53

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 5 3 2

NOME

RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA SARGENTO EDGARD LOURENCO PINTO, 40

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÊC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 1 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 5 5 3 2

NOME
RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO
RUA SARGENTO EDGARD LOURENCO PINTO, 40

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 2 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 5 5 3 2

NOME
RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO
RUA SARGENTO EDGARD LOURENCO PINTO, 40

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

VOLUMETRICO



Vistoriador: ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 3 / 4

Relatório Fotográfico

DATA
1 1 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 5 5 3 2

NOME
RODRIGUES DE CARVALHO

ENDEREÇO
RUA SARGENTO EDGARD LOURENCO PINTO, 40

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador: ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 4 / 4

DIAGNÓSTICO

Escola

RODRIGUES DE CARVALHO

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

29


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
RODRIGUES DE CARVALHO	EMEF	1	122	59,22%
RODRIGUES DE CARVALHO	EMEF	2	42	20,39%
RODRIGUES DE CARVALHO	EMEF	3	42	20,39%


Total por Parâmetro

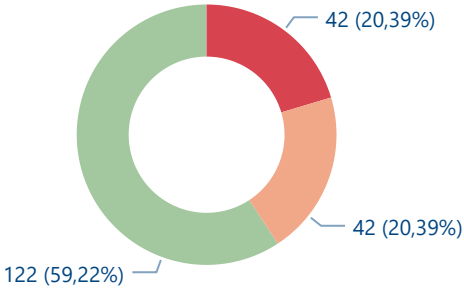

Percentual de Itens por Parâmetro

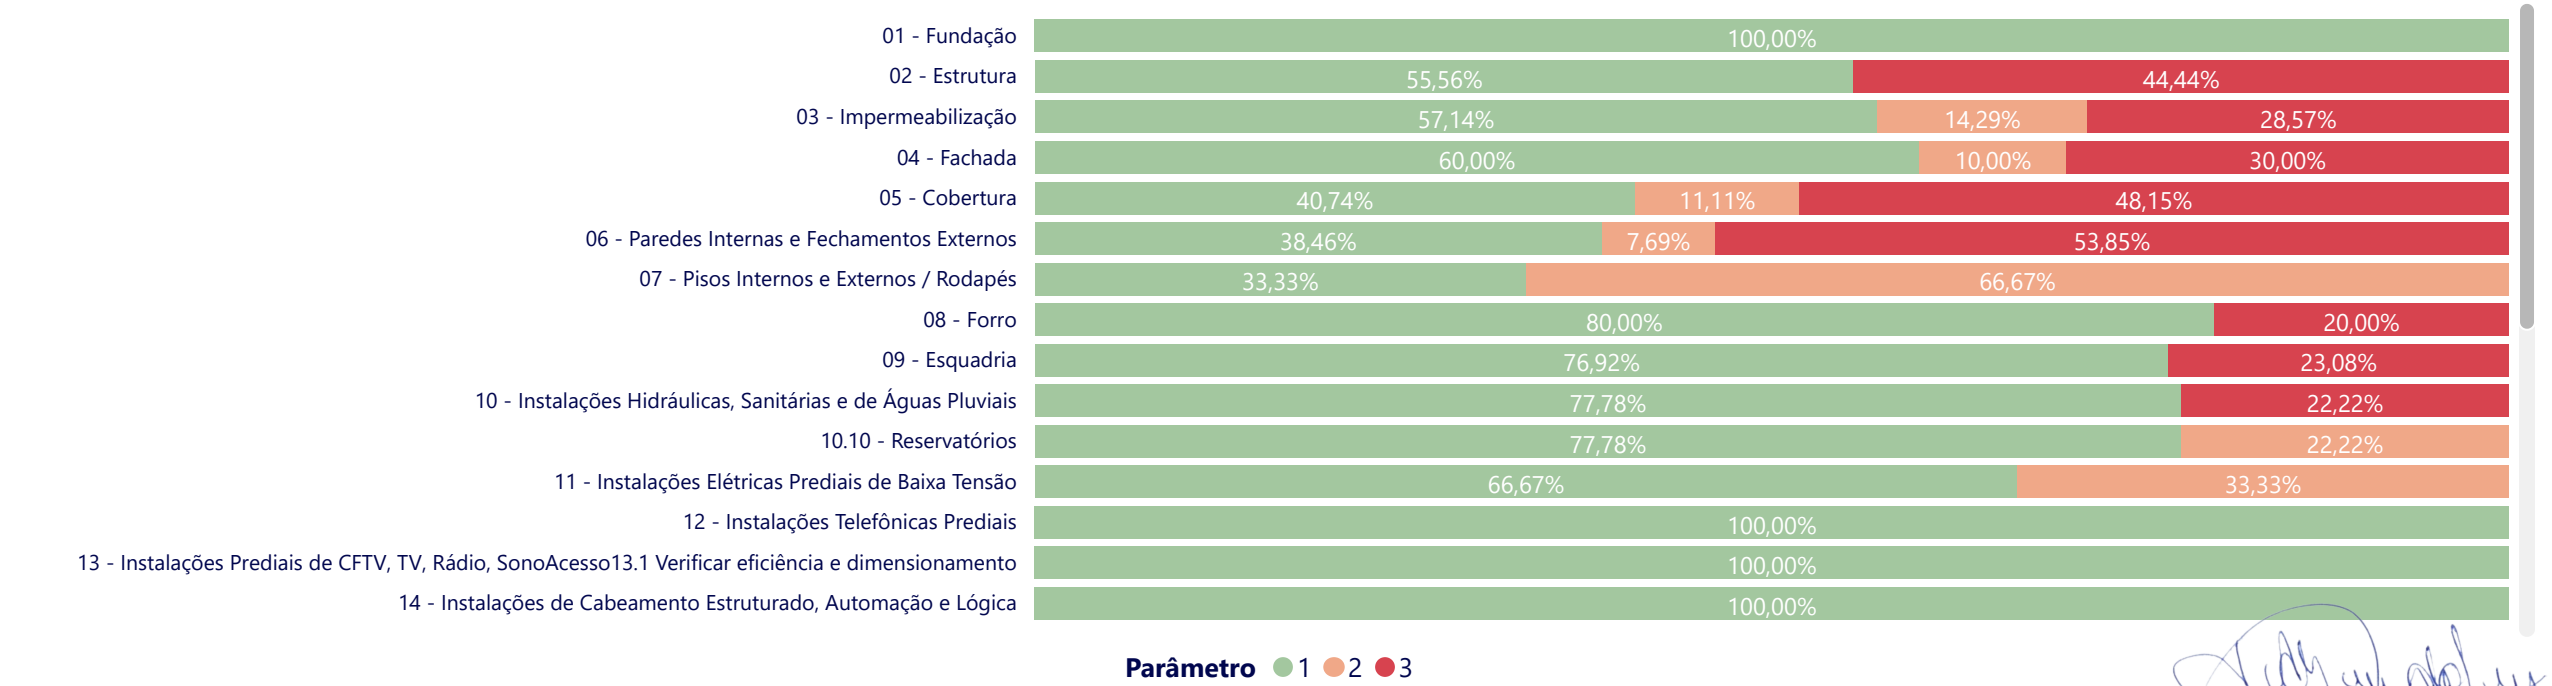

Percentual de Itens por Parâmetro

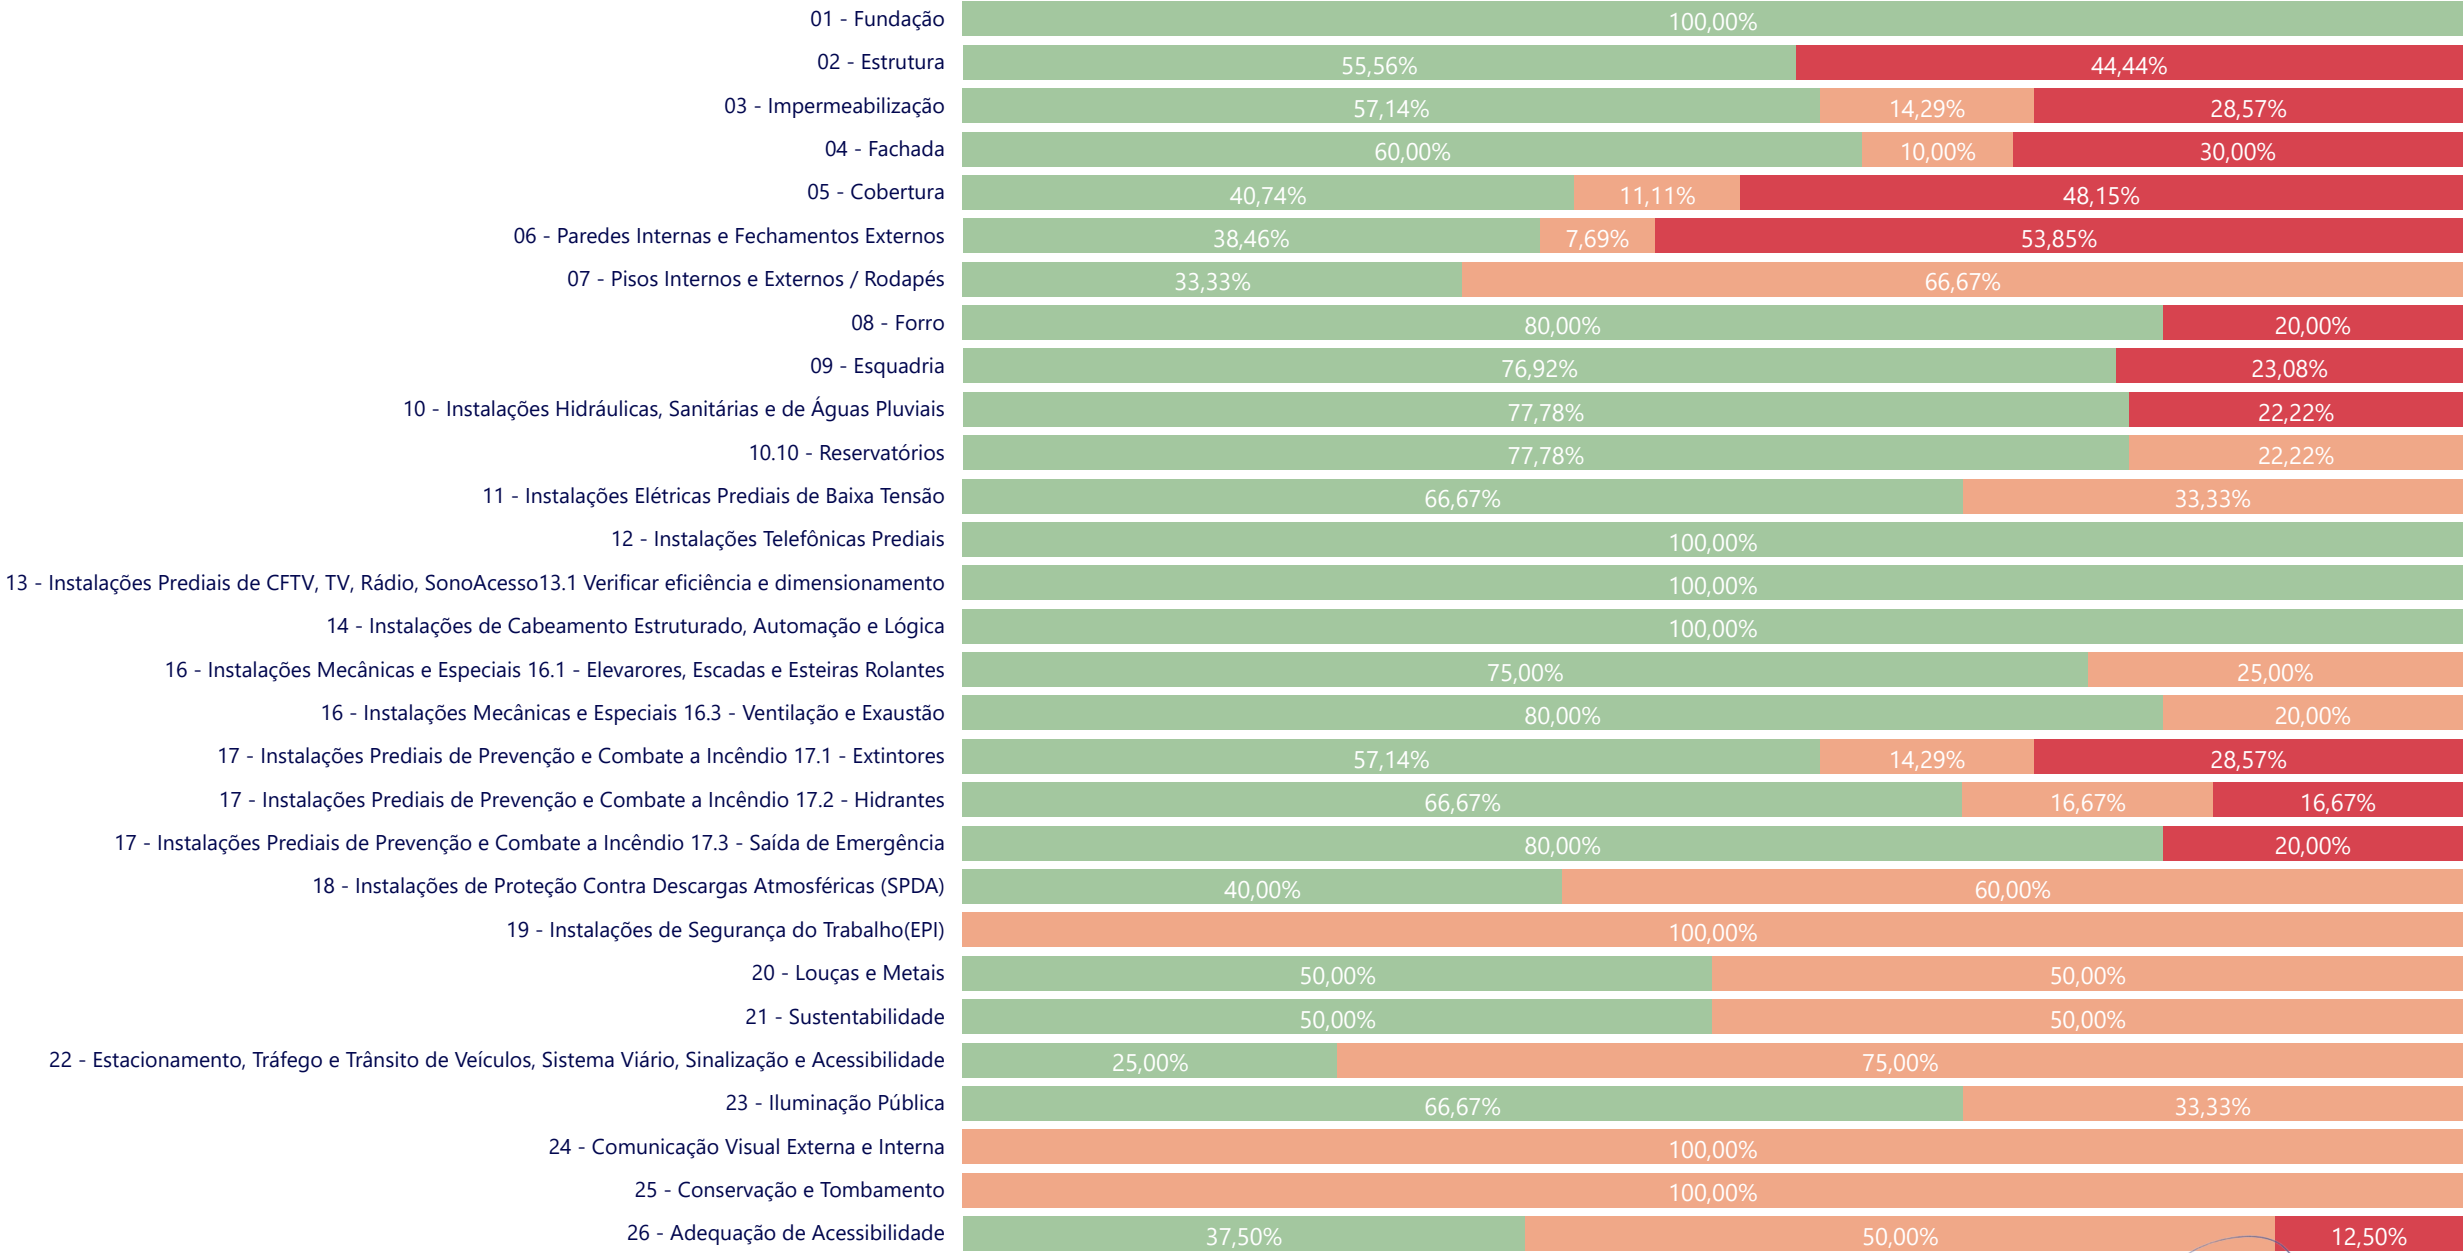

Parâmetro 1 2 3