



PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



EMEI ADEVALDO DE MORAES



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	022
1.5.	Relatório de Vistoria Complementares.....	024
1.6.	Diagnóstico de Acessibilidade.....	025
1.7.	Diagnóstico de Instalações Hidráulicas.....	031
1.8.	Diagnóstico de Situação Arbórea.....	036
1.9.	Relatório Fotográfico Complementar.....	041
1.10.	Relatório de Vistoria Elétrica e AVCB.....	055
1.11.	Diagnóstico de Instalações elétricas.....	056
1.12.	Diagnóstico de AVCB.....	058
1.13.	Relatório Fotográfico Instalações Elétricas.....	060
1.14.	Relatório Fotográfico de AVCB.....	076
1.15.	Projetos Arquitetônicos.....	081

06/01/22

ESCOLA: Aderaldo de Moraes

TIPO: EMEI

LOCAL: Rua Oreste Damolin, 791

BAIRRO: PROMORAR

DRE: SÃO MATEUS

CÓD. UNIDADE: 092606

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Efetuada Vistoria para Levantamento e
diagnostico de patologias na Edificação

Vistoriado por:

Gilberto Barros Barreto

Ciência da Direção da UE (carimbo):



Vanessa B. Rodrigues
Diretor de Escola
RE: 791.589-6
RG: 32.512.965-4

Vitoria Barros Barreto

LEVANTAMENTO CADASTRAL																	
Dados Gerais:																	
Tipo de equipamento	EMEI																
Nome da Unidade	ADEVALDO DE MORAES																
DRE	SÃO MATEUS				Subprefeitura		SAPOPEMBA										
Cod.Unidade	092606																
Endereço da Escola																	
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)		Endereço			Número		Complemento									
RUA			ORESTE DAMOLIN			791											
Bairro	CEP		Caixa Postal			Latitude		Longitude									
CONJUNTO PROMORA	03927-360					-23,601846		-46,498323									
Distrito	Subprefeitura		Microrregião			Observação:											
SAPOPEMBA	SAPOPEMBA		SAPOPEMBA														
SQL (Setor, quadra, lote)	UF		Município														
154.225.0003	SP		SÃO PAULO														
Descrição do Imóvel																	
Tipo de Construção	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA																
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA				Nº de Pavimentos		2										
Descrição do Terreno																	
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	sim		Rua Iluminada (Sim ou Não)			sim											
Área do Terreno (m²)	2841,92		Área Edificada/ Construída (m²)			1 104											
Área Pavimentada (m²)	500		Área Verde / Permeável (m²)			1106,55											
Área da Cobertura (m2)	527,92		Área Edificável (m²) (potencial construtivo)			1043											
Zonamento	ZMIS		C.A. (máx)		2		T.O. (máx)		0,7								
Muro de Fecho (gradil, muro)	Muro																
Abastecimento																	
Água																	
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água		Observação:														
Até 500 L			RESERVATÓRIO EM ANEIS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO														
De 501 a 1000 L																	
De 1001 a 5000 L																	
De 5001 a 10.000 L																	
De 10.001 a 20.000 L																	
Acima de 20.001 L	1																
Gás																	
Encanado (Sim ou Não)	NÃO		Botijão de gás (Sim ou Não)			SIM											
Energia Elétrica																	
Voltagem	110 / 220 V																
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:		0												
Esgoto:																	
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM		Fossa Séptica (Sim ou Não)			NÃO											
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM		Quantidade:		1		Caixa de Passagem (Sim ou Não)			SIM							
Informações AVCB																	
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO		Nº		N/A												
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)Sim ou Não	SIM		Total (Sim ou Não)		SIM		Parcial (Sim ou Não)		NÃO								
Acessibilidade																	
Elevador (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade			0											
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO		Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)			NÃO		Qual ?		N/A							
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)		NÃO		Visual (Sim ou Não)		NÃO		Tátil (Sim ou Não)		NÃO						
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº		N/A												
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:			0											
Ambientes da Escola																	
Administrativo																	
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção		Tipo de Piso		Grau de Adequabilidade do Ambiente										
Almoxarifado	2	6	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA		CERÂMICO		1										
Área de Recreação (solário)	0	0	NA		NA		NA										
Biblioteca	0	0	NA		NA		NA										
Camarim	0	0	NA		NA		NA										
Casa de Máquinas	0	0	NA		NA		NA										
Cozinha	1	6	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA		CERÂMICO		2										
Depósito	0	0	NA		NA		NA										
Depósito Material Didático	0	0	NA		NA		NA										
Despensa/ Depósito Alimen	1	6	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA		CERÂMICO		2										
Estacionamento	0	0	NA		NA		NA										
Laboratório de Ciências	0	0	NA		NA		NA										
Laboratório de Informática	0	0	NA		NA		NA										
Lactário	0	0	NA		NA		NA										
Lavanderia	0	0	NA		NA		NA										
Parque Arborizado	1		AMBIENTE ABERTO		GRAMA		3										
Pátio Coberto	1	150	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA		CONCRETO		2										
Pátio Descoberto (piso aciment)	0	0	NA		NA		NA										
Piscina	0	0	NA		NA		NA										
Play Ground	1	8	AMBIENTE ABERTO		CONCRETO		2										
Quadra Coberta	0	0	NA		NA		NA										
Quadra Descoberta	1	525	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA		CONCRETO		3										
Refeitório	0	0	NA		NA		NA										
Sala de Assistente Diretor	0	0	NA		NA		NA										
Sala de Coord. Pedag.	1	4	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA		CERÂMICO		1										
Sala de Diretor	1	8	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA		CERÂMICO		2										
Sala de Leitura	0	0	NA		NA		NA										
Sala de Professores	1	12	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA		CERÂMICO		1										
Sala de Reuniões	0	0	NA		NA		NA										
Sala de Vídeo	0	0	NA		NA		NA										
Secretaria	1	4	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA		CERÂMICO		1										
Teatro	0	0	NA		NA		NA										
Legenda																	
Grau de Adequabilidade do Ambiente																	
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.</td> </tr> <tr> <td>NA</td> <td>Item que não existe na unidade escolar</td> </tr> </table>										1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.	2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.	3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.	NA	Item que não existe na unidade escolar
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.																
2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.																
3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.																
NA	Item que não existe na unidade escolar																
VISTORIADOR																	
GILBERTO BARROS BARRETO E JEFFERSON FERREIRA DA SILVA																	

Nome da Unidade :	ADEVALDO DE MORAES	DRE :	SÃO MATEUS
-------------------	--------------------	-------	------------

LEVANTAMENTO CADASTRAL					
Educativo					
Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Sala de Aula 1	30	40	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2
Sala de Aula 2	30	40	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2
Sala de Aula 3	30	40	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2
Sala de Aula 4	30	40	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2
Sala de Aula 5	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 6	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 7	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 8	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 9	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 10	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 11	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 12	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 13	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 14	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 15	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 16	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 17	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 18	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 19	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 20	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 21	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 22	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 23	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 24	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 25	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 26	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 27	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 28	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 29	0	0	NA	NA	NA
Sala de Aula 30	0	0	NA	NA	NA

Sanitários						Informações Complementares		
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	0	0	NA	NA	NA	0	0	0
Sanit. Função. Fem.	2	6	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	2	2	0
Sanit. Função. Masc.	1	6	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	2	2	0
Sanit. Função. Unissex	0	0	NA	NA	NA	0	0	0
Sanit. Aluno Fem.	2	19	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	4	4	0
Sanit. Aluno Masc.	2	19	PRÉ MOLDADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	4	4	0
Sanit. Aluno. Unissex	0	0	NA	NA	NA	0	0	0
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	0	0	NA	NA	NA	0	0	0
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	0	0	NA	NA	NA	0	0	0
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	0	0	NA	NA	NA	0	0	0
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	0	0	NA	NA	NA	0	0	0
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	0	0	NA	NA	NA	0	0	0
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	0	0	NA	NA	NA	0	0	0
Vestibular	0	0	NA	NA	NA	0	0	0

Informações Adicionais				
Brinquedos Playground (Sim ou Não)	SIM	Especificar:		Tipo (Madeira, ferro, cimento)
Observação:		BALANÇO		MADEIRA
		GIRA GIRA		METÁLICO
Tanque de Areia (Sim ou Não)	SIM	Área Cúbica (m³)	2,67	
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		
Cobertura (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		
Observações Gerais:				

Legenda	
Grau de Adequabilidade do Ambiente 1 2 3 NA	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade. Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade. Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade. Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR	GILBERTO BARROS BARRETO E JEFFERSON FERREIRA DA SILVA
-------------	---



Nome da Unidade :		ADEVALDO DE MORAES	DRE :	SÃO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações	
1	FUNDAÇÃO			
1.1	Colapso do solo	1		
1.2	Erosão do solo	1		
1.3	Recalque diferencial	1		
2	ESTRUTURA			
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	1		
2.2	Corrosão	1		
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	1		
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1		
2.5	Armadura exposta	1		
2.6	Deformações excessivas	1		
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
2.8	Lixiviação	1		
2.9	Infiltrações	1		
3	IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.1	Infiltração	2	Lajes de concreto e forros de gesso conforme relatório fotográfico	
3.2	Descolamento da manta	1		
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1		
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1		
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1		
3.6	Falta de caimento para os ralos	2	Quadra Descoberta - Necessita de grelha e reparo nas rachaduras	
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1		
4	FACHADA			
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1		
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1		
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1		
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1		
4.6	Fissuras e trincas	1		
4.7	Infiltração	1		
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1		
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
4.10	Descaracterização da fachada original	1		
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1		
5	COBERTURA			
5.1	Deformações excessivas	1		
5.2	Abertura de frestas	1		
5.3	Umidade na estrutura	2	No forro do primeiro andar devido a irregularidades no telhado.	
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	1		
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	1		
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	1		
5.7	Destacamentos de rufos	1		
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	1		
5.9	Ausência da grelha do ralo	1		
5.10	Ausência de extravaso da calha	2	Não tem	
5.11	Caimento do telhado insuficiente	2	Apresenta infiltração nas salas de aula e no pátio coberto	
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	1		
5.13	Falta de condições de segurança	2	Apresenta fissuras, falta de caimento e infiltração	
5.14	Fissuras	2	Infiltração no pátio coberto e na secretaria.	
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1		
5.16	Falha nos elementos de fixação	1		
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	2	Beiral quebrado na lateral esquerda	
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	1		
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1		
5.21	Manchamento, sujidades	1		
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1		
5.23	Ataque de pragas biológicas	1		
5.24	Ineficiência nas emendas	1		
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	1		
5.26	Subdimensionamento	1		
5.27	Obstrução por sujidades	1		
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS			
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1		
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1		
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	1		
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1		
6.6	Som cavo	1		
6.7	Fissuras e trincas	2	Parede da escada de acesso a sala de aula	
6.8	Infiltração	1		
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1		
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1		
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1		
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS			
7.1	Fissura	2	Quadra Descoberta, no piso da cozinha	
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
7.3	Destacamento / descolamento	1		

[Assinatura]

7.4	Piso estufado	1	
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	3	Bosque- precisa ser realizado nivelamento com terra para a água não acumular
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	1	
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos	1	
7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	
8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	1	
8.2	Desencaixe	1	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	1	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	1	
8.5	Fissuras e trincas	2	Teto do corredor
8.6	Infiltração	2	Lajes de concreto e forros de gesso conforme relatório fotográfico
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	1	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	1	
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	1	
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	1	
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	1	
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	1	
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	1	
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	2	Necessita de impermeabilização
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak/ gerador	1	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	2	Sistema elétrico geral antigo necessitando de revisão
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	1	
11.5	Luminárias de emergência	3	Não há
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	1	
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	1	
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	1	
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	1	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	1	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	1	
14.2	Cabeamento de automação	1	
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	1	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	1	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	1	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	1	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	1	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	1	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	1	

Legenda

Grau de Comprometimento

1
2
3
NA

Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

GILBERTO BARROS BARRETO E JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Nome da Unidade :		ADEVALDO DE MORAES	DRE :	SÃO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações	
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS			
16.1	ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES			
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	NA		
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	NA		
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	NA		
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	NA		
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	NA		
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	NA		
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	NA		
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA		
16.2	CLIMATIZAÇÃO			
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	1		
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	1		
16.2.3	Aparelho subdimensionado	1		
16.3	VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO			
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	1		
16.3.2	Falta de testes periódicos	1		
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	1		
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1		
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	1		
17	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
17.1	EXTINTORES			
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	3	Não Possui AVCB	
17.1.2	Lacre violado / vencido	3	Não Possui AVCB	
17.1.3	Sem indicação da sua classe	3	Não Possui AVCB	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	3	Não Possui AVCB	
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	3	Não Possui AVCB	
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	3	Não Possui AVCB	
17.1.7	Sinalização incorreta	3	Não Possui AVCB	
17.2	HIDRANTES			
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	3	Não Possui AVCB	
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	3	Não Possui AVCB	
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	3	Não Possui AVCB	
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	3	Não Possui AVCB	
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	3	Não Possui AVCB	
17.2.6	Mangueira conectada	3	Não Possui AVCB	
17.2.7	Ausência da mangueira	3	Não Possui AVCB	
17.2.8	Ausência do esguicho	3	Não Possui AVCB	
17.2.9	Falha na sinalização	3	Não Possui AVCB	
17.2.10	Obstrução de acessos	3	Não Possui AVCB	
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	3	Não Possui AVCB	
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	3	Não Possui AVCB	
17.3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA			
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	3	Não Possui AVCB	
17.3.2	Portas obstruídas	2	Ferrugem/ Geral	
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	3	Não Possui AVCB	
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	3	Não Possui AVCB	
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	3	Não Possui AVCB	
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	3	Não Possui AVCB	
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	3	Não Possui AVCB	
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	3	Não Possui AVCB	
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	1		
18.2	Queda de haste / antenas	1		
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	1		
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	1		
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	1		
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)			
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	NA		
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2	1	Uso de mascara e Alcool em gel	
20	LOUÇAS E METAIS			
20.1	Louças quebradas	1		
20.2	Vazamento nos metais	1		
20.3	Falta de peças nos sistemas	2	Sanitário dos funcionários - torneira	
20.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1		
21	SUSTENTABILIDADE			
21.1	Sistemas de cogeração de energia	1		
21.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	1		
21.3	Condicionamento acústico	1		
21.4	Condicionamento térmico	1		
21.5	Coletas de resíduos sólidos	1		
21.6	Rede de abastecimento de água e reuso	1		
21.7	Rede de coleta de esgoto	1		



22	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
22.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	1	
22.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	1	
22.3	Sinalização escolar nas vias	1	
22.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	1	
23	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
23.1	Rua Oreste Damolin, 791	1	
23.2	Rua [•]	NA	
23.3	Rua [•]	NA	
23.4	Rua [•]	NA	
24	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
24.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	1	
24.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	1	
25	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
25.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,	1	
25.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas	1	
26	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
26.1	Acesso principal	2	Não tem
26.2	Acesso a outros andares	2	Não tem
26.3	Acesso aos sanitários	2	Não tem
26.4	Sanitários acessíveis	2	Não tem
26.5	Vaga de estacionamento para deficientes	2	Não tem
26.6	Acesso a todos os ambientes internos	2	Não tem
26.7	Acesso a todos os ambientes externos	2	Não tem
26.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	2	Tem desniveis

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

GILBERTO BARROS BARRETO E JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, N°791, PROMORAR

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1

QUADRA COM PISO DESGASTADO, NECESSITA DE COBERTURA



FOTO 2

QUADRA DESCOBERTA - ARQUIBANCADAS COM RAMPA INUTILIZÁVEL



FOTO 3

PARQUE ARBORIZADO - PRECISA SER REALIZADO NIVELAMENTO COM TERRA PARA



FOTO 4

ARQUIBANCADAS COM TRINCAS, PRECISAM DE REFORMA



FOTO 5

PROBLEMAS COM INFILTRAÇÃO NO FORRO GERAL DA ESCOLA DEVIDO A IRREGULARIDADES



FOTO 6

PARQUE ARBORIZADO COM VÁRIOS TRECHOS DESNIVELADOS, POIS A TERRA É LEVADA PARA O

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha:

1

9

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, N°791, PROMORAR

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7

CANALETAS NECESSITAM DE GRELHAS PARA EVITAR RISCOS PARA OS ALUNOS - ÁREA



FOTO 8

ARMADURA DO MURO EXPOSTA E MURO DANIFICADO



FOTO 9

PÁTIO COBERTO - COBERTURA FRONTAL PRECISA DE REPAROS COM GOTEIRAS E



FOTO 10

TUDO SISTEMA ELÉTRICO É ANTIGO E NECESSITA REVISÃO



FOTO 11

PARQUE ARBORIZADO COM VÁRIOS TRECHOS DESNIVELADOS, POIS A TERRA É LEVADA PARA



FOTO 12

PARQUE ARBORIZADO - ARENA FICA CHEIA EM DIAS DE CHUVA, ÁGUA NÃO ESCOA -

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 2 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, N°791, PROMORAR

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13

QUADRA COM PISO DESGASTADO, NECESSITA COBERTURA



FOTO 14

NECESSITA DE GRELHAS E REPARO NAS RACHADURAS - QUADRA DESCOBERTA



FOTO 15

TELHADO DANIFICADO



FOTO 16

TODO SISTEMA ELÉTRICO É ANTIGO E NECESSITA REVISÃO



FOTO 17

ALAMBRADO DANIFICADO



FOTO 18

PORTÃO DE FERRO NECESSITANDO REPAROS - PÁTIO COBERTO

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha:

3 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, N°791, PROMORAR

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

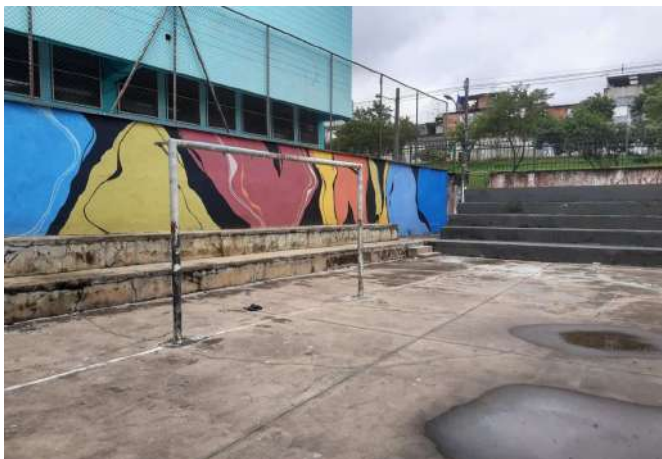


FOTO 19

ALAMBRADO DA QUADRA COM FERRUGEM E COM TRECHOS DANIFICADOS



FOTO 20

BURACO NO FORRO DA SALA DE AULA DEVIDO A INFILTRAÇÃO



FOTO 21

PORTÃO PARA O PÁTIO ENFERRUJADO E DANIFICADO



FOTO 22

COBERTURA FRONTAL PRECISA DE REPAROS COM GOTEIRAS E TRECHOS DANIFICADOS



FOTO 23

PORTÃO LATERAL INUTILIZÁVEL



FOTO 24

PARQUE ARBORIZADO COM VÁRIOS TRECHOS DESNIVELADOS, POIS A TERRA É LEVADA PARA O

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha:

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, N°791, PROMORAR

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25

ESPAÇO INUTILIZADO ATRÁS DA ARQUIBANCADA - QUADRA DESCOBERTA



FOTO 26

QUADRA DESCOBERTA - ARQUIBANCADAS COM TRINCAS E UMIDADE, PRECISAM DE REFORMA



FOTO 27

CANALETAS NECESSITAM DE GRELHA PARA EVITAR RISCOS PARA OS ALUNOS



FOTO 28

MURO COM RACHADURAS E SISTEMA DE DRENAGEM FALHO



FOTO 29

PARQUE ARBORIZADO - PRECISA SER REALIZADO NIVELAMENTO COM TERRA PARA A -



FOTO 30

QUADRA COM PISO DESGASTADO, NECESSITA DE COBERTURA

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha:

5 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, N°791, PROMORAR

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31

BURACO NO FORRO DA SALA DE AULA DEVIDO A INFILTRAÇÃO



FOTO 32

INFILTRAÇÃO NA COPA DE FUNCIONÁRIOS



FOTO 33

ARENA LOCALIZADA NO PARQUE ARBORIZADO DA ESCOLA COM PROBLEMAS DE DRENAGEM, EM



FOTO 34

QUADRA COM PISO DESGASTADO



FOTO 35

CAIXA D'ÁGUA NECESSITA DE IMPERMEABILIZAÇÃO



FOTO 36

PORTÃO PARA O PÁTIO ENFERRUJADO E DANIFICADO

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha:

6 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, N°791, PROMORAR

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37

PARQUE ARBORIZADO COM RAÍZES EXPOSTAS E PONTOS DE DESNÍVEIS



FOTO 38

PARQUE ARBORIZADO - TANQUE DE AREIA COM PROBLEMA NA DRENAGEM DA ÁGUA

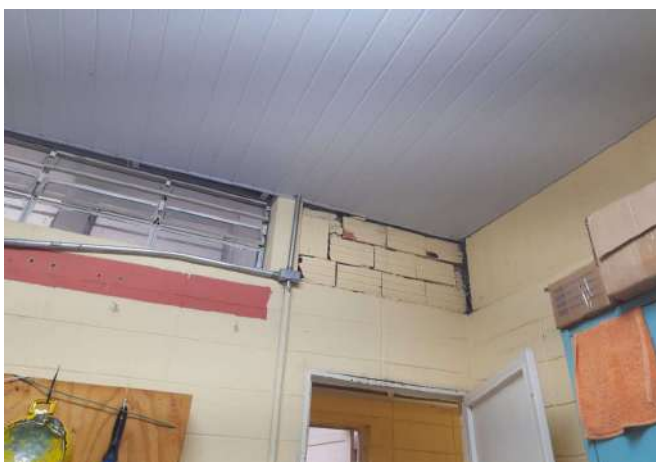


FOTO 39

VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS NECESSITAM DE ADEQUAÇÕES



FOTO 40

ALAMEDADO DA QUADRA COM FERRUGEM E COM TRECHOS DANIFICADOS



FOTO 41

MANCHAS DE INFILTRAÇÃO NO FORRO DO PÁTIO



FOTO 42

PORTÃO PRINCIPAL ENFERRUJADO E DANIFICADO

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha:

9

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, N°791, PROMORAR

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43

COBERTURA FRONTAL PRECISA DE REPAROS COM GOTEIRAS E TRECHOS DANIFICADOS



FOTO 44

TELHADO DANIFICADO



FOTO 45

SUBSTITUIÇÃO DE TIJOLOS DE VIDRO NA ESCADA DE ACESSO A SALA DE AULA



FOTO 46

25 METROS DE AZULEJOS SOLTOS NAS ESCADAS DE ACESSO A SALAS DE AULA

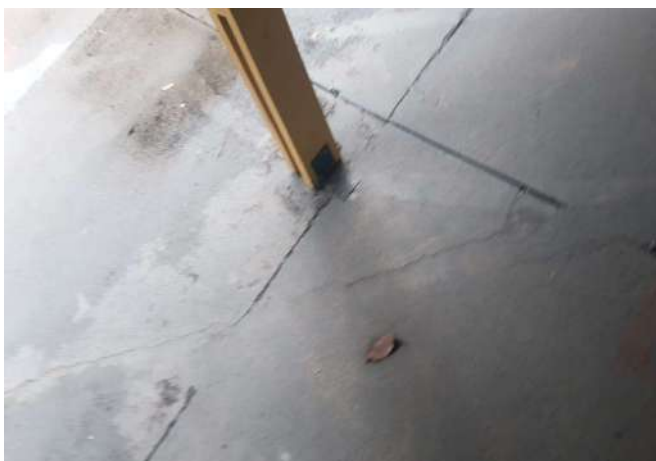


FOTO 47

TRINCA NO PISO DE ACESSO AO PLAYGROUND



FOTO 48

SUBSTITUIÇÃO DE 12 METROS DE FORRO NO VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 8 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, N°791, PROMORAR

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49

TRINCA NO TETO DO CORREDOR DE ACESSO AO VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS

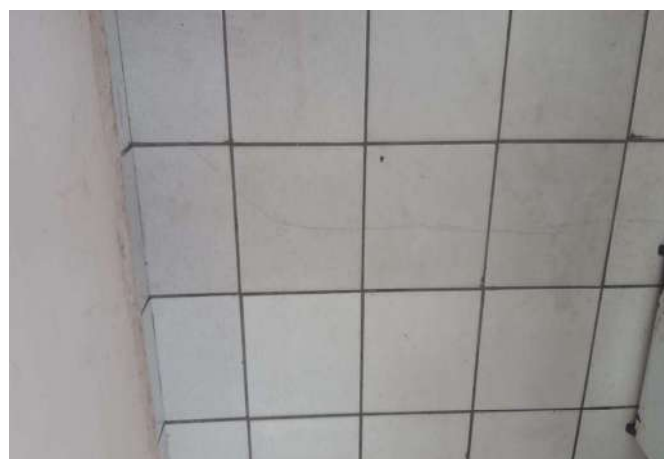


FOTO 50

TRINCA NO PISO DA COZINHA DOS FUNCIONÁRIOS

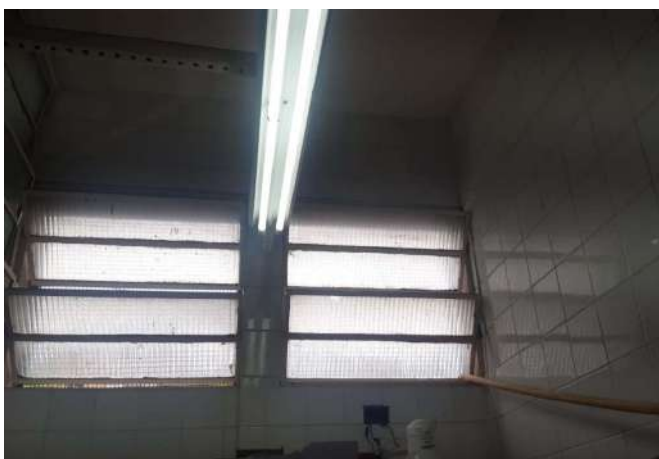


FOTO 51

ADEQUAÇÃO DAS JANELAS DO BANHEIRO DOS VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS

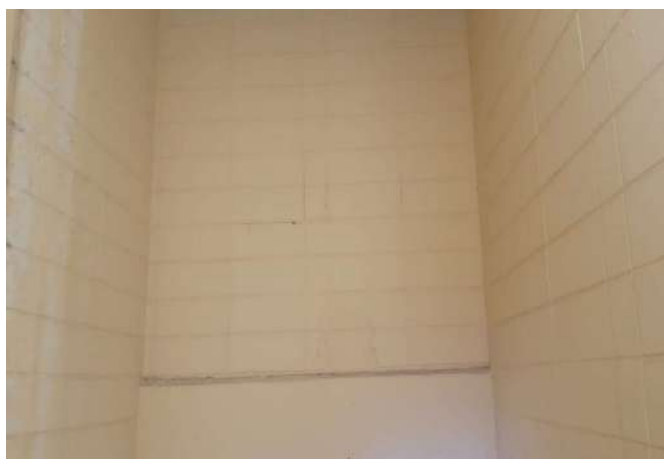


FOTO 52

TRINCA NA PAREDE DA ESCADA DE ACESSO A SALA DE AULA

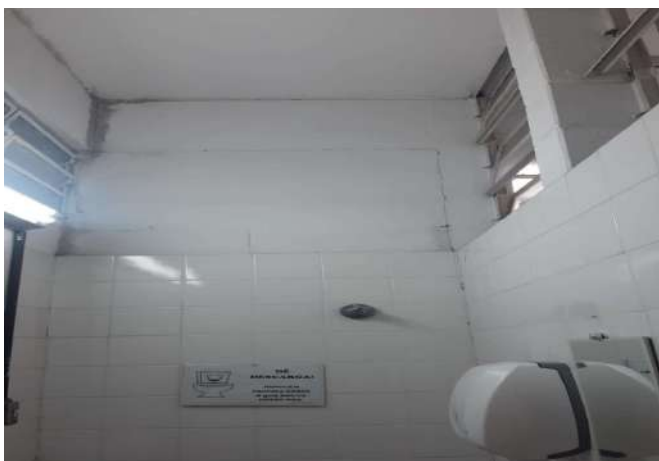


FOTO 53

TRINCA NO BANHEIRO DO VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS



FOTO 54

TRINCA E INFILTRAÇÃO NO VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha:

9 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 1 5

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 2 5
[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791


TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

VOLUMETRICO

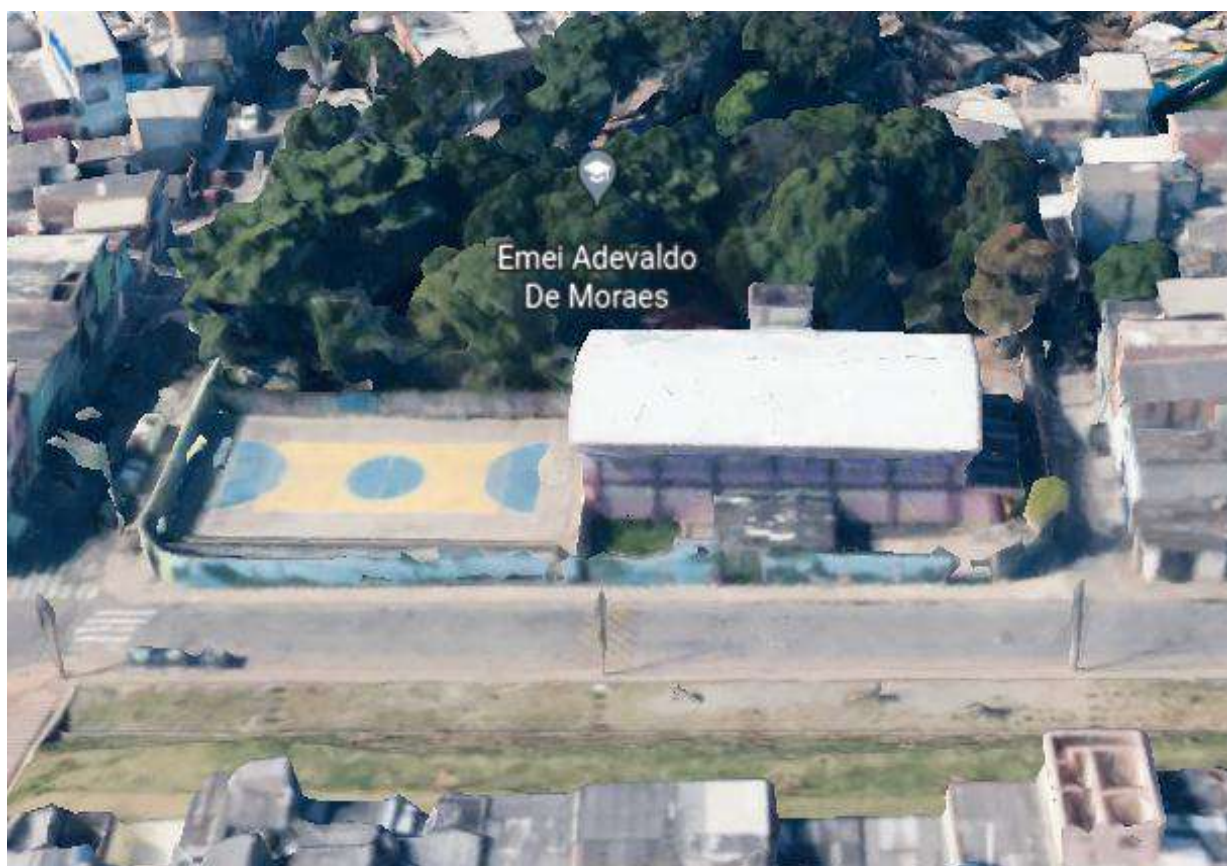

Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 3 5

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha:

4 5

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

REGISTRO DO IMÓVEL



Área Cedida

Número do Auto de Cessão: 3798
Tipo de cessão: TTA | Transferência de Administração
Status da cessão: EM VIGOR
Observação relacionada ao status do AC (motivos para encerramento ou outros): N/C
Área (m²) oficial da cessão: 2739.33000
Endereço: Rua Francisco Usper com Rua Orestes Damolin - Sapopemba
Número do processo administrativo: 1996-0.110.728-2
Tipo e número da planta: A-12.905_00
Dispositivo legal relacionado à cessão da área (leis, decretos, etc): N/C
Data em que foi lavrado o termo da cessão: 19/08/2008
Prazo para término da cessão: Indeterminado
Data de término da cessão: N/A
Nome do cessionário: Secretaria Municipal de Educação
Finalidade da cessão detalhada: Regularização da ocupação pela EMEI Adevaldo de Moraes
Observações gerais: lavrado por Renata

Educação Infantil

Nome: EMEI ADEVALDO DE MORAES
Endereço: RUA ORESTES DAMOLIM 791
Bairro: CONJUNTO PROMORAR SAPOPEMBA

Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 5 5

DIAGNÓSTICO

Escola

ADEVALDO DE MORAES

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

31


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
ADEVALDO DE MORAES	EMEI	1	163	75,12%
ADEVALDO DE MORAES	EMEI	2	26	11,98%
ADEVALDO DE MORAES	EMEI	3	28	12,90%


Total por Parâmetro

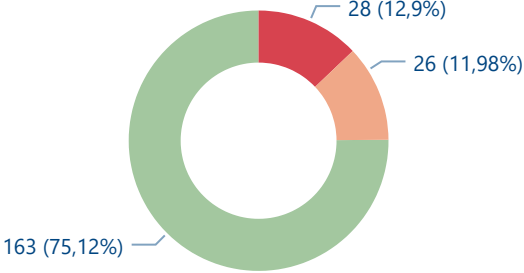

Percentual de Itens por Parâmetro

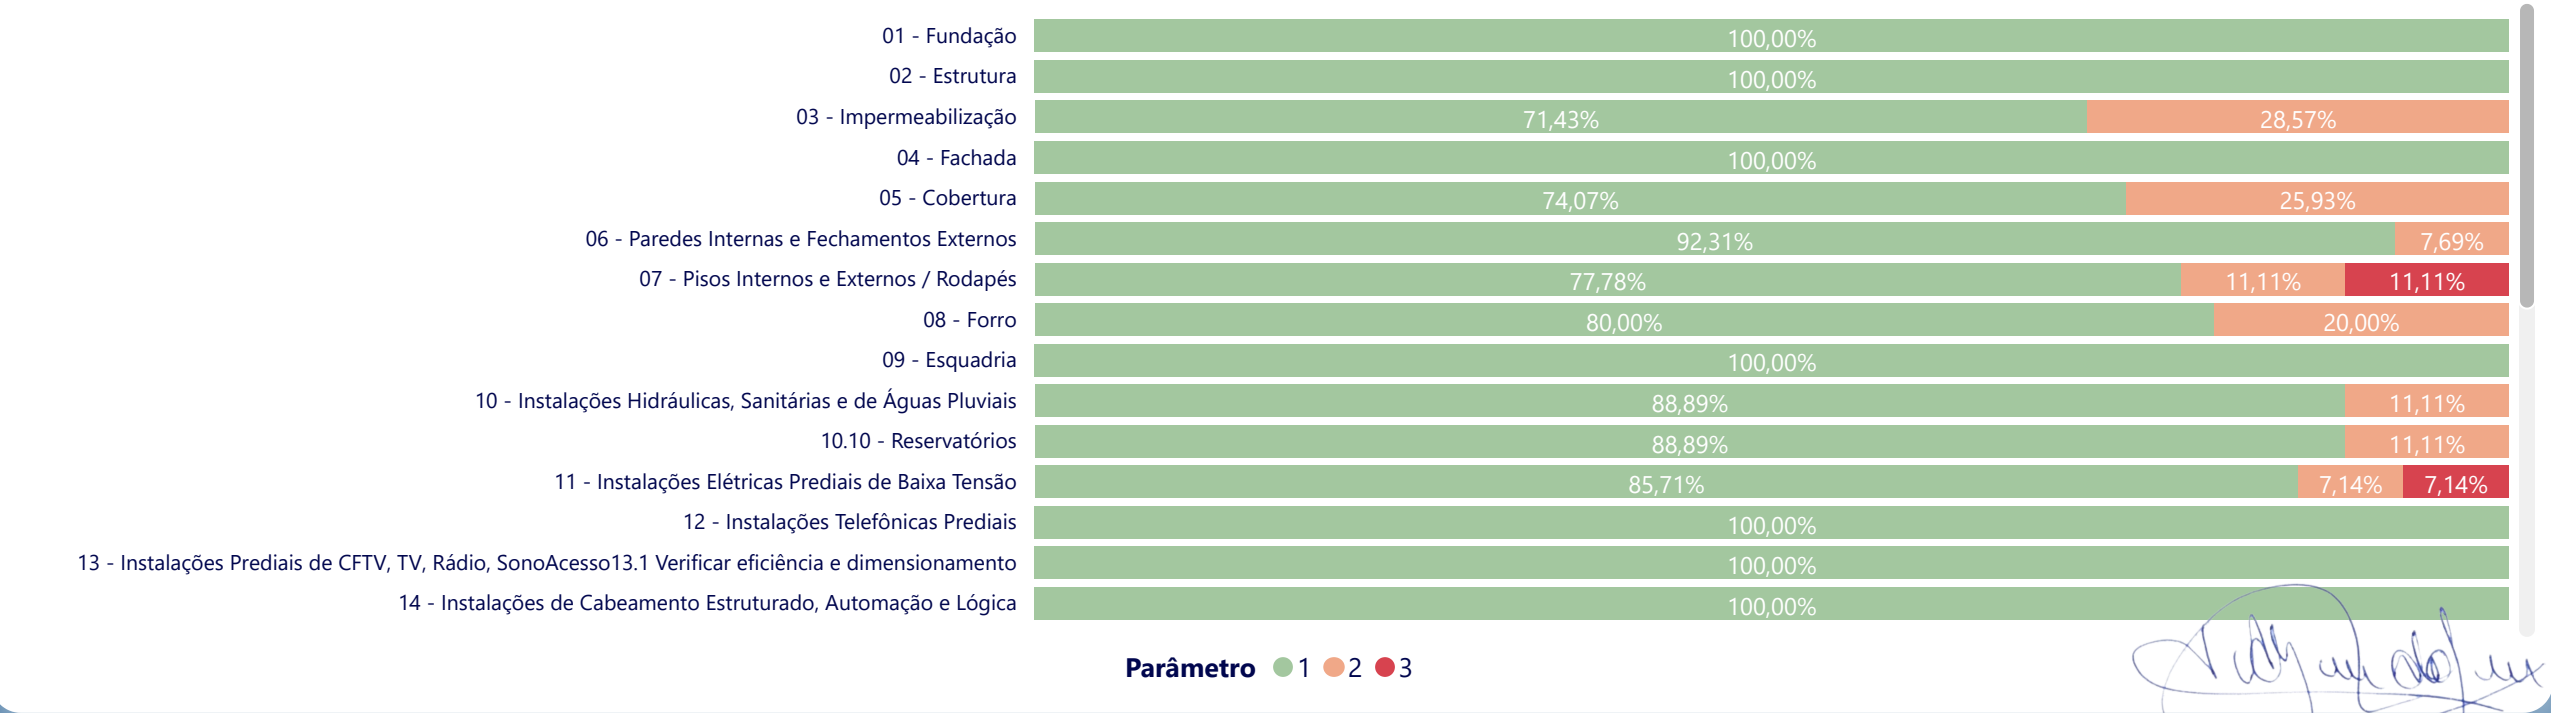

Percentual de Itens por Parâmetro

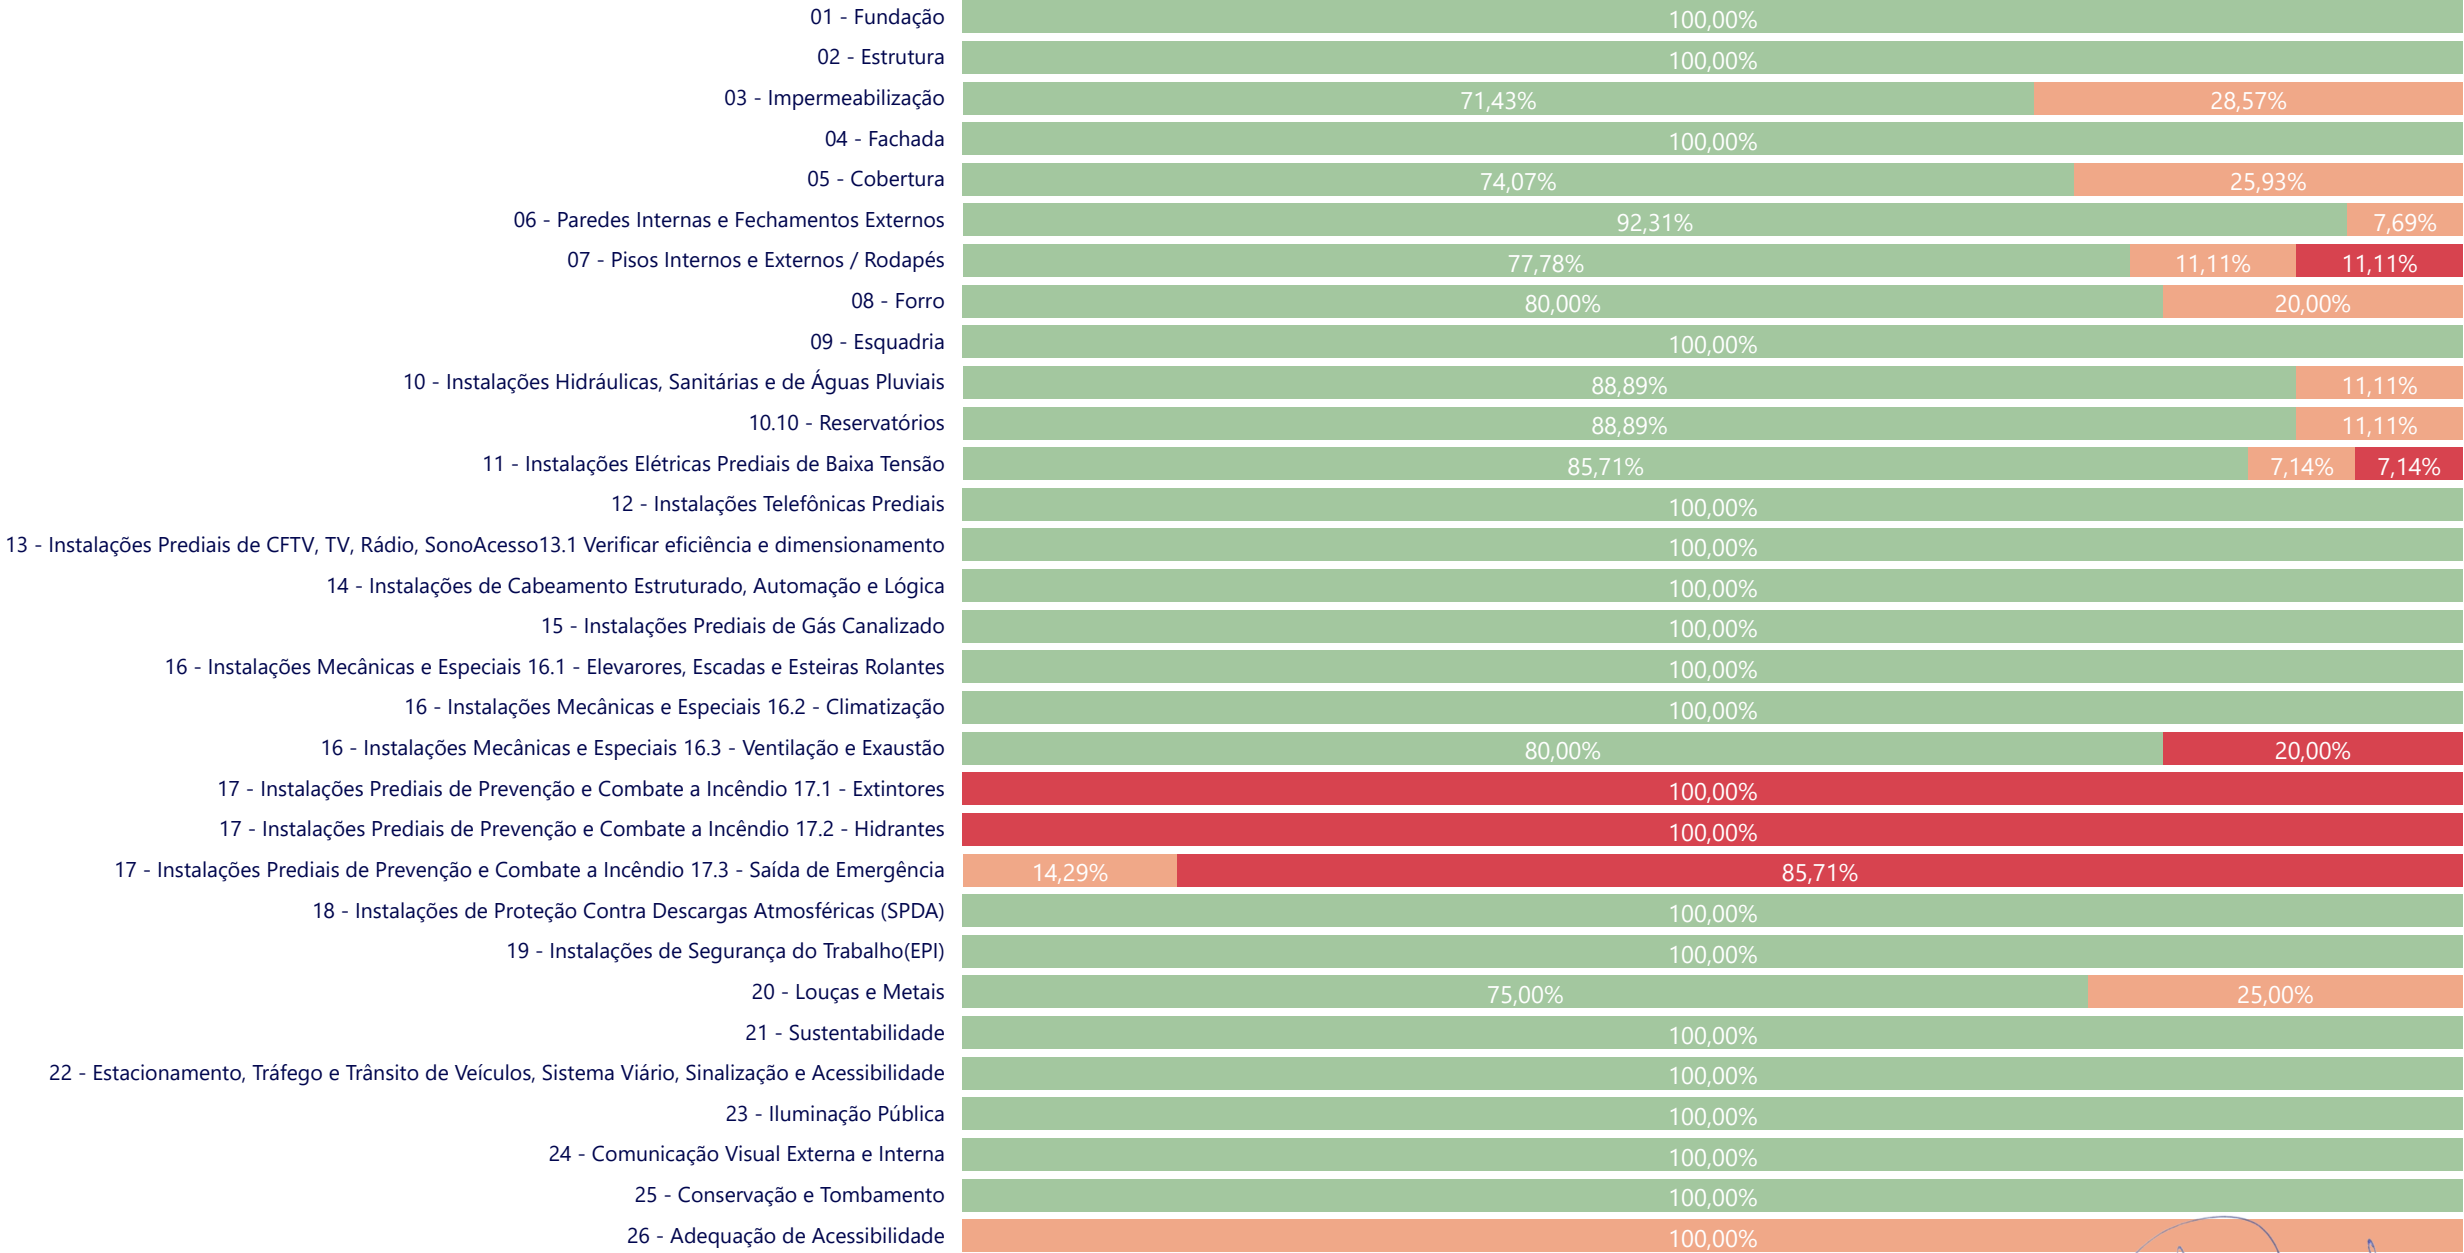

Parâmetro 1 2 3

ESCOLA: ADEVALDO DE MORAES

TIPO: EMEI

LOCAL: R. OESTE DAMOLIN, 791

BAIRRO: PROMOTOR SAPORÊMA

DRE: SÃO MATEUS

CÓD. UNIDADE:

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

REALIZADO VISTORIA PREDIAL COM O OBJETIVO DE DETALHAR AS ÁREAS DE HIDRÁULICA, ARBÓREA E ACESSIBILIDADE.

Vistoriado por:

~~Eng. Cleber Bitencourt~~
ENG. CLEBER BITENCOURT

MARIA SOUZA RODRIGUES
REC. EDIFICAÇÕES

Ciência da Direção da UE (carimbo):


Vanessa Rodrigues
Diretor de Escola
RF: 791.589-6
RG: 32.512.965-4





Nome da Unidade : EMEI ADEVALDO DE MORAES **DRE :** SÃO MATEUS

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES

	Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
1	ACESSIBILIDADE			
1.1	RUA DE ACESSO À UNIDADE DE ENSINO			
1.1.1	Iluminação Pública	Sim	Estado de conservação.	1
1.1.2	Calçada pavimentada	Sim	Estado de conservação.	3 Rachaduras
1.1.3	Dimensões Mínima	Sim	Verificar se atende a Norma.	1
1.1.4	Acesso ao estacionamento	Sim	Verificar se atende a Norma.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.5	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.6	Obstáculos	Não	Verificar se atende a Norma.	1
1.1.7	Comunicação			
1.1.7.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.7.2	Tátil	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.7.3	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.8	Sinalização			
1.1.8.1	Vaga Deficiente	Não	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.8.2	Vaga Idosos	Não	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.8.3	Travessia	Não	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.9	Grelhas e Juntas de dilatação	Não	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.10	Tampa de caixas de inspeção e/ou de visita	Não	Verificar se atende a norma	1
1.2	ENTRADA DA ESCOLA			
1.2.1	Acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não possui rampa de acesso
1.2.1.1	Localização	Sim	Verificar se atende a norma	1
1.2.1.2	Desnível	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.2.2	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.2.3	Rota acessível	Não	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.2.4	Interfone	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.2.5	Porta de acesso			
1.2.5.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1
1.2.5.2	Soleira	Não	Verificar se atende a norma	1
1.2.5.3	Desnível	Sim	Verificar se atende a norma	3 Degrau no acesso
1.2.5.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.2.6	Controle de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3 Manual
1.2.7	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.2.8	Grelhas e Juntas de dilatação	Não	Verificar se atende a norma	1
1.2.9	Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3	SECRETARIA			
1.3.1	Balcão de Atendimento	Sim	Verificar se atende a norma	1
1.3.2	Porta de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.2.1	Largura	Não Atende	Verificar se atende a norma	3 0,70m
1.3.2.2	Soleira	Não	Verificar se atende a norma	1
1.3.2.3	Desnível	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.2.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.3	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.4	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.5	Comunicação			
1.3.5.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.5.2	Tátil	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.5.3	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.6	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.7	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.4	DIRETORIA			
1.4.1	Porta de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma

Nome da Unidade :		EMEI ADEVALDO DE MORAES		DRE :	SÃO MATEUS
1.4.1.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.4.1.2	Soleira	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.4.1.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.4.1.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.2	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.3	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.4 Comunicação					
1.4.4.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.4.2	Tátil	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.4.3	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.5	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.6	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5 COORDENAÇÃO					
1.5.1	Porta de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.1.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.5.1.2	Soleira	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.5.1.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.5.1.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.2	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.3 Comunicação					
1.5.3.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.3.2	Tátil	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.3.3	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.4	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.5	Interruptor	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6 SALA DE PROFESSORES					
1.6.1	Porta de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.1.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.6.1.2	Soleira	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.6.1.3	Desnível	Sim	Verificar se atende a norma	3	
1.6.1.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.2	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	
1.6.3 Comunicação					
1.6.3.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.3.1	Tátil	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.3.2	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.4	Interruptor	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL					
1.7.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7.2	Largura	Atende	Verificar se atende a Norma.	1	
1.7.3	Revestimento	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.7.4	Desnível	Não	Verificar se atende a Norma.	1	
1.7.5	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7.6	Rota acessível	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7.7	Obstáculos	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Móveis no corredor das salas
1.7.8	Grelhas e Juntas de dilatação	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.7.9	Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.7.10	Rota de Fuga	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7.11	Portas de corredores, acessos, áreas de resgate	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7.12	Janelas	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8 CIRCULAÇÃO VERTICAL					
1.8.1 ESCADAS					
1.8.1.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.2	Andares	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.3	Degraus				
1.8.1.3.1	Largura	Atende	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.3.2	Altura dos espelhos	Atende	Verificar se atende a Norma.	1	

Nome da Unidade :			EMEI ADEVALDO DE MORAES	DRE :	SÃO MATEUS
1.8.1.3.3	Largura das pisadas	Atende	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.4	Patamar	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.5	Corrimão	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.6	Guia de balizamento	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui
1.8.1.7	Rota acessível	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.8	Obstáculos	Não	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.9	Grelhas e Juntas de dilatação	Sim	Verificar se atende a norma	3	Grelha
1.8.1.10	Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.8.1.11	Rota de Fuga por escada de emergência	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.12	Portas de corredores, acessos, áreas de resgate	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.13	Área de resgate para P.C.R - Sinalizada	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.14	Associado a rampas ou/e elevador/plataforma	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2 RAMPAS					
1.8.2.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Não possui rampas no interior da unidade
1.8.2.2	Rampa		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.2.3	Andares		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.2.4	Largura		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.2.5	Guarda Corpo		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.2.6	Inclinação da rampa		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.2.7	Patamar		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.2.8	Corrimão		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.2.9	Piso Tátil no início da rampa		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.2.10	Piso Tátil no final da rampa		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.2.11	Guia de Balizamento		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.2.12	Obstáculos		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.2.13	Grelhas e Juntas de dilatação		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.8.2.14	Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.8.3 Elevadores/Plataformas					
1.8.3.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.2	Visual Permanente		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.3	Tátil (caracteres em relevo e em Braille)		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.4	Tátil de piso		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.5	Dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.6	Sonora		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.7	Plataforma de elevação		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.8	Percurso Aberto		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.9 SALAS DE AULA					
1.9.1	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.9.2	Porta de acesso				
1.9.2.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.9.2.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.9.2.3	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.9.2.4	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.9.3	Lousa	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.9.4	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.9.5	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.10 LABORATÓRIOS					
1.10.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui laboratório
1.10.2	Porta de acesso				
1.10.2.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.2.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.2.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.2.4	Maçaneta		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.3	Lousa		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.4	Bancada		Verificar se atende a norma	N.A.	

Nome da Unidade :		EMEI ADEVALDO DE MORAES		DRE :	SÃO MATEUS
1.10.5	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.6	Interruptor		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11 SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS					
1.11.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui sala multifuncional
1.11.2	Porta de acesso				
1.11.2.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.2.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.2.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.2.4	Maçaneta		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.3	Lousa		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.4	Bancada		Verificar a altura	N.A.	
1.11.5	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.6	Interruptor		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12 BIBLIOTECA					
1.12.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.12.2	Porta de acesso				
1.12.2.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.2.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.2.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.2.4	Maçaneta		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.3	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.4	Mesas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.5	Corredor entre estantes de livros		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.6	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.7	Interruptor		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13 AUDITÓRIO					
1.13.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui auditório
1.13.2	Porta de acesso				
1.13.2.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.2.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.2.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.2.4	Maçaneta		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.3	Rampa de acessibilidade plateia		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.4	Largura		Verificar se atende a Norma	N.A.	
1.13.5	Inclinação		Verificar se atende a Norma	N.A.	
1.13.6	Guia de Balizamento		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.7	Guarda Corpo		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.8	Corrimão		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.9	Rota acessível		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.10	Iluminação		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.11	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.12	Circulação		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.13	Obstáculos		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.14	Camarim		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.15	Assentos		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.15.1	Localização		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.15.2	Dimensionamento dos espaços		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.16	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.17	Interruptor		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.14 SANITÁRIOS					
1.14.1	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.14.2	Porta				
1.14.2.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.14.2.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.14.2.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	3	Degrau no acesso
1.14.2.4	Maçaneta / Puxadores	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.14.3	Revestimento	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.14.4	Piso	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.14.5	Torneira acionada por alavanca	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma

Nome da Unidade :		EMEI ADEVALDO DE MORAES		DRE :	SÃO MATEUS
1.14.6	Mictório	Não	Verificar se atende a norma	N.A.	
1.14.7	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.15 SANITÁRIOS ACESSÍVEL					
1.15.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.15.2	Quantidade		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.3	Porta de acesso				
1.15.3.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.3.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.3.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.3.4	Maçaneta / Puxadores		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.15.4	Revestimento		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.5	Sentido de abertura da Porta		Abertura para o lado externa	N.A.	
1.15.6	Dimensões obra nova		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.7	Dimensões Reforma		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.8	Piso		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.9	Barras de apoio		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.10	Interruptor		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.11	Campainha de acionamento manual		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.12	Registro de Pressão		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.13	Bacia Sanitária		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.13.1	Descarga em caixa acoplada		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.13.2	Abertura frontal		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.13.3	Área de transferência		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.13.4	Altura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.14	Barras de apoio		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.15	Papeleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.16	Lavatório		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.16.1	Barras de apoio		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.16.2	Torneira acionada por alavanca		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.17	Acessórios (saboneteira, toalha, etc.)		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.18	Espelho		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.19	Sinalização - Deficiente		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.16 COZINHA					
1.16.1	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.16.2	Porta de acesso				
1.16.2.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.16.2.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.16.2.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.16.2.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.16.3	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.16.4	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17 REFEITÓRIO					
1.17.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.2	Porta de acesso				
1.17.2.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.17.2.2	Soleira	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.17.2.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.17.2.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.3	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.4	Bebedouro	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.5	Lixeiras	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.6	Mesas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.7	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.18 QUADRA DE ESPORTES					
1.18.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.18.1	Portão de acesso		Verificar se atende a norma		
1.18.1.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.18.1.2	Soleira	Não	Verificar se atende a norma	1	

Nome da Unidade :		EMEI ADEVALDO DE MORAES		DRE :	SÃO MATEUS
1.18.1.3	Desnível	Sim	Verificar se atende a norma	3	Degrau no acesso
1.18.2	Grelhas e Juntas de dilatação	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.18.3	Vestiário	Não	Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.3.1	Porta	Não	Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.4	Arquibancada	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.18.4.1	Localização	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.18.4.2	Dimensionamento dos espaços	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.18.5	Rota Acessível	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.19 PÁTIO / PÁTIO EXTERNO					
1.19.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.19.2	Desnível	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.19.3	Grelhas e Juntas de dilatação	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.19.4	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.20. PARQUE					
1.20.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.21 PISCINA					
1.21.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui piscina
1.21.2	Piso		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.21.2	Tanques				
1.21.3	Entrada e saída, ou meio de acessibilidade		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.21.4	Banco de Transferência		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.21.5	Escada		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.21.6	Corrimão		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.21.7	Rampa		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.21.8	Corrimão		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.21.9	Ducha		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.22 Estacionamento					
1.22.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.22.2	Portão de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.22.3	Alarme de saída de garagem	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.22.3	Vaga para pessoas com deficiência	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.22.4	Vaga para pessoas idosas	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.22.5	Circulação de pedestre	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma

Legenda

Grau de Comprometimento

1
2
3
NA

Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.

Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais

Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.

Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

Engenheiro Civil Cleber Bitencourt / Técnica em Edificações Maria Socorro Rodrigues



Nome da Unidade : EMEI ADEVALDO DE MORAES DRE : SÃO MATEUS

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES					
	Item			Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
1	ÁGUA FRIA				
1.1	Ligação				
1.1.1	Rede Pública	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.2	Poço Semi-Artesiano	Não	Estado de conservação.	N.A.	
1.1.3	Outro	Não	Estado de conservação.	N.A.	
1.1.4	Abrigo do cavalete	Sim	Estado de conservação.	2	Porta enferrujada
1.1.5	Cavalete	Sim	Estado de conservação.	2	Antigo
1.2	Reservatório				
1.2.1	Tipo				
1.2.1.1	Elevado	Sim	Estado de conservação.	1	
1.2.1.2	Subterrâneo	Não	Estado de conservação.	N.A.	
1.2.2	Volume de Reserva				
1.2.2.1	Reserva consumo	Adequado	Verificar se atende o projeto	1	
1.2.2.2	Reserva de Incêndio	Adequado	Verificar se atende o projeto	1	
1.2.3	Vazamento/infiltrações/Estanqueidade				
1.2.3.1	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.2.3.2	Infiltrações	Não	Situação de consumo	1	
1.2.3.3	Estanqueidade	Sim	Situação de consumo	1	
1.2.4	Torneira de Boia				
1.2.4.1	Torneira de Boia	Sim	Estado de conservação.	1	
1.2.4.2	Vazamento/infiltrações/Estanqueidade	Não	Situação de consumo	1	
1.2.5	Bomba				
1.2.5.1	Vazamento/infiltrações/Estanqueidade	Não	Situação de consumo	1	
1.2.6	Tipos de Estruturas				
1.2.6.1	Estrutura de concreto				
1.2.6.1.1	Fissuras	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.2	Deterioração do concreto	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.3	Destacamento	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.4	Desagregação	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.5	Separação	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.6	Irregularidades geométricas	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.7	Falhas de Concretagem	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.8	Armadura exposta	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.9	Eflorescência	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.10	Desenvolvimento de microorganismos biológicos	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.2	Estrutura Metálica				
1.2.6.2.1	Degradação/desgaste do material		Estado de conservação.	N.A.	Unidade não possui essa estrutura
1.2.6.2.2	Oxidação		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.6.2.3	Corrosão		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.6.3	Outro Tipo				
1.2.6.3.1	Outro Tipo		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.7	Tampa				
1.12.7.1	Ausência		Estado de conservação.	N.A.	
1.12.7.2	Ineficiência de fechamento		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.8	Escada				
1.2.8.1	Marinheiro	Não	Estado de conservação.	3	Sem segurança, vide foto 33
1.2.8.2	Grade de proteção	Não	Estado de conservação.	3	Falta manutenção
1.2.8.3	Degradação/desgaste do material	Sim	Estado de conservação.	2	Falta manutenção
1.2.8.4	Oxidação	Sim	Estado de conservação.	2	Falta manutenção
1.2.8.5	Corrosão	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.9	Casa de Máquinas				
1.2.9.1	Infiltração		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.9.2	Porta		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.9.3	Ausência		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.9.4	Ineficiência de fechamento		Estado de conservação.	N.A.	
1.3	Rede				
1.3.1	Cavalete até reservatório				
1.3.1.1	Rede do cavalete até reservatório	Sim	Estado de conservação.	1	Rede enterrada, não foi observado pontos de vazamentos, superficial
1.3.1.2	Tubulação				
1.3.1.2.1	PVC	Sim	Verificar se atende o projeto	1	

Nome da Unidade :		EMEI ADEVALDO DE MORAES		DRE :	SÃO MATEUS
1.3.1.2.2	Ferro	Não	Verificar se atende o projeto	N.A.	
1.3.1.2.3	Enterrada	Sim	Situação	1	
1.3.1.2.4	Exposta	Não	Situação	1	
1.3.1.2.5	Ressecada	Não	Situação	1	
1.3.1.2.6	Enferrujada	Não	Situação	1	
1.3.1.2.7	Vazamento	Não	Situação	1	
1.3.1.3	Registros	Sim	Estado de conservação.	1	
1.3.2	Distribuição entre o reservatório e os pontos de distribuição				
1.3.2.1	Tubulação	Adequado	Estado de conservação.	1	
1.3.2.1.1	PVC	Sim	Verificar se atende o projeto	1	Não tivemos acesso ao projeto hidráulico da unidade
1.3.2.1.2	Ferro	Não	Verificar se atende o projeto	N.A.	
1.3.2.1.3	Enterrada	Sim	Situação	1	
1.3.2.1.4	Exposta	Sim	Situação	1	
1.3.2.1.5	Ressecada	Não	Situação	1	
1.3.2.1.6	Enferrujada	Não	Situação	1	
1.3.2.1.7	Vazamento	Não	Situação	1	
1.3.2.2	Registros	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4	Acabamento				
1.4.1	Torneiras				
1.4.1.1	Cozinha - pia				
1.4.1.1.1	Arejador de vazão constante	Não	Estado de conservação.	2	Algumas torneiras estão com os arejadores danificados
1.4.1.1.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.2	Cozinha - parede				
1.4.1.2.1	Arejador de vazão constante	Sim	Estado de conservação.	2	Algumas torneiras estão com os arejadores danificados
1.4.1.3	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.3	Lavatório - Cuba				
1.4.1.3.1	Arejador de vazão constante	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4.1.3.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.4	Lavatório - Parede				
1.4.1.4.1	Arejador de vazão constante	Sim	Estado de conservação.	1	Bebedouro, torneiras antivandalismo
1.4.1.4.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.5	Tanque				
1.4.1.5.1	Arejador de vazão constante	Não	Estado de conservação.	2	Não possui
1.4.1.5.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.6	Jardim				
1.4.1.6.1	Arejador de vazão constante	Não	Estado de conservação.	2	Não possui
1.4.1.6.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.2	Válvula de Descarga				
1.4.2.1	Acabamento	Sim	Estado de conservação.	3	Botão travando, banheiro alunos
1.4.2.2	Vazamento	Não	Situação	1	
1.4.3	Caixa Acoplada				
1.4.3.1	Mangueira de ligação		Estado de conservação.	N.A.	Unidade não possui
1.4.3.2	Vazamento		Situação de consumo	N.A.	
1.4.3.3	Comporta de Vedação - saída		Estado de conservação.	N.A.	
1.4.3.4	Vazamento		Situação de consumo	N.A.	
1.4.3.5	Trincada		Situação	N.A.	
1.4.3.6	Funcionamento		Situação	N.A.	
1.4.3.7	Tampa		Estado de conservação.	N.A.	
1.4.4	Válvula de descarga				
1.4.4.1	Acabamento	Sim	Verificar se atende a norma	2	Falta acabamento da válvula no banheiro dos funcionários
1.4.4.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.5	Bacia Sanitária				
1.4.5.1	Trincada/Quebrada	Não	Situação	1	
1.4.5.2	Assento	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.4.6	Chuveiro Elétrico				
1.4.6.1	Cano de ligação	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4.6.1.1	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.6.2	Registro de pressão	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4.6.2.1	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.6.2.2	Acabamento	Sim	Estado de conservação.	1	
2	Esgoto				
2.1	Ligação				
2.1.1	Rede pública	Sim	Estado de conservação.	1	
2.1.2	Ligação com a rede pública	Sim	Estado de conservação.	1	

Nome da Unidade :		EMEI ADEVALDO DE MORAES		DRE :	SÃO MATEUS
2.1.3	Fossa	Não	Estado de conservação.	N.A.	
2.1.3.1	Volume	N.A.	Verificar se atende o projeto	N.A.	
2.1.4	Sumidouro	Não	Estado de conservação.	N.A.	
2.1.4.1	Volume	N.A.	Verificar se atende o projeto	N.A.	
2.2	Caixas				
2.2.1	Caixa de Gordura				
2.2.1	Caixa de Gordura	Sim	Situação	1	
2.2.1.1	Quantidade	1	Verificar se atende o projeto	1	
2.2.1.2	Vazamento	Não	Estado de conservação.	1	
2.2.1.3	Trinca/Fissuras	Não	Situação	1	
2.2.1.4	Tampas				
2.2.1.5	Ausência	Não	Situação	1	
2.2.1.6	Ineficiência de fechamento	Não	Situação	1	
2.2.2	Caixa de Passagem				
2.2.2	Caixa de Passagem	Sim	Situação	2	Algumas caixas de passagem apresentam desgaste pelo tempo
2.2.2.1	Quantidade	9	Verificar se atende o projeto	1	
2.2.2.2	Vazamento	Não	Situação	1	
2.2.2.3	Trinca/Fissuras	Não	Situação	1	
2.2.2.4	Tampas	Sim	Situação	2	Tampas desgastada pelo tempo, algumas com trincas e rachaduras
2.2.2.5	Ausência	Não	Estado de conservação.	1	
2.2.2.6	Ineficiência de fechamento	Não	Estado de conservação.	1	
2.3	Rede				
2.3.1	Tubulação				
2.3.1.1	PVC	Sim	Verificar se atende o projeto	1	
2.3.1.2	Manilha	Não	Verificar se atende o projeto	N.A.	
2.3.2	Inclinação	Adequado	Situação	1	
2.3.3	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.3.4	Vazamentos	Não	Situação	1	
2.4	Ralos				
2.4.1	Caimento	Adequado	Situação	1	
2.4.2	Entupimento	Não	Situação	1	
2.5	Aparelhos Sanitários				
2.5.1	Pia da cozinha				
2.5.1.1	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.5.1.2	Vazamentos	Não	Situação	1	
2.5.2	Tanque				
2.5.2.1	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.5.2.2	Vazamentos	Não	Situação	1	
2.5.3	Lavatório				
2.5.3.1	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.5.3.2	Vazamentos	Não	Situação	1	
2.5.4	Vaso Sanitário				
2.5.4.1	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.5.4.2	Vazamentos	Não	Situação	1	
3	Drenagem				
3.1	Ligação				
3.1.1	Rede pública		Estado de conservação.	N.A.	
3.1.2	Ligação com a rede pública		Estado de conservação.	N.A.	
3.1.3	Descarrega na Guia	Sim	Estado de conservação.	1	
3.2	Área Externa				
3.2.1	Canaletas				
3.2.1.1	Canaletas	Sim	Situação	2	Falta manutenção
3.2.1.1.1	Tipo				
3.2.1.1.1.1	Concreto				
3.2.1.1.1.1.1	Moldada "In-Loce"	Sim	Situação	2	Falta manutenção
3.2.1.1.1.1.2	Pré-moldada	Não	Situação	N.A.	
3.2.1.1.1.1.3	Trincada	Não	Situação	1	
3.2.1.1.1.1.4	Assoreada	Não	Situação	1	
3.2.1.1.1.2	Alvenaria				
3.2.1.1.1.2.1	Alvenaria		Situação	N.A.	
3.2.1.1.1.2.2	Trincada		Situação	N.A.	
3.2.1.1.1.2.3	Assoreada		Situação	N.A.	
3.2.1.1.2	Acessórios				
3.2.1.1.2.1	Grelhas	Sim	Situação	2	Enferrujada
3.2.1.1.2.2	Quebra	Não	Situação	N.A.	

Nome da Unidade :		EMEI ADEVALDO DE MORAES		DRE :	SÃO MATEUS
3.2.1.1.2.3	Danificada	Não	Situação	N.A.	
3.2.1.1.2.4	Tampa	Sim	Situação	N.A.	
3.2.1.1.2.5	Quebra	Não	Situação	N.A.	
3.2.1.1.2.6	Danificada	Sim	Situação	2	Falta manutenção
3.2.2 Escadas Hidráulicas					
3.2.2.1	Escada Hidráulica		Situação	N.A.	
3.2.2.2	Trincada		Situação	N.A.	
3.2.2.3	Assoreada		Situação	N.A.	
3.2.3 Caixas de Passagem					
3.2.3.1 Caixas					
3.2.3.1.1 Tipo					
3.2.3.1.1.1 Concreto					
3.2.3.1.1.1.1	Moldada "In-Loço"	Sim	Situação	1	
3.2.3.1.1.1.2	Pré-moldada	Não	Situação	N.A.	
3.2.3.1.1.1.3	Trincada	Não	Situação	1	
3.2.3.1.1.1.4	Assoreada	Não	Situação	1	
3.2.3.1.1.2 Alvenaria					
3.2.3.1.1.2.1	Alvenaria	Sim	Situação	1	
3.2.3.1.1.2.2	Trincada	Não	Situação	N.A.	
3.2.3.2 Acessórios					
3.2.3.2.1	Grelhas		Situação	N.A.	
3.2.3.2.2	Quebra		Situação	N.A.	
3.2.3.2.3	Danificada		Situação	N.A.	
3.2.3.2.4	Tampa	Sim	Situação	2	Com trincas
3.2.3.2.5	Quebra		Situação	N.A.	
3.2.3.2.6	Danificada		Situação	N.A.	
3.2.4 Tubulação					
3.2.4.1 Tipo					
3.2.4.1.1	PVC	Sim	Situação	1	
3.2.4.1.2	Cerâmico	Não	Situação	N.A.	
3.2.4.1.3	Entupimentos	Não	Situação	1	
3.3 Edificação					
3.3.1 Calhas					
3.3.1.1 Tipo					
3.3.1.1.1	Galvanizada	Sim	Situação	2	Cobertura frente do pátio, falta manutenção
3.3.1.1.2	PVC	Não	Situação	N.A.	
3.3.1.1.3	Molda "In-Loço"	Não	Situação	N.A.	
3.3.1.1.4	Entupida	Não	Situação	1	
3.3.1.1.5	Danificada	Não	Situação	2	Falta manutenção
3.3.1.1.6	Vazamento	Não	Situação	1	
3.3.1.1.7	Enferrujada	Sim	Situação	3	Pontos de ferrugem
3.3.1.1.8	Falha na fixação	Não	Situação	1	
3.3.1.1.9	Impermeabilização	Não	Situação	2	Falta impermeabilização da calha
3.3.2 Ligações					
3.3.2.1 Tipo					
3.3.2.1.1	Galvanizada	Não	Situação	1	
3.3.2.1.2	PVC	Sim	Situação	1	
3.3.2.1.3	Entupida	Não	Situação	1	
3.3.2.1.4	Danificada	Não	Situação	1	
3.3.2.1.5	Vazamento	Não	Situação	1	
3.3.2.1.6	Enferrujada	Não	Situação	1	
3.3.2.1.7	Falha na fixação	Não	Situação	1	
3.3.3 Decidas					
3.3.3.1 Tipo					
3.3.3.1.1	Galvanizada	Não	Situação	1	
3.3.3.1.2	PVC	Sim	Situação	1	
3.3.3.1.3	Entupida	Não	Situação	1	
3.3.3.1.4	Danificada	Não	Situação	1	
3.3.3.1.5	Vazamento	Não	Situação	1	
3.3.3.1.6	Enferrujada	Não	Situação	1	
3.3.3.1.7	Falha na fixação	Não	Situação	1	
3.3.4 Caixas de captação					
3.3.4.1 Tipo					
3.3.4.1.1 Concreto					
3.3.4.1.1.1	Moldada "In-Loço"		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.2	Pré-moldada		Situação	N.A.	

Nome da Unidade :		EMEI ADEVALDO DE MORAES		DRE :	SÃO MATEUS
3.3.4.1.1.3	Trincada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.4	Tampa		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.5	Quebra		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.6	Danificada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.7	Ausência		Estado de conservação.	N.A.	
3.3.4.1.1.8	Ineficiência de fechamento		Estado de conservação.	N.A.	
3.3.4.1.2 Alvenaria					
3.3.4.1.2.1 Alvenaria					
3.3.4.1.2.2	Trincada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.2.3	Tampa		Situação	N.A.	
3.3.4.1.2.4	Quebra		Situação	N.A.	
3.3.4.1.2.5	Danificada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.2.6	Ausência		Estado de conservação.	N.A.	
3.3.4.1.2.7	Ineficiência de fechamento		Estado de conservação.	N.A.	
3.3.5 Tubulação					
3.3.5.1 Tipo					
3.3.5.1.1	PVC		Situação	N.A.	
3.3.5.1.2	Cerâmico		Situação	N.A.	
3.3.5.1.3	Entupimentos		Situação	N.A.	

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENGENHEIRO CLEBER C. BITENCOURT / TÉCN. EM EDIFICAÇÕES MARIA SOCORRO




Nome da Unidade :	EMEI ADEVALDO DE MORAES	DRE :	SÃO MATEUS
--------------------------	--------------------------------	--------------	-------------------

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item		Grau de Comprome- timento	Ambiente / Observações
1	ARBÓREO			
1.1	TIPO DE MANEJO			
1.1.1	SUPRESSÃO			
1.1.1.1	CORTE RASO , RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 5CM<DIAM<15CM	Verificar a condição	3	Unidade possui criticidade na maioria das árvores, pois apresentam deslocamento de crosta, fendas e buracos, presença de ataque de cupim, solo pobre de nutrientes, solo encharcado e saturado, o que ajuda a proliferar fungos e apodrecer as raízes. Existe a necessidade de uma avaliação detalhada de todas as árvores.
1.1.1.2	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	Verificar a condição	3	Unidade possui criticidade na maioria das árvores, pois apresentam deslocamento de crosta, fendas e buracos, presença de ataque de cupim, solo pobre de nutrientes, solo encharcado e saturado, o que ajuda a proliferar fungos e apodrecer as raízes. Existe a necessidade de uma avaliação detalhada de todas as árvores.
1.1.1.3	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	Verificar a condição	3	Unidade possui criticidade na maioria das árvores, pois apresentam deslocamento de crosta, fendas e buracos, presença de ataque de cupim, solo pobre de nutrientes, solo encharcado e saturado, o que ajuda a proliferar fungos e apodrecer as raízes. Existe a necessidade de uma avaliação detalhada de todas as árvores.
1.1.1.4	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 45CM<DIAM<60CM	Verificar a condição	3	Unidade possui criticidade na maioria das árvores, pois apresentam deslocamento de crosta, fendas e buracos, presença de ataque de cupim, solo pobre de nutrientes, solo encharcado e saturado, o que ajuda a proliferar fungos e apodrecer as raízes. Existe a necessidade de uma avaliação detalhada de todas as árvores.
1.1.1.5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 60CM<DIAM<100CM	Verificar a condição		
1.1.1.6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 100CM<DIAM<150CM	Verificar a condição		
1.1.1.7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 150CM<DIAM<250CM	Verificar a condição		
1.1.1.8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 250CM<DIAM<350CM	Verificar a condição		
1.1.2	FITOSSANITÁRIO			
1.1.2.1	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES DIAM>5<15CM	Verificar a condição	3	Unidade possui criticidade na maioria das árvores, pois apresentam deslocamento de crosta, fendas e buracos, presença de ataque de cupim, solo pobre de nutrientes, solo encharcado e saturado, o que ajuda a proliferar fungos e apodrecer as raízes. Existe a necessidade de uma avaliação detalhada de todas as árvores.
1.1.2.2	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	Verificar a condição	3	Unidade possui criticidade na maioria das árvores, pois apresentam deslocamento de crosta, fendas e buracos, presença de ataque de cupim, solo pobre de nutrientes, solo encharcado e saturado, o que ajuda a proliferar fungos e apodrecer as raízes. Existe a necessidade de uma avaliação detalhada de todas as árvores.
1.1.2.3	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	Verificar a condição	3	Unidade possui criticidade na maioria das árvores, pois apresentam deslocamento de crosta, fendas e buracos, presença de ataque de cupim, solo pobre de nutrientes, solo encharcado e saturado, o que ajuda a proliferar fungos e apodrecer as raízes. Existe a necessidade de uma avaliação detalhada de todas as árvores.
1.1.2.4	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 45CM<DIAM<60CM	Verificar a condição	3	Unidade possui criticidade na maioria das árvores, pois apresentam deslocamento de crosta, fendas e buracos, presença de ataque de cupim, solo pobre de nutrientes, solo encharcado e saturado, o que ajuda a proliferar fungos e apodrecer as raízes. Existe a necessidade de uma avaliação detalhada de todas as árvores.
1.1.2.5	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 60CM<DIAM<100CM	Verificar a condição		
1.1.2.6	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES DIAM >100CM	Verificar a condição		
1.1.3	ADEQUAÇÃO			
1.1.3.1	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA.	Verificar a condição	3	Unidade possui criticidade na maioria das árvores, pois apresentam deslocamento de crosta, fendas e buracos, presença de ataque de cupim, solo pobre de nutrientes, solo encharcado e saturado, o que ajuda a proliferar fungos e apodrecer as raízes. Existe a necessidade de uma avaliação detalhada de todas as árvores.

1.1.3.2	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M	Verificar a condição	3	Unidade possui criticidade na maioria das árvores, pois apresentam deslocamento de crosta, fendas e buracos, presença de ataque de cupim, solo pobre de nutrientes, solo encharcado e saturado, o que ajuda a proliferar fungos e apodrecer as raízes. Existe a necessidade de uma avaliação detalhada de todas as árvores.
2	TIPO DE VEGETAÇÃO			
2.1	GRAMA			
2.1.1	ESMERALDA	Estado de conservação.		Unidade não tem gramináceos plantada
2.1.2	SÃO CARLOS	Estado de conservação.		
2.1.3	PRETA	Estado de conservação.		
2.1.4	OUTRA ESPÉCIE	Estado de conservação.		
2.2	FORRAÇÃO			
2.2.1	MARANTA	Estado de conservação.		
2.2.2	CURCUIGO	Estado de conservação.		
2.2.3	LANTANA	Estado de conservação.		
2.2.4	LIÍRIO AMARELO	Estado de conservação.		
2.2.5	PILEIA	Estado de conservação.		
2.2.6	CLOROFITO	Estado de conservação.		
2.2.7	VEDELIA	Estado de conservação.		
2.2.8	AGAPANTO	Estado de conservação.		
2.2.9	AZULZINHO	Estado de conservação.		
2.2.10	BARLÉRIA	Estado de conservação.		
2.2.11	BULBINE	Estado de conservação.		
2.2.12	DINHEIRO-EM-PENCA	Estado de conservação.		
2.2.13	GOTA DE ORVALHO	Estado de conservação.		
2.2.14	GRAMA-AMENDOIM	Estado de conservação.		
2.2.15	JIBÓIA-VERDE	Estado de conservação.		
2.2.16	OFIPOGO	Estado de conservação.		
2.2.17	PAPIRINHO	Estado de conservação.		
2.2.18	SINGÔNIO	Estado de conservação.		
2.2.19	TRAPOERABA	Estado de conservação.		
2.2.20	FALSO-ÍRIS	Estado de conservação.		
2.2.21	FLOR-LEOPARDO	Estado de conservação.		
2.2.22	HELICÔNIA-PAPAGAIO	Estado de conservação.		
2.2.23	MORÉIA-AMARELA	Estado de conservação.		
2.2.24	ARBUSTO (H= 0,50 A 0,70 M)	Estado de conservação.		
2.2.25	AZALÉIA	Estado de conservação.		
2.2.26	BELA EMILIA	Estado de conservação.		
2.2.27	COSTELA-DE-ADÃO	Estado de conservação.		
2.2.28	GUAIMBÊ	Estado de conservação.		
2.2.29	PRIMAVERA	Estado de conservação.		
2.2.30	CALIANDRA	Estado de conservação.		
2.2.31	SANQUÊSIA	Estado de conservação.		
2.2.32	DICORISANDRA	Estado de conservação.		
2.2.33	MANJERICÃO	Estado de conservação.		
2.2.34	ALPINIA	Estado de conservação.		
2.2.35	AVE-DO-PARAÍSO	Estado de conservação.		
2.2.36	CLÚSIA	Estado de conservação.		
2.2.37	FILODENDRO	Estado de conservação.		
2.2.38	GARDÊNIA	Estado de conservação.		
2.2.39	GUAIMBÊ-DA-FOLHA-ONDULADA	Estado de conservação.		
2.2.40	GUAIMBÊ-DE-BREJO	Estado de conservação.		
2.2.41	IMBÊ	Estado de conservação.		
2.2.42	JASMIM-AMARELO	Estado de conservação.		
2.2.43	LANTERNA-CHINESA	Estado de conservação.		
2.2.44	MANACÁ-DE-CHEIRO	Estado de conservação.		
2.2.45	MARIA-PRETA	Estado de conservação.		
2.2.46	MUSSAENDA	Estado de conservação.		
2.2.47	MUSSAENDA-FRONDOSA	Estado de conservação.		
2.2.48	PLEOMELE	Estado de conservação.		
2.2.49	QUARESMEIRINHA	Estado de conservação.		
2.2.50	RESEDÁ	Estado de conservação.		
2.2.51	SOMBRINHA-CHINESA	Estado de conservação.		
2.2.52	TUMBÉRGIA	Estado de conservação.		

2.3	ARBÓREA			
2.3.1	Arvores Nativas			
2.3.1.1	ALDRAGO	Estado de conservação.		
2.3.1.2	PEITO DE POMBA	Estado de conservação.		
2.3.1.3	AÇOITA CAVALO	Estado de conservação.		
2.3.1.4	CAPIXINGUI	Estado de conservação.		
2.3.1.5	FUMO BRAVO	Estado de conservação.		
2.3.1.6	INGÁ	Estado de conservação.		
2.3.1.7	MUTAMBO	Estado de conservação.		
2.3.1.8	PAU POLVORA	Estado de conservação.		
2.3.1.9	TÁPIA	Estado de conservação.		
2.3.2	Arvores Ornamentais (H= 1,50 a 2,00 m)			
2.3.2.1	ARAÇÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.2	ALECRIM DE CAMPINAS	Estado de conservação.		
2.3.2.3	ARAÇÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.4	AROEIRA-DO-SERTÃO	Estado de conservação.		
2.3.2.5	AROEIRA-SALSA	Estado de conservação.		
2.3.2.6	BICO-DE-PATO	Estado de conservação.		
2.3.2.7	CANELA-PRETA	Estado de conservação.		
2.3.2.8	CANELA-SASSAFRÁS	Estado de conservação.		
2.3.2.9	CANELEIRA	Estado de conservação.		
2.3.2.10	CAPUTUNA-PRETA (CHUPA FERRO)	Estado de conservação.		
2.3.2.11	CAROBÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.12	CAROBÁ-BRANCA	Estado de conservação.		
2.3.2.13	CAROBÃO	Estado de conservação.		
2.3.2.14	CARVALHO-BRASILEIRO (CARVALHO DO BRASIL)	Estado de conservação.		
2.3.2.15	CÁSSIA-GRANDE	Estado de conservação.		
2.3.2.16	CASTANHA-DO-PARÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.17	CEDRO-ROSA	Estado de conservação.		
2.3.2.18	CHÁ-DE-BUGRE (CAPITÃO DO CAMPO)	Estado de conservação.		
2.3.2.19	CHUVA DE OURO	Estado de conservação.		
2.3.2.20	DEDALEIRO	Estado de conservação.		
2.3.2.21	DIADEMA	Estado de conservação.		
2.3.2.22	EMBAÚBA	Estado de conservação.		
2.3.2.23	EMBIRUÇU	Estado de conservação.		
2.3.2.24	FEDEGOSO (ALELUIA)	Estado de conservação.		
2.3.2.25	FEIJOA	Estado de conservação.		
2.3.2.26	GUANANDI	Estado de conservação.		
2.3.2.27	IMBUÍ	Estado de conservação.		
2.3.2.28	IPÊ-AMARELO	Estado de conservação.		
2.3.2.29	IPÊ-AMARELO-DA-SERRA	Estado de conservação.		
2.3.2.30	IPÊ-BRANCO	Estado de conservação.		
2.3.2.31	IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS	Estado de conservação.		
2.3.2.32	IPÊ-ROXO DE BOLA	Estado de conservação.		
2.3.2.33	JABORANDI	Estado de conservação.		
2.3.2.34	JACARANDÁ-PAULISTA	Estado de conservação.		
2.3.2.35	JATOBÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.36	JEQUITIBÁ-BRANCO	Estado de conservação.		
2.3.2.37	JEQUITIBÁ-ROSA	Estado de conservação.		
2.3.2.38	MANACÁ-DA-SERRA	Estado de conservação.		
2.3.2.39	MIRINDIBA (MIRINDIBA ROSA)	Estado de conservação.		
2.3.2.40	MULUNGU	Estado de conservação.		
2.3.2.41	MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ)	Estado de conservação.		
2.3.2.42	PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA)	Estado de conservação.		
2.3.2.43	PAU-BRASIL	Estado de conservação.		
2.3.2.44	PAU-CIGARRA - DAP5	Estado de conservação.		
2.3.2.45	PAU-FERRO	Estado de conservação.		
2.3.2.46	PEROBA ROSA	Estado de conservação.		
2.3.2.47	PINHEIRO-DO-PARANÁ	Estado de conservação.		



2.3.2.48	QUARESMEIRA	Estado de conservação.		
2.3.2.49	SIBIPIRUNA	Estado de conservação.		
2.3.2.50	SUINÃ - DAP3	Estado de conservação.		
2.3.2.51	TARUMÃ	Estado de conservação.		
2.3.2.52	TIPUANA	Estado de conservação.		
2.3.2.53	UNHA-DE-VACA	Estado de conservação.		
2.3.2.54	URUCUM	Estado de conservação.		
2.3.2.55	URUCUM - DAP 7	Estado de conservação.		
2.3.3 Árvores Frutíferas (H = 2,00 m)				
2.3.3.1	ACEROLA	Estado de conservação.		
2.3.3.2	AMOREIRA	Estado de conservação.		
2.3.3.3	ANGELIM-DOCE	Estado de conservação.		
2.3.3.4	CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO)	Estado de conservação.		
2.3.3.5	GABIROBA	Estado de conservação.		
2.3.3.6	GENIAPAO (JENIAPAO)	Estado de conservação.		
2.3.3.7	GOIABEIRA	Estado de conservação.		
2.3.3.8	GRUMIXAMA	Estado de conservação.		
2.3.3.9	JABUTICABEIRA	Estado de conservação.		
2.3.3.10	JAMBOLÃO	Estado de conservação.		
2.3.3.11	PITANGUEIRA	Estado de conservação.		
2.3.3.12	PITANGUEIRA - DAP5	Estado de conservação.		
2.3.3.13	UVAIA - DAP3	Estado de conservação.		
2.3.4 Palmeiras (H = 2,00 m)				
2.3.4.1	AÇAÍ	Estado de conservação.		
2.3.4.2	GUARIROBA - DAP3	Estado de conservação.		
2.3.4.3	INDAIÁ	Estado de conservação.		
2.3.4.4	JERIVÁ - DAP5	Estado de conservação.		
2.3.4.5	PALMITO-JUÇARA (PALMITO)	Estado de conservação.		
2.3.4.6	PUPUNHA	Estado de conservação.		
2.3.5 Outros				
2.3.5.1	BAMBUZINHO (H= 1,00 a 2,00 M)	Estado de conservação.		
2.3.5.2	CIPÓ DE SÃO JOÃO (H=0,50 A 0,70M)	Estado de conservação.		
2.3.5.3	CUSPIDÁRIA (H=0,50 A 0,70M)	Estado de conservação.		
2.3.5.4	IPOMÉIA (H=0,50 A 0,70M)	Estado de conservação.		
3 Acessórios				
3.1	PROTETOR PARA ARVORES	Estado de conservação.		
4 LIMPEZA				
4.1	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA			Unidade não possui esse plantio
4.2	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.			
4.3	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 60CM<DIAM<100CM.			
4.4	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 100CM<DIAM<150CM.			
4.5	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 150CM<DIAM<250CM			
4.6	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 250CM<DIAM<350CM			
4.7	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.			
4.8	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 60CM<DIAM<100CM.			
4.9	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 100CM<DIAM<150CM.			



4.10	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 150CM<DIAM<250CM			
4.11	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 250CM<DIAM<350CM			
5	REMOÇÃO DE RESÍDUOS			
5.1	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)			

Legenda

Grau de Comprometimento

1
2
3

Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.

Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.

Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.

VISTORIADOR

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURTT E TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES MARIA SOCORRO



Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 Placa de identificação da unidade

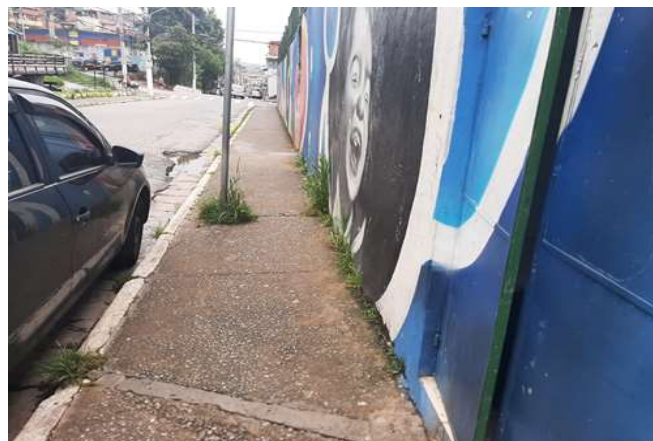


FOTO 2 Calçada pavimentada



FOTO 3 Iluminação Pública, falta sinalização de vagas para idosos e PNE



FOTO 4 Portão de acesso ao estacionamento



FOTO 5 Portão de acesso à unidade



FOTO 6 Portão de acesso pátio

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 1 / 14

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 Balcão da secretaria



FOTO 8 Porta de entrada da secretaria



FOTO 9 Porta de entrada da diretoria



FOTO 10 Janela diretoria



FOTO 11 Porta de entrada sala dos professores



FOTO 12 Porta de entrada secretaria

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 2 / 14

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

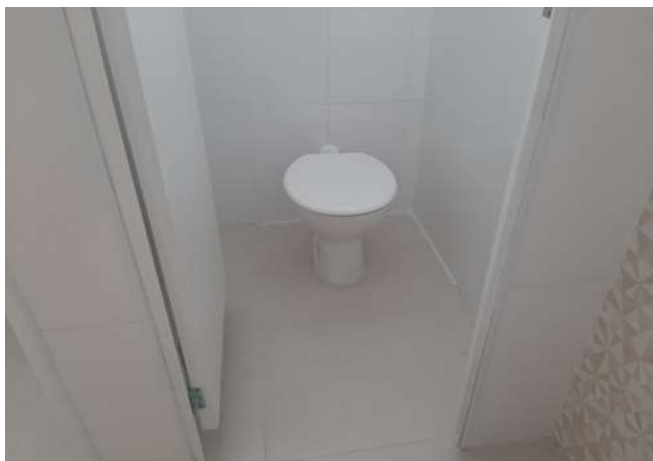


FOTO 13 Banheiro funcionários



FOTO 14 Interruptor banheiro funcionários



FOTO 15 Refeitório

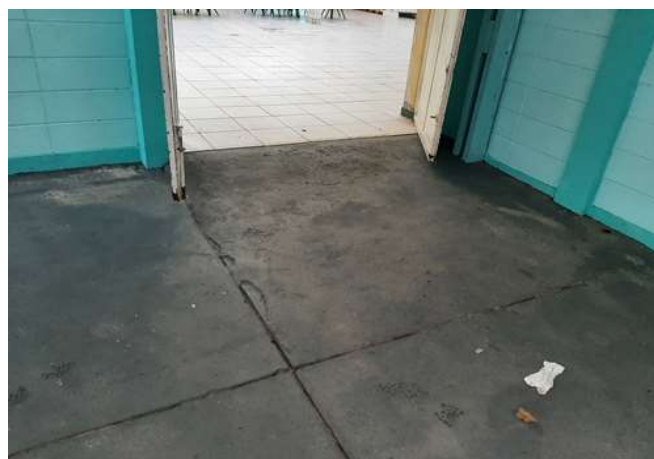


FOTO 16 Porta de acesso ao refeitório



FOTO 17 Início da escada



FOTO 18 Imagem ampla da escada

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 3 / 14

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 Degrau entrada do banheiro feminino alunos



FOTO 20 Degrau interno do banheiro feminino alunos



FOTO 21 Janelas banheiro feminino alunos



FOTO 22 Circulação horizontal, corredor das salas

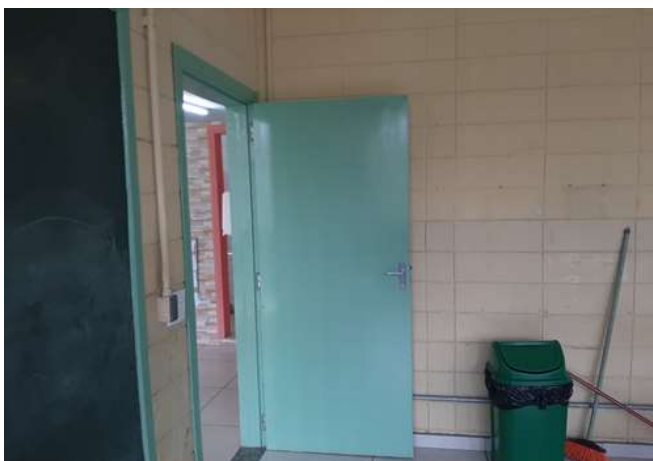


FOTO 23 Porta de entrada das salas de aula



FOTO 24 Imagem ampla da sala de aula

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 14

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25 Janelas sala de aula



FOTO 26 Modelo da lousa sala de aula



FOTO 27 Identificação cozinha



FOTO 28 Soleira porta de cozinha



FOTO 29 Estacionamento



FOTO 30 Escada quadra

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 5 / 14

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31 Abrigo do cavalete



FOTO 32 Reservatório

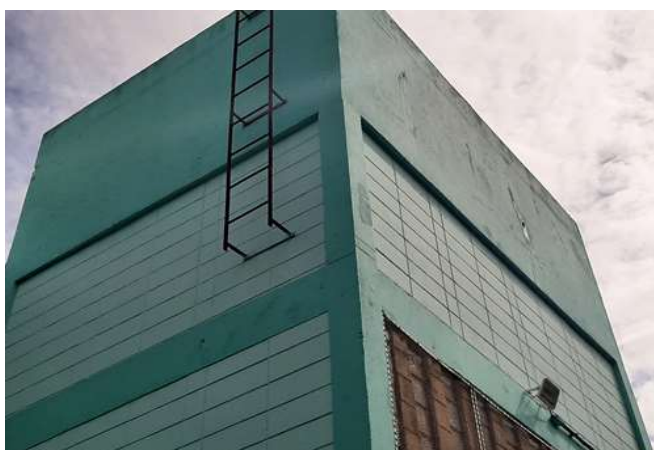


FOTO 33 Escada reservatório



FOTO 34 Caixa de passagem



FOTO 35 Calha cobertura do pátio



FOTO 36 Tubo de escoamento da calha

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 6 / 14

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

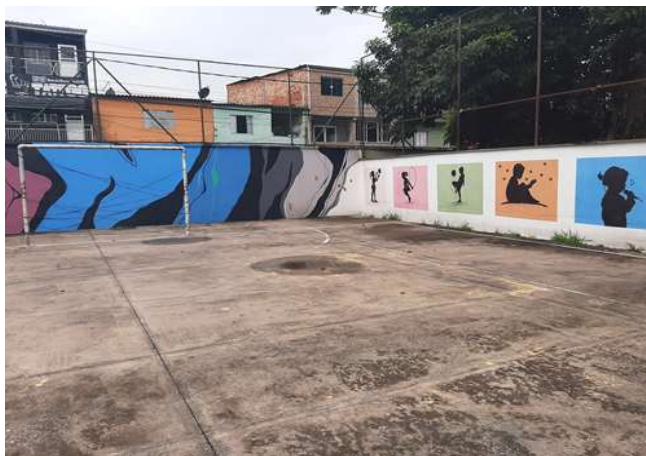


FOTO 37 Quadra



FOTO 38 Arquibancada

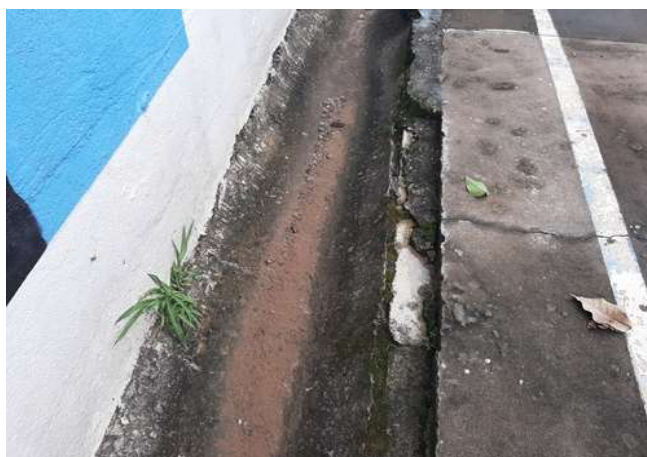


FOTO 39 Canaleta, falta manutenção



FOTO 40 Bebedouro quadra



FOTO 41 Bebedouro pátio



FOTO 42 Caixa de passagem

HIDRÁULICA

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 7 / 14

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43 Ralo com caimento de acordo



FOTO 44 Registro de gaveta sem acabamento



FOTO 45 Lavatório banheiro fem. Alunos



FOTO 46 Ralo lavatório banheiro fem. Alunos



FOTO 47 bacia com válvula de descaga



FOTO 48 Registros banheiro fem. Alunos

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 8 / 14

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

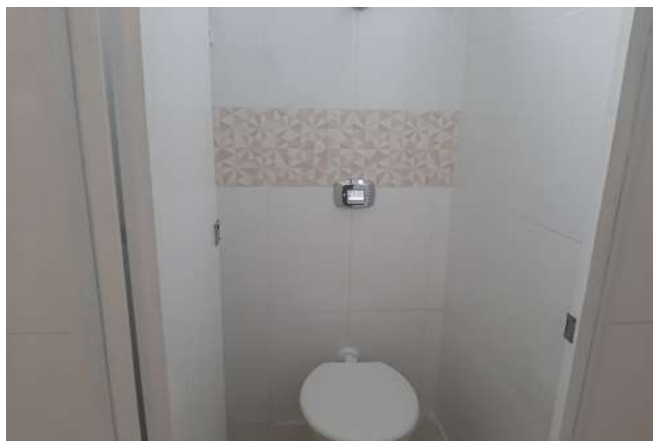


FOTO 49 Modelo de válvula de descarga



FOTO 50 Torneira de acionamento restrito

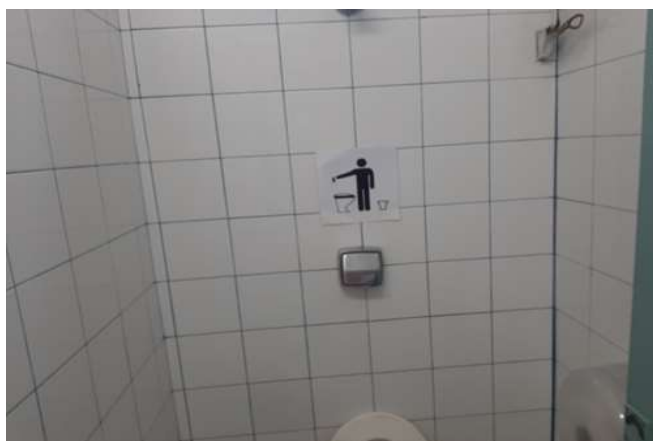


FOTO 51 Acabamento de válvula modelo hidra



FOTO 52 Ralo pátio



FOTO 53 Bebedouro pátio



FOTO 54 Filtro

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 9 / 14

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 55 Lavatório parede com arejador



FOTO 56 Sifão lavatório parede

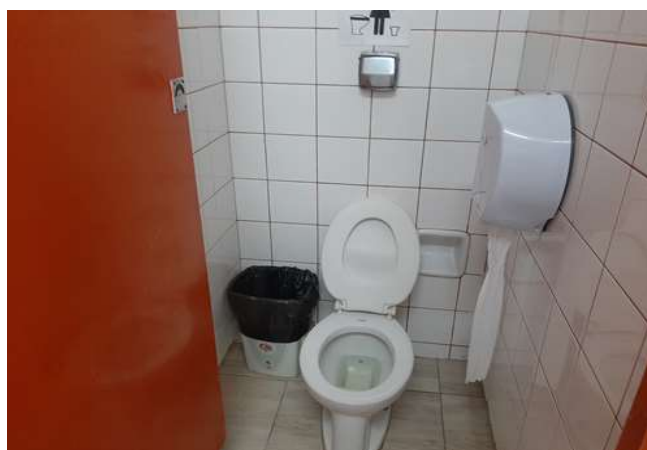


FOTO 57 Bacia com válvula de descarga



FOTO 58 Válvula de descarga com botão preso



FOTO 59 Válvula de acionamento automático



FOTO 60 Torneira de uso restrito

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 10 / 14

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 61 Chuveiro elétrico



FOTO 62 Filtro



FOTO 63 Torneiras de cozinha parede



FOTO 64 Sifão de pia



FOTO 65 Registro de gaveta oxidado



FOTO 66 Lavatório com torneiras antivandalismo

HIDRÁULICA

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 11 / 14

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67

Sem pátio coberto e brinquedo impedido, água é retirada com ajuda de baldes por professoras



FOTO 68

duas árvores Ficus, à direita apresenta deslocamento de crosta, à esquerda fenda



FOTO 69

Deslocamento de crosta e buracos ou fendas



FOTO 70

Ficus sofreu poda radical, desempenho comprometido



FOTO 71

Árvores sofreram podas radicais, deslocamento de crosta aparente



FOTO 72

Amoreira ao fundo, definha, devido a podas radicais e solo pobre em nutrientes

HIDRÁULICA

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 12 / 14

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 73

Amoreira retorcida pela busca do sol, devido a sombra causada pelas copas vastas existente



FOTO

74

Fuga de solos pelas chuvas, deixa raízes expostas, enfraquecendo seu desempenho



FOTO 75

Árvores sofrem podas radicais por invadirem espaços aéreos, comprometendo sua vitalidade



FOTO 76

Espátódea foi podada radicalmente por moradores para construírem. Vitalidade comprometida



FOTO 77

Limoeiro que já passou por poda no passado, não tem progresso, por possuir vários brotos/troncos



FOTO

78

A falta de drenagem do solo, prejudica as atividades infantis por dias

HIDRÁULICA

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 13 / 14

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 79

Existe a necessidade de avaliação geral, pois, os troncos das árvores demonstram debilidade



FOTO 80

De extrema importância p/ convívio infantil, parque arbóreo tem que oferecer o mínimo de segurança



FOTO 81

Solo da área arborizada não tem sistema de drenagem, deixando-o pobre em nutrientes



FOTO 82

Parque arbóreo é essencial para crianças, quando o uso é impedido elas não compreendem a ação



FOTO 83

Acompanhamento/fiscalização se faz necessário, para orientar/evitar a plantação sem orientação



FOTO 84

Árvore Ficus com várias fendas anormais

HIDRÁULICA

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 14 / 14

ESCOLA: ADEVALDO DE MORAES

TIPO: EMEI

LOCAL: RUA ORESTE DAMOLIN, 791

BAIRRO: PROMOTOR SAPOREMBÁ

DRE: SÃO MATEUS

CÓD. UNIDADE: 092606

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Realizada vistoria predial in loco com objetivo de verificar a parte elétrica e AVCB.

Vistoriado por:

THIAGO GIUSEPPE PAEZ
ENG. ELETRICISTA
CREA 5062700241
Thiago Giuseppe Paez

Ciência da Direção da UE (carimbo):


Vanessa B. Rodrigues
Diretor de Escola
RE: 791.589-6
RG: 32.512.965-4



Nome da Unidade :		EMEI ADEVALDO DE MORAES		DRE :	SÃO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES					
	Item			Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO					
1 Características Gerais					
1.1	Utilização prevista e demanda	Sem projetos	Em conformidade.	3	Projeto não se encontra na unidade escolar.
1.2	Influências externas as quais a instalação estará submetida:	Existência de fatores danosos envolvendo Meio Ambiente, Utilização da Edificação e Construção da Edificação		1	
1.3	Requisitos de manutenção	Não	Frequência e qualidade da manutenção	3	Realizado somente manutenção corretiva.
2 Características Técnicas					
2.1	Distribuição de Cargas de acordo com a divisão por circuitos	Sem projetos	Dimensionamento de acordo com as cargas projetadas	3	Projeto não se encontra na unidade escolar.
2.2	Considerações sobre queda de tensão	Não	Dimensionamento de acordo com as cargas projetadas	2	Projeto não se encontra na unidade escolar. Não foi relatado nenhuma anormalidade.
3 Dimensionamento, seleção e prescrição de instalação dos Dispositivos de Proteção					
3.1	Dispositivos de proteção contra sobrecorrente	Sim	Estado de conservação.	1	
3.2	Dispositivos de proteção contra sobrecarga	Sim	Estado de conservação.	1	
3.3	Dispositivos de proteção contra surtos - DPS	Não	Estado de conservação.	3	Ausência do dispositivo em todos os quadros de distribuição. Conforme NBR 5410, item 5.4.2.1
3.4	Dispositivo de proteção a corrente diferencial residual - DR	Não	Estado de conservação.	3	Ausência do dispositivo em todos os quadros de distribuição. Conforme NBR 5410, item 5.1.2.2
3.5	Dispositivo de seccionamento para manutenção mecânica	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3.6	Dispositivo de seccionamento de emergência e de parada	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3.7	Dispositivo de comando funcional	NA.	Estado de conservação.	NA.	
4 Instalações das Linhas Elétricas					
4.1	Seleção e Instalação em função das influências externas	Sim	Estado de conservação.	1	
4.2	Condutor fase/vivo	Sim	Estado de conservação.	1	
4.3	Condutor Neutro	Sim	Estado de conservação.	1	
4.4	Condutor Terra ligado ao eletrodo de aterramento	Sim	Estado de conservação.	1	
4.5	Condutor Terra/PEN nos circuitos	Sim	Estado de conservação.	1	
5 Quadro Geral de Baixa Tensão - QGBT / Quadro Geral de Distribuição					
5.1	Instalação da Caixa de Entrada	Sim	Atendimento de todos as Instruções Normativas e requisitos técnicos da Concessionária	1	
5.2	Estrutura do QGBT	Estado de conservação		2	Realizar limpeza no QGBT.
5.3	Aterramento de acordo com as instruções da Concessionária	Sim	Atendimento de todos as Instruções Normativas e requisitos técnicos da Concessionária	1	
5.4	Cabos de alimentação	Sim	Estado de conservação.	1	
5.5	Cabos de distribuição	Sim	Estado de conservação.	1	
5.6	Componentes (Disjuntores/ Barramento/Chave seccionadora)	Sim	Estado de conservação.	1	
5.7	Poste de Entrada e Caixa de Entrada e Aterramento	Sim	Estado de conservação.	1	
5.8	Estanqueidade do Abrigo e pingadeiras	Sim	Estado de conservação.	1	
6 Quadro de Entrada de Energia Elétrica					
6.1	Estrutura da Caixa de Entrada	Estado de conservação.		2	Realizar limpeza geral na caixa.
6.2	Aterramento	Sim	Estado de conservação.	1	
6.3	Componentes (Disjuntores/ Barramento/Chave seccionadora)	Sim	Estado de conservação.	1	
6.4	Estanqueidade da caixa de entrada	Estado de conservação		1	
7 Quadro de Distribuição					
7.1	Estrutura da Caixa de Distribuição	Estado de conservação		3	Adequar os componentes dos quadros de distribuição, barramento neutro. Falta de identificação dos circuitos. Realizar limpeza geral.
7.2	Aterramento	Sim	Estado de conservação.	2	Revisar o sistema de aterramento.
7.3	Componentes (Disjuntores/ Barramento/Chave seccionadora)	Sim	Estado de conservação.	2	Revisão geral dos componentes.
7.4	Cabos de alimentação	Sim	Estado de conservação.	1	
7.5	Cabos de distribuição	Sim	Estado de conservação.	2	Fora dos padrões de cores (fase, neutro e terra). Faltam conectores nos barramentos de neutro e terra, e nas fases dos disjuntores. Revisão geral nos cabos.
7.6	Estanqueidade da caixa de distribuição	Estado de conservação		1	
8 Instalações em locais específicos					
8.1 Local contendo banheiro ou chuveiro					
8.1.1	Cabos de alimentação	Sim	Estado de conservação.	3	Verificar os cabos de alimentação dos chuveiros. Instalar conector apropriado entre cabos elétricos e chuveiro
8.1.2	Estanqueidade da caixa	Estado de conservação		NA.	
8.2 Piscina					
8.2.1	Cabos de alimentação	NA.	Estado de conservação.	NA.	Escola não possui piscina.
8.2.2	Estanqueidade da caixa	Estado de conservação		NA.	
8.2.3	Bomba	NA.	Estado de conservação.	NA.	
9 Recalque					
9.1	Quadro de Bombas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
9.2	Bomba Principal	NA.	Estado de conservação.	NA.	
9.3	Bomba Reserva	NA.	Estado de conservação.	NA.	
10 Sistema de Bombas de esgoto					
10.1	Casa de Bombas	NA.	Estado de conservação.	NA.	Escola não possui sistema de bombas de esgoto.
10.2	Estanqueidade da Casa de Bombas	Estado de conservação		NA.	
10.3	Quadro de Bombas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
10.4	Bomba Principal	NA.	Estado de conservação.	NA.	
10.5	Bomba Reserva	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11 Iluminação					
11.1 Iluminação Interna					
11.1.1	Conduites	Sim	Estado de conservação.	1	
11.1.2	Condutetes	Sim	Estado de conservação.	2	Alguns encontram-se danificados e soltos das paredes. Cabos elétricos expostos.

11.1.3	Canaletas	Sim	Estado de conservação.	2	Canaletas necessitam de substituição, onde necessário.
11.1.4	Cabos elétricos	Sim	Estado de conservação.	2	Fora dos padrões de cores (fase, neutro e terra).
11.1.5	Lâmpadas Incandescente	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.1.6	Lâmpadas Fluorescente	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.1.7	Lâmpadas de LED	Sim	Estado de conservação.	1	
11.1.8	Interruptores	Sim	Estado de conservação.	2	Alguns interruptores estão danificados, necessário a substituição.
11.2 Iluminação Externa					
11.2.1	Externo a unidade	Sim	Estado de conservação.	2	Melhoria no sistema de iluminação, frente do prédio e pátio externo.
11.2.2	Conduítes	Sim	Estado de conservação.	1	
11.2.3	Conduletes	Sim	Estado de conservação.	2	Alguns danificados e enferrujados, necessidade de substituição. E instalação de novos.
11.2.4	Canaletas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.2.5	Cabos elétricos	Sim	Estado de conservação.	2	Fora dos padrões de cores (fase, neutro e terra).
11.2.6	Lâmpadas Incandescente	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.2.7	Lâmpadas Fluorescente	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.2.8	Lâmpadas de LED	Sim	Estado de conservação.	1	
11.2.9	Refletores	Sim	Estado de conservação.	2	Revisar os refletores.
11.2.10	Relé fotoelétrico	Sim	Estado de conservação.	2	Revisar o sistema.
11.2.11	Temporizador digital ou mecânico	NA.	Estado de conservação.	NA.	
12 Tomadas					
12.1 Tomadas Internas					
12.1.1	Caixas	Sim	Estado de conservação.	2	Algumas caixas estão danificadas, necessária a substituição.
12.1.2	Cabos elétricos	Sim	Estado de conservação.	2	Fora do padrão de cores (fase, neutro e terra).
12.1.3	Módulo de tomadas	Sim	Estado de conservação.	2	Alguns módulos estão danificados, necessário a substituição.
12.2 Tomadas Externas					
12.2.1	Caixas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
12.2.2	Cabos elétricos	NA.	Estado de conservação.	NA.	
12.2.3	Módulo de tomadas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
13 Sistema de Monitoramento					
13.1	Central	NA.	Estado de conservação.	NA.	
13.2	Rede	NA.	Estado de conservação.	NA.	
13.3	Câmeras	NA.	Estado de conservação.	NA.	
14 Logica					
14.1	Conexão Banda Larga	Sim	Estado de conservação.	1	
14.2	Conexão Fibra Óptica	Sim	Estado de conservação.	1	
14.3	Switch de rede física	Sim	Estado de conservação.	1	
14.4	Wi-Fi	Sim	Estado de conservação.	1	
14.5	Firewall Físico	NA.	Estado de conservação.	NA.	
14.6	Servidor de dados	NA.	Estado de conservação.	NA.	
14.7	Nobreak	NA.	Estado de conservação.	NA.	
14.8	Backup	NA.	Estado de conservação.	NA.	
14.9	v	Sim	Estado de conservação.	1	
14.10	Conexão Interna - Cabo	Sim	Estado de conservação.	1	
15 Elevadores/Plataforma elevatória					
15.1	Painel de Comando	NA.	Estado de conservação.	NA.	
15.2	Maquina de Tração	NA.	Estado de conservação.	NA.	
15.3	Cabine	NA.	Estado de conservação.	NA.	
15.4	Porta de Pavimento	NA.	Estado de conservação.	NA.	
15.5	Botoeira	NA.	Estado de conservação.	NA.	
15.6	Sinalização	NA.	Estado de conservação.	NA.	
16 Climatização - Ar condicionado/ventiladores/exaustão					
16.1	Ar condicionado	NA.	Estado de conservação.	NA.	
16.2	Ventiladores	Sim	Estado de conservação.	1	
16.3	Exaustão	Sim	Estado de conservação.	1	
17 Sistema de Mídia					
17.1	Televisão	Sim	Estado de conservação.	1	
17.2	Projektor	NA.	Estado de conservação.	NA.	

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Nome da Unidade : EMEI ADEVALDO DE MORAES

DRE : SAO MATEUS

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES					
Item			Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações	
1	AVCB				
1.1	SPDA				
1.1.1	Sistema Captor				
1.1.1.1	Captor/Mini captor	Sim	Estado de conservação.	1	Escola não possui laudo e ART do sistema instalado.
1.1.1.2	Conectores	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.1.3	Isoladores/espaçadores	NA.	Estado de conservação.	NA.	
1.1.1.4	Luz de sinalização	Não	Estado de conservação.	3	Não encontrado. Sem projeto.
1.1.2	Cabo de proteção de Borda				
1.1.2.1	Cabeamento/Barra chata de proteção de Borda	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.2.2	Conectores	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.2.3	Isoladores/espaçadores	NA.	Estado de conservação.	NA.	
1.1.3	Descida				
1.1.3.1	Cabeamento/Barra chata	Sim	Estado de conservação.	3	Pontos rompidos, sem proteção.
1.1.3.2	Conectores	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.3.3	Isoladores/espaçadores	NA.	Estado de conservação.	NA.	
1.1.3.4	Tubo de Proteção	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.4	Aterramento				
1.1.4.1	Caixa de inspeção	Sim	Estado de conservação.	2	Realizar limpeza nas caixas.
1.1.4.2	Conectores	Sim	Estado de conservação.	2	Verificar os conectores.
1.1.4.3	Haste de aterramento	Sim	Estado de conservação.	2	Verificar as hastes.
2	Reservatório				
2.1	Reserva de 20% do Reservatório	NA.	Estado de conservação.	NA.	
2.2	Casa de Bombas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
2.3	Estanqueidade da Casa de Bombas	Estado de conservação		NA.	
2.4	Tubulação	NA.	Estado de conservação.	NA.	
2.5	Recalque				
2.5.1	Quadro de Bombas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
2.5.2	Bomba Principal	NA.	Estado de conservação.	NA.	
2.5.3	Bomba Reserva	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3	Hidrante				
3.1	Abrigo	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3.2	Registro	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3.3	Mangueira	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3.4	Esguicho	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3.5	Tubulação	NA.	Estado de conservação.	NA.	
4	Extintores				
4.1	Extintor de Água	Sim	Estado de conservação.	1	
4.1.1	Quantidade	2	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.1.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.2	Extintor de Pó Químico	Sim	Estado de conservação.	1	
4.2.1	Quantidade	4	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.2.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.3	Extintor de Espuma	NA.	Estado de conservação.	NA.	
4.3.1	Quantidade		Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
4.3.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
4.4	Extintor de CO2	Sim	Estado de conservação.	1	
4.4.1	Quantidade	1	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.4.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
5	Iluminação de emergência				
5.1	Blocos autônomos	NA.	Estado de conservação.	NA.	
5.1.1	Quantidade		Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.1.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.2	Sistema centralizado com baterias recarregáveis	NA.	Estado de conservação.	NA.	
5.2.1	Quantidade		Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.2.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.3	Sistema centralizado com grupo motorizador	NA.	Estado de conservação.	NA.	
5.3.1	Quantidade		Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.3.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.4	Equipamentos de iluminação portáteis.	Sim	Estado de conservação.	1	
5.4.1	Quantidade	10	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
5.4.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
5.5	Fiação	Sim	Estado de conservação.	1	Em funcionamento.
6	Alarme Sonoro				
6.1	Central de Alarme	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.1.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
6.2	Fiação	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.2.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
6.3	Bateria	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.3.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
6.4	Detector Manual	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.4.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
6.5	Sirene	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.5.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7	Saída de Emergência				
7.1	Larguras				
7.1.1	Largura dos Corredores	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7.1.2	Largura das escadas	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7.2	Porta				
7.2.1	Abertura de Porta	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7.2.2	Abertura de Porta - sentido	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7.2.3	Barra antipânico	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.

8	Corrimão				
8.1	Escadas	Sim	Estado de conservação.	1	
8.2	Situação	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7	Sinalização				
7.1	Extintores	Não	Estado de conservação.	3	Sem projeto.
7.1.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Faltando sinalização.
7.2	Hidrantes	NA.	Estado de conservação.	NA.	
7.2.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
7.3	Alarme	NA.	Estado de conservação.	NA.	
7.3.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
7.4	Saída de emergência	Não	Estado de conservação.	3	Faltando sinalização.
7.4.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Faltando sinalização.
8	Brigada de Incêndio				
8.1.1	Brigada de Incêndio	Não Possui		3	Compor a equipe e realizar o treinamento com profissional habilitado e capacitado.

Legenda

Grau de Comprometimento

1
2
3
NA

Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 Entrada de serviço, vista ampla.



FOTO 2 Entrada de serviço.



FOTO 3 Quadro de entrada de energia.



FOTO 4 Caixa de medição de energia.



FOTO 5 Dispositivo de proteção. Condutor fase, neutro e terra.



FOTO 6 Quadro de distribuição, piso térreo. Adaptação na distribuição de barramento/cabo.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 1 / 16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

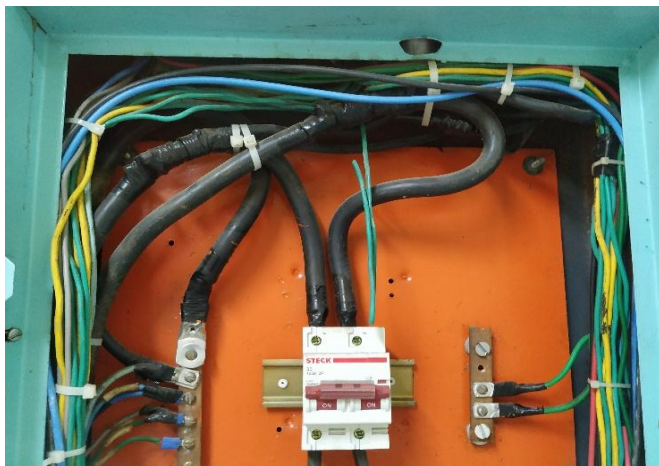


FOTO 7 Cabos de neutro, fora do padrão de cores.

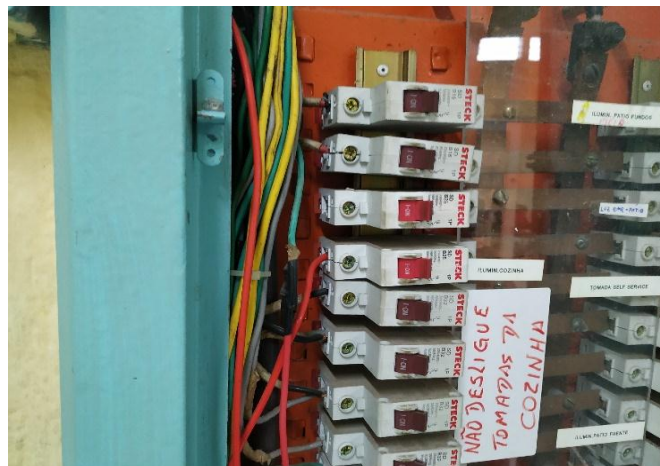


FOTO 8 Cabos elétricos sem conector, e fora do padrão de cores. Falta identificação dos circuitos.

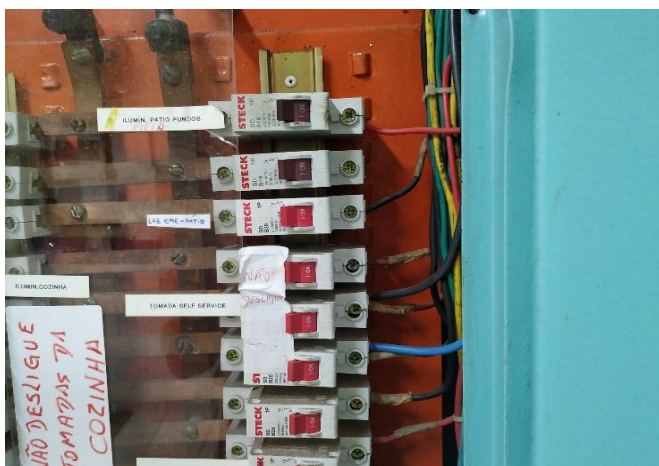


FOTO 9 Cabos elétricos sem conector, fora do padrão de cores. Falta identificação dos circuitos.



FOTO 10 Interior do quadro de distribuição.



FOTO 11 Adaptação na distribuição do barramento/cabo. Cabos de distribuição fora do padrão de cores.

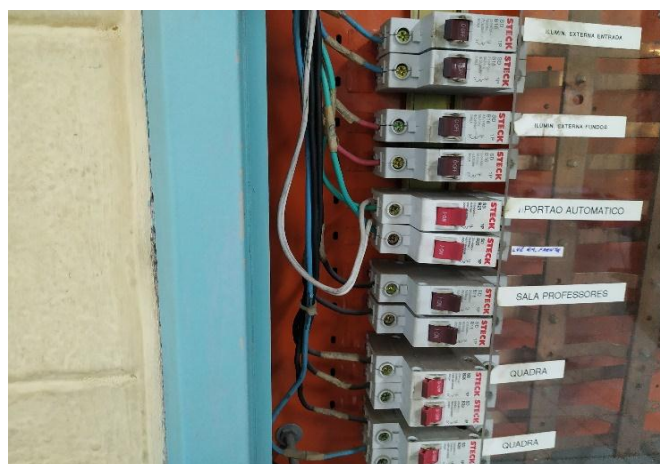


FOTO 12 Falta conector nos cabos elétricos.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 2 / 16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 Interior do quadro de distribuição, piso superior.

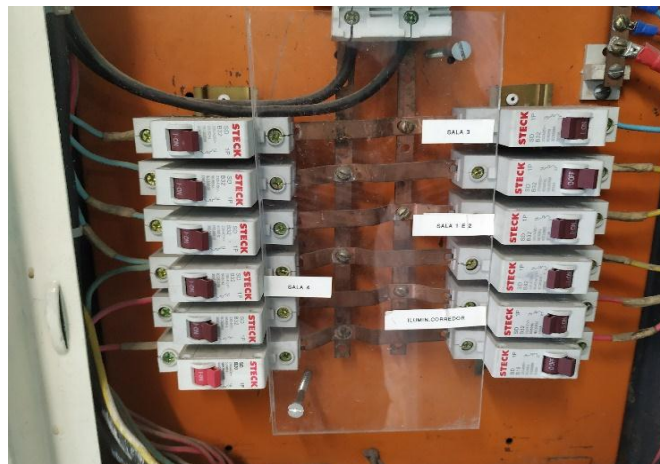


FOTO 14 Falta de identificação do circuito. Cabos de distribuição, sem conector junto ao disjuntor.

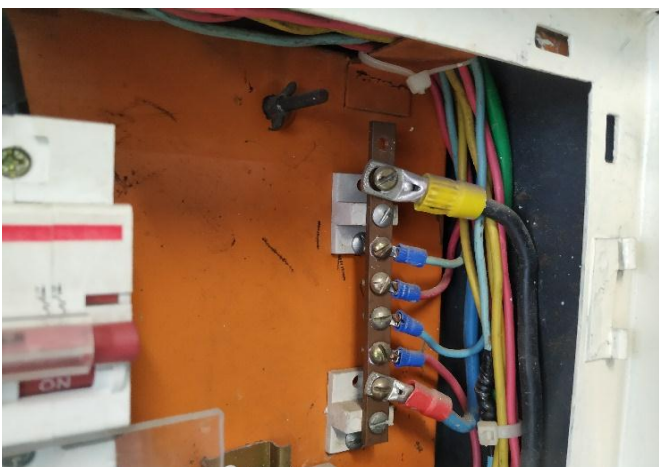


FOTO 15 Cabos de neutro, fora do padrão de cores.



FOTO 16 Quadro de distribuição, instalado na secretaria.



FOTO 17 Quadro de distribuição, instalado no piso superior.



FOTO 18 Chuveiro elétrico, revisar os cabos de alimentação e instalar conector apropriado. Banheiro infantil, superior.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 3 / 16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, secretaria.



FOTO 20 Luminária sobrepor de LED. Banheiro dos funcionários.



FOTO 21 Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, depósito da secretaria.



FOTO 22 Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, banheiro dos funcionários.



FOTO 23 Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, refeitório.

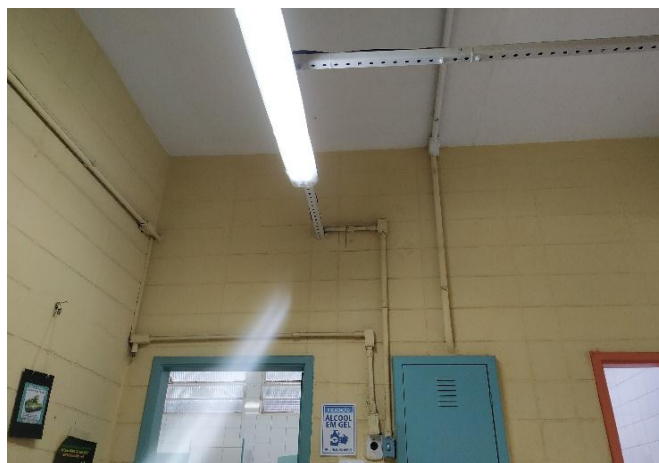


FOTO 24 Luminária sobrepor com lâmpadas tubular de LED, hall da secretaria.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 4 / 16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25

Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, sala dos professores.

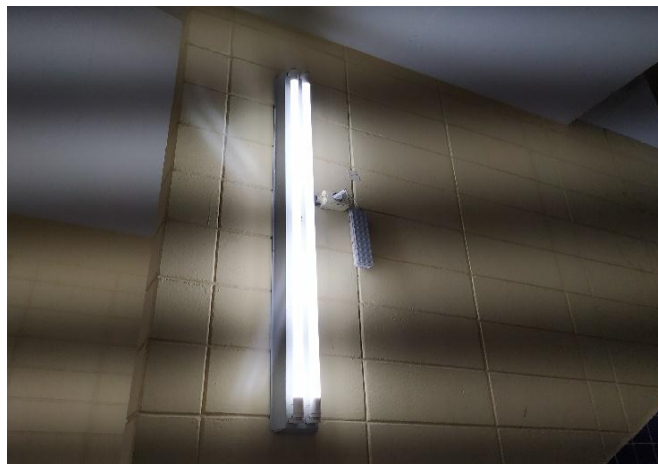


FOTO 26

Luminária sobrepor com lâmpadas tubular de LED, escadaria.



FOTO 27

Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, banheiro infantil, piso superior.



FOTO 28

Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, sala de aula 1.



FOTO 29

Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, sala de aula 2.



FOTO 30

Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, sala de aula 3.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 5 / 16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

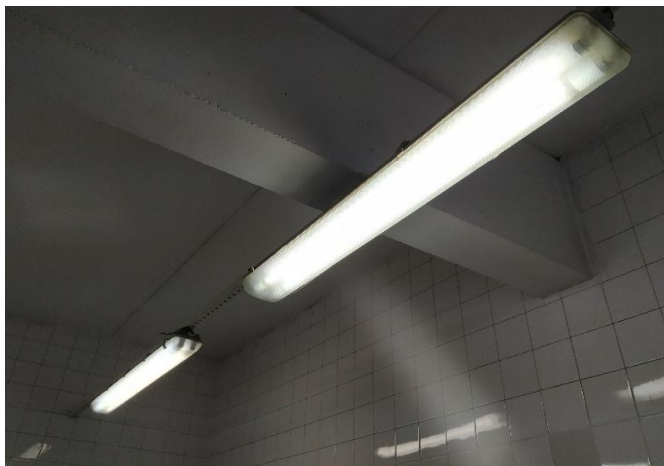


FOTO 31

Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, com proteção, cozinha.



FOTO 32

Luminária sobrepor com lâmpadas tubular de LED, lavanderia.



FOTO 33

Luminária sobrepor com lâmpadas tubular de LED, banheiro dos funcionários.



FOTO 34

Luminária sobrepor com lâmpadas tubular de LED, depósito da limpeza.



FOTO 35

Luminária sobrepor com lâmpadas tubular de LED, refeitório dos funcionários.



FOTO 36

Interruptor, secretaria.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 6 / 16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

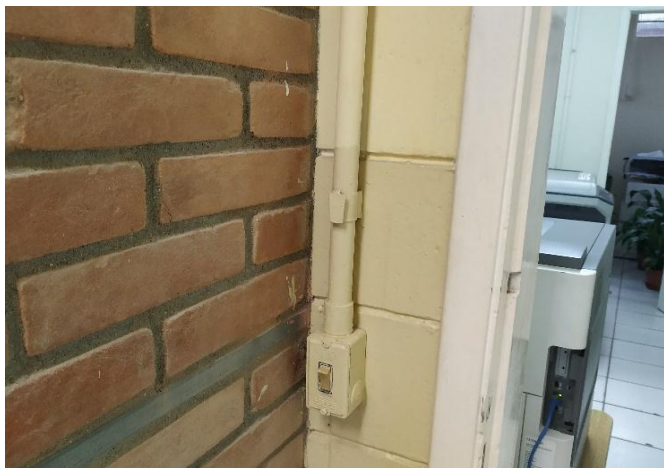


FOTO 37 Interruptor, sala da gestão.



FOTO 38 Interruptor, banheiro dos funcionários.



FOTO 39 Interruptor, depósito da secretaria.



FOTO 40 Interruptor, sala dos professores.



FOTO 41 Interruptor e tomada padrão brasileiro, sala de aula 1.



FOTO 42 Interruptor e tomada padrão brasileiro, sala de aula 2.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 7 / 16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43 Interruptor e tomada padrão brasileiro, sala de aula 3.



FOTO 44 Interruptor, cozinha.



FOTO 45 Interruptor, lavanderia.



FOTO 46 Interruptor, banheiro dos funcionários.



FOTO 47 Interruptor, depósito da limpeza.

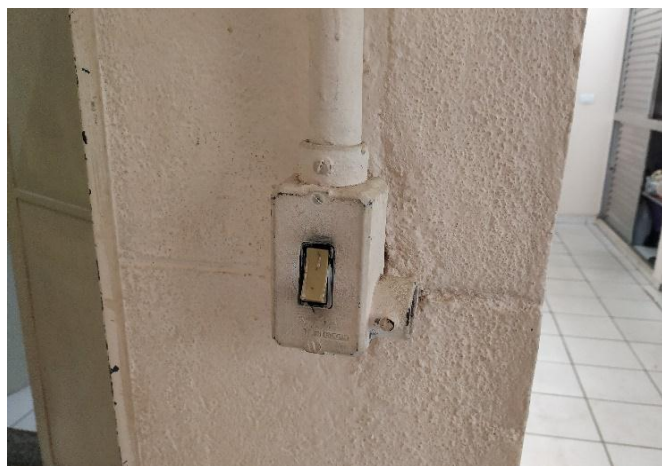


FOTO 48 Interruptor, refeitório dos funcionários.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha:

8

16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49

Luminária sobrepor com lâmpada tubular de LED, área externa, corredor de entrada.



FOTO 50

Luminária tipo tartaruga, área externa.



FOTO 51

Luminária tipo tartaruga, sem lâmpada e proteção, área externa.

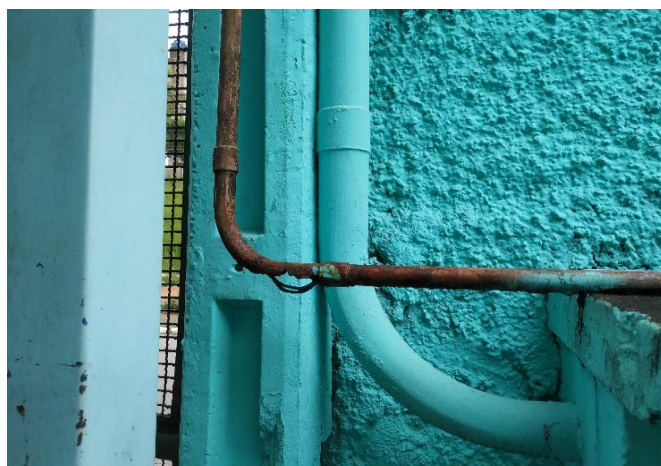


FOTO 52

Condulete enferrujado, área externa.



FOTO 53

Poste de concreto com luminária, sem lâmpada.



FOTO 54

Refletor, mal posicionado, frente da escola.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 9

16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 55 Refletor com lâmpada de LED, frente da escola.



FOTO 56 Refletor de LED, fundos da escola.



FOTO 57 Luminária tipo tartaruga com lâmpada de LED, área externa, fundos.

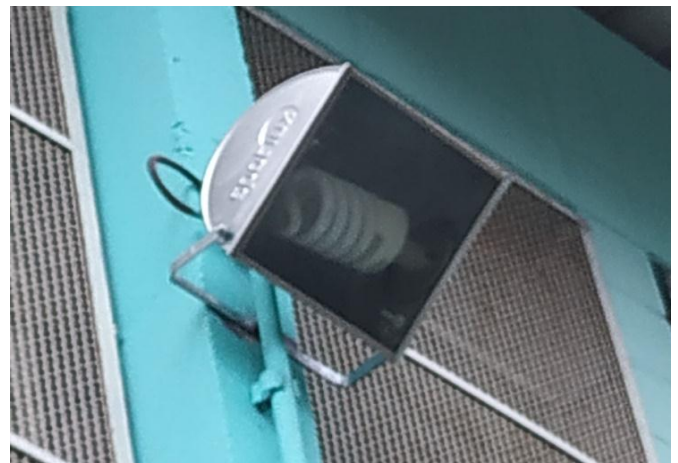


FOTO 58 Refletor com lâmpada econômica, fundos.



FOTO 59 Conduletes em mal estado de conservação, fundos.



FOTO 60 Conduletes em mal estado de conservação, cabos elétricos expostos. Fundos.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 10 / 16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

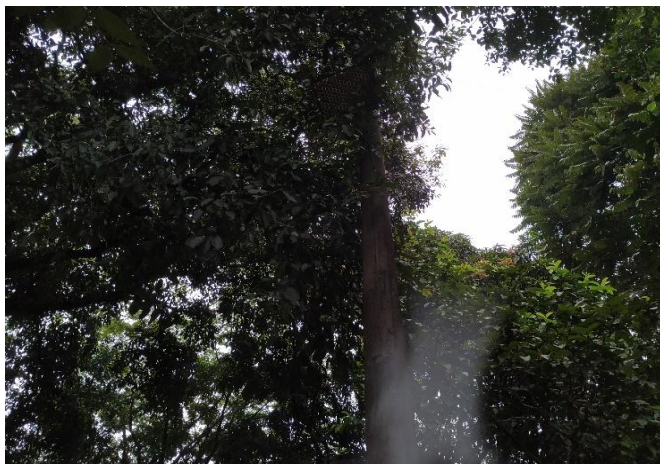


FOTO 61 Poste de concreto com refletor. Playground.



FOTO 62 Base do poste de concreto.



FOTO 63 Refletores com lâmpadas de vapor de sódio, inoperantes. Quadra poliesportiva.



FOTO 64 Refletores com lâmpadas de vapor de sódio e relé fotoelétrico, inoperantes. Quadra poliesportiva.



FOTO 65 Tomadas sobrepor padrão brasileiro, secretaria.



FOTO 66 Tomada padrão americano antigo, substituir por padrão brasileiro, secretaria.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 11 / 16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67 Tomada padrão brasileiro, secretaria.



FOTO 68 Tomada padrão americano antigo, substituir por padrão brasileiro, sala da gestão.



FOTO 69 Tomadas padrão brasileiro, refeitório.



FOTO 70 Tomada padrão brasileiro, sala dos professores.



FOTO 71 Adaptação com módulo de tomada, cabos elétricos expostos, quiosque do playground.

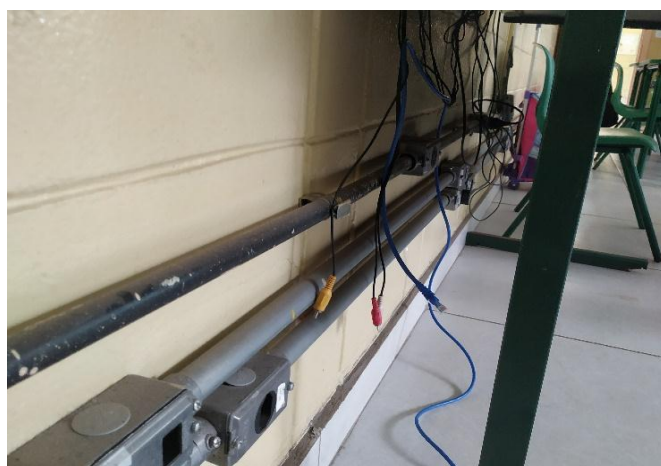


FOTO 72 Sistema de condutores, com tomadas padrão brasileiro, sala de aula 1.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 12 / 16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 73 Tomada padrão americano antigo, substituir por padrão brasileiro, sala de aula 1.



FOTO 74 Tomadas padrão brasileiro, sala de aula 2.



FOTO 75 Tomada padrão brasileiro, utilização de benjamin "T", instalar mais tomadas, na sala de aula 3.



FOTO 76 Tomada padrão americano antigo, substituir por padrão brasileiro. Cozinha.



FOTO 77 Tomada padrão pino chato, substituir por padrão brasileiro, cozinha.



FOTO 78 Tomadas padrão brasileiro, lavanderia.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 13 / 16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 79 Rack dos switch, secretaria.



FOTO 80 Rack dos equipamentos de banda larga, secretaria.



FOTO 81 Rack dos switch, sala de aula 3.



FOTO 82 Ventilador de teto, secretaria.



FOTO 83 Ventilador de teto, sala da gestão.



FOTO 84 Ventilador de parede, refeitório.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 14 / 16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 85 Ventilador de teto, sala dos professores.



FOTO 86 Ventilador de parede, sala de aula 1.



FOTO 87 Ventilador de parede, sala de aula 1.



FOTO 88 Ventilador de parede, sala de aula 2.



FOTO 89 Ventilador de parede, sala de aula 2.



FOTO 90 Ventilador de parede, sala de aula 3.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 15 / 16

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 91 Ventilador de parede, sala de aula 3.



FOTO 92 Coifa instalado na cozinha.



FOTO 93 Duto de saída do exaustor.



FOTO 94 Televisor instalado na sala de aula 1.



FOTO 95 Televisor instalado na sala de aula 2.



FOTO 96 Televisor instalado na sala de aula 3.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 16 / 16

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 EMEI Adevaldo de Moraes



FOTO 2 Captor tipo Franklin, do sistema de SPDA. Falta luz de sinalização.



FOTO 3 Captor tipo Franklin, do sistema de SPDA. Falta luz de sinalização.




FOTO 4 Descida da barra chata.



FOTO 5 Tubo de proteção.



FOTO 6 Caixa de inspeção. Conector não adequado ao sistema.



Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 1 / 5

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 Descida da barra chata.

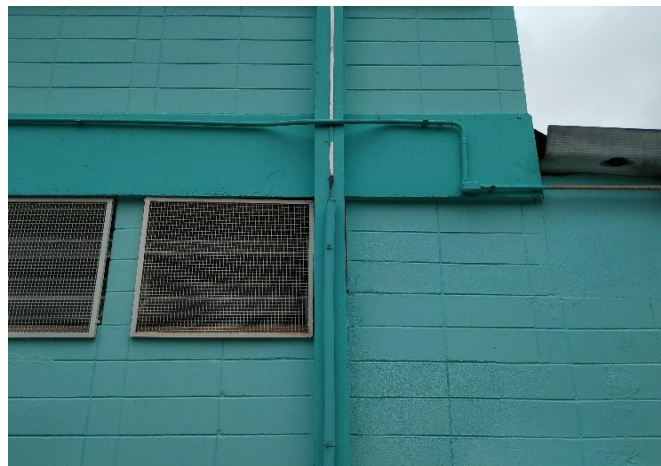


FOTO 8 Tubo de proteção.



FOTO 9 Caixa de inspeção sem tampa, realizar limpeza.

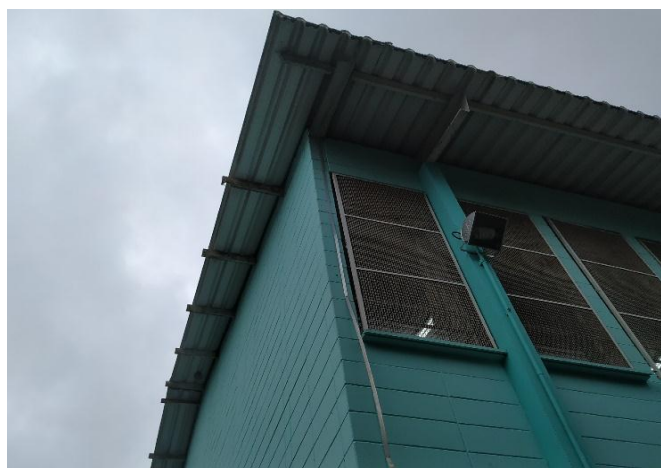


FOTO 10 Descida da barra chata.



FOTO 11 Barra chata rompida.



FOTO 12 Cabeamento rompido.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha:

2 / 5

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 Extintor de água, 2 (duas) unidades.



FOTO 14 Extintor pó químico, 4 (quatro) unidades.



FOTO 15 Extintor CO2, 1 (uma) unidade.



FOTO 16 Iluminação de emergência.



FOTO 17 Iluminação de emergência.

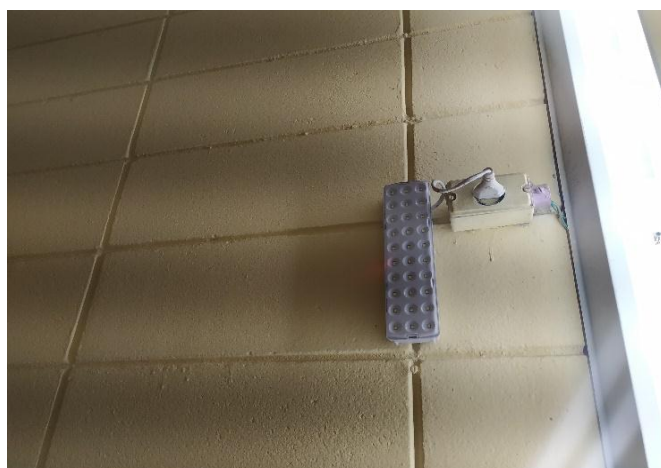


FOTO 18 Iluminação de emergência.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 3 / 5

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 Iluminação de emergência.



FOTO 20 Portão entrada/saída, acesso principal.



FOTO 21 Portão acesso a área externa.



FOTO 22 Portão acesso a área externa.

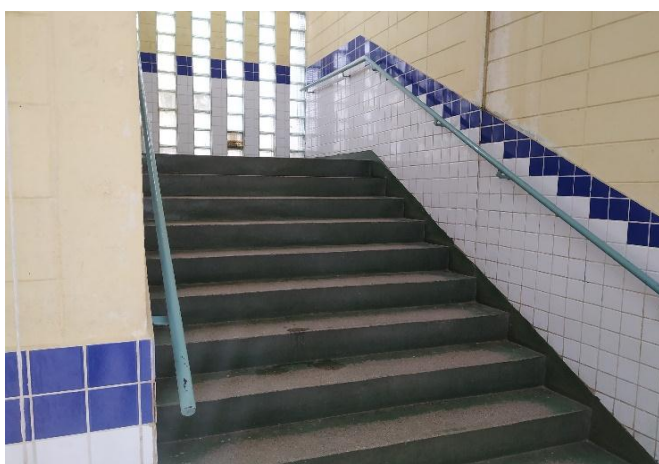


FOTO 23 Primeiro lance da escadaria, acesso a salas de aula.
Corrimão em ambos os lados.



FOTO 24 Patamar da escadaria.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha:

4 / 5

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

1 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 0 6

NOME

ADEVALDO DE MORAES

ENDEREÇO

RUA ORESTE DAMOLIN, 791

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

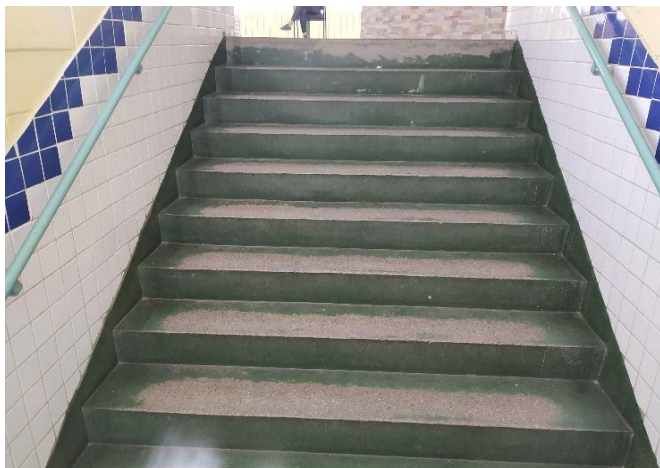


FOTO 25 Segundo lance da escadaria.

FOTO 26

FOTO 27

FOTO 28


FOTO 29

FOTO 30

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 5 / 5

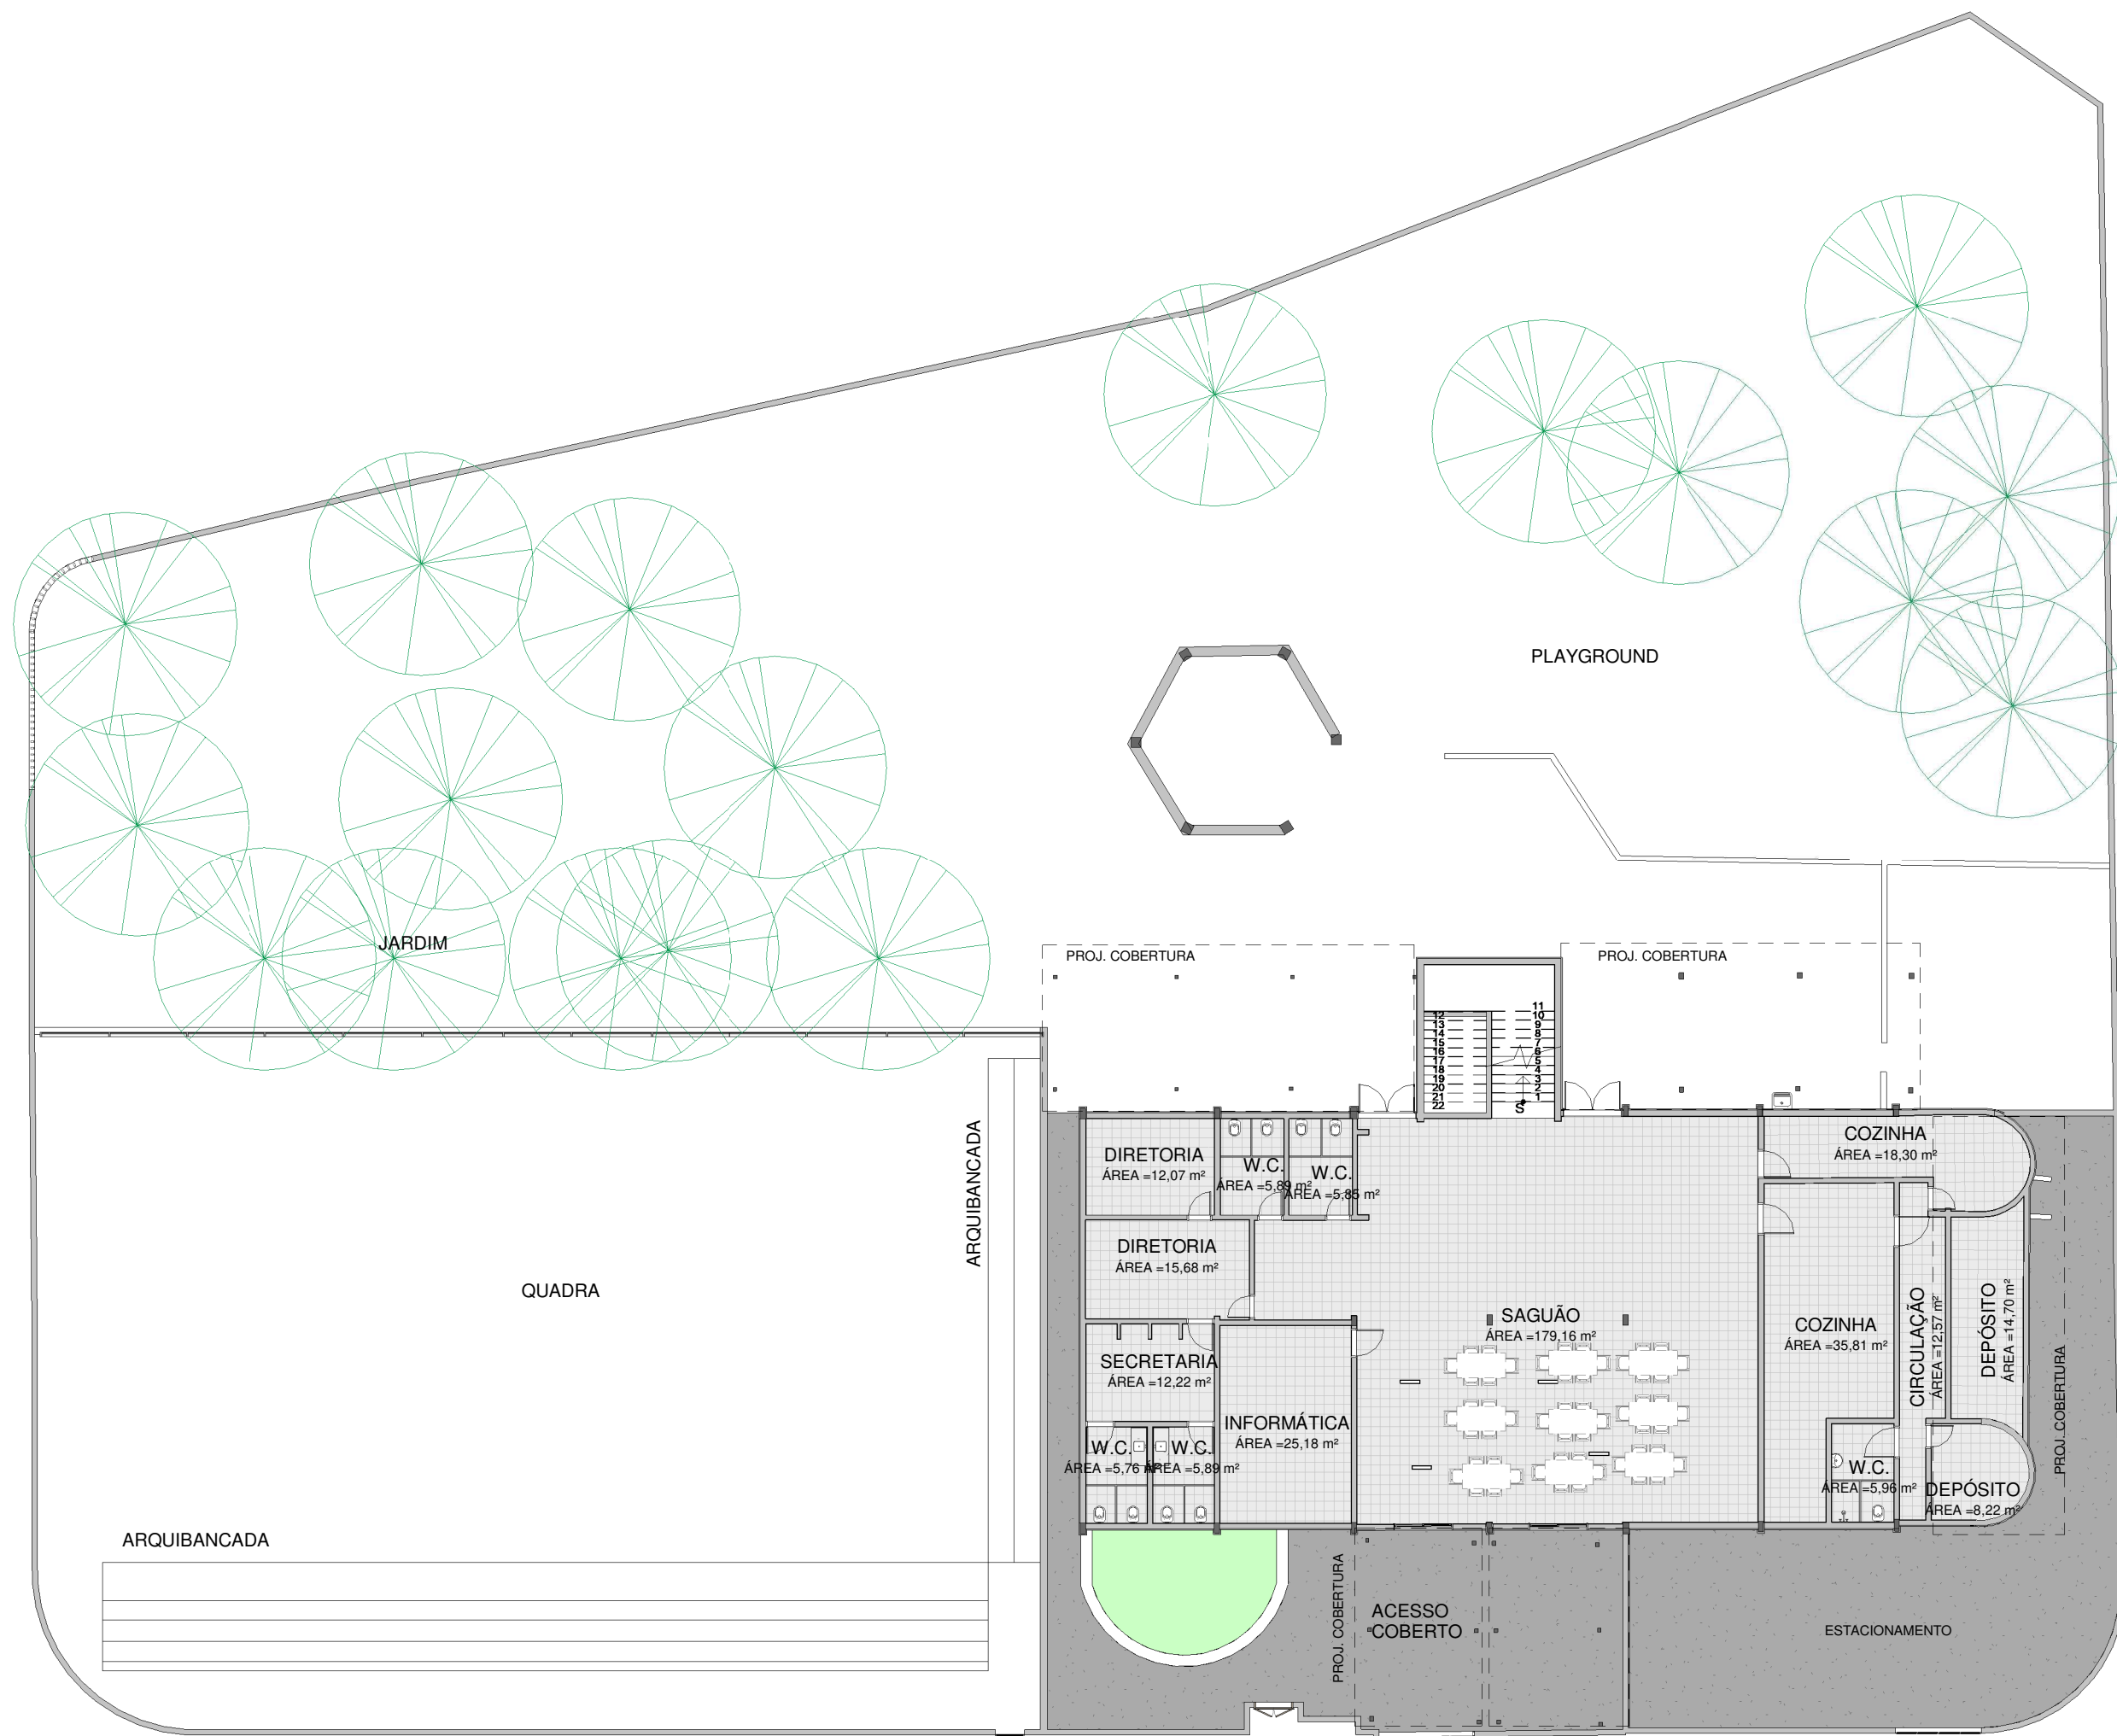

IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1 : 200

REV.	DATA	MODIFICAÇÕES	RESP.
------	------	--------------	-------

Endereço do Empreendimento

R. Oreste Damolin, 791 - Conj. Promorar
Sapopemba, São Paulo - SP, 03927-360

Uso Empreendimento

ARQUITETURA

Título do Desenho

ADEVALDO DE MORAES
PLANTAS
IMPLANTAÇÃO

Fase

AS BUILT

Data de Emissão

23/03/2022

Projetista

Folha Nº

ARQ
00



Responsável

Aprovador



Escala

1 : 200

[Handwritten signature]

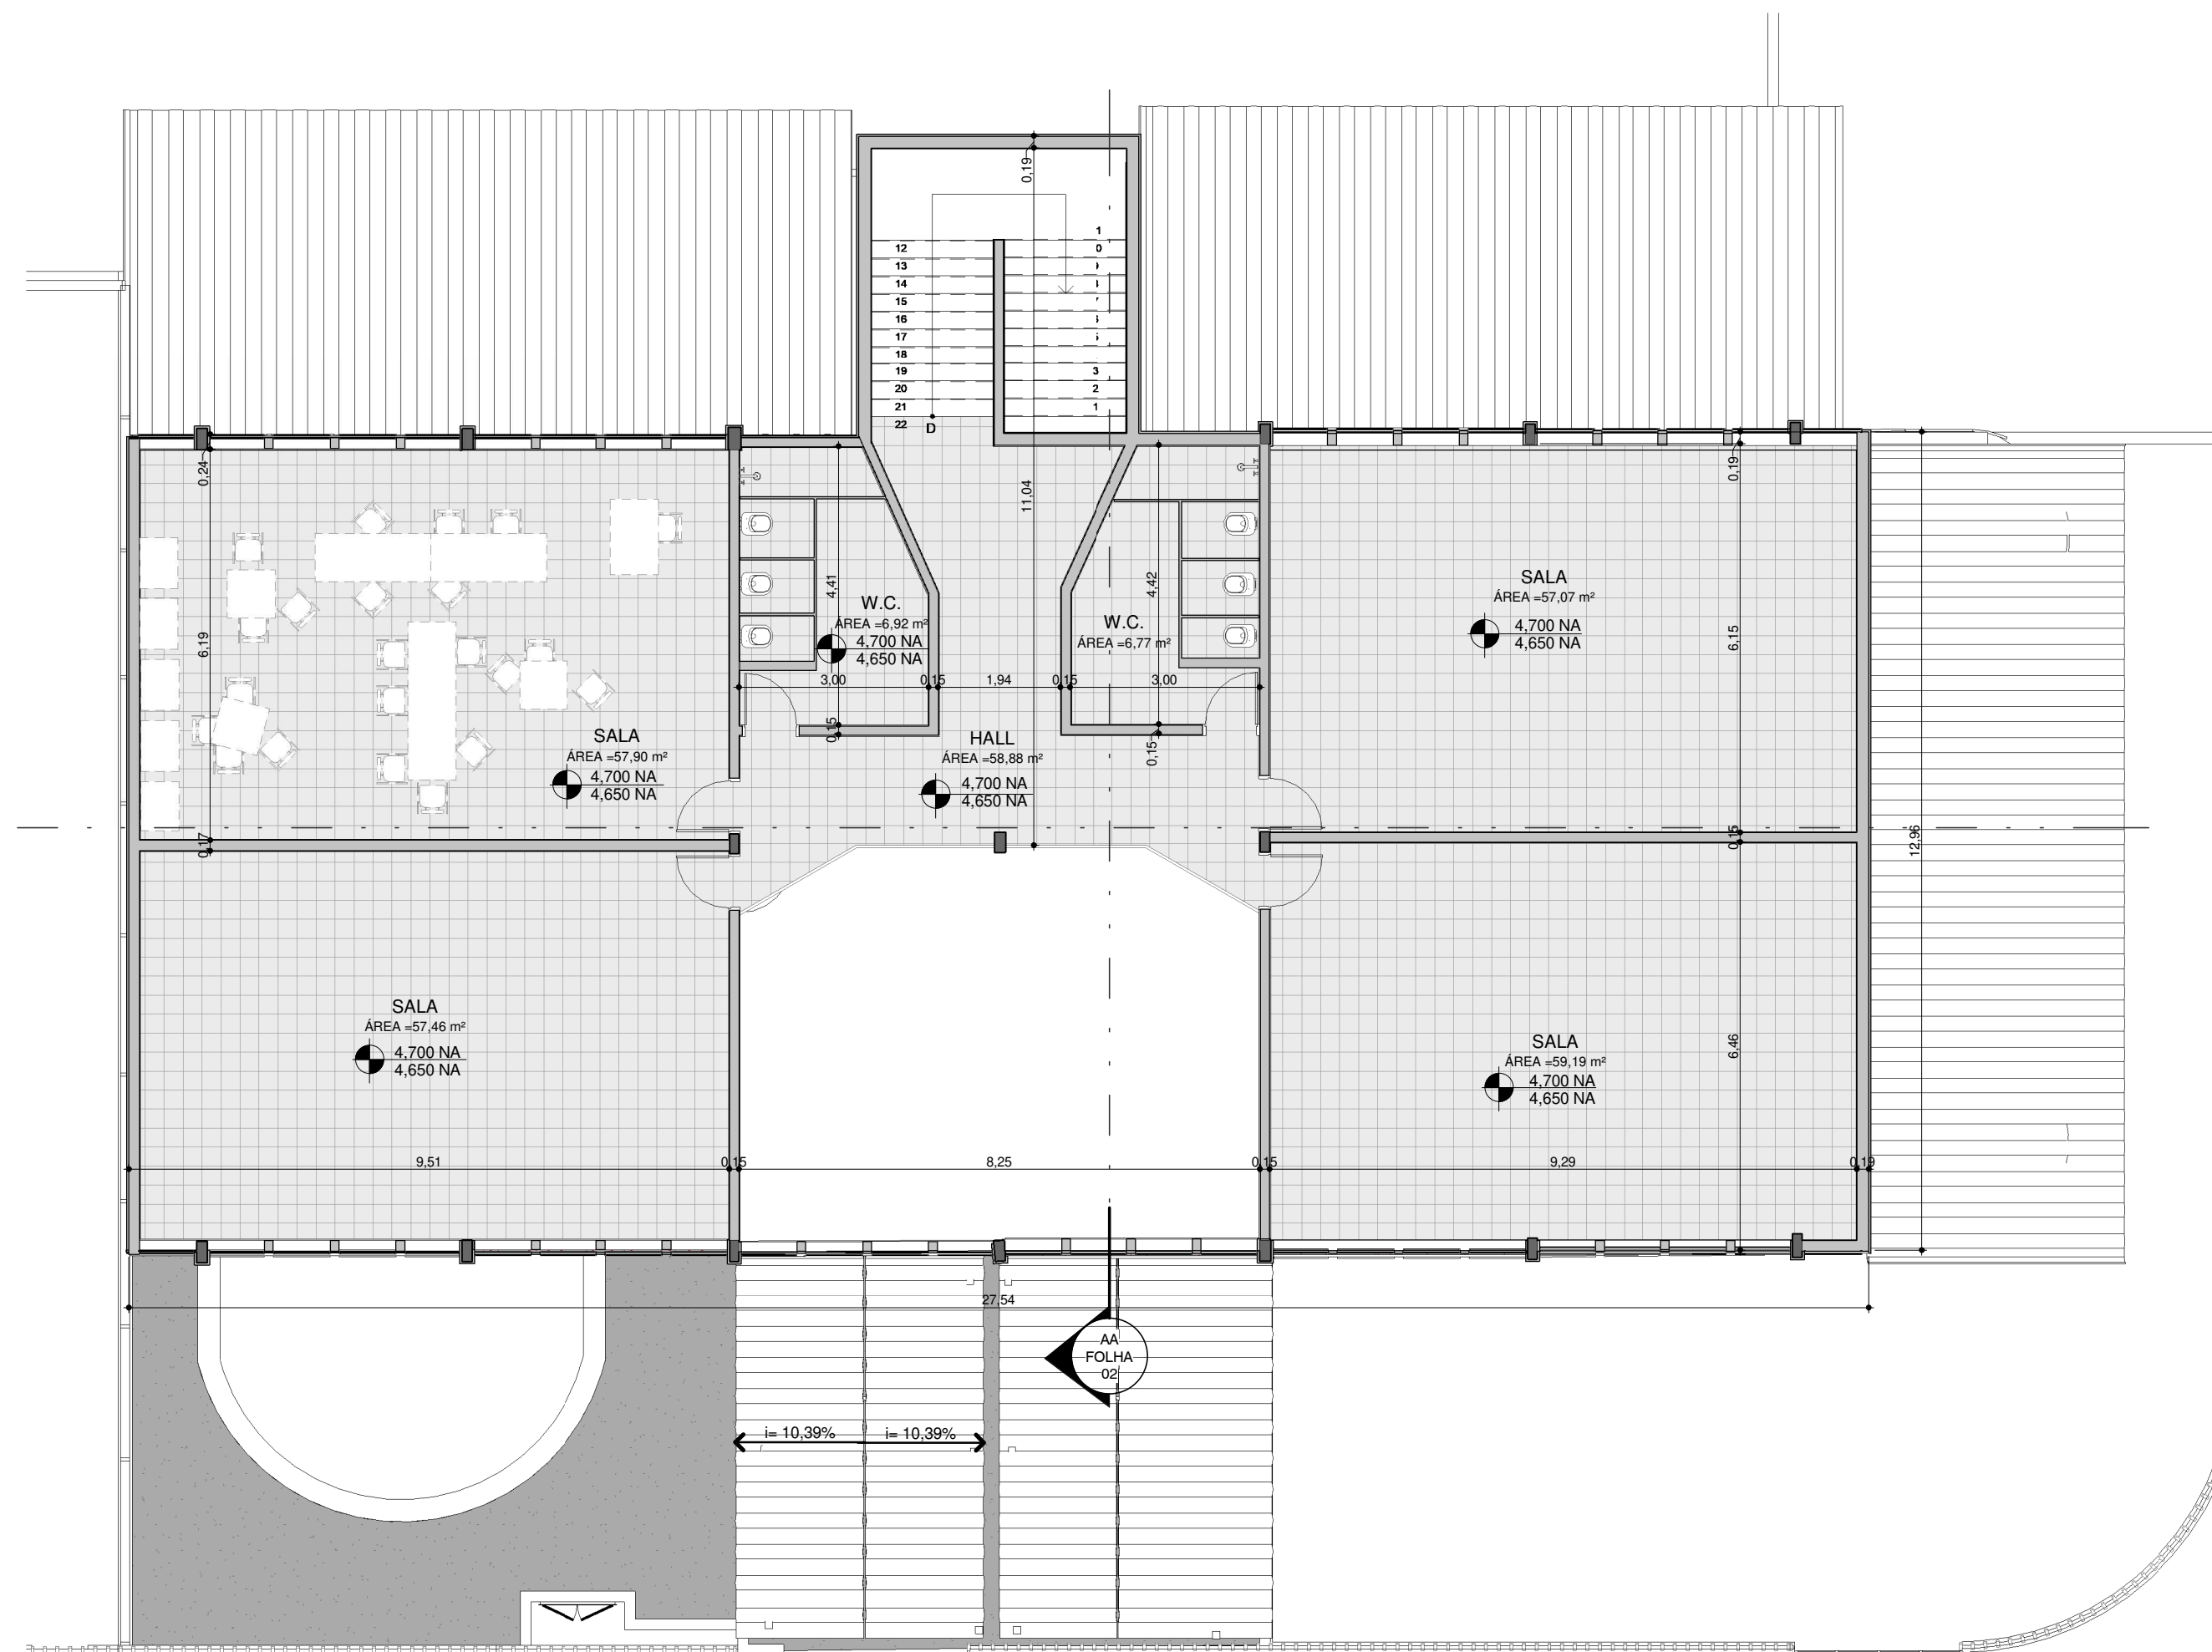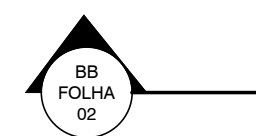

1º PAVIMENTO (NA)
ESCALA 1 : 100

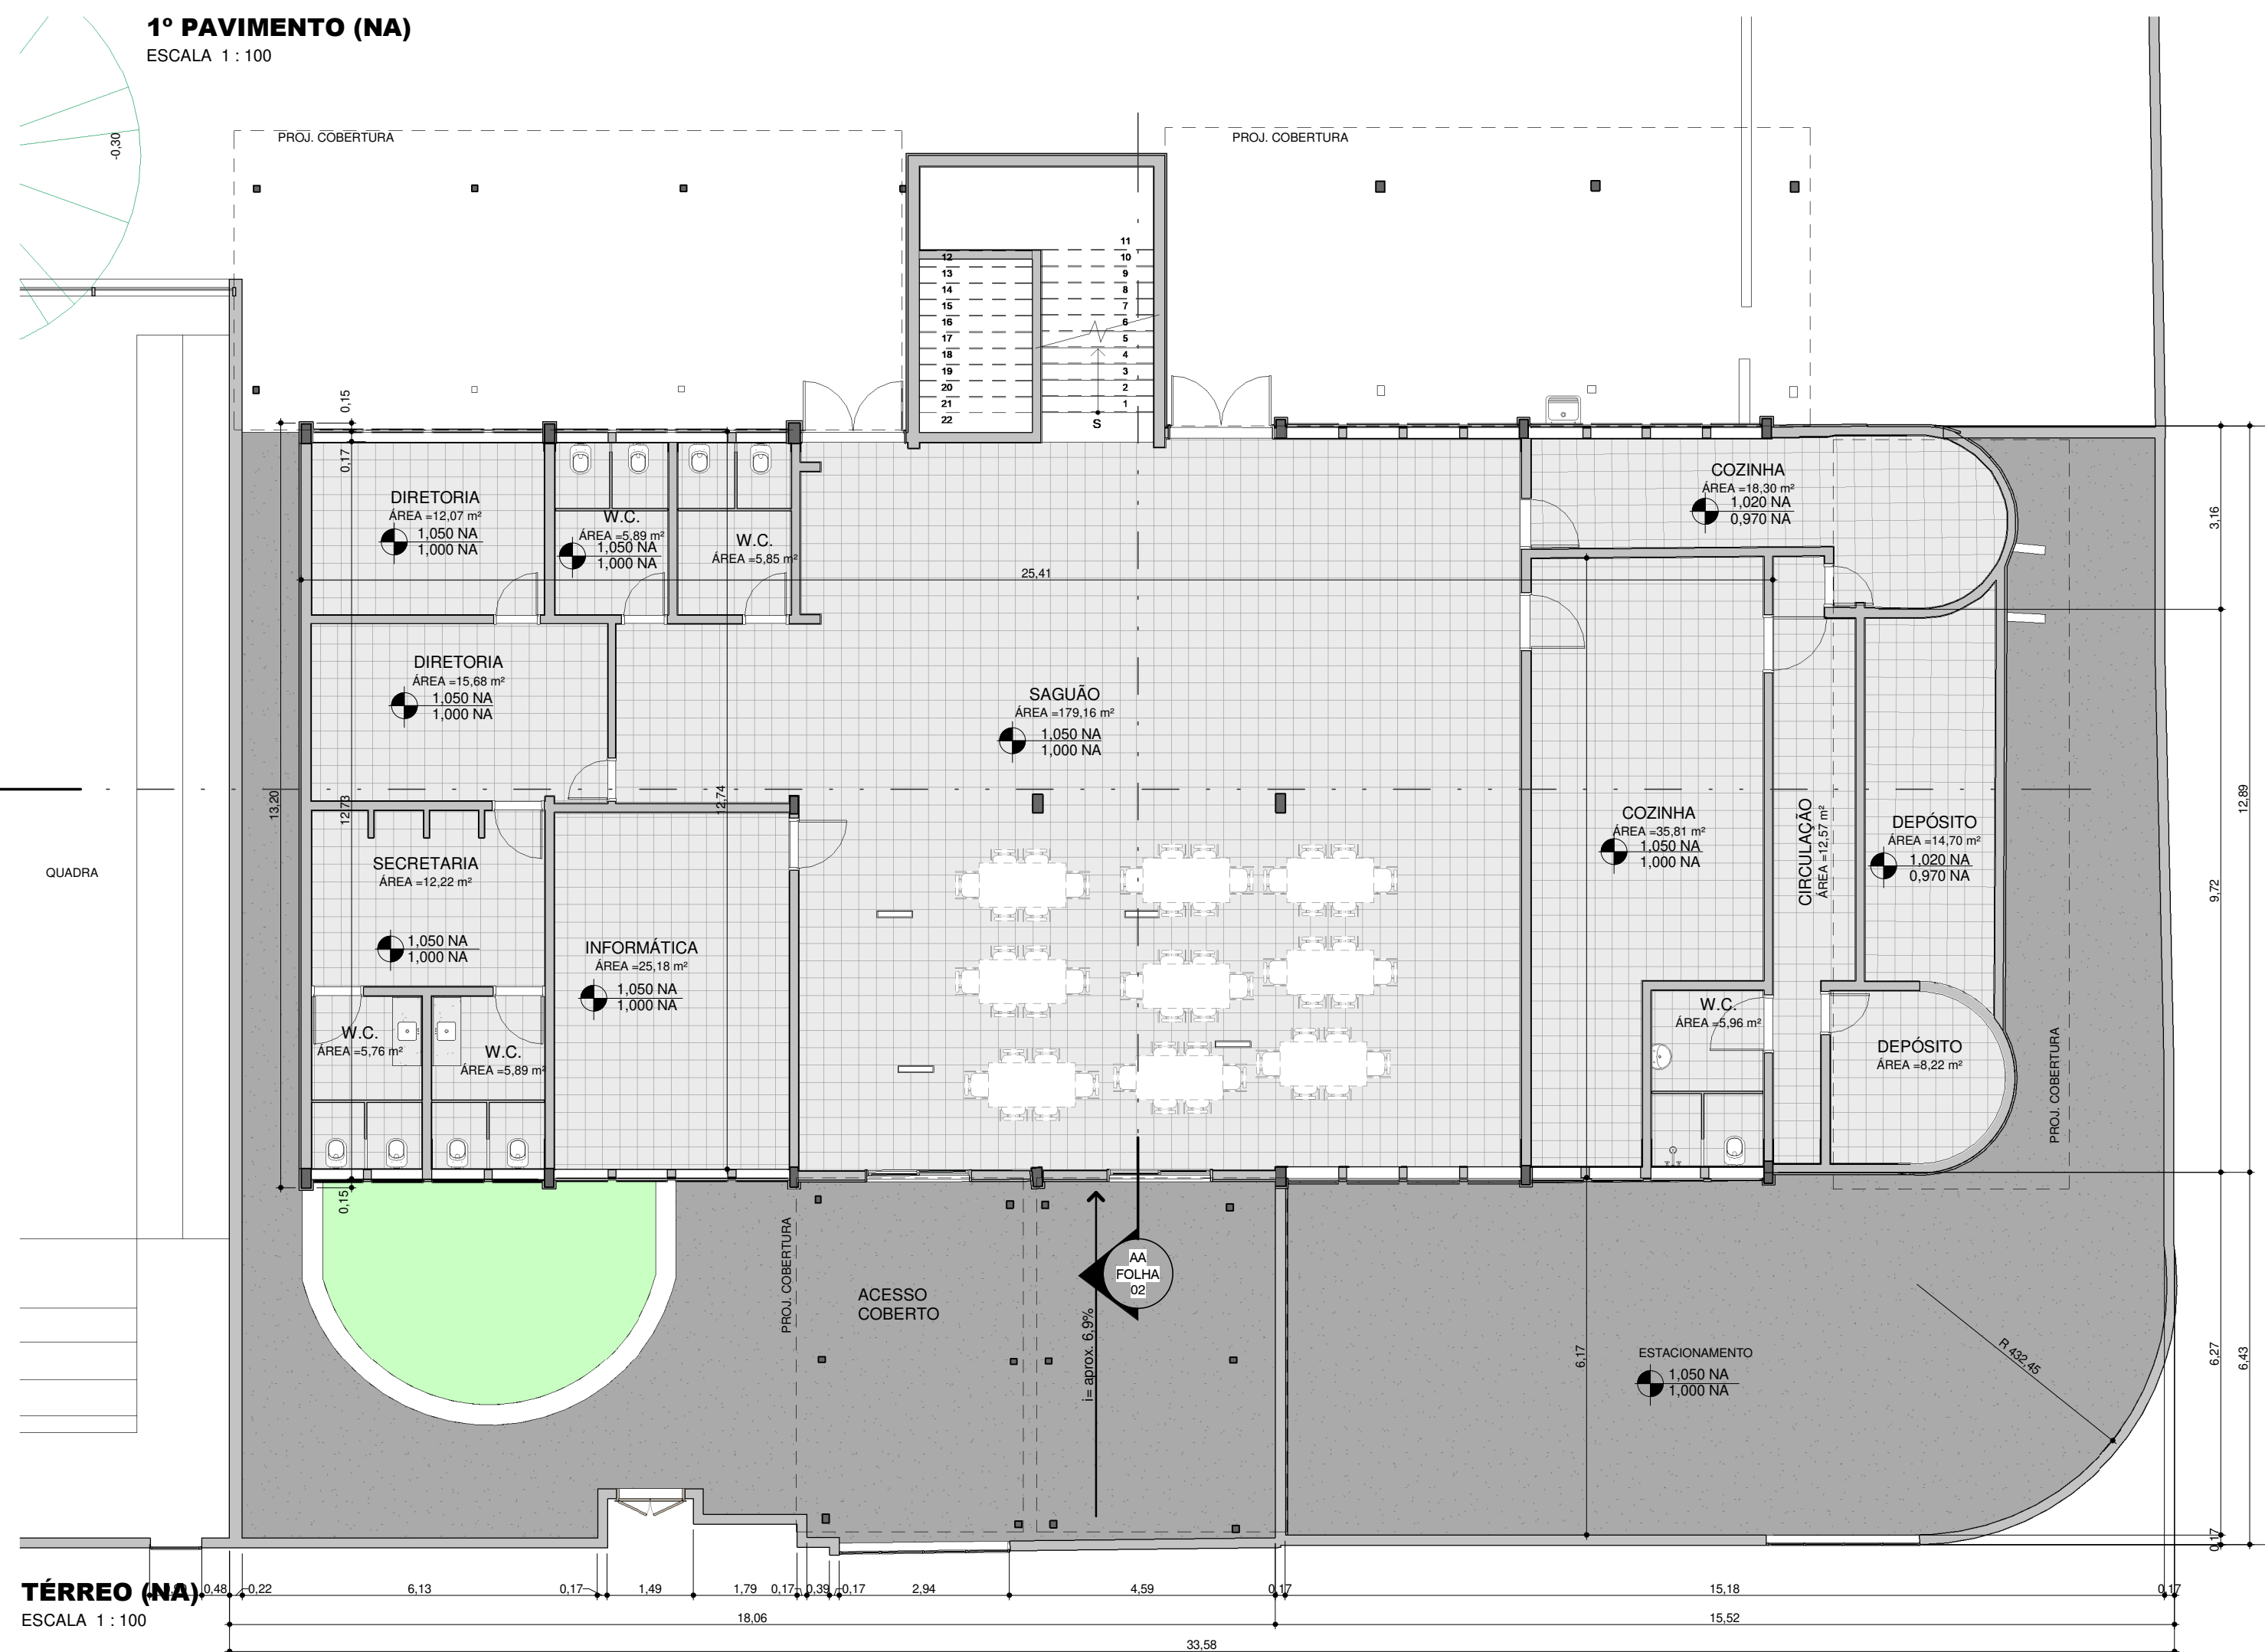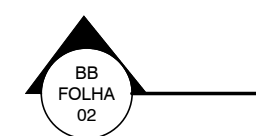

TÉRREO (NA)
ESCALA 1 : 100

REV.	DATA	MODIFICAÇÕES	RESP.
Endereço do Empreendimento			
R. Oreste Damolin, 791 - Conj. Promorar Sapoemba, São Paulo - SP, 03927-360			Uso Empreendimento
Título do Desenho			ARQUITETURA
Fase			AS BUILT
Data de Emissão			23/03/2022
Folha Nº			
Projeto			

Responsável
LUCA Urbanismo e Arquitetura

Escala
1" = 100

ARQ
01



ARQ
02

Responsável	Escala
LUCA Urbanismo e arquitetura	Como indicado





