



PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



EMEI BENJAMIN CONSTANT



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	033

10/01/2022



ESCOLA:

Benjamin Constant

TIPO:

EMEI

LOCAL:

Av Casa Grande 133

BAIRRO:

Vila União

DRE:

São Mateus

CÓD. UNIDADE:

092525

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Realiza nesta data vistoria técnica de diagnostica da unidade escolar para levantamento cadastral e da infraestrutura da unidade.

Vistoriado por:

Engº Pedro Correra
CREA 5069091794

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Viviane Cristina Padim
Diretor de Escola
RF 092 039 0011

LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Dados Gerais:												
Tipo de equipamento	EMEI											
Nome da Unidade	BENJAMIN CONSTANT											
DRE	SÃO MATEUS			Subprefeitura			SAPOPEMBA					
Cod.Unidade	092525											
Endereço da Escola												
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)		Endereço			Número		Complemento				
AVENIDA			CASA GRANDE			133						
Bairro	CEP		Caixa Postal			Latitude		Longitude				
VILA CUNHA BUENA	03260-000					-23.603.859		-46.513.967				
Distrito	Subprefeitura		Microrregião			Observação:						
SÃO PAULO	SAPOPEMBA		SAPOPEMBA									
SQL (Setor, quadra, lote)	UF		Município									
(155, 189, 0019)	SP		SÃO PAULO									
Descrição do Imóvel												
Tipo de Construção	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA											
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA			Nº de Pavimentos			2					
Descrição do Terreno												
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM		Rua Iluminada (Sim ou Não)			SIM						
Área do Terreno (m²)	11177		Área Edificada/ Construída (m²)			4268						
Área Pavimentada (m²)	607,09		Área Verde / Permeável (m²)			3506						
Área da Cobertura (m²)	4268		Área Edificável (m²) (potencial construtivo)			6909						
Zoneamento	ZEU		C.A. (máx)			4		T.O. (máx) 0,7				
Muro de Fecho (gradil, muro)	MURO											
Abastecimento												
Água												
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água		Observação:									
Até 500 L	NA		CONCRETO ARMADO									
De 501 a 1000 L	NA											
De 1001 a 5000 L	NA											
De 5001 a 10.000 L	NA											
De 10.001 a 20.000 L	NA											
Acima de 20.001 L	1											
Gás												
Encanado (Sim ou Não)	NÃO		Botijão de gás (Sim ou Não)			SIM						
Energia Elétrica												
Voltagem	110 / 220 V											
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:			NA						
Esgoto:												
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM		Fossa Séptica (Sim ou Não)			NÃO						
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:		1		Caixa de Passagem (Sim ou Não) SIM					
Informações AVCB												
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO		Nº		NA							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)Sim ou Não	SIM		Total (Sim ou Não)		NÃO		Parcial (Sim ou Não)		SIM			
Acessibilidade												
Elevador (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade			NA						
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM		Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)			NÃO		Qual ?		NA		
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)		NÃO		Visual (Sim ou Não)		NÃO		Tátil (Sim ou Não)		NÃO	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº		NA							
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:			NA						
Ambientes da Escola												
Administrativo												
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção		Tipo de Piso		Grau de Adequabilidade do Ambiente					
Almoxarifado	NA	NA	NA		NA		NA					
Área de Recreação (solário)	NA	NA	NA		NA		NA					
Biblioteca	NA	NA	NA		NA		NA					
Camarim	NA	NA	NA		NA		NA					
Casa de Máquinas	1	5	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CIMENTADO		2					
Cozinha	NA	NA	NA		NA		NA					
Depósito	21	8	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		GRANILITE		1					
Depósito Material Didático	NA	NA	NA		NA		NA					
Despensa/ Depósito Alimen	NA	NA	NA		NA		NA					
Estacionamento	1	180	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CIMENTADO		2					
Laboratório de Ciências	NA	NA	NA		NA		NA					
Laboratório de Informática	NA	NA	NA		NA		NA					
Lactário	NA	NA	NA		NA		NA					
Lavanderia	NA	NA	NA		NA		NA					
Parque Arborizado	NA	NA	NA		NA		NA					
Pátio Coberto	1	200	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CIMENTADO		1					
Pátio Descoberto (piso aciment)	1	120	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CIMENTADO		1					
Piscina	NA	NA	NA		NA		NA					
Play Ground	NA	NA	NA		NA		NA					
Quadra Coberta	NA	NA	NA		NA		NA					
Quadra Descoberta	NA	NA	NA		NA		NA					
Refeitório	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		GRANILITE		1					
Sala de Assistente Diretor	NA	NA	NA		NA		NA					
Sala de Coord. Pedag.	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		VINILICO		1					
Sala de Diretor	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		VINILICO		1					
Sala de Leitura	NA	NA	NA		NA		NA					
Sala de Professores	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CERÂMICO		1					
Sala de Reuniões	1	16	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		VINILICO		1					
Sala de Vídeo	NA	NA	NA		NA		NA					
Secretaria	1	21	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		VINILICO		1					
Teatro	NA	NA	NA		NA		NA					
Vistoriador												
ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL												
Data												

Nome da Unidade			BENJAMIN CONSTANT					
LEVANTAMENTO CADASTRAL								
Educatonal								
Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente			
Sala de Aula 1	30	49	CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA	CERÂMICO	2			
Sala de Aula 2	30	49	CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA	CERÂMICO	1			
Sala de Aula 3	30	49	CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA	VINILICO	1			
Sala de Aula 4	30	49	CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA	VINILICO	1			
Sala de Aula 5	30	49	CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA	VINILICO	1			
Sala de Aula 6	30	49	CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA	VINILICO	1			
Sala de Aula 7	30	49	CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA	VINILICO	1			
Sala de Aula 8	30	49	CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA	CERÂMICO	1			
Sala de Aula 9	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 10	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 11	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 12	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 13	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 14	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 15	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 16	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 17	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 18	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 19	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 20	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 21	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 22	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 23	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 24	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 25	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 26	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 27	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 28	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 29	NA	NA	NA	NA	NA			
Sala de Aula 30	NA	NA	NA	NA	NA			


Sanitários					Informações Complementares			
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Funcion. Fem.	2	8	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2	2	1	
Sanit. Funcion. Masc.	1	8	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2	1	1	1
Sanit. Funcion. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Aluno Fem.	1	12	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERAMICO	2	4	3	NA
Sanit. Aluno Masc.	1	12	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERAMICO	2	1	1	NA
Sanit. Aluno. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vestário	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA


Informações Adicionais			
		Especificar:	Tipo (Madeira, ferro, cimento)
Brinquedos Playground (Sim ou Não)	SIM	ESCORREGADOR	MADEIRA
Observação:		TRENZINHO	MADEIRA
		CARRINHO	MADEIRA
		GANGORRA	FERRO
Tanque de Areia (Sim ou Não)	SIM	Área Cúbica (m³)	2
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	NA
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	NA
Cobertura (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	NA
Observações Gerais:			

Vistoriador	ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL	Data
-------------	-------------------------------------	------



		 	
Nome da Unidade		BENJAMIN CONSTANT	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
1	FUNDAÇÃO		
1.1	Colapso do solo	1	
1.2	Erosão do solo	2	Muro de divisa lateral esquerda
1.3	Recalque diferencial	1	
2	ESTRUTURA		
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	2	Muro de divisa lateral esquerda
2.2	Corrosão	1	
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	2	Muro de divisa lateral esquerda
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
2.5	Armadura exposta	1	
2.6	Deformações excessivas	1	
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	2	Muro de divisa lateral esquerda
2.8	Lixiviação	1	
2.9	Infiltrações	2	Muro de divisa lateral esquerda
3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.1	Infiltração	2	Reservatório inferior e superior
3.2	Descolamento da manta	1	
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1	
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1	
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1	
3.6	Falta de caimento para os ralos	1	
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	2	Reservatório inferior e superior
4	FACHADA		
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1	
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1	
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1	
4.6	Fissuras e trincas	2	Platibanda da fachada
4.7	Infiltração	2	Condutores da fachada
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
4.10	Descaracterização da fachada original	1	
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
5	COBERTURA		
5.1	Deformações excessivas	1	
5.2	Abertura de frestas	2	Bloco Principal e passarela de acesso a secretaria - Revisar todo o telhado de fibro de cimento
5.3	Umidade na estrutura	1	
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	2	Bloco Principal e passarela de acesso a secretaria - Revisar todo o telhado de fibro de cimento
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	1	
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	1	
5.7	Destacamentos de rufos	1	
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	1	
5.9	Ausência da grelha do ralo	1	
5.10	Ausência de extravasor da calha	2	Bloco Principal e passarela de acesso a secretaria - Revisar todo o telhado de fibro de cimento
5.11	Caimento do telhado insuficiente	2	Revisar todo o telhado de fibro de cimento
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	1	
5.13	Falta de condições de segurança	2	Revisar todo o telhado de fibro de cimento
5.14	Fissuras	2	Bloco Principal
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1	
5.16	Falha nos elementos de fixação	1	
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	1	
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	1	
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1	
5.21	Manchamento, sujidades	1	
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
5.23	Ataque de pragas biológicas	1	
5.24	Ineficiência nas emendas	1	
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	2	Viga calha do Bloco Principal
5.26	Subdimensionamento	1	
5.27	Obstrução por sujidades	1	
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS		
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	2	Muro de divisa
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	Muro de divisa
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	2	Muro de divisa
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1	
6.6	Som cavo	1	
6.7	Fissuras e trincas	2	Muro de divisa
6.8	Infiltração	1	
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1	
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Muro de divisa
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	Muro de divisa
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS		
7.1	Fissura	2	Pátio externo e estacionamento
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	Pátio externo e estacionamento
7.3	Destacamento / descolamento	2	Pátio externo e estacionamento
7.4	Piso estufado	2	Vinílico nas Salas de aula
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	1	
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	2	Revisar as escadas pois não possuem fitas
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos diferentes do original	1	
7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	





8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	NA	
8.2	Desencaixe	NA	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	NA	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	NA	
8.5	Fissuras e trincas	NA	
8.6	Infiltração	NA	
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	NA	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	NA	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	NA	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	NA	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	1	
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	2	Necessário revisão nos caixilhos
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	2	Necessário revisão nos caixilhos
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	2	Necessário revisão nos caixilhos
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	2	Necessário pintura nos caixilhos da unidade
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	2	Canaletas área externa e estacionamento
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	2	Canaletas área externa e estacionamento
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	2	Canaletas área externa e estacionamento
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	2	Possui indícios no reservatório superior
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	2	Possui indícios de infiltração no reservatório superior
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	2	Necessário revisão nos quadros
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	2	Salas de aula possuem lâmpadas queimadas
11.5	Luminárias de emergência	2	Algumas luminárias estão inoperantes
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	2	Possui improvisos na rede elétrica e circuito de ventiladores
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	1	
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	2	Necessário revisão nos quadros
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	2	Ausência de acrílico
11.14	Falha de tomada / interruptor	2	Necessário revisão na rede elétrica
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	NA	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	NA	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	1	
14.2	Cabeamento de automação	1	
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	NA	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	NA	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	NA	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	NA	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	NA	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	

Vistoriador	Data
ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL	

					
Nome da Unidade			BENJAMIN CONSTANT		
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES					
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações		
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS				
16.1	ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES				
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	NA			
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	NA			
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	NA			
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	NA			
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	NA			
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	NA			
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	NA			
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA			
16.2	CLIMATIZAÇÃO				
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA			
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA			
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA			
16.3	VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	1			
16.3.2	Falta de testes periódicos	1			
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	1			
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1			
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	1			
17	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
17.1	EXTINTORES				
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	2	Possui extintor vencido		
17.1.2	Lacre violado / vencido	2	Vencido		
17.1.3	Sem indicação da sua classe	1			
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	2	Não possui quadro de instrução		
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	1			
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	1			
17.1.7	Sinalização incorreta	2	Sinalização fora de padrão		
17.2	HIDRANTES				
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	2	Em mau estado		
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	2	Em mau estado		
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	2	Em mau estado		
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	1			
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1			
17.2.6	Mangueira conectada	2	Possui mangueira conectada		
17.2.7	Ausência da mangueira	2	Alguns extintores possuem ausência de mangueira		
17.2.8	Ausência do esguicho	1			
17.2.9	Falha na sinalização	2	Falta sinalização		
17.2.10	Obstrução de acessos	1			
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	2	Ausente de alvará		
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	2	Ausente de certificado de manutenção		
17.3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA				
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	2	Não possui sinalização das rotas de fuga		
17.3.2	Portas obstruídas	1			
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA			
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA			
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	2	Falha em diversos pontos da unidade		
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	1			
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1			
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	2	Atende parcialmente		
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	2	Sistema parcial de SPDA, necessário revisão		
18.2	Queda de haste / antenas	2	Algumas hastes furtadas		
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	1			
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	2	Ausência de descidas		
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	2	Não possui luz no topo		
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)				
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1			
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2 e/ou variantes	1			
19	LOUÇAS E METAIS				
19.1	Louças quebradas	1			
19.2	Vazamento nos metais	1			
19.3	Falta de peças nos sistemas	1			
19.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1			
20	SUSTENTABILIDADE				
20.1	Sistemas de cogeração de energia	NA			
20.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	NA			
20.3	Condicionamento acústico	NA			
20.4	Condicionamento térmico	NA			
20.5	Coletas de resíduos sólidos	1			
20.6	Rede de abastecimento de água e reuso	2	Ausência de reuso		
20.7	Rede de coleta de esgoto	1			
21	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE				
21.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	2	Não possui demarcação de vagas, revisar o piso cimentado, possui fissura e está em mau estado		
21.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	1			
21.3	Sinalização escolar nas vias	1			
21.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	2	Necessário revisar		



22	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
22.1	Avenida Casa Grande	1
22.2	Rua Rosabela da Silva	1
22.3	Avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Melo	1
22.4	Rua [•]	NA
23	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA	
23.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	2 Possui mas necessário revisão
23.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	2 Necessário padronização nas placas internas
24	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO	
24.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas, quando aplicável	NA
24.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas envoltórias no imóvel	NA
25	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	
25.1	Acesso principal	1
25.2	Acesso a outros andares	2 Não possui elevador
25.3	Acesso aos sanitários	1
25.4	Sanitários acessíveis	2 Não possui sanitários para deficientes
25.5	Vaga de estacionamento para deficientes	2 Não possui vaga para deficiente
25.6	Acesso a todos os ambientes internos	2 Não possui elevador
25.7	Acesso a todos os ambientes externos	1
25.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	1
Vistoriador		Data
ENGº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL		

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 1 MURO COM GRADIL DA FRENTE DA ESCOLA



FOTO 2 ACESSO A SECRETARIA



FOTO 3 ACESSO A SECRETARIA AUSÊNCIA DE CORRIMÃO EM ALGUNS TRECHOS



FOTO 4 PÁTIO EXTERNO SEM JUNTA DE DILATAÇÃO



FOTO 5 PÁTIO EXTERNO SEM JUNTA DE DILATAÇÃO NO PISO



FOTO 6 FACHADA COM SPDA PARCIAL

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 1 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 7 PÁTIO EXTERNO COBERTO



FOTO 8 PÁTIO EXTERNO COBERTO



FOTO 9 PLAYGROUND



FOTO 10 PLAYGROUND



FOTO 11 PÁTIO EXTERNO COBERTO



FOTO 12 PÁTIO INTERNO

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 2 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 13 MURO DE DIVISA COM FISSURAS E TRINCAS



FOTO 14 MURO DE DIVISA COM FISSURAS E TRINCAS



FOTO 15 MURO DE DIVISA COM FISSURAS E TRINCAS



FOTO 16 PÁTIO EXTERNO COBERTURA DANIFICADA



FOTO 17 FACHADA IMPROVISO NA FIAÇÃO



FOTO 18 FACHADA E RESERVATÓRIO ELEVADO

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 3 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 19 PÁTIO EXTERNO COM FISSURAS NO PISO



FOTO 20 PÁTIO EXTERNO SEM JUNTA DE DILATAÇÃO



FOTO 21 PÁTIO INTERNO

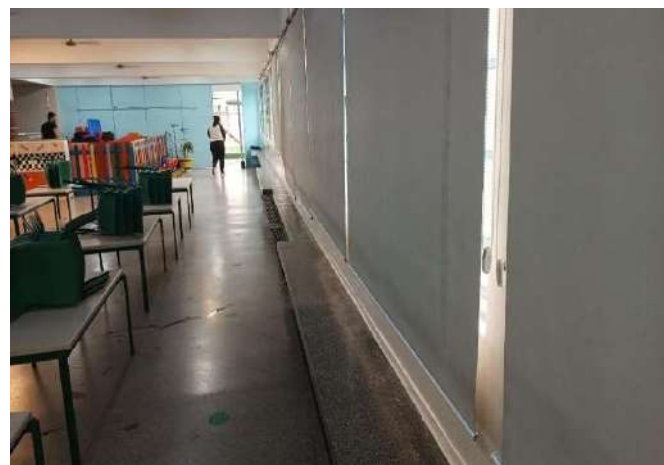


FOTO 22 PÁTIO INTERNO

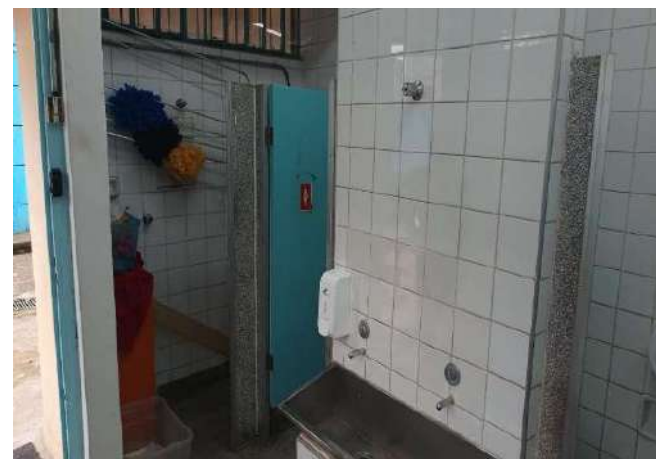


FOTO 23 BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIOS

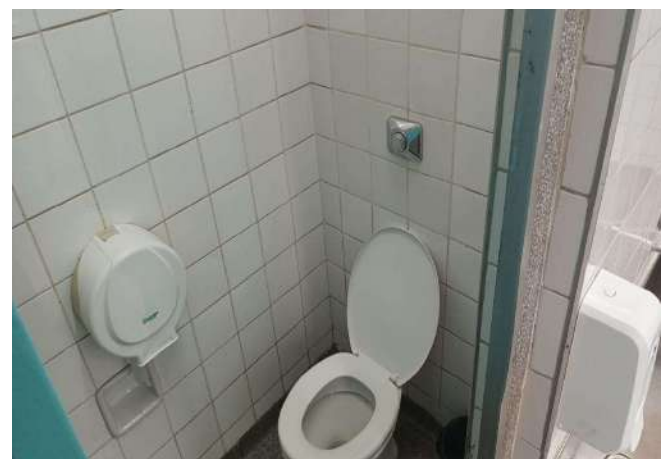


FOTO 24 BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIOS

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 4 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 25 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS



FOTO 26 BANHEIRO MASCULINO ALUNOS REVESTIMENTO EM MAU ESTADO



FOTO 27 ESTACIONAMENTO



FOTO 28 ESTACIONAMENTO MURO DE DIVISA DANIFICADO



FOTO 29 ESTACIONAMENTO MURO DE DIVISA EM DESAPRUMO



FOTO 30 ESTACIONAMENTO COM FISSURAS NO PISO

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 5 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 31 ÁREA VERDE E MURO DE DIVISA



FOTO 32 ABRIGO DE GÁS SEM SINALIZAÇÃO E COM AUSÊNCIA DE EXTINTOR



FOTO 33 RESERVATÓRIO ELEVADO COM VAZAMENTO



FOTO 34 RESERVATÓRIO ELEVADO COM VAZAMENTO



FOTO 35 RESERVATÓRIO COM AUSÊNCIA DE SPDA



FOTO 36 ÁREA EXTERNA PISO CIMENTADO EM MAU ESTADO

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 6 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 37

ESTACIONAMENTO COM CANALETAS DANIFICADAS



FOTO 38

ÁREA VERDE



FOTO 39

COPA/REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS



FOTO 40

COPA FUNCIONÁRIOS REVESTIMENTO COM FISSURAS



FOTO 41

COPA IMPROVISADO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

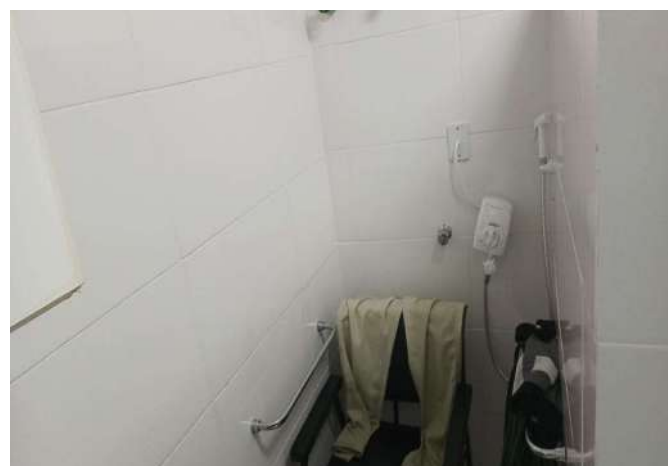


FOTO 42

BANHEIRO ACESSÍVEL

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 7 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 43 BANHEIRO ALUNOS E TROCADOR

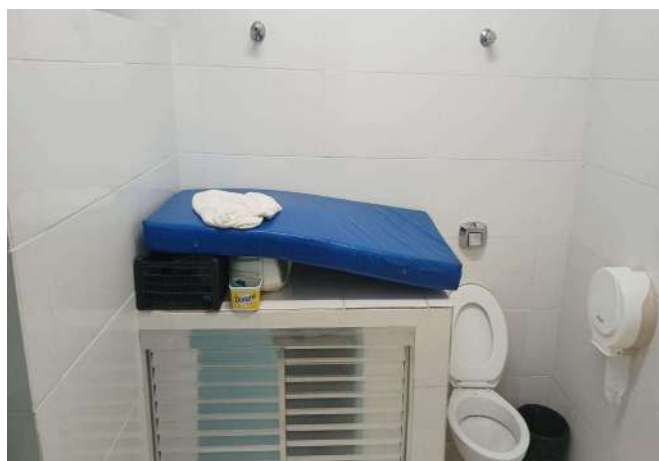


FOTO 44 TROCADOR

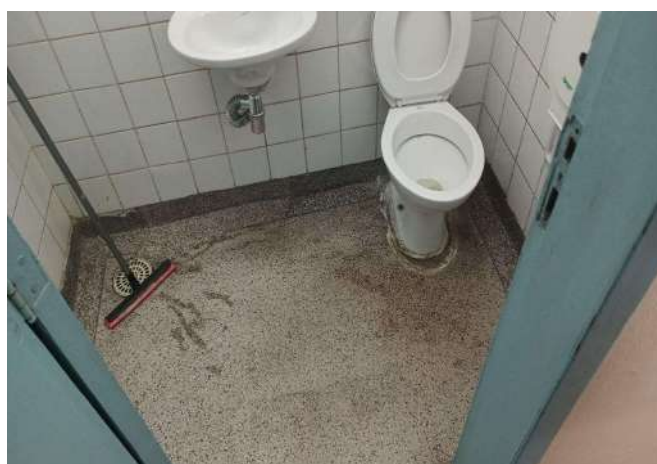


FOTO 45 BANHEIRO MASCULINO FUNCIONÁRIOS



FOTO 46 BANHEIRO MASCULINO FUNCIONÁRIOS
REVESTIMENTO DANIFICADOS



FOTO 47 BANHEIRO MASCULINO FUNCIONÁRIOS



FOTO 48 BANHEIRO MASCULINO FUNCIONÁRIOS

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 8 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 49 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO

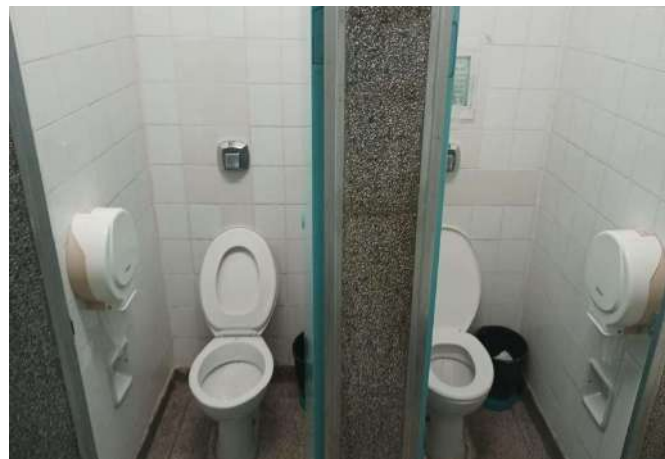


FOTO 50 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO



FOTO 51 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO

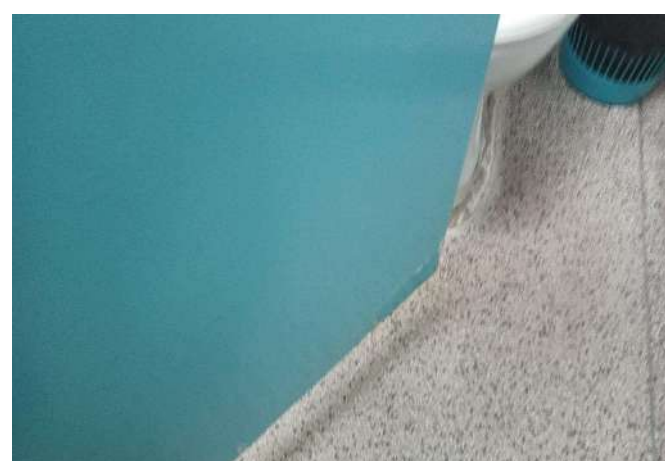


FOTO 52 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO COM FISSURAS NO PISO



FOTO 53 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO REVESTIMENTO DANIFICADOS



FOTO 54 DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 9 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus

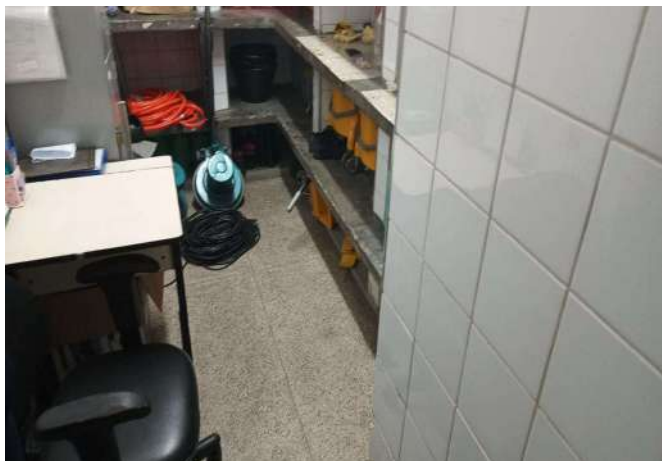


FOTO 55 DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA



FOTO 56 DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA



FOTO 57 CORREDOR INTERNO AUSÊNCIA DE EXTINTOR



FOTO 58 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO



FOTO 59 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO



FOTO 60 SECRETARIA

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 10 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 61 SECRETARIA



FOTO 62 SECRETARIA

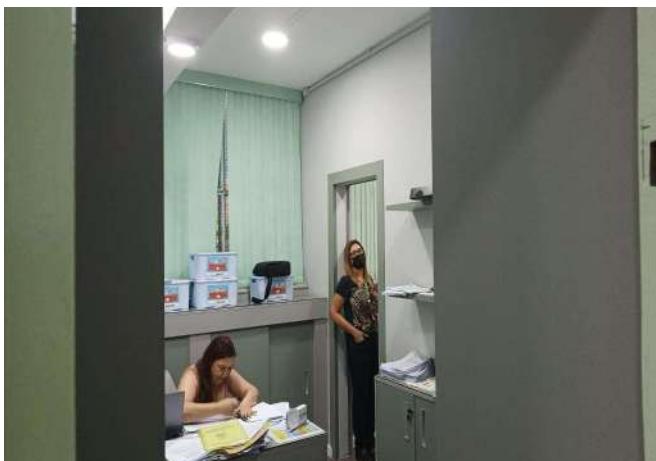


FOTO 63 SECRETARIA

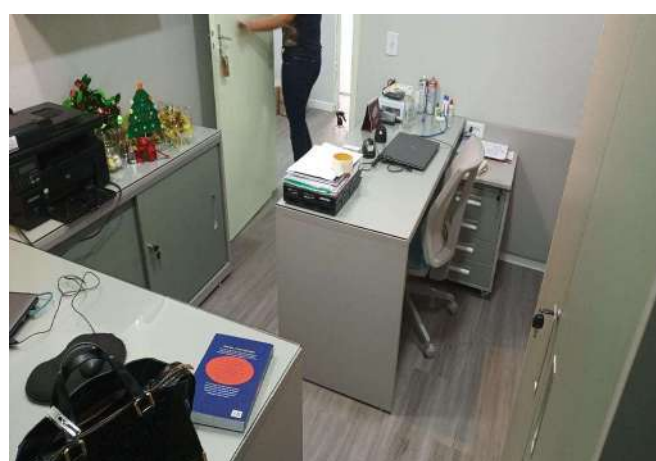


FOTO 64 SALA DA COORDENAÇÃO

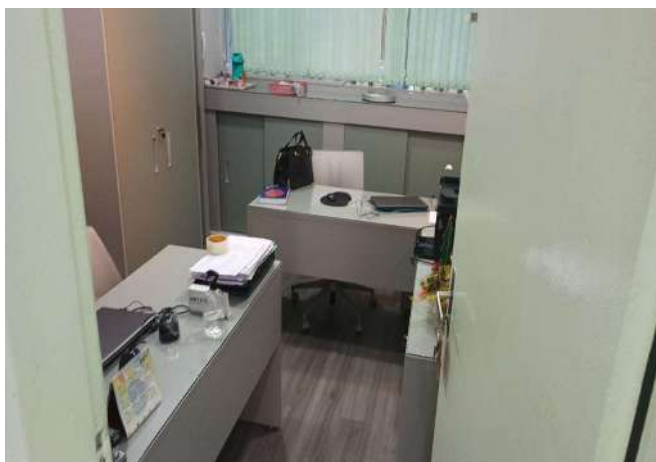


FOTO 65 SALA DA COORDENAÇÃO

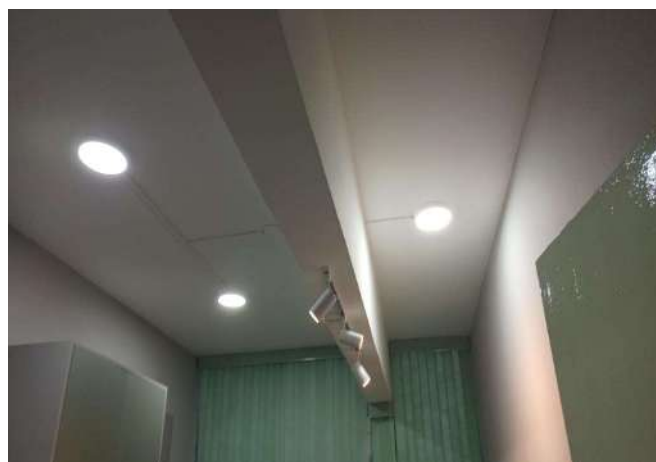


FOTO 66 SALA DA DIREÇÃO IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 11 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus

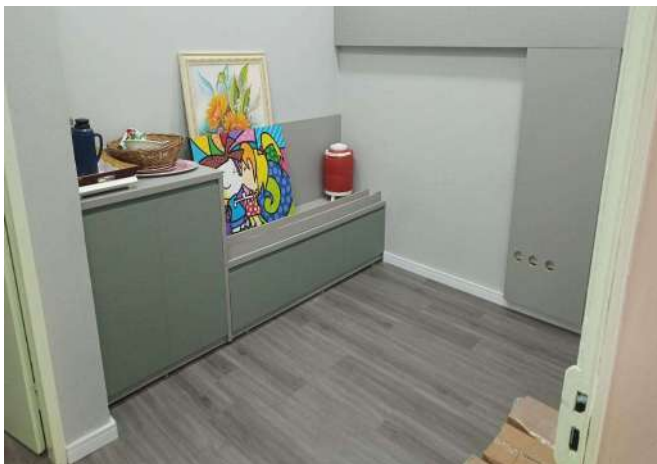


FOTO 67 SALA DA DIREÇÃO(EM MANUTENÇÃO)



FOTO 68 SALA DA DIREÇÃO(EM MANUTENÇÃO) IMPROVISADO NA REDE DE ILUMINAÇÃO



FOTO 69 SALA DA DIREÇÃO(EM MANUTENÇÃO)



FOTO 70 DEPÓSITO DE MATERIAL PEDAGÓGICO



FOTO 71 DEPÓSITO DE MATERIAL PEDAGÓGICO



FOTO 72 QUADRO DE ENERGIA

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 12 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 73 QUADRO DE ENERGIA



FOTO 74 QUADRO DE ENERGIA



FOTO 75 HIDRANTE EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO E COM AUSÊNCIA DE COMPONENTES



FOTO 76 HIDRANTE EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEM SINALIZAÇÃO



FOTO 77 EXTINTOR



FOTO 78 EXTINTOR

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 13 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 79

SALA DOS PROFESSORES



FOTO 80

SALA DOS PROFESSORES



FOTO 81

REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS



FOTO 82

REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS



FOTO 83

REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS IMPROVISO NA REDE HIDRÁULICA/ESGOTO



FOTO 84

REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 14 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 85 BIBLIOTECA



FOTO 86 BIBLIOTECA APARELHO DE ILUMINAÇÃO DEFICIENTE



FOTO 87 SALA DE LEITURA



FOTO 88 SALA DE LEITURA



FOTO 89 SALA DE LEITURA



FOTO 90 IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 15 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 91 SALA DE AULA 02



FOTO 92 SALA DE AULA 02



FOTO 93 SALA DE AULA 02



FOTO 94 SALA DE AULA 01



FOTO 95 SALA DE AULA 01 COM PISO DESTACANDO



FOTO 96 SALA DE AULA 01 COM PISO DESTACANDO

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 16 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 97

SALA DE AULA 01 COM IMPROVISOS NA ELÉTRICA



FOTO 98

SALA DE AULA (EM MANUTENÇÃO)



FOTO 99

SALA DE AULA (EM MANUTENÇÃO)



FOTO 100

QUADRO DE ENERGIA



FOTO 101

HIDRANTE



FOTO 102

SALA DE AULA 03

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 17 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 103 SALA DE AULA 03



FOTO 104 SALA DE AULA 03 IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO



FOTO 105 SALA DE AULA 04 IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO



FOTO 106 SALA DE AULA 04 APARELHO DE ILUMINAÇÃO DEFICIENTE



FOTO 107 SALA DE AULA 05



FOTO 108 SALA DE AULA 05 IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 18 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 109 SALA DE AULA 05



FOTO 110 SALA DE AULA 06



FOTO 111 SALA DE AULA 06



FOTO 112 SALA DE AULA 06 IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

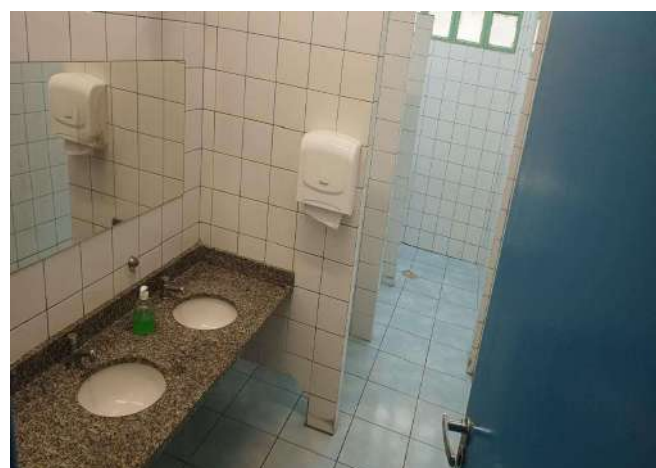


FOTO 113 BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS



FOTO 114 BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 19 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

1 7 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE Nº 431 - VILA CUNHA BUENO

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 115 BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS



FOTO 116 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS

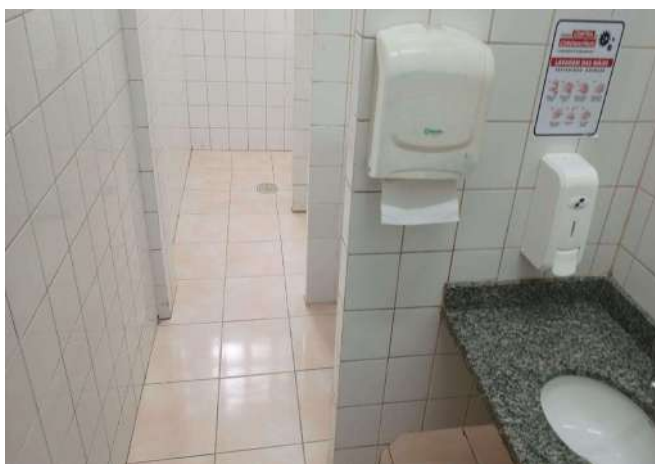


FOTO 117 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS



FOTO 118 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS



FOTO 119 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS



FOTO 120 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS

Vistoriador:

Engº Pedro Correra / Leonardo Kamel

Folha: 20 / 20

Relatório Fotográfico

DATA

0 5 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE, 133


TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

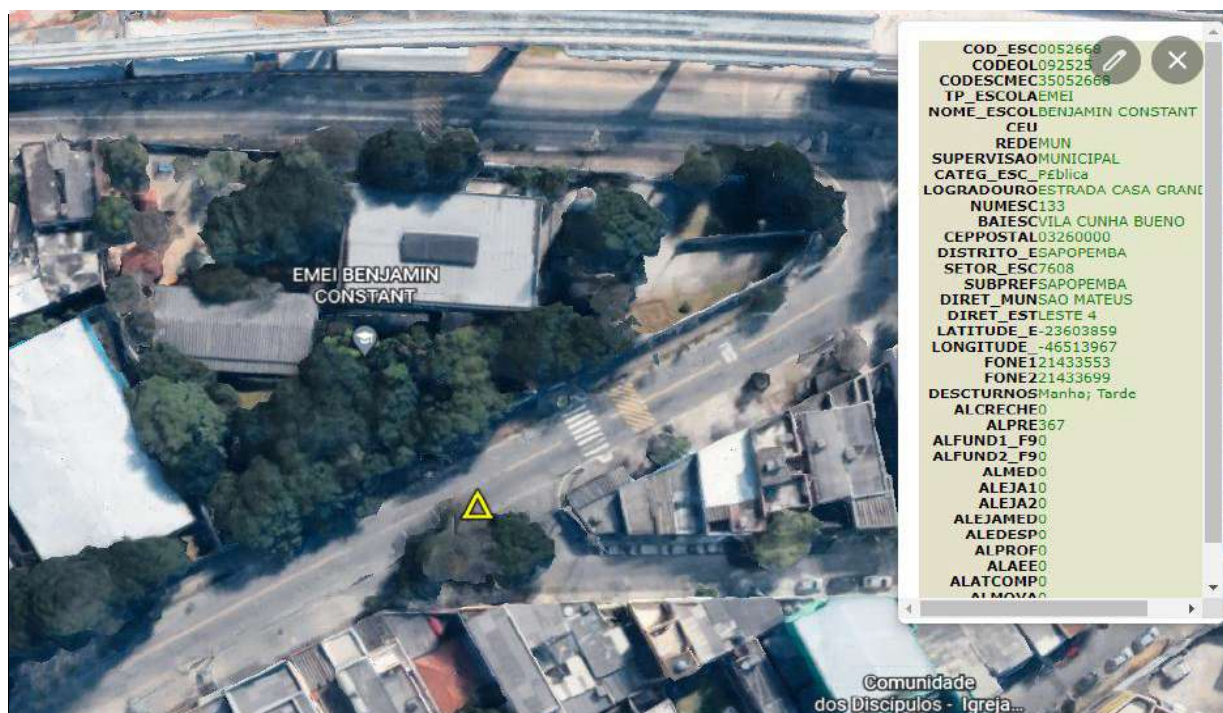

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 1 5



Relatório Fotográfico

DATA

0 5 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE, 133


TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

VOLUMETRICO

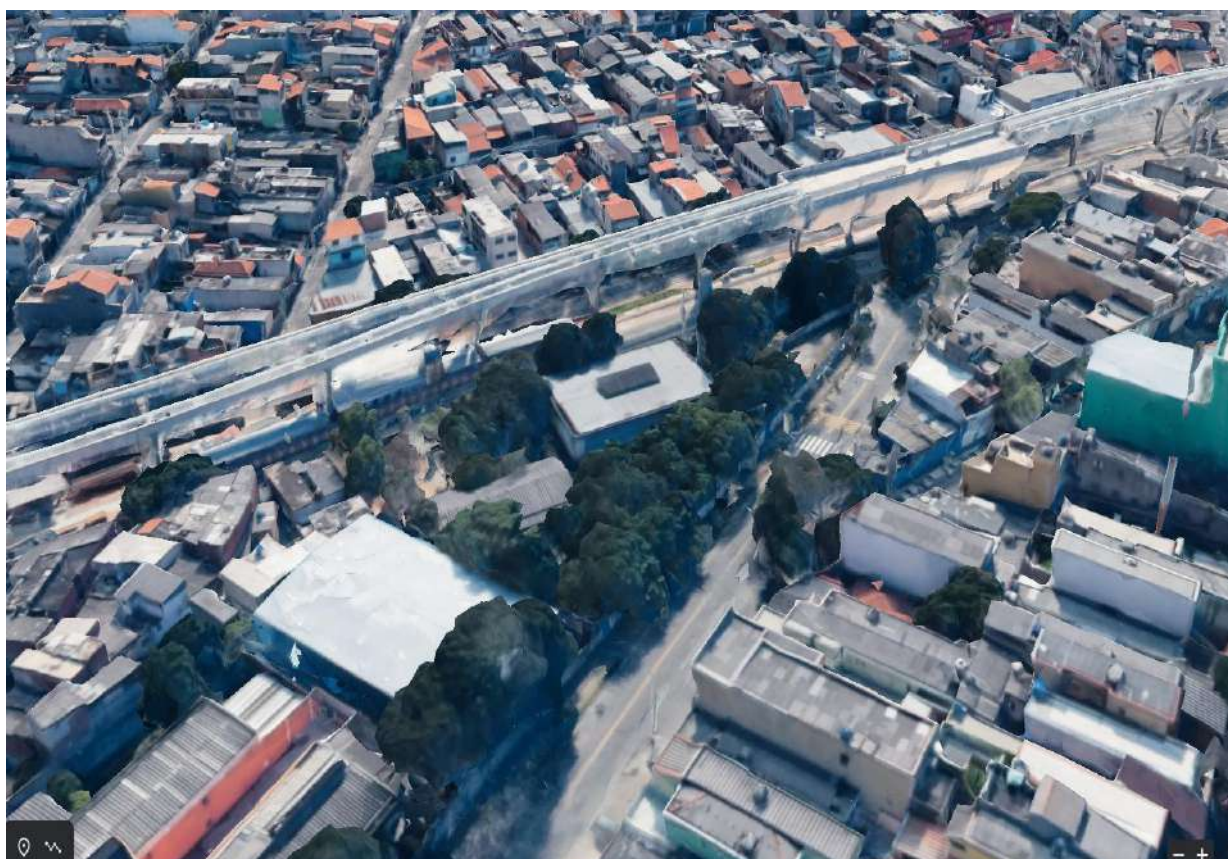

Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 3 5
[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

0 5 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE, 133

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 4 5
[Signature]

Relatório Fotográfico

DATA

0 5 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 5 2 5

NOME

BENJAMIN CONSTANT

ENDEREÇO

ESTRADA CASA GRANDE, 133

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

REGISTRO DO IMOVEL



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 5

[Handwritten signature]

DIAGNÓSTICO

Escola

BENJAMIN CONSTANT

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

27

Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
BENJAMIN CONSTANT	EMEI	1	118	62,77%
BENJAMIN CONSTANT	EMEI	2	70	37,23%


Total por Parâmetro

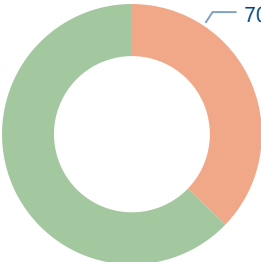


70 (37,23%)

118 (62,77%)

Percentual de Itens por Parâmetro

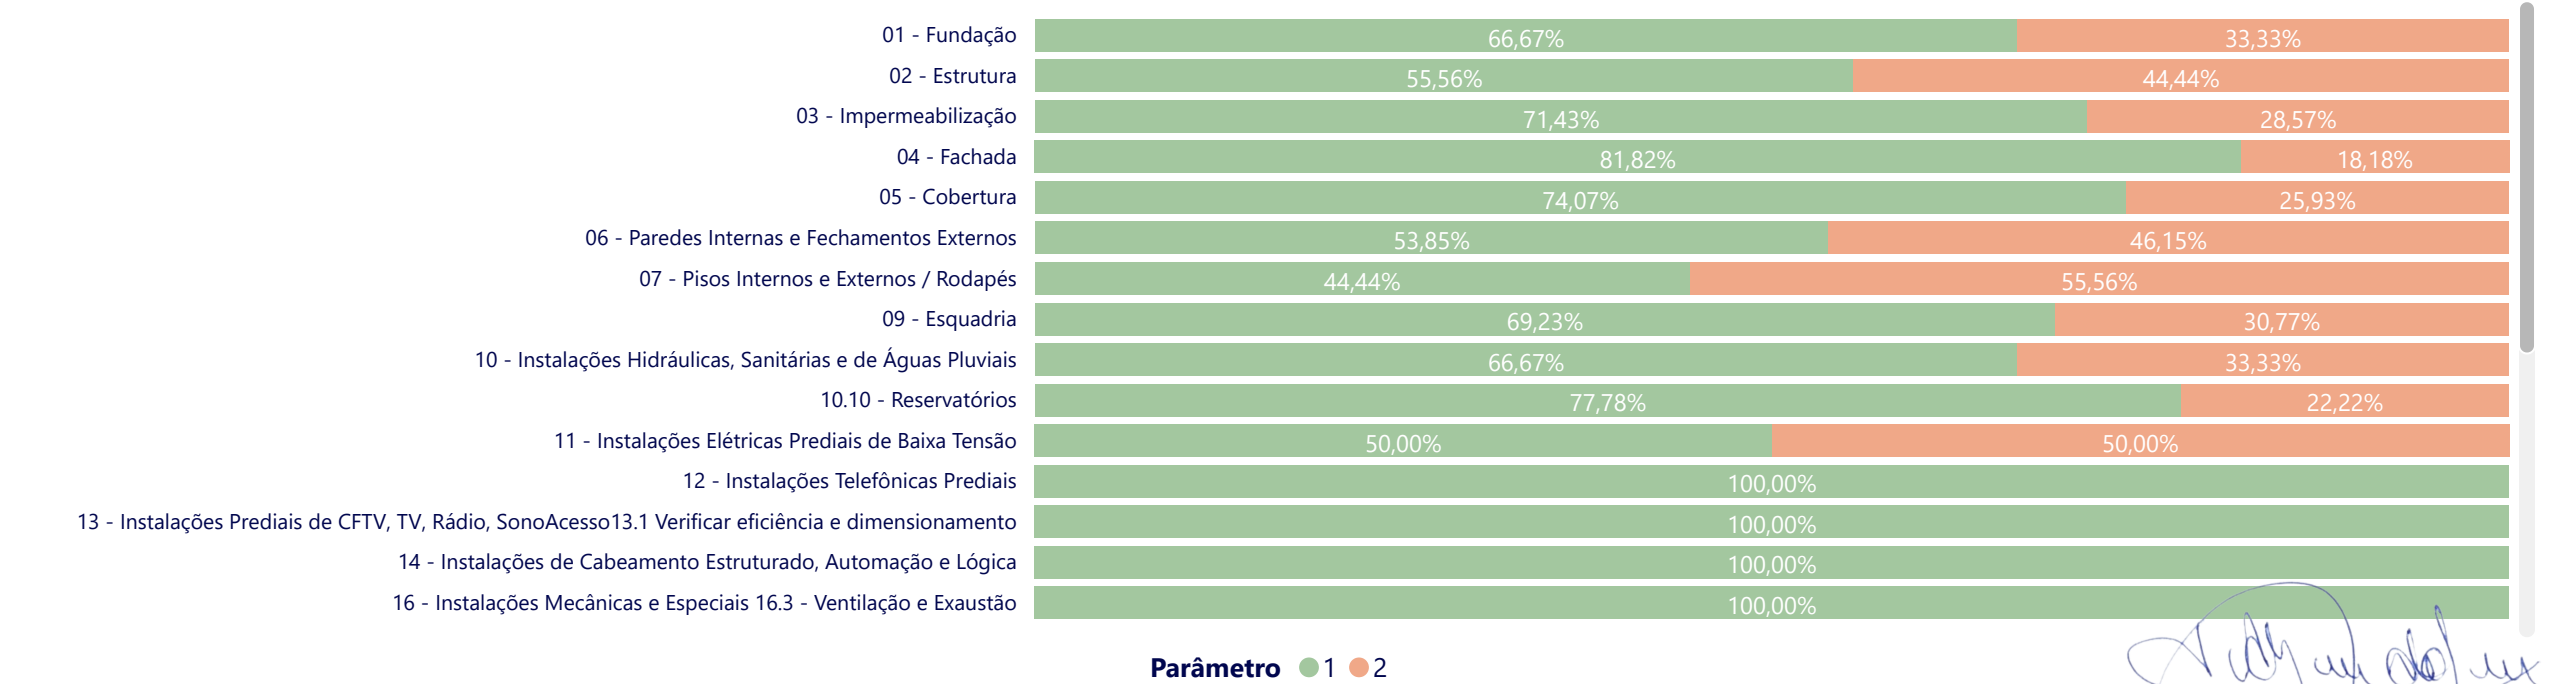

Percentual de Itens por Parâmetro

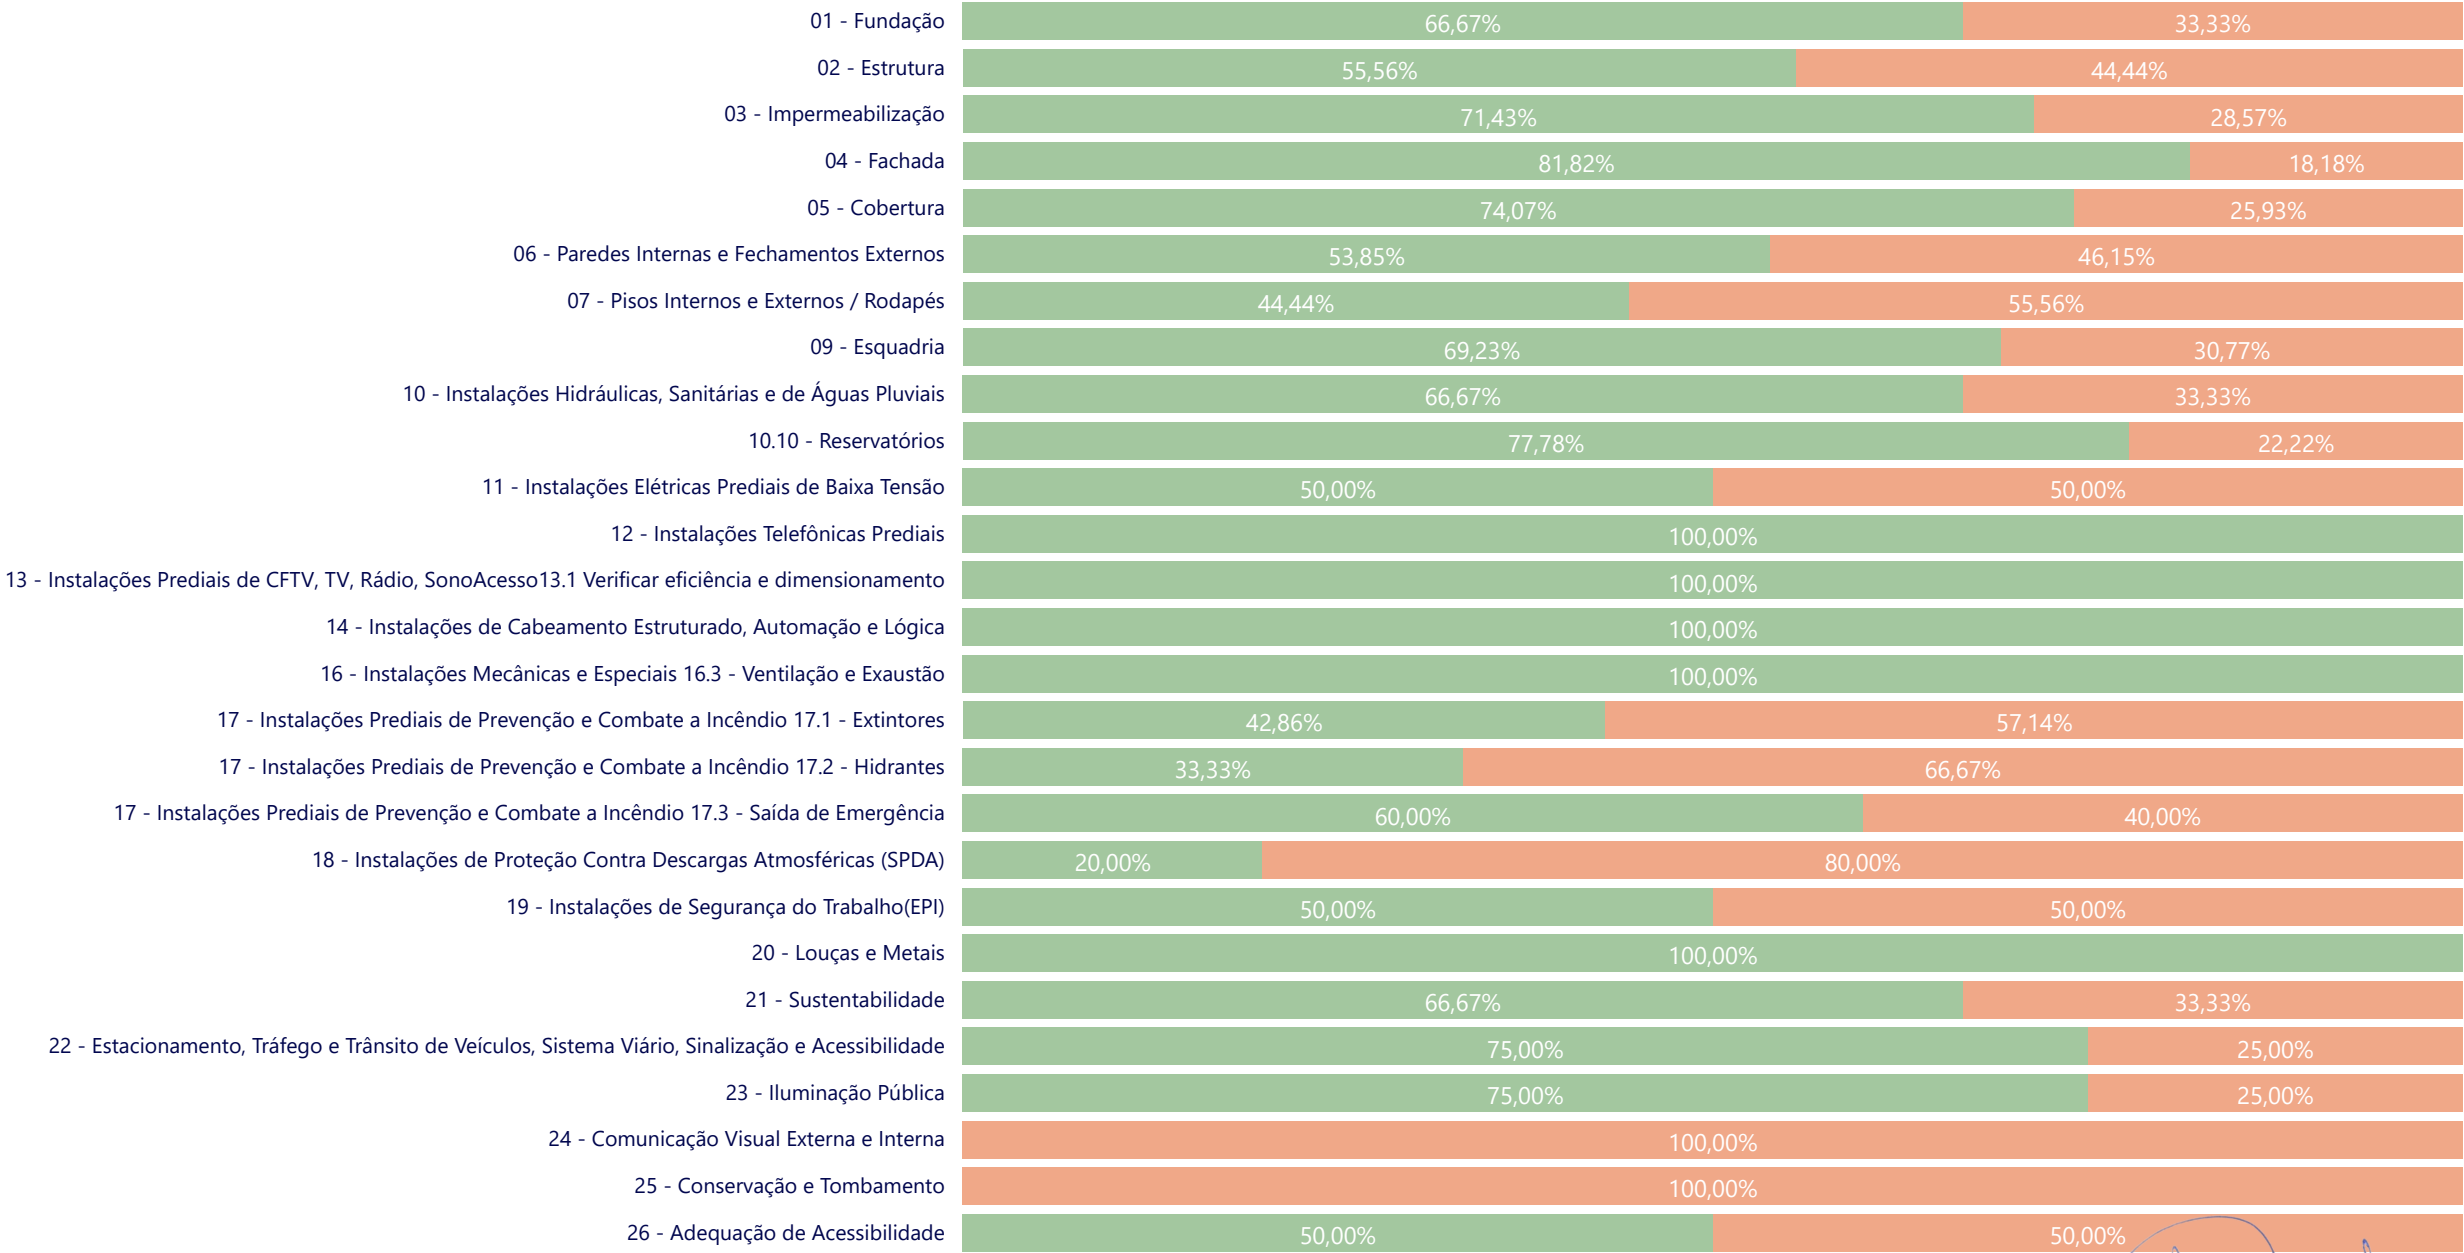

Parâmetro 1 2