




PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP

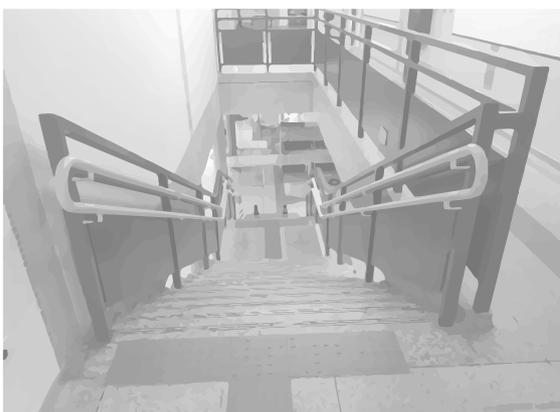

EMEI CLOVIS BEVILACQUA



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	028

ESCOLA: EMEI CLOVIS BEVILACQUA

TIPO:

LOCAL: RUA JOSÉ DE QUEIROZ MATOS, 190

BAIRRO: Sardin Gismaldi

DRE: SÃO MATEUS

CÓD. UNIDADE: 092631

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

História para análise e diagnóstico da situação em que encontram-se as escolas. A visita foi realizada no dia 04 de Janeiro de 2022.

Vistoriado por:

Guilherme L. Brasileiro
Guilherme L. Brasileiro
CREA-SP 5069285118

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Elizabeth Ardilla Martinez
RG: 20.259.898-6 RF: 671.668.711
Diretor de Escola

Elizabeth Ardilla Martinez

LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais:				
Tipo de equipamento	EMEI			
Nome da Unidade	EMEI CLOVIS BEVILACQUA			
DRE	SÃO MATEUS	Subprefeitura	SÃO MATEUS	
Cod.Unidade	092631			
Endereço da Escola				
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)	Endereço	Número	Complemento
RUA		JOSÉ DE QUEIROZ MATOS	190	
Bairro	CEP	Caixa Postal	Latitude	Longitude
JARDIM GRIMALDI	03922-040		-23,598318	-46,515712
Distrito	Subprefeitura	Microrregião	Observação:	
SAPOEMBA	SAPOEMBA	SAPOEMBA		
SQL (Setor, quadra, lote)	UF	Município		
155-093-0001	SP	SÃO PAULO		
Descrição do Imóvel				
Tipo de Construção	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA	Nº de Pavimentos	3	

Descrição do Terreno				
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM	Rua Iluminada (Sim ou Não)	SIM	
Área do Terreno (m²)	2600	Área Edificada/ Construída (m²)	2400	
Área Pavimentada (m²)	600	Área Verde / Permeável (m²)	1000	
Área da Cobertura (m2)	800	Área Edificável (m²) (potencial construtivo)	1020	
Zonamento	ZM	C.A. (máx)	2	T.O. (máx) 0,7
Muro de Fecho (gradil, muro)	MURO			

Abastecimento				
Água				
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água	Observação:		
Até 500 L		DUAS CAIXAS DE CONCRETO		
De 501 a 1000 L				
De 1001 a 5000 L				
De 5001 a 10.000 L				
De 10.001 a 20.000 L				
Acima de 20.001 L	2			
Gás				
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de gás (Sim ou Não)	SIM	
Energia Elétrica				
Voltagem	110 E 220			
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO	Quantidade:		
Esgoto:				
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM	Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM	Quantidade:	1	Caixa de Passagem (Sim ou Não) SIM

Informações AVCB				
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº		
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)Sim ou Não	SIM	Total (Sim ou Não)	SIM	Parcial (Sim ou Não) NÃO
Acessibilidade				
Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM	Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)	NÃO	Qual ?
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	SIM
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO	Nº		
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:

Ambientes da Escola					
Administrativo					
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Tipo de Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Almoxarifado	NA	NA	NA	NA	NA
Área de Recreação (solário)	NA	NA	NA	NA	NA
Biblioteca	NA	NA	NA	NA	NA
Camarim	NA	NA	NA	NA	NA
Casa de Máquinas	1	8	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	CIMENTADO	2
Cozinha	1	30	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	CERÂMICO	2
Depósito	NA	NA	NA	NA	NA
Depósito Material Didático	1	4	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	CERÂMICO	1
Despensa/ Depósito Alimen	1	9	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	CERÂMICO	2
Estacionamento	1	60	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	CIMENTADO	2
Laboratório de Ciências	NA	NA	NA	NA	NA
Laboratório de Informática	NA	NA	NA	NA	NA
Lactário	NA	NA	NA	NA	NA
Lavanderia	1	8	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	CERÂMICO	2
Parque Arborizado	NA	NA	NA	NA	NA
Pátio Coberto	1	164	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	CERÂMICO	2
Pátio Descoberto (piso aciment)	1	450	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	CIMENTADO	2
Piscina	NA	NA	NA	NA	NA
Play Ground	1	230	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	EMBORRACHADO	2
Quadra Coberta	NA	NA	NA	NA	NA
Quadra Descoberta	NA	NA	NA	NA	NA
Refeitório	1	9	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	CERÂMICO	2
Sala de Assistente Diretor	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Coord. Pedag.	1	9,5	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	CERÂMICO	2
Sala de Diretor	1	8,5	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	CERÂMICO	2
Sala de Leitura	1	54,5	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	VINILICO	1
Sala de Professores	1	19,4	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	CERÂMICO	2
Sala de Reuniões	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Vídeo	1	49	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	VINILICO	2
Secretaria	1	22,15	CONCRETO ARMADO-ALVENARIA	CERÂMICO	2
Teatro	NA	NA	NA	NA	NA

Legenda	
Grau de Adequabilidade do Ambiente	
	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.
	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.
	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.
	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR	Guilherme Brasileiro-Matheus Budoya
--------------------	-------------------------------------

Nome da Unidade :	EMEI CLOVIS BEVILACQUA	DRE :	SAO MATEUS
--------------------------	-------------------------------	--------------	-------------------

LEVANTAMENTO CADASTRAL					
Educação					
Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Sala de Aula 1	25	44,5	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	VINILICO	2
Sala de Aula 2	25	44,5	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	VINILICO	2
Sala de Aula 3	25	44,5	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	VINILICO	2
Sala de Aula 4	25	44,5	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	VINILICO	2
Sala de Aula 5	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 6	25	44,5	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	VINILICO	2
Sala de Aula 7	25	44,5	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	VINILICO	2
Sala de Aula 8	25	44,5	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	VINILICO	2
Sala de Aula 9	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 10	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 11	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 12	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 13	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 14	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 15	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 16	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 17	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 18	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 19	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 20	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 21	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 22	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 23	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 24	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 25	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 26	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 27	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 28	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 29	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 30	NA	NA	NA	NA	NA

Sanitários						Informações Complementares		
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Funcion. Fem.	1	4,5	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	1	1	1	NA
Sanit. Funcion. Masc.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Funcion. Unissex	1	5	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	1	1	1	NA
Sanit. Aluno Fem.	1	20,1	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2	6	6	1
Sanit. Aluno Masc.	1	20,1	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2	6	6	1
Sanit. Aluno Unissex	NA	NA	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vestiário	1	4	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CERÂMICO	2	1	1	1

Informações Adicionais			
Brinquedos Playground (Sim ou Não)	SIM	Especificar:	Tipo (Madeira, ferro, cimento)
Observação:	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ALGUNS QUEBRADOS E OUTROS PRECISANDO DE PINTURA	ESCORREGADOR	FERRO
		TREPA TREPA	MADEIRA FERRO
		BALANÇO	
Tanque de Areia (Sim ou Não)	SIM	Área Cúbica (m³)	12
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	
CoBERTura (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	
Observações Gerais:			

Legenda	
Grau de Adequabilidade do Ambiente	
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.
2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.
3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR	Guilherme Brasileiro- Matheus Budoya
--------------------	--------------------------------------

Nome da Unidade : EMEI CLOVIS BEVLACQUA DRE : SÃO MATEUS

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
1 FUNDAÇÃO			
1.1	Colapso do solo	1	
1.2	Erosão do solo	1	
1.3	Recalque diferencial	1	
2 ESTRUTURA			
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	1	
2.2	Corrosão	1	
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	1	
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
2.5	Armadura exposta	1	
2.6	Deformações excessivas	1	
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
2.8	Lixiviação	1	
2.9	Infiltrações	1	
3 IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.1	Infiltração	2	ALGUMAS INFILTRAÇÕES SÃO LOCALIZADAS NAS SALAS DO TERRÉO E PÁTIO CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROVAVELMENTE DEVIDO A ENTUPIMENTO E FALTA DE VEDAÇÃO DAS CALHAS.
3.2	Descolamento da manta	1	
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1	
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1	
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	2	LOCALIZADO FALHA NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO ENTRE PAREDE DE ALVENARIA E AS VIGAS DE CONCRETO ARMADO DO PÁTIO, NECESSÁRIO REFAZER AS JUNTAS.
3.6	Falta de caimento para os ralos	2	POSSÍVEL FALTA DE CAIMENTO PARA OS CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAS NA LAJE DO CORREDOR DAS SALAS DE AULA DO TERRÉO
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1	
4 FACHADA			
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1	
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1	
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1	
4.6	Fissuras e trincas	1	
4.7	Infiltração	1	
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
4.10	Descaracterização da fachada original	1	
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
5 COBERTURA			
5.1	Deformações excessivas	1	
5.2	Abertura de frestas	2	ALGUMAS INFILTRAÇÕES SÃO LOCALIZADAS NAS SALAS DO TERRÉO E PÁTIO CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROVAVELMENTE DEVIDO A ENTUPIMENTO E FALTA DE VEDAÇÃO DAS CALHAS. LOCALIZADO FALHA NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO ENTRE PAREDE DE ALVENARIA E AS VIGAS DE CONCRETO ARMADO DO PÁTIO, NECESSÁRIO REFAZER AS JUNTAS
5.3	Umidade na estrutura	1	
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	2	NECESSÁRIO REVISÃO DE ALGUMAS TELHAS DANIFICADAS NA COBERTURA DO PAV. SUPERIOR
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	2	NECESSÁRIO REVISÃO DAS CALHAS DO PÁTIO
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	2	NECESSÁRIO REVISÃO DAS CALHAS DO PÁTIO
5.7	Destacamentos de rufos	2	REVISÃO DOS RUFOS DA COBERTURA DO PÁTIO
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	2	REVISÃO DA LAJE DO CORREDOR DAS SALAS DE AULA DO TERRÉO, HÁ ÁGUA EMPOÇADA NA COBERTURA.
5.9	Ausência da grelha do ralo	2	NÃO FORAM OBSERVADOS RALOS COM GRELHA NA COBERTURA DA UNIDADE ESCOLAR
5.10	Ausência de extravasor da calha	2	NÃO FORAM OBSERVADOS CALHAS COM EXTRAVASOR NA UNIDADE.
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1	
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	1	
5.13	Falta de condições de segurança	2	NÃO POSSUI ESCADA MARINHEIRO E LINHA DA VIDA
5.14	Fissuras	1	
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1	
5.16	Falha nos elementos de fixação	1	
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	1	
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	2	VIGAS NA PÁTIO POSSUI EFLORESCÊNCIA DEVIDO A INFILTRAÇÃO, PROVAVELMENTE PROVENIENTE DA CALHA ACIMA. BRINQUEDOTECA TAMBÉM POSSUI MARCAS DE INFILTRAÇÃO E LEVE EFLORESCÊNCIA
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	1	
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1	
5.21	Manchamento, sujidades	1	
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
5.23	Ataque de pragas biológicas	1	
5.24	Ineficiência nas emendas	2	PÁTIO E BRINQUEDOTECA, INEFICIÊNCIA DAS JUNTAS DA DILATAÇÃO
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	1	
5.26	Subdimensionamento	1	
5.27	Obstrução por sujidades	2	TODAS AS CALHAS DA UNIDADE ESCOLAR, POSSUI MUITAS FOLHAS, NECESSÁRIO LIMPEZA
6 PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS			
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	2	VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS UNISSEX/BANHEIRO MASCULINO E FEMININO DOS ALUNOS PAVIMENTO SUPERIOR, POSSUI AZULEJOS QUEBRADOS.
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	PÁTIO/ BRINQUEDOTECA/ SALA DE AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR/SALA DA COORDENAÇÃO/CORREDOR EXTERNO ATRÁS DA BRINQUEDOTECA. MANCHAS DEVIDO A INFILTRAÇÕES
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	PÁTIO E BRINQUEDOTECA, INEFICIÊNCIA DAS JUNTAS DA DILATAÇÃO
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	2	PÁTIO/ BRINQUEDOTECA/ SALA DE AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR/SALA DA COORDENAÇÃO/CORREDOR EXTERNO ATRÁS DA BRINQUEDOTECA. MANCHAS DEVIDO A INFILTRAÇÕES
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1	
6.6	Som cavo	1	
6.7	Fissuras e trincas	1	
6.8	Infiltração	2	PÁTIO/ BRINQUEDOTECA/ SALA DE AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR/SALA DA COORDENAÇÃO/CORREDOR EXTERNO ATRÁS DA BRINQUEDOTECA. MANCHAS DEVIDO A INFILTRAÇÕES
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	2	PÁTIO/ BRINQUEDOTECA/ SALA DE AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR/SALA DA COORDENAÇÃO/CORREDOR EXTERNO ATRÁS DA BRINQUEDOTECA. MANCHAS DEVIDO A INFILTRAÇÕES
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1	NÃO IDENTIFICADO
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	NÃO IDENTIFICADO
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	NÃO IDENTIFICADO
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	PÁTIO/ BRINQUEDOTECA/ SALA DE AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR/SALA DA COORDENAÇÃO/CORREDOR EXTERNO ATRÁS DA BRINQUEDOTECA/ SALAS DE AULA 01 À 08 PRECISA DE PINTURA DAS PAREDES/ CASA DE MÁQUINAS DO RESERVATÓRIO PRECISA DE PINTURA/ UNIDADE ESCOLAR PRECISA DE PINTURA NA SUA FACHADA BEM COMO DO RESERVATÓRIO



7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS		
7.1	Fissura	2	CORREDOR ATRÁS DA BRINQUEDOTECA. POSSUI PISOS CERÂMICOS TRAINCADOS, NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
7.3	Destacamento / descolamento	2	CORREDOR ATRÁS DA BRINQUEDOTECA. POSSUI PISOS CERÂMICOS TRAINCADOS, NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO/ NECESSÁRIO INSTALAÇÃO DE RODAPÉS NAS SALAS DE AULA 01 À 08
7.4	Piso estufado	1	
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	1	
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	1	
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos diferentes do original	2	CORREDOR DAS SALAS DE AULA NO TÉRREO POSSUI INFILTRAÇÕES ASCENDENTES DO SOLO.
7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	
8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	NA	
8.2	Desencaixe	NA	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	NA	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	NA	
8.5	Fissuras e trincas	NA	
8.6	Infiltração	NA	
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	NA	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	NA	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	NA	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	NA	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	1	
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	2	A SECRETÁRIA DA UNIDADE POSSUI VIDROS QUEBRADOS NOS CAIXILHOS PARA SUBSTITUIÇÃO
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	2	NECESSÁRIO REVISÃO EM TODOS OS CAIXILHOS DA UNIDADE.
9.5	Componentes danificados	1	
9.6	Vedação deficiente	2	NECESSÁRIO REVISÃO EM TODOS OS CAIXILHOS DA UNIDADE.
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	1	
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	1	
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	2	NECESSÁRIO PINTURA DAS TUBULAÇÕES DA CASA DE MÁQUINAS
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	2	O BARRILETE NÃO POSSUI IDENTIFICAÇÃO
10.7	Tubulações obstruídas	2	BANHEIRO MASCULINO ALUNOS NO TÉRREO, SEGUNDO A DIREÇÃO HÁ RETORNO DE ÁGUAS PELOS RALOS DA UNIDADE, NECESSÁRIO VERIFICAÇÃO, POSSÍVEL ENTUPIMENTO DOS CONDUTORES.
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	2	BANHEIRO MASCULINO ALUNOS NO TÉRREO, SEGUNDO A DIREÇÃO HÁ RETORNO DE ÁGUAS PELOS RALOS DA UNIDADE, NECESSÁRIO VERIFICAÇÃO, POSSÍVEL ENTUPIMENTO DOS CONDUTORES.
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	1	
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	2	NECESSÁRIO REVISÃO NOS QUADROS DA UNIDADE
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	2	NECESSÁRIO REVISÃO DAS INSTALAÇÕES, HÁ RELATO PELA DIREÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMAREM CONSTANTEMENTE
11.5	Luminárias de emergência	1	
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	2	SECRETÁRIA/SALA DA COORDENAÇÃO E DIREÇÃO
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	2	SECRETÁRIA/SALA DA COORDENAÇÃO E DIREÇÃO
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	2	NÃO IDENTIFICADO
11.13	Ausência proteção barramento	2	NEM TODOS OS QUADROS DA UNIDADE POSSUEM PROTEÇÃO BARRAMENTO (PARCIAL)
11.14	Falha de tomada / interruptor	2	SECRETÁRIA/SALA DA COORDENAÇÃO E DIREÇÃO
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	2	POSSUI TELEFONE PÚBLICO, PORÉM O MESMO NÃO FUNCIONA
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	1	
12.4	Rede de telefonia da administração	2	NECESSÁRIO REVISÃO
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	NA	
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	2	NECESSÁRIO REVISÃO NAS SALAS DA SECRETÁRIA, COORDENAÇÃO, PROFESSORES E DIREÇÃO
14.2	Cabeamento de automação	2	NECESSÁRIO REVISÃO NAS SALAS DA SECRETÁRIA, COORDENAÇÃO, PROFESSORES E DIREÇÃO
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	1	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	1	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	1	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	3	NÃO POSSUI
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	3	NÃO POSSUI
15.7	Falta de sinalização obrigatória	3	NÃO POSSUI
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	3	AUSENTE

Legenda

Grau de Comprometimento


1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento - Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento - Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISITADOR

Guilherme Brasileiro-Matheus Budoya

Nome da Unidade : EMEI CLOVIS BEVILACQUA DRE : SÃO MATEUS

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
16 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS			
16.1 ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES			
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	NA	
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	NA	
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	NA	
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	NA	
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	NA	
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	NA	
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	NA	
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	
16.2 CLIMATIZAÇÃO			
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA	
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA	
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA	
16.3 VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO			
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	2	NECESSÁRIO REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DOS VENTILADORES DO PÁTIO COBERTO, OS MESMO ENCONTRAM-SE INOPERANTES DEVIDO A PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO EFETUADOS NA ÚLTIMA REFORMA, SEGUNDO A DIREÇÃO NÃO SÃO FEITOS TESTES
16.3.2	Falta de testes periódicos	2	
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	1	
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1	
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	1	
17 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
17.1 EXTINTORES			
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	1	
17.1.2	Lacre violado / vencido	1	
17.1.3	Sem indicação da sua classe	1	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	1	
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	1	
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	1	
17.1.7	Sinalização incorreta	1	
17.2 HIDRANTES			
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	2	FALTA SINALIZAÇÃO
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	2	EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	2	SEM VIDROS DE PROTEÇÃO
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	1	
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1	
17.2.6	Mangueira conectada	1	
17.2.7	Ausência da mangueira	1	
17.2.8	Ausência do esguicho	1	
17.2.9	Falha na sinalização	2	ALGUNS NÃO TEM SINALIZAÇÃO
17.2.10	Obstrução de acessos	1	
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	3	NÃO POSSUI
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	1	
17.3 SAÍDA DE EMERGÊNCIA			
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	2	AUSENTE SINALIZAÇÃO
17.3.2	Portas obstruídas	1	
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA	
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA	
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	1	
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	1	
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1	
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	1	
18 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
18.1	Ausência do sistema (A>1500m ² ou H>12m)	1	
18.2	Queda de haste / antenas	1	
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	1	
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	1	
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	NA	
19 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)			
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1	
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2	1	
20 LOUÇAS E METAIS			
20.1	Louças quebradas	1	
20.2	Vazamento nos metais	1	
20.3	Falta de peças nos sistemas	1	
20.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1	
21 SUSTENTABILIDADE			
21.1	Sistemas de cogeração de energia	NA	
21.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	2	NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLORECENTES POR LEDS
21.3	Condicionamento acústico	NA	
21.4	Condicionamento térmico	NA	
21.5	Coletas de resíduos sólidos	1	
21.6	Rede de abastecimento de água e reuso	2	POSSUI REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NÃO POSSUI DE REUSO
21.7	Rede de coleta de esgoto	1	

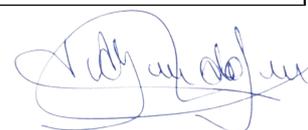

22	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
22.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	2	2 VAGAS APENAS
22.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	1	
22.3	Sinalização escolar nas vias	2	PARCIAL
22.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	2	UNIDADE ESCOLAR POSSUI CORRIMÕES ACESSÍVEIS E RAMPA DA CALÇADA AO PÁTIO DESCOBERTO. PORÉM NÃO POSSUI PISOS TÁTEIS NO INTERIOR OU EXTERIOR DA UNIDADE NEM RAMPA EM OUTROS LOCAIS OU ELEVADOR PARA O PISO SUPERIOR
23	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
23.1	Rua [•] José de Queiroz Matos	1	
23.2	Rua [•] Neiva Vicente da Silva	1	
23.3	Rua [•] General Porfirio da Paz	1	
23.4	Rua [•]	NA	
24	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
24.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	1	
24.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	1	
25	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
25.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,	NA	
25.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas	NA	
26	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
26.1	Acesso principal	1	
26.2	Acesso a outros andares	2	ACESSO REALIZADO SOMENTE POR ESCADA
26.3	Acesso aos sanitários	1	
26.4	Sanitários acessíveis	1	
26.5	Vaga de estacionamento para deficientes	3	NÃO POSSUI VAGA DESTINADA A DEFICIENTES
26.6	Acesso a todos os ambientes internos	3	NÃO POSSUI ACESSO AO PAVIMENTO SUPERIOR
26.7	Acesso a todos os ambientes externos	3	NÃO POSSUI AO PLAYGROUND
26.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	2	DESNÍVEIS SIGNIFICATIVOS NA CALÇADA DE ACESSO A UNIDADE.

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

Guilherme Brasileiro-Matheus Budoya

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 Fachada da unidade escolar.



FOTO 2 Refeitório dos alunos.



FOTO 3 Refeitório dos alunos, estão com infiltração embaixo da viga.



FOTO 4 Refeitório dos alunos, estão com infiltração embaixo da viga.



FOTO 5 Refeitório dos alunos.

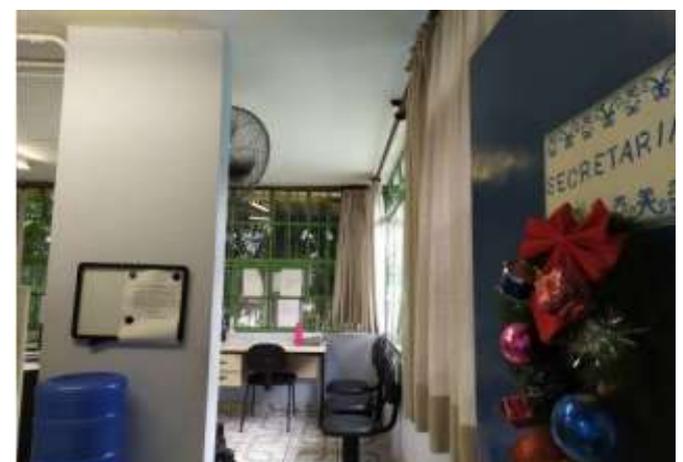


FOTO 6 Secretaria.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 1 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 Secretário.



FOTO 8 Secretário.



FOTO 9 Secretaria.



FOTO 10 Secretaria, possui vidros dos caixilhos quebrados e/ou trincados.



FOTO 11 Secretaria, necessário revisão das instalações elétricas.



FOTO 12 Sala da direção.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 2 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 Sala da direção.



FOTO 14 Caixilho da sala da direção não fecha.



FOTO 15 Sala da coordenação, possui infiltração no teto.



FOTO 16 Sala da coordenação, possui infiltração no teto.



FOTO 17 Sala da coordenação, possui infiltração no teto.



FOTO 18 Sala dos professores.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 3 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 Sala dos professores.



FOTO 20 Quadro de distribuição dentro da sala dos professores, está em bom estado.



FOTO 21 Banheiro unissex dos funcionários. Está em bom estado de conservação.



FOTO 22 Banheiro feminino dos funcionários, está em bom estado de conservação.



FOTO 23 Banheiro unissex dos funcionários. Está em bom estado de conservação.



FOTO 24 Banheiro unissex dos funcionários. Está em bom estado de conservação.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 4 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25 Telefone público no pátio.



FOTO 26 Cozinha..



FOTO 27 Cozinha.



FOTO 28 Ralo entupido na cozinha, necessário revisão dos ralos e tubulações.



FOTO 29 Copa dos funcionários, está em bom estado de conservação, a caixa de gordura fica neste local.



FOTO 30 Copa dos funcionários, está em bom estado de conservação, a caixa de gordura fica neste local.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 5 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31 Lavanderia.



FOTO 32 Lavanderia, porta metálica da entrada, possui corrosão em sua base.



FOTO 33 Vestiário dos funcionários unissex, necessário revisão dos revestimentos cerâmicos.

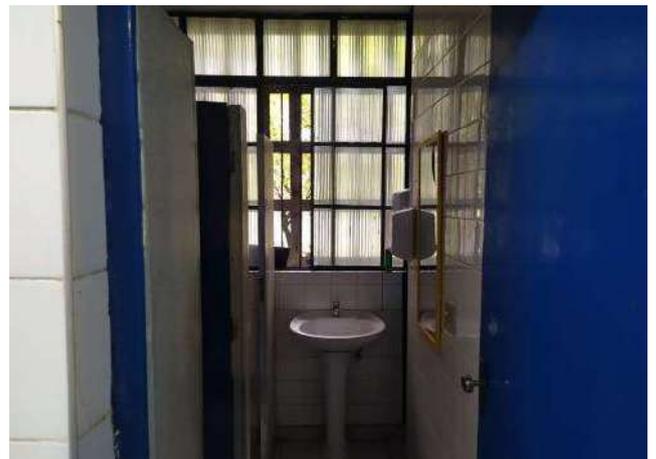


FOTO 34 Vestiário dos funcionários unissex.

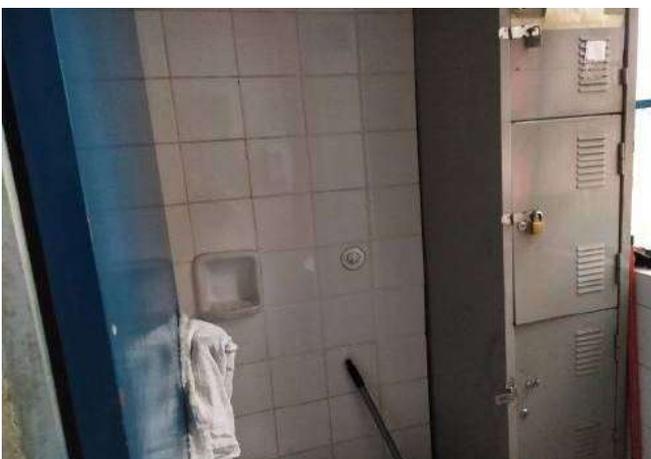


FOTO 35 Vestiário dos funcionários unissex.



FOTO 36 Vestiário dos funcionários unissex.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 6 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37 Vestiário dos funcionários unissex.



FOTO 38 Abrigo de gás, está em bom estado de conservação.



FOTO 39 Abrigo de gás, está em bom estado de conservação.



FOTO 40 Necessário reparo no portão da lixeira.



FOTO 41 Copa dos funcionários de limpeza, está em boas condições.

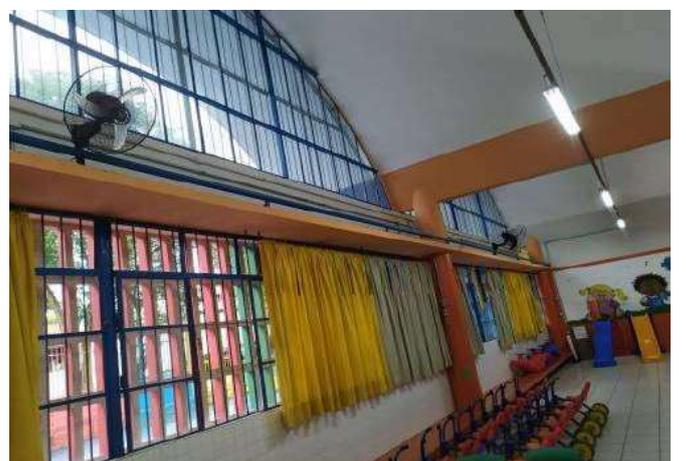


FOTO 42 Refeitório, necessário revisão das instalações elétricas em especial a dos ventiladores.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 7 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43 Refeitório dos alunos.



FOTO 44 Sala de leitura e brinquedoteca.



FOTO 45 Sala de leitura e brinquedoteca, possui infiltrações no teto.



FOTO 46 Sala de leitura e brinquedoteca, possui hidrante dentro do ambiente.



FOTO 47 Sala de leitura e brinquedoteca, possui infiltrações no teto.



FOTO 48 Corredor para área externa, atrás da sala de leitura, possui infiltrações na parede.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 8 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49 Corredor para área externa, atrás da sala de leitura, possui pisos quebrados e trincados.



FOTO 50 Banheiro masculino dos alunos, direção informa que há retorno de esgoto pelos ralos do local.

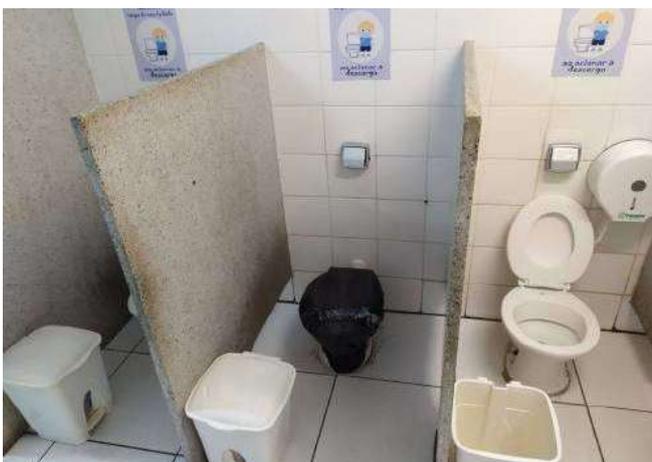


FOTO 51 Banheiro masculino dos alunos, direção informa que há retorno de esgoto pelos ralos do local.



FOTO 52 Banheiro masculino dos alunos, direção informa que há retorno de esgoto pelos ralos do local.



FOTO 53 Sala da auxiliar de vida escolar.



FOTO 54 Sala da auxiliar de vida escolar, apresenta infiltração nos cantos dos tetos.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 9 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 55 Depósito de material pedagógico, está em bom estado de conservação.



FOTO 56 Banheiro feminino dos alunos, direção informa que há retorno de esgoto pelos ralos do local.



FOTO 57 Banheiro feminino dos alunos, direção informa que há retorno de esgoto pelos ralos do local.



FOTO 58 Hidrantes e extintores localizados no corredor das salas de aula do térreo.



FOTO 59 Hidrantes e extintores localizados no corredor das salas de aula do térreo.



FOTO 60 Paredes do corredor das salas de aula do térreo com infiltração ascendente.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 10 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 61 Quadro de distribuição n corredor das salas de aula, está em bom estado de conservação.



FOTO 62 Sala de aula 01.



FOTO 63 Sala de aula 01, possui infiltração na parede abaixo da pia.



FOTO 64 Sala de aula 02.



FOTO 65 Sala de aula 02, necessário revisão dos acabamentos e pinturas das bancadas e cubas.



FOTO 66 Sala de aula 02, necessário revisão dos acabamentos e pinturas das paredes.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 11 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 75 Sala de aula 03.



FOTO 76 Sala de aula 03, necessário revisão dos rodapés.

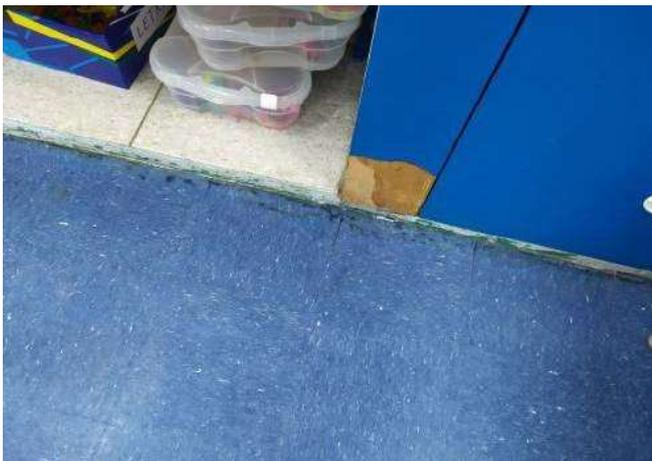


FOTO 77 Sala de aula 03, necessário reparo nos armários.



FOTO 78 Sala de aula 04.



FOTO 79 Sala de aula 04, necessário revisão dos acabamentos e pintura da bancada.



FOTO 80 Sala de aula 04, necessário pintura das paredes.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 12 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67 Sala de aula 05.



FOTO 68 Sala de aula 05, necessário revisão dos rodapés.



FOTO 71 Sala de aula 05, necessário revisão dos acabamentos e pintura da bancada.



FOTO 72 Sala de aula 06.



FOTO 73 Sala de aula 06, necessário revisão dos acabamentos e pintura da bancada.



FOTO 74 Sala de aula 07.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 13 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 81 Sala de aula 07, necessário revisão dos acabamentos e pintura da bancada.



FOTO 82 Sala de aula 08.



FOTO 83 Sala de aula 08, necessário revisão dos acabamentos e pintura da bancada.



FOTO 84 Depósito de materiais, esta em boas condições.



FOTO 85 Banheiro masculino dos alunos, localizado no pavimento superior.



FOTO 86 Banheiro feminino dos alunos, localizado no pavimento superior.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 14 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 87

Banheiro feminino dos alunos, há revestimentos cerâmicos trincado e/ou quebrados.



FOTO 88

Banheiro feminino dos alunos, há revestimentos cerâmicos trincado e/ou quebrados.



FOTO 89

Pátio Descoberto.



FOTO 90

Canaleta atrás da brinquedoteca obstruída pelas folhas, necessário limpeza.



FOTO 91

Sistema de SPDA, está em boas condições.



FOTO 92

Playground, está em boas condições.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 15 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

EMEI CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

Rua José de Queiroz Matos, 190 - Jardim Grimaldi, CEP 03922-040

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 93 Tanque de areia.



FOTO 94 Playground, está em boas condições.



FOTO 95 Reservatório da unidade, pintura desgastada.



FOTO 96 Reservatório da unidade, pintura desgastada.



FOTO 97 Necessário pintura de fachada lateral.

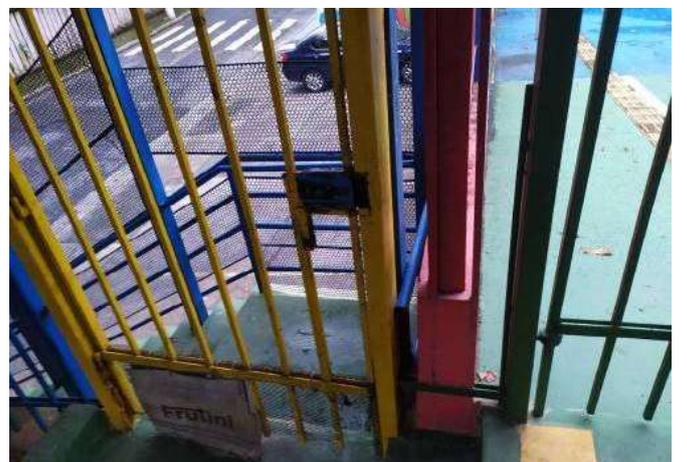


FOTO 98 Portão da secretaria não é automatizado.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 16 / 16

Relatório Fotográfico

DATA
0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 2 6 3 1


NOME
CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO
RUA JOSE DE QUEIROZ MATOS, 190


TIPO
EMEI

DER
SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

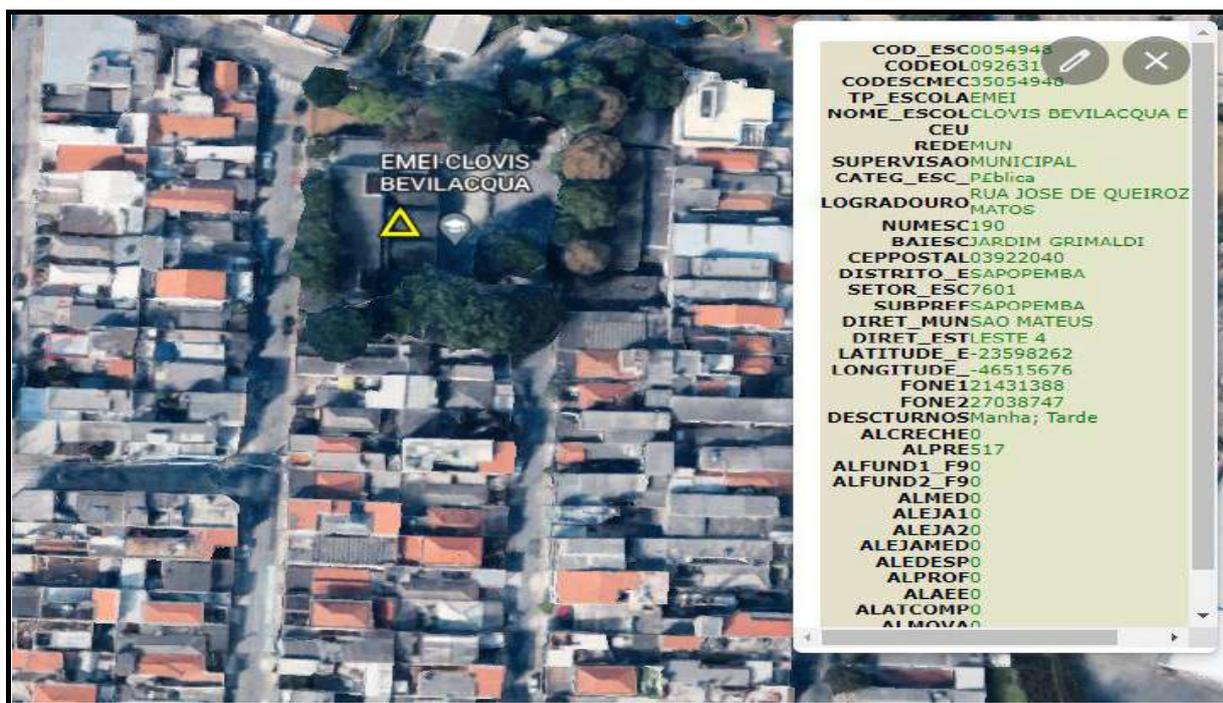

Vistoriador: ENGº GUILHERME INÁCIO BRAZILEIRO e TÉC. MATEUS BUDOYA

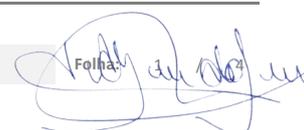Folha: 

Relatório Fotográfico

DATA
 0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
 0 9 2 6 3 1 NOME
 CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO
 RUA JOSE DE QUEIROZ MATOS, 190 TIPO
 EMEI DER
 SÃO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador: ENGº GUILHERME INÁCIO BRAZILEIRO e TÊC. MATEUS BUDOYA

Folha:

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

RUA JOSE DE QUEIROZ MATOS, 190

TIPO

EMEI

DER


SÃO MATEUS

VOLUMETRICO



Vistoriador:

ENGº GUILHERME INÁCIO BRAZILEIRO e TÉC. MATEUS BUDOYA

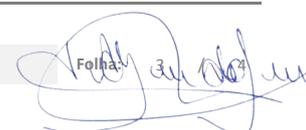Folha: 

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 2 6 3 1

NOME

CLOVIS BEVILACQUA

ENDEREÇO

RUA JOSE DE QUEIROZ MATOS, 190

TIPO

EMEI

DER


SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº GUILHERME INÁCIO BRAZILEIRO e TÉC. MATEUS BUDOYA

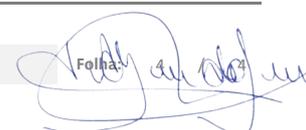Folha: 

DIAGNÓSTICO

Escola ▼ CLOVIS BEVILACQUA ▼ Itens ▼ Seleções múltiplas ▼ Parâmetro ▼ Todos ▼



1


Quantidade Escolas

27


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
CLOVIS BEVILACQUA	EMEI	1	134	67,34%
CLOVIS BEVILACQUA	EMEI	2	57	28,64%
CLOVIS BEVILACQUA	EMEI	3	8	4,02%

Total por Parâmetro

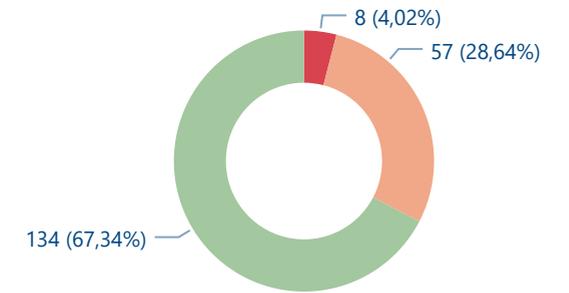


Percentual de Itens por Parâmetro

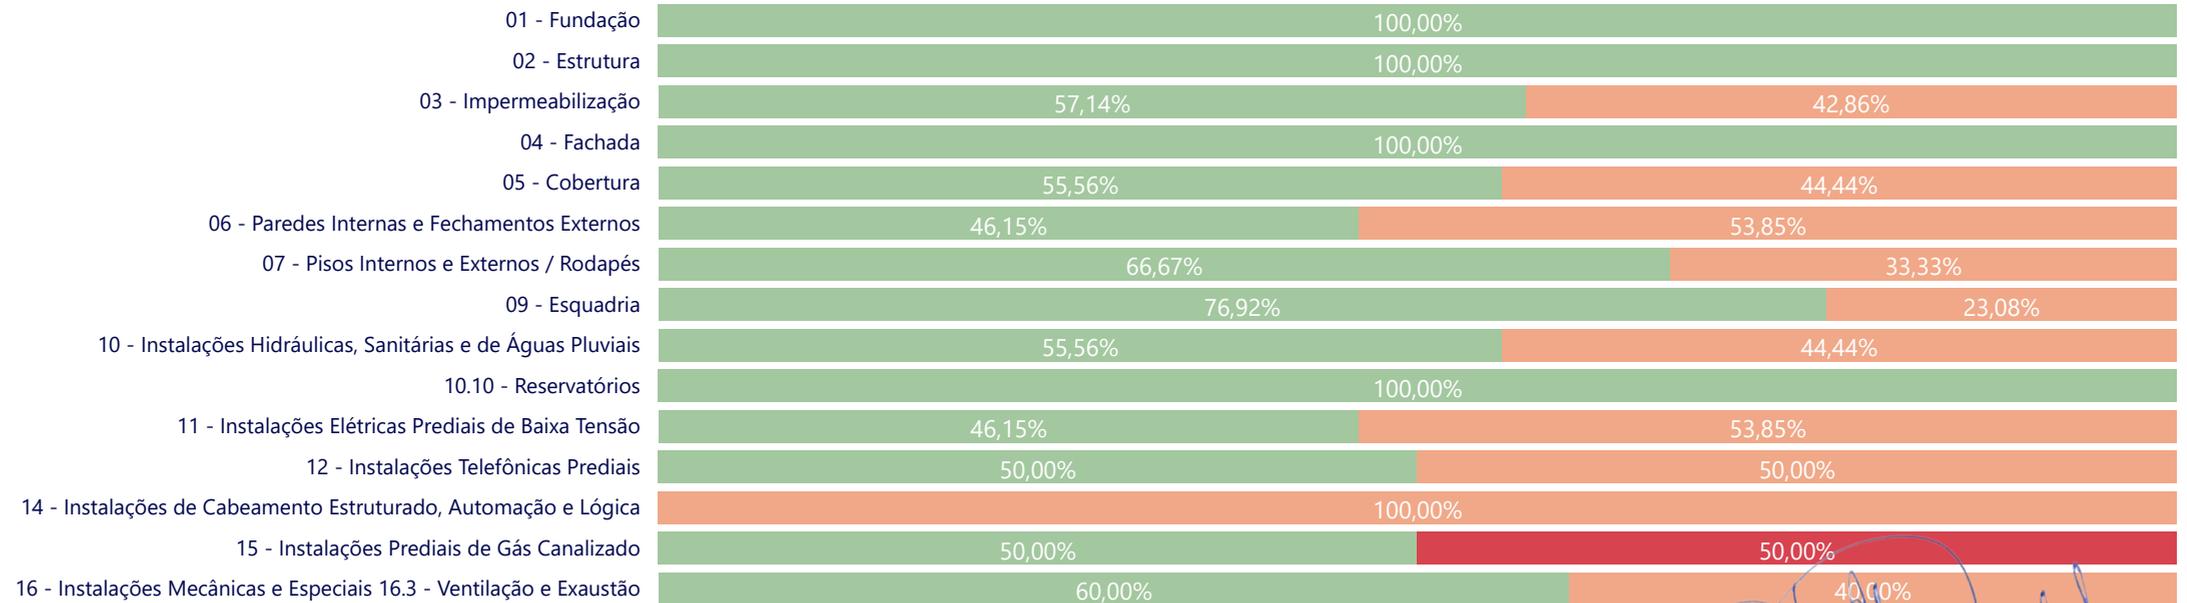

Parâmetro ● 1 ● 2 ● 3

Percentual de Itens por Parâmetro

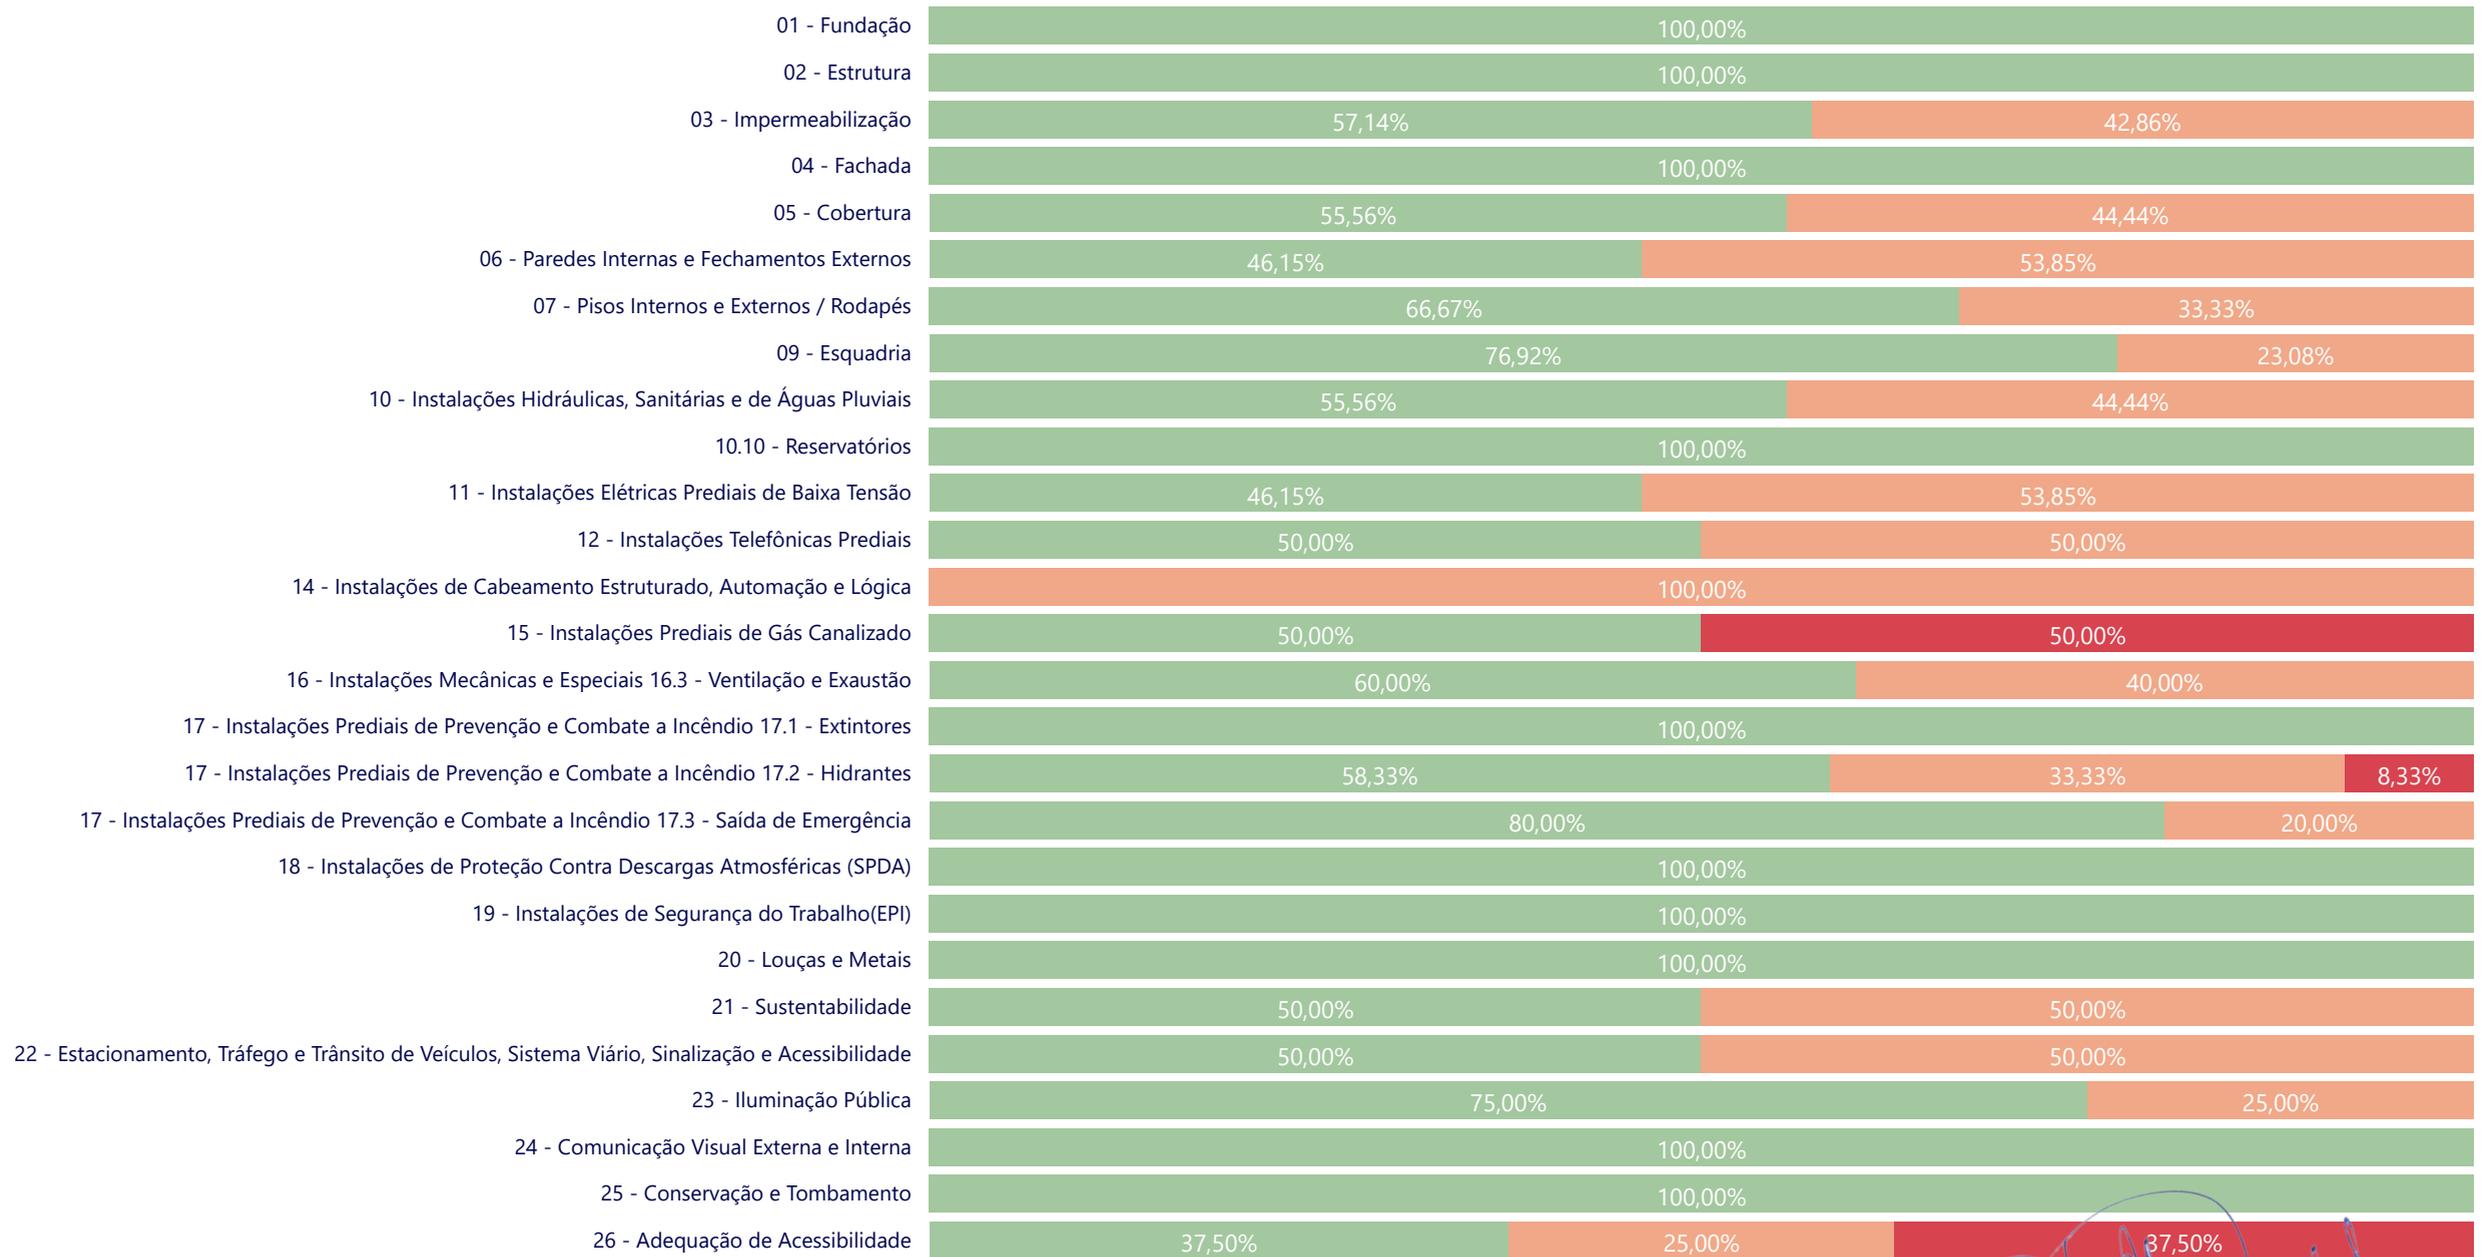

Parâmetro ● 1 ● 2 ● 3