



PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



EMEI EDER SADER



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	028
1.5.	Relatório de Vistoria Complementares.....	030
1.6.	Diagnóstico de Acessibilidade.....	031
1.7.	Diagnóstico de Instalações Hidráulicas.....	037
1.8.	Diagnóstico de Situação Arbórea.....	043
1.9.	Relatório Fotográfico Complementar.....	048
1.10.	Relatório de Vistoria Elétrica e AVCB.....	057
1.11.	Diagnóstico de Instalações elétricas.....	058
1.12.	Diagnóstico de AVCB.....	060
1.13.	Relatório Fotográfico Instalações Elétricas.....	062
1.14.	Relatório Fotográfico AVCB.....	076
1.15.	Projetos Arquitetônicos.....	080

	RELATÓRIO DE VISTORIA	DATA: 05/22
---	------------------------------	--------------------

ESCOLA: Eder Sader	TIPO: EMEI
LOCAL: Rua Srg. Hermínio Aurélio Sampaio 477	BAIRRO: Cons. Hab. Mal. Mascarenhas
DRE: São Mateus	CÓD. UNIDADE:

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES


Realizo nesta data vistoria técnica de diagnóstico da unidade escolar para levantamento cadastral e da infraestrutura da unidade.

Vistoriado por:



Engº Pedro Correra
CREA 5069091794

Ciência da Direção da UE (carimbo):

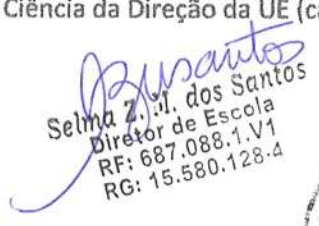
Selma Z. M. dos Santos
Diretor de Escola
RF: 687.088.1.V1
RG: 15.580.128.4

11/01/2022




LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Dados Gerais:										
Tipo de equipamento	EMEI									
Nome da Unidade	EDER SADER									
DRE	SÃO MATEUS				Subprefeitura		SAPOPEMBA			
Cod.Unidade	011045									
Endereço da Escola										
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)			Endereço			Número		Complemento	
RUA	SARGENTO			HERMINIO AURÉLIO SAMPAIO			477			
Bairro	CEP			Caixa Postal			Latitude		Longitude	
CONJ. HAB. MAL. MASCARENHAS DE MORAES	03977-220						-23,61729		-46,49379	
Distrito	Subprefeitura			Microrregião			Observação:			
SÃO MATEUS	SAPOPEMBA			SAPOPEMBA						
SQL (Setor, quadra, lote)	UF			Município						
(153,019,031)	SP			SÃO PAULO						
Descrição do Imóvel										
Tipo de Construção	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA									
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA				Nº de Pavimentos		2			
Descrição do Terreno										
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM			Rua Iluminada (Sim ou Não)			SIM			
Área do Terreno (m²)	607,09			Área Edificada/ Construída (m²)			244,04			
Área Pavimentada (m²)	504,09			Área Verde / Permeável (m²)			103			
Área da Cobertura (m2)	244,04			Área Edificável (m²) (potencial construtivo)			180,923			
Zoneamento	ZEIS-1			C.A. (máx)		2,5		T.O. (máx)		0,7
Muro de Fecho (gradil, muro)	MURO COM GRADIL									
Abastecimento										
Água										
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água			Observação:						
Até 500 L	N/A			CONCRETO ARMADO						
De 501 a 1000 L	N/A									
De 1001 a 5000 L	N/A									
De 5001 a 10.000 L	N/A									
De 10.001 a 20.000 L	1									
Acima de 20.001 L	N/A									
Gás										
Encanado (Sim ou Não)	NÃO			Botijão de gás (Sim ou Não)			SIM			
Energia Elétrica										
Voltagem	110 / 220 v									
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:		N/A				
Esgoto:										
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM			Fossa Séptica (Sim ou Não)			NÃO			
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM	Quantidade:		1	Caixa de Passagem (Sim ou Não)			SIM		
Informações AVCB										
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO			Nº		N/A				
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)Sim ou Não	SIM			Total (Sim ou Não)		N/A		Parcial (Sim ou Não) SIM		
Acessibilidade										
Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade		N/A				
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM	Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)			NÃO	Qual ?		N/A		
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)		NÃO	Visual (Sim ou Não)		NÃO	Tátil (Sim ou Não)		NÃO	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº		N/A				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:		N/A				
Ambientes da Escola										
Administrativo										
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção		Tipo de Piso		Grau de Adequabilidade do Ambiente			
Almoxarifado	NA	NA	NA		NA		NA			
Área de Recreação (solário)	NA	NA	NA		NA		NA			
Biblioteca	NA	NA	NA		NA		NA			
Camarim	NA	NA	NA		NA		NA			
Casa de Máquinas	NA	NA	NA		NA		NA			
Cozinha	1	20	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CERÂMICO		1			
Depósito	1	10	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CERÂMICO		2			
Depósito Material Didático	NA	NA	NA		NA		NA			
Despensa/ Depósito Alimen	NA	NA	NA		NA		NA			
Estacionamento	NA	NA	NA		NA		NA			
Laboratório de Ciências	NA	NA	NA		NA		NA			
Laboratório de Informática	NA	NA	NA		NA		NA			
Lactário	NA	NA	NA		NA		NA			
Lavanderia	NA	NA	NA		NA		NA			
Parque Arborizado	NA	NA	NA		NA		NA			
Pátio Coberto	NA	NA	NA		NA		NA			
Pátio Descoberto (piso aciment)	1	100	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CERÂMICO		1			
Piscina	NA	NA	NA		NA		NA			
Play Ground	1	200	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CIMENTADO		1			
Quadra Coberta	NA	NA	NA		NA		NA			
Quadra Descoberta	1	300	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CIMENTADO		1			
Refeitório	1	50	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CERÂMICO		2			
Sala de Assistente Diretor	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CERÂMICO		2			
Sala de Coord. Pedag.	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CERÂMICO		2			
Sala de Diretor	NA	NA	NA		NA		NA			
Sala de Leitura	NA	NA	NA		NA		NA			
Sala de Professores	1	18	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CERÂMICO		2			
Sala de Reuniões	NA	NA	NA		NA		NA			
Sala de Vídeo	NA	NA	NA		NA		NA			
Secretaria	1	21	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA		CERÂMICO		2			
Teatro	NA	NA	NA		NA		NA			
Vistoriador									Data	
Engº PEDRO CORRERA / LEONARDO KAMEL SAAB										

[Signature]

Nome da Unidade		EDER SADER	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
1	FUNDAÇÃO		
1.1	Colapso do solo	1	
1.2	Erosão do solo	1	
1.3	Recalque diferencial	1	
2	ESTRUTURA		
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	1	
2.2	Corrosão	1	
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	2	Muro de divisa da unidade escolar e trinca e fissuras na sala de assistente do diretor
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
2.5	Armadura exposta	1	
2.6	Deformações excessivas	1	
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
2.8	Lixiviação	1	
2.9	Infiltrações	2	Verificar no muro do pátio externo pois há indícios de umidade e infiltração
3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.1	Infiltração	2	Verificar no muro do pátio externo pois há indícios de umidade e infiltração
3.2	Descolamento da manta	1	
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1	
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1	
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1	
3.6	Falta de caimento para os ralos	1	
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	2	Há indícios de infiltração no reservatório
4	FACHADA		
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1	
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	Alguns pontos da fachada da unidade mostram eflorescência
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	NA	
4.6	Fissuras e trincas	2	Muro de divisa possui algumas fissuras e trincas
4.7	Infiltração	2	Alguns pontos mostram indícios de infiltração
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
4.10	Descaracterização da fachada original	1	
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
5	COBERTURA		
5.1	Deformações excessivas	1	
5.2	Abertura de frestas	1	
5.3	Umidade na estrutura	2	Verificar no muro do pátio externo pois há indícios de umidade e infiltração
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	2	Bloco Principal
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	2	Bloco Principal
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	1	
5.7	Destacamentos de rufos	2	Bloco Principal
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	1	
5.9	Ausência da grelha do ralo	1	
5.10	Ausência de extravasor da calha	1	
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1	
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	1	
5.13	Falta de condições de segurança	1	
5.14	Fissuras	1	
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1	
5.16	Falha nos elementos de fixação	1	
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	1	
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	2	Telhas no corredor coberto possui parafusos oxidados
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1	
5.21	Manchamento, sujidades	2	Bloco Principal
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
5.23	Ataque de pragas biológicas	1	
5.24	Ineficiência nas emendas	1	
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	2	Verificar telhado do corredor coberto, devido ao acúmulo de sujeira
5.26	Subdimensionamento	1	
5.27	Obstrução por sujidades	1	Verificar telhado do corredor coberto, devido ao acúmulo de sujeira
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS		
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	2	Sanitários de alunos masculino e feminino e salas de aula
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	Sanitários de alunos masculino e feminino e salas de aula
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1	
6.6	Som cavo	1	
6.7	Fissuras e trincas	2	Sanitários de alunos masculino, feminino, salas de aula e muro playground e trinca e fissuras na sala de assistente do diretor
6.8	Infiltração	1	
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1	
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	Sala do assistente diretor necessita de pintura
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS		
7.1	Fissura	2	Sanitários de alunos masculino e feminino, setor administrativo e piso externo do pátio
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	Área externa próximo a lixeira possui ponto necessitando de rejunte, sala coordenação sem rodapé
7.3	Destacamento / descolamento	2	Escada ao pavimento superior possui descolamento, necessário revisão
7.4	Piso estufado	1	
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	1	
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	2	Escadinha da entrada e escada ao pavimento superior não possui fita antiderrapante
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos diferentes do original	2	Sala de reunião possui piso cerâmico com remendo
7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	

8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	2	Área externa do bloco principal
8.2	Desencaixe	2	Área externa do bloco principal
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	1	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	1	
8.5	Fissuras e trincas	2	Área externa do bloco principal
8.6	Infiltração	2	Área externa do bloco principal
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	Área externa do bloco principal
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	1	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	1	
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	1	
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	1	
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	1	
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	1	
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	2	Bebedouro de alunos no pátio
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	1	
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	1	
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	1	
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	2	Setor administrativo e salas de aula possuem lâmpadas queimadas ou faltantes
11.5	Luminárias de emergência	2	Ausência de luminária de emergência
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	2	Falta de individualização dos circuitos dos ventiladores, improviso na rede elétrica da secretaria e salas de aula
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	1	
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	1	
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	NA	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	NA	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	2	Não possui controle de acesso
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	1	
14.2	Cabeamento de automação	1	
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	NA	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	NA	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	NA	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	NA	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	NA	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	
Vistoriador			Data
ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL			

Nome da Unidade		EDER SADER	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS		
16.1	ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES		
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	NA	
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	NA	
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	NA	
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	NA	
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	NA	
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	NA	
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	NA	
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	
16.2	CLIMATIZAÇÃO		
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA	
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA	
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA	
16.3	VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO		
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	2	Improvistos na instalação
16.3.2	Falta de testes periódicos	2	Não são realizados testes
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	1	
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1	
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	2	Falta limpeza dos filtros
17	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
17.1	EXTINTORES		
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	3	Vencido
17.1.2	Lacre violado / vencido	3	Vencido
17.1.3	Sem indicação da sua classe	3	Ausência
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	3	Ausência
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	3	Ausência
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	NA	
17.1.7	Sinalização incorreta	3	Falta sinalização
17.2	HIDRANTES		
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	1	
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	1	
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	1	
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	1	
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1	
17.2.6	Mangueira conectada	1	
17.2.7	Ausência da mangueira	1	
17.2.8	Ausência do esguicho	1	
17.2.9	Falha na sinalização	1	
17.2.10	Obstrução de acessos	1	
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	2	Ausência de alvará
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	2	Ausência de certificado
17.3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	2	Ausência de sinalização de rota de fuga
17.3.2	Portas obstruídas	NA	
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA	
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA	
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	2	Algumas pontos com falhas
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	1	
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1	
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	2	Atende parcialmente
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	2	Parcial sistema, ausência de algumas hastes e antenas, provavelmente furtadas
18.2	Queda de haste / antenas	2	Parcial sistema, ausência de algumas hastes e antenas, provavelmente furtadas
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	2	Parcial sistema, ausência de algumas hastes e antenas, provavelmente furtadas
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	2	Algumas descidas insuficientes
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	2	Não possui luz no topo
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)		
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1	
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2 e/ou variantes	1	
19	LOUÇAS E METAIS		
19.1	Louças quebradas	2	Sanitários de alunos feminino e masculino
19.2	Vazamento nos metais	1	
19.3	Falta de peças nos sistemas	1	
19.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1	
20	SUSTENTABILIDADE		
20.1	Sistemas de cogeração de energia	NA	
20.2	Luminotécnica e eficiência luminícia das luminárias e lâmpadas	NA	
20.3	Condicionamento acústico	NA	
20.4	Condicionamento térmico	NA	
20.5	Coletas de resíduos sólidos	1	
20.6	Rede de abastecimento de água e reuso	2	Ausência de reuso
20.7	Rede de coleta de esgoto	1	
21	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
21.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	2	Ausência de demarcação de vagas no estacionamento
21.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	2	Ruim
21.3	Sinalização escolar nas vias	2	Necessita de melhoria de sinalização nas vias
21.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	2	Escadaria não possui corrimão contínuo



22	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
22.1	Rua [•]	1	
22.2	Rua [•]	1	
22.3	Rua [•]	1	
22.4	Rua [•]	1	
23	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
23.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	2	Não possui placa de identificação no momento da vistoria
23.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	2	Necessário melhorias, algumas placas estão deterioradas
24	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
24.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas, quando aplicável	NA	
24.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas envoltórias no imóvel	NA	
25	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
25.1	Acesso principal	2	Possui pequena rampinha na entrada necessitando de melhorias, corrimãos e pisos táteis
25.2	Acesso a outros andares	3	Possui somente via escada
25.3	Acesso aos sanitários	1	
25.4	Sanitários acessíveis	3	Não possui sanitários para deficientes
25.5	Vaga de estacionamento para deficientes	2	Não possui vaga para deficiente físico
25.6	Acesso a todos os ambientes internos	1	
25.7	Acesso a todos os ambientes externos	1	
25.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	1	
Vistoriador			Data
ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL			

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 1 SECRETARIA.



FOTO 2 PLAYGROUND.



FOTO 3 MINIQUADRA.



FOTO 4 PÁTIO EXTERNO.



FOTO 5 PÁTIO EXTERNO LAVATÓRIO.



FOTO 6 ÁREA EXTERNA - LIXEIRA.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 1 16

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 7 ENTRADA.



FOTO 8 PLAYGROUND.



FOTO 9 CASA DE MÁQUINAS.



FOTO 10 PLAYGROUND.



FOTO 11 ÁREA EXTERNA, CORREDOR COBERTO.



FOTO 12 ÁREA EXTERNA, CORREDOR COBERTO.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 2 7 16

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS

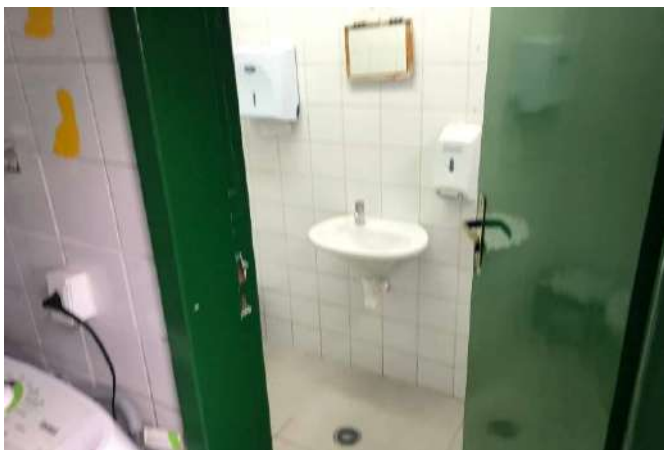


FOTO 13 BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIOS.



FOTO 14 BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIOS.



FOTO 15 BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIOS.



FOTO 16 COZINHA.



FOTO 17 COZINHA.



FOTO 18 COZINHA.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Handwritten signature
Folha: 3 16

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 19 SALA DE ASSISTENTE DE DIREÇÃO.



FOTO 20 SALA DE ASSISTENTE DE DIREÇÃO.



FOTO 21 SALA DE ASSISTENTE DE DIREÇÃO.



FOTO 22 SALA DE ASSISTENTE DE DIREÇÃO.



FOTO 23 SALA DE ASSISTENTE DE DIREÇÃO COM TRINCA E FISSURA SOBRE CAIXILHO.



FOTO 24 SALA DE ASSISTENTE DE DIREÇÃO COM TRINCA E FISSURA SOBRE CAIXILHO.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 4 7 16

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 25

SALA DE ASSISTENTE DE DIREÇÃO COM REVESTIMENTO DE PINTURA NECESSITA MANUTENÇÃO.

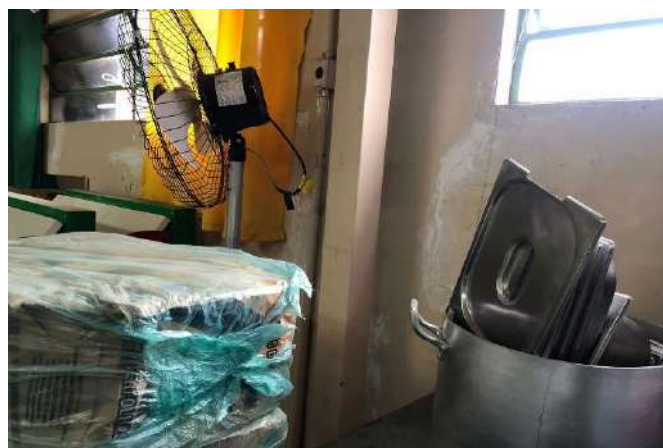


FOTO 26

SALA DE ASSISTENTE DE DIREÇÃO COM REVESTIMENTO DE PINTURA NECESSITA MANUTENÇÃO.



FOTO 27

SALA DE ASSISTENTE DE DIREÇÃO COM REVESTIMENTO DE PINTURA NECESSITA MANUTENÇÃO.

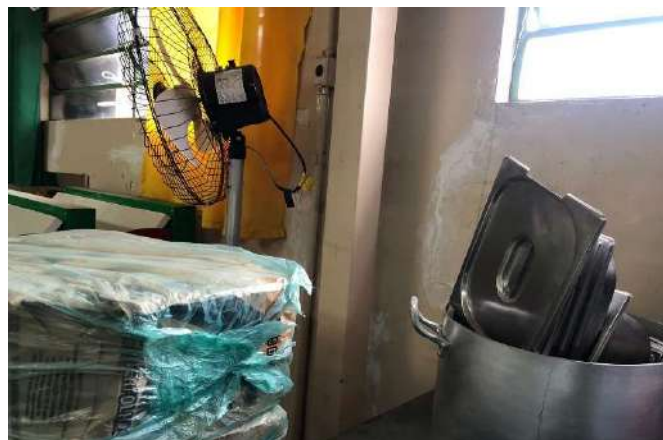


FOTO 28

SALA DE ASSISTENTE DE DIREÇÃO COM REVESTIMENTO DE PINTURA NECESSITA MANUTENÇÃO.



FOTO 29

SALA DE ASSISTENTE DE DIREÇÃO COM REVESTIMENTO DE PINTURA NECESSITA MANUTENÇÃO.



FOTO 30

SALA DE ASSISTENTE DE DIREÇÃO COM REVESTIMENTO DE PINTURA NECESSITA MANUTENÇÃO.

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 31

SALA DE ASSISTENTE DE DIREÇÃO COM REVESTIMENTO DE PINTURA NECESSITA MANUTENÇÃO.



FOTO 32

PÁTIO EXTERNO, LAVATÓRIO.



FOTO 33

SALA DE AULA 01 COM FISSURA NO REVESTIMENTO E PINTURA DANIFICADA.

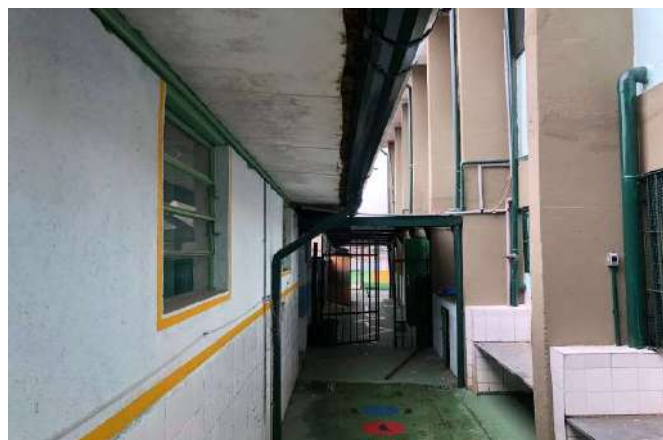


FOTO 34

PASSEIO INTERNO COM FISSURAS NO PISO CIMENTADO.



FOTO 35

ÁREA EXTERNA DO BLOCO PRINCIPAL, FORRO APRESENTA UMIDADE E DESAPRUMO.



FOTO 36

ABRIGO DE GÁS FORA DE PADRÃO E SINALIZAÇÃO E EXTINTORES AUSENTES.

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 37

FACHADA, PÁTIO EXTERNO UNIDADE NA PAREDE.



FOTO 38

REFEITÓRIO.



FOTO 39

REFEITÓRIO.

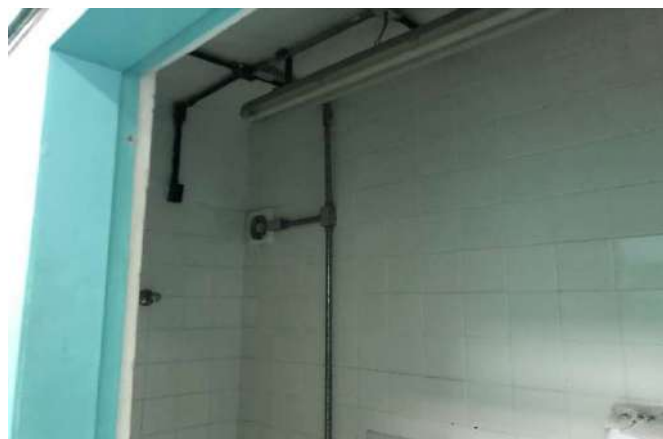


FOTO 40

BANHEIRO ALUNOS UNISSEX.

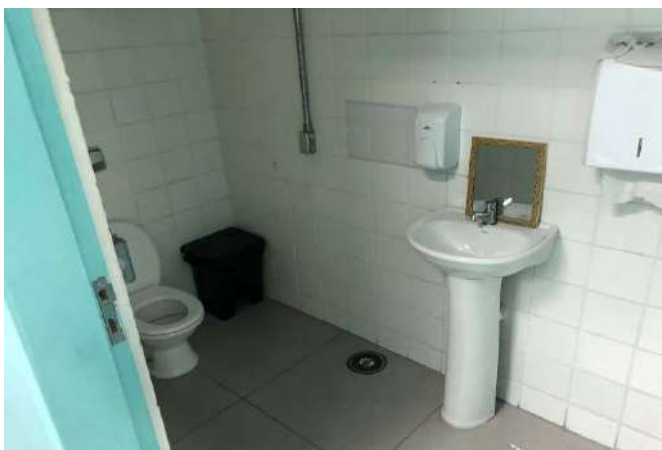


FOTO 41

BANHEIRO ALUNOS UNISSEX.

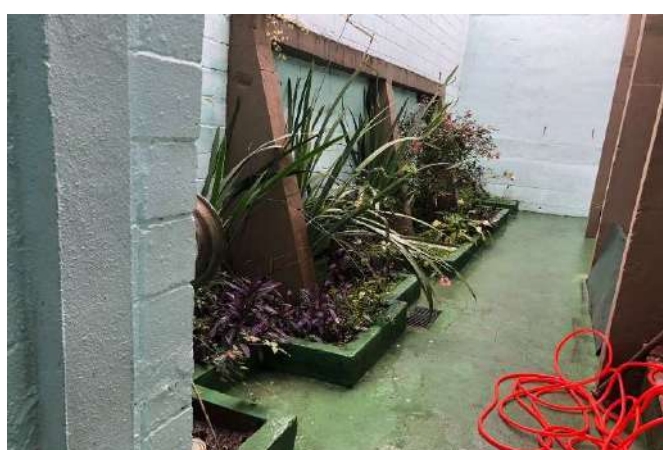


FOTO 42

CORREDOR INTERNO - PÁTIO EXTERNO.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 7 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 43 SPDA - FACHADA.



FOTO 44 SPDA - GRADIL - FACHADA.



FOTO 45 COPA.



FOTO 46 COPA.



FOTO 47 SECRETARIA.



FOTO 48 QDE.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Handwritten signature
Folha: 8 16

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 49 BANHEIRO UNISSEX ADMINISTRATIVO.



FOTO 50 SECRETARIA, IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA.



FOTO 51 BANHEIRO UNISSEX ADMINISTRATIVO.



FOTO 52 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO.



FOTO 53 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO.



FOTO 54 BANHEIRO FEMININO ADMINISTRATIVO.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 9 16

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 55 SECRETARIA.



FOTO 56 BANHEIRO UNISSEX ADMINISTRATIVO.



FOTO 57 SECRETARIA.



FOTO 58 SECRETARIA.



FOTO 59 SALA DE REUNIÃO, PISO CERÂMICO COM REMENDO.



FOTO 60 SECRETARIA.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 10 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 61 SALA DA COORDENAÇÃO.



FOTO 62 SALA DE REUNIÃO COM IMPROVISO NA LIGAÇÃO ELÉTRICA E VENTILADORES.



FOTO 63 SALA DA COORDENAÇÃO, PISO CERÂMICO E AUSÊNCIA DE RODAPÉ.

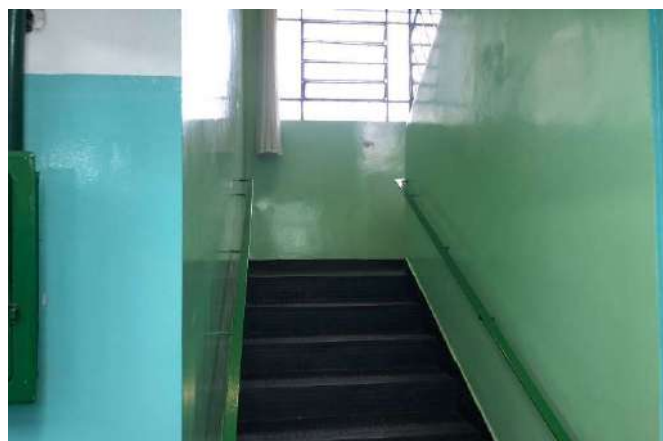


FOTO 64 ESCADA.

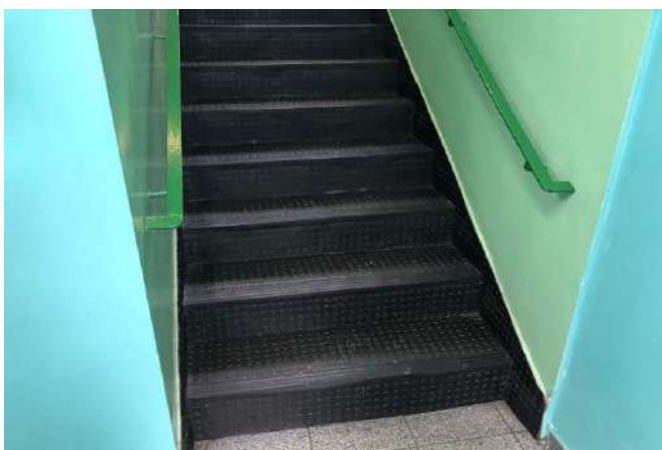


FOTO 65 ESCADA.



FOTO 66 ESCADA, AUSÊNCIA DE ACABAMENTO DE BORDA.

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 67 EXTINTOR.



FOTO 68 ENTRADA DE ENERGIA (PADRÃO ANTIGO).

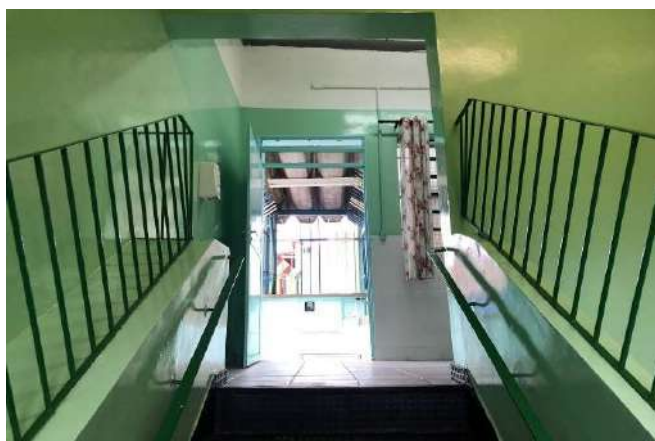


FOTO 69 CORREDOR INTERNO.



FOTO 70 QDE.



FOTO 71 CAVALETE DE ENTRADA DE ÁGUA.

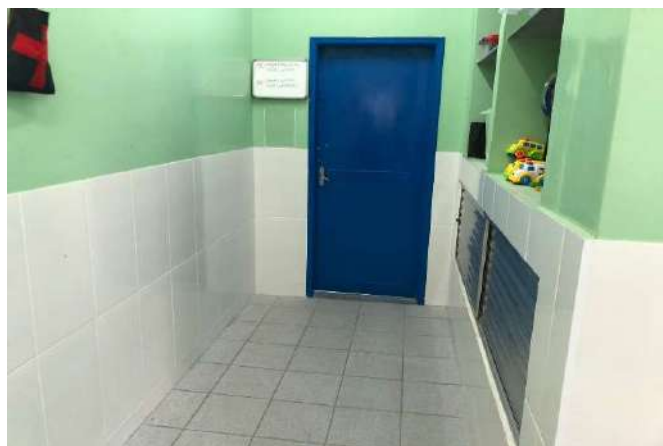


FOTO 72 SALA DE AULA 01.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

[Handwritten signature]
Folha: 12 16

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 73 SALA DE AULA 01.



FOTO 74 SALA DE AULA 01.



FOTO 75 SALA DE AULA 01, IMPROVISO NA REDE DE ILUMINAÇÃO/VENTILADORES.

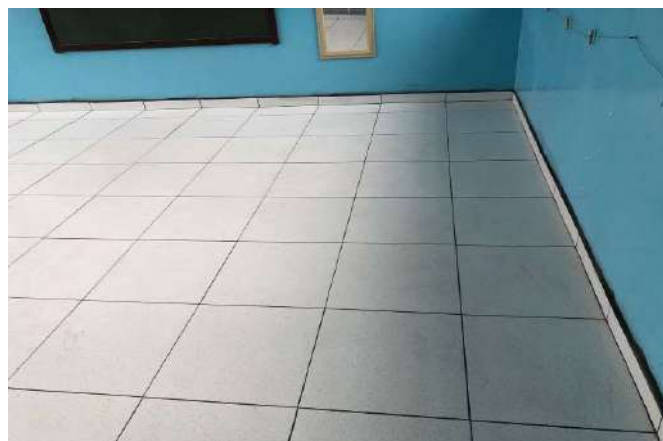


FOTO 76 SALA DE AULA 01.



FOTO 77 SALA DE AULA 2.



FOTO 78 SALA DE AULA 2.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 13 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 79 SALA DE AULA 02.



FOTO 80 SALA DE AULA 02.



FOTO 81 SALA DE AULA 02.



FOTO 82 SALA DE AULA 03.



FOTO 83 SALA DE AULA 03.



FOTO 84 CORREDOR INTERNO - DEPÓSITO E ALMOXARIFADO ADAPTADOS.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 14 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 85 CORREDOR INTERNO.



FOTO 86 CORREDOR INTERNO - ARMÁRIO (ALMOXARIFADO).



FOTO 87 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS.



FOTO 88 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS, LAVATÓRIO.



FOTO 89 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS.



FOTO 90 BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS.

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 15 / 16

Relatório Fotográfico

DATA

1 1 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATHEUS



FOTO 91 CORREDOR INTERNO (ARMÁRIOS).

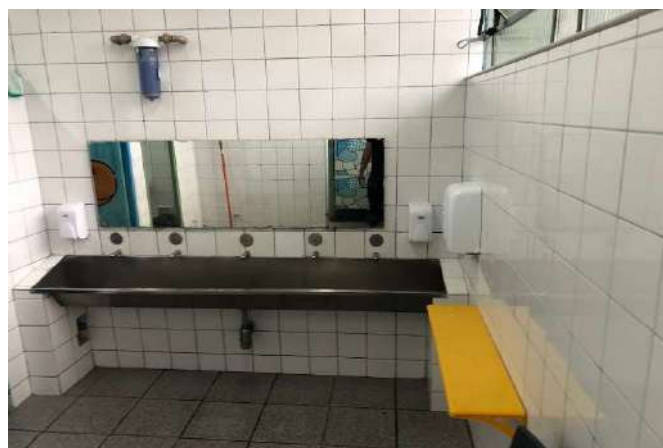


FOTO 92 BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS.



FOTO 93 BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS.



FOTO 94 BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS.

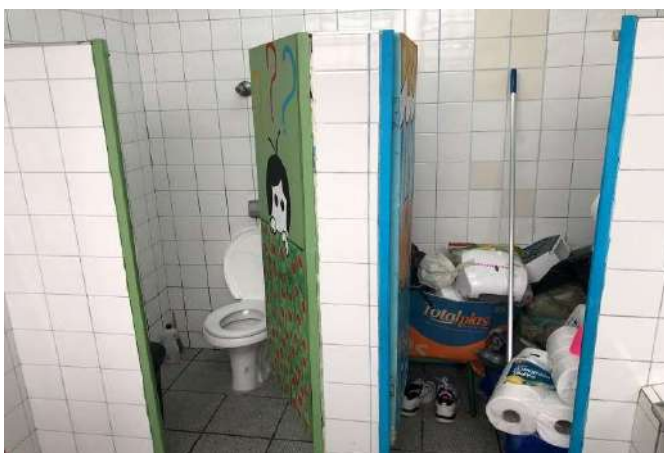


FOTO 95 BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS, REVESTIMENTO CERÂMICO COM FALHA DE REJUNTAMENTO E FISSURAS.

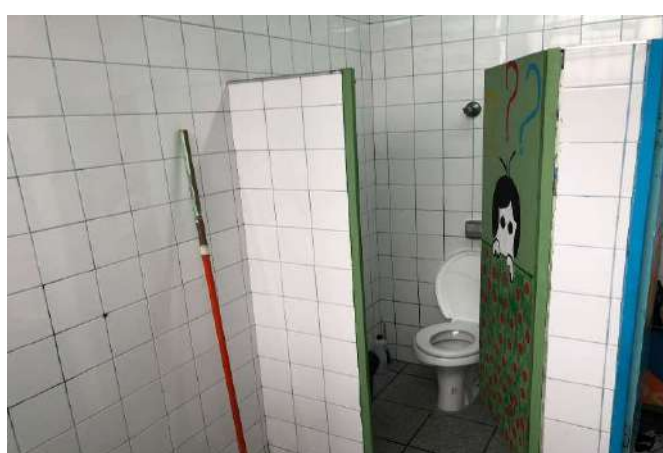


FOTO 96 BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS.

Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha 1

Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha 2

Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

VOLUMETRICO



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha 3

Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha 4

DIAGNÓSTICO

Escola

EDER SADER

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

28


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
EDER SADER	EMEI	1	132	67,35%
EDER SADER	EMEI	2	56	28,57%
EDER SADER	EMEI	3	8	4,08%


Total por Parâmetro

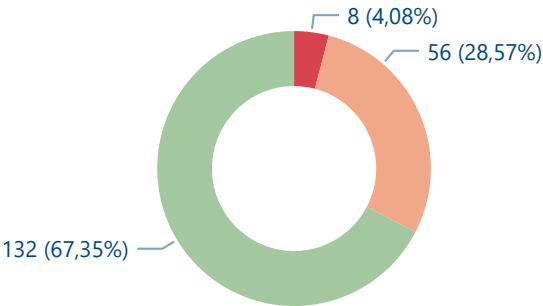

Percentual de Itens por Parâmetro

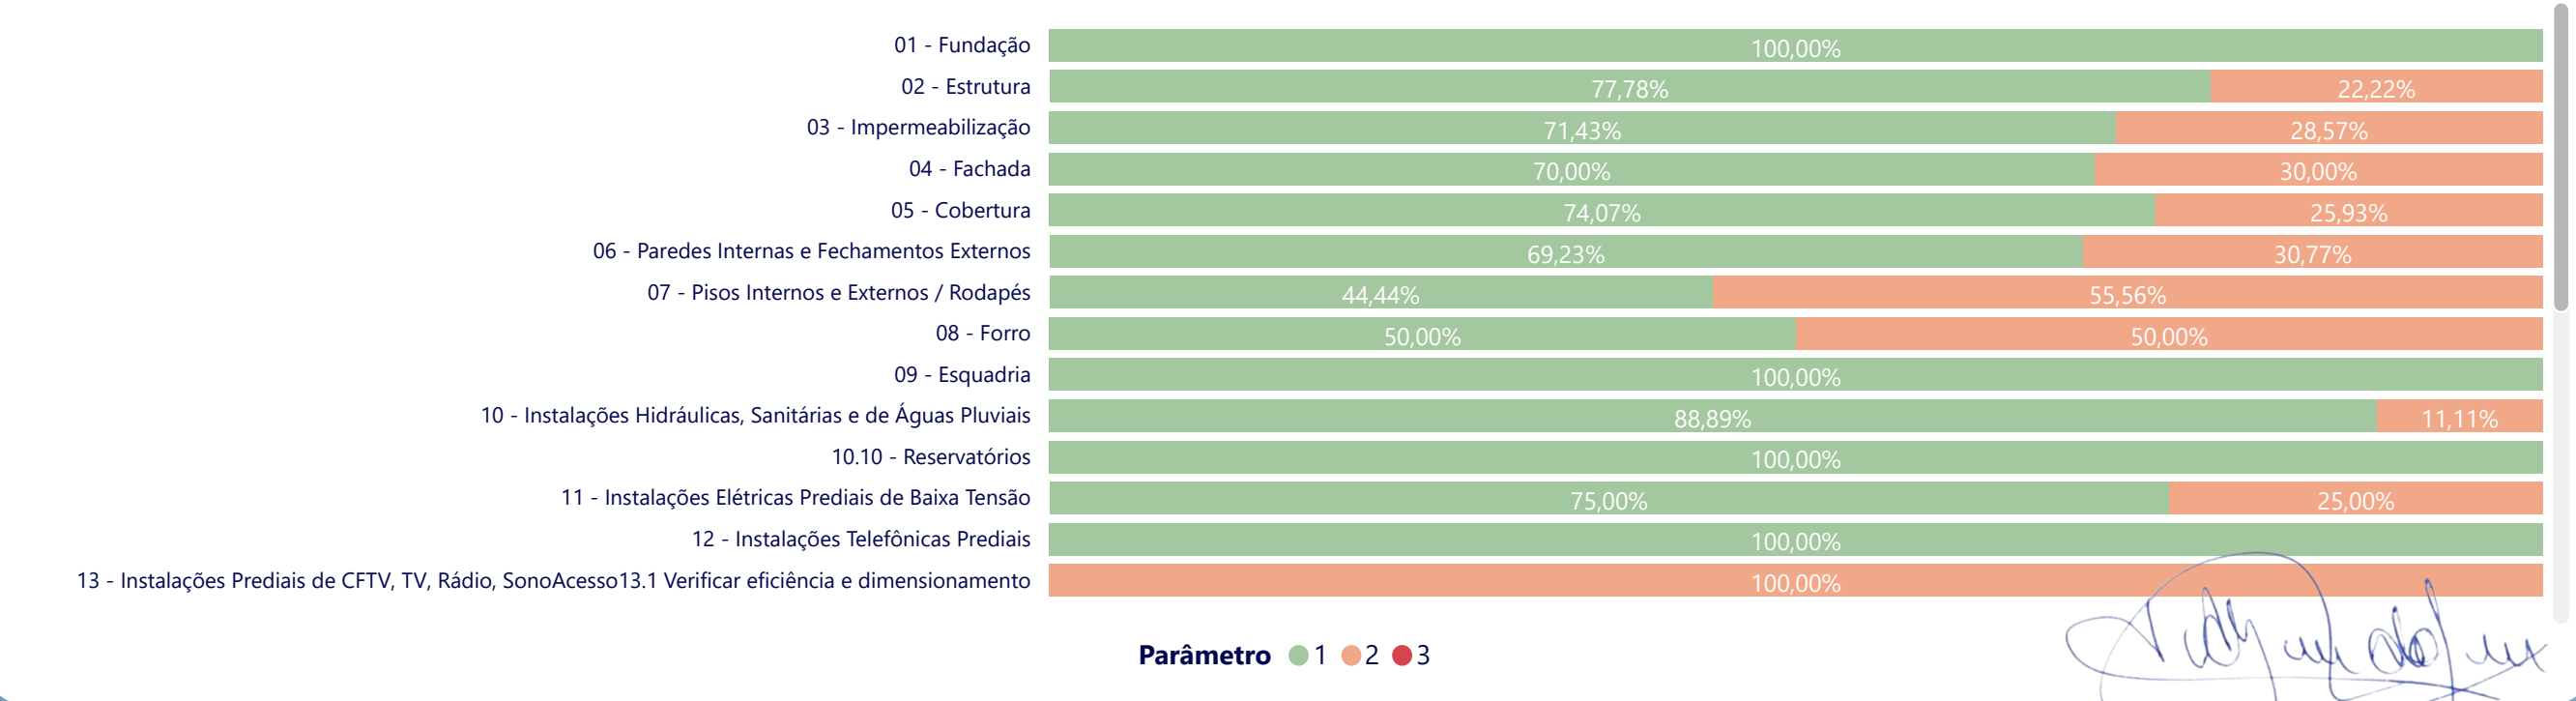

Percentual de Itens por Parâmetro

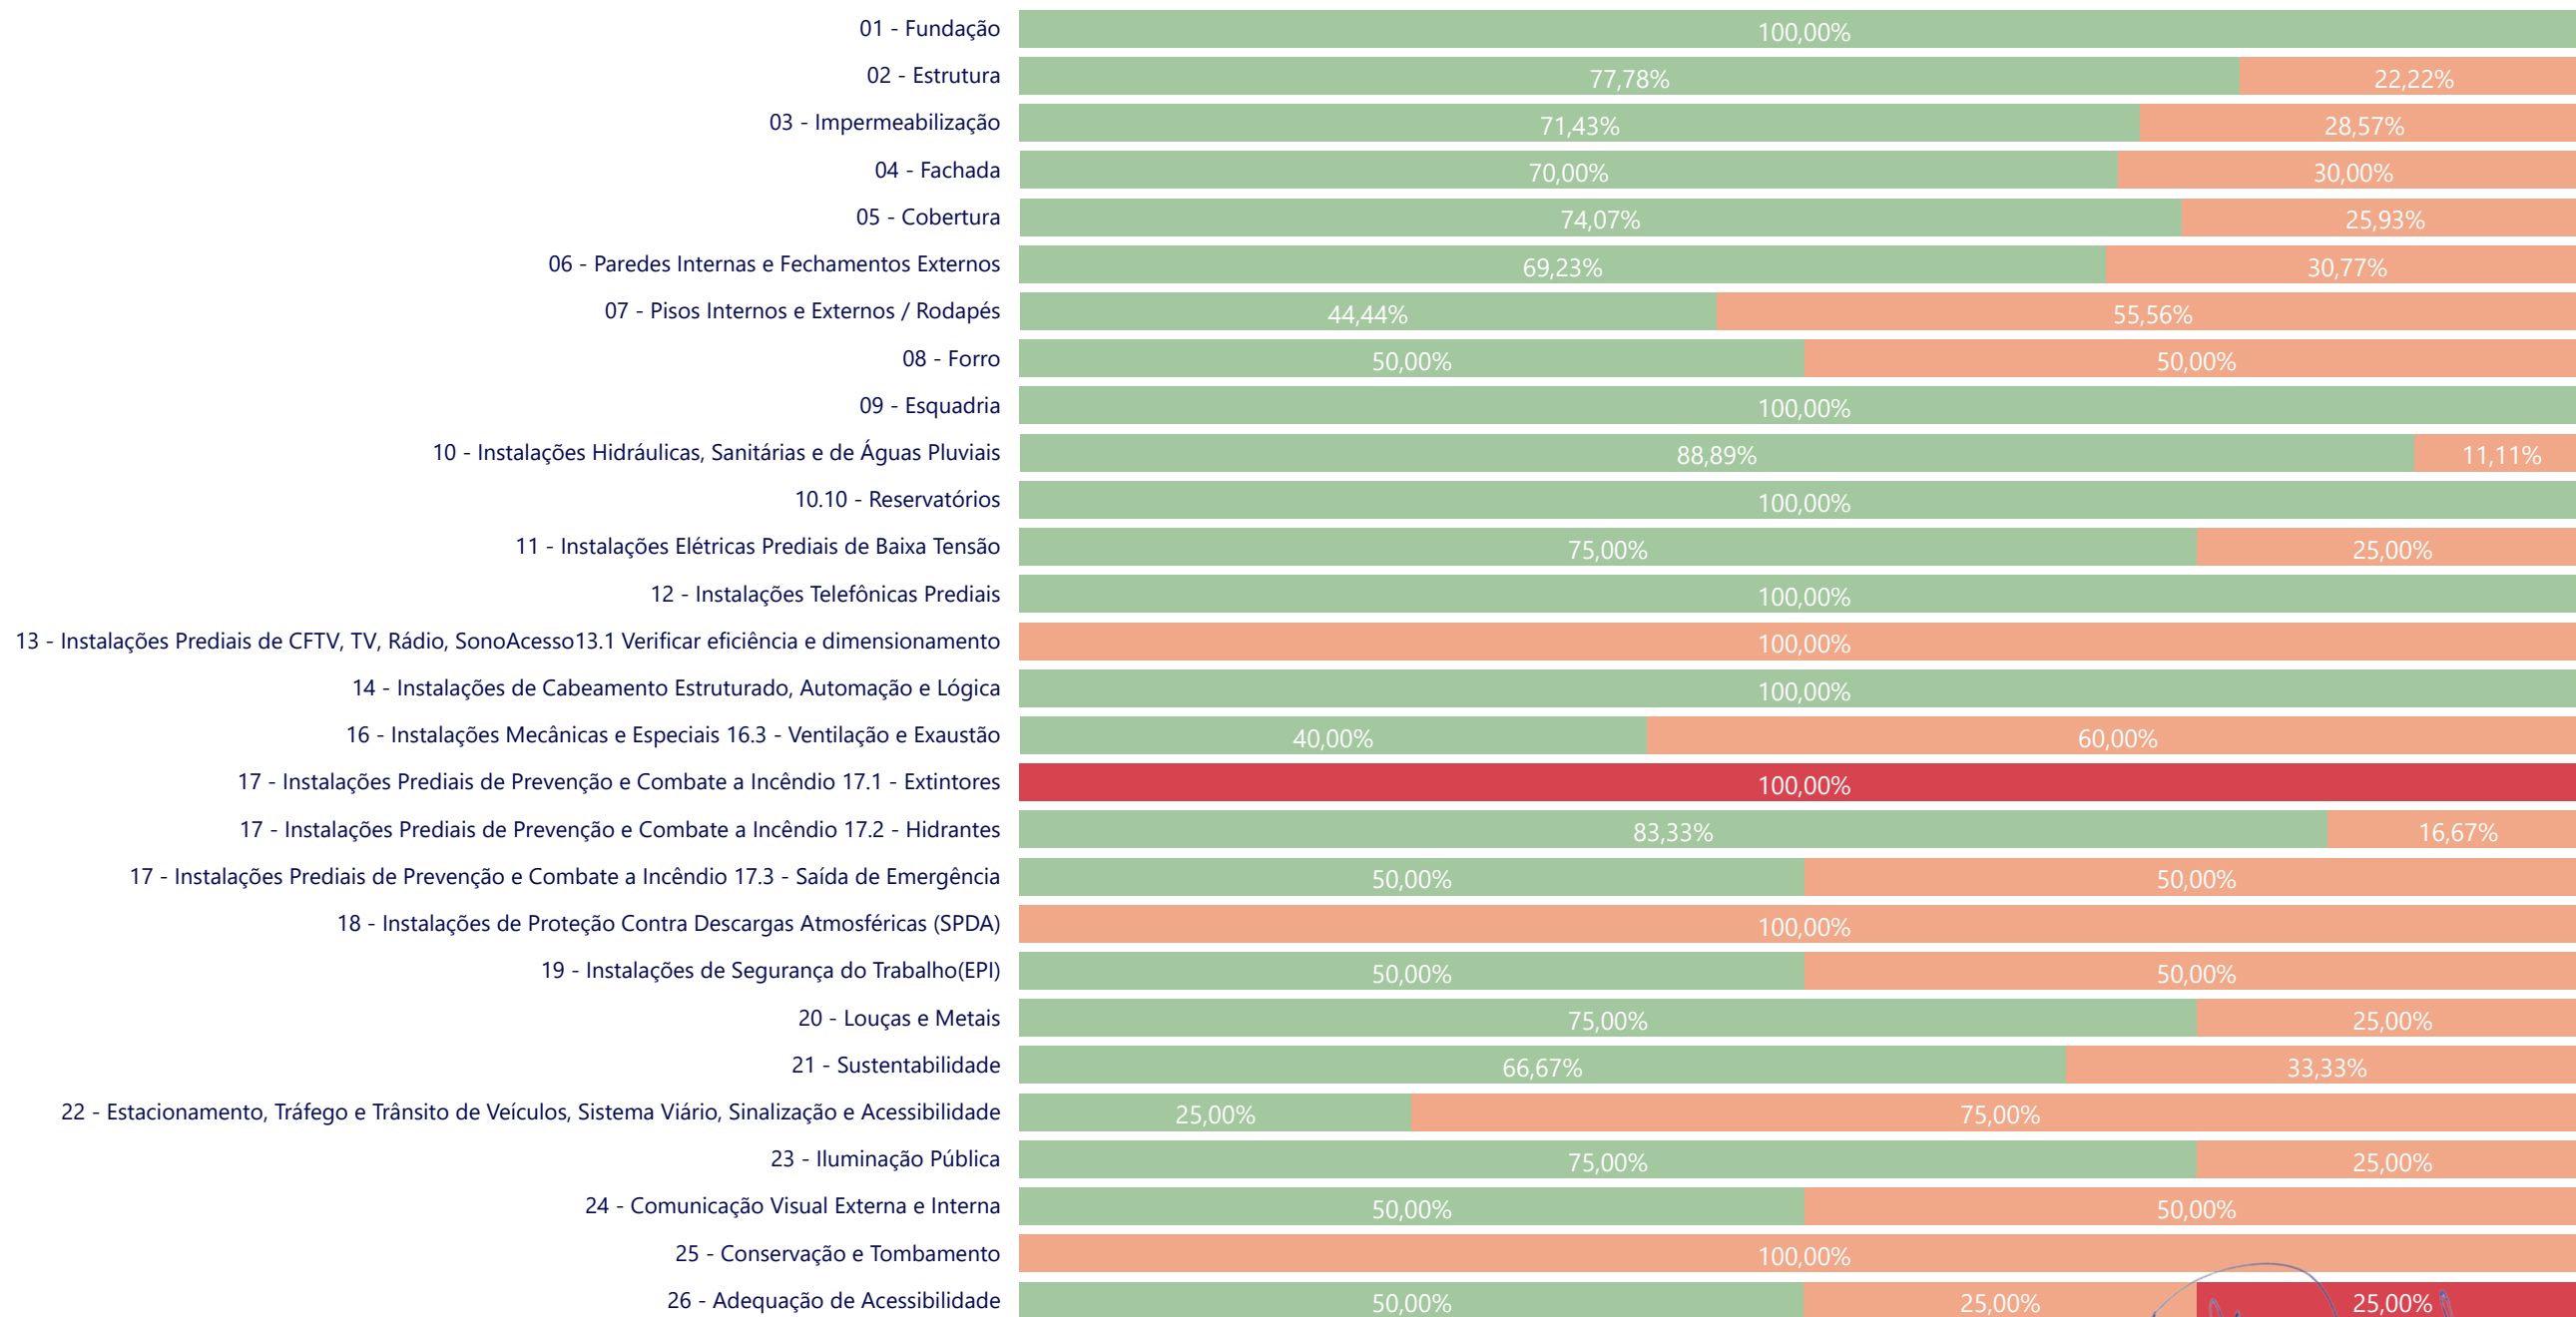

Parâmetro 1 2 3

ESCOLA: EDER SADER

TIPO: EMEI

LOCAL: R: SARG. HERMÍNIO A. SAMPAIO, 477

BAIRRO: MOSCARANHAS

DRE: SÃO MATEUS

CÓD. UNIDADE: 011045


ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Realizado Vistoria Predial com o objetivo de detalhar as áreas de hidráulica, acessibilidade e arborea.

Vistoriado por:


eng. CLEBER BITENCOURT

Ciência da Direção da UE (carimbo):

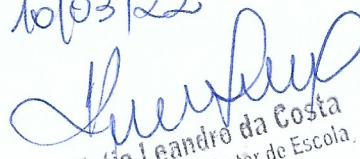10/03/22

Katia Leandro da Costa
Assistente de Diretor de Escola
RF: 7904789



Nome da Unidade :	EMEI EDER SADER	DRE :	SÃO MATEUS
-------------------	-----------------	-------	------------

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES					
	Item			Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
1	ACESSIBILIDADE				
1.1	RUA DE ACESSO À UNIDADE DE ENSINO				
1.1.1	Iluminação Pública	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.2	Calçada pavimentada	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.3	Dimensões Mínima	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.1.4	Acesso ao estacionamento	Não	Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.1.5	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui
1.1.6	Obstáculos	Não	Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.1.7	Comunicação				
1.1.7.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.1.7.2	Tátil	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.1.7.3	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.1.8	Sinalização				
1.1.8.1	Vaga Deficiente	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.1.8.2	Vaga Idosos	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.1.8.3	Travessia	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.1.9	Grelhas e Juntas de dilatação	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.1.10	Tampa de caixas de inspeção e/ou de visita	Não	Verificar se atende a norma	N.A.	
1.2	ENTRADA DA ESCOLA				
1.2.1	Acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3	Sem acessibilidade
1.2.1.1	Localização	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.2.1.2	Desnível	Sim	Verificar se atende a norma	3	Rampa adaptada
1.2.2	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui
1.2.3	Rota acessível	Não	Verificar se atende a norma	3	Rota sem acessibilidade
1.2.4	Interfone	Não	Estado de conservação.	3	Não possui
1.2.5	Porta de acesso				
1.2.5.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	1,80m
1.2.5.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.2.5.3	Desnível	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.2.5.4	Maçaneta	Não	Verificar se atende a norma	3	Porta de correr com puxador
1.2.6	Controle de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.2.7	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.2.8	Grelhas e Juntas de dilatação	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.2.9	Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares	Não	Verificar se atende a norma	N.A.	
1.3	SECRETARIA				
1.3.1	Balcão de Atendimento	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.3.2	Porta de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.3.2.1	Largura	Não Atende	Verificar se atende a norma	3	0,74m
1.3.2.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.3.2.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.3.2.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.3.3	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui
1.3.4	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Parcial insuficiente
1.3.5	Comunicação				
1.3.5.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.3.5.2	Tátil	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.3.5.3	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.3.6	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.3.7	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4	DIRETORIA				
1.4.1	Porta de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.1.1	Largura	Não Atende	Verificar se atende a norma	3	Largura 0,74m
1.4.1.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.4.1.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.4.1.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.2	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui
1.4.3	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Sala não tem sinalização
1.4.4	Comunicação				
1.4.4.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma

Nome da Unidade :			EMEI EDER SADER	DRE :	SÃO MATEUS
1.4.4.2	Tátil	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.4.3	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.5	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.6	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5	COORDENAÇÃO				
1.5.1	Porta de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.1.1	Largura	Não Atende	Verificar se atende a norma	3	0,74m
1.5.1.2	Soleira	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.5.1.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.5.1.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.2	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.3	Comunicação				
1.5.3.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.3.2	Tátil	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.3.3	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.4	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.5	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6	SALA DE PROFESSORES				
1.6.1	Porta de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.1.1	Largura	Não Atende	Verificar se atende a norma	3	0,70m
1.6.1.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.6.1.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.6.1.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.2	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.3	Comunicação				
1.6.3.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.3.1	Tátil	Não	Estado de conservação.	3	Não possui
1.6.3.2	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.4	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7	CIRCULAÇÃO HORIZONTAL				
1.7.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7.2	Largura	Atende	Verificar se atende a Norma.	1	
1.7.3	Revestimento	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.7.4	Desnível	Não	Verificar se atende a Norma.	1	
1.7.5	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui
1.7.6	Rota acessível	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.7.7	Obstáculos	Não	Verificar se atende a Norma.	1	
1.7.8	Grelhas e Juntas de dilatação	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.7.9	Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.7.10	Rota de Fuga	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui
1.7.11	Portas de corredores, acessos, áreas de resgate	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui
1.7.12	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8	CIRCULAÇÃO VERTICAL				
1.8.1	ESCADAS				
1.8.1.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.2	Andares	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.3	Degraus				
1.8.1.3.1	Largura	Não Atende	Verificar se atende a Norma.	3	1,07m
1.8.1.3.2	Altura dos espelhos	Atende	Verificar se atende a Norma.	1	0,16m
1.8.1.3.3	Largura das pisadas	Atende	Verificar se atende a Norma.	1	0,28m
1.8.1.4	Patamar	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.5	Corrimão	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.6	Guia de balizamento	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui
1.8.1.7	Rota acessível	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.8	Obstáculos	Não	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.9	Grelhas e Juntas de dilatação	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.8.1.10	Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.8.1.11	Rota de Fuga por escada de emergência	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui
1.8.1.12	Portas de corredores, acessos, áreas de resgate	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui
1.8.1.13	Área de resgate para P.C.R - Sinalizada	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui
1.8.1.14	Associado a rampas ou/e elevador/plataforma	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma

Nome da Unidade :		EMEI EDER SADER		DRE :	SÃO MATEUS
1.8.2	RAMPAS				
1.8.2.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.2	Rampa	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Rampa adaptada, não atende as especificações da norma
1.8.2.3	Andares	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.4	Largura	Não Atende	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.5	Guarda Corpo	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.6	Inclinação da rampa	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.7	Patamar	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.8	Corrimão	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.9	Piso Tátil no início da rampa	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.10	Piso Tátil no final da rampa	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.11	Guia de Balizamento	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.12	Obstáculos	Não	Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.2.13	Grelhas e Juntas de dilatação	Não	Verificar se atende a norma	N.A.	
1.8.2.14	Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares	Não	Verificar se atende a norma	N.A.	
1.8.3	Elevadores/Plataformas				
1.8.3.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.2	Visual Permanente		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.3	Tátil (caracteres em relevo e em Braille)		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.4	Tátil de piso		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.5	Dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.6	Sonora		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.7	Plataforma de elevação		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.8.3.8	Percurso Aberto		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.9	SALAS DE AULA				
1.9.1	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.9.2	Porta de acesso				
1.9.2.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	0,80m
1.9.2.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.9.2.3	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.9.2.4	Desnível	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.9.3	Lousa	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.9.4	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.9.5	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.10	LABORATÓRIOS				
1.10.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui laboratório
1.10.2	Porta de acesso				
1.10.2.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.2.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.2.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.2.4	Maçaneta		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.3	Lousa		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.4	Bancada		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.5	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.6	Interruptor		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11	SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS				
1.11.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui sala multifuncional
1.11.2	Porta de acesso				
1.11.2.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.2.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.2.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.2.4	Maçaneta		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.3	Lousa		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.4	Bancada		Verificar a altura	N.A.	
1.11.5	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.6	Interruptor		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12	BIBLIOTECA				
1.12.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui biblioteca
1.12.2	Porta de acesso				
1.12.2.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.2.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.2.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.2.4	Maçaneta		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.3	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	

Nome da Unidade :		EMEI EDER SADER		DRE :	SÃO MATEUS
1.12.4	Mesas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.5	Corredor entre estantes de livros		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.6	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.7	Interruptor		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13 AUDITÓRIO					
1.13.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui auditório
1.13.2 Porta de acesso					
1.13.2.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.2.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.2.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.2.4	Maçaneta		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.3	Rampa de acessibilidade plateia		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.4	Largura		Verificar se atende a Norma	N.A.	
1.13.5	Inclinação		Verificar se atende a Norma	N.A.	
1.13.6	Guia de Balizamento		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.7	Guarda Corpo		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.8	Corrimão		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.9	Rota acessível		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.10	Iluminação		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.11	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.12	Circulação		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.13	Obstáculos		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.14	Camarmim		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.15	Assentos		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.15.1	Localização		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.15.2	Dimensionamento dos espaços		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.16	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.17	Interruptor		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.14 SANITÁRIOS					
1.14.1	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.14.2 Porta					
1.14.2.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.14.2.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.14.2.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.14.2.4	Maçaneta / Puxadores	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.14.3	Revestimento	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.14.4	Piso	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.14.5	Torneira acionada por alavanca	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.14.6	Mictório	Não	Verificar se atende a norma	N.A.	
1.14.7	Interruptor	Não	Verificar se atende a norma	3	Quadro geral, Não atende ao especificado pela norma
1.15 SANITÁRIOS ACESSÍVEL					
1.15.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui banheiro PNE
1.15.2	Quantidade	0	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.3 Porta de acesso					
1.15.3.1	Largura	Não Atende	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.3.2	Soleira	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.3.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.3.4	Maçaneta / Puxadores	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui banheiro PNE
1.15.4	Revestimento	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.5	Sentido de abertura da Porta	Não	Abertura para o lado externa	3	Não possui banheiro PNE
1.15.6	Dimensões obra nova	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.7	Dimensões Reforma	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.8	Piso	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.9	Barras de apoio	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.10	Interruptor	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.11	Campainha de acionamento manual	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.12	Registro de Pressão	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.13	Bacia Sanitária	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.13.1	Descarga em caixa acoplada	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.13.2	Abertura frontal	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.13.3	Área de transferência	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.13.4	Altura	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.14	Barras de apoio	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.15	Papeleira	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE

Nome da Unidade :			EMEI EDER SADER	DRE :	SÃO MATEUS
1.15.16	Lavatório	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.16.1	Barras de apoio	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.16.2	Torneira acionada por alavanca	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.17	Acessórios (saboneteira, toalha, etc.)	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.18	Espelho	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.15.19	Sinalização - Deficiente	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui banheiro PNE
1.16 COZINHA					
1.16.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.16.2 Porta de acesso					
1.16.2.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	0,80m
1.16.2.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.16.2.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.16.2.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.16.3	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.16.4	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17 REFEITÓRIO					
1.17.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.2 Porta de acesso					
1.17.2.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.17.2.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.17.2.3	Desnível	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.2.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.3	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.4	Bebedouro	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.5	Lixeiras	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.6	Mesas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.7	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.18 QUADRA DE ESPORTES / QUADRA INFANTIL					
1.18.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui quadra
1.18.1 Portão de acesso					
1.18.1.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.1.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.1.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.2	Grelhas e Juntas de dilatação		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.3	Vestiário		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.3.1	Porta		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.4	Arquibancada		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.4.1	Localização		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.4.2	Dimensionamento dos espaços		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.5	Rota Acessível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.19 PÁTIO					
1.19.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.19.2	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.19.3	Grelhas e Juntas de dilatação		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.19.4	Piso Tátil		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.20. PARQUE INFANTIL / PLAYGROUD					
1.20.1	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.21 PISCINA					
1.21.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui piscina
1.21.2	Piso		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.21.2 Tanques					
1.21.3	Entrada e saída, ou meio de acessibilidade		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.21.4	Banco de Transferência		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.21.5	Escada		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.21.6	Corrimão		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.21.7	Rampa		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.21.8	Corrimão		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.21.9	Ducha		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.22 Estacionamento					
1.22.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Não possui estacionamento
1.22.2	Portão de acesso		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.22.3	Alarme de saída de garagem		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.22.3	Vaga para pessoas com deficiência		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.22.4	Vaga para pessoas idosas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.22.5	Circulação de pedestre		Verificar se atende a norma	N.A.	

Nome da Unidade : EMEI EDER SADER DRE : SÃO MATEUS

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

Engenheiro Cleber Bitencourt / Técnica em Edificações Maria Socorro Rodrigues



Nome da Unidade :	EMEI EDER SADER	DRE :	SÃO MATEUS
-------------------	-----------------	-------	------------

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES					
	Item			Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
1	ÁGUA FRIA				
1.1	Ligação				
1.1.1	Rede Pública	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.2	Poço Semi-Artesiano	Não	Estado de conservação.	N.A.	
1.1.3	Outro	Não	Estado de conservação.	N.A.	
1.1.4	Abrigo do cavalete	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.5	Cavalete	Sim	Estado de conservação.	1	
1.2	Reservatório				
1.2.1	Tipo				
1.2.1.1	Elevado	Sim	Estado de conservação.	1	
1.2.1.2	Subterrâneo	Sim	Estado de conservação.	1	
1.2.2	Volume de Reserva				
1.2.2.1	Reserva consumo	Adequado	Verificar se atende o projeto	1	
1.2.2.2	Reserva de Incêndio	Não Adequado	Verificar se atende o projeto	3	
1.2.3	Vazamento/infiltrações/Estanqueidade				
1.2.3.1	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.2.3.2	Infiltrações	Não	Situação de consumo	1	
1.2.3.3	Estanqueidade	Não	Situação de consumo	1	
1.2.4	Torneira de Boia				
1.2.4.1	Torneira de Boia	Sim	Estado de conservação.	1	
1.2.4.2	Vazamento/infiltrações/Estanqueidade	Não	Situação de consumo	1	
1.2.5	Bomba				
1.2.5.1	Vazamento/infiltrações/Estanqueidade	Não	Situação de consumo	1	
1.2.6	Tipos de Estruturas				
1.2.6.1	Estrutura de concreto				
1.2.6.1.1	Fissuras	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.2	Deterioração do concreto	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.3	Destacamento	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.4	Desagregação	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.5	Separação	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.6	Irregularidades geométricas	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.7	Falhas de Concretagem	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.8	Armadura exposta	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.9	Eflorescência	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.10	Desenvolvimento de microorganismos biológicos	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.2	Estrutura Metálica				
1.2.6.2.1	Degradação/desgaste do material		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.6.2.2	Oxidação		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.6.2.3	Corrosão		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.6.3	Outro Tipo				
1.2.6.3.1	Outro Tipo	Sim	Estado de conservação.	1	Caixa d'água de polietileno
1.2.7	Tampa				
1.2.7.1	Ausência	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.7.2	Ineficiência de fechamento	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.8	Escada				
1.2.8.1	Marinheiro		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.8.2	Grade de proteção		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.8.3	Degradação/desgaste do material		Estado de conservação.	N.A.	

Nome da Unidade :		EMEI EDER SADER		DRE :	SÃO MATEUS
1.2.8.4	Oxidação		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.8.5	Corrosão		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.9	Casa de Máquinas				
1.2.9.1	Infiltração		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.9.2	Porta		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.9.3	Ausência		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.9.4	Ineficiência de fechamento		Estado de conservação.	N.A.	
1.3	Rede				
1.3.1	Cavelete até reservatório				
1.3.1.1	Rede do cavelete até reservatório	Sim	Estado de conservação.	1	Rede enterrada, não foi observado pontos de vazamentos superficial
1.3.1.2	Tubulação				
1.3.1.2.1	PVC	Sim	Verificar se atende o projeto	1	
1.3.1.2.2	Ferro	Não	Verificar se atende o projeto	1	
1.3.1.2.3	Enterrada	Sim	Situação	1	
1.3.1.2.4	Exposta	Não	Situação	1	
1.3.1.2.5	Ressecada	Não	Situação	1	
1.3.1.2.6	Enferrujada	Não	Situação	1	
1.3.1.2.7	Vazamento	Não	Situação	1	
1.3.1.3	Registros	Não	Estado de conservação.	1	
1.3.2	Distribuição entre o reservatório e os pontos de distribuição				
1.3.2.1	Tubulação	Adequado	Estado de conservação.	1	
1.3.2.1.1	PVC	Sim	Verificar se atende o projeto	1	
1.3.2.1.2	Ferro	Não	Verificar se atende o projeto	1	
1.3.2.1.3	Enterrada	Não	Situação	1	
1.3.2.1.4	Exposta	Não	Situação	1	
1.3.2.1.5	Ressecada	Não	Situação	1	
1.3.2.1.6	Enferrujada	Não	Situação	1	
1.3.2.1.7	Vazamento	Não	Situação	1	
1.3.2.2	Registros	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4	Acabamento				
1.4.1	Torneiras				
1.4.1.1	Cozinha - pia				
1.4.1.1.1	Arejador de vazão constante		Estado de conservação.	N.A.	
1.4.1.1.2	Vazamento		Situação de consumo	N.A.	
1.4.1.2	Cozinha - parede				
1.4.1.2.1	Arejador de vazão constante	Sim	Estado de conservação.	2	Parcial, algumas não possui
1.4.1.3	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.3	Lavatório - Cuba				
1.4.1.3.1	Arejador de vazão constante	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4.1.3.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.4	Lavatório - Parede				
1.4.1.4.1	Arejador de vazão constante	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4.1.4.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.5	Tanque				
1.4.1.5.1	Arejador de vazão constante	Não	Estado de conservação.	2	Não possui
1.4.1.5.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.6	Jardim				
1.4.1.6.1	Arejador de vazão constante	Não	Estado de conservação.	2	Não possui
1.4.1.6.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.2	Válvula de Descarga				
1.4.2.1	Acabamento	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4.2.2	Vazamento	Não	Situação	1	
1.4.3	Caixa Acoplada				
1.4.3.1	Mangueira de ligação		Estado de conservação.	N.A.	Unidade não possui caixa acoplada
1.4.3.2	Vazamento		Situação de consumo	N.A.	

Nome da Unidade :		EMEI EDER SADER		DRE :	SÃO MATEUS
1.4.3.3	Comporta de Vedação - saída		Estado de conservação.	N.A.	
1.4.3.4	Vazamento		Situação de consumo	N.A.	
1.4.3.5	Trincada		Situação	N.A.	
1.4.3.6	Funcionamento		Situação	N.A.	
1.4.3.7	Tampa		Estado de conservação.	N.A.	
1.4.4	Válvula de descarga				
1.4.4.1	Acabamento	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.4.4.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.5	Bacia Sanitária				
1.4.5.1	Trincada/Quebrada	Não	Situação	1	
1.4.5.2	Assento	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.4.6	Chuveiro Elétrico				
1.4.6.1	Cano de ligação	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4.6.1.1	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.6.2	Registro de pressão	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4.6.2.1	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.6.2.2	Acabamento	Sim	Estado de conservação.	1	
2	Esgoto				
2.1	Ligação				
2.1.1	Rede pública	Sim	Estado de conservação.	1	
2.1.2	Ligação com a rede pública	Sim	Estado de conservação.	1	
2.1.3	Fossa	Não	Estado de conservação.	N.A.	
2.1.3.1	Volume	N.A.	Verificar se atende o projeto	N.A.	
2.1.4	Sumidouro	N.A.	Estado de conservação.	N.A.	
2.1.4.1	Volume	N.A.	Verificar se atende o projeto	N.A.	
2.2	Caixas				
2.2.1	Caixa de Gordura				
2.2.1	Caixa de Gordura	Sim	Situação	1	
2.2.1.1	Quantidade	2	Verificar se atende o projeto	1	
2.2.1.2	Vazamento	Não	Estado de conservação.	1	
2.2.1.3	Trinca/Fissuras	Não	Situação	1	
2.2.1.4	Tampas				
2.2.1.5	Ausência	Não	Situação	1	
2.2.1.6	Ineficiência de fechamento	Não	Situação	1	
2.2.2	Caixa de Passagem				
2.2.2	Caixa de Passagem	Sim	Situação	1	
2.2.2.1	Quantidade	6	Verificar se atende o projeto	1	
2.2.2.2	Vazamento	Não	Situação	1	
2.2.2.3	Trinca/Fissuras	Não	Situação	1	
2.2.2.4	Tampas				
2.2.2.5	Ausência	Não	Estado de conservação.	1	
2.2.2.6	Ineficiência de fechamento	Não	Estado de conservação.	1	
2.3	Rede				
2.3.1	Tubulação				
2.3.1.1	PVC	Sim	Verificar se atende o projeto	1	
2.3.1.2	Manilha	Não	Verificar se atende o projeto	N.A.	
2.3.2	Inclinação	Adequado	Situação	1	
2.3.3	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.3.4	Vazamentos	Não	Situação	1	
2.4	Ralos				
2.4.1	Caimento	Adequado	Situação	1	
2.4.2	Entupimento	Não	Situação	1	
2.5	Aparelhos Sanitários				
2.5.1	Pia da cozinha				
2.5.1.1	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.5.1.2	Vazamentos	Não	Situação	1	

Nome da Unidade :		EMEI EDER SADER		DRE :	SÃO MATEUS
2.5.2	Tanque				
2.5.2.1	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.5.2.2	Vazamentos	Não	Situação	1	
2.5.3	Lavatório				
2.5.3.1	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.5.3.2	Vazamentos	Não	Situação	1	
2.5.4	Vaso Sanitário				
2.5.4.1	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.5.4.2	Vazamentos	Não	Situação	1	
3	Drenagem				
3.1	Ligação				
3.1.1	Rede pública	Sim	Estado de conservação.	1	
3.1.2	Ligação com a rede pública	Não	Estado de conservação.	N.A.	
3.1.3	Descarrega na Guia	Sim	Estado de conservação.	1	Drenagem parcial direta no solo
3.2	Área Externa				
3.2.1	Canaletas				
3.2.1.1	Canaletas	Sim	Situação	1	
3.2.1.1.1	Tipo				
3.2.1.1.1.1	Concreto				
3.2.1.1.1.1.1	Moldada "In-Loco"	Sim	Situação	1	
3.2.1.1.1.1.2	Pré-moldada	Não	Situação	1	
3.2.1.1.1.1.3	Trincada	Não	Situação	1	
3.2.1.1.1.1.4	Assoreada	Não	Situação	1	
3.2.1.1.1.2	Alvenaria				
3.2.1.1.1.2.1	Alvenaria		Situação	N.A.	
3.2.1.1.1.2.2	Trincada		Situação	N.A.	
3.2.1.1.1.2.3	Assoreada		Situação	N.A.	
3.2.1.1.2	Acessórios				
3.2.1.1.2.1	Grelhas	Sim	Situação	2	Falta manutenção
3.2.1.1.2.2	Quebra		Situação	N.A.	
3.2.1.1.2.3	Danificada		Situação	N.A.	
3.2.1.1.2.4	Tampa		Situação	N.A.	
3.2.1.1.2.5	Quebra		Situação	N.A.	
3.2.1.1.2.6	Danificada		Situação	N.A.	
3.2.2	Escadas Hidráulicas				
3.2.2.1	Escada Hidráulica		Situação	N.A.	
3.2.2.2	Trincada		Situação	N.A.	
3.2.2.3	Assoreada		Situação	N.A.	
3.2.3	Caixas de Passagem				
3.2.3.1	Caixas	Sim		1	
3.2.3.1.1	Tipo				
3.2.3.1.1.1	Concreto				
3.2.3.1.1.1.1	Moldada "In-Loco"	Sim	Situação	1	
3.2.3.1.1.1.2	Pré-moldada	Não	Situação	1	
3.2.3.1.1.1.3	Trincada	Não	Situação	1	
3.2.3.1.1.1.4	Assoreada	Não	Situação	1	
3.2.3.1.1.2	Alvenaria				
3.2.3.1.1.2.1	Alvenaria	Não	Situação	N.A.	
3.2.3.1.1.2.2	Trincada	Não	Situação	N.A.	
3.2.3.2	Acessórios				
3.2.3.2.1	Grelhas	Sim	Situação	2	Falta manutenção
3.2.3.2.2	Quebra	Não	Situação	N.A.	
3.2.3.2.3	Danificada	Não	Situação	N.A.	
3.2.3.2.4	Tampa	Sim	Situação	1	
3.2.3.2.5	Quebra	Não	Situação	N.A.	
3.2.3.2.6	Danificada	Não	Situação	N.A.	

Nome da Unidade :		EMEI EDER SADER		DRE :	SÃO MATEUS
3.2.4	Tubulação				
3.2.4.1	Tipo				
3.2.4.1.1	PVC	Sim	Situação	1	
3.2.4.1.2	Cerâmico	Não	Situação	N.A.	
3.2.4.1.3	Entupimentos	Não	Situação	1	
3.3	Edificação				
3.3.1	Calhas				
3.3.1.1	Tipo				
3.3.1.1.1	Galvanizada	Sim	Situação	1	
3.3.1.1.2	PVC	Não	Situação	N.A.	
3.3.1.1.3	Molda "In-Loço"	Não	Situação	1	
3.3.1.1.4	Entupida	Não	Situação	1	
3.3.1.1.5	Danificada	Não	Situação	1	
3.3.1.1.6	Vazamento	Não	Situação	1	
3.3.1.1.7	Enferrujada	Não	Situação	1	
3.3.1.1.8	Falha na fixação	Não	Situação	1	
3.3.1.1.9	Impermeabilização	Sim	Situação	1	
3.3.2	Ligações				
3.3.2.1	Tipo				
3.3.2.1.1	Galvanizada	Não	Situação	N.A.	
3.3.2.1.2	PVC	Sim	Situação	1	
3.3.2.1.3	Entupida	Não	Situação	N.A.	
3.3.2.1.4	Danificada	Não	Situação	N.A.	
3.3.2.1.5	Vazamento	Não	Situação	N.A.	
3.3.2.1.6	Enferrujada	Não	Situação	N.A.	
3.3.2.1.7	Falha na fixação	Não	Situação	N.A.	
3.3.3	Decidas				
3.3.3.1	Tipo				
3.3.3.1.1	Galvanizada	Não	Situação	N.A.	
3.3.3.1.2	PVC	Sim	Situação	1	
3.3.3.1.3	Entupida	Não	Situação	1	
3.3.3.1.4	Danificada	Não	Situação	1	
3.3.3.1.5	Vazamento	Não	Situação	1	
3.3.3.1.6	Enferrujada	Não	Situação	1	
3.3.3.1.7	Falha na fixação	Não	Situação	1	
3.3.4	Caixas de captação				
3.3.4.1	Tipo				
3.3.4.1.1	Concreto				
3.3.4.1.1.1	Moldada "In-Loço"		Situação	N.A.	Unidade não possui
3.3.4.1.1.2	Pré-moldada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.3	Trincada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.4	Tampa		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.5	Quebra		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.6	Danificada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.7	Ausência		Estado de conservação.	N.A.	
3.3.4.1.1.8	Ineficiência de fechamento		Estado de conservação.	N.A.	
3.3.4.1.2	Alvenaria				
3.3.4.1.2.1	Alvenaria				
3.3.4.1.2.2	Trincada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.2.3	Tampa		Situação	N.A.	
3.3.4.1.2.4	Quebra		Situação	N.A.	
3.3.4.1.2.5	Danificada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.2.6	Ausência		Estado de conservação.	N.A.	
3.3.4.1.2.7	Ineficiência de fechamento		Estado de conservação.	N.A.	
3.3.5	Tubulação				

Nome da Unidade :		EMEI EDER SADER		DRE :	SÃO MATEUS
3.3.5.1	Tipo				
3.3.5.1.1	PVC		Situação	N.A.	
3.3.5.1.2	Cerâmico		Situação	N.A.	
3.3.5.1.3	Entupimentos		Situação	N.A.	

Legenda	
Grau de Comprometimento	
1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR	ENGENHEIRO CLEBER C. BITENCOURT / TÉC. EM EDIFICAÇÕES MARIA SOCORRO
--------------------	---



Nome da Unidade :	EMEI EDER SADER	DRE :	SÃO MATEUS
--------------------------	------------------------	--------------	-------------------

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item		Grau de Comprome- timento	Ambiente / Observações
1	ARBÓREO			
1.1	TIPO DE MANEJO			
1.1.1	SUPRESSÃO			
1.1.1.1	CORTE RASO , RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 5CM<DIAM<15CM	Verificar a condição	1	NA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE, NÃO POSSUI PARTE ARBÓREA, EXISTE SOMENTE UM PEQUENO JARDIM COM POUCAS PLANTAS ORNAMENTAIS.
1.1.1.2	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	Verificar a condição		
1.1.1.3	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	Verificar a condição		
1.1.1.4	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 45CM<DIAM<60CM	Verificar a condição		
1.1.1.5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 60CM<DIAM<100CM	Verificar a condição		
1.1.1.6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 100CM<DIAM<150CM	Verificar a condição		
1.1.1.7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 150CM<DIAM<250CM	Verificar a condição		
1.1.1.8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 250CM<DIAM<350CM	Verificar a condição		
1.1.2	FITOSSANITÁRIO			
1.1.2.1	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES DIAM>5<15CM	Verificar a condição		
1.1.2.2	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	Verificar a condição		
1.1.2.3	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	Verificar a condição		
1.1.2.4	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 45CM<DIAM<60CM	Verificar a condição		
1.1.2.5	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 60CM<DIAM<100CM	Verificar a condição		
1.1.2.6	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES DIAM >100CM	Verificar a condição		
1.1.3	ADEQUAÇÃO			
1.1.3.1	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ÁRVORES COM ALTURA ATÉ 10M TOPO DA COPA.	Verificar a condição		
1.1.3.2	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ÁRVORES TOPO DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M	Verificar a condição		
2	TIPO DE VEGETAÇÃO			
2.1	GRAMA			
2.1.1	ESMERALDA	Estado de conservação.		
2.1.2	SÃO CARLOS	Estado de conservação.		
2.1.3	PRETA	Estado de conservação.		
2.1.4	OUTRA ESPÉCIE	Estado de conservação.		
2.2	FORRAÇÃO			
2.2.1	MARANTA	Estado de conservação.		
2.2.2	CURCUIGO	Estado de conservação.		
2.2.3	LANTANA	Estado de conservação.		
2.2.4	LIÍRIO AMARELO	Estado de conservação.		
2.2.5	PILEIA	Estado de conservação.		
2.2.6	CLOROFITO	Estado de conservação.		
2.2.7	VEDELIA	Estado de conservação.		
2.2.8	AGAPANTO	Estado de conservação.		

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
2.2.9	AZULZINHO	Estado de conservação.		
2.2.10	BARLÉRIA	Estado de conservação.		
2.2.11	BULBINE	Estado de conservação.		
2.2.12	DINHEIRO-EM-PENCA	Estado de conservação.		
2.2.13	GOTA DE ORVALHO	Estado de conservação.		
2.2.14	GRAMA-AMENDOIM	Estado de conservação.		
2.2.15	JIBÓIA-VERDE	Estado de conservação.		
2.2.16	OFOIOGO	Estado de conservação.		
2.2.17	PAPIRINHO	Estado de conservação.		
2.2.18	SINGÔNIO	Estado de conservação.		
2.2.19	TRAPOERABA	Estado de conservação.		
2.2.20	FALSO-ÍRIS	Estado de conservação.		
2.2.21	FLOR-LEOPARDO	Estado de conservação.		
2.2.22	HELICÔNIA-PAPAGAIO	Estado de conservação.		
2.2.23	MORÉIA-AMARELA	Estado de conservação.		
2.2.24	ARBUSTO (H= 0,50 A 0,70 M)	Estado de conservação.		
2.2.25	AZALÉIA	Estado de conservação.		
2.2.26	BELA EMILIA	Estado de conservação.		
2.2.27	COSTELA-DE-ADÃO	Estado de conservação.		
2.2.28	GUAIMBÊ	Estado de conservação.		
2.2.29	PRIMAVERA	Estado de conservação.		
2.2.30	CALIANDRA	Estado de conservação.		
2.2.31	SANQUÊSIA	Estado de conservação.		
2.2.32	DICORISANDRA	Estado de conservação.		
2.2.33	MANJERICÃO	Estado de conservação.		
2.2.34	ALPINIA	Estado de conservação.		
2.2.35	AVE-DO-PARAÍSO	Estado de conservação.		
2.2.36	CLÚSIA	Estado de conservação.		
2.2.37	FILODENDRO	Estado de conservação.		
2.2.38	GARDÊNIA	Estado de conservação.		
2.2.39	GUAIMBÊ-DA-FOLHA-ONDULADA	Estado de conservação.		
2.2.40	GUAIMBÊ-DE-BREJO	Estado de conservação.		
2.2.41	IMBÊ	Estado de conservação.		
2.2.42	JASMIM-AMARELO	Estado de conservação.		
2.2.43	LANTERNA-CHINESA	Estado de conservação.		
2.2.44	MANACÁ-DE-CHEIRO	Estado de conservação.		
2.2.45	MARIA-PRETA	Estado de conservação.		
2.2.46	MUSSAENDA	Estado de conservação.		
2.2.47	MUSSAENDA-FRONDOSA	Estado de conservação.		
2.2.48	PLEOMELE	Estado de conservação.		
2.2.49	QUARESMEIRINHA	Estado de conservação.		
2.2.50	RESEDÁ	Estado de conservação.		
2.2.51	SOMBRINHA-CHINESA	Estado de conservação.		
2.2.52	TUMBÉRGIA	Estado de conservação.		
2.3	ARBÓREA			
2.3.1	Arvores Nativas			
2.3.1.1	ALDRAGO	Estado de conservação.		
2.3.1.2	PEITO DE POMBA	Estado de conservação.		
2.3.1.3	AÇOITA CAVALO	Estado de conservação.		
2.3.1.4	CAPIXINGUI	Estado de conservação.		
2.3.1.5	FUMO BRAVO	Estado de conservação.		
2.3.1.6	INGÁ	Estado de conservação.		
2.3.1.7	MUTAMBO	Estado de conservação.		
2.3.1.8	PAU POLVORA	Estado de conservação.		
2.3.1.9	TÁPIA	Estado de conservação.		
2.3.2	Arvores Ornamentais (H= 1,50 a 2,00 m)			
2.3.2.1	ARAÇÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.2	ALECRIM DE CAMPINAS	Estado de conservação.		
2.3.2.3	ARAÇÁ	Estado de conservação.		

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
2.3.2.4	AROEIRA-DO-SERTÃO	Estado de conservação.		
2.3.2.5	AROEIRA-SALSA	Estado de conservação.		
2.3.2.6	BICO-DE-PATO	Estado de conservação.		
2.3.2.7	CANELA-PRETA	Estado de conservação.		
2.3.2.8	CANELA-SASSAFRÁS	Estado de conservação.		
2.3.2.9	CANELEIRA	Estado de conservação.		
2.3.2.10	CAPUTUNA-PRETA (CHUPA FERRO)	Estado de conservação.		
2.3.2.11	CAROBA	Estado de conservação.		
2.3.2.12	CAROBA-BRANCA	Estado de conservação.		
2.3.2.13	CAROBÃO	Estado de conservação.		
2.3.2.14	CARVALHO-BRASILEIRO (CARVALHO DO BRASIL)	Estado de conservação.		
2.3.2.15	CÁSSIA-GRANDE	Estado de conservação.		
2.3.2.16	CASTANHA-DO-PARÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.17	CEDRO-ROSA	Estado de conservação.		
2.3.2.18	CHÁ-DE-BUGRE (CAPITÃO DO CAMPO)	Estado de conservação.		
2.3.2.19	CHUVA DE OURO	Estado de conservação.		
2.3.2.20	DEDALEIRO	Estado de conservação.		
2.3.2.21	DIADEMA	Estado de conservação.		
2.3.2.22	EMBAÚBA	Estado de conservação.		
2.3.2.23	EMBIRUÇU	Estado de conservação.		
2.3.2.24	FEDEGOSO (ALELUIA)	Estado de conservação.		
2.3.2.25	FEIJOA	Estado de conservação.		
2.3.2.26	GUANANDI	Estado de conservação.		
2.3.2.27	IMBUÍA	Estado de conservação.		
2.3.2.28	IPÊ-AMARELO	Estado de conservação.		
2.3.2.29	IPÊ-AMARELO-DA-SERRA	Estado de conservação.		
2.3.2.30	IPÊ-BRANCO	Estado de conservação.		
2.3.2.31	IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS	Estado de conservação.		
2.3.2.32	IPÊ-ROXO DE BOLA	Estado de conservação.		
2.3.2.33	JABORANDI	Estado de conservação.		
2.3.2.34	JACARANDÁ-PAULISTA	Estado de conservação.		
2.3.2.35	JATOBÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.36	JEQUITIBÁ-BRANCO	Estado de conservação.		
2.3.2.37	JEQUITIBÁ-ROSA	Estado de conservação.		
2.3.2.38	MANACÁ-DA-SERRA	Estado de conservação.		
2.3.2.39	MIRINDIBA (MIRINDIBA ROSA)	Estado de conservação.		
2.3.2.40	MULUNGU	Estado de conservação.		
2.3.2.41	MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ)	Estado de conservação.		
2.3.2.42	PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA)	Estado de conservação.		
2.3.2.43	PAU-BRASIL	Estado de conservação.		
2.3.2.44	PAU-CIGARRA - DAP5	Estado de conservação.		
2.3.2.45	PAU-FERRO	Estado de conservação.		
2.3.2.46	PEROBA ROSA	Estado de conservação.		
2.3.2.47	PINHEIRO-DO-PARANÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.48	QUARESMEIRA	Estado de conservação.		
2.3.2.49	SIBIPIRUNA	Estado de conservação.		
2.3.2.50	SUINÃ - DAP3	Estado de conservação.		
2.3.2.51	TARUMÃ	Estado de conservação.		
2.3.2.52	TIPUANA	Estado de conservação.		
2.3.2.53	UNHA-DE-VACA	Estado de conservação.		
2.3.2.54	URUCUM	Estado de conservação.		
2.3.2.55	URUCUM - DAP 7	Estado de conservação.		
2.3.3	Árvores Frutíferas (H = 2,00 m)			
2.3.3.1	ACEROLA	Estado de conservação.		
2.3.3.2	AMOREIRA	Estado de conservação.		
2.3.3.3	ANGELIM-DOCE	Estado de conservação.		
2.3.3.4	CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO)	Estado de conservação.		

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
2.3.3.5	GABIROBA	Estado de conservação.		
2.3.3.6	GENIPAPO (JENIPAPO)	Estado de conservação.		
2.3.3.7	GOIABEIRA	Estado de conservação.		
2.3.3.8	GRUMIXAMA	Estado de conservação.		
2.3.3.9	JABUTICABEIRA	Estado de conservação.		
2.3.3.10	JAMBOLÃO	Estado de conservação.		
2.3.3.11	PITANGUEIRA	Estado de conservação.		
2.3.3.12	PITANGUEIRA - DAP5	Estado de conservação.		
2.3.3.13	UVAIA - DAP3	Estado de conservação.		
2.3.4 Palmeiras (H = 2,00 m)				
2.3.4.1	AÇAÍ	Estado de conservação.		
2.3.4.2	GUARIROBA - DAP3	Estado de conservação.		
2.3.4.3	INDAIÁ	Estado de conservação.		
2.3.4.4	JERIVÁ - DAP5	Estado de conservação.		
2.3.4.5	PALMITO-JUÇARA (PALMITO)	Estado de conservação.		
2.3.4.6	PUPUNHA	Estado de conservação.		
2.3.5 Outros				
2.3.5.1	BAMBUZINHO (H= 1,00 a 2,00 M)	Estado de conservação.		
2.3.5.2	CIPÓ DE SÃO JOÃO (H=0,50 A 0,70M)	Estado de conservação.		
2.3.5.3	CUSPIDÁRIA (H=0,50 A 0,70M)	Estado de conservação.		
2.3.5.4	IPOMÉIA (H=0,50 A 0,70M)	Estado de conservação.		
3 Acessórios				
3.1	PROTETOR PARA ARVORES	Estado de conservação.		
4 LIMPEZA				
4.1	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA			
4.2	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.			
4.3	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 60CM<DIAM<100CM.			
4.4	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 100CM<DIAM<150CM.			
4.5	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 150CM<DIAM<250CM			
4.6	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 250CM<DIAM<350CM			
4.7	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.			
4.8	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 60CM<DIAM<100CM.			
4.9	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 100CM<DIAM<150CM.			
4.10	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 150CM<DIAM<250CM			
4.11	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 250CM<DIAM<350CM			
5 REMOÇÃO DE RESÍDUOS				
5.1	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)			

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
Grau de Comprometimento			
	1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.	
	2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.	
	3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.	
VISTORIADOR			
ENGº CLÉBER BITENCOURTT E TÊC EM EDIFICAÇÕES MARIA SOCORRO			



Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARG. HERMÍNIO AURÉLIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 Identificação da unidade



FOTO 2 Calçada pavimentada



FOTO 3 Passeio (calçada) pavimentada



FOTO 4 Portão de acesso à unidade, visão externa



FOTO 5 Rampa irregular, entrada da unidade



FOTO 6 Vista interna do portão de acesso à unidade

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 1 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARG. HERMÍNIO AURÉLIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 Entrada do refeitório



FOTO 8 Grelha e tropeço, entrada do refeitório



FOTO 9 Tropeço, entrada da secretaria



FOTO 10 Porta de entrada da diretoria, largura não atende

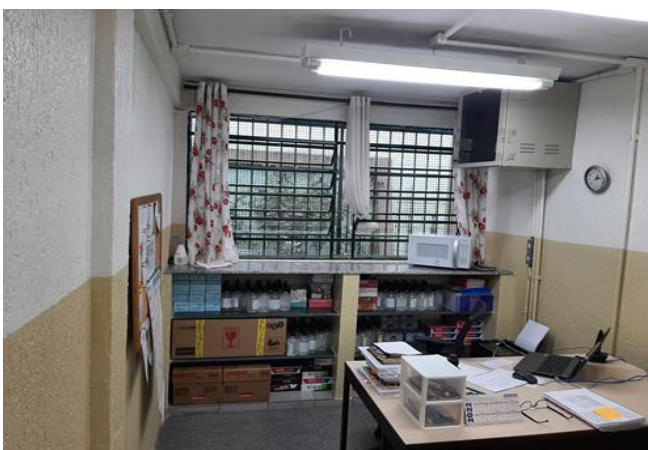


FOTO 11 Balcão secretaria



FOTO 12 Copa funcionários, tropeço na entrada

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 2 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARG. HERMÍNIO AURÉLIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 Circulação horizontal, corredor das salas

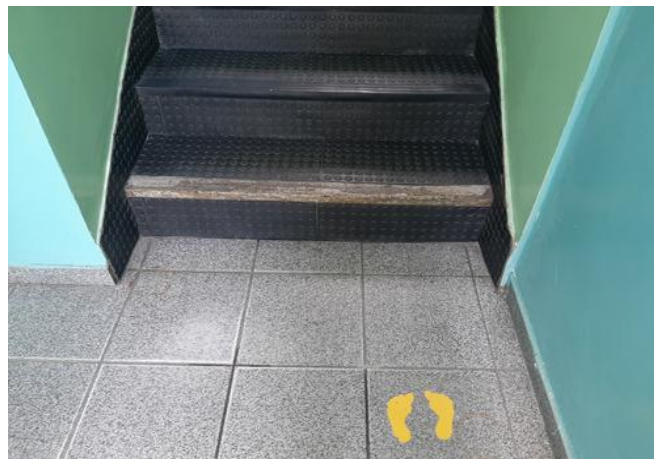


FOTO 14 Circulação vertical, início da escada

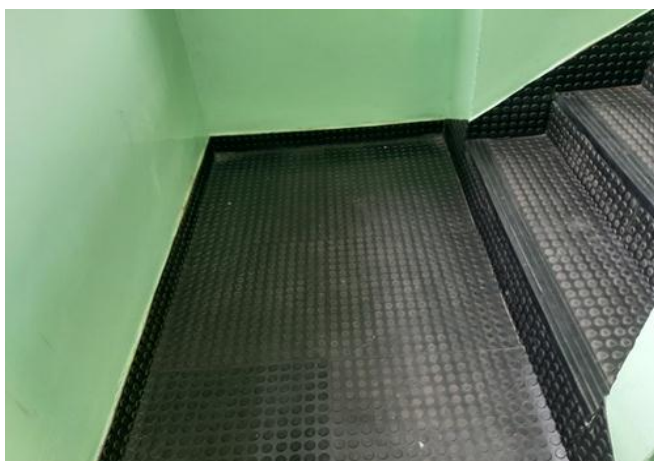


FOTO 15 Circulação vertical, patamar

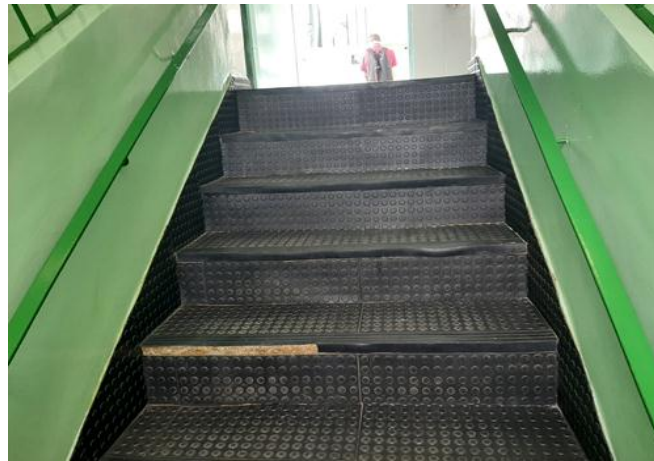


FOTO 16 Circulação vertical, final da escada

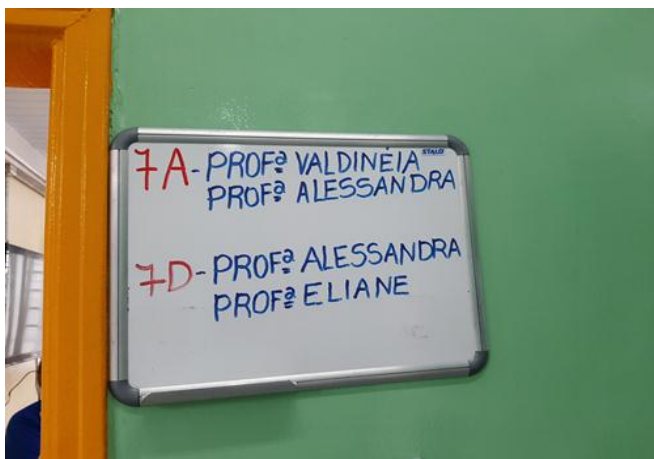


FOTO 17 Identificação da sala

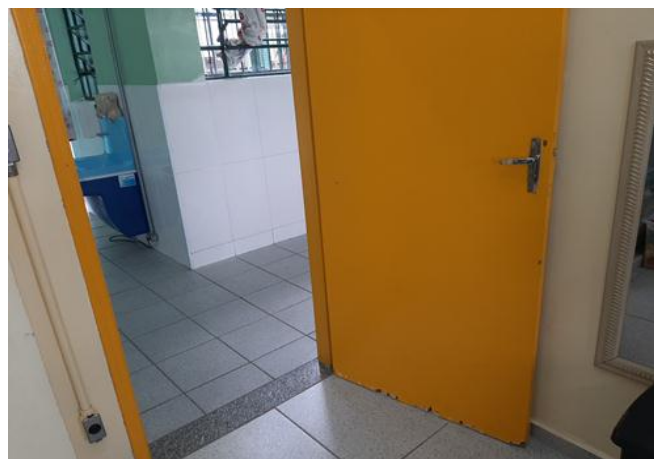


FOTO 18 Porta de entrada da sala

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 3 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARG. HERMÍNIO AURÉLIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 Padrão de janelas sala de aula



FOTO 20 Padrão de soleiras das salas

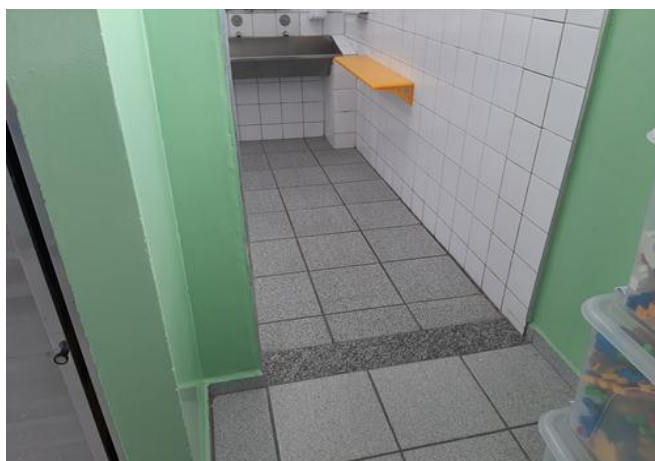


FOTO 21 Abertura do vão entrada do banheiro de alunos



FOTO 22 Janela banheiro alunos



FOTO 23 Balcão da cozinha, lado do refeitório

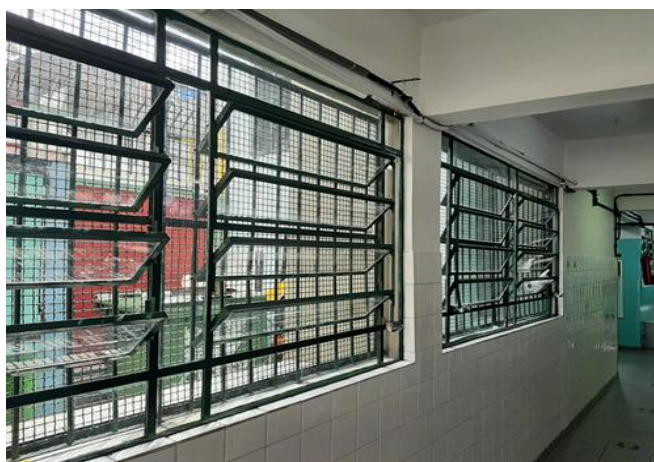


FOTO 24 Janelas do refeitório

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 4 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARG. HERMÍNIO AURÉLIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

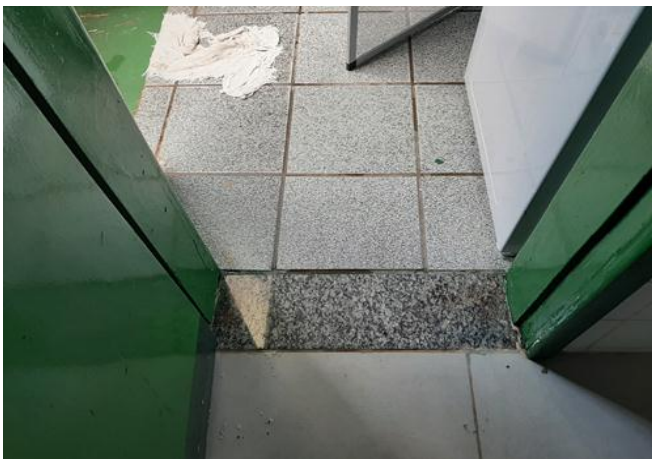


FOTO 25 Largura de porta banheiro terceirizada, não atende



FOTO 26 Playground



FOTO 27 Tanque de areia

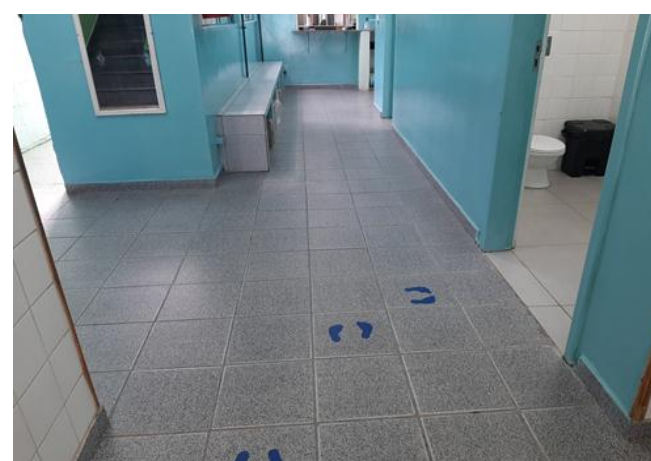


FOTO 28 Circulação horizontal



FOTO 29 Janela banheiro alunos



FOTO 30 Porta de acesso à cozinha

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 5 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARG. HERMÍNIO AURÉLIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31 Abrigo do cavalete



FOTO 32 Hidrômetro



FOTO 33 Rede de alimentação do reservatório



FOTO 34 Registro do cavalete

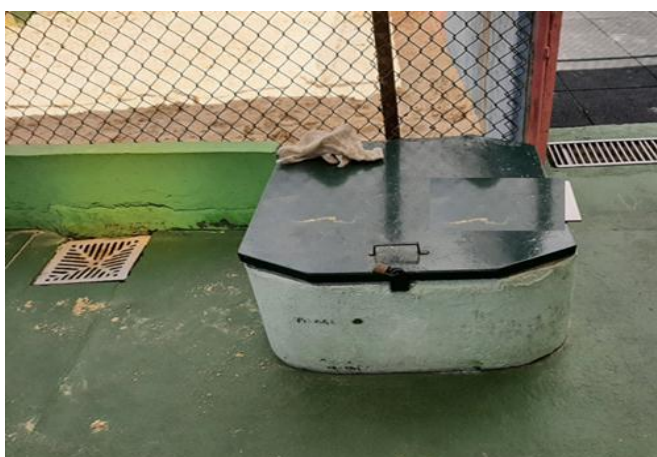


FOTO 35 Reservatório inferior



FOTO 36 Reservatório superior

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 6 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARG. HERMÍNIO AURÉLIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

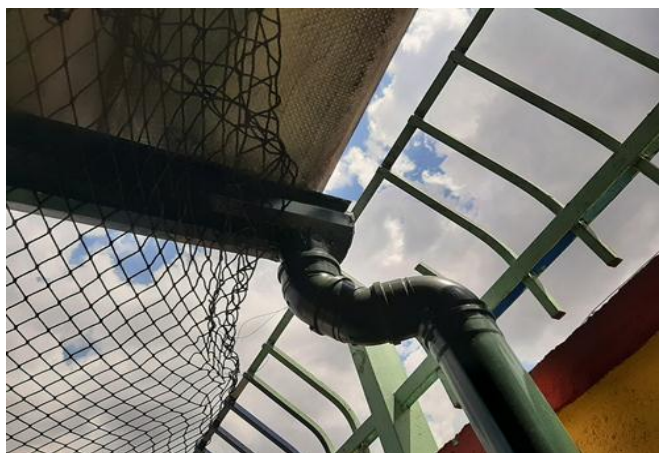


FOTO 37 Ligação das calhas



FOTO 38 Ligação das calhas



FOTO 39 Caixa de passagem água pluvial do telhado



FOTO 40 Tubulação PVC descida do telhado



FOTO 41 Grelha da caixa de passagem, jardim

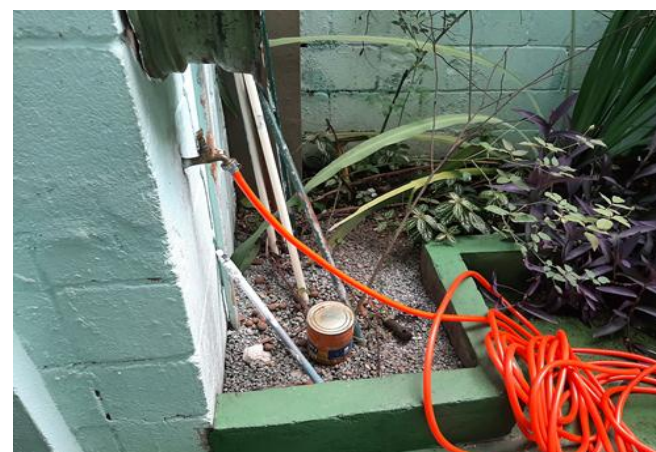


FOTO 42 Torneira de jardim

ACESSIBILIDADE E HIDRÁULICA

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 7 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARG. HERMÍNIO AURÉLIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43 Torneira de parede do tanque com mangueira acoplada



FOTO 44 Grelha no destaque

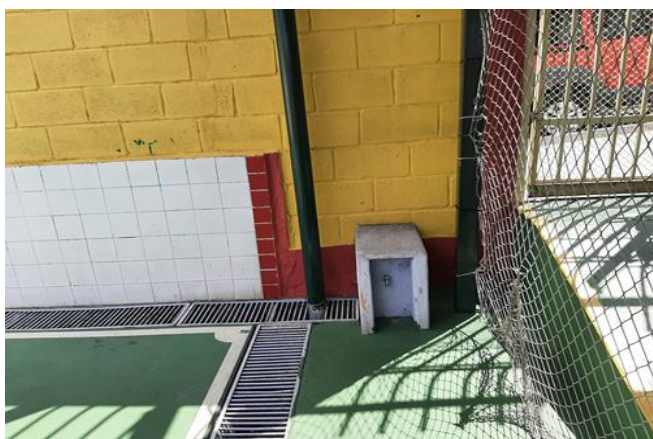


FOTO 45 Grelhas, abrigo da torneira, descida da calha de águas pluviais

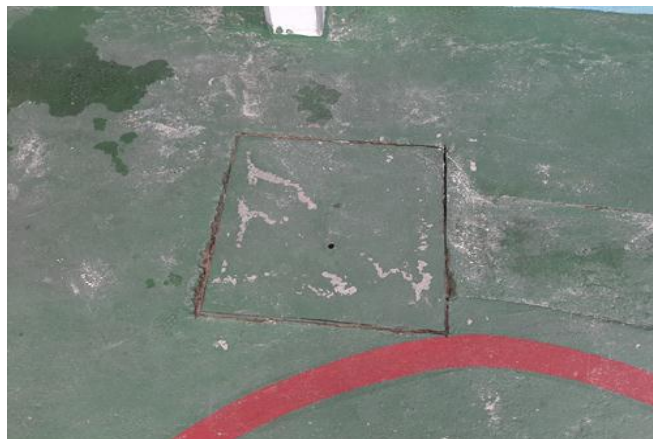


FOTO 46 Caixa de gordura

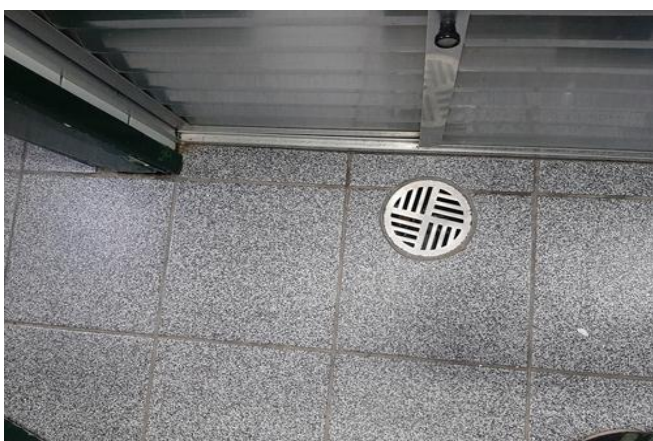


FOTO 47 Ralo da cozinha



FOTO 48 Torneiras de parede, arejador parcial

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 8 / 9

Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARG. HERMÍNIO AURÉLIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49 Pequeno jardim, unidade não possui arbóreos



FOTO 50 Visão geral do pequeno jardim

FOTO 51

FOTO 52

FOTO 53

FOTO 54

ARBÓREO

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO



Folha: 9 / 9

	RELATÓRIO DE VISTORIA	DATA: 10/03/2022
---	------------------------------	-------------------------

ESCOLA: EDER SADER	TIPO: EMEI
LOCAL: R. SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477	BAIRRO: MASCARENHAS DE MORAIS
DRE: SÃO MATEUS	CÓD. UNIDADE: 011045

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Realizada vistoria predial em loco com objetivo de verificar a parte elétrica e AVCB.

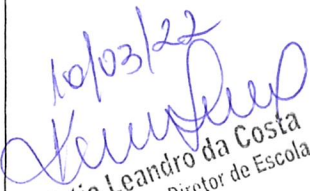Vistoriado por: THIAGO GIUSEPPE PAEZ ENG. ELETRICISTA CREA 5062700241 	Ciência da Direção da UE (carimbo): 10/03/22  Katia Leandro da Costa Assistente de Direção de Escola RE: 7904789 
--	---



Nome da Unidade :		EMEI EDER SADER		DRE :		SÃO MATEUS	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES							
	Item			Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO							
1 Características Gerais							
1.1	Utilização prevista e demanda	Sem projetos	Em conformidade.	3	Projeto não se encontra na unidade escolar.		
1.2	Influências externas as quais a instalação estará submetida:	Existência de fatores danosos envolvendo Meio Ambiente, Utilização da Edificação e Construção da Edificação		1			
1.3	Requisitos de manutenção	Não	Frequência e qualidade da manutenção	3	Realizado somente manutenção corretiva.		
2 Características Técnicas							
2.1	Distribuição de Cargas de acordo com a divisão por circuitos	Sem projetos	Dimensionamento de acordo com as cargas projetadas	3	Projeto não se encontra na unidade escolar.		
2.2	Considerações sobre queda de tensão	Não	Dimensionamento de acordo com as cargas projetadas	2	Projeto não se encontra na unidade escolar. Não foi relatado nenhuma anormalidade.		
3 Dimensionamento, seleção e prescrição de instalação dos Dispositivos de Proteção							
3.1	Dispositivos de proteção contra sobrecorrente	Sim	Estado de conservação.	1			
3.2	Dispositivos de proteção contra sobrecarga	Sim	Estado de conservação.	1			
3.3	Dispositivos de proteção contra surtos - DPS	Não	Estado de conservação.	3	Ausência do dispositivo em todos os quadros de distribuição. Conforme NBR 5410, item 5.4.2.1		
3.4	Dispositivo de proteção a corrente diferencial residual - DR	Não	Estado de conservação.	3	Ausência do dispositivo em todos os quadros de distribuição. Conforme NBR 5410, item 5.1.2.2		
3.5	Dispositivo de seccionamento para manutenção mecânica	NA.	Estado de conservação.	NA.			
3.6	Dispositivo de seccionamento de emergência e de parada	NA.	Estado de conservação.	NA.			
3.7	Dispositivo de comando funcional	NA.	Estado de conservação.	NA.			
4 Instalações das Linhas Elétricas							
4.1	Seleção e Instalação em função das influências externas	Sim	Estado de conservação.	1			
4.2	Condutor fase/vivo	Sim	Estado de conservação.	1			
4.3	Condutor Neutro	Sim	Estado de conservação.	1			
4.4	Condutor Terra ligado ao eletrodo de aterramento	Sim	Estado de conservação.	1			
4.5	Condutor Terra/PEN nos circuitos	Sim	Estado de conservação.	1			
5 Quadro Geral de Baixa Tensão - QGBT / Quadro Geral de Distribuição							
5.1	Instalação da Caixa de Entrada	Sim	Atendimento de todos as Instruções Normativas e requisitos técnicos da Concessionária	1			
5.2	Estrutura do QGBT	Estado de conservação		2	Realizar limpeza no QGBT.		
5.3	Aterramento de acordo com as instruções da Concessionária	Sim	Atendimento de todos as Instruções Normativas e requisitos técnicos da Concessionária	2	Não foi possível vistoria a caixa de inspeção, pois encontra-se lacrada.		
5.4	Cabos de alimentação	Sim	Estado de conservação.	1			
5.5	Cabos de distribuição	Sim	Estado de conservação.	2	Retirar os cabos de distribuição de seção menores, e instalar esses circuitos nos quadros de distribuição, internos na unidade.		
5.6	Componentes (Disjuntores/ Barramento/Chave seccionadora)	Sim	Estado de conservação.	1			
5.7	Poste de Entrada e Caixa de Entrada e Aterramento	Sim	Estado de conservação.	1			
5.8	Estanqueidade do Abrigo e pingadeiras	Sim	Estado de conservação.	1			
6 Quadro de Entrada de Energia Elétrica							
6.1	Estrutura da Caixa de Entrada	Estado de conservação.		2	Realizar limpeza geral na caixa.		
6.2	Aterramento	Sim	Estado de conservação.	1			
6.3	Componentes (Disjuntores/ Barramento/Chave seccionadora)	Sim	Estado de conservação.	1			
6.4	Estanqueidade da caixa de entrada	Estado de conservação		1			
7 Quadro de Distribuição							
7.1	Estrutura da Caixa de Distribuição	Estado de conservação		3	Realizar limpeza nos quadros.		
7.2	Aterramento	Sim	Estado de conservação.	2	Revisar o sistema de aterramento.		
7.3	Componentes (Disjuntores/ Barramento/Chave seccionadora)	Sim	Estado de conservação.	2	Revisão geral dos componentes. Falta instalar DPS e DR, onde necessário.		
7.4	Cabos de alimentação	Sim	Estado de conservação.	1			
7.5	Cabos de distribuição	Sim	Estado de conservação.	2	Fora dos padrões de cores (fase, neutro e terra). Faltam conectores nos barramentos de neutro e terra, e nas fases dos disjuntores..		
7.6	Estanqueidade da caixa de distribuição	Estado de conservação		1			
8 Instalações em locais específicos							
8.1 Local contendo banheira ou chuveiro							
8.1.1	Cabos de alimentação	Sim	Estado de conservação.	3	Verificar os cabos de alimentação dos chuveiros. Instalar conector apropriado entre cabos elétricos e chuveiro		
8.1.2	Estanqueidade da caixa	Estado de conservação		NA.			
8.2 Piscina							
8.2.1	Cabos de alimentação	NA.	Estado de conservação.	NA.	Escola não possui piscina.		
8.2.2	Estanqueidade da caixa	Estado de conservação		NA.			
8.2.3	Bomba	NA.	Estado de conservação.	NA.			
9 Recalque							
9.1	Quadro de Bombas	NA.	Estado de conservação.	NA.	Escola não possui bomba de recalque.		
9.2	Bomba Principal	NA.	Estado de conservação.	NA.			
9.3	Bomba Reserva	NA.	Estado de conservação.	NA.			
10 Sistema de Bombas de esgoto							
10.1	Casa de Bombas	NA.	Estado de conservação.	NA.	Escola não possui sistema de bombas de esgoto		
10.2	Estanqueidade da Casa de Bombas	Estado de conservação		NA.			
10.3	Quadro de Bombas	NA.	Estado de conservação.	NA.			
10.4	Bomba Principal	NA.	Estado de conservação.	NA.			
10.5	Bomba Reserva	NA.	Estado de conservação.	NA.			
11 Iluminação							
11.1 Iluminação Interna							
11.1.1	Conduites	Sim	Estado de conservação.	1			
11.1.2	Conduletes	Sim	Estado de conservação.	2	Alguns encontram-se danificados e soltos das paredes. Cabos elétricos expostos.		

11.1.3	Canaletas	Sim	Estado de conservação.	2	Canaletas necessitam de substituição, onde necessário.
11.1.4	Cabos elétricos	Sim	Estado de conservação.	2	Fora dos padrões de cores (fase, neutro e terra).
11.1.5	Lâmpadas Incandescente	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.1.6	Lâmpadas Fluorescente	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.1.7	Lâmpadas de LED	Sim	Estado de conservação.	1	
11.1.8	Interruptores	Sim	Estado de conservação.	1	
11.2 Iluminação Externa					
11.2.1	Externo a unidade	Sim	Estado de conservação.	1	
11.2.2	Conduítes	Sim	Estado de conservação.	1	
11.2.3	Conduletes	Sim	Estado de conservação.	1	
11.2.4	Canaletas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.2.5	Cabos elétricos	Sim	Estado de conservação.	2	Fora dos padrões de cores (fase, neutro e terra).
11.2.6	Lâmpadas Incandescente	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.2.7	Lâmpadas Fluorescente	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.2.8	Lâmpadas de LED	Sim	Estado de conservação.	1	
11.2.9	Refletores	Sim	Estado de conservação.	1	
11.2.10	Relé fotoelétrico	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.2.11	Temporizador digital ou mecânico	NA.	Estado de conservação.	NA.	
12 Tomadas					
12.1 Tomadas Internas					
12.1.1	Caixas	Sim	Estado de conservação.	1	
12.1.2	Cabos elétricos	Sim	Estado de conservação.	2	Fora do padrão de cores (fase, neutro e terra).
12.1.3	Módulo de tomadas	Sim	Estado de conservação.	1	
12.2 Tomadas Externas					
12.2.1	Caixas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
12.2.2	Cabos elétricos	NA.	Estado de conservação.	NA.	
12.2.3	Módulo de tomadas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
13 Sistema de Monitoramento					
13.1	Central	Sim	Estado de conservação.	1	Em funcionamento.
13.2	Rede	Sim	Estado de conservação.	1	
13.3	Câmeras	Sim	Estado de conservação.	1	
14 Logica					
14.1	Conexão Banda Larga	Sim	Estado de conservação.	1	
14.2	Conexão Fibra Óptica	Sim	Estado de conservação.	1	
14.3	Switch de rede física	Sim	Estado de conservação.	1	
14.4	Wi-Fi	Sim	Estado de conservação.	1	
14.5	Firewall Físico	Não	Estado de conservação.	NA.	
14.6	Servidor de dados	Não	Estado de conservação.	NA.	
14.7	Nobreak	Não	Estado de conservação.	NA.	
14.8	Backup	Não	Estado de conservação.	NA.	
14.9	Conexão Interna - Wi-fi	Sim	Estado de conservação.	1	
14.10	Conexão Interna - Cabo	Sim	Estado de conservação.	2	Cabos de rede desorganizados na parte administrativa.
15 Elevadores/Plataforma elevatória					
15.1	Painel de Comando	NA.	Estado de conservação.	NA.	
15.2	Maquina de Tração	NA.	Estado de conservação.	NA.	
15.3	Cabine	NA.	Estado de conservação.	NA.	
15.4	Porta de Pavimento	NA.	Estado de conservação.	NA.	
15.5	Botoeira	NA.	Estado de conservação.	NA.	
15.6	Sinalização	NA.	Estado de conservação.	NA.	
16 Climatização - Ar condicionado/ventiladores/exaustão					
16.1	Ar condicionado	NA.	Estado de conservação.	NA.	
16.2	Ventiladores	Sim	Estado de conservação.	1	
16.3	Exaustão	Sim	Estado de conservação.	1	
17 Sistema de Mídia					
17.1	Televisão	Sim	Estado de conservação.	1	
17.2	Projektor	NA.	Estado de conservação.	NA.	

Legenda

Grau de Comprometimento

1
2
3
NA

Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Nome da Unidade : EMEI EDER SADER

DRE : SAO MATEUS

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES					
	Item			Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
1	AVCB				
1.1	SPDA				
1.1.1	Sistema Captor				
1.1.1.1	Captor/Mini captor	Sim	Estado de conservação.	3	Escola não possui laudo e ART do sistema instalado. Verificar todo o sistema.
1.1.1.2	Conectores	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.1.3	Isoladores/espaçadores	NA.	Estado de conservação.	NA.	
1.1.1.4	Luz de sinalização	Não	Estado de conservação.	3	Não encontrado. Sem projeto.
1.1.2	Cabo de proteção de Borda				
1.1.2.1	Cabeamento/Barra chata de proteção de Borda	Sim	Estado de conservação.	3	Verificar todo o sistema, proteção de borda insuficiente.
1.1.2.2	Conectores	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.2.3	Isoladores/espaçadores	NA.	Estado de conservação.	NA.	
1.1.3	Descida				
1.1.3.1	Cabeamento/Barra chata	Sim	Estado de conservação.	3	Verificar todo o sistema, descidas insuficientes.
1.1.3.2	Conectores	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.3.3	Isoladores/espaçadores	NA.	Estado de conservação.	NA.	
1.1.3.4	Tubo de Proteção	Sim	Estado de conservação.	3	Adequar os tubos de proteção.
1.1.4	Aterramento				
1.1.4.1	Caixa de inspeção	Não	Estado de conservação.	3	Não possui caixa de inspeção em todo o sistema.
1.1.4.2	Conectores	Não	Estado de conservação.	3	Não é possível verificar, pois não tem caixa de inspeção.
1.1.4.3	Haste de aterramento	Não	Estado de conservação.	3	Não é possível verificar, pois não tem caixa de inspeção.
2	Reservatório				
2.1	Reserva de 20% do Reservatório	NA.	Estado de conservação.	NA.	
2.2	Casa de Bombas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
2.3	Estanqueidade da Casa de Bombas	Estado de conservação		NA.	
2.4	Tubulação	NA.	Estado de conservação.	NA.	
2.5	Recalque				
2.5.1	Quadro de Bombas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
2.5.2	Bomba Principal	NA.	Estado de conservação.	NA.	
2.5.3	Bomba Reserva	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3	Hidrante				
3.1	Abrigo	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3.2	Registro	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3.3	Mangueira	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3.4	Esguicho	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3.5	Tubulação	NA.	Estado de conservação.	NA.	
4	Extintores				
4.1	Extintor de Água	Sim	Estado de conservação.	1	
4.1.1	Quantidade	2	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.1.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.2	Extintor de Pó Químico	Sim	Estado de conservação.	1	
4.2.1	Quantidade	1	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.2.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.3	Extintor de Espuma	NA.	Estado de conservação.	NA.	
4.3.1	Quantidade	0	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
4.3.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
4.4	Extintor de CO2	Sim	Estado de conservação.	1	
4.4.1	Quantidade	1	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.4.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
5	Iluminação de emergência				
5.1	Blocos autônomos				
5.1.1	Quantidade	NA.	Estado de conservação.	NA.	
5.1.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.2	Sistema centralizado com baterias recarregáveis				
5.2.1	Quantidade	NA.	Estado de conservação.	NA.	
5.2.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.3	Sistema centralizado com grupo motogerador				
5.3.1	Quantidade	NA.	Estado de conservação.	NA.	
5.3.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.4	Equipamentos de iluminação portáteis.				
5.4.1	Quantidade	8	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
5.4.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
5.5	Fiação	Sim	Estado de conservação.	1	Em funcionamento.
6	Alarme Sonoro				
6.1	Central de Alarme	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.1.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
6.2	Fiação	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.2.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
6.3	Bateria	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.3.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
6.4	Detector Manual	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.4.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
6.5	Sirene	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.5.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7	Saída de Emergência				
7.1	Larguras				
7.1.1	Largura dos Corredores	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7.1.2	Largura das escadas	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7.2	Porta				
7.2.1	Abertura de Porta	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7.2.2	Abertura de Porta - sentido	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7.2.3	Barra antipânico	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.

8	Corrimão				
8.1	Escadas	Sim	Estado de conservação.	1	
8.2	Situação	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7	Sinalização				
7.1	Extintores	Sim	Estado de conservação.	3	Sem projeto.
7.1.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Faltando sinalização.
7.2	Hidrantes	NA.	Estado de conservação.	NA.	
7.2.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
7.3	Alarme	NA.	Estado de conservação.	NA.	
7.3.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
7.4	Saída de emergência	NA.	Estado de conservação.	NA.	
7.4.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Faltando sinalização.
8	Brigada de Incêndio				
8.1.1	Brigada de Incêndio	Não Possui		3	Compor a equipe e realizar o treinamento com profissional habilitado e capacitado.

Legenda

Grau de Comprometimento

1
2
3
NA

Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 Entrada de serviço, vista ampla.



FOTO 2 Entrada de serviço.



FOTO 3 Quadro de entrada de energia.

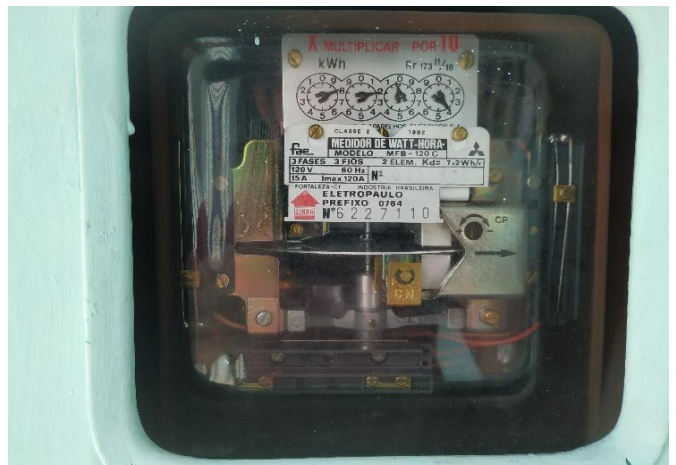


FOTO 4 Medidor de energia.



FOTO 5 Dispositivo de proteção. Conductor fase, neutro e terra.

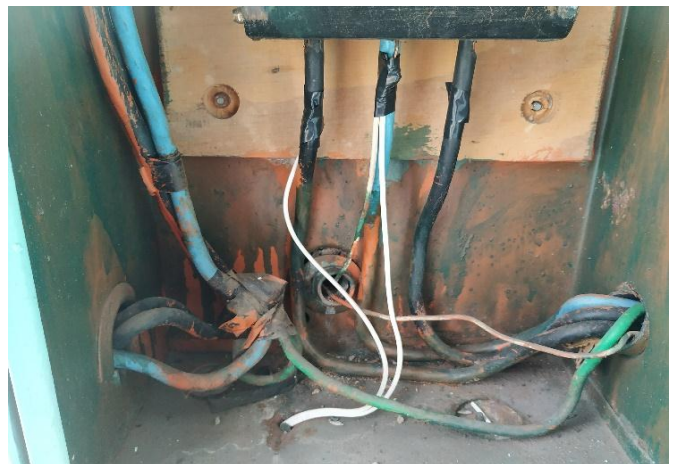


FOTO 6 Adaptação nos cabos de distribuição. Retirá-los e instalar em quadro de distribuição.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 1 / 14

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 Caixa de inspeção do aterramento.



FOTO 8 Quadro geral de baixa tensão (QGBT). Piso térreo.



FOTO 9 Interior do QGBT. Cabos neutro e terra fora do padrão de cores.



FOTO 10 Quadro de distribuição, piso inferior.



FOTO 11 Interior do quadro de distribuição. Cabos neutro e terra fora do padrão de cores.



FOTO 12 Cabos elétricos fora do padrão de cores.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 2 / 14

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 Quadro de distribuição, cozinha.



FOTO 14 Instalar novo quadro de distribuição na cozinha, com disjuntor geral, disjuntores de distribuição, barramento de neutro e terra.



FOTO 15 Disjuntores expostos, na sala externa ao prédio. Está sala está interdida pela Defesa Civil.



FOTO 16 Torneira elétrica, instalada no banheiro infantil. Verificar os cabos elétricos e instalar conector apropriado.

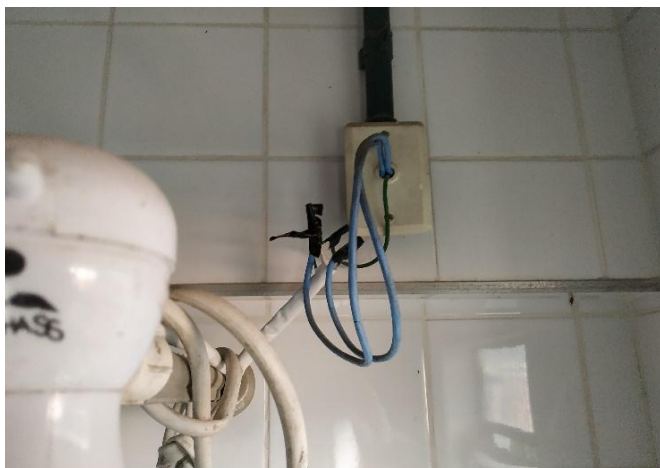


FOTO 17 Chuveiro elétrico, instalado no banheiro dos funcionários. Verificar os cabos elétricos e instalar conector apropriado.



FOTO 18 Condulete do sistema de iluminação.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 3 / 14

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 Condulete do sistema de iluminação.



FOTO 20 Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, corredor do banheiro infantil.



FOTO 21 Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, banheiro infantil.



FOTO 22 Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, sala de aula 1.



FOTO 23 Condulete do sistema de iluminação. Corredor salas de aula.



FOTO 24 Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, sala de aula 2.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 4 / 14

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25

Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, refeitório dos professores.



FOTO 26

Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, secretaria.



FOTO 27

Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, coordenação.



FOTO 28

Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, sala dos professores.



FOTO 29

Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, banheiro dos funcionários.

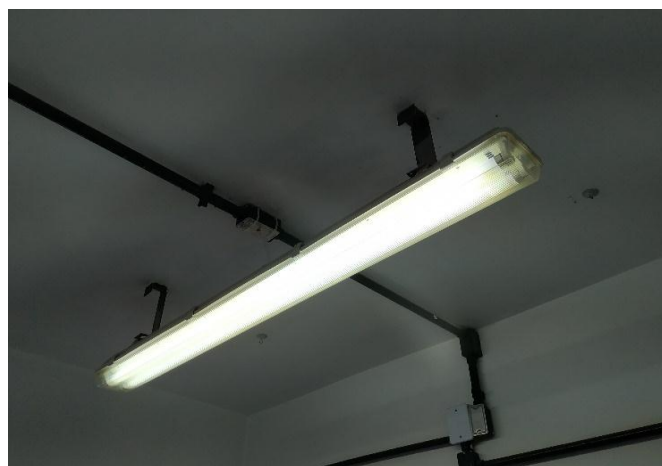


FOTO 30

Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, com proteção, refeitório.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 5 / 14

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31 Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, cozinha.



FOTO 32 Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular fluorescente, sala externa.



FOTO 33 Interruptor da sala de aula 1.

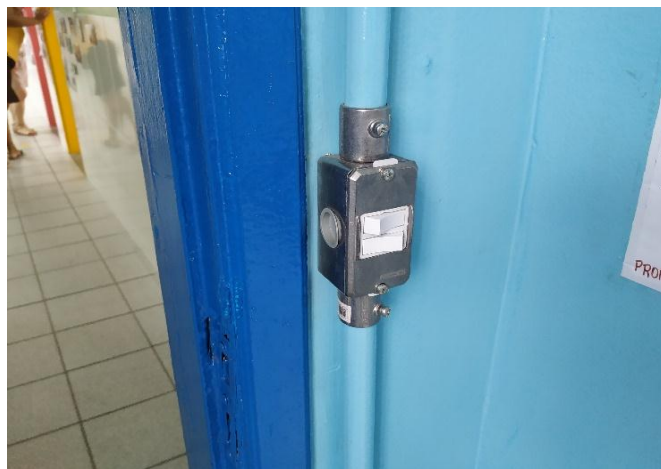


FOTO 34 Interruptor da sala de aula 2.



FOTO 35 Interruptor e tomada, refeitório dos professores.



FOTO 36 Interruptor da sala dos professores.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 6 / 14

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37 Interruptor da sala da direção.

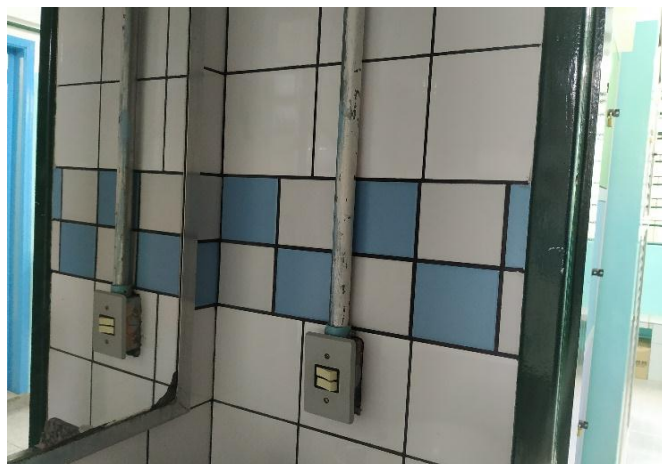


FOTO 38 Interruptor do banheiro dos funcionários.



FOTO 39 Interruptor, sala externa.



FOTO 40 Interruptor da cozinha.



FOTO 41 Interruptores, banheiro dos funcionários.



FOTO 42 Refletor de LED, corredor dos fundos.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 7 / 14

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43 Refletor de LED, corredor da frente.



FOTO 44 Luminária sobrepor com lâmpada tubular de LED, pátio externo.



FOTO 45 Refletor de LED, pátio externo.



FOTO 46 Refletor com lâmpada de LED, frente da escola.



FOTO 47 Poste metálico, com refletor de LED, área externa, playground.

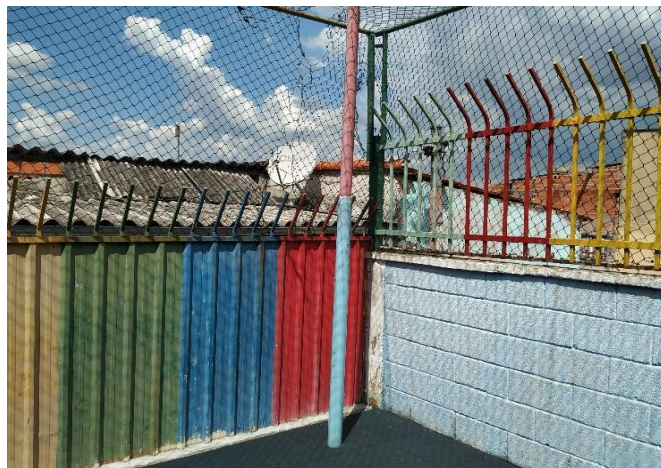


FOTO 48 Base do poste metálico.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 8 / 14

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49 Tomadas padrão brasileiro, sala de aula 1.



FOTO 50 Tomadas padrão brasileiro, sala de aula 2.



FOTO 51 Tomada padrão brasileiro, hall de entrada.



FOTO 52 Tomada padrão americano antigo, substituir por padrão brasileiro, refeitório dos professores.



FOTO 53 Cabo elétrico exposto, adequar a infraestrutura, refeitório dos professores.

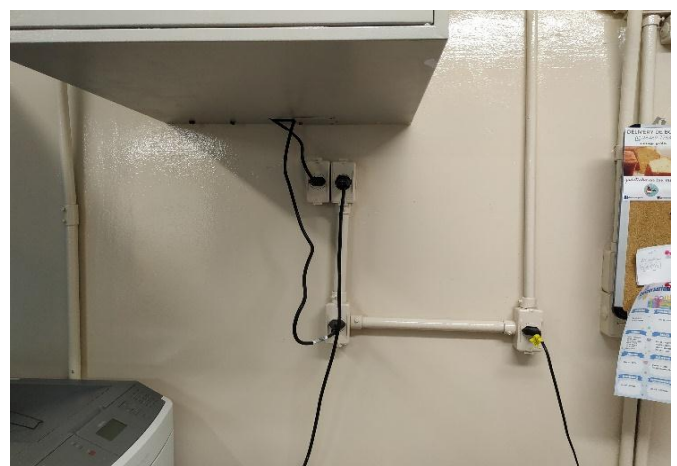


FOTO 54 Tomadas padrão brasileiro, secretaria.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 9 / 14

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

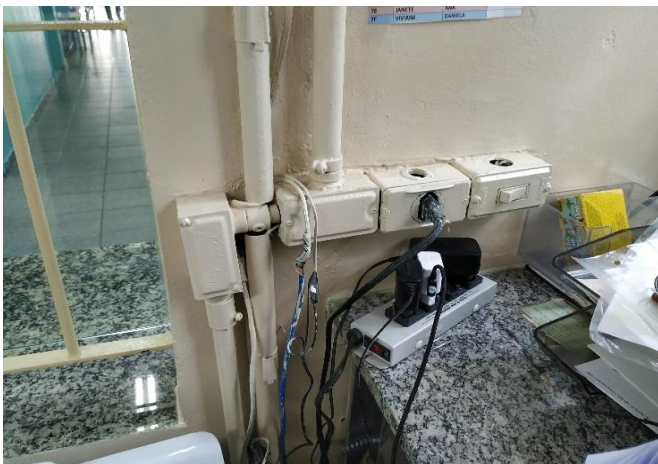


FOTO 55 Adaptação com extensão de tomadas, secretaria.



FOTO 56 Tomada padrão americano antigo, substituir por padrão brasileiro, secretaria.

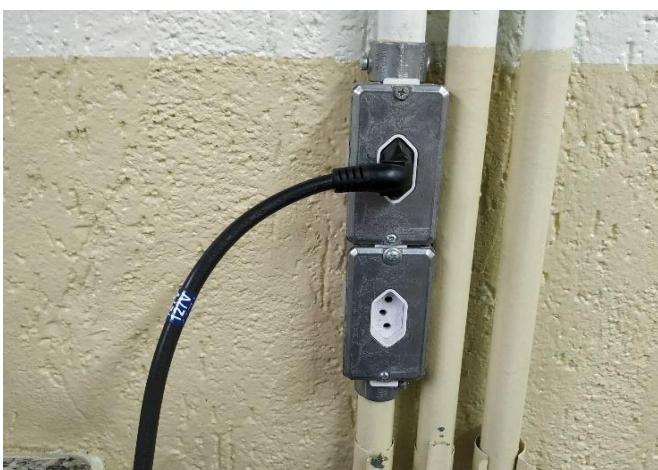


FOTO 57 Tomadas padrão brasileiro, sala dos professores.

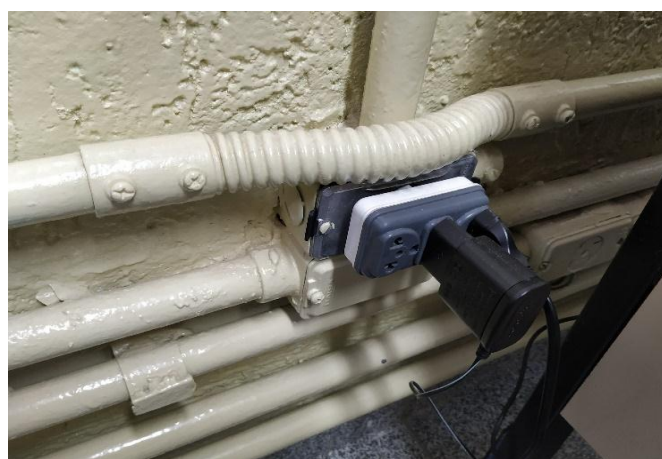


FOTO 58 Utilização de benjamim "T", instalar novas tomadas padrão brasileiro, sala dos professores.



FOTO 59 Tomada industrial de sobrepor, refeitório.



FOTO 60 Tomada padrão brasileiro, refeitório.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 10 / 14

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 61

Tomadas padrão americano antigo, substituir por padrão brasileiro. Sala externa.



FOTO 62

Tomada padrão brasileiro, substituir o módulo correspondente à 220V, cozinha.



FOTO 63

Tomadas padrão brasileiro, cozinha.

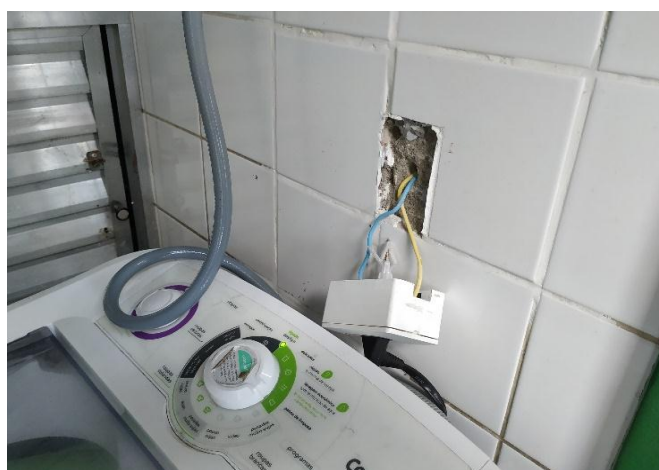


FOTO 64

Tomada sobrepor padrão brasileiro, com suporte danificado. Adequar a ligação elétrica. Lavanderia.



FOTO 65

Tomada padrão americano antigo, substituir por padrão brasileiro. Pátio externo.



FOTO 66

Sistema de monitoramento por câmeras.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 11 / 14

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67

Câmeras de monitoramento. Corredor acesso a secretaria e sala dos professores.



FOTO 68

Câmera de monitoramento, refeitório.

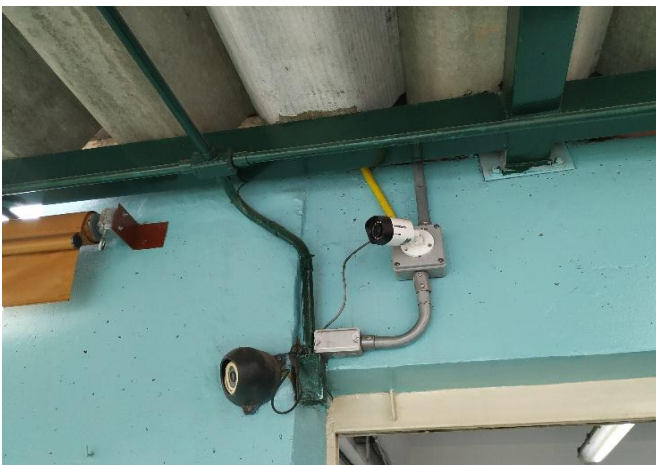


FOTO 69

Câmeras de monitoramento, portão de acesso, área externa.



FOTO 70

Rack do equipamento de banda larga, secretaria.

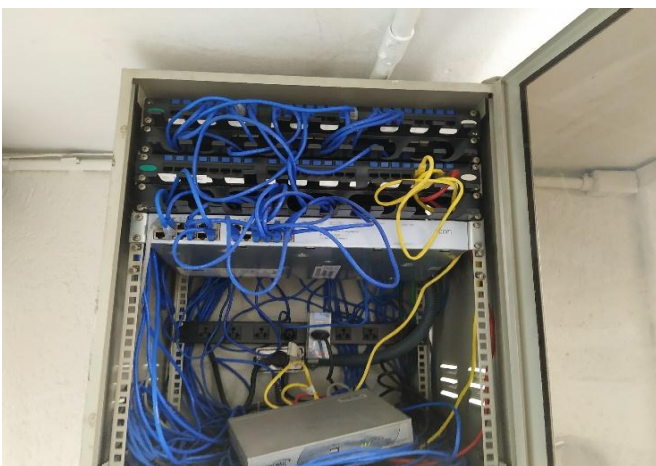


FOTO 71

Rack dos switch, cabeamento desorganizado. Sala dos professores.



FOTO 72

Ventilador de parede, sala de aula 1.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 12 / 14

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 73 Ventilador de parede, sala de aula 2.



FOTO 74 Ventilador de parede, sala dos professores.



FOTO 75 Ventilador de parede, sala da direção.



FOTO 76 Ventilador de parede, refeitório.



FOTO 77 Colifa instalada na cozinha.



FOTO 78 Saída da tubução do exaustor.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 13 / 14

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 79 Televisor instalado sala de aula 1.



FOTO 80 Televisor instalado sala de aula 2.



FOTO 81 Televisor instalado sala de aula 3.

FOTO 82

FOTO 83

FOTO 84

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 14 / 14

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 EMEI Eder Sader



FOTO 2 Captor tipo Franklin, Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. Falta luz de sinalização.

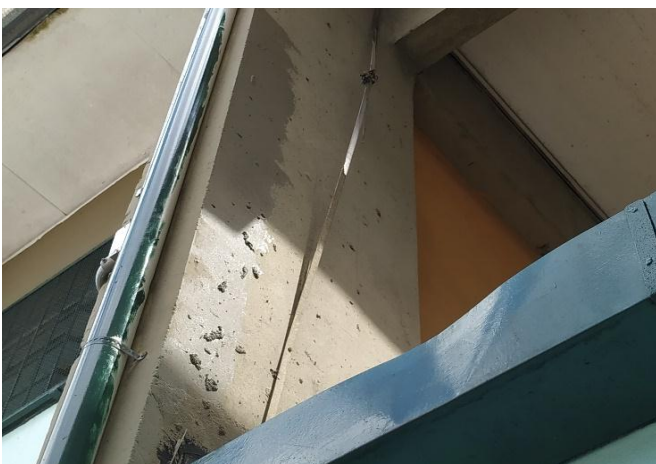


FOTO 3 Descida da barra chata.



FOTO 4 Tubo de proteção.



FOTO 5 Tubo de proteção. Falta caixa de inspeção.



FOTO 6 Extintor pó químico, uma unidade.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 1 / 4

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 Extintor CO2, uma unidade.



FOTO 8 Extintor de água. Sem sinalização.



FOTO 9 Extintor de água.



FOTO 10 Iluminação de emergência, desativada.



FOTO 11 Iluminação de emergência, corredor.



FOTO 12 Iluminação de emergência, sala de aula.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 2 / 4

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 Iluminação de emergência.

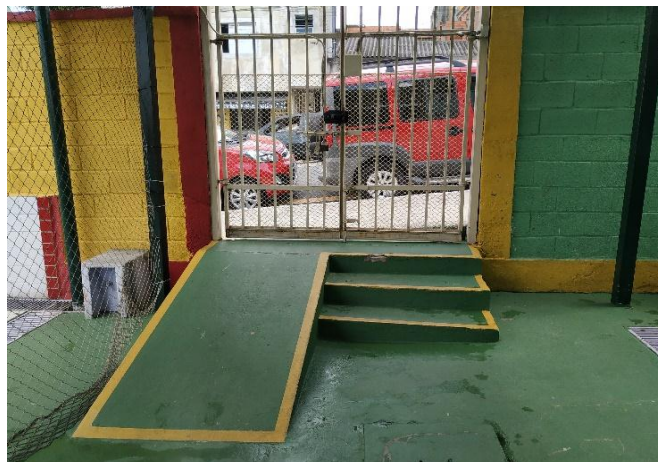


FOTO 14 Rampa de acesso a unidade. Sem corrimão.

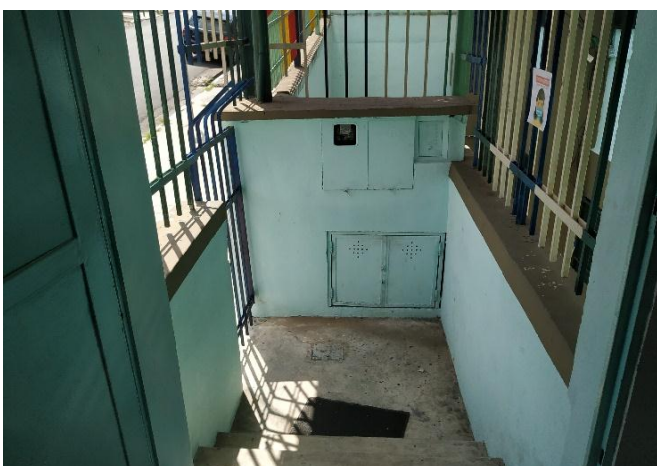


FOTO 15 Entrada/saída dos alunos. Sem corrimão.

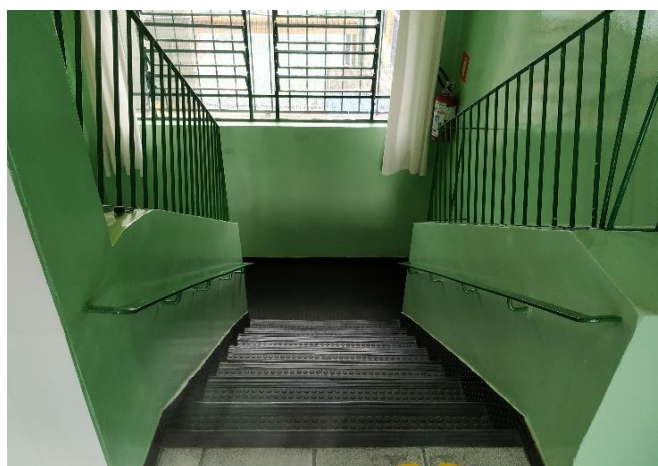


FOTO 16 Primeiro lance da escada, acesso ao piso inferior. Corrimão em ambos os lados.

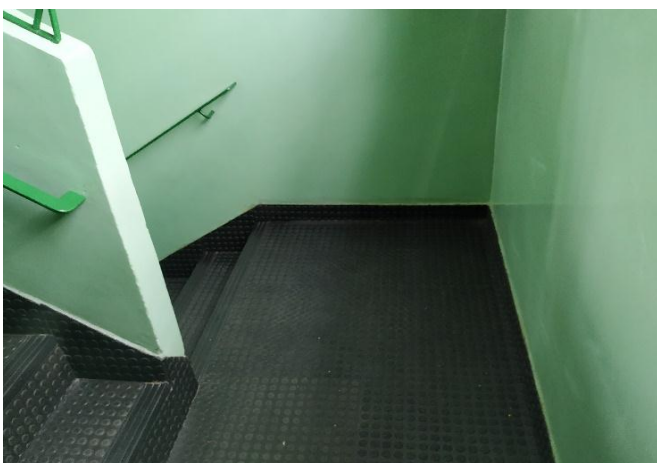


FOTO 17 Patamar da escada.

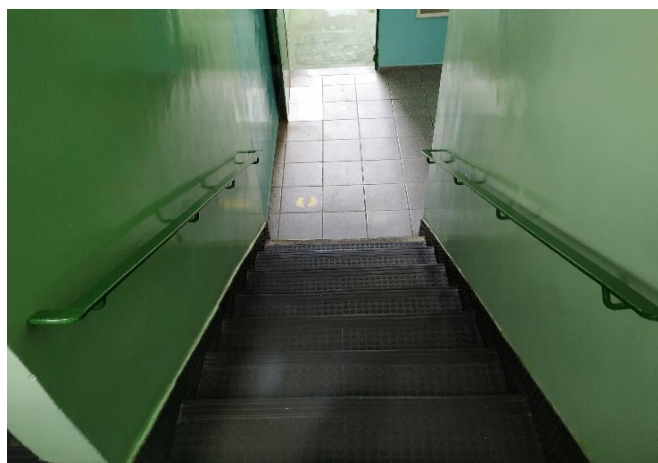


FOTO 18 Segundo lance da escada, corrimão em ambos os lados.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 3 / 4

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

1 0 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 1 0 4 5

NOME

EDER SADER

ENDEREÇO

RUA SARGENTO HERMINIO AURELIO SAMPAIO, 477

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 Corredor externo, acesso ao refeitório dos professores



FOTO 20 Corredor dos fundos.

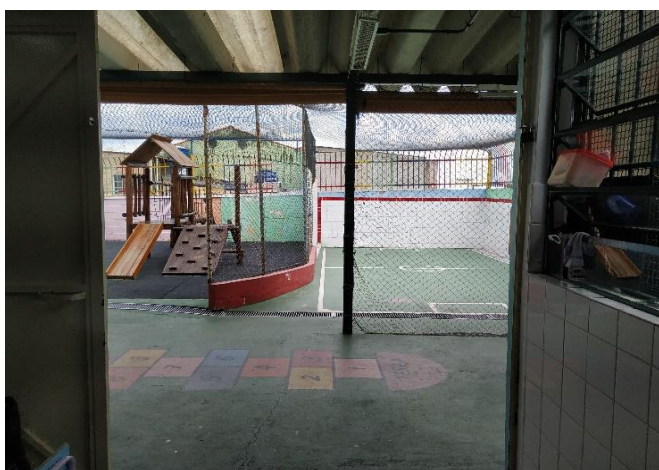


FOTO 21 Entrada/saída do refeitório para o pátio.

FOTO 22


FOTO 23

FOTO 24


Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 4

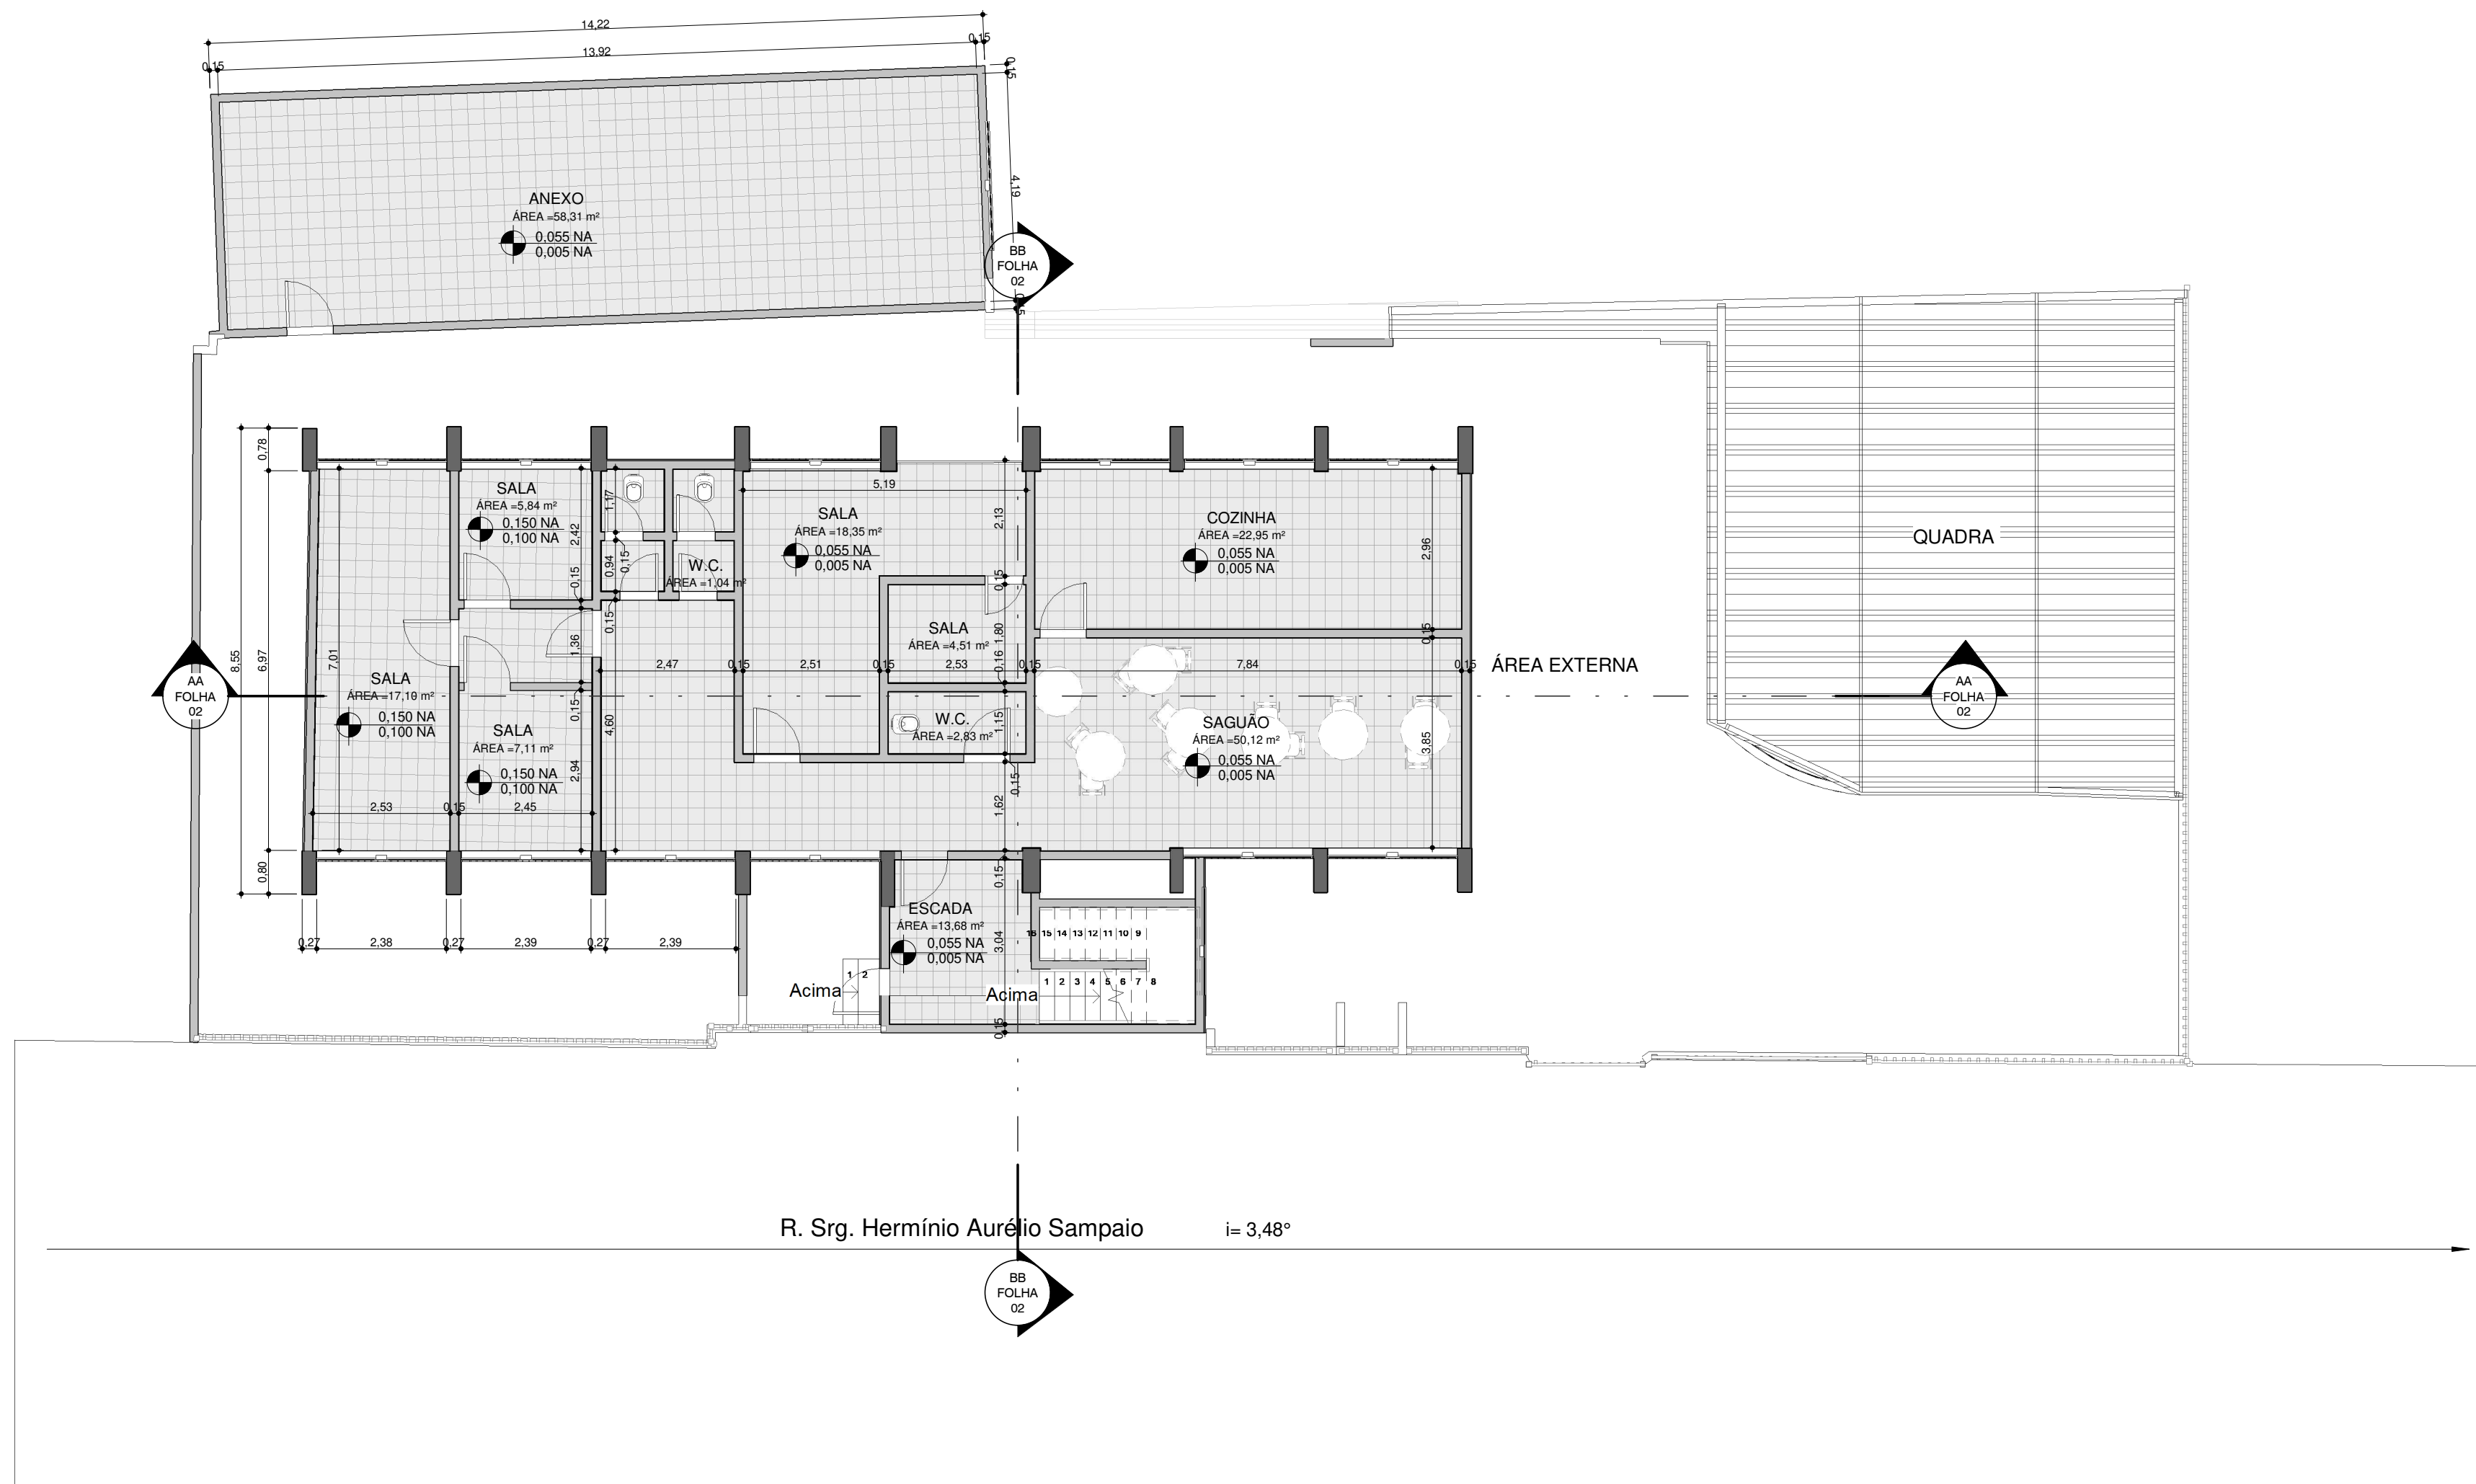

PAVIMENTO TÉRREO (NA)
ESCALA 1 : 100

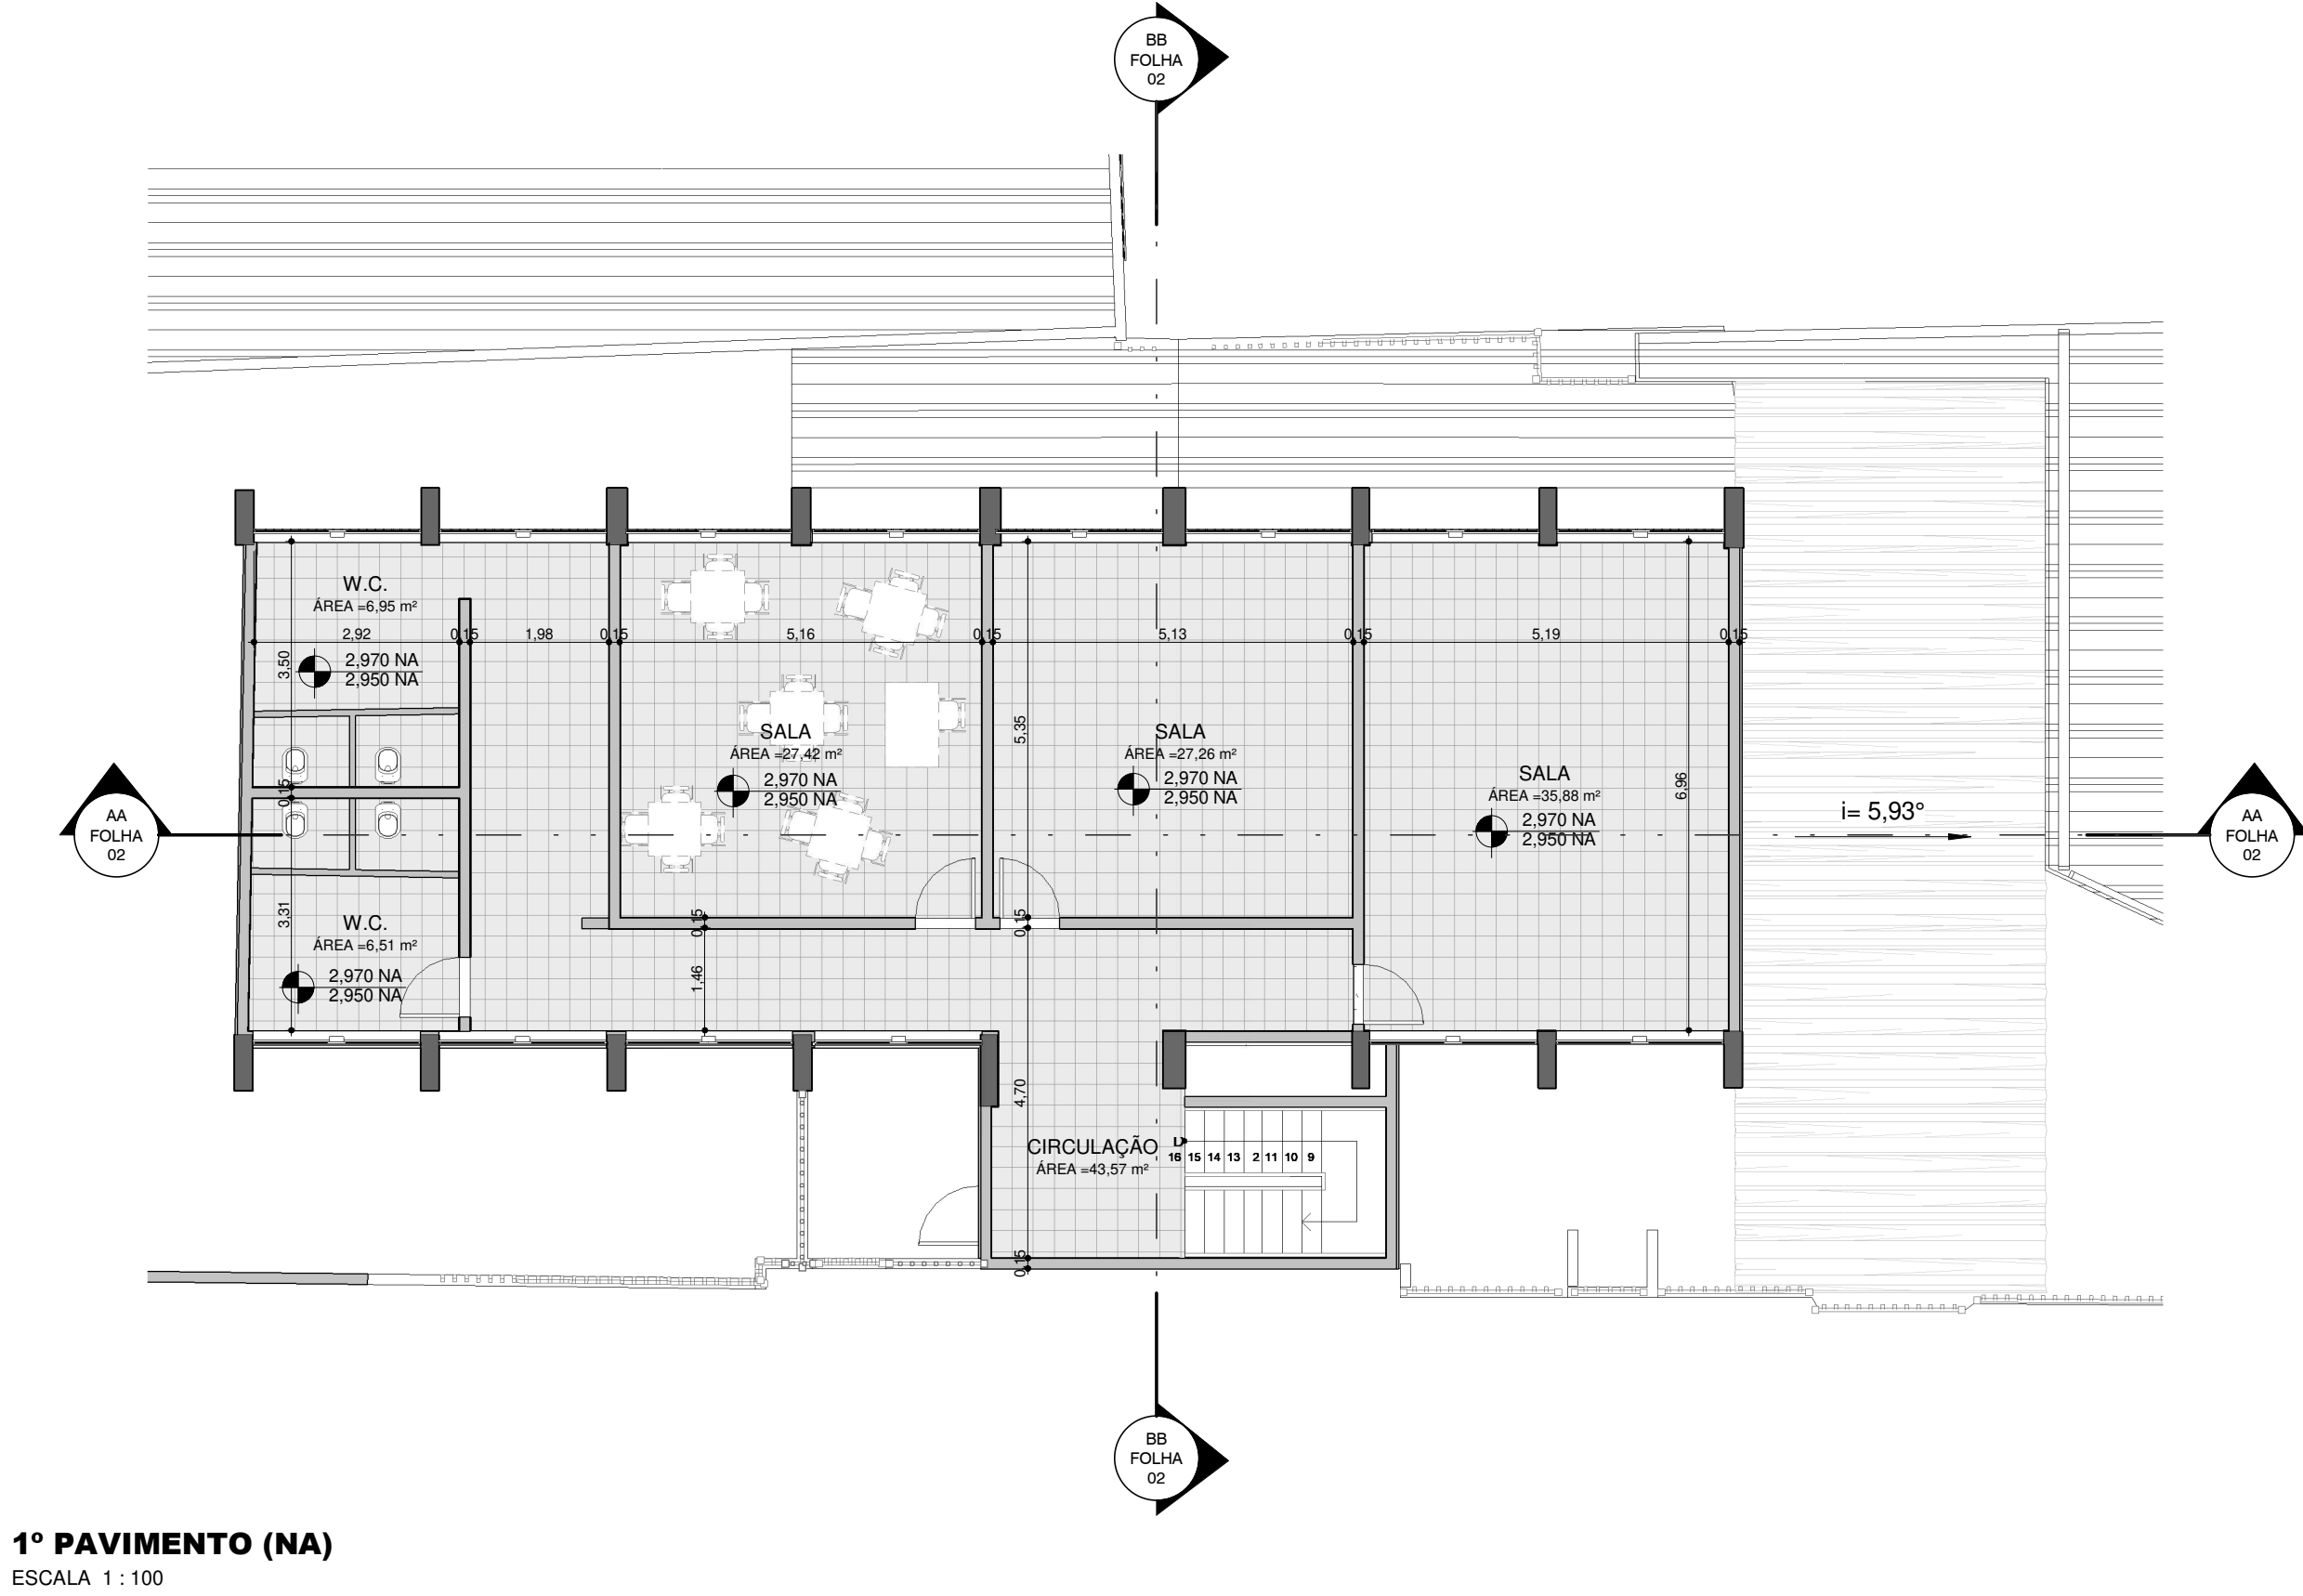

1º PAVIMENTO (NA)
ESCALA 1 : 100


MODIFICAÇÕES	AUTOR DO PROJETO		CONFERÊNCIA EDIF.	
	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA

AUTORIZADO




EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº. CH/002/2021/SGM-SEDP


NOME DA ESCOLA	ENDEREÇO DA ESCOLA	CADASTRO DA EDIFICAÇÃO	PLANTAS
ESF. SADER	R. Srg. Hermínio Aurélio Sampaio, 470 - Cidade: Horto Mat. M. Storenias de M. São Paulo - SP - 05772-220	13/14/13/12/11/10/9	01

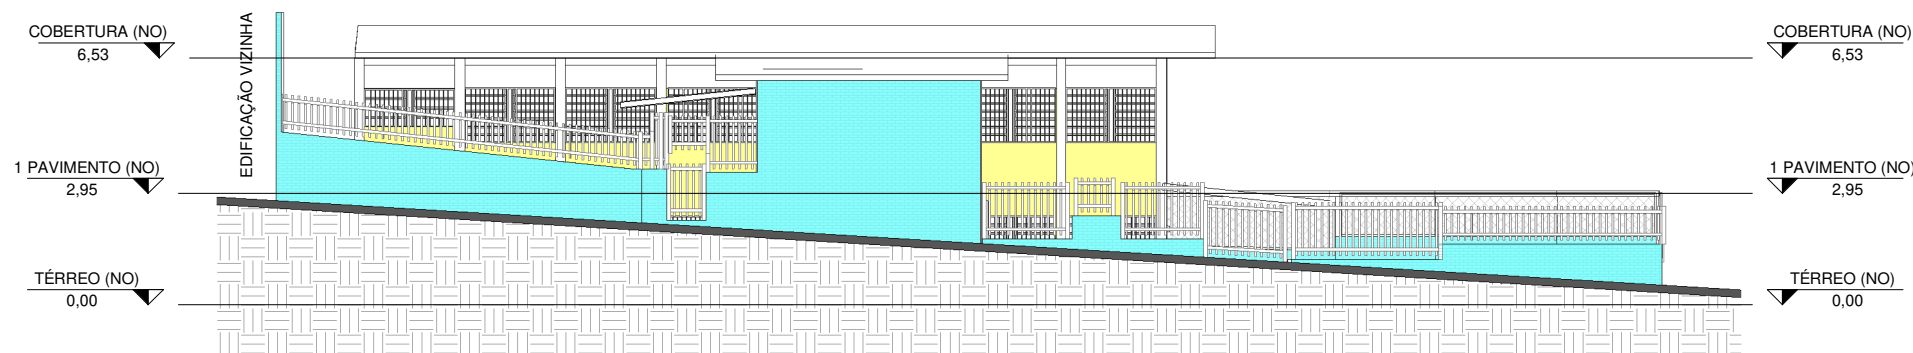


ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1 : 200

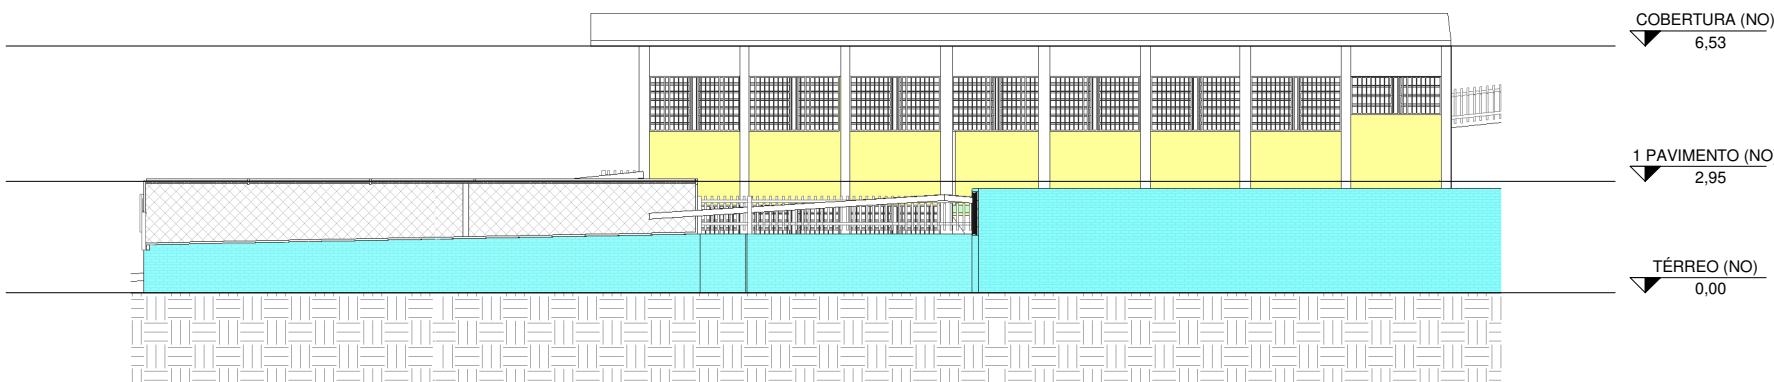


ELEVAÇÃO POSTERIOR
ESCALA 1 : 200

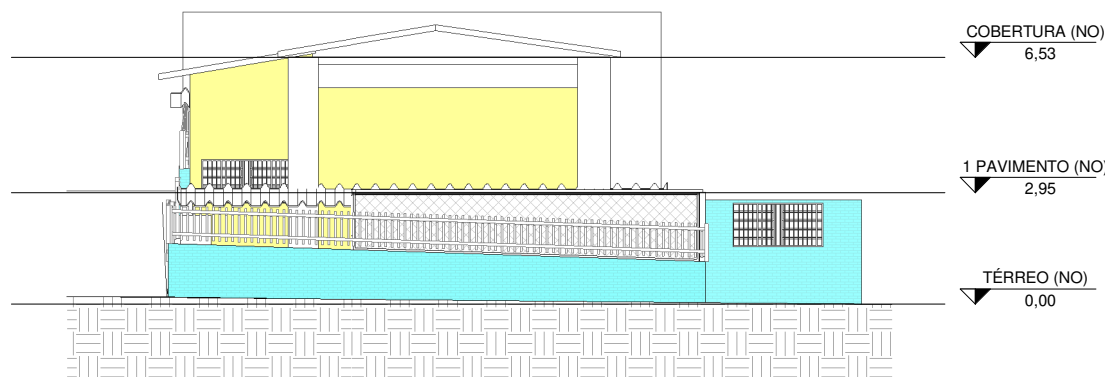


ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA
ESCALA 1 : 200

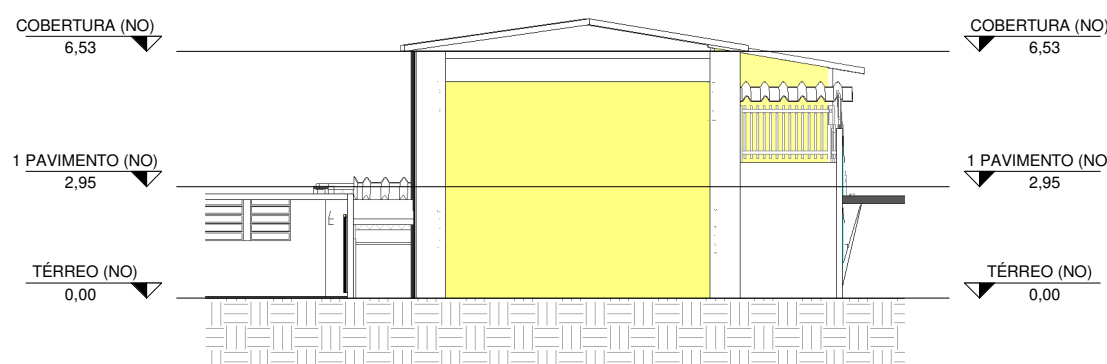

ELEVAÇÃO LATERAL ESQUERDA
ESCALA 1 : 200

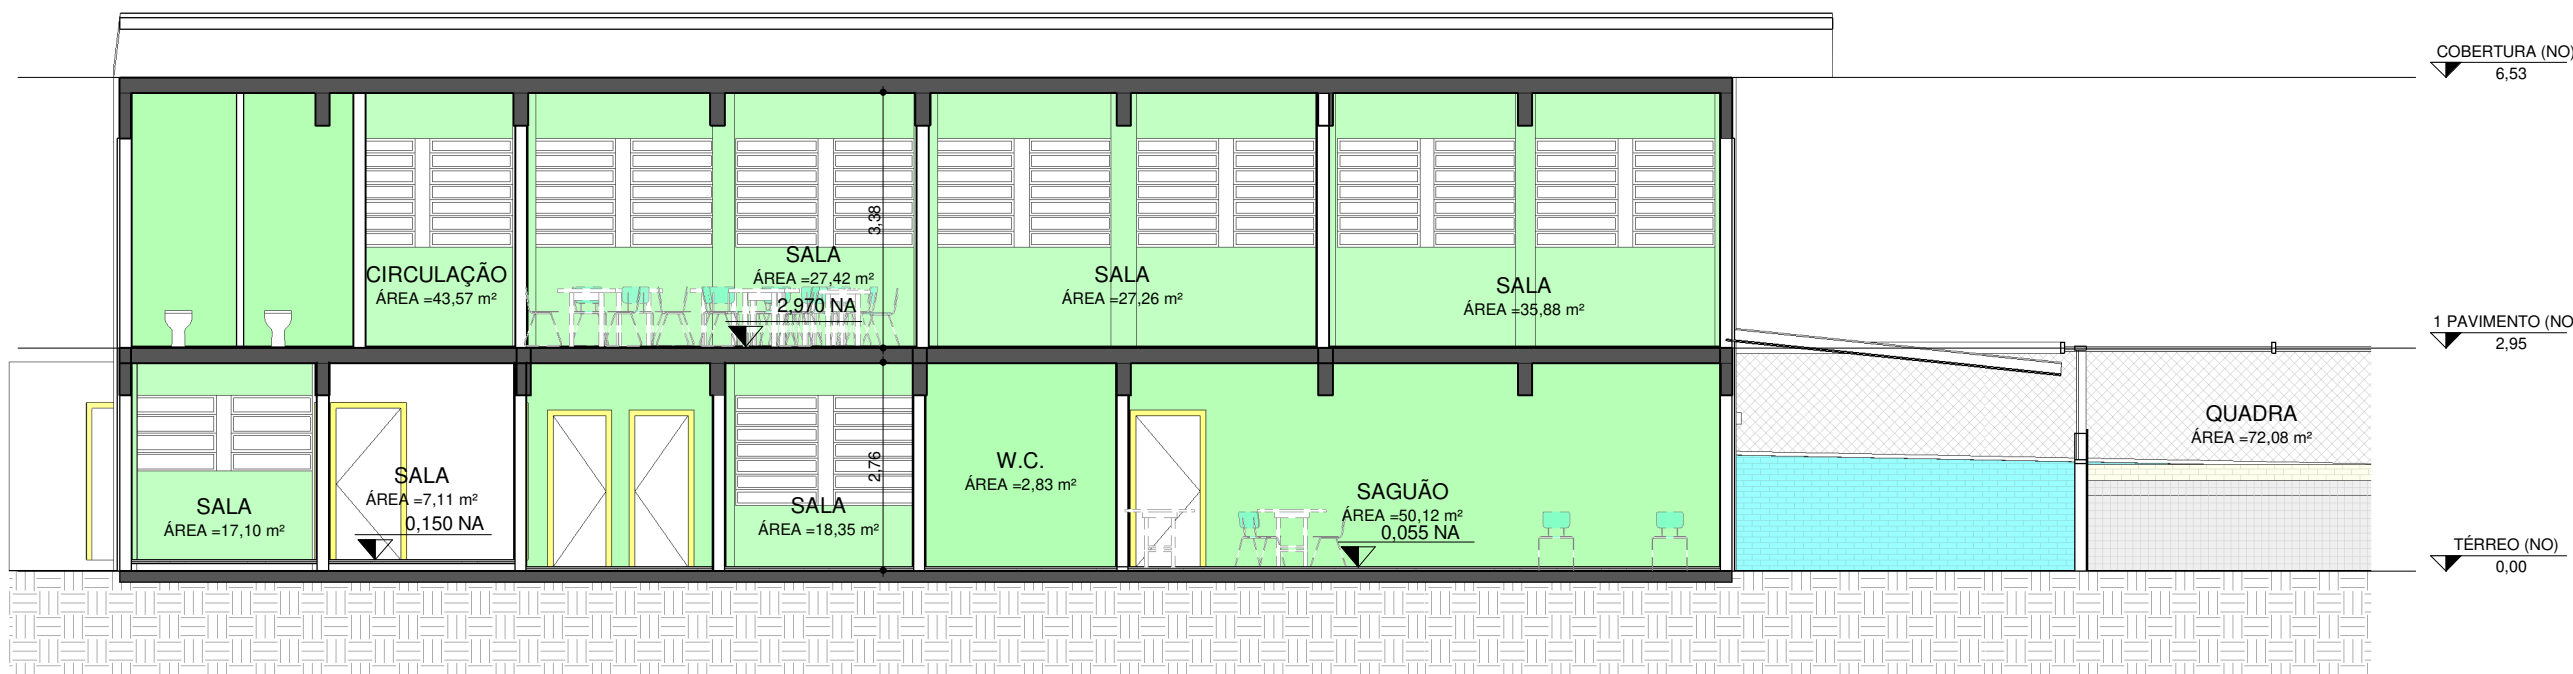

CORTE AA
ESCALA 1 : 100

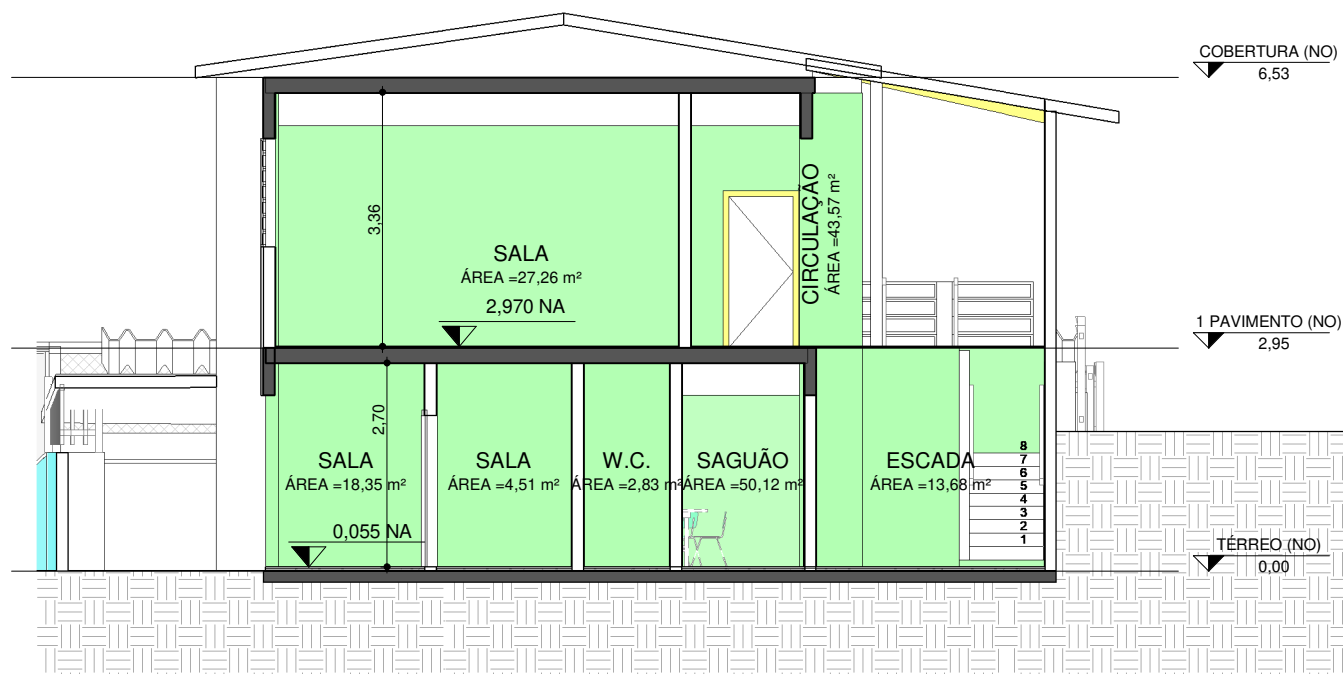

CORTE BB
ESCALA 1 : 100

MODIFICACOES	AUTOR DO PROJETO		CONFERENCIA EDIF		AUTORIZADO	EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO No. CH/002/2021/SGM-SEDP			
	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA		NOME DA ESCOLA	ENDEREÇO DA ESCOLA	CODIGO DO IMÓVEL	CON. EMPREENDIMENTO
					J H E Geribello argentina lbr engenharia e consultoria Lopes Kalil	EDER SADER	R. Srg. Herminio Aurélio Sampaio, 477 - Conj. Hab. Mal. Mascarenhas de Moraes, São Paulo - SP, 03977-220	ESC. Como indicado	03/03/2022
						CADASTRO DA EDIFICAÇÃO			
						CORTES E ELEVAÇÕES			

