



PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



EMEI FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	022
1.5.	Relatório de Vistoria Complementares.....	024
1.6.	Diagnóstico de Acessibilidade.....	025
1.7.	Diagnóstico de Instalações Hidráulicas.....	031
1.8.	Diagnóstico de Situação Arbórea.....	037
1.9.	Relatório Fotográfico Complementar.....	041
1.10.	Relatório de Vistoria Elétrica e AVCB.....	053
1.11.	Diagnóstico de Instalações elétricas.....	054
1.12.	Diagnóstico de AVCB.....	056
1.13.	Relatório Fotográfico Instalações Elétricas.....	058
1.14.	Relatório Fotográfico Instalações Elétricas.....	075

ESCOLA: FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

TIPO: EMEI

LOCAL: RUA AGUARICO, 5

BAIRRO: Sd. Helena

DRE: SÃO MATEUS

CÓD. UNIDADE: 019206


ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

EFETUADO VISTORIA DA EDIFICAÇÃO PARA LEVANTAMENTO
E DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS EXISTENTES

Vistoriado por:

Gilberto BARRIOS BARRITO

Ciência da Direção da UE (carimbo):


Lucas M. Leutwiler Di G. Oliveira
RF: 808967.1 - RG: 43.157.239-2
Diretor de Escola



LEVANTAMENTO CADASTRAL																	
Dados Gerais:																	
Tipo de equipamento	EMEI																
Nome da Unidade	FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES																
DRE	SÃO MATEUS				Subprefeitura		SÃO MATEUS										
Cod.Unidade	019206																
Endereço da Escola																	
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)		Endereço			Número		Complemento									
RUA	NA		AGUARICO			5		NA									
Bairro	CEP		Caixa Postal			Latitude		Longitude									
JARDIM HELENA	08371-150		NA			-23.599.555		-46.448.377									
Distrito	Subprefeitura		Microrregião			Observação: NA											
SÃO MATEUS	SÃO MATEUS		IGUATEMI														
SQL (Setor, quadra, lote)	UF		Município														
194, 232, 0002	SP		SÃO PAULO														
Descrição do Imóvel																	
Tipo de Construção	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO																
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA			Nº de Pavimentos			2										
Descrição do Terreno																	
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM			Rua Iluminada (Sim ou Não)			SIM										
Área do Terreno (m²)	3801,44			Área Edificada/ Construída (m²)			1.200										
Área Pavimentada (m²)	1203,24			Área Verde / Permeável (m²)			2598,2										
Área da Cobertura (m²)	626,69			Área Edificável (m²) (potencial construtivo)			2034										
Zoneamento	ZEIS-2			C.A. (máx)			4		T.O. (máx) 0,7								
Muro de Fecho (gradil, muro)	MURO																
Abastecimento																	
Água																	
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água			Observação:													
Até 500 L	NA			ANÉIS DE CONCRETO													
De 501 a 1000 L	NA																
De 1001 a 5000 L	NA																
De 5001 a 10.000 L	NA																
De 10.001 a 20.000 L	1																
Acima de 20.001 L	NA																
Gás																	
Encanado (Sim ou Não)	NÃO			Botijão de gás (Sim ou Não)			SIM										
Energia Elétrica																	
Voltagem	127V e 220V																
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:			NA										
Esgoto:																	
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM			Fossa Séptica (Sim ou Não)			SIM										
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:			1										
Caixa de Passagem (Sim ou Não)																	
Informações AVCB																	
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	Não			Nº			0										
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Sim ou Não	Não			Total (Sim ou Não)			Parcial (Sim ou Não)										
Acessibilidade																	
Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade			1										
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO			Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)			NÃO										
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)			SIM			Visual (Sim ou Não)										
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº			NA										
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:			NA										
Ambientes da Escola																	
Administrativo																	
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção			Tipo de Piso		Grau de Adequabilidade do Ambiente									
Almoxarifado	2	7	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO			CERÂMICO		2									
Área de Recreação (solário)	NA	NA	NA			NA		NA									
Biblioteca	NA	NA	NA			NA		NA									
Camarim	NA	NA	NA			NA		NA									
Casa de Máquinas	NA	NA	NA			NA		NA									
Cozinha	1	32	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO			CERÂMICO		2									
Depósito	NA	NA	NA			NA		NA									
Depósito Material Didático	NA	NA	NA			NA		NA									
Dispensa/ Depósito Alimen	1	15	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO			CERÂMICO		1									
Estacionamento	1	366	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO			CONCRETO		1									
Laboratório de Ciências	1	5	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO			CERÂMICO		NA									
Laboratório de Informática	NA	NA	NA			NA		NA									
Lactário	NA	NA	NA			NA		NA									
Lavanderia	1	2	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO			CONCRETO		1									
Parque Arborizado	1	90	ESPAÇO ABERTO			GRAMA		1									
Pátio Coberto	1	210	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO			CONCRETO		2									
Pátio Descoberto (piso acim)	NA	NA	NA			NA		NA									
Piscina	NA	NA	NA			NA		NA									
Play Ground	NA	NA	NA			NA		NA									
Quadra Coberta	NA	NA	NA			NA		NA									
Quadra Descoberta	1	313	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO			CONCRETO		1									
Refeitório	NA	NA	NA			NA		NA									
Sala de Assistente Diretor	NA	NA	NA			NA		NA									
Sala de Coord. Pedag.	1	18	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO			CERÂMICO		1									
Sala de Diretor	1	18	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO			CERÂMICO		2									
Sala de Leitura	1	49	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO			CERÂMICO		2									
Sala de Professores	1	24	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO			CERÂMICO		2									
Sala de Reuniões	NA	NA	NA			NA		NA									
Sala de Vídeo	NA	NA	NA			NA		NA									
Secretaria	1	26	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO			CERÂMICO		2									
Teatro	NA	NA	NA			NA		NA									
Legenda																	
Grau de Adequabilidade do Ambiente																	
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.</td> </tr> <tr> <td>NA</td> <td>Item que não existe na unidade escolar</td> </tr> </table>										1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.	2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.	3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.	NA	Item que não existe na unidade escolar
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.																
2	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.																
3	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.																
NA	Item que não existe na unidade escolar																
VISTORIADOR																	
ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA																	



Nome da Unidade :	FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES	DRE :	SAO MATEUS
-------------------	----------------------------	-------	------------

LEVANTAMENTO CADASTRAL					
Educacional					
Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Sala de Aula 1	40	49	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 2	40	49	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 3	40	49	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 4	40	49	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 5	40	49	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 6	40	49	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 7	39	40	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	2
Sala de Aula 8	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 9	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 10	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 11	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 12	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 13	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 14	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 15	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 16	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 17	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 18	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 19	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 20	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 21	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 22	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 23	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 24	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 25	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 26	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 27	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 28	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 29	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 30	NA	NA	NA	NA	NA

Sanitários						Informações Complementares		
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Funcion. Fem.	2	6,00 / 4,00	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	1	3	3	0
Sanit. Funcion. Masc.	2	6,00 / 4,00	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	1	3	3	0
Sanit. Funcion. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Aluno Fem.	1	5	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	1	3	3	0
Sanit. Aluno Masc.	1	5	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	1	3	3	0
Sanit. Aluno. Unissex	1	6	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	1	1	1	0
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	1	3	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	1	1	1	0
Vestibário	1	4	PRÉ-MOLDADO / ALVENARIA DE VEDAÇÃO	CERÂMICO	1	1	1	0

Informações Adicionais				
Brinquedos Playground (Sim ou Não)	SIM	Especificar:		Tipo (Madeira, ferro, cimento)
Observação: BRINQUEDOS EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO		ESCORREGADOR, BALANÇA		MADEIRA
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)	NA	
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	NA	
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	NA	
Cobertura (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	NA	
Observações Gerais:	NA			

Legenda	
Grau de Adequabilidade do Ambiente 1 2 3 NA	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade. Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade. Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade. Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR	ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA
-------------	--

Nome da Unidade :		FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES	DRE :	SÃO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações	
1	FUNDAÇÃO			
1.1	Colapso do solo	1		
1.2	Erosão do solo	1		
1.3	Recalque diferencial	2	Área externa / Causou trincas e rachaduras generalizadas pela escola	
2	ESTRUTURA			
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	1		
2.2	Corrosão	1		
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	2	Apresenta fissuras e trincas por todos os ambientes	
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1		
2.5	Armadura exposta	1		
2.6	Deformações excessivas	1		
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
2.8	Lixiviação	1		
2.9	Infiltrações	1		
3	IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.1	Infiltração	2	Em todas as salas de aula, administrativas, cozinha e sanitários	
3.2	Descolamento da manta	1		
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1		
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1		
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1		
3.6	Falta de caimento para os ralos	1		
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1		
4	FACHADA			
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1		
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1		
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1		
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1		
4.6	Fissuras e trincas	1		
4.7	Infiltração	2	Em toda fachada	
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1		
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
4.10	Descaracterização da fachada original	1		
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	Em toda fachada	
5	COBERTURA			
5.1	Deformações excessivas	1		
5.2	Abertura de frestas	1		
5.3	Umidade na estrutura	2	Apresenta infiltrações pelo forro	
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	1		
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	1		
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	1		
5.7	Destacamentos de rufos	1		
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	1		
5.9	Ausência da grelha do ralo	1		
5.10	Ausência de extravasor da calha	1		
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1		
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	1		
5.13	Falta de condições de segurança	1		
5.14	Fissuras	2	Há infiltrações pelas lajes, possíveis fissuras e trincas nas telhas	
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1		
5.16	Falha nos elementos de fixação	1		
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	1		
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	1		
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1		
5.21	Manchamento, sujidades	1		
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1		
5.23	Ataque de pragas biológicas	1		
5.24	Ineficiência nas emendas	1		
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	1		
5.26	Subdimensionamento	1		
5.27	Obstrução por sujidades	1		
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS			
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1		
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	Salas da direção, coordenação, refeitório dos professores / Visto nas fotos	
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	1		
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1		
6.6	Som cavo	1		
6.7	Fissuras e trincas	2	Salas de aula	
6.8	Infiltração	2	Em todas as salas	
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1		
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1		
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1		
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS			
7.1	Fissura	1		
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
7.3	Destacamento / descolamento	2	Piso dos corredores estão soltando	

7.4	Piso estufado	1	
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	2	WC dos funcionários,
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	1	
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos	1	
7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	
8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	1	
8.2	Desencaixe	1	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	1	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	1	
8.5	Fissuras e trincas	1	
8.6	Infiltração	2	Em todas as salas / Infiltração aguda e constante no forro da cozinha 40m².
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	1	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	1	Oxidação e corrosão na maioria dos caixilhos
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	1	
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	1	
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	1	
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	1	
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	1	
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	2	Caixa d'água, vazamento na prumada de ferro
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak/ gerador	1	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	2	Disjuntores não desarmam na falha
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	1	
11.5	Luminárias de emergência	1	
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	1	
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	1	
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	1	
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	1	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	1	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	1	
14.2	Cabeamento de automação	1	
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	NA	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	NA	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	NA	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	NA	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	NA	
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	

Legenda

Grau de Comprometimento

1
2
3
NA

Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

[Assinatura]

Nome da Unidade :		FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES	DRE :	SÃO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprome- timento	Ambiente / Observações	
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS			
16.1	ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES			
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	1		
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	2	Elevador com problemas no funcionamento	
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	1		
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	2	Elevador com problemas no funcionamento	
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	1		
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	1		
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	1		
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	2	Elevador com problemas no funcionamento	
16.2	CLIMATIZAÇÃO			
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	1		
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	1		
16.2.3	Aparelho subdimensionado	1		
16.3	VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO			
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	1		
16.3.2	Falta de testes periódicos	1		
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	1		
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1		
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	1		
17	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
17.1	EXTINTORES			
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	3	Não possui renovação do AVCB conforme a lei	
17.1.2	Lacre violado / vencido	3		
17.1.3	Sem indicação da sua classe	3	Não possui renovação do AVCB conforme a lei	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	3		
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	3	Não possui renovação do AVCB conforme a lei	
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	3		
17.1.7	Sinalização incorreta	3	Não possui renovação do AVCB conforme a lei	
17.2	HIDRANTES			
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	2	necessário manutenção	
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	1		
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	2	necessário manutenção	
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	1		
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1		
17.2.6	Mangueira conectada	1		
17.2.7	Ausência da mangueira	1		
17.2.8	Ausência do esguicho	1		
17.2.9	Falha na sinalização	2	Sem sinalização	
17.2.10	Obstrução de acessos	1		
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	3	Não possui	
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	3		
17.3	SAÍDA DE EMERGÊNCIA			
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	3	Não possui renovação do AVCB conforme a lei	
17.3.2	Portas obstruídas	3		
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	3	Não possui renovação do AVCB conforme a lei	
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	3		
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	3	Não possui renovação do AVCB conforme a lei	
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	3		
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	3	Não possui renovação do AVCB conforme a lei	
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	3		
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	1		
18.2	Queda de haste / antenas	1		
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	1		
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	1		
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	1		
19	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)			
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	NA		
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2	1		
20	LOUÇAS E METAIS			
20.1	Louças quebradas	1		
20.2	Vazamento nos metais	2	Torneira bebedouro do pátio oxidadas	
20.3	Falta de peças nos sistemas	1		
20.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1		
21	SUSTENTABILIDADE			
21.1	Sistemas de cogeração de energia	NA		
21.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	NA		
21.3	Condicionamento acústico	NA		
21.4	Condicionamento térmico	NA		
21.5	Coletas de resíduos sólidos	NA		
21.6	Rede de abastecimento de água e reuso	NA		
21.7	Rede de coleta de esgoto	NA		

22	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
22.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	1	
22.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	1	
22.3	Sinalização escolar nas vias	1	
22.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	1	
23	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
23.1	Rua Aguarico, 5	1	
23.2	Rua [•]	NA	
23.3	Rua [•]	NA	
23.4	Rua [•]	NA	
24	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
24.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	1	
24.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	1	
25	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
25.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,	1	
25.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas	1	
26	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
26.1	Acesso principal	1	
26.2	Acesso a outros andares	2	Elevador com problemas no funcionamento
26.3	Acesso aos sanitários	1	
26.4	Sanitários acessíveis	1	
26.5	Vaga de estacionamento para deficientes	3	Não há
26.6	Acesso a todos os ambientes internos	1	
26.7	Acesso a todos os ambientes externos	1	
26.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	1	

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 FACHADA DA ESCOLA



FOTO 2 INFILTRAÇÃO E MOFO NO ARMÁRIO DA SECRETARIA



FOTO 3 SALA DA DIREÇÃO - INFILTRAÇÃO E MOFO NO ARMÁRIO DA DIRETORIA



FOTO 4 SALA DA COORDENAÇÃO - INFILTRAÇÃO E MOFO NO ARMÁRIO DA COORDENAÇÃO



FOTO 5 INFILTRAÇÃO E MOFO ARMÁRIO DO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS



FOTO 6 REPARO NO SISTEMA DE HIDRANTE - INCÊNDIO

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 1 10.

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7

PISO DO WC DOS FUNCIONÁRIOS ESTA COM A CAIDA DO PISO INVERTIDA



FOTO 8

ESTA PAREDE É A PARTE DE FORA ONDE A INFILTRAÇÃO EM TODAS AS SALAS INTERNAS



FOTO 9

TRINCAS E RACHADURAS DEVIDO AO RECALQUE DO PISO



FOTO 10

TRINCAS E RACHADURAS DEVIDO AO RECALQUE DO PISO



FOTO 11

RESERVATÓRIO CONSEGUE ATENDER A DEMANDA, MAS POSSUI VAZAMENTOS

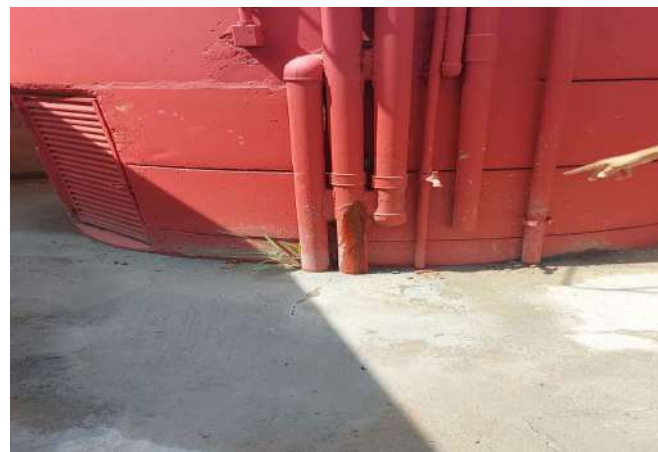


FOTO 12

VAZAMENTOS NA PRUMADA DE FERRO

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 2 10

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 VAZAMENTO NA PRUMADA DE FERRO



FOTO 14 VAZAMENTO NA PRUMADA DE FERRO



FOTO 15 VAZAMENTO NA PRUMADA DE FERRO



FOTO 16 VAZAMENTO NA PRUMADA DE FERRO



FOTO 17 CORROSÃO NO PORTÃO DO ABRIGO DE GÁS



FOTO 18 GRADIL DO MURO DA ESCOLA COM CORROSÃO E NECESSITA TRATAMENTO E PINTURA

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 3 10.

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19

GRADIL DO MURO DA ESCOLA COM CORROSÃO E NECESSITA TRATAMENTO E PINTURA



FOTO 20

FINALIZAR TRECHO DE ÁGUA PLUVIAL

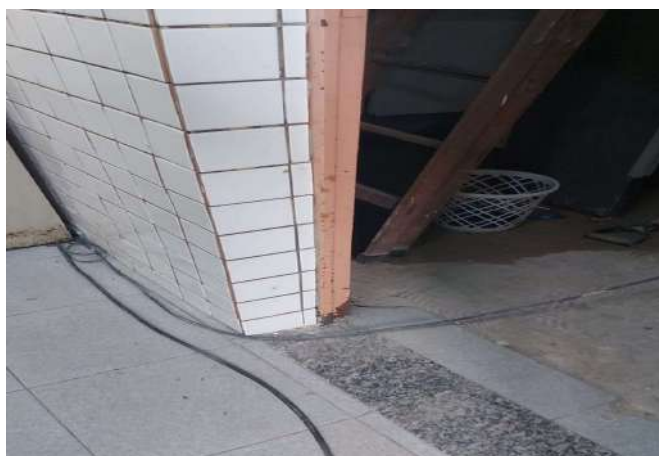


FOTO 21

WC FEM. FUNCIONÁRIOS ESTA COM CORROSÃO NO BATENTE

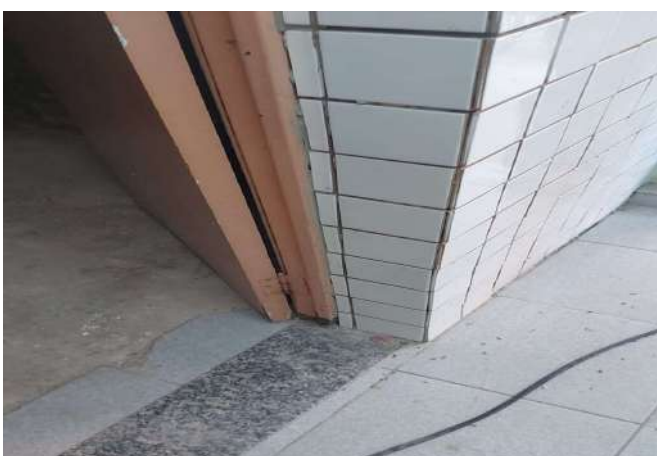


FOTO 22

WC FEM. FUNCIONÁRIOS ESTA COM CORROSÃO NO BATENTE

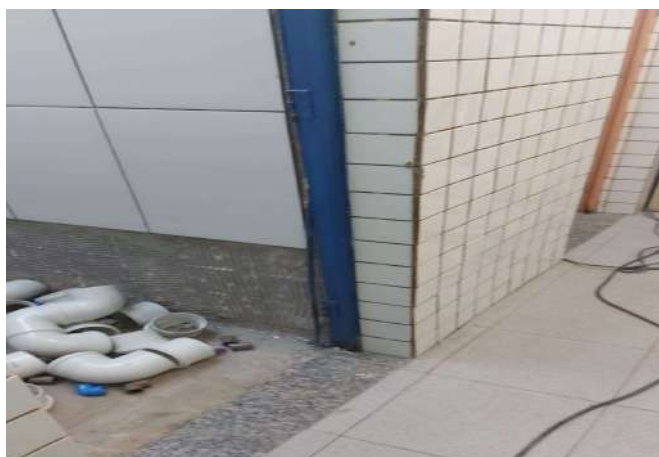


FOTO 23

WC FEM. FUNCIONÁRIOS ESTA COM CORROSÃO NO BATENTE

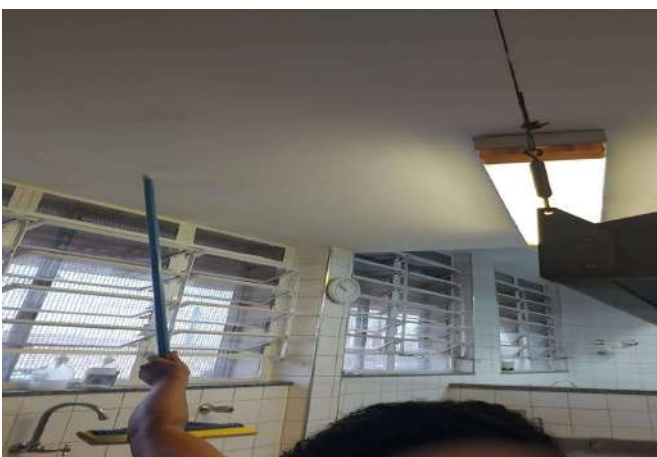


FOTO 24

INFILTRAÇÃO AGUDA E CONSTANTE NO FORRO DA COZINHA 40M²

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 4 10.

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25 TORNEIRA BEBEDOURO PÁTIO ESTÃO OXIDADAS



FOTO 26 PÁTIO ESTÁ OK



FOTO 27 SALA 5 COM INFILTRAÇÕES

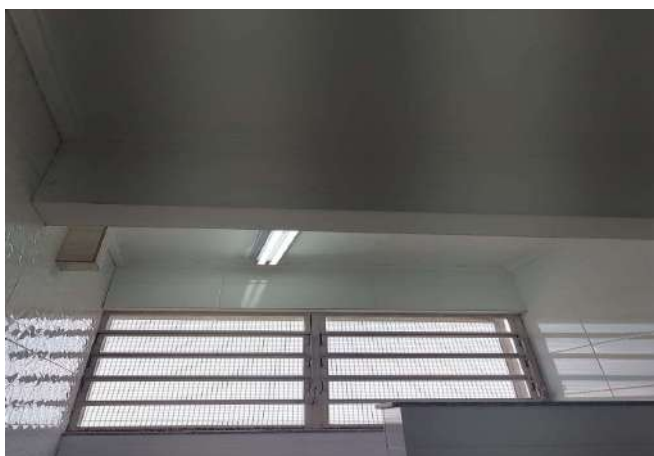


FOTO 28 BANHEIRO FEMININO INFANTIL COM INFILTRAÇÕES



FOTO 29 INFILTRAÇÃO SALA 6



FOTO 30 TRINCAS NAS SALAS DE AULA

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 5 10.

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31 TRINCAS NAS SALAS DE AULA



FOTO 32 TRINCAS NAS SALAS DE AULA



FOTO 33 ELEVADOR APRESENTA PROBLEMAS CONSTANTES NA OPERAÇÃO



FOTO 34 INFILTRAÇÃO TETO DA SALA DE VÍDEO



FOTO 35 INFILTRAÇÃO SALA DOS PROFESSORES



FOTO 36 INFILTRAÇÃO SALA DOS PROFESSORES

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 6 10

13

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37

TRINCAS INICIA NO PISO E SE EXTENDE PARA PAREDE E TETO



FOTO 38

EM FRENTE A SALA DOS PROFESSORES



FOTO 39

TRINCAS NAS PAREDES SALA 4



FOTO 40

INFILTRAÇÃO SALA 4



FOTO 41

INFILTRAÇÃO SALA 3



FOTO 42

TRINCA NA SALA 1

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 7 10.

14

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43 TRINCA NA SALA 1



FOTO 44 TRINCA NA SALA 1



FOTO 45 INFILTRAÇÃO NO WC MASCULINO INFANTIL



FOTO 46 PISOS DOS CORREDORES ESTÃO SOLTANDO



FOTO 47 PINTURA E TRATAMENTOS DE TRINCAS NA QUADRA



FOTO 48 TRATAMENTO DE GRADIL E BANCOS

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 8 10

15

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49

NECESSITA DE COBERTURA ATÉ O PORTÃO PARA ACESSO DAS CRIANÇAS



FOTO 50

AUMENTAR A ALTURA DO MURO DEVIDO A SEGURANÇA



FOTO 51

CORROSÃO EM TODAS AS GRADES DE CAIZILHOS



FOTO 52

CORROSÃO EM TODAS AS GRADES DE CAIZILHOS



FOTO 53

EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINA MUITO ANTIGOS COM PROBLEMAS CONSTANTES NO



FOTO 54

DISJUNTORES NÃO DESARMAM NA FALHA

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 9 10

16

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

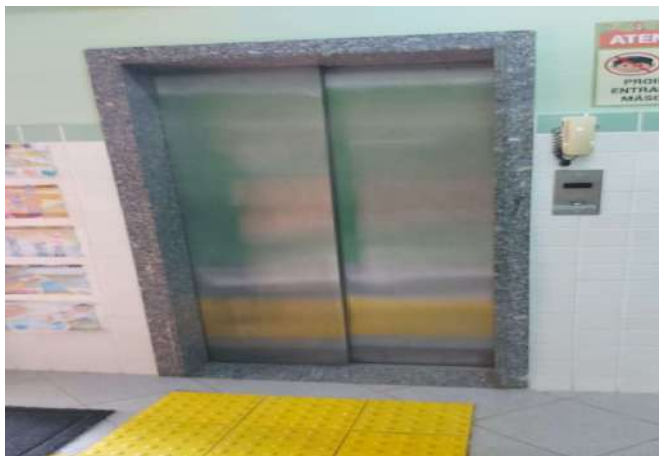


FOTO 55

ELEVADOR COM PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO



FOTO 56

FOGÃO COM CORROSÃO E PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO



FOTO 57

CORROSÃO NO FOGÃO



FOTO 58

CORROSÃO NAS BOCAS DO FOGÃO



FOTO 59

TRINCAS E FISSURAS NO PISO DA QUADRA



FOTO 60

TRINCAS E FISSURAS NO PISO DA QUADRA

Vistoriador:

GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Folha: 10 10

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 1 / 4

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

NOME

0 1 9 2 0 6

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

Lote

Sector:	194
Quadra:	232
Lote:	0001
Digito SQL:	9
Condomínio:	00
Tipo quadra:	FISCAL
Tipo lote:	FISCAL
Cod.Log.	475467
Nome logradouro:	R ANISIO SILVA
Número porta:	S/N
Complemento:	QD 63A
Situação:	ATIVO
Uso:	Não residencial
Área terreno (m²):	2216
Área construída (m²):	1117

☒ Acessibilidade
☐ Exibir camadas

351884, 7369379

DATA

2 4 | 0 1 | 2 0 2 2

0 1 9 2 0 6

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

RUA AGUARICO, 5

EMEI

SÃO MATEUS

Imagem aérea da Fábrica de Cimento Portland do Nordeste, mostrando grandes edifícios industriais, chaminés e áreas verdes.

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 3 / 4

20

Relatório Fotográfico

DATA

2 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº GILBERTO BARROS BARRETO e TÉC. JEFERSON FERREIRA

Folha: 4 / 4

DIAGNÓSTICO

Escola

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

30


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES	EMEI	1	169	80,09%
FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES	EMEI	2	23	10,90%
FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES	EMEI	3	19	9,00%


Total por Parâmetro

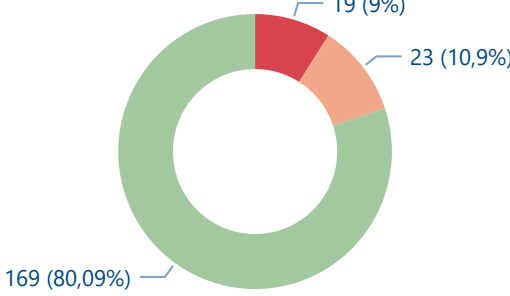

Percentual de Itens por Parâmetro

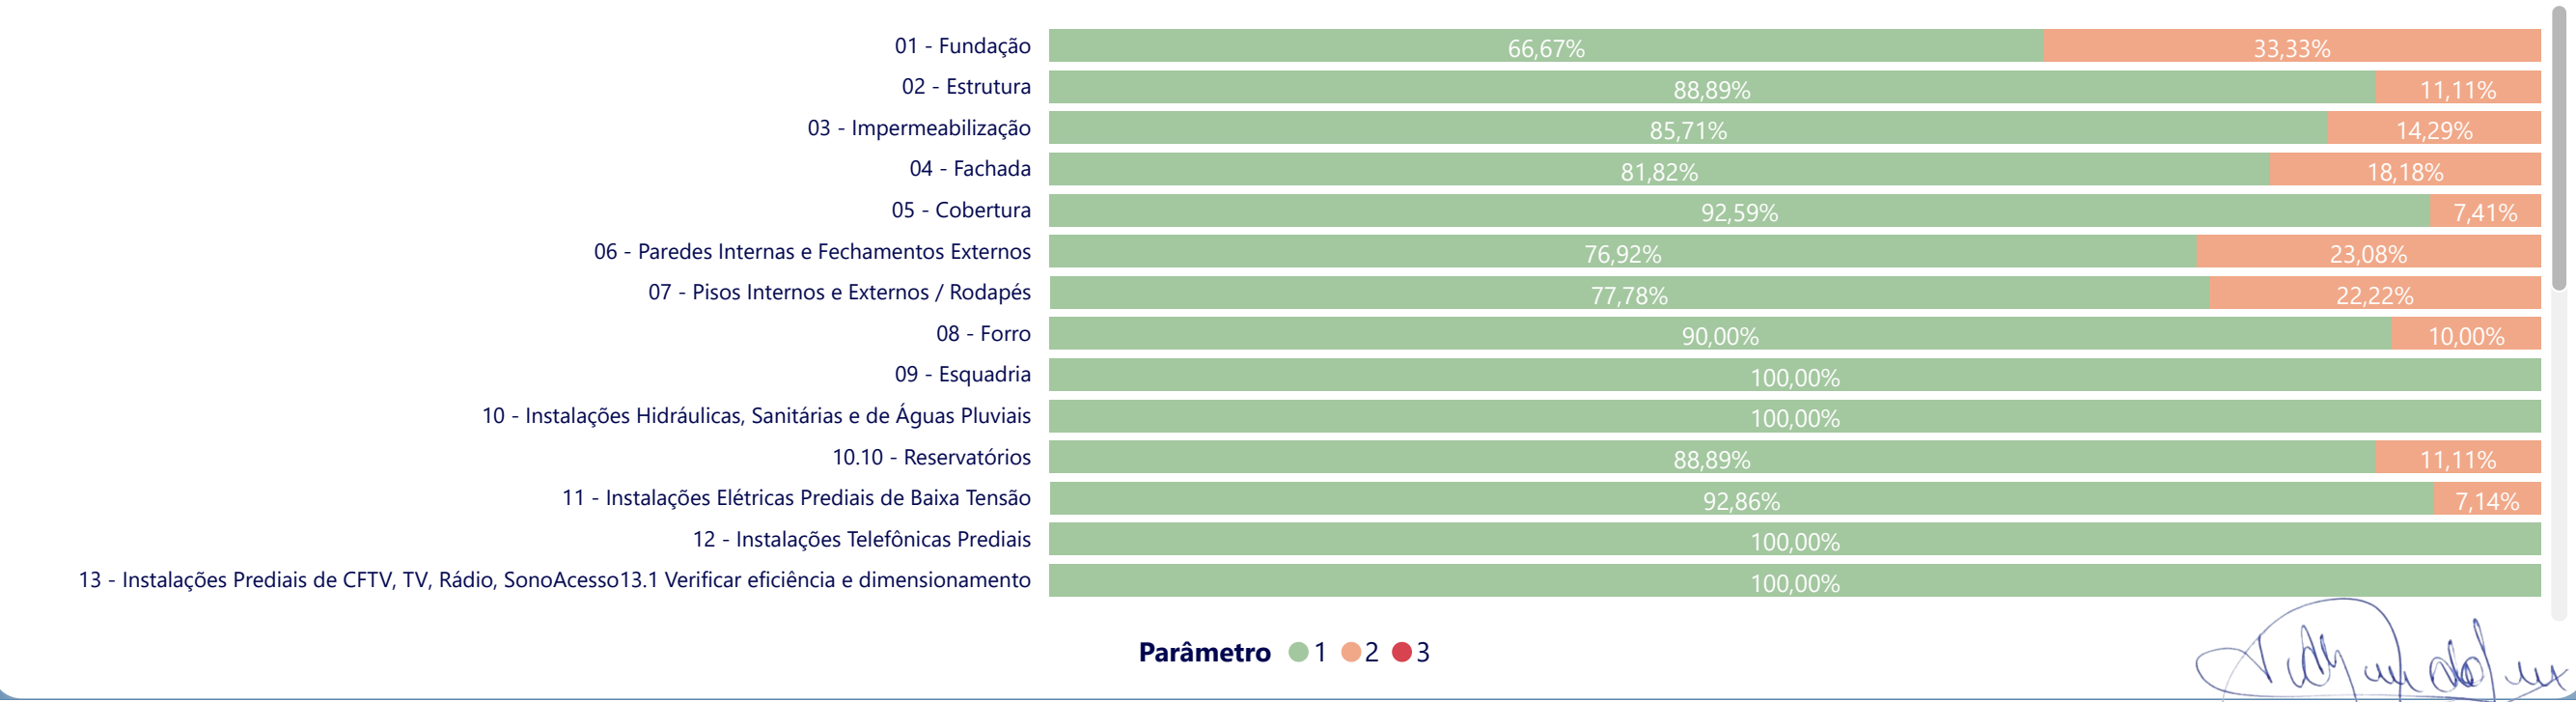

Percentual de Itens por Parâmetro

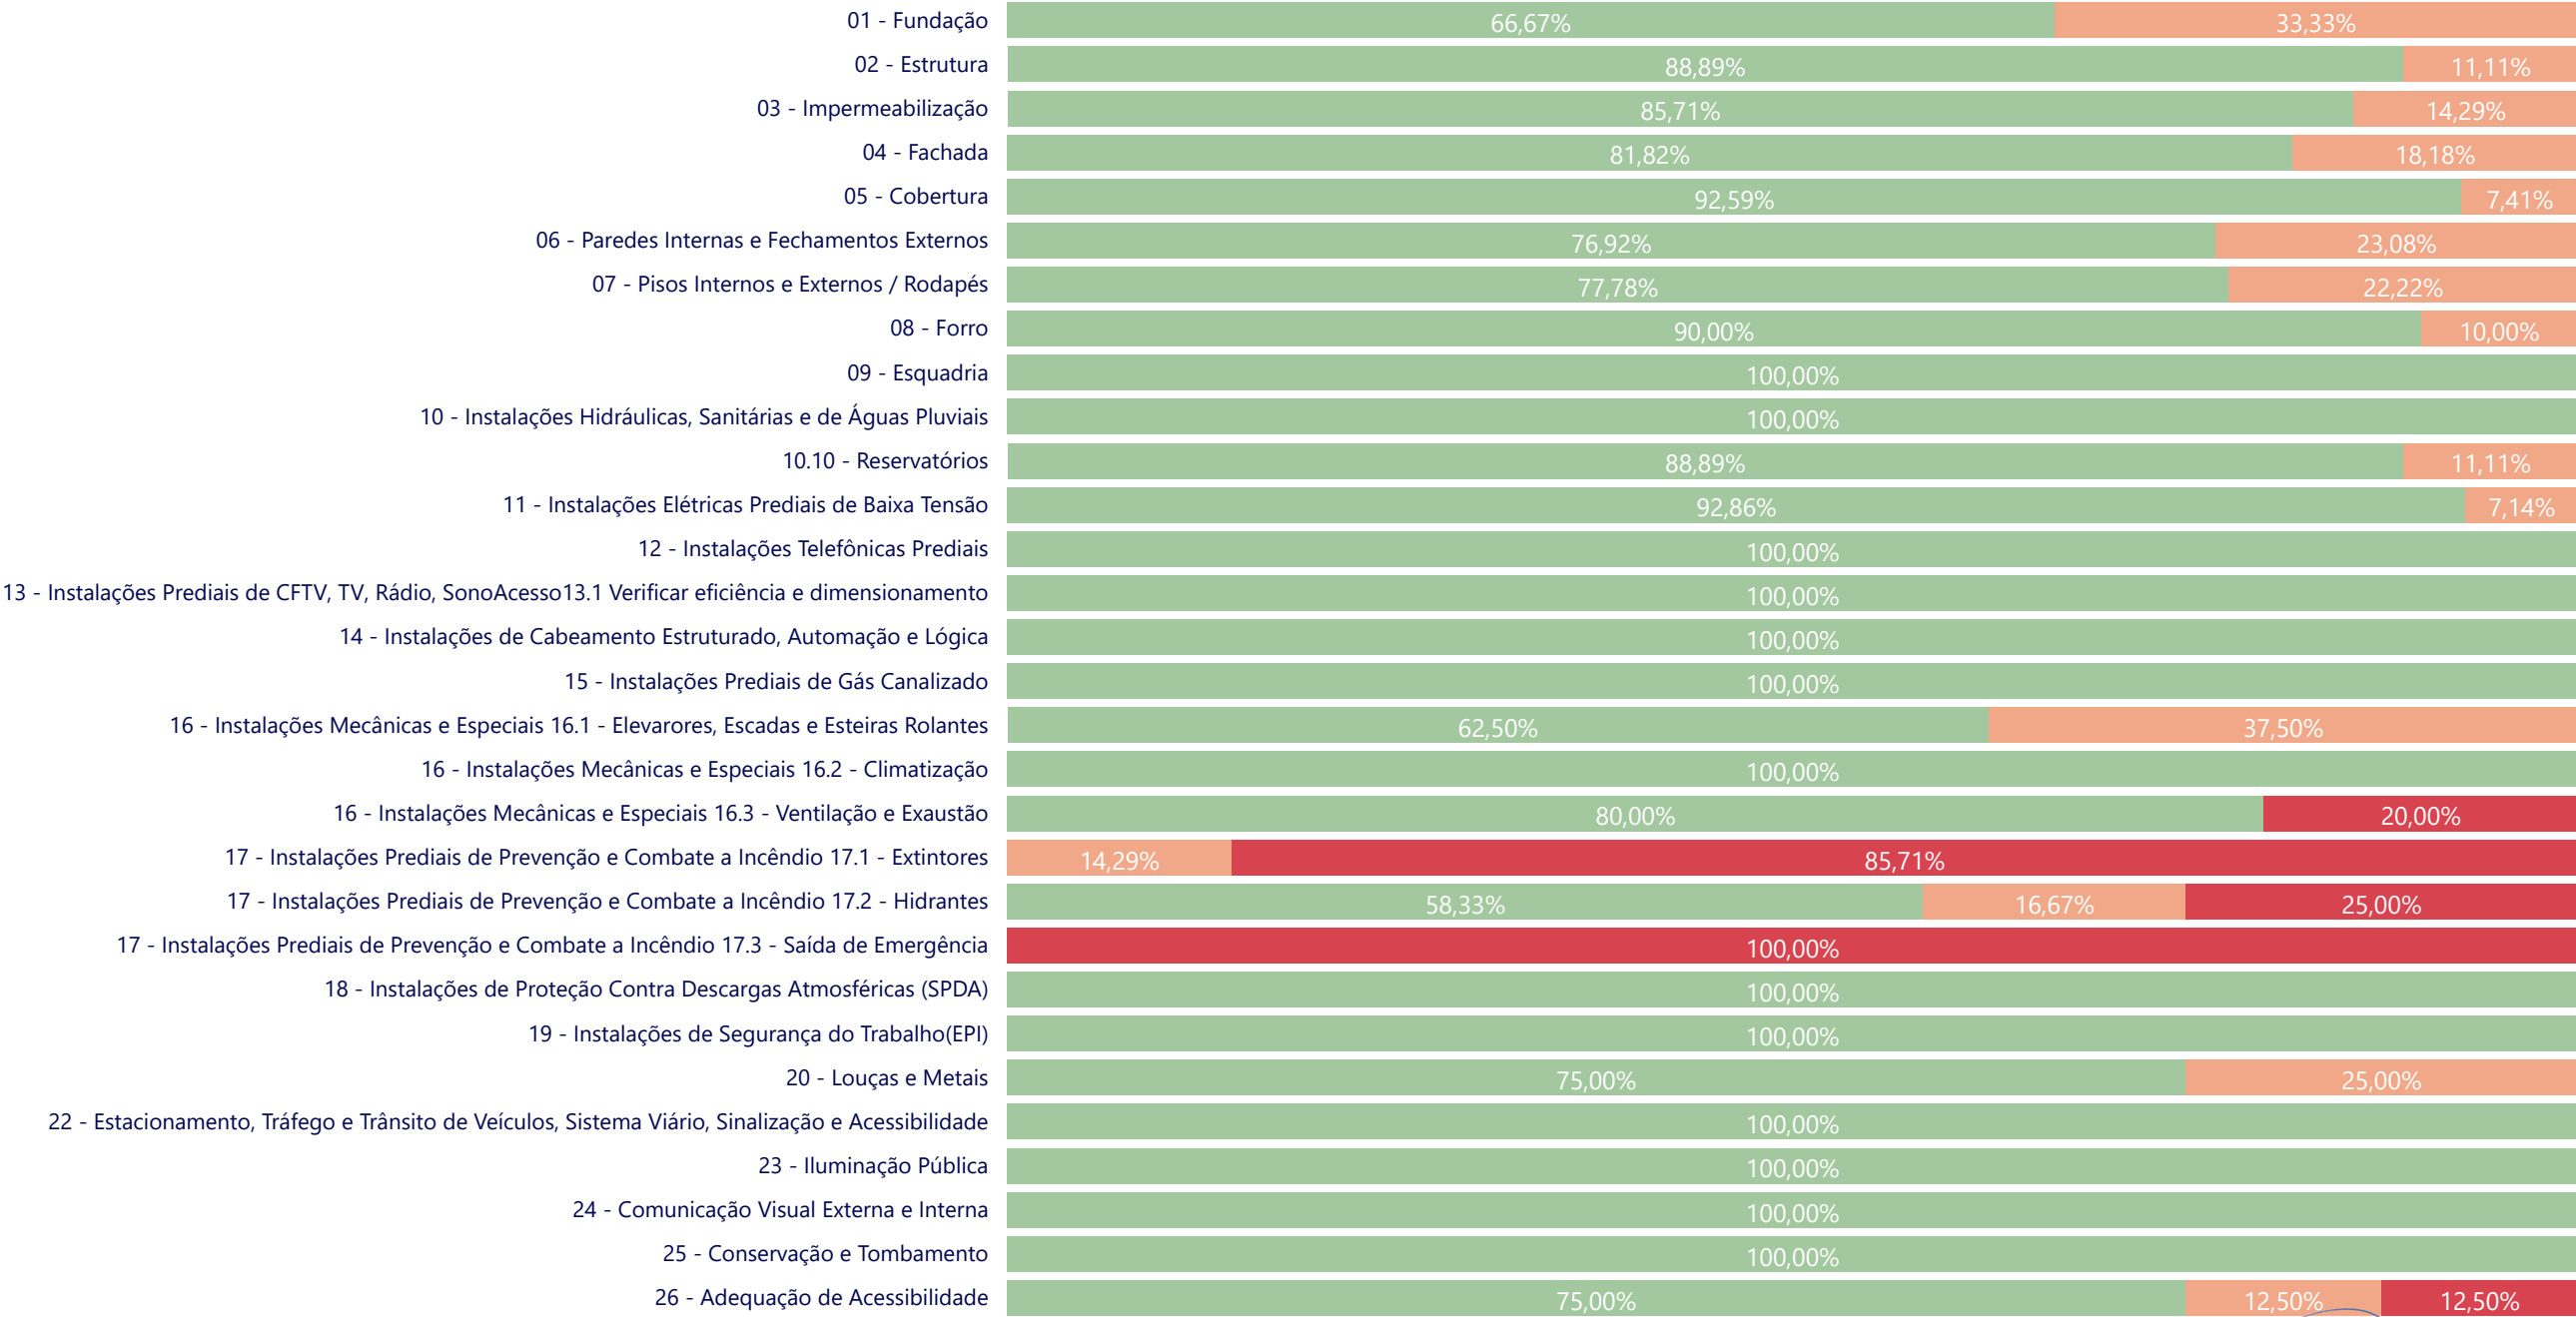

Parâmetro 1 2 3

ESCOLA: FRANCISCO ADALTON RODRIGUES

TIPO: EMEI

LOCAL: RUA AGUARICO, 05

BAIRRO: JO. HELENA

DRE: SÃO MATEUS

CÓD. UNIDADE: 038206

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Realizada vistoria na unidade com o objetivo de detalhar as áreas arborea, hidraulica e acessibilidade.

Vistoriado por:

~~Bitencourt~~

ENQ: CLEBER BITENCOURT

MARIA

RODRIGUES
SOLARRO RODRIGUES
TEC. EDIFICAÇÕES

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Lucas M. Leutwiler Di G. Oliveira
RF: 808967.1 - RG: 43.157.239-2
Diretor de Escola



Nome da Unidade : EMEI FRANCISCO ADALTON **DRE :** SÃO MATEUS

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES

	Item		Grau de Comprome- timento	Ambiente / Observações
1	ACESSIBILIDADE			
1.1	RUA DE ACESSO À UNIDADE DE ENSINO			
1.1.1	Iluminação Pública	Sim	Estado de conservação.	1
1.1.2	Calçada pavimentada	Sim	Estado de conservação.	3 Rachaduras
1.1.3	Dimensões Mínima	Sim	Verificar se atende a Norma.	1
1.1.4	Acesso ao estacionamento	Sim	Verificar se atende a Norma.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.5	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3
1.1.6	Obstáculos	Não	Verificar se atende a Norma.	1
1.1.7	Comunicação			
1.1.7.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.7.2	Tátil	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.7.3	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.8	Sinalização			
1.1.8.1	Vaga Deficiente	Não	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.8.2	Vaga Idosos	Não	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.8.3	Travessia	Não	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.9	Grelhas e Juntas de dilatação	Não	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.1.10	Tampa de caixas de inspeção e/ou de visita	Não	Verificar se atende a norma	1
1.2	ENTRADA DA ESCOLA			
1.2.1	Acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não possui rampa de acesso
1.2.1.1	Localização	Sim	Verificar se atende a norma	1
1.2.1.2	Desnível	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.2.2	Piso Tátil	Sim	Verificar se atende a Norma.	3 Desgastado
1.2.3	Rota acessível	Não	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.2.4	Interfone	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.2.5	Porta de acesso			
1.2.5.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1
1.2.5.2	Soleira	Não	Verificar se atende a norma	1
1.2.5.3	Desnível	Sim	Verificar se atende a norma	3 Irregular
1.2.5.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.2.6	Controle de acesso	Não	Verificar se atende a norma	3
1.2.7	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.2.8	Grelhas e Juntas de dilatação	Não	Verificar se atende a norma	1
1.2.9	Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares	Não	Verificar se atende a norma	1
1.3	SECRETARIA			
1.3.1	Balcão de Atendimento	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.2	Porta de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.2.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1
1.3.2.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1
1.3.2.3	Desnível	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.2.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.3	Piso Tátil	Sim	Verificar se atende a Norma.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.4	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.5	Comunicação			
1.3.5.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.5.2	Tátil	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.5.3	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.6	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.3.7	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3 Não atende ao especificado pela norma
1.4	DIRETORIA			
1.4.1	Porta de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	1

Nome da Unidade :			EMEI FRANCISCO ADALTON	DRE :	SÃO MATEUS
1.4.1.1	Largura	Não Atende	Verificar se atende a norma	3	Largura 0,78m
1.4.1.2	Soleira	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.4.1.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.4.1.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.2	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.3	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.4.4 Comunicação					
1.4.4.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.4.2	Tátil	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.4.3	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.5	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.4.6	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5 COORDENAÇÃO					
1.5.1	Porta de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.1.1	Largura	Não Atende	Verificar se atende a norma	3	0,78m
1.5.1.2	Soleira	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.5.1.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.5.1.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.2	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.3 Comunicação					
1.5.3.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.3.2	Tátil	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.3.3	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.4	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.5.5	Interruptor	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6 SALA DE PROFESSORES					
1.6.1	Porta de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.1.1	Largura	Não Atende	Verificar se atende a norma	3	0,78m
1.6.1.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.1.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	3	0,16m
1.6.1.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.2	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	
1.6.3 Comunicação					
1.6.3.1	Visual	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.3.1	Tátil	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.3.2	Auditiva	Não	Estado de conservação.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.6.4	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL					
1.7.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7.2	Largura	Atende	Verificar se atende a Norma.	1	
1.7.3	Revestimento	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.7.4	Desnível	Não	Verificar se atende a Norma.	1	
1.7.5	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7.6	Rota acessível	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7.7	Obstáculos	Não	Verificar se atende a Norma.	1	
1.7.8	Grelhas e Juntas de dilatação	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.7.9	Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.7.10	Rota de Fuga	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7.11	Portas de corredores, acessos, áreas de resgate	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.7.12	Janelas	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8 CIRCULAÇÃO VERTICAL					
1.8.1 ESCADAS					
1.8.1.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.2	Andares	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.3	Degraus				

Nome da Unidade :		EMEI FRANCISCO ADALTON		DRE :	SÃO MATEUS
1.8.1.3.1	Largura	Atende	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.3.2	Altura dos espelhos	Atende	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.3.3	Largura das pisadas	Atende	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.4	Patamar	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.5	Corrimão	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.6	Guia de balizamento	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui
1.8.1.7	Rota acessível	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.8	Obstáculos	Não	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.1.9	Grelhas e Juntas de dilatação	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.8.1.10	Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.8.1.11	Rota de Fuga por escada de emergência	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.12	Portas de corredores, acessos, áreas de resgate	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.13	Área de resgate para P.C.R - Sinalizada	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.1.14	Associado a rampas ou/e elevador/plataforma	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2 RAMPAS					
1.8.2.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.2	Rampa	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.3	Andares	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.4	Largura	Atende	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.2.5	Guarda Corpo	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.6	Inclinação da rampa	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.2.7	Patamar	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.8	Corrimão	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.9	Piso Tátil no início da rampa	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.10	Piso Tátil no final da rampa	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.11	Guia de Balizamento	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.8.2.12	Obstáculos	Não	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.2.13	Grelhas e Juntas de dilatação	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.8.2.14	Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.8.3 Elevadores/Plataformas					
1.8.3.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui
1.8.3.2	Visual Permanente	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui
1.8.3.3	Tátil (caracteres em relevo e em Braille)	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui
1.8.3.4	Tátil de piso	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui
1.8.3.5	Dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.3.6	Sonora	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.8.3.7	Plataforma de elevação	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui
1.8.3.8	Percurso Aberto	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.9 SALAS DE AULA					
1.9.1	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.9.2	Porta de acesso				
1.9.2.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.9.2.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.9.2.3	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.9.2.4	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.9.3	Lousa	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.9.4	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.9.5	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.10 LABORATÓRIOS					
1.10.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui laboratório
1.10.2	Porta de acesso				
1.10.2.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.2.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.2.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.2.4	Maçaneta		Verificar se atende a norma	N.A.	

Nome da Unidade :		EMEI FRANCISCO ADALTON		DRE :	SÃO MATEUS
1.10.3	Lousa		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.4	Bancada		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.5	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.10.6	Interruptor		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11 SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS					
1.11.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui sala multifuncional
1.11.2	Porta de acesso				
1.11.2.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.2.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.2.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.2.4	Maçaneta		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.3	Lousa		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.4	Bancada		Verificar a altura	N.A.	
1.11.5	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.11.6	Interruptor		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12 BIBLIOTECA					
1.12.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.12.2	Porta de acesso				
1.12.2.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.2.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.2.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.2.4	Maçaneta		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.3	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.4	Mesas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.5	Corredor entre estantes de livros		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.6	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.12.7	Interruptor		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13 AUDITÓRIO					
1.13.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui auditório
1.13.2	Porta de acesso				
1.13.2.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.2.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.2.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.2.4	Maçaneta		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.3	Rampa de acessibilidade plateia		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.4	Largura		Verificar se atende a Norma	N.A.	
1.13.5	Inclinação		Verificar se atende a Norma	N.A.	
1.13.6	Guia de Balizamento		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.7	Guarda Corpo		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.8	Corrimão		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.9	Rota acessível		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.10	Iluminação		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.13.11	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.12	Circulação		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.13	Obstáculos		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.14	Camarim		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.15	Assentos		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.15.1	Localização		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.15.2	Dimensionamento dos espaços		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.16	Janelas		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.13.17	Interruptor		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.14 SANITÁRIOS					
1.14.1	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.14.2	Porta				
1.14.2.1	Largura	Não Atende	Verificar se atende a norma	3	0,71m
1.14.2.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.14.2.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.14.2.4	Maçaneta / Puxadores	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Porta da divisórias

Nome da Unidade :		EMEI FRANCISCO ADALTON		DRE :	SÃO MATEUS
1.14.3	Revestimento	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.14.4	Piso	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.14.5	Torneira acionada por alavanca	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.14.6	Mictório	Não	Verificar se atende a norma	N.A.	
1.14.7	Interruptor	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.15 SANITÁRIOS ACESSÍVEL					
1.15.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não possui sinalização para PNE
1.15.2	Quantidade	1	Verificar se atende a norma	1	
1.15.3	Porta de acesso				
1.15.3.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.15.3.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.15.3.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.15.3.4	Maçaneta / Puxadores	Sim	Verificar se atende a Norma.	1	
1.15.4	Revestimento	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.15.5	Sentido de abertura da Porta	Sim	Abertura para o lado externa	1	
1.15.6	Dimensões obra nova	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.15.7	Dimensões Reforma	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.15.8	Piso	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.15.9	Barras de apoio	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.15.10	Interruptor	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.15.11	Campainha de acionamento manual	Não	Verificar se atende a norma	3	Não possui
1.15.12	Registro de Pressão	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.15.13	Bacia Sanitária	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.15.13.1	Descarga em caixa acoplada	Não	Verificar se atende a norma	N.A.	
1.15.13.2	Abertura frontal	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.15.13.3	Área de transferência	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.15.13.4	Altura	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.15.14	Barras de apoio	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.15.15	Papeleira	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.15.16	Lavatório	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.15.16.1	Barras de apoio	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.15.16.2	Torneira acionada por alavanca	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.15.17	Acessórios (saboneteira, toalha, etc.)	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.15.18	Espelho	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.15.19	Sinalização - Deficiente	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.16 COZINHA					
1.16.1	Sinalização	Sim	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.16.2	Porta de acesso				
1.16.2.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.16.2.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.16.2.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.16.2.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Maçaneta danificada
1.16.3	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.16.4	Interruptor	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17 REFEITÓRIO					
1.17.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.2	Porta de acesso				
1.17.2.1	Largura	Atende	Verificar se atende a norma	1	
1.17.2.2	Soleira	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.17.2.3	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	1	
1.17.2.4	Maçaneta	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.3	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.4	Bebedouro	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.5	Lixeiras	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.6	Mesas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.17.7	Janelas	Sim	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.18 QUADRA DE ESPORTES / QUADRA INFANTIL					
1.18.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Não atende ao especificado pela norma

Nome da Unidade :		EMEI FRANCISCO ADALTON		DRE :	SÃO MATEUS
1.18.1	Portão de acesso	Verificar se atende a norma			
1.18.1.1	Largura		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.1.2	Soleira		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.1.3	Desnível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.2	Grelhas e Juntas de dilatação		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.3	Vestiário		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.3.1	Porta		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.4	Arquibancada		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.4.1	Localização		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.4.2	Dimensionamento dos espaços		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.18.5	Rota Acessível		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.19 PÁTIO / PÁTIO EXTERNO					
1.19.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.19.2	Desnível	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.19.3	Grelhas e Juntas de dilatação	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.19.4	Piso Tátil	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.20. PARQUE					
1.20.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.21 PISCINA					
1.21.1	Sinalização		Verificar se atende a Norma.	N.A.	Unidade não possui piscina
1.21.2	Piso		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.21.2 Tanques					
1.21.3	Entrada e saída, ou meio de acessibilidade		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.21.4	Banco de Transferência		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.21.5	Escada		Verificar se atende a norma	N.A.	
1.21.6	Corrimão		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.21.7	Rampa		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.21.8	Corrimão		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.21.9	Ducha		Verificar se atende a Norma.	N.A.	
1.22 Estacionamento					
1.22.1	Sinalização	Não	Verificar se atende a Norma.	3	Não atende ao especificado pela norma
1.22.2	Portão de acesso	Sim	Verificar se atende a norma	1	
1.22.3	Alarme de saída de garagem	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.22.3	Vaga para pessoas com deficiência	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.22.4	Vaga para pessoas idosas	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma
1.22.5	Circulação de pedestre	Não	Verificar se atende a norma	3	Não atende ao especificado pela norma

Legenda

Grau de Comprometimento

1
2
3
NA

Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.

Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais

Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.

Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

Engenheiro Civil Cleber Bitencourt / Técnica em Edificações Maria Socorro Rodrigues

Nome da Unidade : EMEI FRANCISCO ADALTON RODRIGUES DRE : SÃO MATEUS

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES					
	Item			Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
1	ÁGUA FRIA				
1.1	Ligação				
1.1.1	Rede Pública	Sim	Estado de conservação.	1	
1.1.2	Poço Semi-Artesiano	Não	Estado de conservação.	N.A.	
1.1.3	Outro	Não	Estado de conservação.	N.A.	
1.1.4	Abrigo do cavalete	Sim	Estado de conservação.	3	Sem porta
1.1.5	Cavalete	Sim	Estado de conservação.	2	Antigo
1.2	Reservatório				
1.2.1	Tipo				
1.2.1.1	Elevado	Sim	Estado de conservação.	1	
1.2.1.2	Subterrâneo	Não	Estado de conservação.	N.A.	
1.2.2	Volume de Reserva				
1.2.2.1	Reserva consumo	Adequado	Verificar se atende o projeto	1	
1.2.2.2	Reserva de Incêndio	Adequado	Verificar se atende o projeto	1	
1.2.3	Vazamento/infiltrações/Estanqueidade				
1.2.3.1	Vazamento	Sim	Situação de consumo	3	Tubulação de entrada
1.2.3.2	Infiltrações	Não	Situação de consumo	1	
1.2.3.3	Estanqueidade	Sim	Situação de consumo	1	
1.2.4	Torneira de Boia				
1.2.4.1	Torneira de Boia	Sim	Estado de conservação.	1	
1.2.4.2	Vazamento/infiltrações/Estanqueidade	Não	Situação de consumo	1	
1.2.5	Bomba				
1.2.5.1	Vazamento/infiltrações/Estanqueidade	Não	Situação de consumo	1	
1.2.6	Tipos de Estruturas				
1.2.6.1	Estrutura de concreto				
1.2.6.1.1	Fissuras	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.2	Deterioração do concreto	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.3	Destacamento	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.4	Desagregação	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.5	Separação	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.6	Irregularidades geométricas	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.7	Falhas de Concretagem	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.8	Armadura exposta	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.9	Eflorescência	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.1.10	Desenvolvimento de microorganismos biológicos	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.6.2	Estrutura Metálica				
1.2.6.2.1	Degradação/desgaste do material		Estado de conservação.	N.A.	Unidade não possui essa estrutura
1.2.6.2.2	Oxidação		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.6.2.3	Corrosão		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.6.3	Outro Tipo				
1.2.6.3.1	Outro Tipo		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.7	Tampa				
1.12.7.1	Ausência		Estado de conservação.	N.A.	
1.12.7.2	Ineficiência de fechamento		Estado de conservação.	N.A.	
1.2.8	Escada				
1.2.8.1	Marinheiro	Sim	Estado de conservação.	2	Falta manutenção
1.2.8.2	Grade de proteção	Sim	Estado de conservação.	2	Falta manutenção
1.2.8.3	Degradação/desgaste do material	Sim	Estado de conservação.	2	Falta manutenção
1.2.8.4	Oxidação	Sim	Estado de conservação.	2	Falta manutenção
1.2.8.5	Corrosão	Sim	Estado de conservação.	1	
1.2.9	Casa de Máquinas				
1.2.9.1	Infiltração	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.9.2	Porta	Sim	Estado de conservação.	1	
1.2.9.3	Ausência	Não	Estado de conservação.	1	
1.2.9.4	Ineficiência de fechamento	Não	Estado de conservação.	1	
1.3	Rede				
1.3.1	Cavalete até reservatório				
1.3.1.1	Rede do cavalete até reservatório	Sim	Estado de conservação.	1	Rede enterrada, não foi observado pontos de vazamentos, superficial
1.3.1.2	Tubulação				
1.3.1.2.1	PVC	Sim	Verificar se atende o projeto	1	

Nome da Unidade :		EMEI FRANCISCO ADALTON RODRIGUES		DRE :	SÃO MATEUS
1.3.1.2.2	Ferro	Não	Verificar se atende o projeto	N.A.	
1.3.1.2.3	Enterrada	Sim	Situação	1	
1.3.1.2.4	Exposta	Não	Situação	1	
1.3.1.2.5	Ressecada	Não	Situação	1	
1.3.1.2.6	Enferrujada	Não	Situação	1	
1.3.1.2.7	Vazamento	Não	Situação	1	
1.3.1.3	Registros	Sim	Estado de conservação.	1	
1.3.2 Distribuição entre o reservatório e os pontos de distribuição					
1.3.2.1	Tubulação	Adequado	Estado de conservação.	1	Não foi observado pontos de vazamentos, superficial
1.3.2.1.1	PVC	Sim	Verificar se atende o projeto	1	Não tivemos acesso ao projeto hidráulico da unidade
1.3.2.1.2	Ferro	Não	Verificar se atende o projeto	N.A.	
1.3.2.1.3	Enterrada	Sim	Situação	1	
1.3.2.1.4	Exposta	Sim	Situação	1	
1.3.2.1.5	Ressecada	Não	Situação	1	
1.3.2.1.6	Enferrujada	Não	Situação	1	
1.3.2.1.7	Vazamento	Não	Situação	1	
1.3.2.2	Registros	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4 Acabamento					
1.4.1 Torneiras					
1.4.1.1 Cozinha - pia					
1.4.1.1.1	Arejador de vazão constante	Não	Estado de conservação.	2	Algumas torneiras estão com os arejadores danificados
1.4.1.1.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.2 Cozinha - parede					
1.4.1.2.1	Arejador de vazão constante	Sim	Estado de conservação.	2	Algumas torneiras estão com os arejadores danificados
1.4.1.3	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.3 Lavatório - Cuba					
1.4.1.3.1	Arejador de vazão constante	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4.1.3.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.4 Lavatório - Parede					
1.4.1.4.1	Arejador de vazão constante	Sim	Estado de conservação.	1	Bebedouro, torneiras antivandalismo
1.4.1.4.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.5 Tanque					
1.4.1.5.1	Arejador de vazão constante	Não	Estado de conservação.	2	Não possui
1.4.1.5.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.1.6 Jardim					
1.4.1.6.1	Arejador de vazão constante	Não	Estado de conservação.	2	Não possui
1.4.1.6.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.2 Válvula de Descarga					
1.4.2.1	Acabamento	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4.2.2	Vazamento	Não	Situação	1	
1.4.3 Caixa Acoplada					
1.4.3.1	Mangueira de ligação		Estado de conservação.	N.A.	Unidade não possui
1.4.3.2	Vazamento		Situação de consumo	N.A.	
1.4.3.3	Comporta de Vedação - saída		Estado de conservação.	N.A.	
1.4.3.4	Vazamento		Situação de consumo	N.A.	
1.4.3.5	Trincada		Situação	N.A.	
1.4.3.6	Funcionamento		Situação	N.A.	
1.4.3.7	Tampa		Estado de conservação.	N.A.	
1.4.4 Válvula de descarga					
1.4.4.1	Acabamento	Sim	Verificar se atende a norma	2	Falta acabamento da válvula no banheiro dos funcionários
1.4.4.2	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.5 Bacia Sanitária					
1.4.5.1	Trincada/Quebrada	Não	Situação	1	
1.4.5.2	Assento	Não	Verificar se atende a norma	2	Falta assento em algumas bacias
1.4.6 Chuveiro Elétrico					
1.4.6.1	Cano de ligação	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4.6.1.1	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.6.2	Registro de pressão	Sim	Estado de conservação.	1	
1.4.6.2.1	Vazamento	Não	Situação de consumo	1	
1.4.6.2.2	Acabamento	Sim	Estado de conservação.	1	
2 Esgoto					
2.1 Ligação					
2.1.1	Rede pública	Sim	Estado de conservação.	1	

Nome da Unidade :		EMEI FRANCISCO ADALTON RODRIGUES		DRE :	SÃO MATEUS
2.1.2	Ligação com a rede pública	Sim	Estado de conservação.	1	
2.1.3	Fossa	Não	Estado de conservação.	N.A.	
2.1.3.1	Volume	N.A.	Verificar se atende o projeto	N.A.	
2.1.4	Sumidouro	Não	Estado de conservação.	N.A.	
2.1.4.1	Volume	N.A.	Verificar se atende o projeto	N.A.	
2.2 Caixas					
2.2.1 Caixa de Gordura					
2.2.1	Caixa de Gordura	Sim	Situação	1	
2.2.1.1	Quantidade	1	Verificar se atende o projeto	1	
2.2.1.2	Vazamento	Não	Estado de conservação.	1	
2.2.1.3	Trinca/Fissuras	Não	Situação	1	
2.2.1.4 Tampas					
2.2.1.5	Ausência	Não	Situação	1	
2.2.1.6	Ineficiência de fechamento	Não	Situação	1	
2.2.2 Caixa de Passagem					
2.2.2	Caixa de Passagem	Sim	Situação	2	Algumas caixas de passagem apresentam desgaste pelo tempo
2.2.2.1	Quantidade	17	Verificar se atende o projeto	2	Necessitam revisão
2.2.2.2	Vazamento	Não	Situação	1	
2.2.2.3	Trinca/Fissuras	Não	Situação	1	
2.2.2.4	Tampas	Sim	Situação	2	Tampas desgastada pelo tempo, algumas com trincas e rachaduras
2.2.2.5	Ausência	Não	Estado de conservação.	1	
2.2.2.6	Ineficiência de fechamento	Não	Estado de conservação.	1	Falta pedaço da tampa, caixa de passagem no jardim
2.3 Rede					
2.3.1 Tubulação					
2.3.1.1	PVC	Sim	Verificar se atende o projeto	1	
2.3.1.2	Manilha	Não	Verificar se atende o projeto	N.A.	
2.3.2	Inclinação	Adequado	Situação	1	
2.3.3	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.3.4	Vazamentos	Não	Situação	1	
2.4 Ralos					
2.4.1	Caimento	Adequado	Situação	1	
2.4.2	Entupimento	Não	Situação	1	
2.5 Aparelhos Sanitários					
2.5.1 Pia da cozinha					
2.5.1.1	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.5.1.2	Vazamentos	Sim	Situação	2	Vazamento pelo sifão
2.5.2 Tanque					
2.5.2.1	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.5.2.2	Vazamentos	Não	Situação	1	
2.5.3 Lavatório					
2.5.3.1	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.5.3.2	Vazamentos	Não	Situação	1	
2.5.4 Vaso Sanitário					
2.5.4.1	Entupimentos	Não	Situação	1	
2.5.4.2	Vazamentos	Não	Situação	1	
3 Drenagem					
3.1 Ligação					
3.1.1	Rede pública		Estado de conservação.	N.A.	
3.1.2	Ligação com a rede pública		Estado de conservação.	N.A.	
3.1.3	Descarrega na Guia	Sim	Estado de conservação.	1	
3.2 Área Externa					
3.2.1 Canaletas					
3.2.1.1	Canaletas	Sim	Situação	1	
3.2.1.1.1 Tipo					
3.2.1.1.1.1 Concreto					
3.2.1.1.1.1.1	Moldada "In-Loco"	Sim	Situação	1	
3.2.1.1.1.1.2	Pré-moldada	Não	Situação	N.A.	
3.2.1.1.1.1.3	Trincada	Não	Situação	1	
3.2.1.1.1.1.4	Assoreada	Não	Situação	1	
3.2.1.1.1.2 Alvenaria					
3.2.1.1.1.2.1	Alvenaria		Situação	N.A.	
3.2.1.1.1.2.2	Trincada		Situação	N.A.	
3.2.1.1.1.2.3	Assoreada		Situação	N.A.	
3.2.1.1.2 Acessórios					

Nome da Unidade :		EMEI FRANCISCO ADALTON RODRIGUES		DRE :	SÃO MATEUS
3.2.1.1.2.1	Grelhas	Sim	Situação	2	Falta manutenção, vide foto 65
3.2.1.1.2.2	Quebra	Não	Situação	N.A.	
3.2.1.1.2.3	Danificada	Não	Situação	N.A.	
3.2.1.1.2.4	Tampa	Sim	Situação	N.A.	
3.2.1.1.2.5	Quebra	Não	Situação	N.A.	
3.2.1.1.2.6	Danificada	Sim	Situação	2	Falta manutenção
3.2.2 Escadas Hidráulicas					
3.2.2.1	Escada Hidráulica		Situação	N.A.	
3.2.2.2	Trincada		Situação	N.A.	
3.2.2.3	Assoreada		Situação	N.A.	
3.2.3 Caixas de Passagem					
3.2.3.1 Caixas					
3.2.3.1.1 Tipo					
3.2.3.1.1.1 Concreto					
3.2.3.1.1.1.1	Moldada "In-Loço"	Sim	Situação	1	
3.2.3.1.1.1.2	Pré-moldada	Não	Situação	N.A.	
3.2.3.1.1.1.3	Trincada	Não	Situação	1	
3.2.3.1.1.1.4	Assoreada	Não	Situação	1	
3.2.3.1.1.2 Alvenaria					
3.2.3.1.1.2.1	Alvenaria	Não	Situação	N.A.	
3.2.3.1.1.2.2	Trincada	Não	Situação	N.A.	
3.2.3.2 Acessórios					
3.2.3.2.1	Grelhas		Situação	N.A.	
3.2.3.2.2	Quebra		Situação	N.A.	
3.2.3.2.3	Danificada		Situação	N.A.	
3.2.3.2.4	Tampa		Situação	N.A.	
3.2.3.2.5	Quebra		Situação	N.A.	
3.2.3.2.6	Danificada		Situação	N.A.	
3.2.4 Tubulação					
3.2.4.1 Tipo					
3.2.4.1.1	PVC	Sim	Situação	1	
3.2.4.1.2	Cerâmico	Não	Situação	N.A.	
3.2.4.1.3	Entupimentos	Não	Situação	1	
3.3 Edificação					
3.3.1 Calhas					
3.3.1.1 Tipo					
3.3.1.1.1	Galvanizada	Não	Situação	1	
3.3.1.1.2	PVC	Não	Situação	1	
3.3.1.1.3	Molda "In-Loço"	Sim	Situação	1	
3.3.1.1.4	Entupida	Não	Situação	1	
3.3.1.1.5	Danificada	Não	Situação	1	
3.3.1.1.6	Vazamento	Não	Situação	1	
3.3.1.1.7	Enferrujada	Não	Situação	1	
3.3.1.1.8	Falha na fixação	Não	Situação	1	
3.3.1.1.9	Impermeabilização	Não	Situação	1	
3.3.2 Ligações					
3.3.2.1 Tipo					
3.3.2.1.1	Galvanizada	Sim	Situação	1	
3.3.2.1.2	PVC	Não	Situação	1	
3.3.2.1.3	Entupida	Não	Situação	1	
3.3.2.1.4	Danificada	Não	Situação	1	
3.3.2.1.5	Vazamento	Não	Situação	1	
3.3.2.1.6	Enferrujada	Não	Situação	1	
3.3.2.1.7	Falha na fixação	Não	Situação	1	
3.3.3 Decidas					
3.3.3.1 Tipo					
3.3.3.1.1	Galvanizada	Sim	Situação	1	
3.3.3.1.2	PVC	Não	Situação	1	
3.3.3.1.3	Entupida	Não	Situação	1	
3.3.3.1.4	Danificada	Não	Situação	1	
3.3.3.1.5	Vazamento	Não	Situação	1	
3.3.3.1.6	Enferrujada	Não	Situação	1	
3.3.3.1.7	Falha na fixação	Não	Situação	1	
3.3.4 Caixas de captação					
3.3.4.1 Tipo					
3.3.4.1.1 Concreto					

Nome da Unidade :		EMEI FRANCISCO ADALTON RODRIGUES		DRE :	SÃO MATEUS
3.3.4.1.1.1	Moldada "In-Loço"		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.2	Pré-moldada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.3	Trincada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.4	Tampa		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.5	Quebra		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.6	Danificada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.1.7	Ausência		Estado de conservação.	N.A.	
3.3.4.1.1.8	Ineficiência de fechamento		Estado de conservação.	N.A.	
3.3.4.1.2 Alvenaria					
3.3.4.1.2.1	Alvenaria				
3.3.4.1.2.2	Trincada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.2.3	Tampa		Situação	N.A.	
3.3.4.1.2.4	Quebra		Situação	N.A.	
3.3.4.1.2.5	Danificada		Situação	N.A.	
3.3.4.1.2.6	Ausência		Estado de conservação.	N.A.	
3.3.4.1.2.7	Ineficiência de fechamento		Estado de conservação.	N.A.	
3.3.5 Tubulação					
3.3.5.1	Tipo				
3.3.5.1.1	PVC		Situação	N.A.	
3.3.5.1.2	Cerâmico		Situação	N.A.	
3.3.5.1.3	Entupimentos		Situação	N.A.	

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENGENHEIRO CLEBER C. BITENCOURT / TÊC. EM EDIFICAÇÕES MARIA SOCORRO

Nome da Unidade : EMEI FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES **DRE :** SÃO MATEUS

	Item	Grau de Comprome- timento	Ambiente / Observações
1	ARBÓREO		
1.1	TIPO DE MANEJO		
1.1.1	SUPRESSÃO		
1.1.1.1	CORTE RASO , RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 5CM<DIAM<15CM	Verificar a condição	
1.1.1.2	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	Verificar a condição	
1.1.1.3	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	Verificar a condição	
1.1.1.4	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 45CM<DIAM<60CM	Verificar a condição	
1.1.1.5	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 60CM<DIAM<100CM	Verificar a condição	
1.1.1.6	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 100CM<DIAM<150CM	Verificar a condição	
1.1.1.7	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 150CM<DIAM<250CM	Verificar a condição	
1.1.1.8	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 250CM<DIAM<350CM	Verificar a condição	
1.1.2	FITOSSANITÁRIO		
1.1.2.1	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES DIAM>5<15CM	Verificar a condição	
1.1.2.2	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	Verificar a condição	
1.1.2.3	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	Verificar a condição	
1.1.2.4	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 45CM<DIAM<60CM	Verificar a condição	
1.1.2.5	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 60CM<DIAM<100CM	Verificar a condição	
1.1.2.6	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES DIAM >100CM	Verificar a condição	
1.1.3	ADEQUAÇÃO		
1.1.3.1	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA.	Verificar a condição	2 PODA DE CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO, NECESSÁRIA PARA CONTROLE DE CRESCIMENTO E ORIENTAÇÃO DOS GALHOS, BEM COMO DESEMPENHO VITAL
1.1.3.2	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M	Verificar a condição	2 PODA DE CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO, NECESSÁRIA PARA CONTROLE DE CRESCIMENTO E ORIENTAÇÃO DOS GALHOS, BEM COMO DESEMPENHO VITAL
2	TIPO DE VEGETAÇÃO		
2.1	GRAMA		
2.1.1	ESMERALDA	Estado de conservação.	
2.1.2	SÃO CARLOS	Estado de conservação.	2 PODA REGULAR DE CONSERVAÇÃO NECESSÁRIA
2.1.3	PRETA	Estado de conservação.	
2.1.4	OUTRA ESPÉCIE	Estado de conservação.	
2.2	FORRAÇÃO		
2.2.1	MARANTA	Estado de conservação.	
2.2.2	CURCUIGO	Estado de conservação.	
2.2.3	LANTANA	Estado de conservação.	
2.2.4	LÍRIO AMARELO	Estado de conservação.	
2.2.5	PILEIA	Estado de conservação.	

	Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
2.2.6	CLOROFITO	Estado de conservação.		
2.2.7	VEDELIA	Estado de conservação.		
2.2.8	AGAPANTO	Estado de conservação.		
2.2.9	AZULZINHO	Estado de conservação.		
2.2.10	BARLÉRIA	Estado de conservação.		
2.2.11	BULBINE	Estado de conservação.		
2.2.12	DINHEIRO-EM-PENCA	Estado de conservação.		
2.2.13	GOTA DE ORVALHO	Estado de conservação.		
2.2.14	GRAMA-AMENDOIM	Estado de conservação.		
2.2.15	JIBÓIA-VERDE	Estado de conservação.		
2.2.16	OFOPOGO	Estado de conservação.		
2.2.17	PAPIRINHO	Estado de conservação.		
2.2.18	SINGÔNIO	Estado de conservação.		
2.2.19	TRAPOERABA	Estado de conservação.		
2.2.20	FALSO-ÍRIS	Estado de conservação.		
2.2.21	FLOR-LEOPARDO	Estado de conservação.		
2.2.22	HELICÔNIA-PAPAGAIO	Estado de conservação.		
2.2.23	MORÉIA-AMARELA	Estado de conservação.		
2.2.24	ARBUSTO (H= 0,50 A 0,70 M)	Estado de conservação.		
2.2.25	AZALÉIA	Estado de conservação.		
2.2.26	BELA EMILIA	Estado de conservação.		
2.2.27	COSTELA-DE-ADÃO	Estado de conservação.		
2.2.28	GUAIMBÊ	Estado de conservação.		
2.2.29	PRIMAVERA	Estado de conservação.		
2.2.30	CALIANDRA	Estado de conservação.		
2.2.31	SANQUÊSIA	Estado de conservação.		
2.2.32	DICORISANDRA	Estado de conservação.		
2.2.33	MANJERICÃO	Estado de conservação.		
2.2.34	ALPINIA	Estado de conservação.		
2.2.35	AVE-DO-PARAÍSO	Estado de conservação.		
2.2.36	CLÚSIA	Estado de conservação.		
2.2.37	FILODENDRO	Estado de conservação.		
2.2.38	GARDÊNIA	Estado de conservação.		
2.2.39	GUAIMBÊ-DA-FOLHA-ONDULADA	Estado de conservação.		
2.2.40	GUAIMBÊ-DE-BREJO	Estado de conservação.		
2.2.41	IMBÊ	Estado de conservação.		
2.2.42	JASMIM-AMARELO	Estado de conservação.		
2.2.43	LANTERNA-CHINESA	Estado de conservação.		
2.2.44	MANACÁ-DE-CHEIRO	Estado de conservação.		
2.2.45	MARIA-PRETA	Estado de conservação.		
2.2.46	MUSSAENDA	Estado de conservação.		
2.2.47	MUSSAENDA-FRONDOSA	Estado de conservação.		
2.2.48	PLEOMELE	Estado de conservação.		
2.2.49	QUARESMEIRINHA	Estado de conservação.		
2.2.50	RESEDÁ	Estado de conservação.		
2.2.51	SOMBRINHA-CHINESA	Estado de conservação.		
2.2.52	TUMBÉRGIA	Estado de conservação.		
2.3	ARBÓREA			
2.3.1	Arvores Nativas			
2.3.1.1	ALDRAGO	Estado de conservação.		
2.3.1.2	PEITO DE POMBA	Estado de conservação.		
2.3.1.3	AÇOITA CAVALO	Estado de conservação.		
2.3.1.4	CAPIXINGUI	Estado de conservação.		
2.3.1.5	FUMO BRAVO	Estado de conservação.		
2.3.1.6	INGÁ	Estado de conservação.		
2.3.1.7	MUTAMBO	Estado de conservação.		
2.3.1.8	PAU POLVORA	Estado de conservação.		

	Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
2.3.1.9	TÁPIA	Estado de conservação.		
2.3.2	Arvores Ornamentais (H= 1,50 a 2,00 m)			
2.3.2.1	ARAÇÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.2	ALECRIM DE CAMPINAS	Estado de conservação.		
2.3.2.3	ARAÇÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.4	AROEIRA-DO-SERTÃO	Estado de conservação.		
2.3.2.5	AROEIRA-SALSA	Estado de conservação.		
2.3.2.6	BICO-DE-PATO	Estado de conservação.		
2.3.2.7	CANELA-PRETA	Estado de conservação.		
2.3.2.8	CANELA-SASSAFRÁS	Estado de conservação.		
2.3.2.9	CANELEIRA	Estado de conservação.		
2.3.2.10	CAPUTUNA-PRETA (CHUPA FERRO)	Estado de conservação.		
2.3.2.11	CAROBA	Estado de conservação.		
2.3.2.12	CAROBA-BRANCA	Estado de conservação.		
2.3.2.13	CAROBÃO	Estado de conservação.		
2.3.2.14	CARVALHO-BRASILEIRO (CARVALHO DO BRASIL)	Estado de conservação.		
2.3.2.15	CÁSSIA-GRANDE	Estado de conservação.		
2.3.2.16	CASTANHA-DO-PARÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.17	CEDRO-ROSA	Estado de conservação.		
2.3.2.18	CHÁ-DE-BUGRE (CAPITÃO DO CAMPO)	Estado de conservação.		
2.3.2.19	CHUVA DE OURO	Estado de conservação.		
2.3.2.20	DEDALEIRO	Estado de conservação.		
2.3.2.21	DIADEMA	Estado de conservação.		
2.3.2.22	EMBAÚBA	Estado de conservação.		
2.3.2.23	EMBIRUÇU	Estado de conservação.		
2.3.2.24	FEDEGOSO (ALELUIA)	Estado de conservação.		
2.3.2.25	FEIJOA	Estado de conservação.		
2.3.2.26	GUANANDI	Estado de conservação.		
2.3.2.27	IMBUÍ	Estado de conservação.		
2.3.2.28	IPÊ-AMARELO	Estado de conservação.		
2.3.2.29	IPÊ-AMARELO-DA-SERRA	Estado de conservação.		
2.3.2.30	IPÊ-BRANCO	Estado de conservação.		
2.3.2.31	IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS	Estado de conservação.		
2.3.2.32	IPÊ-ROXO DE BOLA	Estado de conservação.		
2.3.2.33	JABORANDI	Estado de conservação.		
2.3.2.34	JACARANDÁ-PAULISTA	Estado de conservação.		
2.3.2.35	JATOBÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.36	JEQUITIBÁ-BRANCO	Estado de conservação.		
2.3.2.37	JEQUITIBÁ-ROSA	Estado de conservação.		
2.3.2.38	MANACÁ-DA-SERRA	Estado de conservação.		
2.3.2.39	MIRINDIBA (MIRINDIBA ROSA)	Estado de conservação.		
2.3.2.40	MULUNGU	Estado de conservação.		
2.3.2.41	MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ)	Estado de conservação.		
2.3.2.42	PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA)	Estado de conservação.		
2.3.2.43	PAU-BRASIL	Estado de conservação.		
2.3.2.44	PAU-CIGARRA - DAP5	Estado de conservação.		
2.3.2.45	PAU-FERRO	Estado de conservação.		
2.3.2.46	PEROBA ROSA	Estado de conservação.		
2.3.2.47	PINHEIRO-DO-PARANÁ	Estado de conservação.		
2.3.2.48	QUARESMEIRA	Estado de conservação.		
2.3.2.49	SIBIPIRUNA	Estado de conservação.		
2.3.2.50	SUINÃ - DAP3	Estado de conservação.		
2.3.2.51	TARUMÃ	Estado de conservação.		
2.3.2.52	TIPUANA	Estado de conservação.		
2.3.2.53	UNHA-DE-VACA	Estado de conservação.		

	Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
2.3.2.54	URUCUM	Estado de conservação.		
2.3.2.55	URUCUM - DAP 7	Estado de conservação.		
2.3.3	Árvores Frutíferas (H = 2,00 m)			
2.3.3.1	ACEROLA	Estado de conservação.		
2.3.3.2	AMOREIRA	Estado de conservação.		
2.3.3.3	ANGELIM-DOCE	Estado de conservação.		
2.3.3.4	CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO)	Estado de conservação.		
2.3.3.5	GABIROBA	Estado de conservação.		
2.3.3.6	GENIPAPO (JENIPAPO)	Estado de conservação.		
2.3.3.7	GOIABEIRA	Estado de conservação.		
2.3.3.8	GRUMIXAMA	Estado de conservação.		
2.3.3.9	JABUTICABEIRA	Estado de conservação.		
2.3.3.10	JAMBOLÃO	Estado de conservação.		
2.3.3.11	PITANGUEIRA	Estado de conservação.		
2.3.3.12	PITANGUEIRA - DAP5	Estado de conservação.		
2.3.3.13	UVAIA - DAP3	Estado de conservação.		
2.3.4	Palmeiras (H = 2,00 m)			
2.3.4.1	AÇAÍ	Estado de conservação.		
2.3.4.2	GUARIROBA - DAP3	Estado de conservação.		
2.3.4.3	INDAIÁ	Estado de conservação.		
2.3.4.4	JERIVÁ - DAP5	Estado de conservação.		
2.3.4.5	PALMITO-JUÇARA (PALMITO)	Estado de conservação.		
2.3.4.6	PUPUNHA	Estado de conservação.		
2.3.5	Outros			
2.3.5.1	BAMBUZINHO (H= 1,00 a 2,00 M)	Estado de conservação.		
2.3.5.2	CIPÓ DE SÃO JOÃO (H=0,50 A 0,70M)	Estado de conservação.		
2.3.5.3	CUSPIDÁRIA (H=0,50 A 0,70M)	Estado de conservação.		
2.3.5.4	IPOMÉIA (H=0,50 A 0,70M)	Estado de conservação.		
3	Acessórios			
3.1	PROTETOR PARA ARVORES	Estado de conservação.		
4	LIMPEZA			
4.1	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA		2	CORTE DE MATO E GRAMA REGULAR NECESSÁRIO
4.2	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.			
4.3	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 60CM<DIAM<100CM.			
4.4	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 100CM<DIAM<150CM.			
4.5	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 150CM<DIAM<250CM			
4.6	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 250CM<DIAM<350CM			
4.7	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.			
4.8	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 60CM<DIAM<100CM.			
4.9	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 100CM<DIAM<150CM.			

	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
4.10	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 150CM<DIAM<250CM		
4.11	REMOÇÃO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 250CM<DIAM<350CM		
5	REMOÇÃO DE RESÍDUOS		
5.1	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)		

Legenda	
Grau de Comprometimento	
1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
VISTORIADOR	
ENGENHEIRO CLEBER C. BITENCOURT E TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES MARIA SOCORRO RODRIGUES	

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADALTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 Placa de identificação da unidade



FOTO 2 Calçada pavimentada



FOTO 3 Iluminação Pública, falta sinalização de vagas para idosos e PNE



FOTO 4 Portão de acesso ao estacionamento



FOTO 5 Portão de acesso à unidade



FOTO 6 Portão de entrada do pátio

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 1 12

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADALTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 Corredor externo, acesso a unidade



FOTO 8 Piso tátil



FOTO 9 Identificação padrão das salas da gestão



FOTO 10 Altura do interruptor



FOTO 11 Janelas sala da diretoria

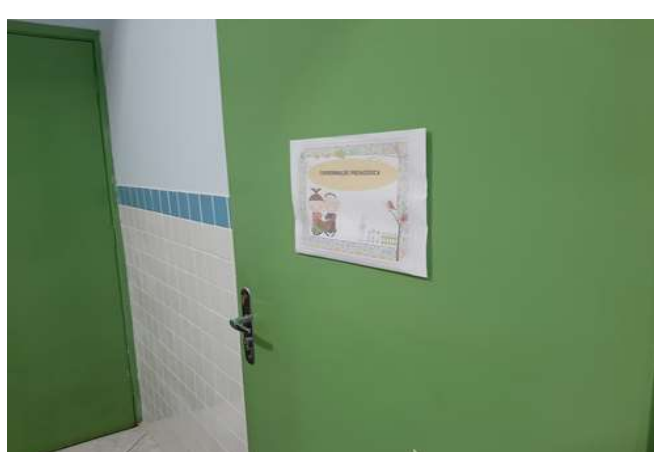


FOTO 12 Porta de entrada sala da coordenação

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 2 12

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADALTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

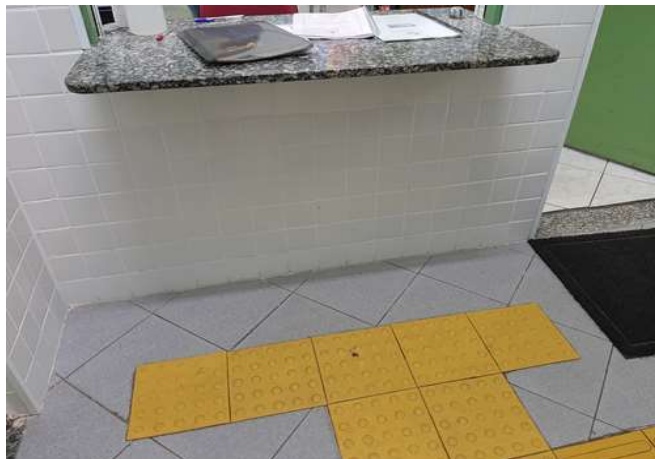


FOTO 13 Balcão da secretaria



FOTO 14 Refeitório



FOTO 15 Mesas refeitório



FOTO 16 Início da escada



FOTO 17 Patamar da escada

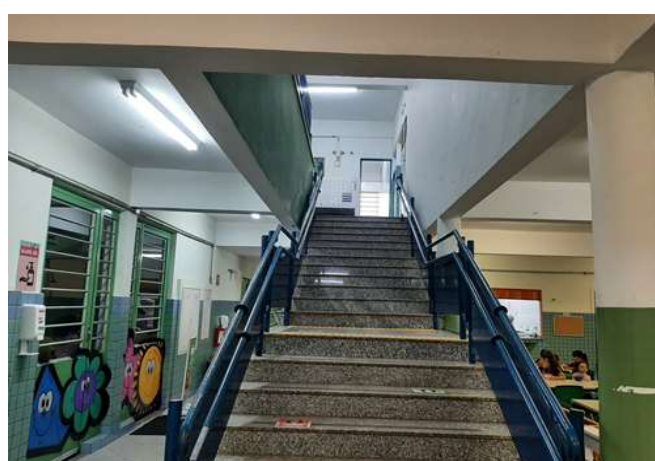


FOTO 18 Imagem ampla da escada

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 3 12

[Handwritten signature]
43

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADALTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 Circulação horizontal, corredor das salas



FOTO 20 Identificação padrão das salas



FOTO 21 Soleira sala de aula



FOTO 22 Imagem ampla da sala de aula



FOTO 23 Padrão de lousa das salas

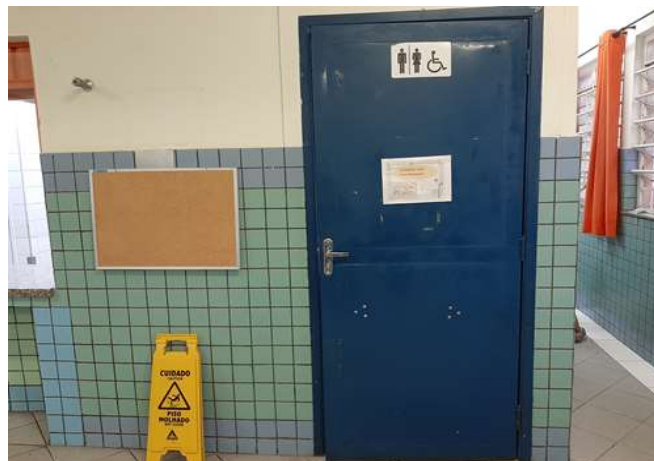


FOTO 24 Identificação do banheiro

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 4 12

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADALTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25 Barra de apoio banheiro PNE



FOTO 26 Soleira banheiro PNE



FOTO 27 Torneira com alavanca banheiro PNE



FOTO 28 Bacia sanitária banheiro PNE



FOTO 29 Elevador



FOTO 30 Botão de acionamento elevador

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 5 12

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADALTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31 Estacionamento



FOTO 32 Corredor externo acesso a unidade



FOTO 33 Espaço aberto, área externa



FOTO 34 Parque



FOTO 35 Parque



FOTO 36 Parque

ACESSIBILIDADE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 6 12

46

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADALTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37 Cavalete do hidrômetro



FOTO 38 Reservatório



FOTO 39 Escada marinheiro



FOTO 40 Vazamento tubulação do reservatório



FOTO 41 Porta casa de bomba



FOTO 42 Lavatório parede, torneiras com acionamento automático

HIDRÁULICA

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 7

12

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADALTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

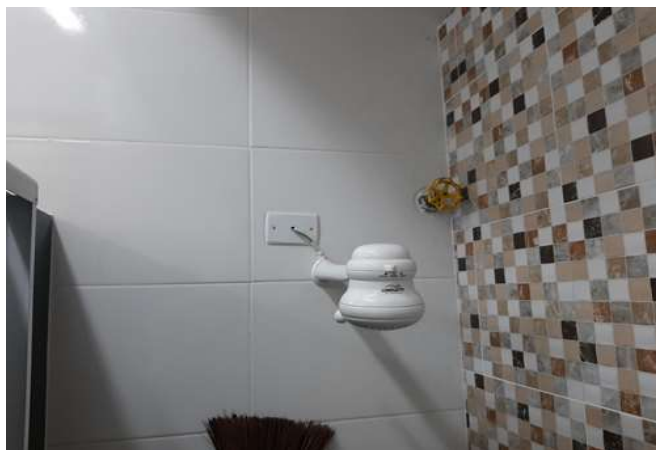


FOTO 43 Chuveiro elétrico



FOTO 44 Torneira cozinha parede



FOTO 45 Torneira elétrica



FOTO 46 Torneira elétrica, não funciona



FOTO 47 Torneira de lavatório mesa com arejador



FOTO 48 Caixa acoplada

HIDRÁULICA

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 8 12

48

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADALTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49 Botão de duplo acionamento, caixa acoplada

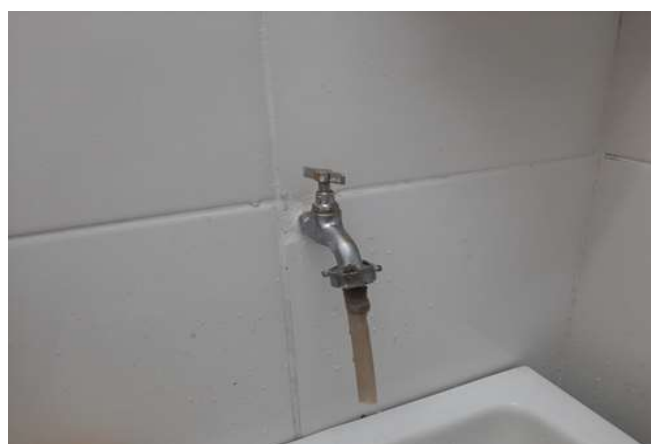


FOTO 50 Torneira de tanque



FOTO 51 Grelha de concreto



FOTO 52 Tubulação de escoamento da água pluvial



FOTO 53 Caixa de passagem água pluvial



FOTO 54 Caixa de passagem

HIDRÁULICA

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 9 12

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADALTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 55 Caixa de passagem



FOTO 56 Caixa de passagem



FOTO 57 Grelha de concreto, área externa



FOTO 58 Bebedouro, torneias de uso geral sem arejador



FOTO 59 Caixa de passagem



FOTO 60 Grelha enferrujada

HIDRÁULICA

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 10 12

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADALTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

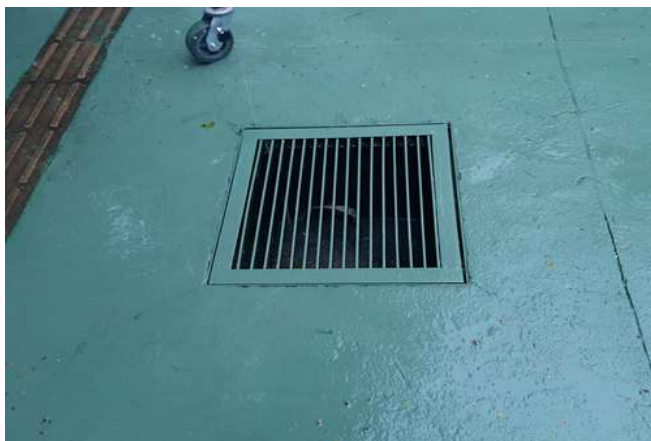


FOTO 61 Caixa de passagem água pluvial



FOTO 62 Canaleta



FOTO 63 Bebedouro com torneiras antivandalismo



FOTO 64 Filtro com registro de gaveta



FOTO 65 Grelha sem manutenção



FOTO 66 Caixa de pagssagem

HIDRÁULICA

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 11 12

[Assinatura]

Relatório Fotográfico

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 6

NOME

FRANCISCO ADALTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67

Pátio descoberto, Pé de Angico, Ficus, Bougainville e gramado parcial



FOTO 68

Ficus à direita com copa frondosa, localizada no estacionamento



FOTO 69

Ipê de Jardim, Hibisco, Abacateiro e gramado parcial, no playground



FOTO 70

No estacionamento o espaço de respiro das raízes é insuficiente, comprometendo sua vitalidade



FOTO 71

Ipê de Jardim, Hibisco ao longo do gradil e gramado no playground com boa conservação



FOTO 72

Frutíferas, Mamão, Abacateiro, Amoreira, limoeiro

ARBÓREO

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA MARIA SOCORRO

Folha: 12 / 12

52

ESCOLA: FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

TIPO: EMEI

LOCAL: RUA AGUARICO, 5

BAIRRO: JD. HELENA

DRE: SÃO MATEUS

CÓD. UNIDADE: 019206

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Realizada vistoria predial in loco com objetivo de verificar a parte elétrica e AVCB.

Vistoriado por:

THIAGO GIUSEPPE PAEZ

ENG. ELETRICISTA

CREA 5062700241

Thiago Giuseppe Paez

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Lucas M. Leutwiler DI G. Oliveira
RF: 808967.1 - RG: 43.157.239-2
Diretor de Escola



Nome da Unidade : EMEI FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

DRE : SÃO MATEUS

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES					
	Item			Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO					
1 Características Gerais					
1.1	Utilização prevista e demanda	Sem projetos	Em conformidade.	3	Projeto não se encontra na unidade escolar.
1.2	Influências externas as quais a instalação estará submetida:	Existência de fatores danosos envolvendo Meio Ambiente, Utilização da Edificação e Construção da Edificação		1	
1.3	Requisitos de manutenção	Não	Frequência e qualidade da manutenção	3	Realizado somente manutenção corretiva.
2 Características Técnicas					
2.1	Distribuição de Cargas de acordo com a divisão por circuitos	Sem projetos	Dimensionamento de acordo com as cargas projetadas	3	Projeto não se encontra na unidade escolar.
2.2	Considerações sobre queda de tensão	Não	Dimensionamento de acordo com as cargas projetadas	2	Projeto não se encontra na unidade escolar. Não foi relatado nenhuma anormalidade.
3 Dimensionamento, seleção e prescrição de instalação dos Dispositivos de Proteção					
3.1	Dispositivos de proteção contra sobrecorrente	Sim	Estado de conservação.	1	
3.2	Dispositivos de proteção contra sobrecarga	Sim	Estado de conservação.	1	
3.3	Dispositivos de proteção contra surtos - DPS	Não	Estado de conservação.	3	Ausência do dispositivo em todos os quadros de distribuição. Conforme NBR 5410, item 5.4.2.1
3.4	Dispositivo de proteção a corrente diferencial residual - DR	Não	Estado de conservação.	3	Ausência do dispositivo em todos os quadros de distribuição. Conforme NBR 5410, item 5.1.2.2
3.5	Dispositivo de seccionamento para manutenção mecânica	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3.6	Dispositivo de seccionamento de emergência e de parada	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3.7	Dispositivo de comando funcional	NA.	Estado de conservação.	NA.	
4 Instalações das Linhas Elétricas					
4.1	Seleção e Instalação em função das influências externas	Sim	Estado de conservação.	1	
4.2	Condutor fase/vivo	Sim	Estado de conservação.	1	
4.3	Condutor Neutro	Sim	Estado de conservação.	1	
4.4	Condutor Terra ligado ao eletrodo de aterramento	Sim	Estado de conservação.	1	
4.5	Condutor Terra/PEN nos circuitos	Sim	Estado de conservação.	1	
5 Quadro Geral de Baixa Tensão - QGBT / Quadro Geral de Distribuição					
5.1	Instalação da Caixa de Entrada	Sim	Atendimento de todos as Instruções Normativas e requisitos técnicos da Concessionária	1	
5.2	Estrutura do QGBT	Estado de conservação		2	Realizar limpeza no QGBT.
5.3	Aterramento de acordo com as instruções da Concessionária	Sim	Atendimento de todos as Instruções Normativas e requisitos técnicos da Concessionária	2	Não foi possível vistoria a caixa de inspeção, pois encontra-se blindada, por motivo de furto dos cabos elétricos.
5.4	Cabos de alimentação	Sim	Estado de conservação.	1	
5.5	Cabos de distribuição	Sim	Estado de conservação.	2	Refazer a conexão dos cabos de distribuição, com conectores adequados.
5.6	Componentes (Disjuntores/ Barramento/Chave seccionadora)	Sim	Estado de conservação.	1	
5.7	Poste de Entrada e Caixa de Entrada e Aterramento	Sim	Estado de conservação.	1	
5.8	Estanqueidade do Abrigo e pingadeiras	Sim	Estado de conservação.	1	
6 Quadro de Entrada de Energia Elétrica					
6.1	Estrutura da Caixa de Entrada	Estado de conservação.		2	Realizar limpeza geral na caixa. Organizar os cabos elétricos.
6.2	Aterramento	Sim	Estado de conservação.	1	
6.3	Componentes (Disjuntores/ Barramento/Chave seccionadora)	Sim	Estado de conservação.	1	
6.4	Estanqueidade da caixa de entrada	Estado de conservação		1	
7 Quadro de Distribuição					
7.1	Estrutura da Caixa de Distribuição	Estado de conservação		3	Adequação das caixas de distribuição, estão sobrecarregadas, espaço insuficiente. Falta de identificação dos circuitos. Instalar novos quadros de distribuição dentro das especificações, com componentes novos e atuais. Limpeza geral.
7.2	Aterramento	Sim	Estado de conservação.	2	Revisar o sistema de aterramento.
7.3	Componentes (Disjuntores/ Barramento/Chave seccionadora)	Sim	Estado de conservação.	2	Revisão geral dos componentes. Barramento inadequado, com adaptação.
7.4	Cabos de alimentação	Sim	Estado de conservação.	1	
7.5	Cabos de distribuição	Sim	Estado de conservação.	2	Fora dos padrões de cores (fase, neutro e terra). Faltam conectores nos barramentos de neutro e terra, e nas fases dos disjuntores.
7.6	Estanqueidade da caixa de distribuição	Estado de conservação		1	
8 Instalações em locais específicos					
8.1 Local contendo banheiro ou chuveiro					
8.1.1	Cabos de alimentação	Sim	Estado de conservação.	3	Verificar os cabos de alimentação dos chuveiros. Instalar conector apropriado entre cabos elétricos e chuveiro.
8.1.2	Estanqueidade da caixa	Estado de conservação		NA.	
8.2 Piscina					
8.2.1	Cabos de alimentação	NA.	Estado de conservação.	NA.	Escola não possui piscina.
8.2.2	Estanqueidade da caixa	Estado de conservação		NA.	Escola não possui piscina.
8.2.3	Bomba	NA.	Estado de conservação.	NA.	Escola não possui piscina.
9 Recalque					
9.1	Quadro de Bombas	Sim	Estado de conservação.	2	Necessidade de revisão no circuito elétrico.
9.2	Bomba Principal	Sim	Estado de conservação.	2	Necessidade de revisão nas bombas.
9.3	Bomba Reserva	NA.	Estado de conservação.	NA.	
10 Sistema de Bombas de esgoto					
10.1	Casa de Bombas	NA.	Estado de conservação.	NA.	Escola não possui sistema de bombas de esgoto
10.2	Estanqueidade da Casa de Bombas	Estado de conservação		NA.	
10.3	Quadro de Bombas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
10.4	Bomba Principal	NA.	Estado de conservação.	NA.	
10.5	Bomba Reserva	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11 Iluminação					
11.1 Iluminação Interna					
11.1.1	Conduites	Sim	Estado de conservação.	1	
11.1.2	Conduletes	Sim	Estado de conservação.	2	Alguns encontram-se danificados e soltos das paredes. Cabos elétricos expostos.

11.1.3	Canaletas	Sim	Estado de conservação.	2	Canaletas necessitam de substituição, onde necessário.
11.1.4	Cabos elétricos	Sim	Estado de conservação.	2	Fora dos padrões de cores (fase, neutro e terra).
11.1.5	Lâmpadas Incandescente	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.1.6	Lâmpadas Fluorescente	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.1.7	Lâmpadas de LED	Sim	Estado de conservação.	1	
11.1.8	Interruptores	Sim	Estado de conservação.	2	Alguns interruptores estão danificados, necessário a substituição.
11.2 Iluminação Externa					
11.2.1	Externo a unidade	Sim	Estado de conservação.	1	
11.2.2	Conduítes	Sim	Estado de conservação.	1	
11.2.3	Conduletes	Sim	Estado de conservação.	2	Alguns danificados e enferrujados, necessidade de substituição. E instalação de novos.
11.2.4	Canaletas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.2.5	Cabos elétricos	Sim	Estado de conservação.	2	Fora dos padrões de cores (fase, neutro e terra).
11.2.6	Lâmpadas Incandescente	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.2.7	Lâmpadas Fluorescente	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.2.8	Lâmpadas de LED	Sim	Estado de conservação.	1	
11.2.9	Refletores	Sim	Estado de conservação.	1	
11.2.10	Relé fotoelétrico	NA.	Estado de conservação.	NA.	
11.2.11	Temporizador digital ou mecânico	NA.	Estado de conservação.	NA.	
12 Tomadas					
12.1 Tomadas Internas					
12.1.1	Caixas	Sim	Estado de conservação.	2	Algumas caixas estão danificadas, necessária a substituição.
12.1.2	Cabos elétricos	Sim	Estado de conservação.	2	Fora do padrão de cores (fase, neutro e terra).
12.1.3	Módulo de tomadas	Sim	Estado de conservação.	2	Alguns módulos estão danificados, necessário a substituição.
12.2 Tomadas Externas					
12.2.1	Caixas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
12.2.2	Cabos elétricos	NA.	Estado de conservação.	NA.	
12.2.3	Módulo de tomadas	NA.	Estado de conservação.	NA.	
13 Sistema de Monitoramento					
13.1	Central	Sim	Estado de conservação.	1	Em funcionamento.
13.2	Rede	Sim	Estado de conservação.	2	Cabos expostos, desorganizados.
13.3	Câmeras	Sim	Estado de conservação.	1	
14 Logica					
14.1	Conexão Banda Larga	Sim	Estado de conservação.	1	
14.2	Conexão Fibra Óptica	Sim	Estado de conservação.	1	
14.3	Switch de rede física	Sim	Estado de conservação.	1	
14.4	Wi-Fi	Sim	Estado de conservação.	1	
14.5	Firewall Físico	Não	Estado de conservação.	NA.	
14.6	Servidor de dados	Não	Estado de conservação.	NA.	
14.7	Nobreak	Não	Estado de conservação.	NA.	
14.8	Backup	Não	Estado de conservação.	NA.	
14.9	Conexão Interna - Wi-fi	Sim	Estado de conservação.	1	
14.10	Conexão Interna - Cabo	Sim	Estado de conservação.	2	Cabos de rede desorganizados na parte administrativa.
15 Elevadores/Plataforma elevatória					
15.1	Painel de Comando	Sim	Estado de conservação.	3	Possui vestígio de curto-circuito, necessário revisão geral do painel.
15.2	Maquina de Tração	Sim	Estado de conservação.	3	Equipamento antigo, em constante manutenção. Sugestão, substituir por novo.
15.3	Cabine	Sim	Estado de conservação.	1	
15.4	Porta de Pavimento	Sim	Estado de conservação.	1	
15.5	Botoeira	Sim	Estado de conservação.	1	
15.6	Sinalização	Sim	Estado de conservação.	1	
16 Climatização - Ar condicionado/ventiladores/exaustão					
16.1	Ar condicionado	NA.	Estado de conservação.	NA.	
16.2	Ventiladores	Sim	Estado de conservação.	1	
16.3	Exaustão	Sim	Estado de conservação.	1	
17 Sistema de Mídia					
17.1	Televisão	Sim	Estado de conservação.	1	
17.2	Projektor	Sim	Estado de conservação.	1	

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Nome da Unidade : EMEI FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES DRE : SAO MATEUS

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES					
Item				Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
1	AVCB				
1.1	SPDA				
1.1.1	Sistema Captor				
1.1.1.1	Captor/Mini captor	Sim	Estado de conservação.	3	Escola não possui laudo e ART do sistema instalado.
1.1.1.2	Conectores	Sim	Estado de conservação.	3	Revisar toda a instalação.
1.1.1.3	Isoladores/espaçadores	NA.	Estado de conservação.	NA.	
1.1.1.4	Luz de sinalização	Não	Estado de conservação.	3	Não encontrado. Sem projeto.
1.1.2	Cabo de proteção de Borda				
1.1.2.1	Cabeamento/Barra chata de proteção de Borda	Sim	Estado de conservação.	3	Revisar toda a instalação.
1.1.2.2	Conectores	Sim	Estado de conservação.	3	Revisar toda a instalação.
1.1.2.3	Isoladores/espaçadores	NA.	Estado de conservação.	NA.	
1.1.3	Descida				
1.1.3.1	Cabeamento/Barra chata	Não	Estado de conservação.	3	Proteção inexistente.
1.1.3.2	Conectores	Não	Estado de conservação.	3	
1.1.3.3	Isoladores/espaçadores	NA.	Estado de conservação.	NA.	
1.1.3.4	Tubo de Proteção	Não	Estado de conservação.	3	
1.1.4	Aterramento				
1.1.4.1	Caixa de inspeção	Não	Estado de conservação.	3	Não possui caixa de inspeção em todo o sistema.
1.1.4.2	Conectores	Não	Estado de conservação.	3	Não possui o sistema.
1.1.4.3	Haste de aterramento	Não	Estado de conservação.	3	Não possui o sistema.
2	Reservatório				
2.1	Reserva de 20% do Reservatório	Sim	Estado de conservação.	1	Confirmar a instalação da tubulação na caixa d'água, se atende a instrução técnica.
2.2	Casa de Bombas	Sim	Estado de conservação.	2	Necessário limpeza no local.
2.3	Estanqueidade da Casa de Bombas	Estado de conservação		NA.	
2.4	Tubulação	Sim	Estado de conservação.	1	
2.5	Recalque				
2.5.1	Quadro de Bombas	Sim	Estado de conservação.	2	Realizar revisão no sistema.
2.5.2	Bomba Principal	Sim	Estado de conservação.	2	Realizar revisão na bomba.
2.5.3	Bomba Reserva	NA.	Estado de conservação.	NA.	
3	Hidrante				
3.1	Abrigo	Sim	Estado de conservação.	1	
3.2	Registro	Sim	Estado de conservação.	1	
3.3	Mangueira	Sim	Estado de conservação.	2	Manter organizada a mangueira. Teste hidrostático está atrasado.
3.4	Esguicho	Sim	Estado de conservação.	1	
3.5	Tubulação	Sim	Estado de conservação.	1	
4	Extintores				
4.1	Extintor de Água	Sim	Estado de conservação.	1	
4.1.1	Quantidade	2	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.1.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.2	Extintor de Pó Químico	Sim	Estado de conservação.	1	
4.2.1	Quantidade	2	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.2.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.3	Extintor de Espuma	NA.	Estado de conservação.	NA.	
4.3.1	Quantidade	0	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
4.3.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.4	Extintor de CO2	Sim	Estado de conservação.	1	
4.4.1	Quantidade	1	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
4.4.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
5	Iluminação de emergência				
5.1	Blocos autônomos	NA.	Estado de conservação.	NA.	
5.1.1	Quantidade		Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.1.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.2	Sistema centralizado com baterias recarregáveis	NA.	Estado de conservação.	NA.	
5.2.1	Quantidade		Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.2.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.3	Sistema centralizado com grupo motorizador	NA.	Estado de conservação.	NA.	
5.3.1	Quantidade		Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.3.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	NA.	
5.4	Equipamentos de iluminação portáteis.	Sim	Estado de conservação.	1	
5.4.1	Quantidade	6	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
5.4.2	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
5.5	Fiação	Sim	Estado de conservação.	1	Em funcionamento.
6	Alarme Sonoro				
6.1	Central de Alarme	Não	Estado de conservação.	3	Sem projeto. Não possui a central de alarme.
6.1.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
6.2	Fiação	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.2.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
6.3	Bateria	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.3.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
6.4	Detector Manual	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.4.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
6.5	Sirene	NA.	Estado de conservação.	NA.	
6.5.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7	Saída de Emergência				
7.1	Larguras				
7.1.1	Largura dos Corredores	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7.1.2	Largura das escadas	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7.2	Porta				
7.2.1	Abertura de Porta	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7.2.2	Abertura de Porta - sentido	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7.2.3	Barra antipânico	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.

8	Corrimão				
8.1	Escadas	Sim	Estado de conservação.	1	
8.2	Situação	Sem AVCB.	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem projeto.
7	Sinalização				
7.1	Extintores	Sim	Estado de conservação.	3	Sem projeto.
7.1.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Faltando sinalização.
7.2	Hidrantes	Não	Estado de conservação.	3	
7.2.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem sinalização.
7.3	Alarme	NA.	Estado de conservação.	NA.	
7.3.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem sinalização.
7.4	Saída de emergência	Não	Estado de conservação.	3	
7.4.1	Localização	Sem projeto	Verificar se atende ao Proj. de Bombeiro	3	Sem sinalização.
8	Brigada de Incêndio				
8.1.1	Brigada de Incêndio	Não Possui		3	Compor a equipe e realizar o treinamento com profissional habilitado e capacitado.

Legenda

Grau de Comprometimento

1
2
3
NA

Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.
Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 Entrada de serviço, vista ampla.



FOTO 2 Entrada de serviço.

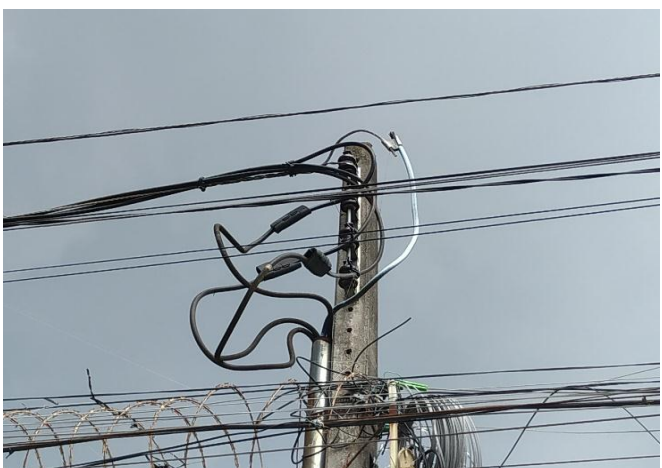


FOTO 3 Entrada de serviço.



FOTO 4 Quadro de distribuição.



FOTO 5 Caixa de medição de energia.



FOTO 6 Dispositivo de proteção. Condutor fase, neutro e terra.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha:

1 17

Thiago Giuseppe Paez

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 Retira equipamento da Sabesp, inoperante.

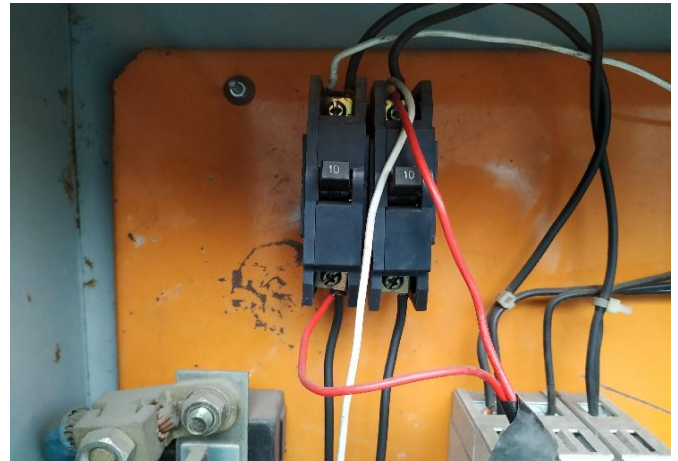


FOTO 8 Remover os disjuntores da caixa de distribuição. E instalar em novo quadro de distribuição.



FOTO 9 Quadro geral de distribuição, piso térreo, refeitório.



FOTO 10 Falta conectores nos cabos de distribuição.



FOTO 11 Realizar limpeza geral no quadro.



FOTO 12 Quadro de distribuição sobrecarregado, piso térreo. Sugestão, instalar um novo quadro, para uma melhor distribuição dos circuitos.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 2 17

Thiago Giuseppe Paez
59

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13

Necessário revisão nos cabos de distribuição. Alguns cabos estão sem conectores e fora do padrão de cores.



FOTO 14

Quadro de distribuição sobrecarregado, piso superior. Sugestão, instalar um novo quadro, para uma melhor distribuição dos circuitos.

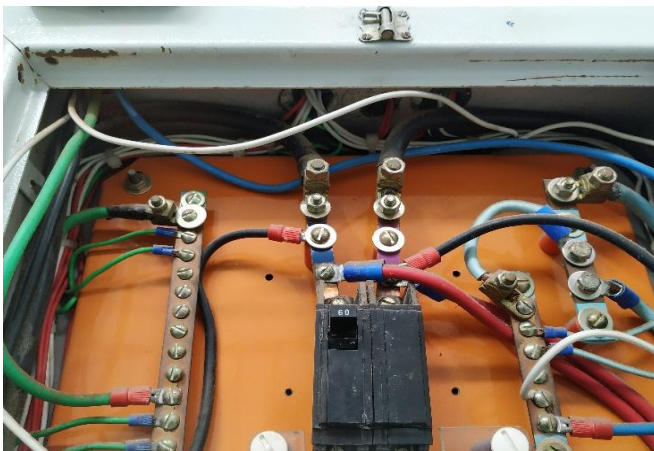


FOTO 15

Cabos elétricos fora do padrão de cores, e faltando conectores.



FOTO 16

Quadro de distribuição, localizado na cozinha.

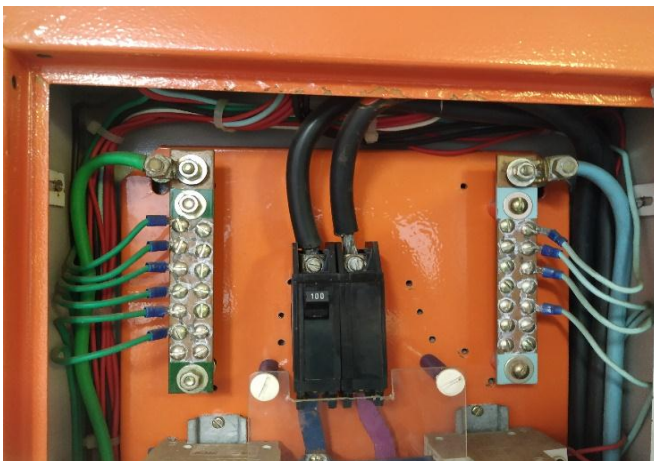


FOTO 17

Cabos de alimentação sem conectores.



FOTO 18

Cabos de distribuição fora do padrão de cores e faltando conectores nos disjuntores.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 3 de 17

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 Quadros de distribuição, localizado na secretaria.



FOTO 20 Interior do quadro de distribuição, secretaria.

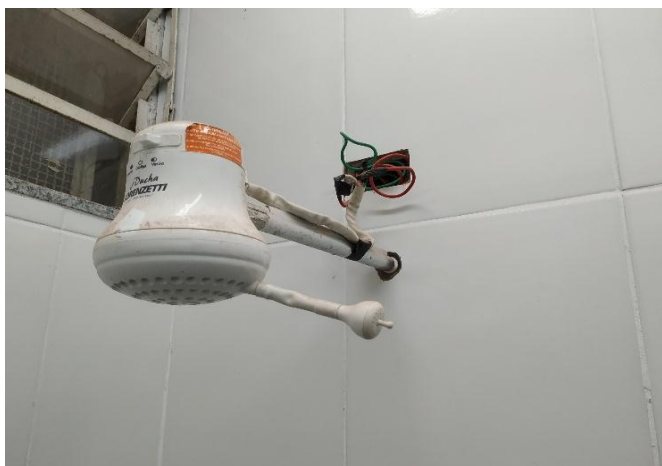


FOTO 21 Chuveiro elétrico, revisar os cabos de alimentação, instalar conector apropriado.



FOTO 22 Bomba de recalque, casa de bombas.



FOTO 23 Bomba de recalque, casa de bombas.



FOTO 24 Quadro elétrico das bombas de recalque.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha:

17
61

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25 Interior do quadro elétrico das bombas de recalque.



FOTO 26 Conduletes piso superior, com cabos expostos.

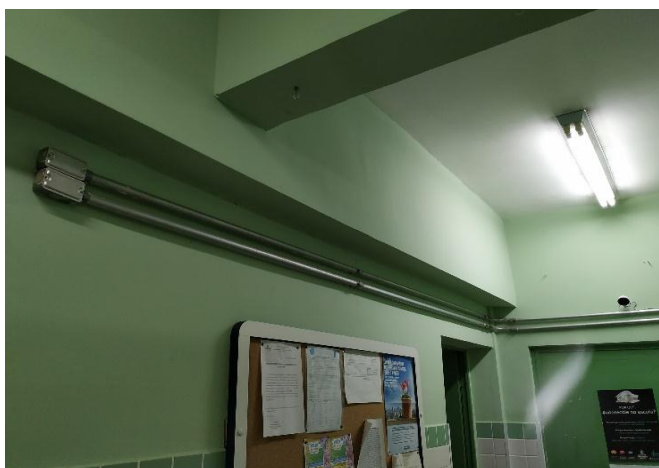


FOTO 27 Conduletes, atendimento da secretaria.



FOTO 28 Caixas dos conduletes sem tampa.

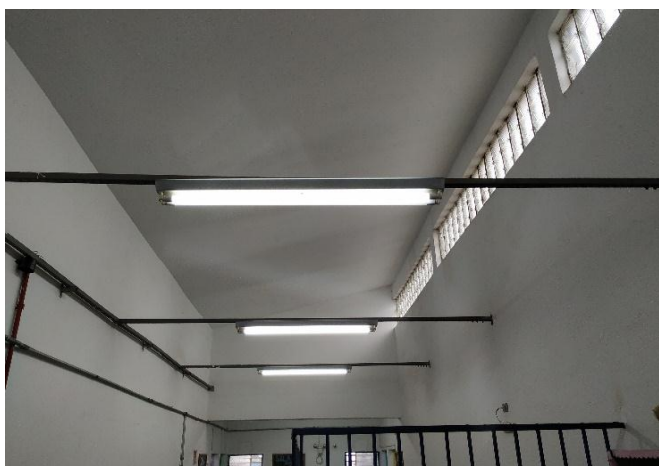


FOTO 29 Iluminação do corredor, piso superior.



FOTO 30 Luminária sobrepor com lâmpadas tubular de LED.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha:

5 17
62

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31 Iluminação sala de aula 5.

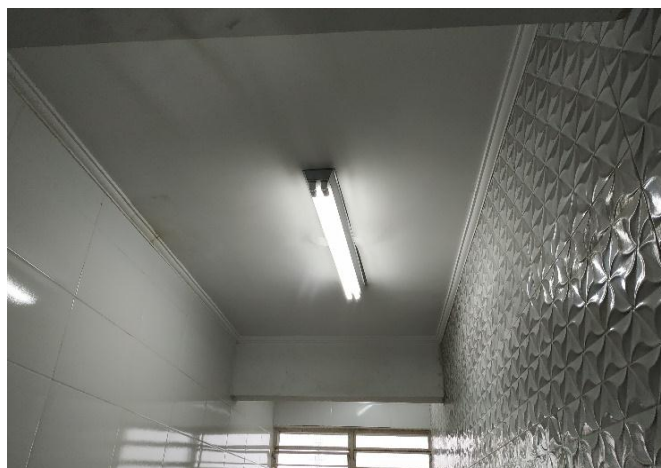


FOTO 32 Iluminação banheiro infantil masculino.



FOTO 33 Iluminação refeitório. Adaptação com canaleta, na instalação do ventilador.

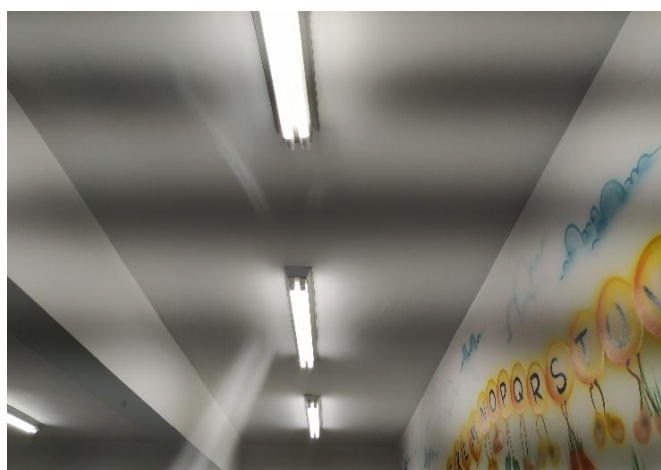


FOTO 34 Iluminação sala de aula 3.



FOTO 35 Iluminação refeitório dos professores.



FOTO 36 Iluminação da sala dos professores.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha:

6 17

Thiago Giuseppe Paez

63

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37 Iluminação sala de reunião.

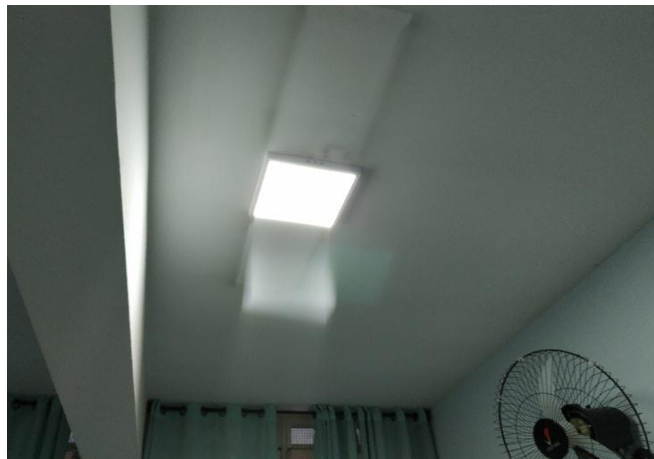


FOTO 38 Iluminação sala da direção.



FOTO 39 Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, com proteção, cozinha.



FOTO 40 Luminárias sobrepor com lâmpadas tubular de LED, banheiros infantis.



FOTO 41 Interruptor refeitório dos professores.



FOTO 42 Interruptor e comando do ventilador, sala dos professores.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha:

17
64

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43 Interruptor da sala de reunião.



FOTO 44 Interruptor da secretaria.



FOTO 45 Interruptor sala da coordenação.



FOTO 46 Interruptor sala da direção.



FOTO 47 Interruptores da cozinha.



FOTO 48 Interruptor no banheiro infantil masculino.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 8 17
65

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49 Interruptor no banheiro infantil feminino.



FOTO 50 Interruptor no banheiro infantil.

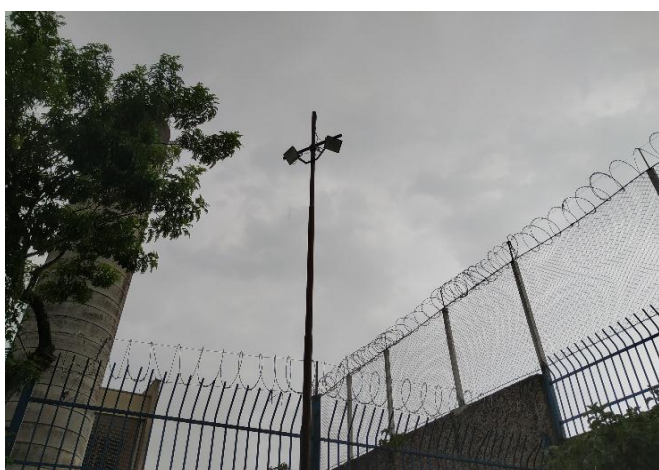


FOTO 51 Iluminação externa, com refletor de LED.

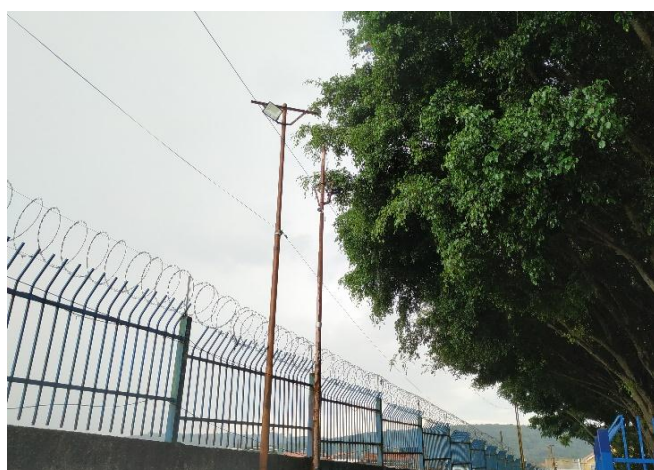


FOTO 52 Iluminação externa, com refletor de LED.



FOTO 53 Iluminação externa, com refletor de LED, playground.



FOTO 54 Iluminação externa, com refletor de LED, playground.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 9 17

Thiago Giuseppe Paez
66

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 55 Tubulação dos cabos elétricos inadequados.



FOTO 56 Tubulação aparente, na parte externa.



FOTO 57 Tomada padrão americano antiga, substituir por padrão brasileiro, sala de aula 5.



FOTO 58 Adaptação com extensão de tomadas, sala de aula 5.



FOTO 59 Tomada padrão americano antiga, substituir por padrão brasileiro, refeitório dos professores.



FOTO 60 Tomadas padrão brasileiro, verificar/substituir a seção dos cabos elétricos do refeitório dos professores.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha:

10 17
67

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 61 Tomadas padrão brasileiro, refeitório dos professores.

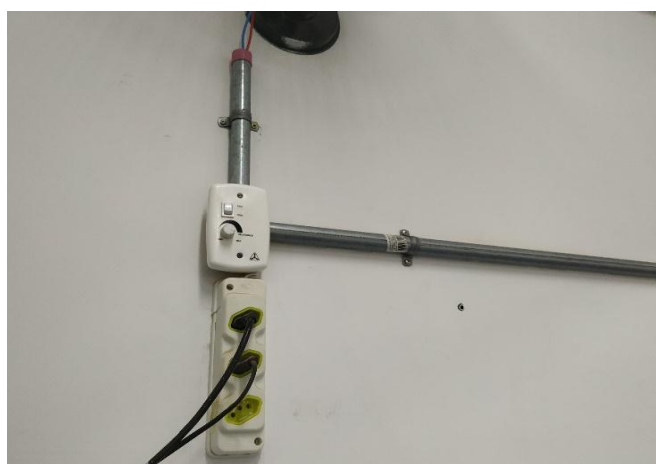


FOTO 62 Adaptação com extensão de tomadas, sala de aula 3.



FOTO 63 Tomada padrão brasileiro, sala dos professores.



FOTO 64 Tomada padrão americano antiga, substituir por padrão brasileiro, sala de reunião.



FOTO 65 Conduletes de tomadas/lógica, secretaria.



FOTO 66 Tomada padrão americano antiga, substituir por padrão brasileiro, secretaria.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 11 17

Thiago Giuseppe Paez

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67 Tomada com benjamin (T), acessório inadequado. Necessário instalação de tomadas. Secretaria.



FOTO 68 Tomada com benjamin (T), acessório inadequado. Necessário instalação de tomadas. Direção.



FOTO 69 Tomada com benjamin (T), acessório inadequado. Necessário instalação de tomadas. Direção.



FOTO 70 Tomadas padrão brasileiro, sala da coordenação.



FOTO 71 Tomadas padrão americano antiga, substituir por padrão brasileiro, cozinha.



FOTO 72 Tomada padrão brasileiro, torneira elétrica inoperante, substituir ou retirar e instalar torneira comum.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 12

17

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 73

Tomada padrão americano antigo, substituir por padrão brasileiro, bem como alterar o local.



FOTO 74

Tomada padrão americano antiga, substituir por padrão brasileiro, cozinha.



FOTO 75

Tomada padrão americano antiga, substituir por padrão brasileiro, banheiro infantil masculino.



FOTO 76

Tomada padrão americano antiga, substituir por padrão brasileiro, banheiro infantil feminino.



FOTO 77

Tomada padrão brasileiro, banheiro infantil.



FOTO 78

Tomada padrão brasileiro e interruptor, banheiro infantil.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha:

13 17

70

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 79

Tomada dupla padrão americano antigo, substituir por padrão brasileiro. Refeitório dos alunos.



FOTO 80

Sistema de monitoramento por câmeras.



FOTO 81

Câmera instalada no corredor, piso superior.

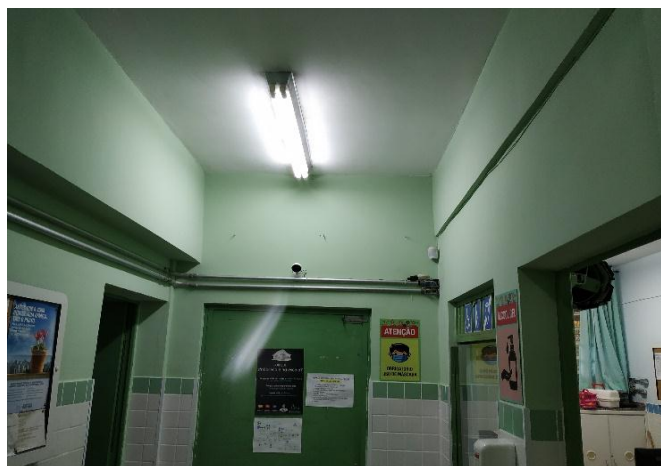


FOTO 82

Câmera instalada no atendimento da secretária.



FOTO 83

Câmera instalada na parte exterior, fios e cabos expostos.



FOTO 84

Racks do switch e equipamento de fibra óptica. Instalado na secretária.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 14 17

Thiago Giuseppe Paez
71

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 85 Roteador Wi-fi, instalado no corredor, piso superior.



FOTO 86 Elevador, piso térreo.



FOTO 87 Pannel de comando do elevador.



FOTO 88 Interior do quadro elétrico do elevador.



FOTO 89 Máquina de tração do elevador.



FOTO 90 Ventilador de parede, sala de aula 5.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 15 17

Thiago Giuseppe Paez
72

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 91 Ventiladores de parede, refeitório.



FOTO 92 Ventilador de parede, refeitório dos professores.



FOTO 93 Ventilador de parede, sala de aula 3.



FOTO 94 Ventilador de parede, secretaria.



FOTO 95 Ventilador de parede, sala de reunião.



FOTO 96 Ventilador de parede, sala da direção.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 16 17

Thiago Giuseppe Paez
73

Relatório Fotográfico - Instalações Elétricas

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 97 Ventilador de parede, sala da coordenação.



FOTO 98 Televisão instalada na sala de aula 5.



FOTO 99 Televisão instalada na sala de aula 5.



FOTO 100 Diversos cabos expostos, necessário revisão geral, secretaria.

FOTO 101

FOTO 102

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 17

17
74

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

0 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 EMEI Francisco Adauto Rodrigues



FOTO 2 Captor, do sistema de SPDA. Falta luz de sinalização.



FOTO 3 Captor, do sistema de SPDA. Prédio da unidade.



FOTO 4 Captores Franklin. Prédio da unidade.

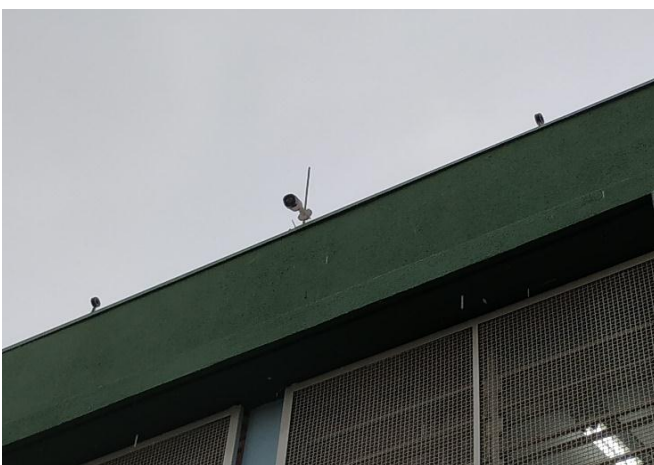


FOTO 5 Câmera de monitoramento instalado no captor.



FOTO 6 Reservatório de água contendo a reserva de incêndio.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha: 1 de 5

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

0 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 Casa de bombas.

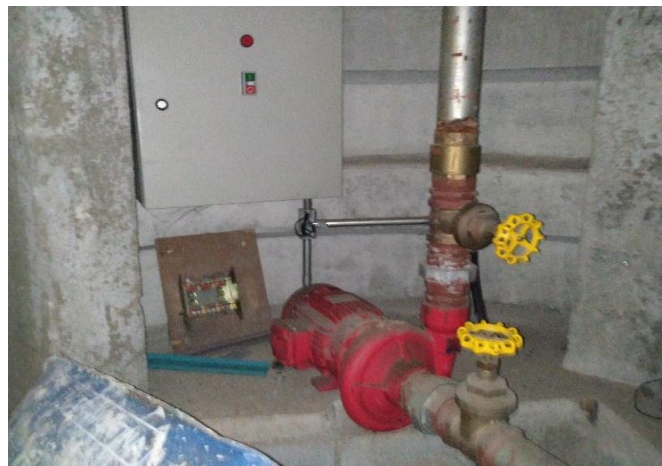


FOTO 8 Bomba de incêndio.

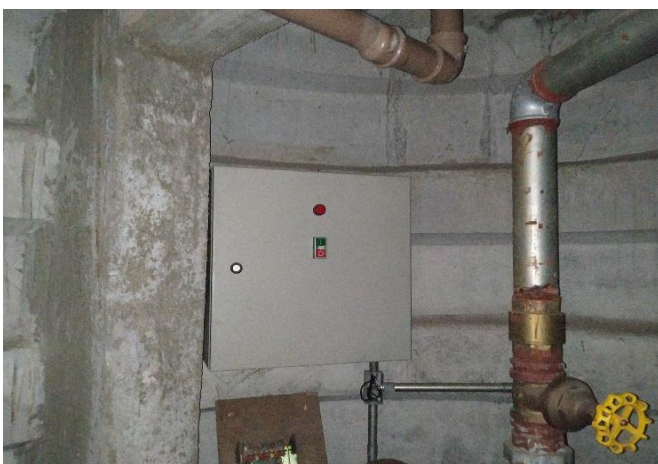


FOTO 9 Quadro elétrico da bomba de incêndio.

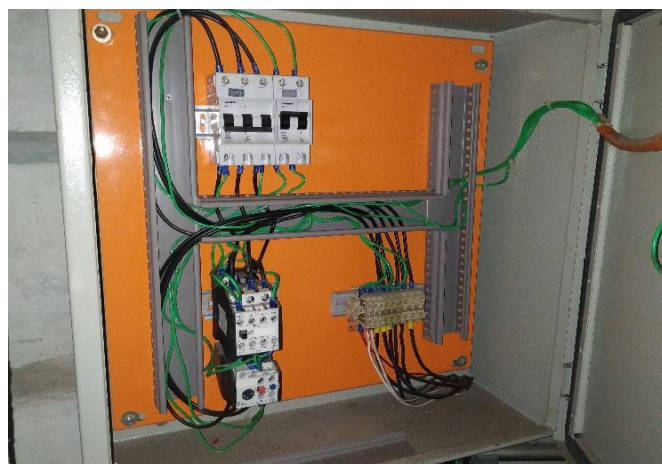


FOTO 10 Parte interna do quadro elétrico. Disjuntor encontra-se desligado.



FOTO 11 Abrigo do hidrante, piso térreo, refeitório.



FOTO 12 Interior do abrigo, mangueira e esguicho.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha:

2 5
76

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

0 4 | 0 3 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 Acionador manual e alarme do sistema.



FOTO 14 Sirene e tubulação.



FOTO 15 Abrigo do hidrante, piso superior, corredor salas de aula.



FOTO 16 Interior do abrigo, mangueira e esguicho.



FOTO 17 Acionador manual e alarme.



FOTO 18 Extintor de água. Piso superior. Materiais obstruindo o espaço do extintor.

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

0 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 Extintor de água. Piso térreo.



FOTO 20 Extintor pó químico. Piso térreo.



FOTO 21 Extintor pó químico, piso superior. Materiais obstruindo o espaço.

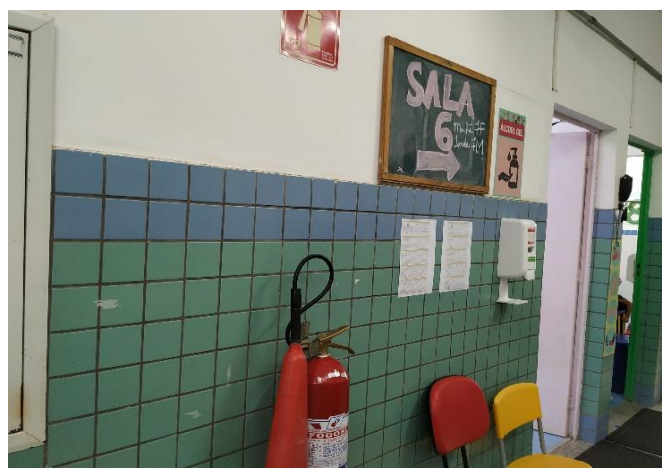


FOTO 22 Extintor CO2. Piso térreo.



FOTO 23 Iluminação de emergência.

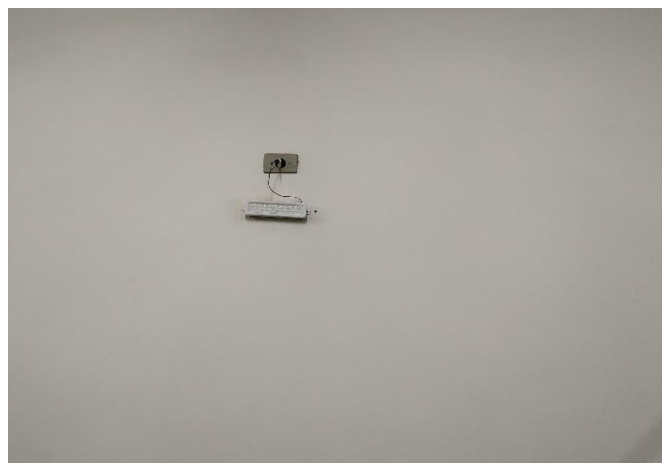


FOTO 24 Iluminação de emergência.

Vistoriador:

ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha:

4 5
78

Relatório Fotográfico - AVCB

DATA

0 4 0 3 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 0 7

NOME

FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES

ENDEREÇO

RUA AGUARICO, 5

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25 Iluminação de emergência.

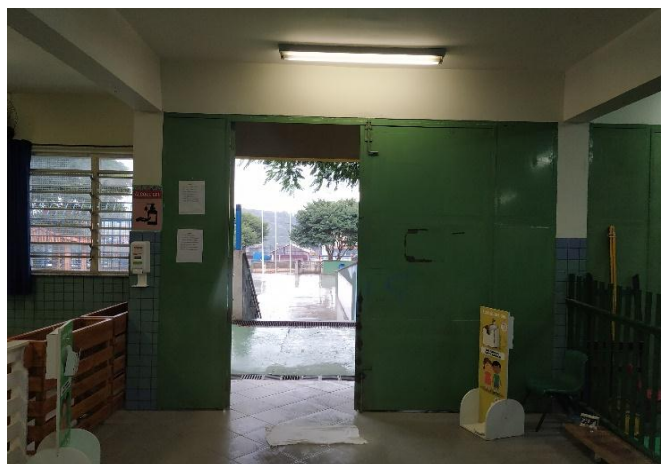


FOTO 26 Entrada/saída principal da unidade.



FOTO 27 Entrada/saída da secretaria.

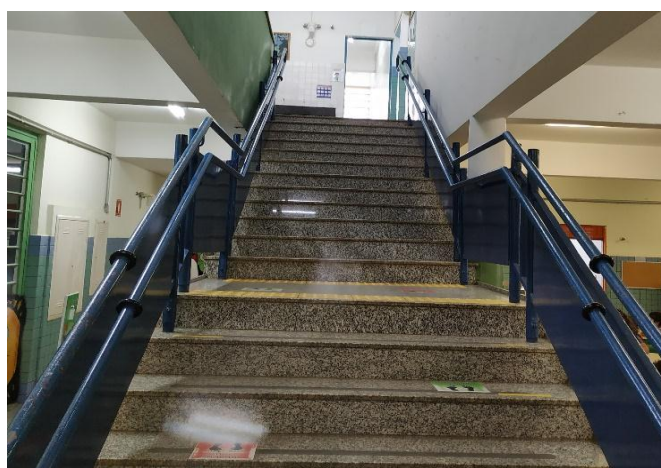


FOTO 28 Escada de acesso ao piso superior, com corrimão em ambos os lados.



FOTO 29 Escada com corrimão em ambos os lados.




FOTO 30 Rampa com corrimão em ambos os lados.

Vistoriador:


ENG. ELETRICISTA THIAGO GIUSEPPE PAEZ - CREA 5062700241

Folha:

5 5
79

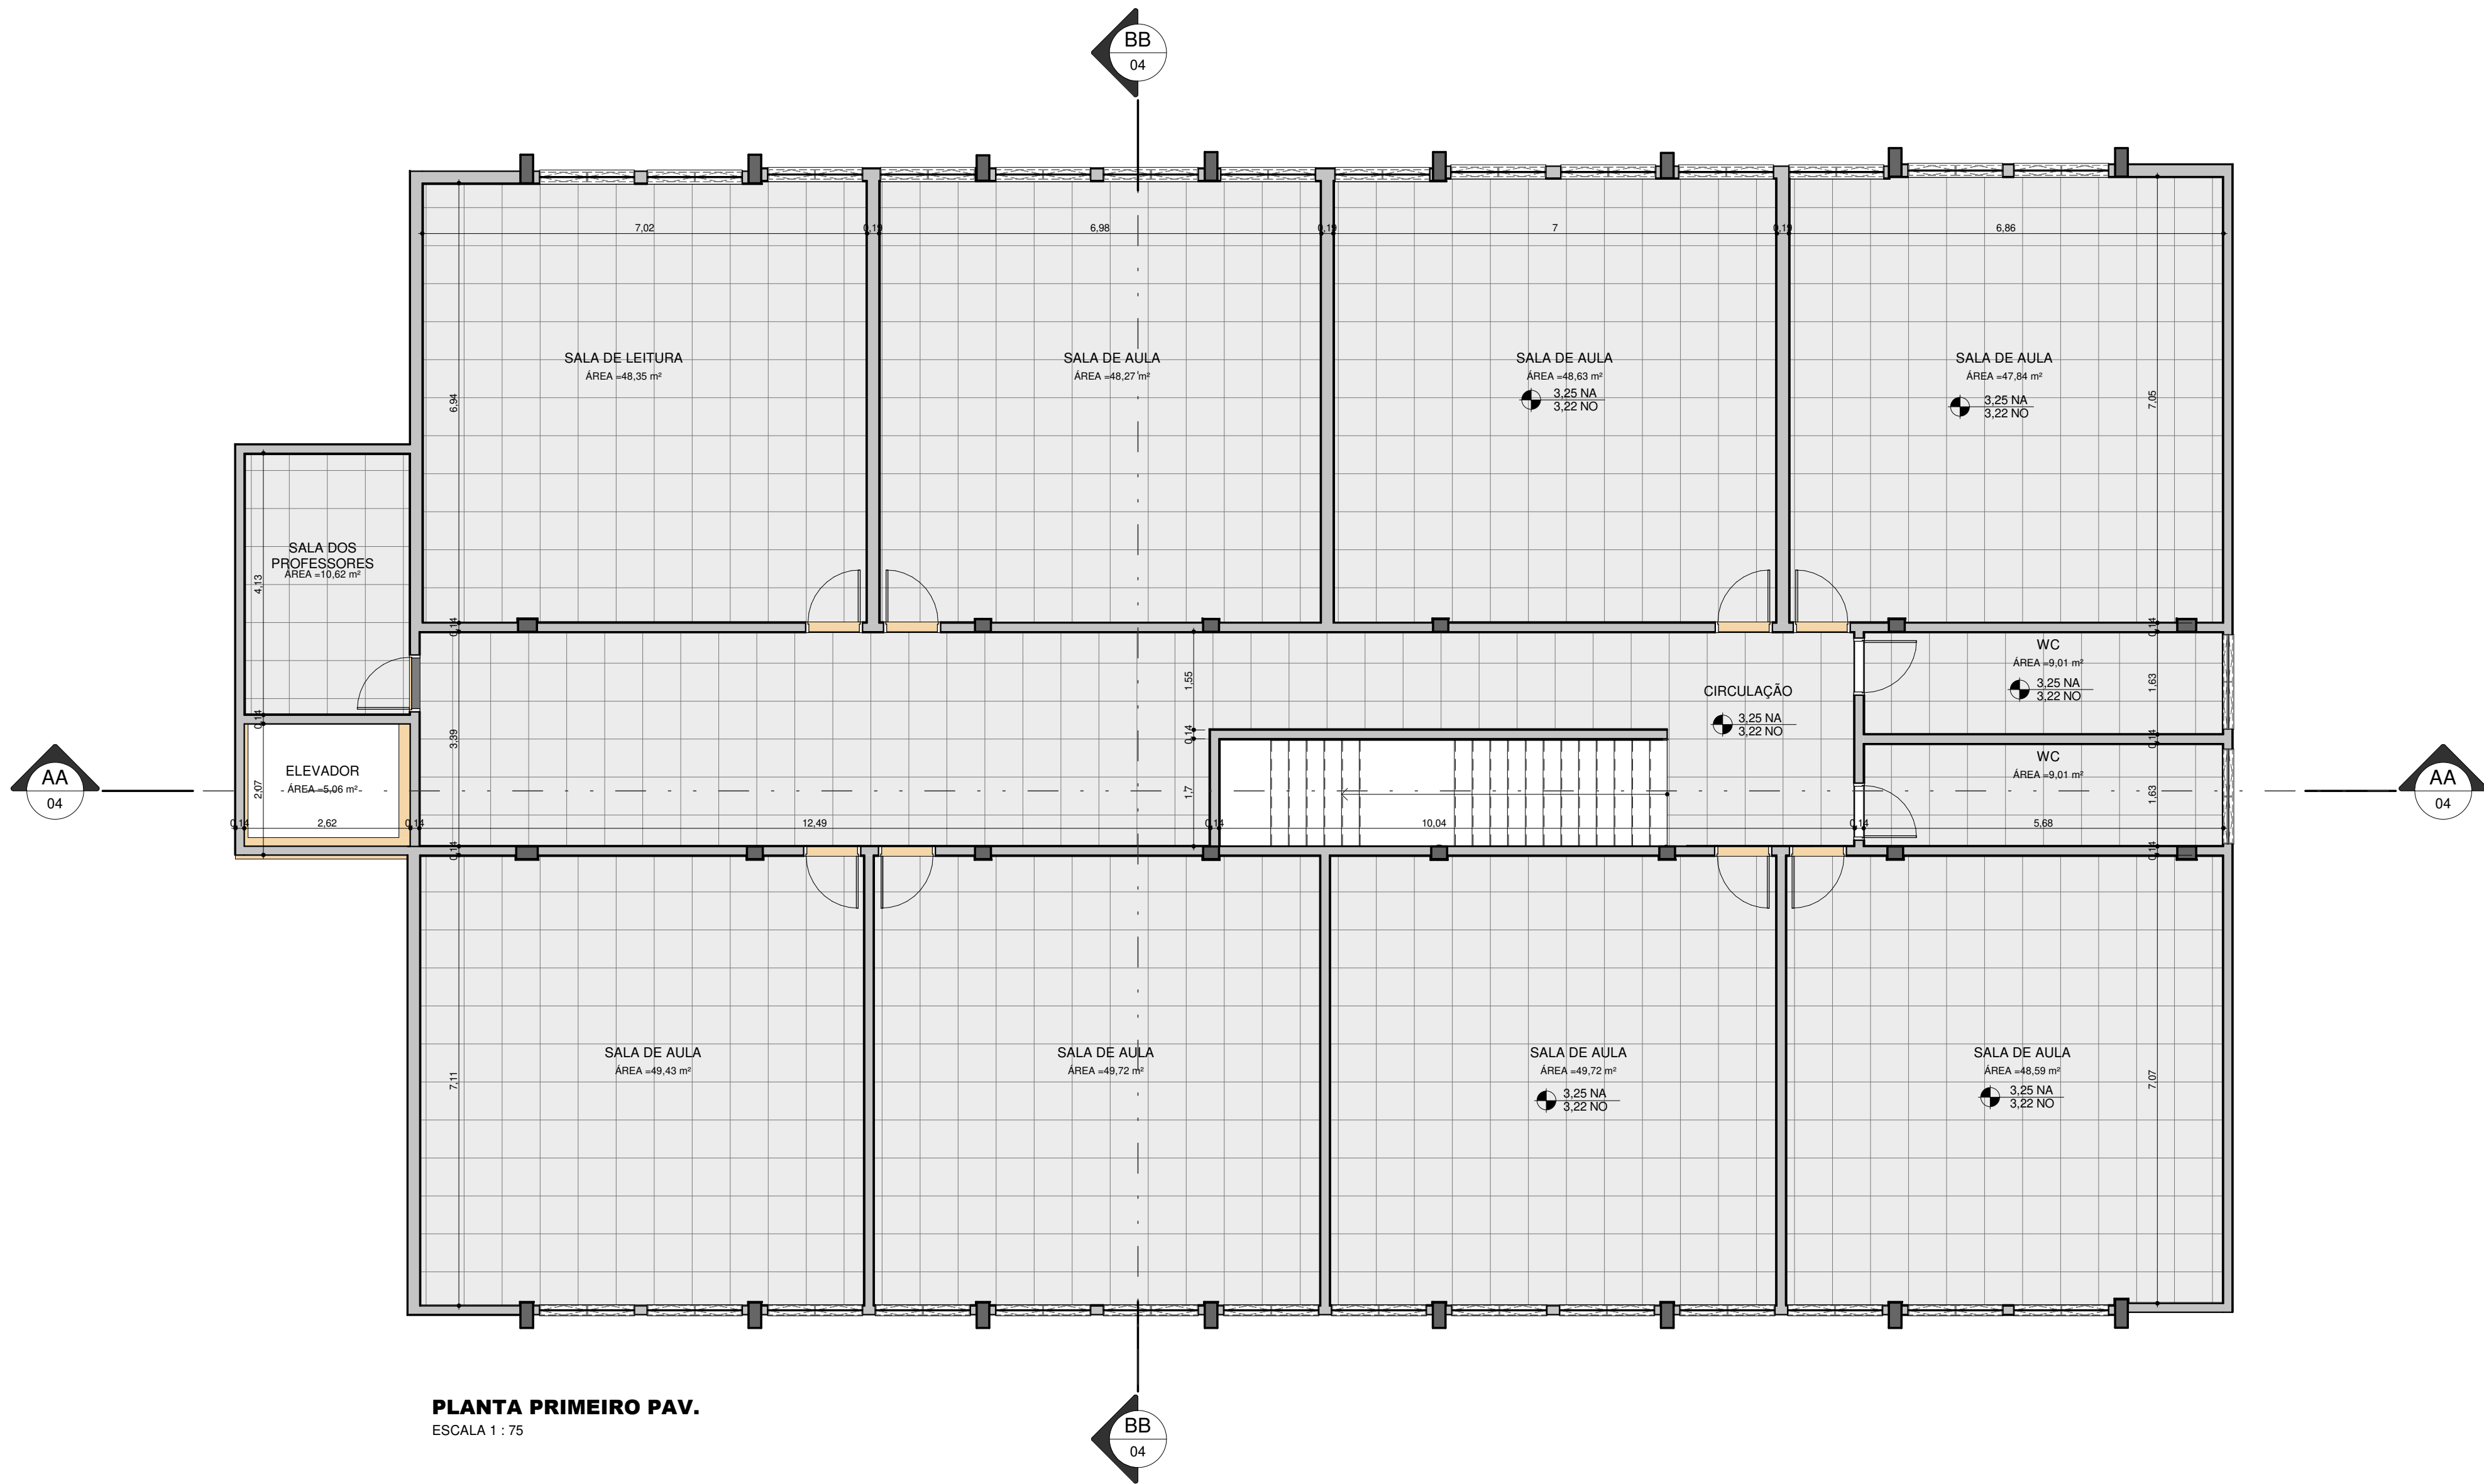


MODIFICACOES	AUTOR DO PROJETO		CONFERENCIA EDIF		AUTORIZADO	EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO No. CH/002/2021/SGM-SEDP			
	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA		NOME DA ESCOLA	EMEI FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES	CODIGO DO IMÓVEL	CON. EMPREENDIMENTO
						ENDEREÇO DA ESCOLA	Rua Aguarico, 5 - Jardim Helena, São Paulo	ESC: 1 : 75	29/03/2022
						CADASTRO DA EDIFICAÇÃO			FOLHA:
						PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO			02

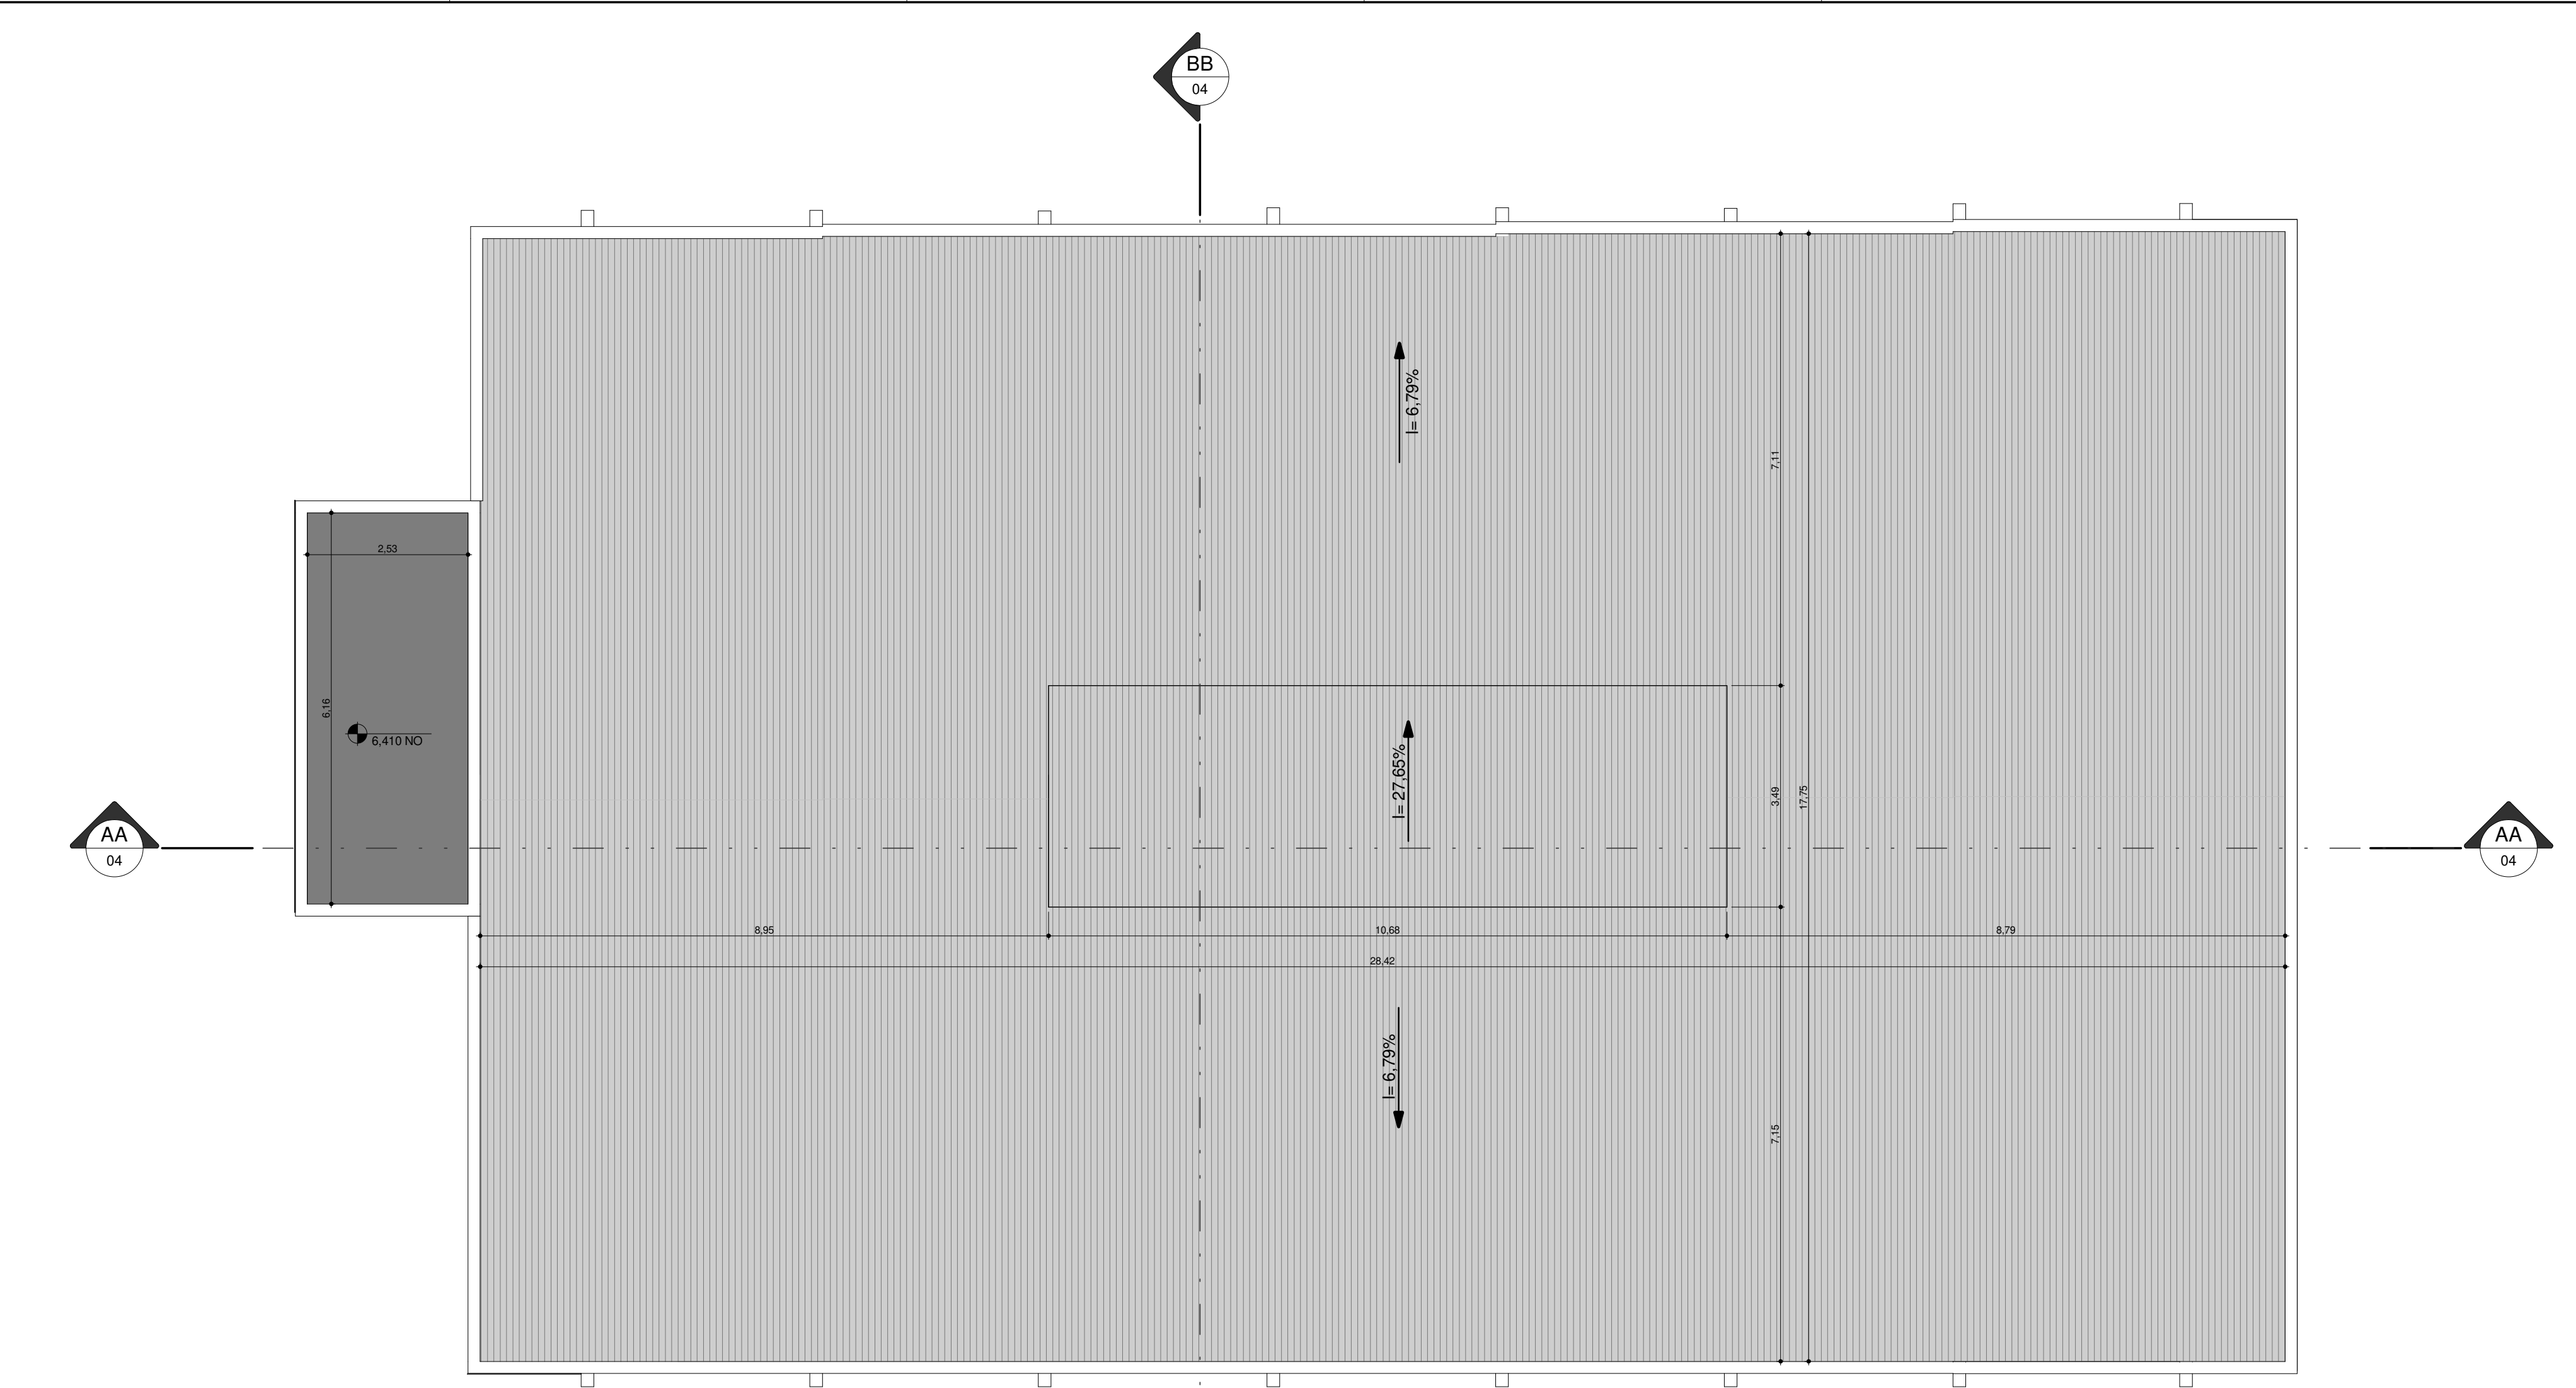


PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1 : 75

MODIFICACOES	AUTOR DO PROJETO		CONFERENCIA EDIF		AUTORIZADO	EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO No. CH/002/2021/SGM-SEDP			
	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA		NOME DA ESCOLA	CÓDIGO DO IMÓVEL	CON. EMPREENDIMENTO	
					J H E Geribello Jr engenharia e consultoria UK Lopes Kalil engenharia	EMEI FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES		019206	
						ENDEREÇO DA ESCOLA	Rua Aguarico, 5 – Jardim Helena, São Paulo	ESC: 1 : 75	29/03/2022
						CADASTRO DA EDIFICAÇÃO			FOLHA:
						PLANTA COBERTURA			03

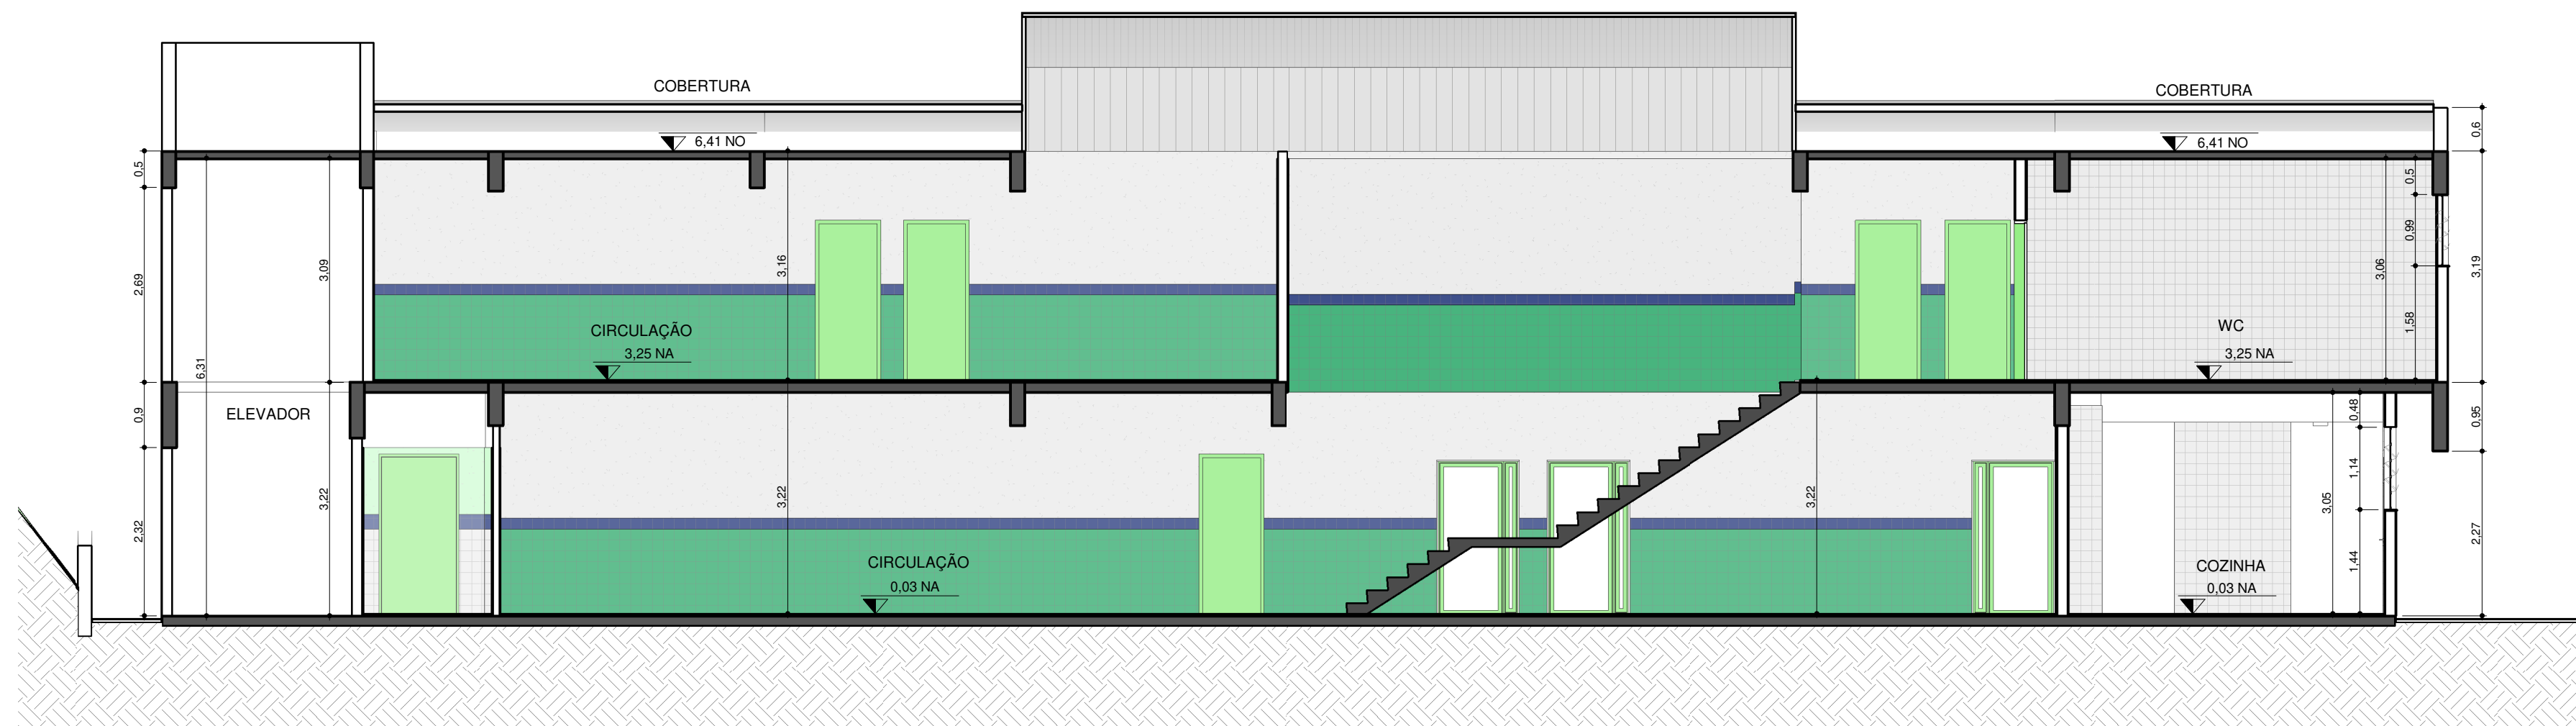


CORTE AA
ESCALA 1 : 75

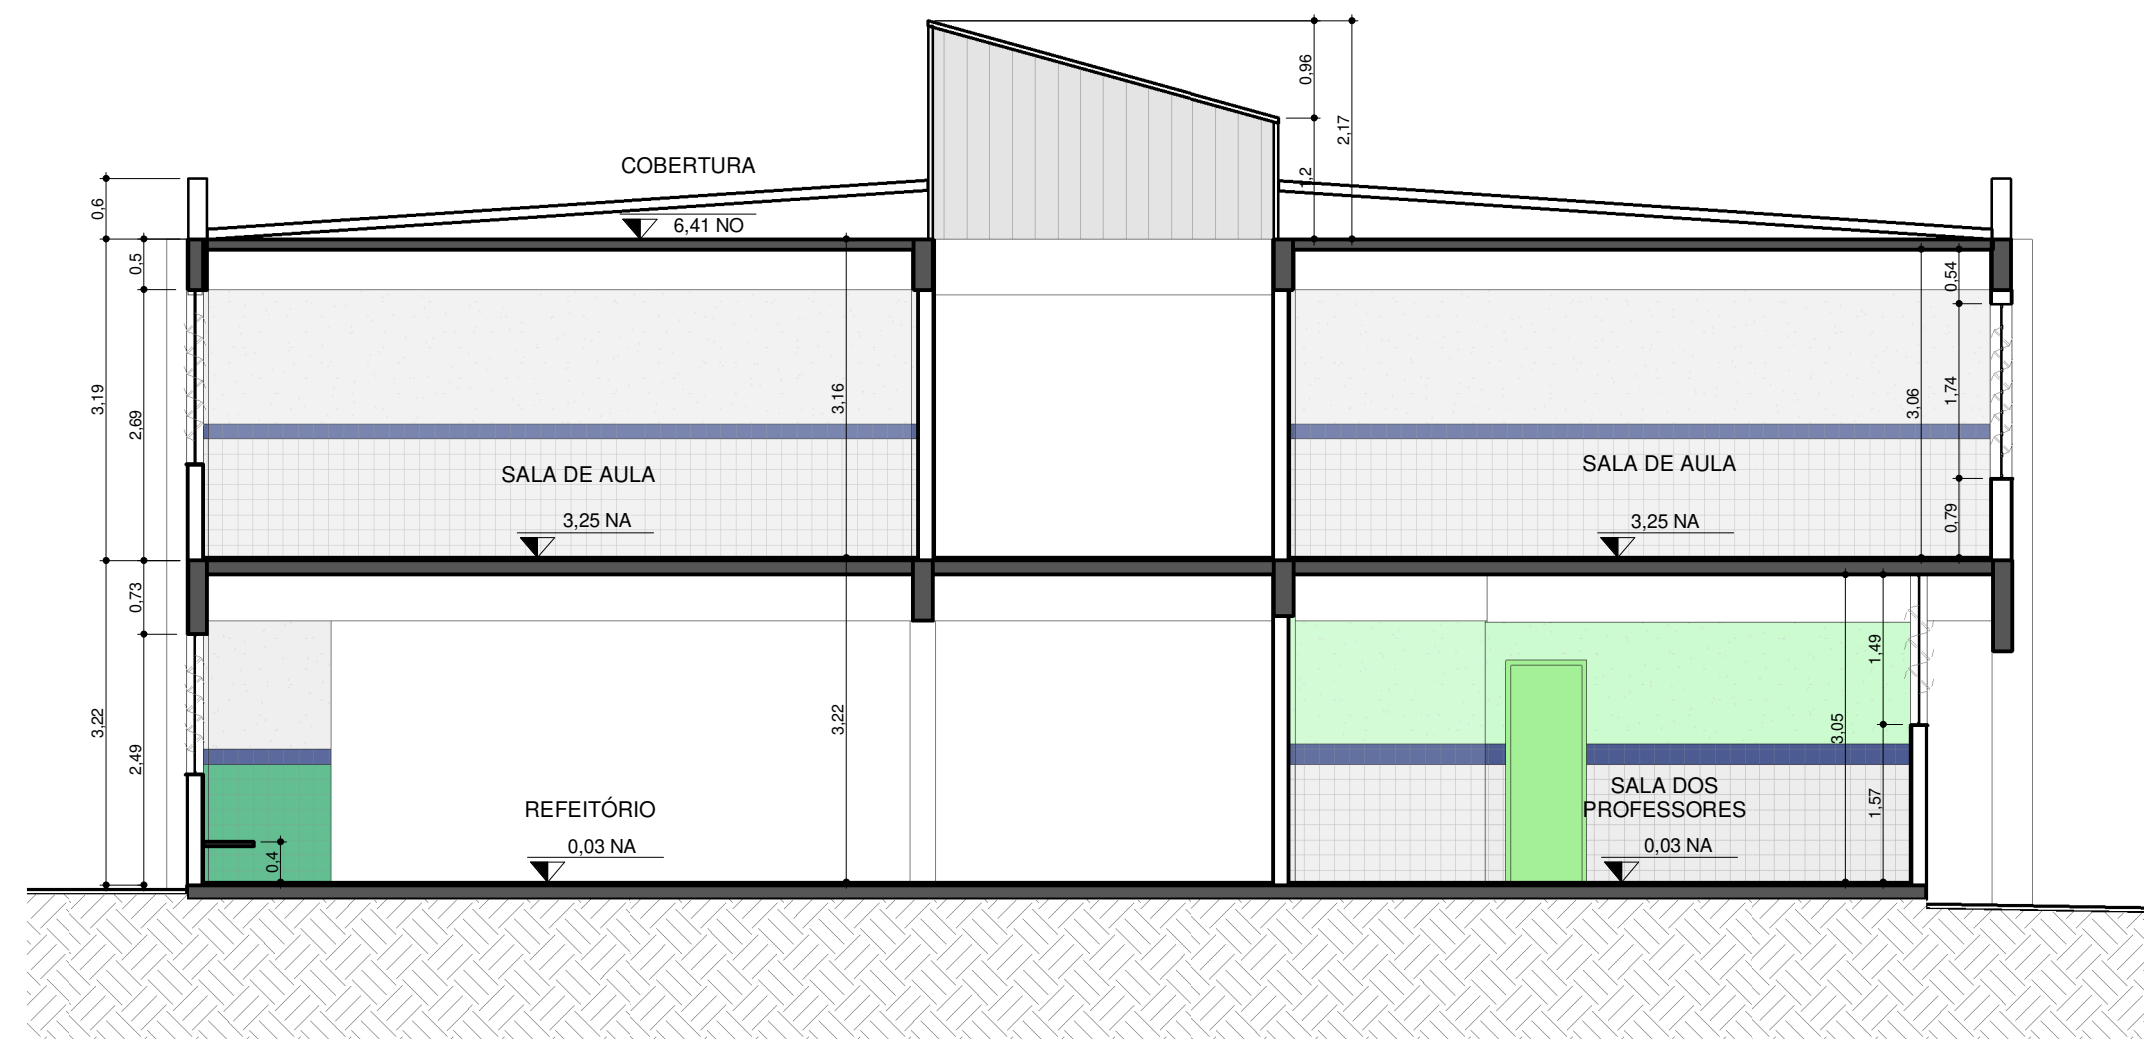


CORTE BB
ESCALA 1 : 75

MODIFICAÇÕES		AUTOR DO PROJETO		CONFERENCIA EDIF		AUTORIZADO 	EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO No. CH/002/2021/SGM-SEDP		
		APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA		NOME DA ESCOLA	EMEI FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES	CÓDIGO DO IMÓVEL
							ENDEREÇO DA ESCOLA	Rua Aguarico, 5 – Jardim Helena, São Paulo	CON. EMPREENDIMENTO 019206
							CADASTRO DA EDIFICAÇÃO	CORTES AA E BB	ESC.: 1 : 75
							FOLHA: 04		

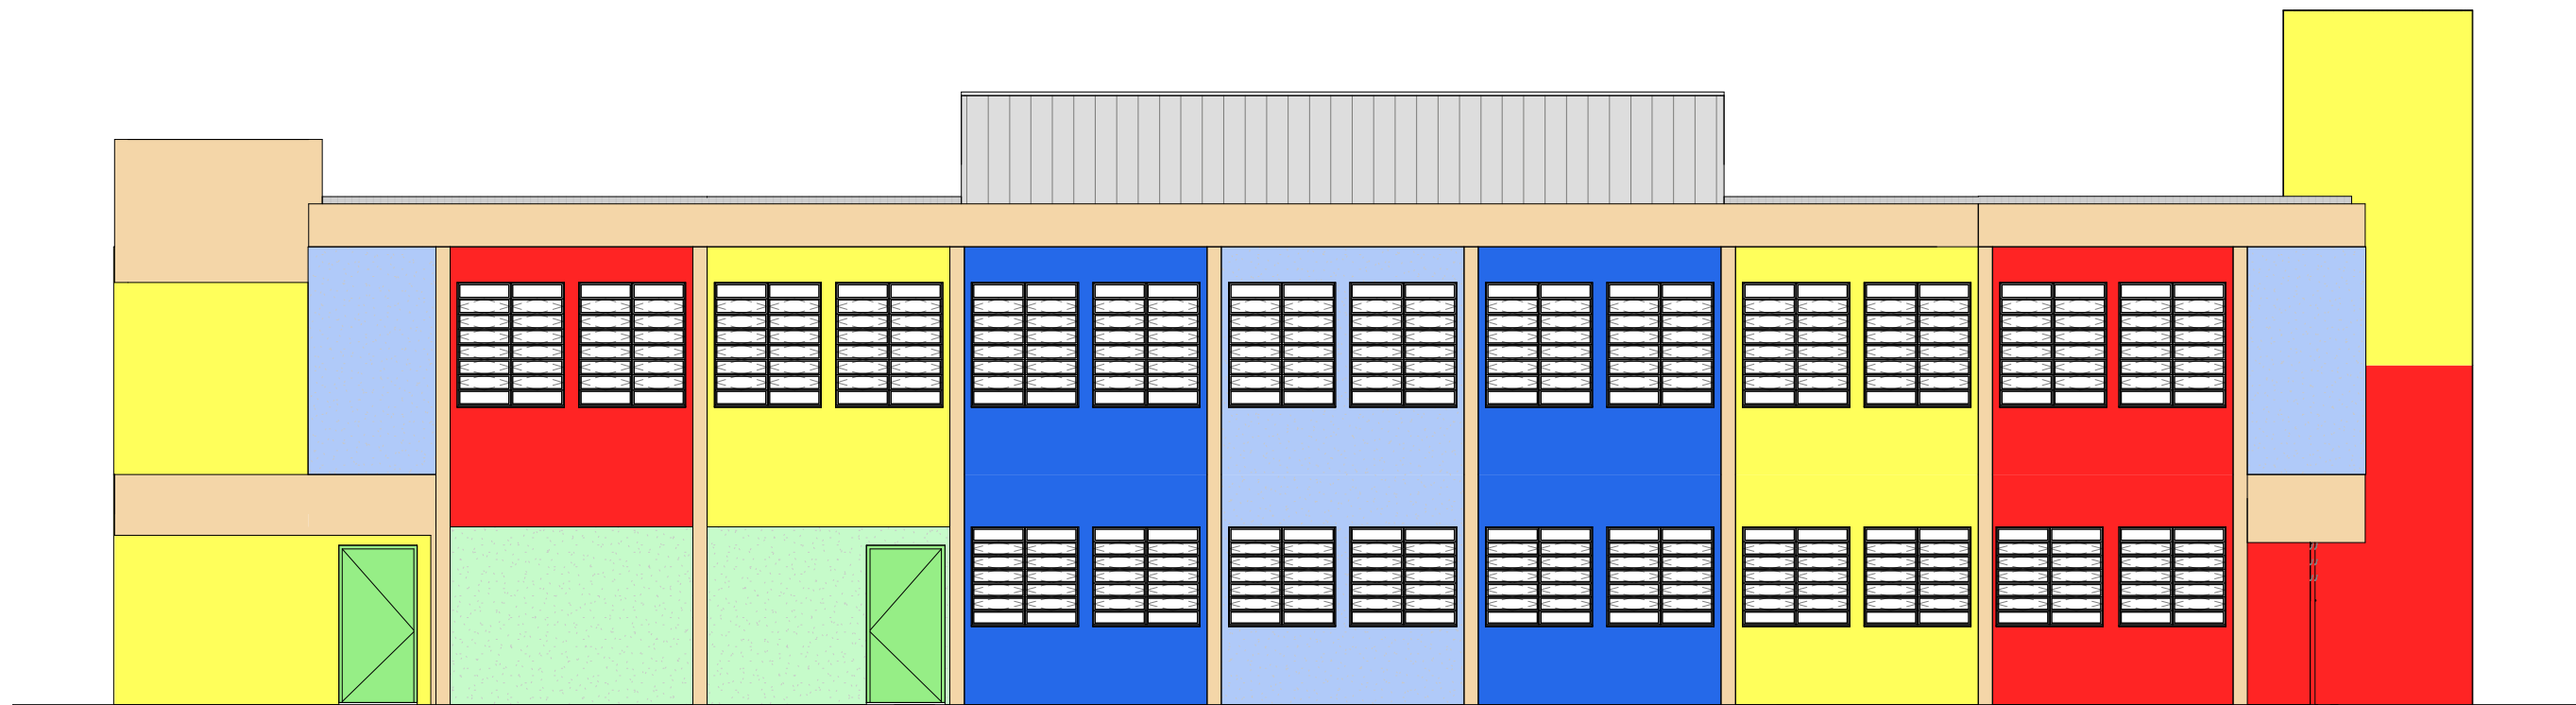


ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1 : 100

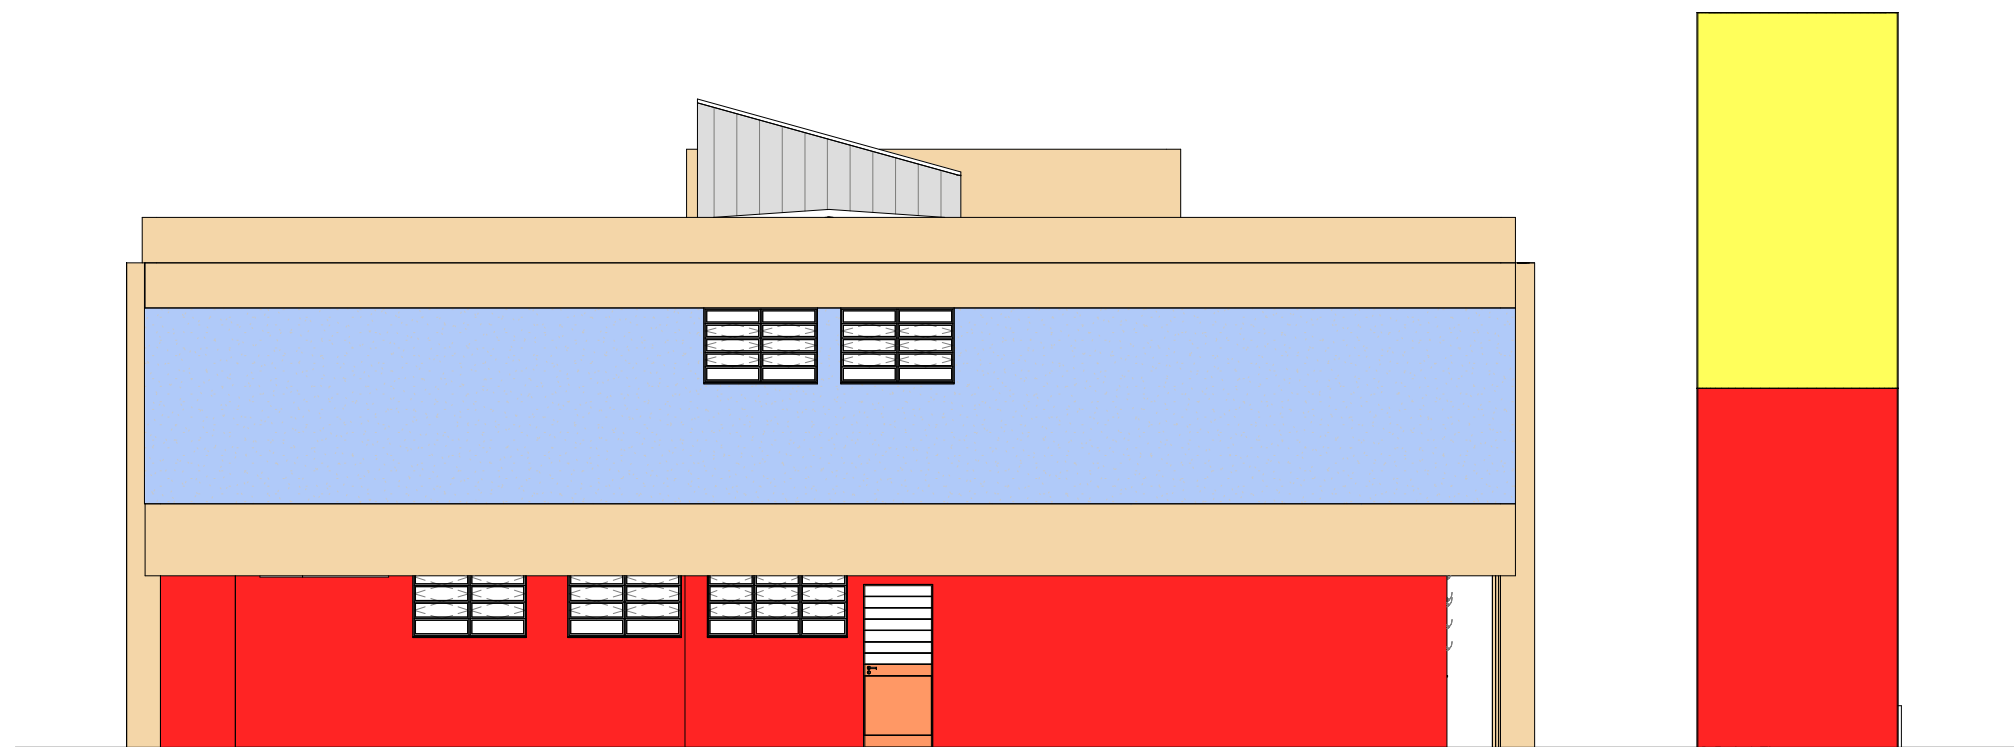


ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA
ESCALA 1 : 100

MODIFICACOES	AUTOR DO PROJETO		CONFERENCIA EDIF		AUTORIZADO	EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO No. CH/002/2021/SGM-SEDP			
	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA		NOME DA ESCOLA	CÓDIGO DO IMÓVEL	CON. EMPREENDIMENTO	
					J H E Geribello engenharia lbe engenharia e consultoria LK Lopes Kalil engenharia	EMEI FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES		019206	
						ENDEREÇO DA ESCOLA	Rua Aguarico, 5 – Jardim Helena, São Paulo	ESC: 1 : 100	29/03/2022
						CADASTRO DA EDIFICAÇÃO			FOLHA:
						ELEVAÇÕES FRONTAL E LATERAL DIREITA			05

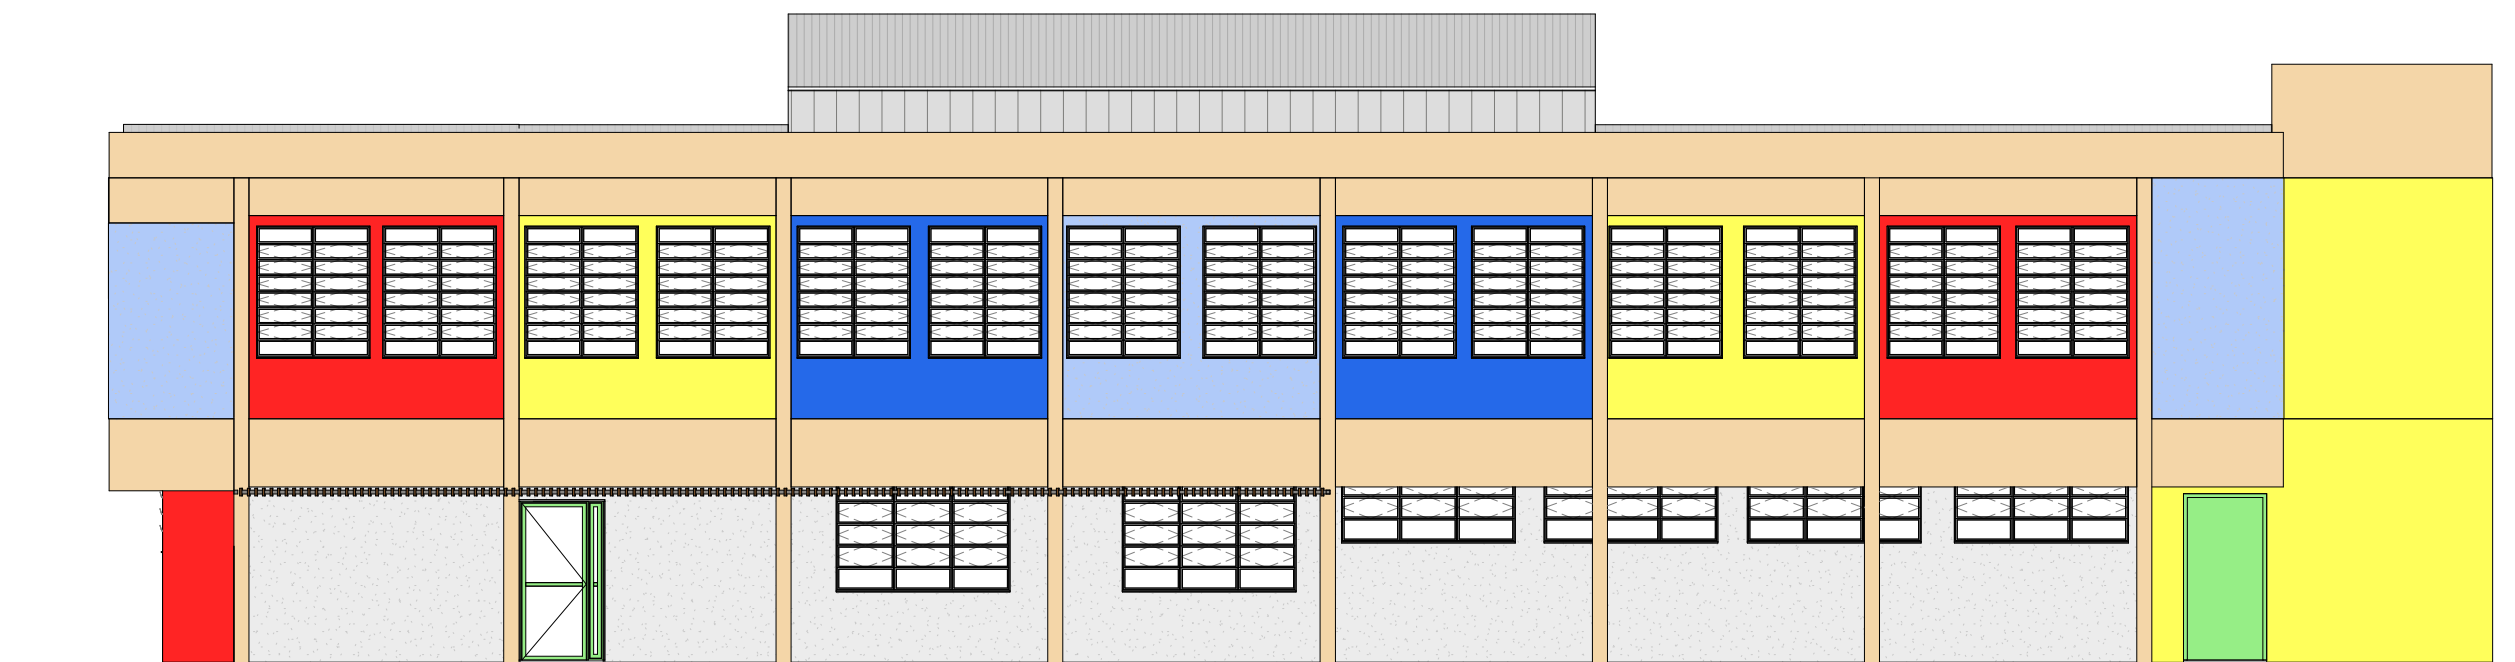

ELEVAÇÃO POSTERIOR
ESCALA 1 : 100

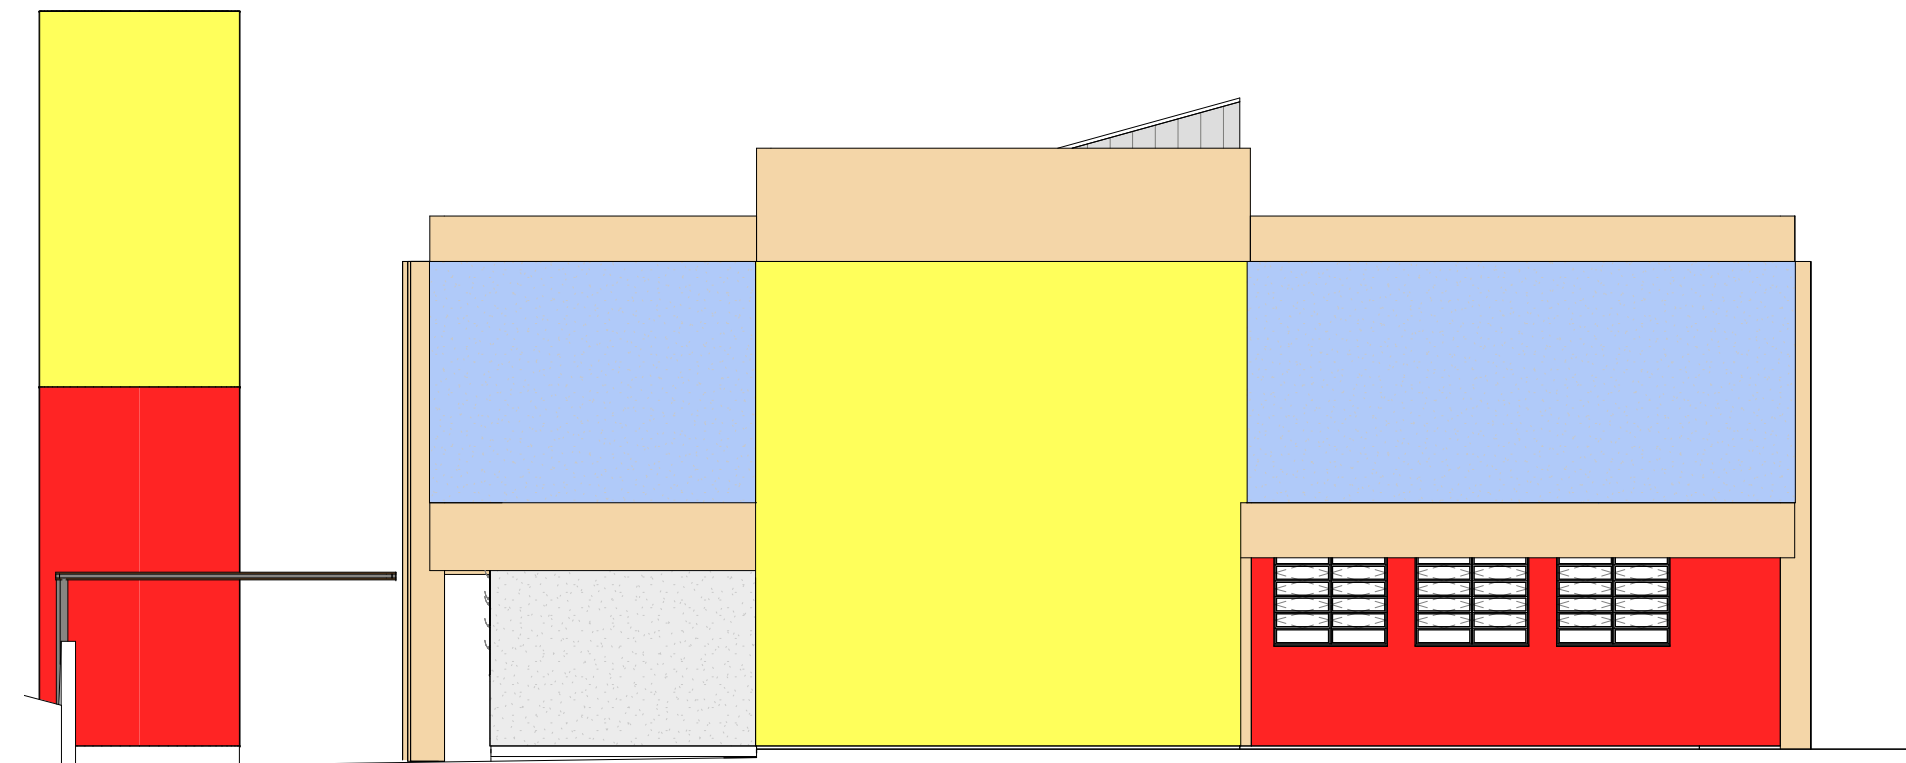

ELEVAÇÃO LATERAL ESQUERDA
ESCALA 1 : 100

MODIFICAÇÕES	AUTOR DO PROJETO		CONFERENCIA EDIF		AUTORIZADO	EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO No. CH/002/2021/SGM-SEDP			
	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA		NOME DA ESCOLA	CÓDIGO DO IMÓVEL	CON. EMPREENDIMENTO	
						EMEI FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES		019206	
						ENDEREÇO DA ESCOLA	Rua Aguarico, 5 – Jardim Helena, São Paulo	ESC: 1 : 100	29/03/2022
						CADASTRO DA EDIFICAÇÃO			FOLHA:
						ELEVAÇÕES POSTERIOR E LATERAL ESQUERDA			06





