



PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



EMEI HENRIQUE RICCHETTI, PROF.



ÍNDICE

1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	024

ESCOLA: Henrique Richetti, prof:

TIPO: GMEI

LOCAL: Rua: Nebulosas, 156

BAIRRO: Jardim Tiete

DRE: São Mateus

CÓD. UNIDADE: 033447

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

1: Pavimento + Salas com fissuras, manchas de umidade nas paredes, algumas salas com piso solto e/ou quebrado.

Corredor com rachaduras próximo aos banheiros. Caixilhos das salas necessitam de regulagem e pintura.

Térreo + Unidade escolar com criticidade alta, diversos ambientes apresentam rachaduras nas paredes e pisos. No pátio interno o piso está com várias trincas e rachaduras que estão aumentando gradativamente.

Área externa + na parte externa ao lado do pátio ocorreu um rebaixamento do solo, provocando rachaduras de até 4 cm no piso.

Essas rachaduras estão avançando para dentro da unidade.

Sra Nair, diretora, informou que foi realizada análise do solo (sondagem) em dois pontos pelos engenheiros da PMS.

Vistoriado por:

Eng: Cleber Bitencourt

~~C. Bitencourt~~

Ciência da Direção da UE (carimbo):



Luciano Santaela
Auxiliar Técnico de Educação
781.197-7
28.260.294-X

98893-6777

LEVANTAMENTO CADASTRAL				
Dados Gerais:				
Tipo de equipamento	EMEI			
Nome da Unidade	HENRIQUE RICCHETTI, PROF.			
DRE	SÃO MATEUS	Subprefeitura	SÃO MATEUS	
Cod.Unidade	013447			
Endereço da Escola				
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)	Endereço	Número	Complemento
RUA		NEBULOSAS	156	
Bairro	CEP	Caixa Postal	Latitude	Longitude
JD. SANTA BÁRBARA	08330-430		-23,612132	-46,464317
Distrito	Subprefeitura	Microrregião	Observação:	
SÃO MATEUS	SÃO MATEUS	SAO RAFAEL SETOR 04		
SQL (Setor, quadra, lote)	UF	Município		
151-012-0001	SP	SÃO PAULO		
Descrição do Imóvel				
Tipo de Construção	ESTRUTURA DE CONCRETO COM FECHAMENTO DE ALVENARIA			
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA		Nº de Pavimentos	2

Descrição do Terreno				
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM	Rua Iluminada (Sim ou Não)	SIM	
Área do Terreno (m²)	1737	Área Edificada/ Construída (m²)	1189	
Área Pavimentada (m²)	416,52	Área Verde / Permeável (m²)	690,48	
Área da Cobertura (m²)	630	Área Edificável (m²) (potencial construtivo)	1502,8	
Zoneamento	ZEPAM	C.A. (máx)	1	T.O. (máx) 0,8
Muro de Fecho (gradil, muro)	MURO TUBOLOS			

Abastecimento				
Água				
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água	Observação:		
Até 500 L		1 RESERVATÓRIO SUPERIOR DE CONCRETO CILÍNDRICO DE ANÉIS PRÉ MOLDADOS		
De 501 a 1000 L				
De 1001 a 5000 L				
De 5001 a 10.000 L				
De 10.001 a 20.000 L				
Acima de 20.001 L	1			
Gás				
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de gás (Sim ou Não)	SIM	
Energia Elétrica				
Voltagem	220V / 127V			
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO	Quantidade:	N/A	
Esgoto:				
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM	Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM	Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações AVCB					
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (Sim ou Não)	NÃO	Nº			
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Sim ou Não	SIM	Total (Sim ou Não)	SIM	Parcial (Sim ou Não)	NÃO
Acessibilidade					
Elevador (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade	NA	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO	Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)	NA	Qual ?	NA
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não) NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A		
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:	N/A	

Ambientes da Escola					
Administrativo					
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Tipo de Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Almoxarifado	1	6	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA / ALVENARIA	CERÂMICO	1
Área de Recreação (solário)	0	0	NA	NA	NA
Biblioteca	0	0	NA	NA	NA
Camarim	0	0	NA	NA	NA
Casa de Máquinas	0	0	NA	NA	NA
Cozinha	1	17	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA / ALVENARIA	CERÂMICO	2
Depósito	0	0	NA	NA	NA
Depósito Material Didático	1	3	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA / ALVENARIA	CERÂMICO	1
Dispensa/ Depósito Alimen	1	8	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA / ALVENARIA	CERÂMICO	1
Estacionamento	1	267	AMBIENTE ABERTO	CONCRETADO	2
Laboratório de Ciências	0	0	NA	NA	NA
Laboratório de Informática (MULTIMÍDIA)	1	56	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA / ALVENARIA	CERÂMICO	2
Lactário	0	0	NA	NA	NA
Lavanderia	0	0	NA	NA	NA
Parque Arborizado	0	0	NA	NA	NA
Pátio Coberto	1	203	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA / ALVENARIA	CERÂMICO	3
Pátio Descoberto (EXTERNO)	0	208	AMBIENTE ABERTO	NA	3
Piscina	0	0	NA	NA	NA
Play Ground	1	788	AMBIENTE ABERTO	CONCRETADO	2
Quadra Coberta	0	0	NA	NA	NA
Quadra Descoberta	1	100	AMBIENTE ABERTO	CONCRETADO	2
Refeitório	0	0	NA	NA	NA
Sala de Assistente Diretor	0	0	NA	NA	NA
Sala de Coord. Pedag.	1	10	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA / ALVENARIA	CERÂMICO	1
Sala de Diretor	1	10	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA / ALVENARIA	CERÂMICO	1
Sala de Leitura	0	0	NA	NA	NA
Sala de Professores	1	10	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA / ALVENARIA	CERÂMICO	2
Sala de Reuniões	0	0	NA	NA	NA
Sala de Vídeo	0	0	NA	NA	NA
Secretaria	1	17	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA / ALVENARIA	CERÂMICO	2
Teatro	0	0	NA	NA	NA

Legenda	
Grau de Adequabilidade do Ambiente	
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.
2	Razoável grau de adequabilidade - intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.
3	Nenhum grau de adequabilidade - ambiente inadequado para sua finalidade.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR
ENG. CLEBER CAVALCANTI / TÊC.EDIFICAÇÕES KAREN BARRETO

Nome da Unidade :	HENRIQUE RICCHETTI, PROF.	DRE :	SÃO MATEUS
-------------------	---------------------------	-------	------------

[illegible]

Sanitários						Informações Complementares		
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vastos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Função. Fem.	1	8	ALVENARIA	CERÂMICO	3	2	2	0
Sanit. Função. Masc.	1	8	ALVENARIA	CERÂMICO	3	1	1	0
Sanit. Função. Unissex	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Aluno Fem.	1	8	ALVENARIA	CERÂMICO	3	3	4	0
Sanit. Aluno Masc.	1	8	ALVENARIA	CERÂMICO	3	3	4	0
Sanit. Aluno. Unissex	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	1	8	ALVENARIA	CERÂMICO	3	1	1	1
Vestibário	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Informações Adicionais	
Brinquedos Playground (Sim ou Não)	SIM Especificar: 1 BALANÇOS COM 3 ASSENTOS MADEIRA Tipo (Madeira, ferro, cimento)
Observação:	1 PASSARELA COM 2 ESCORREGADORES METÁLICA
AMBIENTE ABERTO	1 TÚNEL E UM ESCORREGADOR CONCRETO
	1 GIRA GIRA ASSENTO DE MADEIRA ESTRUTURA FERRO MADEIRA / FERRO
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO Área Cúbica (m³) NA
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)	NÃO Área (m²) NA
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)	NÃO Área (m²) NA
Cobertura (Sim ou Não)	NÃO Área (m²) NA
Observações Gerais:	OS BRINQUEDO INSTALADOS NA PARTE DE PISO CONCRETADO, ESTÃO EM BOM ESTADO. JÁ OS QUE ESTÃO NA GRAMA ENCONTRAM-SE DETERIORADOS.

Legenda

Grau de Adequabilidade do Ambiente

1
2
3
NA

Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.

Razoável grau de adequabilidade - intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.

Nenhum grau de adequabilidade - ambiente inadequado para sua finalidade.

Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENG. CLEBER CAVALCANTI / TÉC. EDIFICAÇÕES KAREN BARRETO

[Signature]

Nome da Unidade :		HENRIQUE RICCHETTI, PROF.	DRE :	SAO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações	
1	FUNDAÇÃO			
1.1	Colapso do solo	1		
1.2	Erosão do solo	1		
1.3	Recalque diferencial	3	REBAIXAMENTO DO SOLO, PROVOCANDO RACHADURAS, ÁREA EXTERNA	
2	ESTRUTURA			
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	1		
2.2	Corrosão	1		
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	1		
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1		
2.5	Armadura exposta	1		
2.6	Deformações excessivas	1		
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
2.8	Lixiviação	1		
2.9	Infiltrações	1		
3	IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.1	Infiltração	1		
3.2	Descolamento da manta	1		
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1		
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1		
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1		
3.6	Falta de caimento para os ralos	1		
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1		
4	FACHADA			
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1		
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1		
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1		
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1		
4.6	Fissuras e trincas	1		
4.7	Infiltração	1		
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1		
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
4.10	Descaracterização da fachada original	1		
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1		
5	COBERTURA			
5.1	Deformações excessivas	1		
5.2	Abertura de frestas	1		
5.3	Umidade na estrutura	1		
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	1		
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	1		
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	1		
5.7	Destacamentos de rufos	1		
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	1		
5.9	Ausência da grelha do ralo	1		
5.10	Ausência de extravasor da calha	1		
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1		
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	1		
5.13	Falta de condições de segurança	1		
5.14	Fissuras	1		
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1		
5.16	Falha nos elementos de fixação	1		
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	1		
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	1		
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1		
5.21	Manchamento, sujidades	1		
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1		
5.23	Ataque de pragas biológicas	1		
5.24	Ineficiência nas emendas	1		
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	1		
5.26	Subdimensionamento	1		
5.27	Obstrução por sujidades	1		
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS			
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1		
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1		
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	2	PINTURA CORREDOR TÉRREO, VIDE FOTOS 31 E 32	
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1		
6.6	Som cavo	1		
6.7	Fissuras e trincas	3	TRINCAS E RACHADURAS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS AMBIENTES, VIDE FOTOS RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
6.8	Infiltração	1		
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1		
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	3	MURO DE DIVISA FORA DE PRUMO, IDENTIFICAÇÃO VISUAL	
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	PAREDE DA SALA DOS PROFESSORES	
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS			
7.1	Fissura	3	RACHADURAS NOS PISO INTERNO E EXTERNO, ALTO GRAU DE CRITICIDADE, VIDE FOTOS RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
7.3	Destacamento / descolamento	3	PISO DESTACADO, SALA DOS PROFESSORES, VIDE FOTO 28	

7.4	Piso estufado	3	SALA DOS PROFESSORES, VIDE FOTO 28
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	1	
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	1	
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos	1	
7.8	Abatimento do piso	3	PÁTIO INTERNO E ÁREA EXTERNA, ABATIMENTO DO SOLO, VIDE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA UNIDADE
7.9	Som cavo	1	
8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	NA	
8.2	Desencaixe	NA	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	NA	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	NA	
8.5	Fissuras e trincas	NA	
8.6	Infiltração	NA	
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	NA	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	NA	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	NA	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	NA	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	1	
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	1	
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	1	
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	2	FALTA DE REGULAGEM NOS CAIXILHOS
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	1	
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	2	FALTA MANUTENÇÃO
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	1	
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	1	
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	1	
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	NA	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	1	
11.5	Luminárias de emergência	3	NÃO HÁ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	1	
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	1	
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	NA	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	1	
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	1	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	1	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	1	
14.2	Cabeamento de automação	1	
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	1	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	1	NÃO CONSTATADO EM CHECAGEM VISUAL
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	1	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	3	NÃO HÁ SINALIZAÇÃO REFERENTE AO GÁS
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	3	NÃO HÁ CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO

Legenda	
Grau de Comprometimento	
1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento - Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento - Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR	ENG. CLEBER CAVALCANTI E TÊC. EDIFICAÇÕES KAREN BARRETO
-------------	---

Nome da Unidade :		HENRIQUE RICCHETTI, PROF.	DRE :	SAO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
	Item	Grau de Comprome- timento	Ambiente / Observações	
16 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS				
16.1 ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES				
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	NA		
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	NA		
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	NA		
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	NA		
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	NA		
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	NA		
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	NA		
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA		
16.2 CLIMATIZAÇÃO				
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA		
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA		
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA		
16.3 VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	NA		
16.3.2	Falta de testes periódicos	NA		
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	NA		
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	NA		
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	NA		
17 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
17.1 EXTINTORES				
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.2	Lacre violado / vencido	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.3	Sem indicação da sua classe	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.7	Sinalização incorreta	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2 HIDRANTES				
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.6	Mangueira conectada	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.7	Ausência da mangueira	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.8	Ausência do esguicho	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.9	Falha na sinalização	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.10	Obstrução de acessos	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.3 SAÍDA DE EMERGÊNCIA				
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	3	NÃO HÁ SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA	
17.3.2	Portas obstruídas	NA		
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA	NÃO HÁ PORTAS CORTA- FOGO	
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA	NÃO HÁ PORTAS CORTA- FOGO	
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	NA	NÃO HÁ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	2	AS PORTAS QUE EXERCEM ESSA FUNÇÃO SÃO DA SAÍDA COMUM	
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	NA		
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	NA	NÃO CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES COM A TABELA 6C	
18 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	3	NÃO HÁ LAUDO DO SPDA , MAS HÁ O SISTEMA DE PROTEÇÃO	
18.2	Queda de haste / antenas	1		
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	1		
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	3	NÃO HÁ DESCIDAS SULFICIENTES	
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	3	NÃO HÁ LUZ DE TOPO NA HASTE	
19 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)				
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1		
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo virus SARS-CoV-2	1		
20 LOUÇAS E METAIS				
20.1	Louças quebradas	1		
20.2	Vazamento nos metais	1		
20.3	Falta de peças nos sistemas	2	FALTA ACABAMENTO DA VÁLVULA DE DESCAGA, WC ALUNOS 1º PAVIMENTO	
20.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1		
21 SUSTENTABILIDADE				
21.1	Sistemas de cogeração de energia	NA		
21.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	2	LÂMPADAS FLUORECENTES	
21.3	Condicionamento acústico	NA		
21.4	Condicionamento térmico	NA		
21.5	Coletas de resíduos sólidos	1		
21.6	Rede de abastecimento de água e reuso	NA		
21.7	Rede de coleta de esgoto	NA		

22	ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
22.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	3	NÃO HÁ IDENTIFICAÇÃO E NUMERAÇÃO DAS VAGAS
22.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	3	RUA DE ACESSO PAVIMENTADA / NÃO HÁ SINALIZAÇÃO
22.3	Sinalização escolar nas vias	1	HÁ SINALIZAÇÃO
22.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	3	NENHUM DOS CRITÉRIOS PARA ACESSIBILIDADE É ATENDIDO
23	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
23.1	Rua [NEBULOSAS, 156]	1	HÁ ILUMINAÇÃO NA VIA
23.2	Rua [•]	NA	
23.3	Rua [•]	NA	
23.4	Rua [•]	NA	
24	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
24.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	1	
24.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	1	
25	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
25.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,	NA	
25.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas	NA	
26	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
26.1	Acesso principal	1	
26.2	Acesso a outros andares	1	
26.3	Acesso aos sanitários	1	
26.4	Sanitários acessíveis	1	
26.5	Vaga de estacionamento para deficientes	3	NÃO HÁ DELIMITAÇÃO DE VAGAS
26.6	Acesso a todos os ambientes internos	3	NÃO HÁ ACESSIBILIDADE NO INTERIOR DA UNIDADE
26.7	Acesso a todos os ambientes externos	1	
26.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	1	

Legenda

Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento - Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento - Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENG. CLEBER CAVALCANTI E TÊC. EDIFICAÇÕES KAREN BARRETO

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICCHETTI

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 153

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE



FOTO 2 IDENTIFICAÇÃO DA SALA

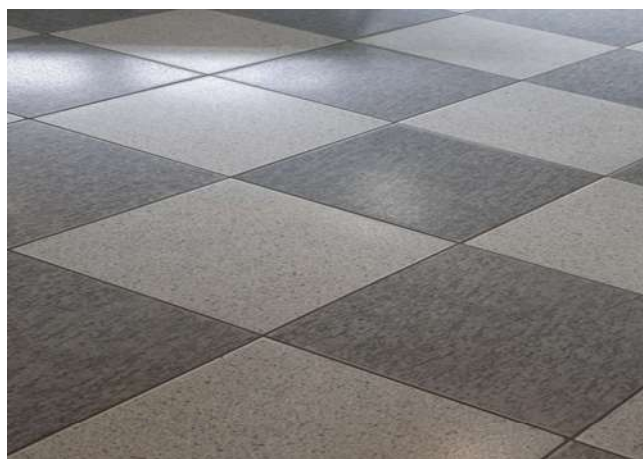


FOTO 3 MODELO DO PISO SALA 01



FOTO 4 CAIXILHO NECESSÁRIO REGULAGEM, SALA 01



FOTO 5 PISO FALTANDO E QUEBRADO, SALA MULTIMÍDIA



FOTO 6 TRINCA NA PAREDE SALA MULTIMÍDIA

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURTT / TÉCNICA KAREN BARRETO

Folha: 1 / 11

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICHETTI

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 153

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 PISO FALTANDO E QUEBRADO, SALA MULTIMÍDIA



FOTO 8 IDENTIFICAÇÃO DA SALA

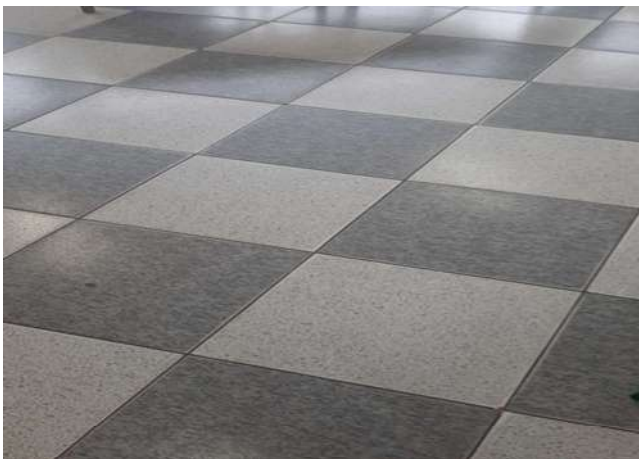


FOTO 9 MODELO DO PISO, SALA 5C / 5F

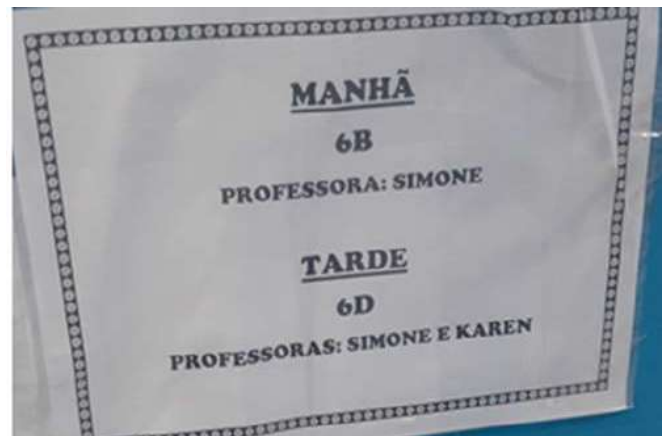


FOTO 10 IDENTIFICAÇÃO DA SALA



FOTO 11 FISSURAS NA PAREDE, SALA 6B / 6D



FOTO 12 IDENTIFICAÇÃO DA SALA

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURTT / TÉCNICA KAREN BARRETO

Folha: 2 / 11

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICHETTI

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 153

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

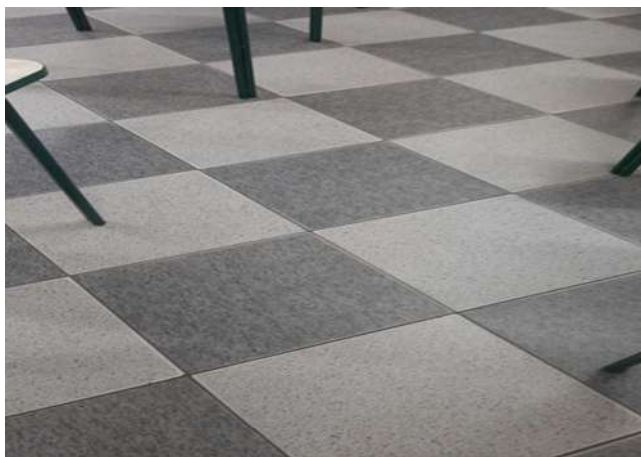


FOTO 13 MODELO DO PISO, SALA 02



FOTO 14 CORREDOR DAS SALAS, 1º PAVIMENTO



FOTO 15 VÁLVULA DE DESCARGA SEM ACABAMENTO, WC ALUNOS 1º PAV.



FOTO 16 VÁLVULA DE DESCARGA SEM ACABAMENTO, WC ALUNOS 1º PAV.



FOTO 17 RACHADURA BANHEIRO ALUNOS 1º PAVIMENTO



FOTO 18 TRINCAS NO REVESTIMENTO BANHEIRO 1º PAVIMENTO

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURTT / TÉCNICA KAREN BARRETO

Folha: 3 / 11

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICHETTI

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 153

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19

DIVISÓRIA DE MÁRMORE DESPLACANDO,
BANHEIRO 1º PAVIMENTO



FOTO 20

PAREDE COM TRINCAS AMPLIANDO - CORREDOR
1º PAVIMENTO



FOTO 21

LAJE DE COBERTURA 1º PAVIMENTOS



FOTO 22

BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE, INADEQUADO



FOTO 23

RACHADURAS NA PAREDE BANHEIRO ALUNOS
TÉRREO



FOTO 24

RACHADURAS NA PAREDE BANHEIRO ALUNOS
TÉRREO

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURTT / TÉCNICA KAREN BARRETO

Folha: 4 / 11

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICHETTI

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 153

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25 PISO DO PÁTIO CEDENDO



FOTO 26 TRINCA EM TODA EXTENSÃO NO CENTRO DO PÁTIO

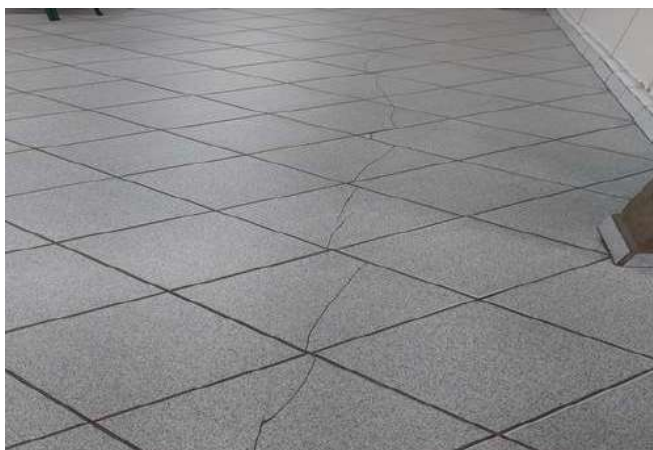


FOTO 27 TRINCA EM TODA EXTENSÃO NO CENTRO DO PÁTIO

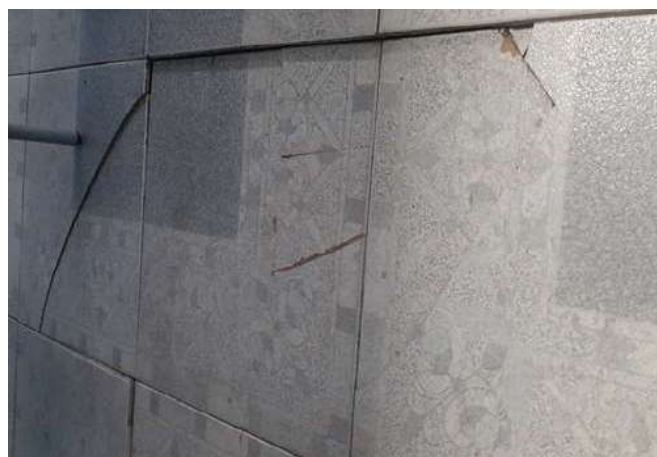


FOTO 28 PISO SOLTO, SALA DOS PROFESSORES



FOTO 29 PINTURA ESTUFADA, SALA DOS PROFESSORES



FOTO 30 PINTURA ESTUFADA, SALA DOS PROFESSORES

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURTT / TÉCNICA KAREN BARRETO

Folha: 5 / 11

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICHETTI

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 153

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31

PINTURA ESTUFA / DESCASCANDO, CORREDOR
TÉRREO



FOTO 32

PINTURA ESTUFA / DESCASCANDO, CORREDOR
TÉRREO

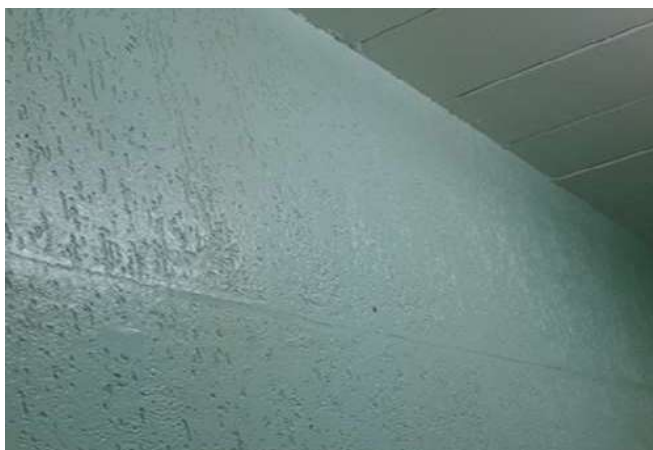


FOTO 33

FISSURAS NA TEXTURA SECRETARIA



FOTO 34

FISSURAS NA TEXTURA SECRETARIA



FOTO 35

PÁTIO EXTERNO, PROBLEMAS NO PISO



FOTO 36

RACHADURAS NO PISO, DEVIDO AO RECALQUE
DO SOLO, PÁTIO EXTERNO

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURTT / TÉCNICA KAREN BARRETO

Folha: 6 / 11

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICHETTI

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 153

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37

RACHADURAS DEVIDO AO RECALQUE DO SOLO, PÁTIO EXTERNO



FOTO 38

RACHADURAS DEVIDO AO RECALQUE DO SOLO, PÁTIO EXTERNO



FOTO 39

RACHADURAS, PISO CEDENDO - PÁTIO EXTERNO



FOTO 40

MURETA DE DIVISA ACESSO AO PÁTIO COM TRINCAS



FOTO 41

RACHADURAS NO PISO, DEVIDO RECALQUE DO SOLO, PÁTIO EXTERNO

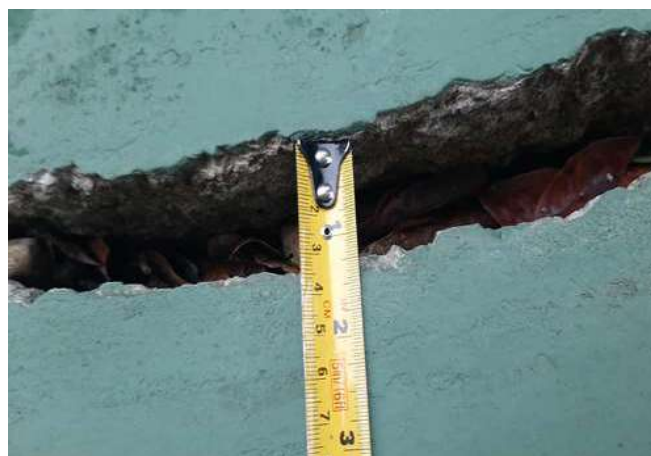


FOTO 42

RACHADURAS DE APROXIMADAMENTE 4 CM NO PISO, PÁTIO EXTERNO

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURTT / TÉCNICA KAREN BARRETO

Folha: 7 / 11

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICHETTI

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 153

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43

RACHADURAS DE APROXIMADAMENTE 4 CM NO PISO, PÁTIO EXTERNO



FOTO 44

RACHADURA AVANÇANDO PARA DENTRO DO PÁTIO COBERTO



FOTO 45

RACHADURA AVANÇANDO GRADATIVAMENTE, ÁREA EXTERNA



FOTO 46

RACHADURAS NA MURETA DE DIVISA, CORREDOR ÁREA EXTERNA



FOTO 47

LOCAL ONDE FOI REALIZADO SONDAGEM, ÁREA EXTERNA

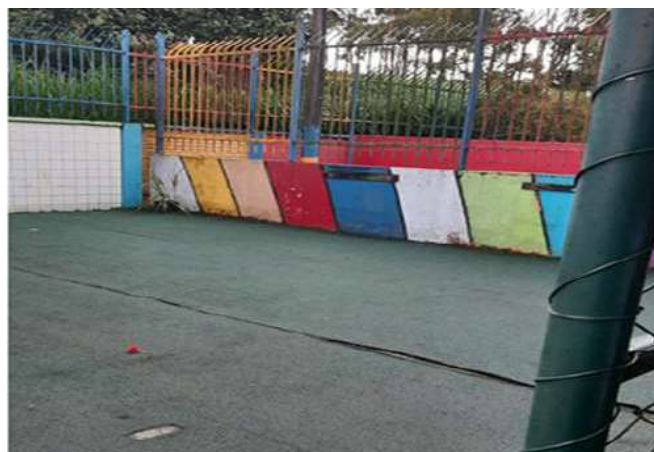


FOTO 48

QUADRA DESCOBERTA, FALTA MANUTENÇÃO DO CARPETE

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURTT / TÉCNICA KAREN BARRETO

Folha: 8 / 11

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICHETTI

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 153

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49

QUADRA DESCOBERTA, FALTA MANUTENÇÃO DO CARPETE



FOTO 50

BRINQUEDOS ÁREA DA GRAMA, FALTA MANUTENÇÃO



FOTO 51

BRINQUEDOS ÁREA DA GRAMA, FALTA MANUTENÇÃO



FOTO 52

BRINQUEDOS PISO DE CONCRETO, EM BOM ESTADO



FOTO 53

BRINQUEDOS PISO DE CONCRETO, EM BOM ESTADO



FOTO 54

GIRA GIRA, FALTA MANUTENÇÃO

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURT / TÉCNICA KAREN BARRETO

Folha: 9 / 11

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICHETTI

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 153

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 55 FALTA MANUTENÇÃO NO PARQUE



FOTO 56 VISTA DOS FUNDOS DA UNIDADE



FOTO 57 RESERVATÓRIO, DE ACORDO

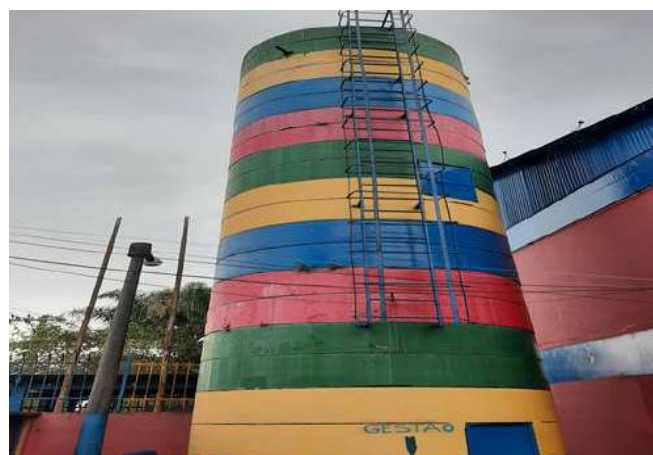


FOTO 58 RESERVATÓRIO, DE ACORDO



FOTO 59 ESTACIONAMENTO, DEMARCAÇÃO DE VAGAS



FOTO 60 RACHADURAS NO PISO, ESTACIONAMENTO

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURTT / TÉCNICA KAREN BARRETO

Folha: 10 / 11

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICHETTI

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 153

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS



FOTO 61

MURO DE DIVISA COM RACHADURAS, IMAGEM PELO LADO EXTERNO DA UNIDADE



FOTO 62

MURO DE DIVISA COM RACHADURAS, IMAGEM PELO LADO EXTERNO DA UNIDADE



FOTO 63

MURO DE DIVISA FORA DE PRUMO



FOTO 64

MURO DE DIVISA FORA DE PRUMO



FOTO 65

MURO DE DIVISA TOMBANDO PARA DENTRO DA UNIDADE, DEVIDO AO RECALQUE DO SOLO



FOTO 66

MURO DE DIVISA TOMBANDO PARA DENTRO DA UNIDADE, DEVIDO AO RECALQUE DO SOLO

Vistoriador:

ENGENHEIRO CLEBER BITENCOURTT / TÉCNICA KAREN BARRETO

Folha: 11 / 11

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICCHETTI, PROF.

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 156

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº CLEBER BITENCOURT e TÉC. KAREN DA SILVA BARRETO

Folha

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICCHETTI, PROF.

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 156

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



LOTE: NECESSITA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Vistoriador:

ENGº CLEBER BITENCOURT e TÉC. KAREN DA SILVA BARRETO

 Folha 3 de 3

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICCHETTI, PROF.

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 156

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

VOLUMETRICO



Vistoriador:

ENGº CLEBER BITENCOURT e TÉC. KAREN DA SILVA BARRETO

Folha 3 de 5

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICCHETTI, PROF.

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 156

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº CLEBER BITENCOURT e TÉC. KAREN DA SILVA BARRETO

Folha 1

Relatório Fotográfico

DATA

1 4 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 3 4 4 7

NOME

HENRIQUE RICCHETTI, PROF.

ENDEREÇO

RUA NEBULOSAS, 156

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

REGISTRO DO IMÓVEL



Vistoriador:

ENGº CLEBER BITENCOURT e TÉC. KAREN DA SILVA BARRETO

Folha 5 de 10

DIAGNÓSTICO

Escola

HENRIQUE RICCHETTI, PROF.

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

26


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
HENRIQUE RICCHETTI, PROF.	EMEI	1	138	75,41%
HENRIQUE RICCHETTI, PROF.	EMEI	2	7	3,83%
HENRIQUE RICCHETTI, PROF.	EMEI	3	38	20,77%


Total por Parâmetro

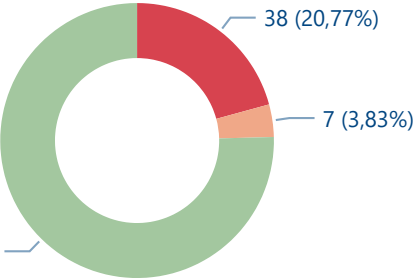

Percentual de Itens por Parâmetro

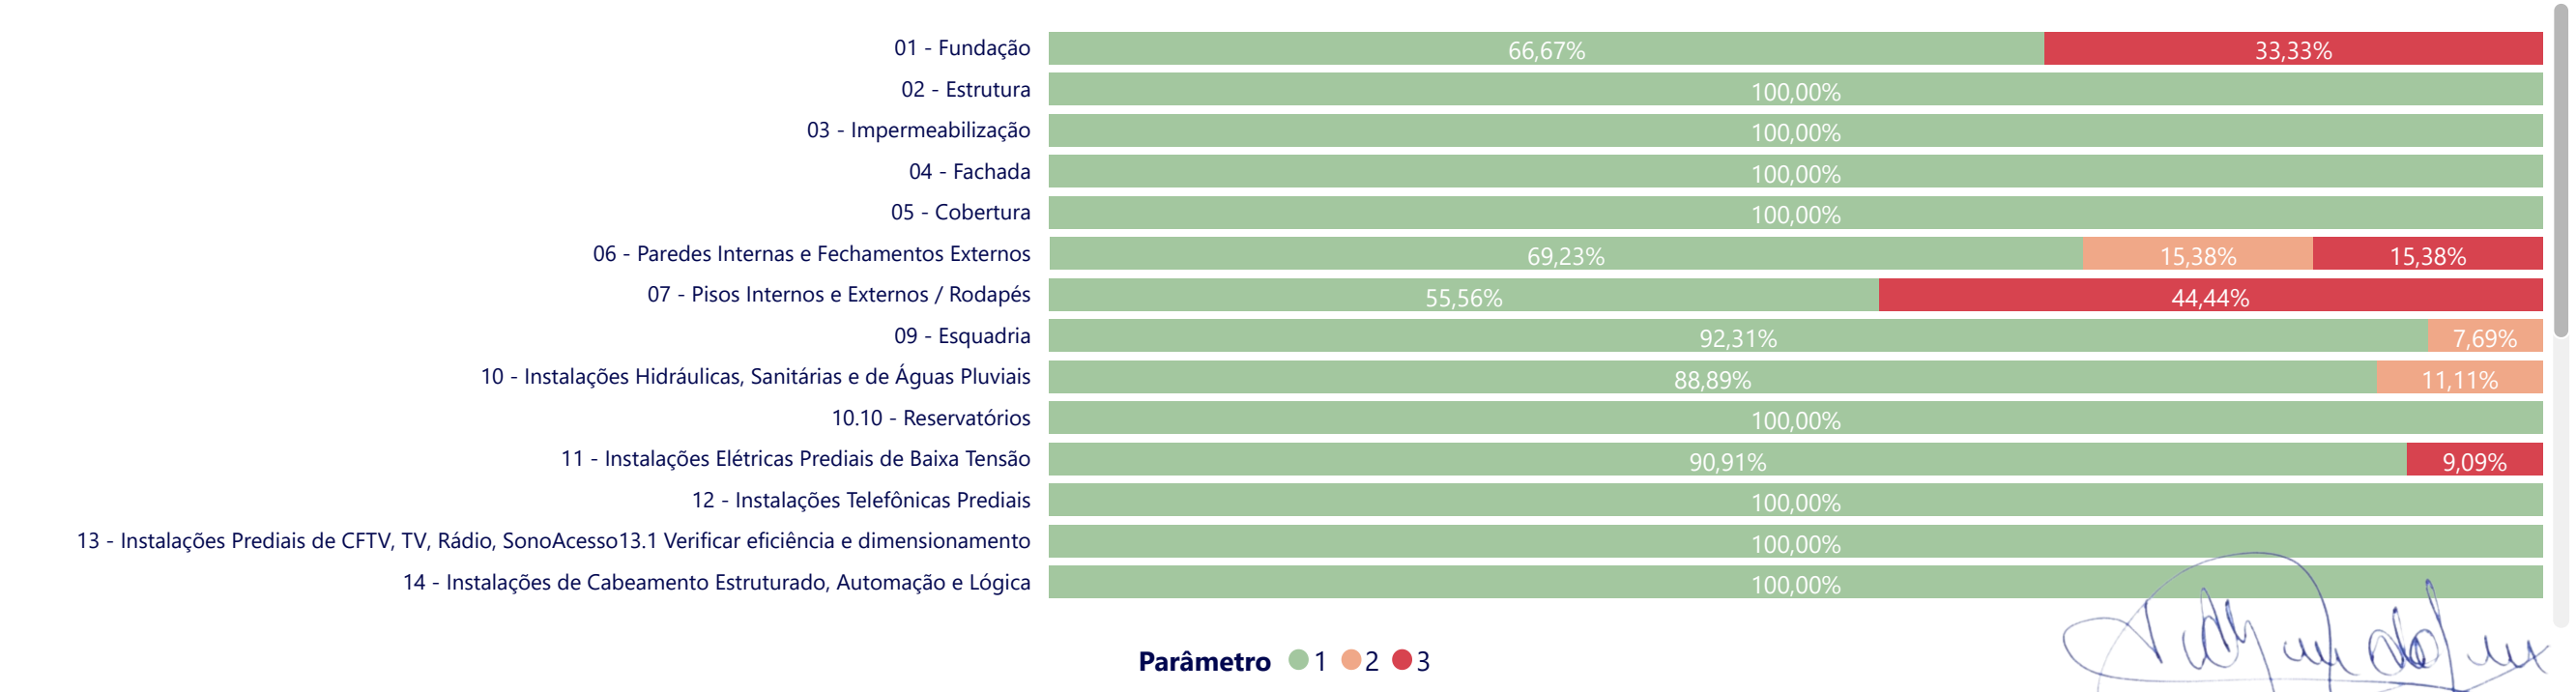

Percentual de Itens por Parâmetro

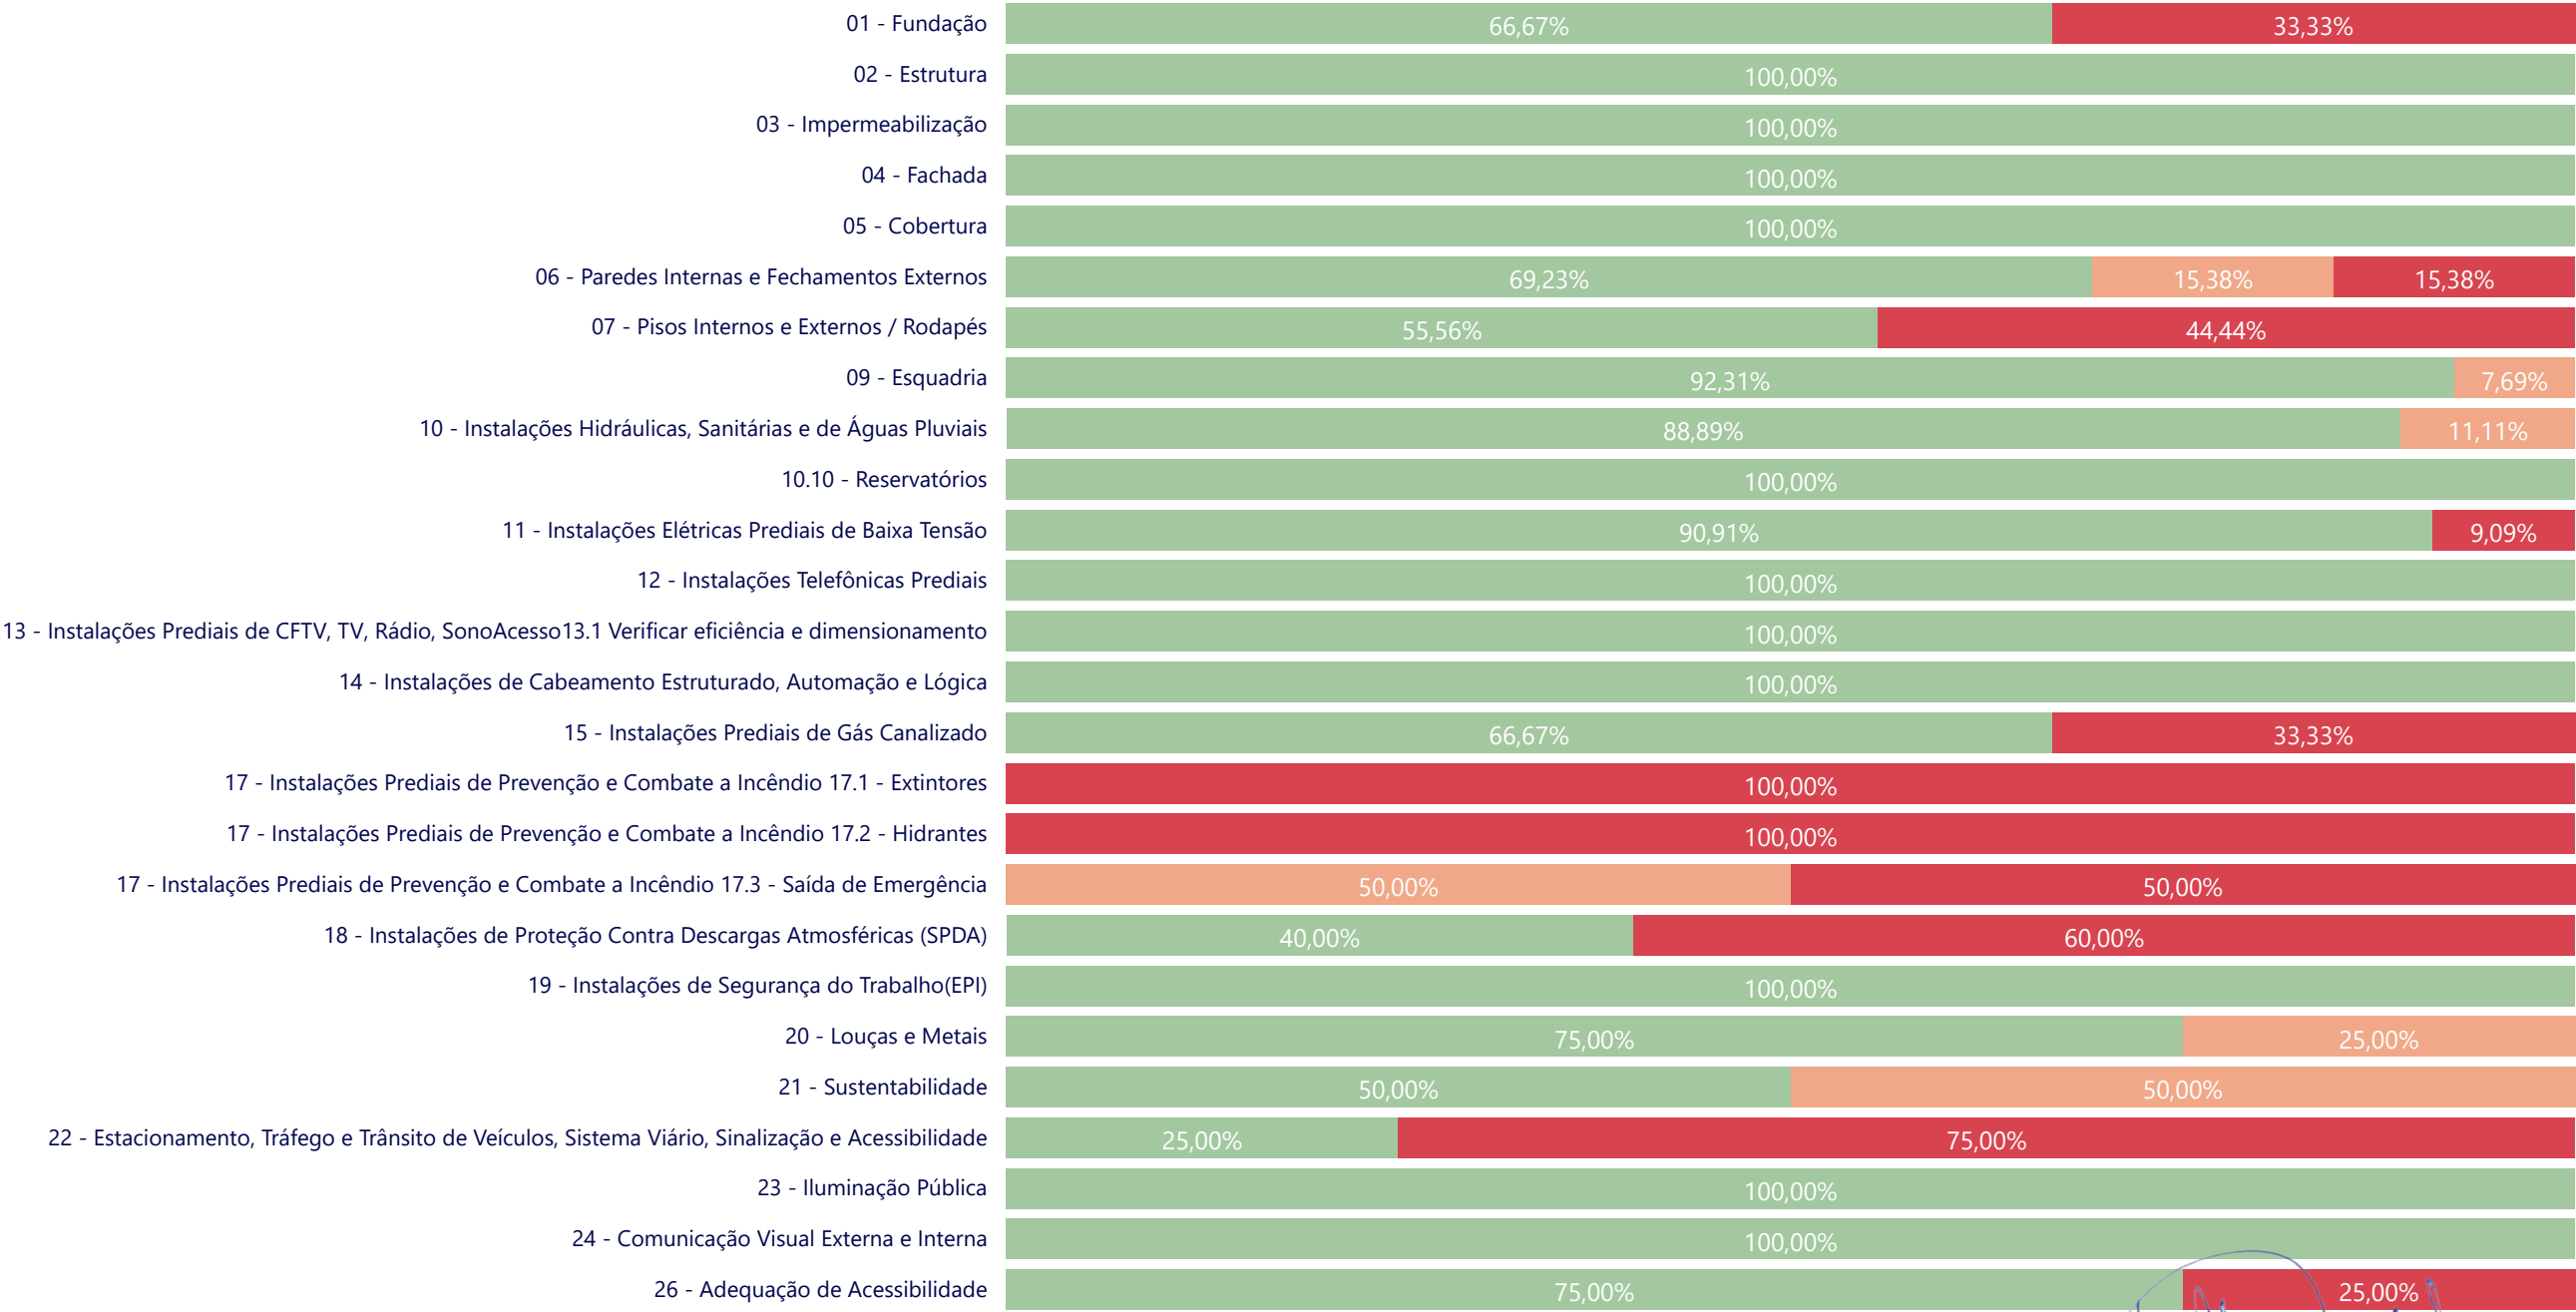

Parâmetro 1 2 3

[Handwritten signature]